

В.А. МИРБОБОЕВ

КОНСТРУКЦИОН МАТЕРИАЛЛАР ТЕХНОЛОГИЯСИ

ҚАЙТА ИШЛАНГАИ ВА ТУЗАТИЛГАН НАШРИ

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта маҳсус таълим вазирлиги техника олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик сифатида тавсия этган

Маэкур дарслик Олий ва ўрта маҳсус ўқув юртларининг машинасозлик ихтиосоилигига бакалаврлар тайёрлаш бўйича таҳсил олаётган талабалар учун «Конструкцион материаллар технологияси» курси бўйича битилган. Бунда қора ва рангли металлар металлургијаси, материалшунослик асослари, металларни босим билан ишлаш, металл қўймаларни ишлаб чиқариш усуслари, металларни пайвандлаш, кесиш ва кавшарлаш, металларни механик, электрофизик ва электрокимёвий ишлаш усуслари ва уларни механизациялаш ва автоматлаштириш йўллари баён этилган.

ISBN 5-640-02964-7

M 200400000-118 2004
353(04)2003

© «Ўқитувчи» нашриёти, 1991 й.
© «ЎЗБЕКИСТОН» нашриёти, 2003 й.

СЎЗ БОШИ

Мазкур дарслик олий техника ўқув юртларининг машинасозлик ихтинослигига таҳсил олаётган талабалар учун «Конструкцион материаллар технологияси» курси бўйича Абу Райҳон Беруний номидаги Тошкент давлат техника университети илмий-услубий кенгаши қарорига кўра 1998 йилда чоп этилган ва Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта маҳсус таълим вазирлиги қошидаги ўқув-услубий марказ тасдиқлаган умумий дастурга кўра ёзилган. Дарсликда қора ва рангли металлар металлургияси, материалшунослик асослари, металларни босим билан ишлаш усуллари, металл қўймаларни олиш усуллари, металларни пайвандлаш, кесиш ва кавшарлаш, металларни механик усулларда ишлашнинг физик асослари, кескичлар, станоклар ва уларда бажариладиган ишлар, заготовкалардан қиринди йўнмай ишлаш усуллари ва шунингдек, металларни электрофизик ва электрокимёвий ишлаш усуллари баён этилган.

Дарсликни қайта нашрга тайёрлашда уни янада мукаммаллаштириш учун билдирилган таклиф ва мулоҳазалар инобатга олинди, ҳар бир бўлим қайта кўрилиб зарур материаллар билан тўлдирилди.

Қўллэзмани ўқиб, қимматли маслаҳатлар берган ТАЙИ нинг «Металлар технологияси» кафедраси доценти, т.ф.н., доцент **А.А. Абдураҳмоновга**, Тош ДТУ нинг «Машиналарни лойиҳалаш асослари» кафедраси мудири, т.ф.д., проф. Р.И. Каримовга ва «Металлар технологияси» кафедраси аъзоларига муаллиф ташаккур билдиради.

Шунингдек, муаллиф дарслик ҳақида ўз фикр ва мулоҳазаларини билдириган бошқа ўртоқларга ҳам самимий миннатдорчилигини билдиради.

МУҚАДДИМА

Маълумки, юқори маънавиятли ва маърифатли инсонлар жамияти-дагина саноатнинг турли тармоқлари такомиллашган, техника ва технология ривожланган бўлиб, сифатли ва арzon, рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш мезони юқори бўлади.

Бозор иқтисодиётiga ўтиш даврида мустақил Ўзбекистонимиз олдидаги турган долзарб муаммолардан бири — халқ хўжалигининг техника-иқтисодий тараққиётини жадал суръатлар билан босқичма-босқич ривожлантиришдан иборатdir. Шундагина халқимизнинг тобора ўсиб бораётган моддий ва маънавий эҳтиёжларини тўла қондириш мумкин бўлади. Бу борада машинасозлик саноатининг роли фоят катта. Чунки халқ хўжалиги барча тармоқларининг тараққиёти машинасозликнинг қай даражада ривожланганинига боғлиқдир. Шу боисдан ҳам машинасозликнинг қай даражада ривожланганига қараб мамлакатлар курдрати ҳақида фикр юритилади. Маълумки, саноатни замонавий, такомиллашган техника ва технологиялар билан жиҳозлагандагина жаҳон андозаларига мос, илгор мамлакатлар ишлаб чиқараётган маҳсулотлар билан рақобатлаша оладиган маҳсулотлар ишлаб чиқариш мумкин. Бунинг учун мавжуд технологик жараёнларни такомиллаштириш билан бирга ривожланган давлатлардаги замонавий технологияларни, сармоядорларнинг сармояларини саноатимизга кенг жалб этишимиз лозим. Бу улкан вазифаларни амалга оширишда илм-фан ютуқларига асосланиш лозим.

Бу борада республикамизда жуда кўп ишлар қилинди ва қилинмоқда. Жумладан, хорижий давлатлар сармоялари ва мутахассислари билан бнргаликда энг илгор технологияга асосланган қатор замонавий йирик қўшма корхоналар (Навоий металлургия комбинати, Бухоро нефтьни қайта ишлаш заводи ва бошқалар) қурилди. Бу корхоналар мунтазам ишламоқда. Ҳозирда республикамиз илгор машинасозлик саноатига эга бўлди, нефть, дон мустақиллигига эришдик. Кўплаб саноат корхоналари қурилмоқда. Лекин шу билан бирга ҳали қилинадиган ишлар ҳам кўп. Бу ишларни бажаришда маънавиятли, ўз қасбининг моҳир мутахассисларини тайёрлаш энг долзарб муаммолардан биридир.

Бу муаммоларни ҳал этишда яқында республикамиз ұкумати төмөнидан қабул қылған «Кадрлар тайёрлаш» миллий дастури ва «Таълим түгрисида»ғи қонун жуда катта аҳамиятта эга. Маълумки, замона-вий тәкомиллашған саноатни машина, механизм, аппарат ва прибор-ларсиз тасаввур этиб бўлмайди. Шундай экан, биламизки улар айрим қисмлардан, қисмлар эса деталлардан йигилади. Улар турли шароитда (муҳит ва босимда) ишлайди. Шу боисдан уларни лойиҳалашда лойи-ҳачилар техника-иқтисодий ва эксплуатацион талабларни ҳисобга ол-ган ҳолда материалларни танлашлари, технологлар эса уларни тайёр-лаш усусларини оқилона белгилашлари лозим. Шундагина қўйилган талабларга жавоб берадиган, пухта, кўркам, сифатли ва белгиланган муддатда, меъёрида ишлайдиган машина, механизм, аппарат ва при-борларга эга бўлинади. Бўлғуси бакалавр ва магистрларга бу борадаги бошланғич зарурий билимни «Конструкцион материаллар технология-си» (К.М.Т.) фани ўргатади.

К.М.Т. фанида турли конструкцион материаллар ишлаб чиқариш-нинг замонавий усуслари, улар хоссаларининг турлича бўлиш сабаблари ўрганилиши билан бир қаторда зарур хоссага эга бўлган деталлар тайёр-лаш билан боғлиқ технологик жараёнлар ҳам ўрганилади.

Бу фан физика, кимё ва бошқа фанларга асосланган бўлиб, талаба-ларнинг технологик савиасини кенгайтириш билан бирга маҳсус тех-нологик фанларни ўрганишда пойдевор бўлади. Шунинг учун келгу-сида ўз соҳасининг етук мутахассиси бўлувчи ҳар бир талаба бу фанни кунт билан ўргаимоги зарур.

К.М.Т. фанининг яратилишига ва ривожланишига М.В. Ломоно-сов (1711–1765 й.й.), П.П. Аносов (1799–1851 й.й.), Д.И. Менделеев (1834–1907 й.й.), Д.К. Чернов (1889–1921 й.й.) ва бошқалар улкан ҳисса қўшганлар.

Масалан, М.В. Ломоносов металларга хос хусусиятларни ва улардан кутилган хоссали қотишмаларни олиш йўлларини кўрсатгани бўлса, П.П. Аносов металлар хос-салари структурасига боғлиқлигини, легирловчи элементлар (Cr, Ni, W...) ишнинг қотиш-малар хоссаларига таъсирини, шунингдек кам углеродли пўлатлардан тайёрланған деталларининг иш муддатини узайтириш учун сирт юза қатламини кўп углеродли газ муҳитида углеродга тўйинтиришини, Д.И. Менделеев элементларининг даврий қонунияти, улар хоссаларининг ички тузилишига узвий боллиқлигини, Д.К. Чер-нов эса пўлатларнинг критик нуқталар вазияти уларнинг тарқибидаги углерод миқдорига боллиқлигини кўрсатди. Юқорида қайд этилган олимлардан ташқари бу фанининг айрим соҳаларини ривожланишида М.К. Кураков (1878–1920 й.й.), М.С. Курнаков (1860–1953 й.й.), А.А. Бочвар (1870–1947 й.й.), Е.О. Патон (1870–1953 й.й.) ва бошқалар улкан ҳисса қўшдилар.

Инглиз олимларидан У.Р. Аустен (1843–1902 й.й.), Г. Сорби (1826–1908 й.й.), француз олими Ф. Осмам (1849–1912 й.й.), немис олими А. Мартенс (1850–1914 й.й.) ва бошқаларнинг ҳам ҳиссалари катта.

Шуни айтиш жоизки, кейинги йилларда реактив, атом техникаси ва бошқа соҳаларнинг яратилиши ва ривожланиши натижасида агрессив мұхитда, юқори босим ва температураларда ишловчы, деярли юқори даражали пухта, коррозия бардошлиқка ва пластикликка эга бўлган металл қотишмаларга эҳтиёж орта борди. Бу эса янги-янги илмий марказлар, лабораториялар тузишга олиб келди. Бу марказ ва лабораторияларда электрон микроскопларда, рентген ва бошқа замонавий аппаратлар ёрдамида чукуроқ кузатишлар олиб борилмоқда. Шунингдек, қаттиқ жисмлар физикаси соҳасидаги эришилган ютуқлар туфайли К.М.Т. фани ривожланди ва ривожлапмоқда, натижада олдиндан белгиланган хоссали қотишмалар олишга эришилмоқда. Бунинг аҳамияти ниҳоятда катта, албатта.

ҚОРА ВА РАНГЛИ МЕТАЛЛАР МЕТАЛЛУРГИЯСИ


Ушбу бўлимда табиий бирикмалардан Fe, Cu, Al, Mg, Ti ва уларнинг қотишмаларини замонавий усулларда ишлаб чиқариш технологик жараёнлари ўрганилади. Бу бўлимга тегишили айрим умумий масалалар ўрта мактабнинг физика ва кимё дарсларида ўтилишини ҳисобга олган ҳолда уларни ишлаб чиқаришда кўлланиладиган ускуналар, асосий технологик жараёнларга ургу берилган.

I-боб

МЕТАЛЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УСУЛЛАРИНИНГ БОСҚИЧЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МАШИНАСОЗЛИҚДАГИ ЎРНИ

1-§. Металларни ишлаб чиқариш усулларининг босқичлари

Археологларнинг Мисрда, Хитойда ва бошқа мамлакатларда олиб борган изланишлари одамлар эрамиздан 7—6 минг йиллар муқаддам соғ ҳолда учраган металлар (Au, Ag, Pb, баъзан Cu ва метиорит темир) билан таниш бўлганликларини кўрсатади. Улар эрамиздан 5—4 минг йиллар аввал рудалардан Cu, Sn, Pb ларни ажратиб олганлар ва эҳтиёжларига кўра улардан айрим иш қуроллари ҳам тайёрлаганлар. Эрамиздан 3—2 минг йиллар аввал эса мисга қараганда пухтароқ ва қаттиқроқ бўлган, унинг қалайли қотишмаси (бронза) ни олганлар (шу боисдан тарихда бу даврии бронза аспи деб ҳам юритилган). Эрамизгача одамларга ҳаммаси бўлиб еттига металл (Au, Ag, Cu, Fe, Sn, Pb ва As) маълум бўлган холос. Лекин темирни қачон ва қаерда, қандай қилиб олингани ҳақида аниқ маълумотлар йўқ. Маълумки, одамлар оловдан фойдаланишни билгунларича кўп йиллар давомида темир олишни билмаганлар. Шу боисдан яшин натижасида ёнган дараҳтлар сув тошқинлари, шамоллар натижасида ўчмаслиги учун унинг атрофини турли тошлар, маъданлар билан ўраб, ўчмас гулханлар ҳосил этганлар ва заруриятга кўра атрофида яшаганлар. Олов яхши аланга олиши учун уни ёғоч косовлар билан ковлаганларида куллар ичидаги шлакланган галвирак массага кўзлари тушган. Уни олиб тошлар билан зарб бериб, учлик қуроллар тайёрлаганлар. Куллар ичидаги пластик масса бўлишининг сабаби гулхан атрофини ўраган маъданлар ичи-

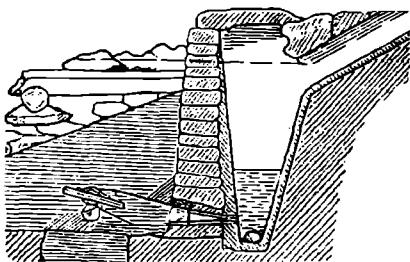

1-расм. Темир metallургиясининг бошлайғыч давридаги ер ўчогининг түзилиши

ёкиб, унинг устига темир бирикма бұлактарини киритгандар. Ер ўchoқларда температура күтарилиганда темир бирикмаларидан темир CO гази билан қайтарилиб ўchoқ тағида шлакланған, ғалвирак темир массаси ҳосил бўлган ва уни «криц» деб атаганлар (1-расм). Уларни ўchoқдан олиб ундан ўз эҳтиёжларига кўра фойдаланганлар. Йиллар ўтиши билан ер ўchoқларнинг шакли, ўлчамлари, ҳаво ҳайдаш йўллари такомиллашиб, XIII–XIV асрларга келиб домналар шаклига ўта борди.

Шу йўл билан темир ишлаб чиқариш бирмунча орта бошлади. Лекин шу билан бирга бу темир ишлаб чиқариш жараёнининг бирмунча ўзгаришига ҳам олиб келди. Ер ўchoқларнинг юқори қисмida температуранинг пастлиги сабабли бирикмалардаги кўпгина темир оксидлари шлак ажралгунча қайтарилиб, углеродга тўйина борди. Темирнинг углеродли бу қотишмасининг суюқланиш температураси темирга нисбатан анчагина пастлиги сабабли у ўтхона тағига томчилаб, ёгила борди. Темир ишлаб чиқаришни кўпайтириш учун олиб борилган барча ишлар натижасида ер ўchoқ ўтхонасига шлакли, ғалвирак темир бўллаги ўрнига темирнинг углеродли суюқ қотишмаси бўлмиш чўян ёфилди.

Одамлар аввалига ундан қандай фойдаланишни билмадилар, ке-йинроқ ундан ер қолилларда оддий шаклли қўймалар олган бўлсаларда, унинг мўртлиги ундан фойдаланишни кескин чеклади. Темир ишлаб чиқаришни ошириш ва унинг сифатини яхшилаш борасидаги изланишлар натижасида 1780 йилда Англияда кичик алантали печлар ёрдамида чўяндан пўлат олишга эришилди.

Бу печларга киритилган темир руда қиздирилганда таркибидаги Si, Mn, C, P элементлар руда ва ҳаво таркибидаги кислород билан оксидланиши ҳамда бу оксидларнинг ўзаро бирикиши натижасида шлак ажрала бошлади. Бу жараённи янада тезлатиш учун печга яна маълум миқдорда қўшимча темир руда киритиб, металл ванна 2—3 соат давомида темир косов билан аралаштирилди. Бунда печъ температурасининг 1300°C дан ортаслигидан хамирсизмон ҳолатдаги шлакли ғалвирак пўлат олинган. Уни печдан илгаклар ёрдамида олиниб, эҳтиёжга

да осон қайтариладиган темир бирикмалари бўлган ва уларни юқори температура (900—1000°C) да темир углерод II оксида (CO) гази билан қайтарилиган.

Одамларнинг темирга бўлган эҳтиёжининг тобора ортиши уларни темирни кўплаб ишлаб чиқаришга ундали. Шу боисдан улар узоқ изланишлар натижасида ер ўchoқлари курдилар ва уларга ҳавони ҳайдаш йўлларини ишлаб чиқдилар. Бу ўchoқларда дарахтларни


кўра фойдаланилган. Бу усулнинг ер ўчоқлардан фарқи шундаки, бунда ёқилги алоҳида ўтхонада ёқилган. Шу боисдан ёқилги таркибидаги темир хоссаларига путур етказувчи P, S, ажralувчи куллар пўлат сифатига путур етказмайди. Лекин кўп миқдорда ёқилғи сарфланиши, оғир жисмоний меҳнатни талаб этиши, иш унумдорлигининг пастлиги ва бошқалар одамларни янада такомиллашган усуллар устида изланышларга унади.

Дарҳақиқат, 1855–1856 йилларда инглиз металлурги Г. Бессемер томонидан янги, такомиллашган усул яратилди.

Бу усулда таркибida Si, Mn кўпроқ, P ва S камроқ бўлган B1, B2 маркали суюқ чўян, деворлари динас гиштидан терилиб, сиртидан эса пўлат лист билан қопланган, ҳажми 30–40 тоннали ноксимон конвертор деб аталувчи қурилмага қуйилган ва тагидаги тешиклардан ҳаво ҳайдалган (2-расм). Конверторни ишга тушириш учун аввало уни горизонтал ҳолатга ўтказиб, оғзидан тагидаги тешиклар мезонигача чўян қуйилади, сўнгра тагидаги тешиклар орқали аввалига ҳавони кичик босимда ҳайдалади. Конверторни аста-секин вертикал ҳолатга келтиргунча ҳайдаладиган ҳаво босими ҳам орттирилиб иш меъёрига етказилади.

Бунда ҳаво кислороди чўяндаги темирни, кейин Si, Mn, P... ларни оксидлай боради. Натижада суюқ металл температураси деярли кўтарилади ва ҳосил бўлаётган оксидлар (SiO_2 , MnO , P_2O_5 , FeO) нинг ўзаро бирикишидан шлак ҳосил бўла боради. Чўян температураси зарур даражага кўтарилгач, ундаги углерод оксидлана бошлайди. Қотишма кутилган таркибга келгач, конверторга ҳайдалаётган ҳаво босимини пасайтириш билан бирга у горизонтал ҳолатга ўтказилиб, ундаги суюқ пўлат ковшга чиқарилади.

Шуни айтиш жоизки, бу усулнинг оддийлиги, бошқаришнинг қулигиги, ёқилғи талаб этмаслиги, унумдорлигининг юқорилиги ва бошқа афзалликлари билан бирга айрим камчиликлари ҳам бор. Айниқса, маълум кимёвий таркибли (S ва P кам, Si кўп) суюқ чўян бўлиши, аниқ таркибли юқори сифатли пўлатлар олишнинг қийинлиги, ажраби чиқадиган газларнинг ҳавони бузиши ва бошқалар унинг камчилигидир. Бу камчиликларни бартараф этиш устида олиб борилган изланишлар натижасида инглиз металлурги С.Д. Томас 1878 йилда Бес-

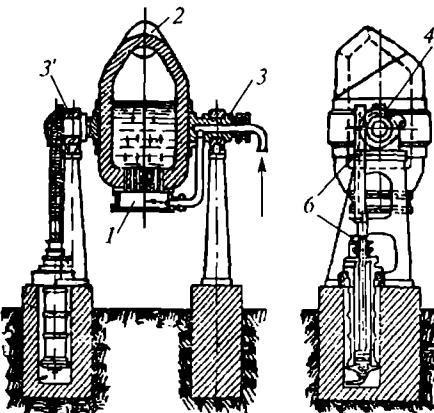

2-расм. Конверторнинг схемаси:

1 — ҳаво қутиси; 2 — конверторнинг оғзи; 3 — ичи ковак цапфа;
3' — цапфа; 4 — шестерня;
5 — рейка

семер усулини такомиллаштириди. Яъни у, конверторнинг динас гиштидан терилган деворини тошкўмир смолали даломит гиши билан алмаштириди, натижада чўян таркибидаги заарарли Р, S қўшимчалари кўпроқ бўлган арzon чўянлардан пўлатлар олинадиган бўлинди. Чунки, чўян таркибидаги Р, S ларни ўзи билан боғлаб шлакка ўтказиш учун конверторга маълум миқдорда флюс деб аталувчи оҳак тошини киритиши имкони туфилди. Шуни айтиш ҳам жоизки, Томас усулида олинган пўлат сифати Бессемер усулида олинган пўлатдан пастрок бўлади, чунки бу пўлатда FeO миқдори кўпроқдир. Конверторга киритилган флюс (CaO) темир оксидини (FeO) боғламайди. Бессемер конверторда эса қайта ишланувчи чўянда S ва Р миқдори оз, жараёнда ҳосил бўлаётган SiO_2 темир оксида билан бирикиб шлакка ўтади. Шу сабабли бу пўлатда унинг механик хоссаларига салбий таъсир кўрсатувчи FeO анча оздир.

Маълумки, юқоридаги усуllар билан пўлат ишлаб чиқариш ҳажми ортган сари халқ хўжалиги турли тармоқларида металл чиқиндилар кўплаб йигила борди. Шунинг учун ҳам уларни қайта ишлаш, олинадиган пўлат сифатини янада яхшилаш муаммоси туғилди. Бу муаммони ечиш борасида олиб борилган изланишлар натижасида 1864—1865 йилларда француз металлурглари ота-бола Э. Мартен ва П. Мартен металл чиқиндиларни алангали печларда қайта ишлаш билан кўплаб сифатли пўлатларни олиш усулини тавсия этдилар. Юқори сифатли ва легирланган пўлатларга эҳтиёжнинг тобора ортиши сабабли олиб борилган изланишлар натижасида XIX аср охирига келиб электр ёили, индукцион, кейинроқ вакуум шароитда ишлайдиган электропечлардан фойдаланилди. Шу билан бир қаторда чўянлардан пўлат олишда кислородга тўйинтирилган ҳаводан, ҳаво ўрнига кислороддан фойдаланиш борасида ҳам изланишлар олиб борилди. Ҳозирда ҳам бу борада илмий текшириш институтларида, завод лабораторияларида изланишлар олиб борилмоқда.

2-§. Металл ва унинг қотишмаларини ишлаб чиқариш усуllари ва уларнинг машинасозликдаги ўрни

Маълумки, табиатда соф ҳолда учровчи металлардан бошқа барча металлар турли бирикмалар (оксидлар, сульфидлар, фосфидлар ва бошқалар) таркибида бўлиб, уларда анчагина бегона қўшимчалар (SiO_2 , Al_2O_3 , CaO ва бошқалар) ҳам бўлади. Бу бирикмалар маъданлар дейилади. Агар металлургия корхоналарида бу маъданлардан металлар ишлаб чиқариша фойдаланилса, уларни рудалар дейилади.

Саноатда рудалардан хили, хусусияти ва бегона бирикмалардан тоғалик даражасига кўра металларни ажратиб олишда қуйидаги асосий усуllардан фойдаланилади:

1. Пирометаллургик усул — бу усул көнг тарқалған бўлиб, бунда рудаларни ёқилғи ёқилған махсус печларда эритиб, улардан суюқ ҳолда металлар ажратиб олинади. Бунга домналарда темир рудалардан чўянлар олиниши мисол бўлади.

2. Гидрометаллургик усул — бу усулда рудаларни аввало эритувчи эритмаларда ишланиб, кейин улардан кимёвий усул билан чўкириб ёки электролиз усулида металлар олинади. Бу усулга мис рудалардан мисни ажратиб олиш мисол бўлади.

3. Электрометаллургик усул — бу усулда рудалар электр печларда эритилади ёки туз эритмалари электролиз этиб металлар ажратиб олинади. Бу усулга алюминий рудаларни электр печда эритиб алюминий оксиди олиш, кейин ундан электролиз усулида алюминий олиш мисол бўлади.

4. Кимёвий-металлургик усул — бу усулда кимёвий ва пирометаллургик жараёнлар натижасида тегишли рудалардан титан, ваннадий, цирконий, ниобий каби элементлар ажратиб олинади. Масалан, титан оксидларидан тетрохлорид ($TiCl_4$) ни олиш учун уларни герметик электр печда хлор билан ишлангандан кейин ундан Ti ни электропечда Mg билан қайтариб олиш мисол бўлади.

Кейинги йилларда рудалардан металларни ажратиб олишда электрон нур, плазма иссиқлигига ишловчи печлардан ҳам фойдаланилмоқда.

Шуни қайд этиш жоизки, собиқ СССРдаги йирик металлургия комбинатлари (Магнитогорск, Кузнецк, Череповецк ва бошқалар) дан фарқли ўлароқ республикамиизда 1942 йилда Бекобод, 1953 йилда Олмалиқ, 1971 йилда Навоий ва бошқа металлургия комбинатлари курилган ва уларда кўплаб қора, рангли металлар ҳамда уларнинг қотишмалари ишлаб чиқарилмоқда.

Кузатишлардан маълум бўлишича, техник тоза металлар (масалан Fe , Al , Cu) дан электро ва радиотехникада, тантал (Ta), ниобий (Nb), гафний (Hf), цирконий (Zr), кремний (Si) ва уларнинг қотишмаларидан приборсозликда, атом техникасида ва бошқа соҳаларда фойдаланилса, машинасозликда эса турли машина ва металлконструкцияларнинг қарийб 90% дан ортиқроги қора металл қотишмалар (чўян ва пўлат)га тўғри келади.

Бунинг боиси шундаки, қора металл қотишмалари қониқарли физик-кимёвий, технологик ва механик хоссаларга эга бўлиши билан бирга, кимёвий таркибининг ўзгаришида хоссаларининг ўзгариши, шунингдек термик, термо-кимёвий ва бўлак ишловларга берилиши натижасида структура ўзгариши ҳисобига хоссаларининг зарурий йўналишда йўналтирилиши, нархининг арzonроқлигидир. 1- ва 2-жадвалларда машинасозликда кенг кўлланиладиган металлар, уларнинг қотишмалари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Шуни қайд этиш жоизки, ҳозирда дунё бўйича ишлаб чиқарилаётган металларнинг 94% га яқини қора металларга, қолгани рангли металларга тўғри келади.

I-Жадвал

Металлар-ның номи	Киме-вий белгиси	Еркебиги-даги миқдори, % да	Зычлиги, г/см ³	Суюқла-ниш темпера-тураси, °C	Чизикчи кептәйиш коэффициенти, (10 ⁻⁶)	0°C дагы солинитирма электр ўтказувчан-лиги м см/м ³	Чүзилештеги мустаҳкамлык, чегарасы, МПа (кгк/мм ²)	Брүндел бүйінча қаттықлиги, МПа (кгк/мм ²)	Ниебий үзай-ши, %	Зарбий қову�оқтығы	
										Ж/м ²	кгм/см ²
Темир	Fe	4,2	7,87	1539	11,9	11,0	250—33 (25—33)	500(50)	21—55	55—86	3000 30,0
Мие	Cu	1·10 ⁻¹	8,94	1083	16,42	64,0	220—240 (22—24)	350(35)	60	75	1800 18,0
Алюминий	Al	7,45	2,7	660	24,0	37,0	80—110 (8—11)	200—370 (20—37)	40	85	— —
Магнит	Mg	2,1	1,74	651	25,7	23,0	170—210 (17—21)	250 (25)	15	20	— —
Титан	Ti	1,0	4,5	1812	7,14	—	300—450 (30—45)	850 (85)	20—28	35—50	— —
Қалай	Sn	4,10 ⁻¹	7,3	232	22,4	8,5	200—400 (20—40)	50—100 (5—10)		70	550 5,5
Рух	Zn	5,10 ⁻¹	7,14	419	32,6	17,4	150 (15)	300—420 (30—42)	5—20	7,0	70 0,7
Никель	Ni	8·10 ⁻¹	8,9	1452	13,4	8,5	400—500 (40—50)	600 (60)	40	70	4000 40,0
Хром	Cr	2,10 ⁻²	7,1	1550	8,1	38,4	300 (30)	1000—1080 (100—108)	10	—	— 0,2
Күргөшин	Pb	1,10 ⁻⁴	11,34	320	29,5	4,9	180 (18)	40—60 (4—6)	50	100	100 2,5

2-жадвал

№	Қотишмаларнинг номи	Чўзилишдаги мустаҳкамлиги МПа (кгк/мм ²)	Окувчанлик чегараси, МПа (кгк/мм ²)	Нисбий узайиши, %	Бринелл бўйича қаттиклиги, МПа (кгк/мм ²)	Зарбий ковушкоғлиги Ж/м ² (кгк/см ²)	Ишлатилиш соҳаси
1	Кам углеродли пўлатлар (углероди 0,3 % гача)	320—480 (32—48)	280—300 (28—30)	18—31	1369—1700 (136—170)	300—700 (3—7)	Трубалар, листлар тайёрлашда
2	Ўртacha углеродли пўлатлар (углероди 0,65 % гача)	500—650 (50—65)	250—380 (25—38)	10—15	1800—2400 (180—240)	300—500 (3—5)	Ўқлар, валлар, тишли фидди-раклар тайёрлашда
3	Кўп углеродли пўлатлар (углероди 2 % гача)	700—800 (70—80)	400—450 (40—45)	4—8	2000—2600 (200—260)	150—300 (1,5—3)	Кесиш асбоблари тайёрлашда

ЧҮЯНЛАРНИ ДОМНА ПЕЧЛАРДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ

1-§. Чүян ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган материаллар

Маълумки, замонавий металлургия комбинатлари йирик ва мураккаб иншоот комплекси бўлиб, конлардан вагонларда келтирилган руда, ёқилғи ва флюсларни маҳсус майдонларга туширувчи механизмлар, уларни бойитувчи қурилмалар, кокс ишлаб чиқарувчи батареялар, домналарни қиздирилган ҳаво билан узлуксиз таъминловчи ҳаво қиздиргичлар, домнадан чиқарилган чўян ва шлакларни керакли жойга ташувчи ковшли вагонеткалар, чўянлардан пўлатлар олувчи печлар, улардан эса прокат маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи ва бошқа қатор участкалардан иборат бўлади. Домналарда чўянлар ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган материалларга темир рудалар, ёқилғилар, флюслар киради ва улар шихта дейилади.

Темир рудалар хили, таркиби ва хоссалари. Темир рудаларда темир оксидлари билан бирга маълум миқдорда бегона қўшимчалар (кум, гилтупроқ, силикат ва бошқа бирикмалар) учрайди. Геологларнинг маълумотларига кўра, ер бағрида 200 га яқин темир рудалари бўлиб, уларнинг 40% дан зиёдроги собиқ СССР худудидадир. Ўзбекистонда кўпгина конлар ҳам борлиги аниқланган.

З-жадвалда чўян ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган асосий темир рудалар ва улар ҳақида маълумотлар келтирилган.

Шуни ҳам айтиш жоизки, баъзи темир рудаларда темирдан ташқари оз бўлсада Cr, Ni, W, V, Cu, Ti, Mo ва бошқа металлар ҳам учрайди. Бу рудаларга **комплекс рудалар** дейилади. Бу рудалардан чўян олишда фойдаланилганда чўян хоссалари анча яхшиланади. Шу боисдан бу рудаларни та б и и л е г и р л а н г а н рудалар, улардан олинган чўянларни эса **табиий легирланган чўянлар** дейилади. Бундай рудаларнинг йирик конлари Украина (Никольск), Грузия (Чиатура), Орскда ва бошқа жойларда бор.

Марганицили рудалар. Бу рудаларда учровчи маъданларда MnO₂, MnO, MnCO₃ ва бошқа оксидлари учрайди. Бу рудаларда 20—55% гача Mn бўлади. Бу рудалардан ферромарганец ва марганеци кўпроқ чўянлар ишлаб чиқаришда шихта таркибига зарур % қўшилади.

Чўян ишлаб чиқаришда домна печларининг техник-иқтисодий кўрсаткичларига руданинг кимёвий таркиби, физик ҳолати, ўлчамлари, бегона қўшимчалардан тозалиги даражаси ва бошқа кўрсаткичларининг таъсири катта. Шу боисдан 80% га яқин рудаларни печга киритишдан аввал у бегона жинслардан бирмунча тозаланади, саралаб, оксидларидан темирни осонроқ қайтариладиган қилиш мақсадида бойитилади.

3-жадвал

Руданинг номи	Маъданнинг номи	Кимёвий бирикмаси	Темирнинг миқдори, %		Бегона Кўшимчалар	Ранги	Зичлиги, г/см ³	Кайтарилувчанлиги	Собиқ СССР даги конлар мавжуд районлар
			оксидларда	рудаларда					
Магнитли темиртош	Магнетит	Fe ₃ O ₄	72,2	40—65	Силикатлар, сульфитлар, кальцитлар ва бошқалар	Корамтир тусли	5	Кийин қайтарилади	Урал (Магнитная, Високая Благодат тоглари), Сибиринг Ангара-Пит районлари, Қозогистоннинг Кустанай вилояти, Кавказ, Украина ва Курск вилояти магнит аномалияси ва бошқа районлар
Кизил темиртош	Гематит	Fe ₂ O ₃	70,0	50—60		Қизилдан корамтир қизилгача	4,5—5	Осон қайтарилади	Украина (Кривой Рог), Шарқий Сибирь (Коршунова), Қозогистонда (Атасув, Соколовск-Сарбайск ва бошқа районлар)
Қўнғир темиртош	Лимонит	2Fe ₂ O ₃ H ₂ O	60,0	30—50		Жигарранг сарикдан қора қўнғиргача	3,7—4	"—"	Украинанинг Керчъ ярим ороли, Тула, Липецк, Крим ярим ороли, Қозогистон (Лисаковск ва Лятск) ва бошқа районлар
Шпат темиртош (карбонатлар)	Сидерит	FeCO ₃	48,0	30—40		Сарғиш ва кулранг	3,7—3,9	"—"	Уралнинг Байкал ва Кривой Рогнинг Златоуст, Крим ва бошқа районлари

2-§. Рудаларни бойитишнинг асосий усуллари

Майдалаш ва саралаш

Йирик (1200 мм ва ортиқ) темир рудаларни бегона қўшимчалардан тозалаш, ўлчамлари бўйича саралаш мақсадида улар конларнинг ўзидаёт турли конструкцияли (жағли, конусли) майдаловчи машиналарда майдаланиб, механик галвирларда эланиб, сараланади. Агар рудаларнинг ўлчамлари 100 мм ва ундан ортиқ бўлса — йирик, 30—100 мм оралигига бўлса — ўртача, 1,0—30 мм гача бўлса — майда ва 1,0 мм гача бўлса — жуда майда рудалар дейилади. Йирик ва ўртача ўлчамли рудалар домналарга, майда ва жуда майдалари йирикловчи машиналарга юборилади. Нега катта ўлчамли ёки майда ва жуда майда рудалардан домнада фойдаланилмайди, деган савол туғилиши мумкин. Домнага йирик рудалар киритилганда домна ҳажмидан унумли фойдаланилмаслигидан ташқари фирмада рўпарасига ўтгунча руда оксидларидан темир қайтарилишига улгурilmайди. Майда рудалар киритилганда эса жараён меъёрида бормайди. Шу боисдан домнага ўлчамлари 30—100 мм ли рудалар киритилади.

Ювиш. Кўпинча темир рудаларда кўп миқдорда тупроқ, гил, қум ва бошқа бегона қўшимчалар учраши сабабли рудаларни улардан тозалаш мақсадида сув билан ювилади. Бунинг учун рудалар майдалаш машиналарида майдаланганидан кейин ювиш машинасининг айланувчи барабан қисмига киритиб тагидан маълум босимда сув ҳайдаб турилади.

Бунда бегона қўшимчалар руда сиртига кўтарилиб, қурилмадан сув билан ташқарига ўтади. Бойиган руда қурилма тагига чўқади. Кейин уни қурилмадан чиқарилиб, қуритилади.


Рудаларни осон қайтарувчан этиш мақсадида қиздириш

Зич рудаларни кристалл сувдан, карбонат ангидридларидан ва қисман олтингугуртдан тозалаш билан осон қайтарувчан қилиш мақсадида бойитилади. Бунинг учун рудаларни 600—800°C температурали печга киритиб, маълум вақт қиздирилади. Борувчи физик-кимёвий жараёнлар натижасида ундан бегона қўшимчалар ажралади. Шу билан бирга рудадаги Fe_2O_3 магнитли Fe_3O_4 оксидга ўтади, зарур бўлса, кейин улар электромагнитли қурилмада бойитилади.


Электромагнитли қурилмада бойитиш. Бу усулдан магнит хоссали рудаларни бегона қўшимчалардан тозалашда фойдаланилади. Бунинг учун руда аввал тегирмонда 0,1 мм гача майдаланиб, уни электромагнит қурилманинг узлуксиз ҳаракатланувчи лентасига юклаб турилади. Руда электромагнитнинг таъсир зонасида кирганди, унинг темир оксиди (Fe_3O_4) ли қисми лентага тортилиб, бегона жинслардан тозаланади. Бойиган темир руда электромагнитнинг таъсир зонасидан чиққан ташқаридаги маҳсус қутиласга ортилади (3-расм).

Йириклаш. Маълумки, рудаларни қазиб олишда, майдалашда улардан ёғаётган майда ва ниҳоятда майда материаллардан фойдаланиш мақсадида йирикланади. 3-расмда кўпгина металлургия комбинатларида кенг қўлланиладиган йириклаш машинасининг схемаси келтирилган. 4-расм, а даги схемадан кўриниб турганидек, у йўналтирувчи издаги


роликлардан ва узлуксиз ҳаракатланувчи лентали занжирдан иборат бўлиб, унда 70–150 тагача металл қутилар ва уларнинг таглик панжарасида 5–6 мм ли тешиклари бўлади. Йириклаш жараёнини 4-расм, б даги схемадан кузатайлик. Схемадан кўринадики, қутиларга аввало унинг панжара тешиклари I дан ўтмайдиган ўлчамли йирикланган бўлак (агломерат)лар киритилиб, унинг устига йирикланувчи майда шихта материаллар 3 (ўртacha 70–80% темир руда концентрати ва майда агломерат чиқиндилар, 15–20% майдаланган оҳактош, 5–7% майда кокс, 1% марганец руда) га 4–6% сув қўшиб, айланувчи барабанда қориштириб, қутисига киритилиди, кейин бундаги кокс газ горелкаси ёки нефть форсунка ёрдамида ёндирилади. Кокс яхши ёниб туриши учун зарурий ҳавони вакуум қурилма суриб туради. Бунда ёниш зонасидаги ҳаво аста-секин қути таглигига ўта боради. Бу шароитда кокснинг ёниши, қисман темир оксидларида O_2 , камайиши ($Fe_2O_3 \rightarrow Fe_3O_4 \rightarrow FeO$) оҳактошнинг парчаланиши ($CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$) боради ва ҳосил бўлган FeO , CaO лар SiO_2 билан бирикиши натижасида шлак ажрала бошлайди. Бу зонада температуранинг 1300–1500°C

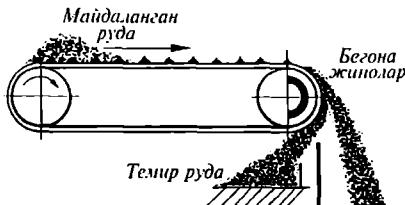

3-расм. Электромагнит қурилманинг схемаси

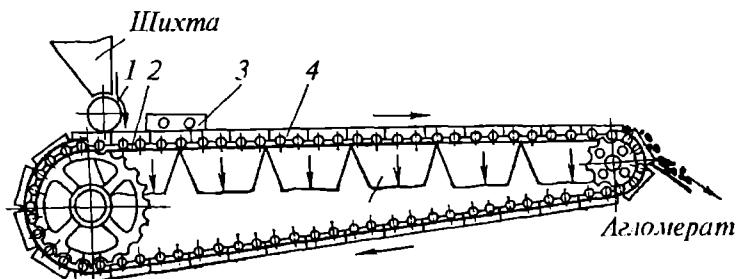

4-расм, а да. Рудаларни йириклаш машинасининг схемаси:
1 – барабан; 2 – рельслар; 3 – ёндирувчи горн;
4 – пиширувчи аравача

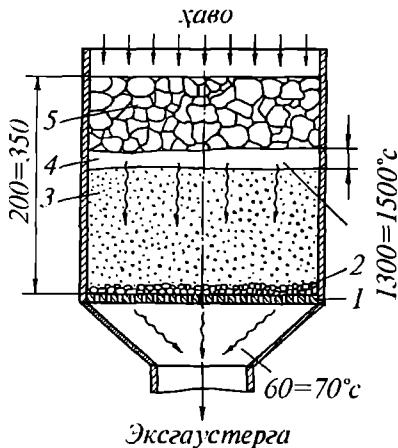

4-расм, б. Пишириш схемаси:

1 — панжара; 2 — таглик;
3 — йирикланувчи шихта қатла-
ми; 4 — ёниш ва пишириш
зонаси; 5 — йирикланган
агломерат қатлам

уларни махсус барабанларда ёки саёз тогорага ўхшаш қурилмага кири-
тиб, 5–10 минут айлантирилади. Бунда улар боғловчи бентонит билан
боғланыб диаметр 10–30 мм ли шарсимон маҳсулотга ўтади.

Кейин улар лентали қуритиш машинани аввалига 300–500°C тем-
пература зонасида қиздириб, окатиш деб аталмиш маҳсулот олинади.
Сўнгра уларни янада пухталаш учун 1300–1400°C зонасида пишири-
либ, совитилгач сараланади. Бу маҳсулотларнинг 10 мм дан кичик
ўлчамдагилари қайта йириклишга юборилади.

Замонавий домна печларда йирикланган материаллардан фойдала-
ниш иш унумдорлигини 1,5–2 марта ошириш билан коксни 20–30%
тежайди.

3-§. Ёқилғилар хили, таркиби ва хоссалари

Маълумки, ёқилғилар органик моддалар бўлиб, таркибида углерод,
водород, углеводородлар, олtingугурт бирималари, кислород, азот
ҳамда кулга ўтувчи бирималар (SiO_2 , Al_2O_3 , CaO ва бошқалар) ва сув
бўлади. Углерод, водород, олtingугурт ва углеводородлар ёқилғининг
асосий ёнувчи компонентларидир. Ёнганда кулга ўтувчи моддалар ён-
майдиган компонентлардир.

Металлургия корхоналарида (темир рудалардан чўяnlар ишлаб чи-
қаришда, улардан пўлатлар олишда ва уларга термик ишлов беришда
зарур температурада қиздиришда) фойдаланиладиган ёқилғиларнинг

кўтарилишида суюқ шлак қаттиқ те-
мир руда майдаларини чулгаб, сови-
гач йирикланади. Шуни айтиш за-
руки, бу ишловда олинган агломе-
рат кокслар таркибидаги олтин-
гугуртдан 80–90% тозаланади.

Бундай машиналарда кунига 2000
тоннагача флюсланиб йирикланган
агломератлар олинади.

Флюсланган агломератларнинг
ғоваклиги домналарнинг иш унум-
дорлигини оширади. Йириклишти-
рувчи қурилмалар металлургия завод-
ларидан олисда бўлса, вагонларда та-
шишда парчаланади. Шу боисдан
пухтароқ ва йирикроғини олишда
1915 йиллардан бошлаб ниҳоятда май-
да (0,5 мм гача) темир руда концент-
ратларидан фойдаланиш учун уларга
10–12% майдаланган оҳактош, 1–2%
бентонит гили ва 8–10% сув кўшиб,

хиллари кўп, лекин улар ёнганда юқори иссиқлик ажратиш билан бирга темирни оксидлардан қайтаришда актив роль йўнаши лозим.

Домна печида содир бўладиган жараённинг жадал бориши ва сифатли чўян ишлаб чиқаришда ёқилғининг иссиқлик ажратиш хусусиятининг юқори бўлиши, таркибида чўян сифатига путур етказувчи олтингугурт ва фосфорларнинг деярли бўлмаслиги, ёнганда оз миқдорда қул ҳосил қилиши ҳамда пухтароқ, ғовакроқ ва арzonроқ бўлиши лозим.

4-жадвалда саноатда ишлатиладиган ёқилғилар турлари келтирилган.

4-жадвал

Агрегат ҳолати	Ёқилғи турлари	
	табиий	сунъий
Қаттиқ	Ўтин, торф, ёнувчи сланецлар, қўнгир кўмир, тошкўмир, антрацит	Писта кўмир, торф кокси, тошкўмир кокси, термоантрацит, торф ва қўнгир тошкўмир чангларидан олинган брикет ва бошқалар
Сулоқ	Нефть	Нефтни қайта ишлашда олинадиган маҳсулотлар (бензин, керосин, лигроин, мазут ва бошқалар)
Газ	Табиий газ	Кокс гази, домна гази, генератор гази ва бошқалар

Шуни қайд этиш жоизки, қаттиқ ёқилғилар ичida 1 кг қуруқ ўтин ёндирилганда 10,5–12,6 МЖ, торф 6,8–16,8 МЖ, писта кўмир 27,2–31 МЖ иссиқлик ажратади. Лекин писта кўмирда S ва P оз бўлиб, ғоваклиги 40% гача бўлсада, майдаланишга қаршилиги кичик ($2\text{--}4 \text{ MN/m}^2$) ва таннархи анча қимматроқ. Одатда писта кўмирдан кичик домналарда юқори сифатли чўянлар олишда фойдаланиш ҳоллари учрайди.

Асосий металлургик ёқилғиларга тошкўмир кокси, табиий газ ва мазут киради.

Тошкўмир кокси. Бу ёқилғини олиш учун сифатли тошкўмир (Донецк ва Кузбасс кўмирлар) ни 2–3 мм гача майдалагач, коксловчи печь (батарея) ларда $1000\text{--}1100^\circ\text{C}$ температурада ҳавосиз 15–18 соат қиздирилади. Олинган кокс қаттиқ ва ғовак бўлади. Шуни қайд этиш ҳам жоизки, бунда коксдан ташқари бензол, фенол, нафталин, кокс гази, тошкўмир смолалари ва бошқалар ҳам олинади. Кокс ишлаб чиқарувчи батареяларнинг 50–60 та камералари бўлиб, ҳар бир камеранинг бўйи $4,5\text{--}6,0 \text{ м}$, эни $0,4\text{--}0,5 \text{ м}$ бўлиб, улар алоҳида ёқилаётган газлар ҳисобига $1350\text{--}1400^\circ$ температурага қиздирилади. Бу камераларнинг ҳар биридан жараёнда 12–16 тонна кокс олинади. Ўртacha 1 тонна тошкўмирдан $750\text{--}800 \text{ кг}$ кокс ва $320\text{--}330 \text{ м}^3$ кокс гази олинади.

Коксларнинг сифати кимёвий таркибига, физик-кимёвий ва зарур механизм хоссаларига боғлиқ. Кокслар таркибида 85–90% C; 0,5–2% S; 0,8%

гача Р, 1% га яқин ажралувчи газлар, 7—15% күл ҳосил қилювчи бирикмалар ва 2—4% гача намлик бўлади.

Кокснинг алангаланиш температураси — 700°C га яқин, майдаланишга қаршилиги 10—14 МН/м² (110—140 кг/см²), говаклиги 45—55%.

1 кг кокс ёндирилганда 27,2—31,4 МЖ иссиқлик ажралади.

Кокс гази. Тошкўмирдан кокс олишда ажраладиган газ кокс гази дейилади. Бу газнинг таркибида 46—63% Н₂, 21—27% СН₄, 2—7% СО, 4—18% N₂ ва бошқа газлар ҳамда сув буглари ҳам бўлади, 1 м³ кокс гази ёндирилганда 15—18 МЖ иссиқлик ажралади. Бу газдан масалан, мартен печларни, ҳаво қиздиргичларни, кокс олувчи батарея камераларини қиздиришда фойдаланилади.

Генератор гази. Бу газ газ генераторларида қаттиқ ёқилгиларни чала ёндириш билан олинади. Уларнинг таркибида 5—8 % СО₂, 30% СО, 2—3% СН₄, 10—15% Н₂ ва қолгани N₂ ва сув буглари бўлади, 1 м³ бу газ ёндирилганда 5,4—6,7 мж иссиқлик ажралади. Бу газдан сув иситгич қозонларда, ички ёнувдвигателларида фойдаланилади.

Домна гази. Домна печларида чўян ишлаб чиқаришда ажралувчи газларга домна гази дейилади. Домна печидан ажралувчи бу газлар билан одатда шихта, чанг ва заррачалар ҳам аралашив чиқади. Шу сабабли улар маҳсус газ тозалагичлардан ўтказилиб, шихта чангларидан тозаланади. Унда ёғилган бу заррачалар йириклишга юборилади. Домна гази таркибида 12% СО₂, 28% СО, 0,5% СН₄, 2,5% Н₂, 57% N₂ бўлади, 1 м³ бу газ ёндирилганда 3,6—4,2 мж иссиқлик ажралади. Бу газдан ҳаво қиздиргичларда, сув иситиш қозонларида фойдаланилади.

Табиий газ. Бу ёндирилганда юқори калорияли иссиқлик ажралувчи, бир ердан иккинчи ерга осон узатилувчи арzon газ бўлиб, унинг асосий қисми СН₄дан иборатdir. Унинг таркибида 92—98% СН₄, 2% СО₂, 1% N₂, 1% Н₂ ва 3% СН_{2n} газлар бўлади. 1 м³ бу газ ёндирилганда 33,5 МЖ гача иссиқлик ажралади. Металлургия печларида табиий газдан фойдаланиш домна ва мартен печларда металл ишлаб чиқариш жараёнини тезлатиб, иш унумдорлигини оширади, қимматбаҳо коксни тежаш билан бирга металл сифатини яхшилади.

Мазут. Нефтни қайта ишлашда енгил фракциялар (бензин, керосин ва бошқалар) ажралгач, қурилмада қолган суюқ қолдиқ мазут дейилади. Мазут таркибида 84—86% С, 10—13% Н₂, 0,2—0,7% S, 0,5—0,8% N₂, 1,0% Н₂O бўлади. 1 кг мазут ёндирилганда 35—46 МЖ иссиқлик ажралиб, 0,2—0,3% күл ҳосил бўлади. Ундан мартен ва металл қиздиргич печларда ёқилғи сифатида фойдаланилади.

4-§. Флюслар ва уларнинг аҳамияти

Маълумки, рудалар домналарга киритилгунгача бойитилсада, уларда бирмунча бегона қўшимчалар (SiO₂, Al₂O₃, CaO, MgO, S, P ва бошқалар) қолади. Чўян ишлаб чиқаришда руда таркибидаги бу бегона қўшимчалар ва ёқилғи кулини металлардан ажратиш мақсадида печларга киритиладиган моддаларга флюслар дейилади. Флюсларни кислота хоссали (таркибида SiO₂, кўп), асос хоссали (таркибида CaO, MgO, MnO, FeO кўп) ва нейтрал хоссали (таркибида гилтупроқ, шу-

нингдек, ишқорий ва бошқа моддалар бўлган) хилларга ажратилади. Амалда фойдаланиладиган темир рудалари таркибида кўпроқ SiO_2 бўлгани учун флюс сифатида домна печларида оҳактош (CaCO_3) ва камроқ оҳактошли доломит ($m \text{ CaCO}_3$, $n \text{ MgCO}_3$) дан фойдаланилади. Флюс руда таркибидаги бегона кўшимчаларни ҳамда ёқилғи кулини ўзи билан биринтириб шлакка ўтказиб, жараённинг бир меъёрда боришини ва шу билан кутилган таркибли, сифатли чўян олишни таъминлайди. Жараёнда шлакда оксидлар, чўянда эса улардан қайтарилган элементлар бўлади. Агар чўяндаги бирор элемент оксиди шлакда бўлса, уни ўзида сақлаш ҳусусиятига эга бўлиши керак. Агар шлакдаги бу оксидни сақлаш қийин бўлса, улардан қайтарилган элементлар чўянга ўтади. Масалан, таркибида оҳак кўп бўлган асос хоссали шлак SiO_2 ни осон ўзида сақласа, MnO ни жуда ёмон сақлайди. Агар шлак асосли бўлиб, чўянда углерод етарли бўлса, у MnO дан M_p ни қайтаради. Демак, шлак таркибини аввалдан белгиласак, чўян таркибини ҳам ростлаш мумкин бўлади. Флюслар хили ва миқдори руда таркибидаги бегона кўшимчалар хили, ажралувчи кул миқдорига кўра белгиланиб, ўлчамлари 30—80 мм оралиғида бўлади.

5-§. Ўтга чидамли материаллар таркиби, хоссалари ва ишлатилиш жойлари

Металлургия печлари, ҳаво қиздиргичлар, металл сақлагич қурилмалар, ковшлар, газ трубалари деворлари ўтга чидамли материаллардан тайёрланган фиштлар, блоклардан терилиб, ички сирт юзалари ўтга чидамли тупроқ билан шувалади. Маълумки, металлургия печларида жараёнлар юқори температура шароитида боради. Шу боисдан, печлар, металл сақлагич қурилмалар ва бошқалар юқори температурада суюқланмайдиган, термик жиҳатдан чидамли бўлган, жараён давомида печдаги суюқ металл, шлак ва печь газлари билан реакцияга киришмайдиган, ҳажмини деярли сақлайдиган ва арzon материаллардан тайёрланган бўлиши лозим.

5-жадвалда металлургия печлари ва қурилмаларида кўпроқ ишлатиладиган ўтга чидамли материалларнинг хили, таркиби, суюқланиш температураси ва ишлатилиш жойлари келтирилган.

Динас ғишти. Бу фиштларни тайёрлаш учун майдаланган табиий кварцни олиб, унга боғловчи материал сифатида бир оз гил тупроқ ва оҳактош кўшиб сув билан маълум нисбатда қориштирилгач, қолипланади, кейин эса олинган фишти 1400—1500°C температурада маълум вақт қиздирилиб пиширилади.

Магнезит ғишти. Бу фиштни тайёрлаш учун табиий магнезит (MgCO_3) маҳсус печларда 1400°C температурагача қиздирилади. Бунда магнезит MgO ва CO_2 га парчаланади. Олинган MgO га маълум нисбатда гилтупроқ ва оҳак кўшиб сув билан қориштирилади, сўнгра пресс slab керакли шакл берилгач, 1500°C температурагача бир неча соат қиздириб пиширилади.

Хоссаси	Үтга чидамли материаллар турлари	Таркиби	Суюқланиш температураси °C	Ишлатилиш жойи
Кислотали	Динас гишти	92–96% SiO_2 , 3–5% CaO , Al_2O_3 ва бошқалар	1730–1830°C	Бесселер конверторида, кислотали мартен ва электр печлариди
	Кварц куми ва бошқа кумли гил материал	95–97% SiO_2	1730–1830°C	Кислотали металлургия печларининг деворлари ва айрим кисмларини тъзмирлашда
Асосли	Магнезит гишти	90–95% MgO , 1–2% CaO , 2–3% Fe_2O_3 , 2% SiO_2 ва 1% Al_2O_3	2000–2400°C	Асосли конвертор, мартен ҳамда электр печлар деворлари ва тубларини тъзмирлашда
	Магнезит кукуни ва MgO миқдори кўп бошқа материаллар	91–94% MgO , 1–2% CaO , 2–3% FeO , 2%га яқин SiO_2 ва 1% Al_2O_3	2400°C гача	Асосли металлургия печларининг тубларини тўлдиришда ва тъзмирлашда
	Доломит гишти	52–58% CaO , 35–40% MgO ва қисман SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3	1800–1960°C	Асосли конвертор, мартен ҳамда электр печь деворлари ва уларни тъзмирлашда
	Хром—магнезит	35% Cu_2O , 25% MgO , 4% CaO , 28% $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$ ва 6% SiO_2	2000°C дан паст эмас	Асосли мартен ва электр печь шиплариди
Нейтрал	Шамот гишти	50–60% SiO_2 , 30–42% Al_2O_3 ва 1,5–3% Fe_2O_3	1580–1750°C	Домна ковш деворларида
	Углеродли гишт блоклар	Графит, кокс ёки антрацит кукунлари бўлиб, буларда углерод 92% гача бўлади	2000°Cдан ортиқ	Домна ўтхона тагликларида, алюминий олувчи электролиз ванна деворларида, мис қотишмаларни эритувчи тигелларда

Шуни қайд этиш лозимки, печь температураси кескин ўзгариши натижасида магнезит гиштлар ҳажми ўзгаради ва ёрилади. Шу боисдан магнезит гиштларни печь шипларига ишлатиш тавсия этилмайди.

Доломит гишти. Бу гишти тайёрлаш учун табиий доломит ($\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$) ни 1550–1750°C температурагача қиздирилади. Бунда доломит CaO , MgO ва CO_2 ларга парчаланади. Олинган оксид кукунларига боғловчи модда сифатида 7–10% тошкўмир смоласи қўшиб, қолипда прессланади. Олинган гишт маълум температурада қиздирилиб пиширилади.

6-§. Домна печи ва унинг тузилиши

Домна печи 5—10 йил давомида (бу даврга компания дейилади) узлуксиз ишловчи шахта печи бўлиб, ўртача ҳажми 2000—3000 м³ бўлади. Кейинги йилларда катта домналар ҳам қурилмоқда.

Масалан, 1974 йилдан бошлаб Кривой Рог металлургия комбинатида фойдали ҳажми 5000 м³ ли домна ишламоқда. 1986 йилда эса Черсповецк металлургия комбинатида «Северянка» деб аталган бешинчи домна ишга туширилди. Бу домна дунёдаги энг катта печлардан бири бўлиб, фойдали ҳажми 5580 м³, бўйи 100 м дан ортиқ, диаметри 19 м, замонавий автоматик механизмлар билан жиҳозланган. Бир сутқада унда 10000—12000 т, йилига эса 4—4,5 млн т чўян ишлаб чиқарилади.

5-расм, *a* да домна печининг умумий кўриниши, 5-расм, *b* да эса унинг зоналари бўйича температурасининг тақсимланиш графиги келтирилган. Домна печининг девори ўтга чидамли шамот фиштидан терилиб, ички сирт юзи ўтга чидамли гил билан сувалиб, сиртидан эса 20—40 мм ли пўлат лист билан пайвандлаб қопланган ва маҳкамланган.


Печнинг ўтга чидамли фишт терилмаларининг чидамлилигини ошириш мақсадида (печь баландлигининг 3/4 қисмida) совитгич трубалар ўрнатилган ва уларда совуқ сув айланиб туради. Домнанинг юқори қисми *1* колошник деб аталади.

Колошник қисмida шихта материалларини порциялаб, бир текисда домнага юклаш аппарати *2* ўрнатилади.

Юклash аппаратининг кичик ва катта конуслари бўлиб, улар бир вақтда ишламаслиги сабабли домнада жараён кечаетганда ажралаётган газларнинг атмосферага чиқишига, ҳавонинг эса печга киришига йўл қўймайди.

Домна ишлаётганда ажралаётган газлар унинг колошник қисмiga ўрнатилган трубалар *3* орқали газ тозалаш аппаратига ўтади.

Унинг катта цилиндрига ўтишида тезлиги пасайиши сабабли ундағи руда ва кокс заррачалари цилиндр тагига ёғилади, лекин бу газларга руда ва кокс чанглари эргашади. Шу боисдан тозароқ тозаланиши учун газ скруббер деб аталувчи цилиндрларда ва сув пуркагич билан намлаб ажратилади. Янада яхши тозалаш учун газ икки электродлараро ҳосил этилган юқори кучланишли электр майдонидан ўтказилади. Бунда электр зарядланган қаттиқ заррачалар электр майдони таъсирида электродларнинг бирига отилади. Шундай қилиб тозалангандан ёқилғи сифатида фойдаланилади. Газ тозалаш аппаратида тозалангандомна газлари маҳсус трубалар орқали кўпинча ҳаво қиздиргичларга юборилади. Печнинг колошник қисми тагидаги пастга томон кенгай-иб борадиган кесик конусли энг катта қисми *4* га **шахта** дейилади. Бундай конструкция шихта эриган сари уни пастга тушишига кўмак беради.

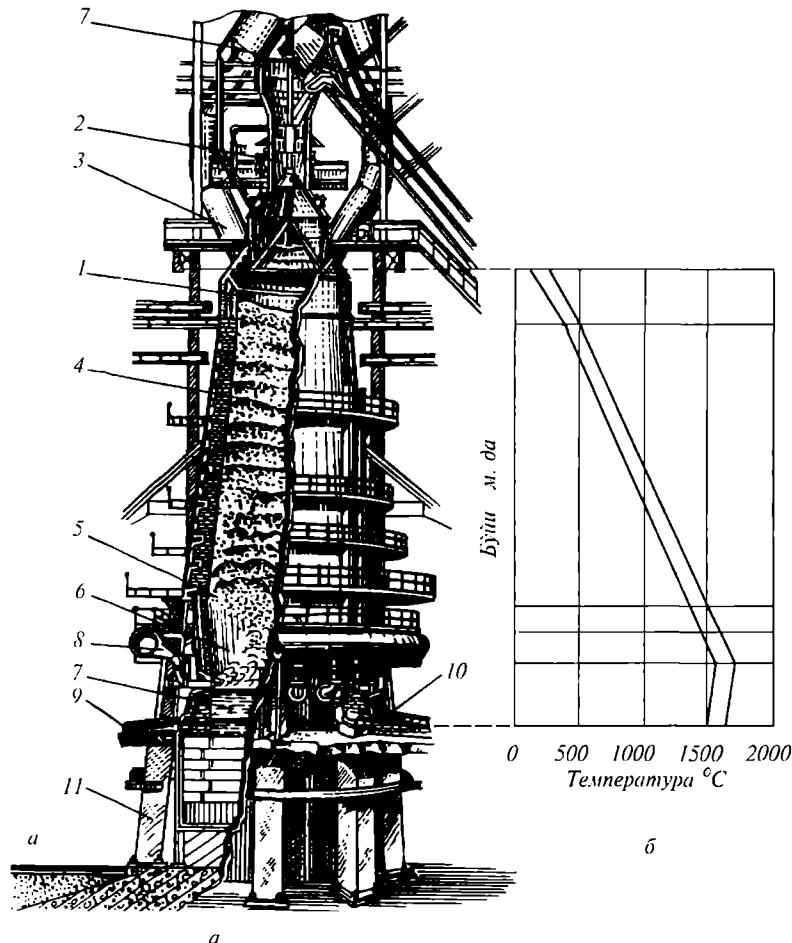

5-расм. Домна печининг умумий күрениши (а) ва унинг зоналари бўйича температуранинг тақсимланиш графиги (б):

1 — колошник; 2 — юклаш аппарати; 3 — трубалар; 4 — шахта; 5 — распар; 6 — заплечик; 7 — ўтхона; 8 — фурма; 9 — чўяпчики нови; 10 — шлак чиқиши нови; 11 — темир устун

Бу қисм, ўз навбатида, пастидаги цилиндрик шаклли қисм 5 билан туташган бўлиб, унга **распар** дейилади. Распар эса пастидаги кесик конусли қисм 6 билан туташган бўлиб, у **заплечик** деб аталади. Бу қисм ўтхонага қараб кичрай бориши сабабли қаттиқ шихтани распар ва шахтада тутилишига кўмаклашади.

Бу қисм, ўз навбатида, пастидаги цилиндрик шаклли қисм 7 билан туташган бўлиб, унга **ўтхона** деб аталади. Ўтхона туби эса **лешчадъ**

дейилади. У графит блоклар ёки юқори сифатли шамот ғиштларидан терилади.

Печь металл ҳалқали таглик плитага, плита эса бетон пойдеворига ўрнатилган темир устунлар 11 да туради. Ўтхонада ёқилги ёнади ҳамда суюқ чўян ва шлак ёқилади.

Ўтхонанинг энг пастки қисмидан колошникнинг энг юқори қисмигача бўлган ҳажми печнинг **фойдали ҳажми** дейилади. Ўтхонанинг юқорироқ қисмida айлана бўйлаб жойлашган бир неча тешиклар бўлиб, уларга махсус ускуналар (формалар) 8 ўрнатилади. Формалар печь деворларидан 130–200 мм ичкарига чиқарилган бўлиб, кокс яхши ёниши учун улар орқали печга 0,25 МПа (2,5 мм) босимда 800°–900°C ли қиздирилган ҳаво ҳайдаб турилади. Формалар сони печнинг ҳажмига қараб 16–24 та ва ундан ортиқ бўлади. Формалар мис ёки алюминий қотишмаларидан тайёрланиб, иш жараёнида эриб кетмаслиги учун унинг ҳавол деворлари орқали совуқ сув айлантириб турилади.

Формаларнинг пастрогида шлак, ундан пастроқда эса чўян чиқариш тешиклари бўлиб, уларга новлар 9, 10 ўрнатилади.

Ўтхонада ёғилаётган зичлиги $6,9 \text{ г}/\text{см}^3$ ли суюқ чўянни ҳар 2–4 соатда, зичлиги $2,5 \text{ г}/\text{см}^3$ бўлган суюқ шлакни эса ҳар 1–1,5 соатда ўз новлари орқали ковшларга чиқариб турилади. Бунинг учун электр бурғалаш машинаси ёрдамида 50–60 мм тешик очилади, уларни беркитишда эса ўтга чидамли тиқинлардан фойдаланилади.


Металургия комбинатларида бир вақтда бир исча домналар ишлайди. Ўртacha ҳисобда 1 т чўян олиш учун печга 2035 кг темир руда, 146 кг марганец руда, 971 кг кокс, 598 кг оҳактош юкланиб, 3575 кг ҳаво ҳайдалади. Бунда 755 кг шлак, 5217 кг домна гази ва 348 кг колошиник чангি ажралади.

Домналарнинг бир меъёрда, барча ишлар юқори даражада механизациялаштирилган ва автоматлаштирилган режимда ишлашида электрон ҳисоблаш машиналарининг роли катта.

Юқорида таъкидлаганимиздек, домна печлари 5–10 йиллар давомида узлуксиз ишлайди. Бунда домналарни қай вақтда таъмирлашга қўйилишиши қандай аниқланади деган савол туғилиши табиий. Одатда, домна девориинг тезроқ емириладиган жойлари орасига радиоактив $^{60}\text{Со}$ изотопи қўйиб юборилади. Печларнинг ишлашида тахминий режалангган муддатда Гейгер ҳисоблагичи билан ү нурланиши кузатилиб турилади. Печь девориинг маълум қалинлиги куйиб емирилганида $^{60}\text{Со}$ пинг маълум миқдори чўяпига ўтади. Бу ҳолда ү нурланиши кўрсаткичи камаяди. Демак, ҳисоблагич кўрсаткичи ү нурланишини кузатиш орқали таъмирлаш вақти аниқланади.

7-§. Домна печнинг ёрдамчи қурилмалари

6-расмда шихта материалларини домнага бир текисда юкловчи аппаратнинг схематик тузилиши келтирилган. Схемадан кўринадики, шихта материаллари $10–15 \text{ м}^3$ ҳажмли аравачалар 2 да печнинг колошник майдончасига қия из 1 дан галма-гал кўтариб, шихтани юк-

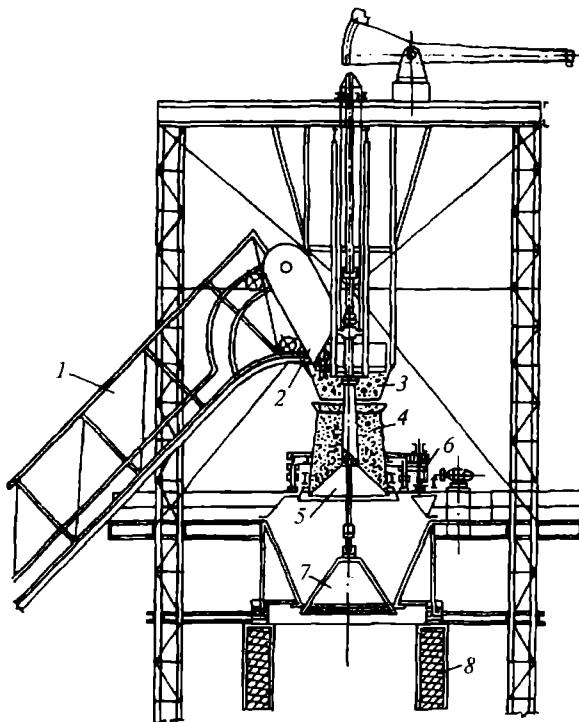

6-расм. Домнага шихта юклаш аппаратининг схемаси:

1 — қия из; 2 — аравача; 3 — қабул воронкаси; 4 — тақсимловчи воронка;
5 — кичик конус; 6 — юритма; 7 — катта конус; 8 — футеровка

лаш аппаратининг қабул воронкаси 3 га тўқади. У ердан эса шихта материаллари тақсимловчи воронка 4 га ўтади. Шихта материалларининг бир маромда катта конус 7 га юкланиши учун тақсимловчи воронка ҳар гал шихта юклангандан кейин кичик конус 5 билан биргаликда ўз юритмаси 6 воситасида 60° , 120° , 180° , 240° ва 300° га ўқи атрофида айланади. Кейин кичик конус 5 автоматик равишда пастга тушишида шихта катта конус 7 га бир текисда юкланади, у ердан эса домнага ўтади. Шуни қайд этиш ҳам жоизки, бу аппарат шихтанинг йирик бўлакларини печь марказига, майдароқларини печь деворига яқинроқ юклайди. Бу ҳолда газлар шихтани тўлароқ қамраб, руданинг печнинг бутун кесими бўйлаб тўлароқ қайтарилиши таъминланади.


Ҳаво қиздиргичнинг тузилиши ва ишлаши

Домнадаги ёқилгининг жадал ва тўла ёнишини узлуксиз таъминлаш учун унга ҳаво қиздиргич қурилмадан маълум босимда қиздирилган ҳаво, ҳайдаб турилиши ҳақида юқорида қайд этилган эди. 7-расмда эса ҳаво қиздиргич қурилманинг тузилиши ва ишлаши схемаси

7-расм. Ҳаво қыздыргичнинг тузилиши:

1 — пўлат филоф; 2 — ўтга чидамли девор; 3 — газ горелкаси; 4 — совуқ ҳаво келтириш трубкаси; 5 — газ ёнадиган канал; 6 — каналчалар; 7 — ёниш маҳсулотлари чиқиб кетадиган канал; 8 — қизиган ҳаво келтириш трубкаси; 9 — мўри

келтирилган. Одатда ҳаво қыздыргичларнинг диаметри 6—8 м, баландлиги 20—40 м бўлиб, усти минора гумбазига ўхшайди. Ички қисми деворлари ўтга чидамли шамот фиштидан терилган бўлиб, иккига ажратилган. Торроқ вертикал канали ёниш камераси, кенгроқ катак-катак қилиб терилган саноқсиз вертикал каналчали қисми совуқ ҳавони қиздириш камераси бўлади. Ҳаво қыздыргични ишга тушириш учун аввало горелка 3 га маълум температурада қиздирилган домна гази ва ҳаво юборилиб, бу аралашма газ ёниш камерасида ёндирилади. Газ алангаси юқорига кўтарилиб, кейин пастга ўта совуқ ҳавони қиздириш камераси катак-катак каналчаларидан ўтиб, уларнинг деворларини қиздириб, мўрига ёки буғ қозонларига ўтади. Ҳаво қыздыргичнинг бу катак-катак деворлари $\sim 1500^{\circ}\text{C}$ гача қизийди. У обдон қизигач, уларни қиздириш тутатилади. Кейин совуқ ҳаво маҳсус қурилма 3 орқали қиздириш камерасига ҳайдалади. Бу совуқ ҳаво ўта қизиган катаклардан ўтиб $\sim 800—1000^{\circ}\text{C}$ гача қизийди ва шу ҳолатда домнага ҳайдалади. Ҳаво қыздыргич совигач ($\sim 45—60$ минутдан сўнг), уни яна қиздиришга ўтилади. Шуни қайд этиш жоизки, ўртacha ҳажмли домнанинг меъёрида ишлаши учун бир суткада ~ 8 млн m^3 қиздирилган ҳаво сарфланади. Агар зарур температурагача қизиган ҳаво қыздыргичга юборилган совуқ ҳавони 1 соатда зарур температурагача қиздирса, домнани узлуксиз қиздирилган ҳаво билан таъминлаш учун кетма-кет ишловчи 3 та ҳаво қыздыргич керак. Баъзан улардан бирини тозалаш ёки таъмирлаш зарурлигини эътиборга олсак, 4 та ҳаво қыздыргич керак бўлади.

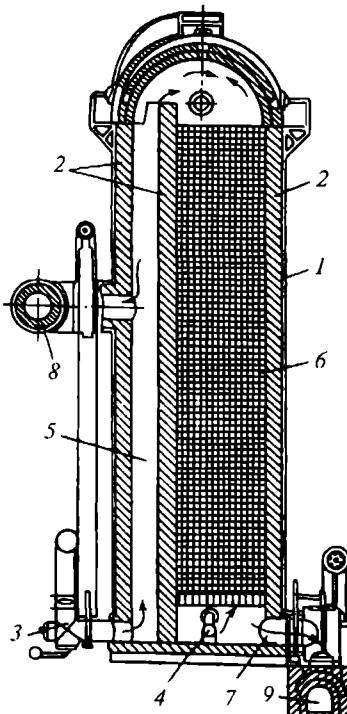

8-§. Домна печини ишга тушириш ва унда кечадиган жараёнлар

Янги қурилган ёки таъмирланган печларни ишга туширишдан аввал унинг ва ёрдамчи қурилмаларнинг ишга яроқлилиги кузатилади.

Уларни ишга яроқли эканлигига ишонч ҳосил этилгач, фирмада тешиляри орқали печь ўтхонасига бир оз кокс, унинг устига фирмада мезонигача тараша ўтин қаланади-да, колошник орқали кокс киритиб форсунка алангасида ўтин ўт олдирилади. Ҳаво қиздиргичда 800°–900°C температурагача қиздирилган ҳаво тўсгич 6" очилиши билан труба 8 ва фирмада қурилмалари 9 орқали 0,2–0,3 МПа (2–3 атм) босимда домнага ҳайдалиб, бир неча кун зарурый иш температурасигача қизигач, унга юклаш аппарати орқали аввалига флюсли кокс (салт колоша) киритилади (8-расм). Кокс ёнаётганда ажралаётган газлар домна юқорисига кўтарила бориши маълум температурага етгач, унга колоша (руда, кокс ва флюс) юклана бошланади. Ажралаётган газлар юқорига кўтарилиганда ва юқоридан пастга ўтаётганда шихта материалларини қиздира боради.




Бу шароитда мураккаб физик-кимёвий жараёнлар бориб, темир оксидлардан темирнинг қайтарилиши, унинг углеродга тўйиниши ва шлакнинг ажралиши содир бўлади.

Домна печида кечадиган асосий физик-кимёвий жараёнларни қўйидаги босқичларга ажратиш мумкин:


Ёқилғининг ёниши. Фурма орқали домнага ҳайдалаётган қиздирилган ҳаво кислороди унинг рўпарасидаги коксни ёндиради: $C + O_2 \rightarrow CO_2 + Q$ (ажралаётган иссиқлик ҳисобига маълум вақтдан сўнг фирмада атрофида температура 1100–2000°C гача кўтарилади). Тажрибалар шуни кўрсатадики, CO_2 гази печнинг 1000°C дан юқорироқ температурали зонасида чўғланган кокс қатламларидан ўтиб, углерод (II) оксидга айланади: $CO_2 + C_{\text{II}} \rightarrow 2CO - Q$. Бу газ юқорига кўтарила бориб, темир оксидлардан темирни қайтара боради. Шу билан бирга чўғланган кокс ҳаво таркибидаги сув буғларидан водородни ҳам қайтаради: $H_2O + C_{\text{II}} \rightarrow CO_2 + H_2 - Q^*$. Агар ёқилги сифатида қисман табиий газдан ҳам фойдаланилса, тубандаги реакция боради: $CH_4 + O_2 \rightarrow 2H_2O + Q$.

Натижада печда темир оксидлардан темирни қайтарувчи асосий газ (CO) микдори ортади.

Маълумки, шихта материалларининг ажралувчи газлар иссиқлиги таъсирида қизиб боришидан кимёвий бирикмаларнинг парчаланиши содир бўлади. Масалан, печнинг 100–350°C температурали зонасида кимёвий бирикмалардаги сув ва ёқилғидаги учувчи моддалар ажралса, ундан юқорироқ температурали зонасида карбонатлар парчаланади.

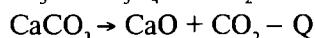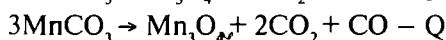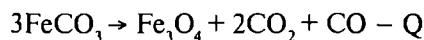

* Q ва $-Q$ ҳарфлар борувчи реакцияларнинг иссиқлик эфектининг шартли ифодаси.

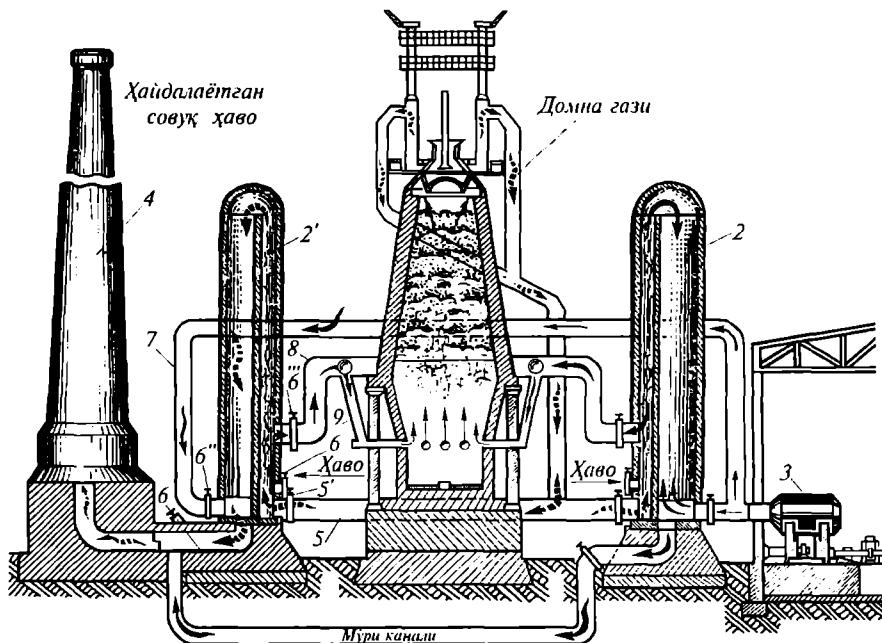




8-расм. Домна печининг ишлаш схемаси:

1 — домна печи; 2', 2F — ҳаво қиздиргич; 3 — компрессор; 4 — мүри;
5 — газ трубаси, 5', 6, 6''' — түсгичлар; 7 — совуқ ҳаво трубаси;
8 — қиздирилган ҳавони фирмаларга узатиш трубаси; 9 — фирмалар

Натижада шихта материал бўлаклари ғовакланади ва бъязан ёрилади. Бу жараён печнинг колошник қисмидан бошланиб шахтанинг ўрталарида тугайди.


Темир оксидларидан темирнинг қайтарилиши. Темир оксидларидан темирнинг қайтарилиши асосан углерод (II) оксиди, шунингдек қаттиқ углерод ва қисман водород ҳисобига боради.

Домна печларида темирнинг углерод (II) оксиди ҳисобига темир оксидларидан қайтарилиши тахминан 400°C температурада бошланиб, $900\text{--}1000^{\circ}\text{C}$ температурада тугайди:

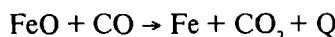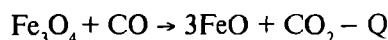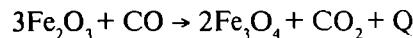

Темирнинг темир оксидларидан CO ҳисобига қайтарилиш тезлиги пеъч температурасига, руда таркибига, физик ҳолатига, қайтарувчи газларнинг миқдорига боғлиқ. Шуни қайд этиш керакки, шахтанинг



пастроқ қисмida CO билан қайтаришмай қолган темир кокс углероди ва темир руда говакларидаги қоракуя (қурум) күринишидаги қаттиқ углерод ҳисобига ҳам қайтарилади:

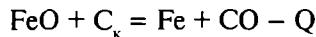

Бу жараён 400—500°C температуралы зонада бошлансада, 1300—1400°C температуралы зонада тугайди. Бу температура шароитидан қайтаришган темир ҳали қаттиқ, ғалвирак масса тарзидан бўлади.

Тажрибалар шуни кўрсатадики, Fe нинг 60—50% и асосан углерод (II) оксиди ҳисобига ва 40—50% қаттиқ углерод ҳисобига (0,2—1% и шлакка ўтиши ҳисобга олинмаса) тўла қайтарилади.



Темирнинг углеродга тўйиниши. Қайтаришган темир, углерод (II) оксиди углерод билан реакцияга киришиб темир карбидини ҳосил қиласди:

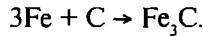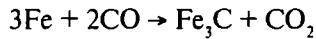

Шуни қайд этиш жоизки, темир карбиди ғалвирак темирда яхши эриб бориши натижасида темирнинг углеродли қотишмаси ҳосил бўла боради. Бу темир қотишма таркибида углерод миқдори ортган сари унинг суюқланыш температураси пасая боради. Масалан, қотишма таркибида углерод миқдори 1,8—2,0% га етганда у 1200—1150°C температурада суюқланади. Бу суюқ қотишма печнинг юқори температуралы зонасига ўта боришида эриб, пастга оқишида чўйланган кокс бўлаклари орасидан ўтиб, яна қўшимча углеродга тўйина боради ва печь ўтхонасига йиғилаётган бу қотишма таркибида углероднинг миқдори 3,5—4% га етади. Домнада темирдан ташқари унинг юқори температура (1100—1450°C)дан паст бўлмаган зонасида ўз оксидларидан Si, Mn, P ва бошқа элементлар ҳам углерод билан қайтарилиб чўянга ўтади:



Маълумки, шихта таркибидаги фосфор, асосан, кальцийнинг фосфорли тузи тарзидан бўлади. Бу туздан айни шароитда фосфор ангидриди дастлаб кремний оксиди билан, кейин эса ундан фосфор углерод билан қайтарилади:

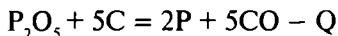
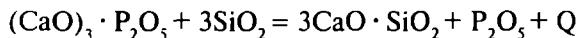


Демак, фосфорнинг деярли ҳамма қисми чўянга ўтади.

Олтингугуртга келсак, у коксда ва рудада FeS_2 , FeS , CaSO_4 , CaS бирикмалар тарзида бўлади. Жараён вақтида унинг қарийб 10–60% и SO_2 , H_2S газлар тарзида печдан чиқиб кетса, бир қисми металлда FeS ва шлакда эса CaS тарзида қолади. Металлдаги олтингугурт ва фосфор унинг сифатига катта путур етказувчи элементлар бўлиб, улар металдан қанча тозаланса, сифати шунча ортади. Шу боисдан металлда эриган $[\text{FeS}]$ ни шлакка ўтказиш учун печга қўпроқ оҳактош киритилиши керак. Шундагина у олтингугуртни CaS бирикма тарзида шлакка боғлайди:



Шундай қилиб, чўяндаги FeS дан олтингугуртнинг бир қисми CaS тарзида шлакка ўтказилади. Бунда MgO ва Mn ҳисобига ҳам металл олтингугуртдан қисман тозаланади, чунки магний сульфид (MgS) металлда эримайди. Марганец сульфид (MnS) эса жуда ҳам оз эрийди:

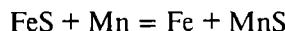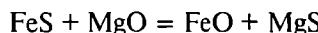

Шлакнинг ажралиши. Маълумки, печга флюс сифатида киритилган оҳактош (CaCO_3) ~ 900°C температурали зонада CaO ва CO_2 га парчаланади. CaO распар зонаси яқинида SiO_2 , Al_2O_3 , FeO ва бошқа бегона қўшимчалар билан бирикиб дастлабки шлак ажрала бошлайди, унинг температураси одатда, 1150–1200°C бўлади ва у ўтхона томон оқа бориб, кокс кулини, қайтарилмай қолган оксидлар ва бегона қўшимчаларни ўзида эритади. Шу билан бирга CaO чўяндаги S ни ўзи билан боғлаб шлакка ўтказади, шлакда эса оз миқдорда FeO қолади.

Темирнинг қайтарилиши ва шлак ҳосил бўлиш жараёнларининг маълум кетма-кетликда кечиши ажралувчи шлакнинг кимёвий таркиби, суюқланиш температурасига bogлиқdir. Масалан, Mn қўпроқ бўлган чўян олиш зарур бўлса, шлакда оҳак миқдори қўпроқ бўлиши керак. Чунки бундай шлакда Mn ёмон эрийди, натижада Mn қайтарилиб, чўянга ўтади. Агар таркибида Si қўпроқ бўлган чўян олинадиган бўлса, аксинча, шлакда оҳак миқдори камроқ бўлиши керак.

Шлакларнинг муҳим характеристикаларидан бири асосли ва кислотали оксидларнинг ўзаро нисбатлари дадир: $(\text{CaO} + \text{MgO}) : (\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3)$ ва бу нисбат чўянлар ишлаб чиқаришда 0,9–1,4 оралигига бўлиши лозим.

9-§. Домна печининг маҳсулотлари ва уларни печдан чиқариш

Домна печининг асосий маҳсулоти чўяндир. Лекин чўян олишда у билан бирга кўпгина шлак, домна гази ва колошник чанглари ҳам

ажралади. Шлак, домна гази ва колошник чангларидан саноатда кенг фойдаланилганлиги сабабли, уларни ҳам шартли равишда домна печининг қўшимча маҳсулотларига киритилади (9-расм). Домналарда олинадиган чўянлар қай мақсадларда ишлатилишига кўра қуидаги турларга ажратилади:

а) Қайта ишланадиган чўянлар. Бу чўянлар таркибида ўртача 3,8—4,4% С; 0,3—1,9% Si; 0,2—1,0% Mn; 0,15—0,2% P ва 0,02—0,07% S бўлади. Уларда углероднинг ҳаммаси ёки кўпроқ қисми темир билан кимёвий бирикма — темир карбиди (Fe_3C) ҳолида, қолгани графит тарзида бўлади. Бу чўянлар жуда қаттиқ ва мўртдир. Қолигларни тўлдириш хусусияти ёмонроқ бўлиб, кескичлар билан ёмон кесиб ишланади. Саноатда бу чўянлардан пўлат олинини сабабли уларни қайта ишланадиган чўянлар дейилади. Бу чўян қўймаларининг синиқ юзалари оқиш тусда бўлганлигидан оқ чўянлар деб ҳам юритилади. Домналарда олинаётган чўянларнинг 80—90% и бу чўянларга тўғри келади.


б) Қўйма чўянлар. Бу чўянлар таркибида ўртача 3,5—4% С; 3,2—3,6% Si; 1,5% гача Mn; 0,05—0,45% P ва 0,03% S бўлиб, углероднинг кўп қисми эркин ҳолда, яъни графит тарзида бўлади. Бу чўянларнинг синиқ юзалари кулранг тусда бўлганлиги учун кулранг чўянлар деб ҳам юритилади. Қотганда ҳажмининг кам киришиши, осон кесиб ишланиши, қониқарли пухталиги ва бошқа хоссаларига кўра улардан мурракаб шаклли, турли ўлчамли қўймалар олинади. Шу боисдан улар қўйма чўянлар дейилади. Домнада олинаётган чўянларнинг 9—12% қўйма чўянларга тўғри келади.

в) Легирланган чўянлар. Бу чўянларда одатдаги элементлардан ташқари маълум миқдорда легирловчи элеменлар (Cr, Ni, Ti, Mo ва бошқалар) бўлади. Легирловчи элеменлар чўянларга зарур механик, физик-кимёвий хоссалар беради. Масалан, Cr чўяннинг қаттиқлигини, пухталигини орттириб ейилишга чидамли қилса, Ni эса ишланувчалигини яхшилади.

г) Махсус чўянлар (ферроқотишмалар). Бу чўянлар одатдаги чўянлардан таркибида Si, Mn нинг миқдори кўплиги билан фарқ қиласи. Уларни уч хилга, яъни ялтироқ (ойна) чўянларга, ферромарганецларга ва ферросилицийларга ажратилади. Ялтироқ чўянлар таркибида 10—25% Mn ва 2% Si бўлади. Ферромарганецлар таркибида 70—75% Mn ва 2,5% гача Si бўлади. Ферросилицийлар таркибида 19—92% Si бўлади.

Махсус чўянлардан пўлатлар олишда, темир оксидлардан темирни қайтаришда қайтарувчилар сифатида, шунингдек, легирловчилар сифатида фойдаланилади. Домналарда фақат ферромарганец, бошқа ферроқотишмалар электропечларда олинади.

Шуни қайд этиш ҳам жоизки, чўянларнинг тузилишида графитнинг қандай шаклда бўлишига қараб улар мустаҳкамлиги юқори ва болгалинувчан чўянларга ҳам ажратилади. Мустаҳкамлиги юқори чўянларни олиш учун суюқ чўянга бир оз миқдорда Si, Mg, Ce ёки бошқа

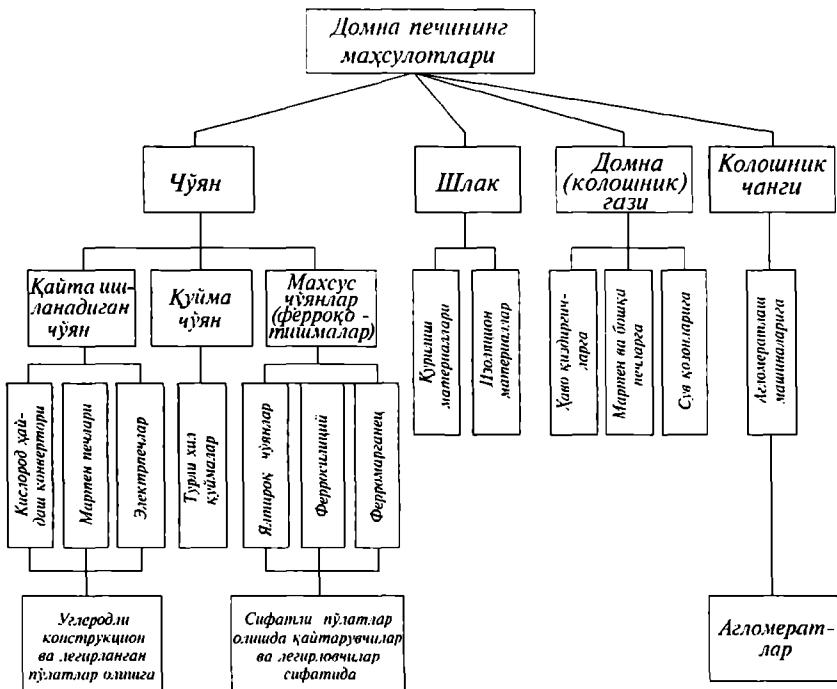

9-расм. Домна пеци маҳсулотлари ва ишлатилиш жойлари

элементлар қуқунлари киритилади. Бу чўяnlар юқори, қўйма ва технологик хоссага эга. Шу боисдан улардан масъулиятли деталлар (тирсаки валлар) олинади. Болғаланувчан чўяnlарни олиш учун эса оқ чўян қўймалари махсус режимда юмшатилади.


Домна гази. Домналардан ажralаётган газларга домна гази дейилади. Бу газ таркибида 26–32% CO; 2–4% H₂; 0,2–0,4% CH₄; 8–10% CO₂ ва 56–63% N₂ бўлади. Домна газининг таркибида кўпгина ёнувчи газларнинг борлиги сабабли тозалангач, улардан ёқилғи сифатида кенг фойдаланилади.

Домна шлаки. Руда, ёқилғи таркибидаги бегона жинсларни ҳамда ёқилғи кулини флюс билан бирикib ажralган бирикмаси бўлиб, ундан шлак пахтаси, фишт, шлак блоклар, цементлар ва бошқа материаллар олишда фойдаланилади.

Колошник чанги. Домна газларига қўшилиб чиқадиган шихта материалларининг чанги колошник чанги дейилади. Улар таркибида 40–50% гача темир бўлади. Домна газлари махсус газ тозалаш қурилмаларда тозалангач, уларда йигилган чанглардан агломератлар тайёрланади. 6-жадвалда домна печининг асосий маҳсулотлари келтирилган.


Қотишмалар хили	C	Si	Mn	P	S
				каміда	
Қайта ишланадиган чүйнлар:					
Мартен (М1, М2, М3)	3,5—4,5	0,3—1,3	0,3—1,5	0,15—0,3	0,02—0,07
Бессемер (Б1, Б2)	3,5—4,5	0,3—1,4	0,3—0,7	0,06—0,07	0,04—0,06
Фосфорлы (МФ1, МФ2, МФ3)	3,2—3,5	0,3—1,3	1—2	1—2	0,05—0,07
Юқори сифатлы (ПВК1, ПВК2, ПВК3)	3,2—4	0,3—1,3	0,3—1,5	0,05	0,015 —0,025
Күйімакорлик чүйнлари:					
ЛК1, ЛК2, ...ЛК7	3,5—4	3,21—3,6	1,5 гача	0,08—1,2	0,02—0,05
Шүпінгдек, Mg билан рафінірланған ЛР1, ЛР2...ЛР7					
Махсус чүйнлар:					
Ялғырок (ойна) чүйн (341, 342, 343)		2	10—25		
Ферромарганец (СМ _{II} 10, СМ _{II} 2O ва башқалар)	0,5—7	2,0—2,5	70—75	0,05—0,45	0,03
Ферросилиций (ФС 90, ФС 751 ва башқалар)		19—92			

Одатда, турли вақтда олинған чүйнлар кимёвий таркибига күра бир-бираидан фарқланиши сабабли уларни текислаш билан олтингугуртнинг бир қисмими шлакка ўтказиш мақсадида печдан катта ҳажмали (600—2500 т) миксер деб аталуви үзүнчеліктерінде өткізу мүмкін. Бұның себептегінің күйилади. Унда чүйнни маълум вақт сақлауда олтингугуртнинг бир қисми шлакка марганец сульфиди (MnS) тарзыда ўтади, чунки MnS нинг металлда эрүвчанлиги температурасы пасайишида камаяди. Бундан ташқары баъзан чүйннинг пекдан чиқарылышда ёки миксерге таҳминан чүйн массасининг 1% чамасида сода (Na_2CO_3) киритилади. Бу металлдаги олтингугуртнинг қолган бир қисми қуйидаги реакция бўйича шлакка ўтказади:

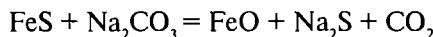

Агар бунга зарурият бўлмаса, чүйнни ҳажми 80—100 т ли ковш вагонеткаларда, пўлат ишлаб чиқарувчи цехларга ёки чүйн қуйма оловчи машиналарга узатилади. 10-расмда чүйн қуйиш машинасининг тузилиши ва ишлаши схемаси кўрсатилган.

Схемадан кўринадики, суюқ чүйн ковшдан нови орқали ҳаракатланувчи лентага ўрнатилган металл қолилларга бирин-кетин қуйиб турилади. Унинг маълум тезликда ҳаракатланишида қуйма совиб қотади, тўла қотгач, қуймалар махсус вагончага юкландади. Металлни

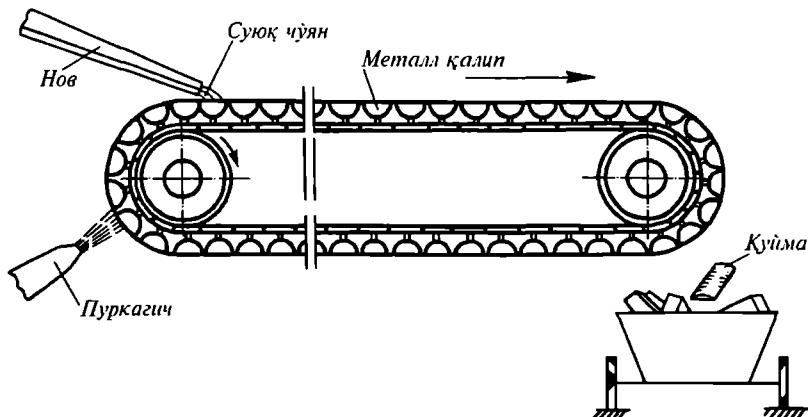

10-расм. Чүян қуиши машинасининг схемаси

Қолипда тез совиши ва ёпишиб қолмаслигининг олдини олиш мақсадида қолип сиртига маҳсус аппарат ёрдамида оҳак суви пуркаб турилади. Бу машиналарда олинган ҳар бир чүяннинг қуима оғирлиги 45—50 кг бўлиб, у машинасолзик заводларининг қуиши цехларига юборилади.


Шлакка келсак, шлаклар печда йиғилган сари ковш вагонетларга (~30 т ли) чиқарилиб, улардан қурилиш материаллари олинади. Асосли шлакларда кўргина оҳак бўлгани учун улардан гиштлар, блоклар, цемент тайёrlанади. Масалан, суюқ шлакни сувли ҳовузга ингичка оқимда қуилганда у тез совишида майдамайдоқ бўлакчаларга ўтади, кейин уларни кукунга ўтказилади. У сув билан қориширилса, цементга ўхшаб қотади. Кислота хоссали шлаклардан буф ёки ҳаво пуркаб ўтказилса, улар узун ипга ўтади. Шундай қилиб шлак пахтаси олинади.

Юқоридаги маълумотлардан маълумки, чўяnlарнинг хоссалари кимёвий таркибиغا, структурасига ва турли қўшимчалардан тозалик дарајасига боғлиқ. Қуида чўяnlардаги доимо мавжуд элементларнинг унинг хоссасига таъсири ҳақида маълумотлар келтирилган:

У г л е р о д. Углерод чўяnlар таркибидаги муҳим элемент бўлиб, таркибиغا ва қайта совиши тезлигига кўра у Fe_3C ёки графит кўрининшида бўлади.

Графит кўрининшида бўлганда чўяннинг оқувчанлиги ортиб, мурракаб шаклли, юпқа деворли сифатли қуималар олишни таъминлайди. Бу чўяnlарда углероднинг микдори 3,2—3,5% бўлади.

К р е м н и й. Чўяnlар таркибидаги кремний темир билан силицидлар ($FeSi$, Fe_3SiO_2) ҳосил қилиб, углеродни графит тарзда ажратишга кўмаклашади. Шу боисдан сифатли қуималар олишга белгиланган чўяnlарда кремнийнинг микдори 0,8—4,6% оралиғида олинади.

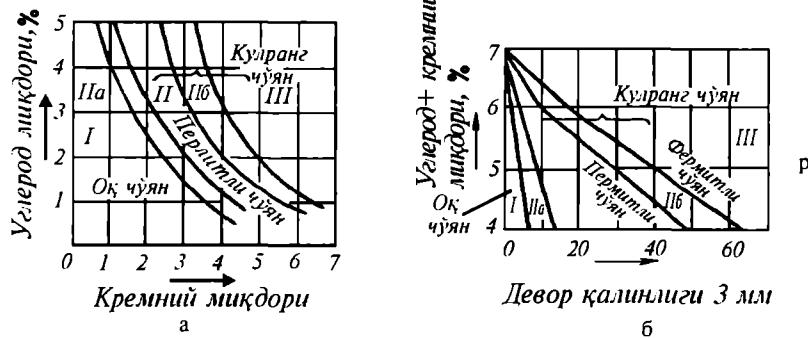

11-расм, а ва б. Углерод, кремний ва девор қалинлигининг чўян турига таъсир этиш графиги

11-расм, а да углерод билан кремнийнинг чўян хилига биргаликда таъсири, 11-расм б да эса қотишманинг хилига углерод + кремний ва девор қалинлиги (совуш тезлиги)нинг таъсири кўрсатилган (11-расм).

Марганса марганец темир карбиди (Fe_3C) нинг барқарорлиги ортиши билан углероднинг графит тарзда ажралишига қаршилик кўрсатади, чунки у углерод билан Mn_3C карбиди беради. Шу билан у чўян таркибидаги олтингугуртни FeS бирикмадан қайтариб, MnS тарзда шлакка ўtkазиб, чўянни заарли олтингугуртдан бироз тозалайди. Сифатли қўймалар олишда белгиланган чўянларда марганец микдори 0,5—1,5% дан ортмайди.

Олтингугурт. Чўянлар таркибida олтингугурт чўянлардан углероднинг графит тарзда ажралишига қаршилик кўрсатади, унинг оқувчанлигини пасайтиради ва мўртлашади. Чўянлар таркибидаги олтингугурт микдори 0,07% дан ортмайди.

Фосфор. Чўянлар таркибida фосфор бир тарафдан қаттиқ ва мўрт эвтектик бирикма ҳосил қилиб, унинг механик ҳоссасига катта путур етказади. Шу боисдан чўянларда фосфор микдори 0,08% дан ортмаслиги керак. Иккинчи томондан кулранг чўянларнинг оқувчанлигини орттиради. Айниқса мураккаб шакли, юпқа деворли қўймалар олишда қўл келади. Шу боисдан масъулиятли қўймалар олишда фосфорнинг микдори 0,1 % ча бўлади.

10-§. Домна печи ишининг техник-иктисодий кўрсаткичлари

Домна печларининг ишига баҳо бериш учун унинг бир суткада қанча чўян ишлаб чиқара олишини ва бунинг учун қанча ёқилги сарфланишини билиш лозим. Одатда печнинг асосий техник-иктисодий кўрсаткичи унинг фойдали ҳажмидан фойдаланиш коэффициенти (K_f) ва ёқилгининг солиштирма сарфланиш коэффициенти (K_c) орқали аниқланади. Бунда унинг фойдали ҳажмидан фойдаланиш коэффициенти куйидагича аниқланади:

$$K_{\Phi} = \frac{V}{T}, \text{ м}^3/\text{т.}$$

Бу ерда: V — печнинг фойдали ҳажми, м^3 , T — ўртача бир суткада ишлаб чиқарилган чўян миқдори, т.

Кўпчилик домналарда $K_{\Phi} = 0,5 - 0,7$ оралиғида бўлади.

Домналарда ёқилгининг солиштирма сарфланиш коэффициенти (K_e) ни аниқлаш учун ёқилгининг бир суткадаги сарфи (A) ни эритилган чўян миқдорига (t) бўлинади:

$$K_e = \frac{A}{T}$$

Одатда, бу коэффициент $0,5-0,6$ оралиғида бўлади. Бу коэффициентлар қанча кичик бўлса, печнинг иш унуми шунча юқори бўлади. Домна печининг иш унумини ошириш учун кейинги йилларда катта печлар қуриш билан бирга илгор чўянкорларнинг иш тажрибаларини ўрганиш, шихта материалларини суюқлантиришга тайёрлаш, айниқса, агломерат ва оқатиш концентратлардан фойдаланиш, қиздирилган ҳаво температураси ҳамда босимини кўтариш билан уни кислородга тўйинтириш ва иш жараёнида температуранинг бир меъёрда бўлишини таъминлаш каби ишлар олиб борилмоқда.

Бундан ташқари, оғир ишларни механизациялаштириш ва технологик жараёнларни автоматлаштирилган ҳолда бошқариш каби ишларга катта эътибор берилмоқда. Шу билан бирга тозаланган домна газларини тўғридан-тўғри домнага ҳайдаш мумкинлиги тўғрисида илмий ишлар ҳам олиб борилмоқда. Буларнинг ҳаммаси домналар ишининг техник-иктисодий кўрсаткичларини орттиришнинг муҳим омилларидир.

3-боб

ПЎЛАТЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УСУЛЛАРИ

1-§. Умумий маълумот

Юқоридаги параграфлардан маълумки, пўлат асосий конструкцион материал бўлиб, у чўянга нисбатан пухта, пластик, қониқарли оқувчанликка, пайвандланувчанликка ва кесиб ишланувчанликка эга. Лекин солиштирма оғирлигининг каттароқлиги, коррозияга тезроқ берилишига қарамай машинасозликда улардан чўянлардек турли шаклли қўймалар, прокат маҳсулотлар олишда кенг фойдаланилади. Айниқса, уларнинг юқори сифатли, легирланган махсус хоссали навларига талаб борган сари ортмоқда. Металлургия корхоналарида ҳозирда пўлатларни асосан конверторларда суюқ чўян сатҳига кислород ҳайдаш йўли билан, мартен ва электр печларда ишлаб чиқарилмоқда. Бу усулларда

шихта таркибидаги С, Si, Mn, P элементлари оксидланади, оксидлар эса бирикіб шлак ҳосил қилади. Натижада уларнинг миқдори кескин камаяди. Бунда борувчи кимёвий реакциялар тезлиги шихта таркиби-га, температурага бояның бүләди.

7-жадвалда қайта ишланадиган чўянлардан кам углеродли пўлатлар олишда унинг кимёвий таркибининг ўзгариши % ҳисобида келтирилган.

7-жадвал

Материал	C	Si	Mn	P	S
Қайта ишланадиган чўян	4–4,4	0,76–1,26	1,75 гача	0,15–0,3	0,03–0,07
Кам углеродли пўлат	0,14–0,22	0,12–0,3	0,4–0,65	0,05	0,055


2-§. Конвертордаги суюқ чўян сатҳига кислород ҳайдаш йўли билан пўлат ишлаб чиқариш

Мальумки, Бессемер ва Томас конверторларида пўлат ишлаб чиқариш усулларининг қатор камчиликлари туфайли турли мамлакатларда такомиллашган усуллар яратиш борасида изланишлар олиб борилди. Собиқ СССР да эса дастлабки тажрибалар 1933–1934 йилларда А.И. Мозговой томонидан олиб борилган бўлсада, унинг натижалари металлургия заводларида 1952–1953 йилларда қўлланила бошланди. Ҳозирга келиб ишлаб чиқарилаётган углеродли ва кам легирланган пўлатларнинг 60–70% дан ортиқроғи шу усул билан олинмоқда. Бу усулнинг оддийлиги, ёқилги талаб этмаслиги, иш унумининг юқорилиги, уларнинг сифатига путур етказувчи газлар (N_2 , H_2) нинг озлиги, капитал маблаглар сарфининг камлиги, чиқинди металларни кўпроқ қайта ишлашга имкон бериши бу усулнинг саноатда борган сари кенг қўлланишига сабаб бўлмоқда. Лекин бу усул айрим камчиликлардан ҳам холи эмас. Жумладан, суюқ чўянни кўпроқ талаб этиши (1 т пўлат олиш учун 820–830 кг чўян), металл куйиндининг кўплиги (6–9%) ва анча миқдорда чангларнинг ажралиши ва бошқалар.

Конверторнинг тузилиши. Конвертор ноксимон кўринишдаги таги берк курилма, унинг деворлари доломит ёки магнезит смолали, хроммагнезит фиштдан терилган бўлиб, деворларининг қалинлиги ҳажмига кўра 700–1000 мм оралигига бўлади. Сиртидан эса пўлат лист билан қопланади. Конверторда ажралувчи газлар билан чиқувчи металл заррачаларини тутувчи курилмаси бўлади. 12-расм, а дан кўрина-дикি конвертор цапфалар ёрдамида станица таянчларига ўрнатилади. Конверторга шихта материалларни юклаш, олинган пўлатни, шунинг-

дек, шлакни ундан чиқариш учун уни горизонтал ўқи атрофида зарур бурчакка бурилади. Бунинг учун конверторга кислород киритувчи мис найча (фурма) ундан чиқарилиши лозим. Конвертор ҳажми 100—350 т ва ундан ортиқ ҳам бўлади. Масалан, сифими 300 т ли конверторнинг иш бўшлиги бўйи 9 м, диаметри 7 м га яқин бўлса, оғзининг диаметри 3,5 м бўлади. Бу конвертордаги суюқ металл қалинлиги эса 1,7 м гача бўлади. Одатда конвертор уларда 400—800 марта пўлат олингач, таъмирланади.

Конверторни ишга тушириш. Бунинг учун аввало конверторнинг ишга яроқлилиги кузатилиб тўла ишонч ҳосил қилингач, ундан пўлатни ковшга чиқариш тешиги юқори сифатли, ўтга чидамли магнезитдан тайёрланган тиқин билан беркитилади. (Одатда 40—60 марта пўлат олгандан сўнг янгиси билан алмаштирилади). Сўнгра конверторни олисдан бошқариладиган қурилма билан 12 расм, б да кўрсатилган «а» ҳолатга ўтказиб, аввало унга оғзидан қайта ишланадиган чўян массасининг 20—30% чамасида қора металл чиқиндилари, кейин эса 1250—1400°C температурали суюқ чўян киритилади («б» ҳолат). Сўнгра қайта ишланадиган металл массасининг 5—8% чамасида оҳактош (зарур бўлса маълум миқдорда боксит, темир руда) киритилиб, конвертор вертикал ҳолатга ўтказилади («в» ҳолат). Кейин конвертордаги суюқ металл сатҳига 300—800 мм етмаган ҳолда фурма найча туширилиб, у орқали 0,9—1,4 МПа (9—14 кг/см²) босимда кислород ҳайдалади. Шуни қайд этиш жоизки, кичик конверторларда кислород ҳайдовчи фурма

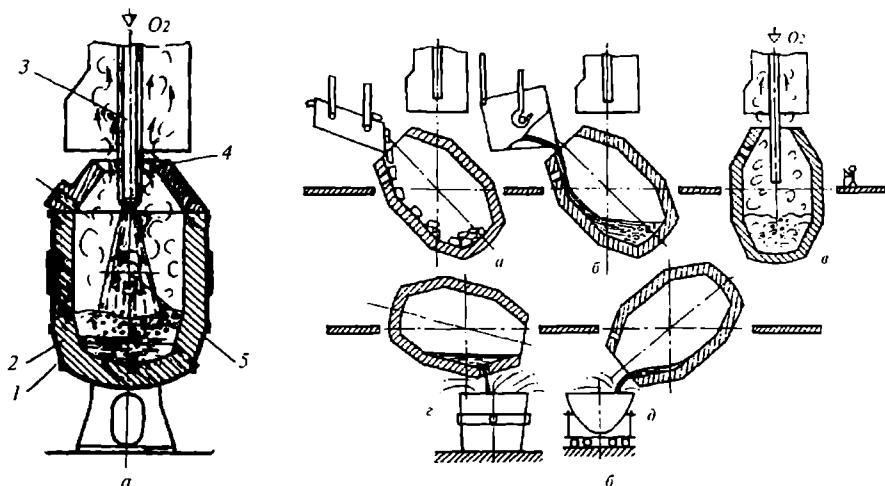


12-расм. Кислород конверторининг тузилиши (а) ва ишлаши (б):




- 1 — конвертор;
- 2 — футеровка;
- 3 — кислород ҳайдаш фурмаси;
- 4 — оғиш;
- 5 — ўқи

учлик соплоси битта бўлса, катталарида 2—4 та бўлади. Юқори температура шароитида (2000—2400°C) фурма материалы эримаслиги учун унинг ҳавол деворидан 0,6—1,0 МПа (6—10 кг/см²) босимда совуқ сув ўтказиб турилади (бунда фирманинг ҳавол деворидан ҳар минутда 4000—5000 л сув ўтади).




Конверторда кечадиган жараёнлар. Суюқ металл сатҳига ҳайдалаётган кислороднинг бир қисми металлга ўтиб, қолгани ванна сиртига тарқалади. Унга ўтган қисми металлни шиддатли аралаштириб оксидлай бошлайди (13-расм). Бунда кислород аввало темир билан реакцияга киради:

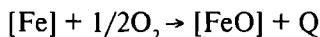


Ҳали металл температураси пастроқлиги сабабли оксидланганда иссиқлик ажратувчи элементлар металлдаги $[\text{FeO}]$ кислород билан оксидланади.

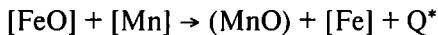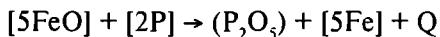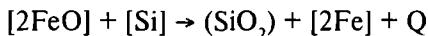

Ҳосил бўлаётган оксидлар эса ўзаро бирикиб шлак ҳосил этади:

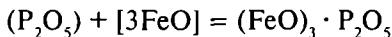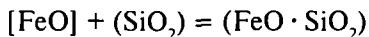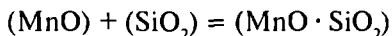

Кўпинча юқоридаги реакцияларни тезлатиш мақсадида печга маълум миқдорда темир руда киритилади ёки фурма орқали ҳайдалувчи кислород миқдори оширилади. Печдаги температура (1700°C) кўтарилигдана углероднинг шиддатли оксидланиши ва темирнинг қайтарилиши боради:

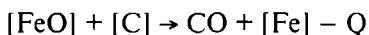

Пуфак тарзида ажралаётган газ (CO) металл ваннани аралаштириб таркиби ва температураси текисланиши билан зарарли газлар (N_2 , H_2 , O_2) дан ва нометалл материаллардан деярли тозаланади. Шуни таъкидлаш жоизки, бир-бiri билан контактда бўлиб, ўзаро аралашмайдиган суюқ фазалар (металл ва шлак) ва уларда эриган бирикмалар, жумланади, FeO айни температура шароитида ҳар иккала суюқликда маълум

* Металлда эриган компонентлар ўрта қавс [] га, шлакда эриганларини эса кичик қавс () га олишган.


нисбатда тақсиланади. Бунда унинг тақсиланиши айни температурада констант бўлади:

$$L_{FeO} = \frac{FeO\text{ шлакда}}{FeO\text{ металлда}} = \text{const.}$$


Жараён даврида шлак таркибида FeO миқдори ўзгарса, металл ваннада ҳам FeO миқдори ўзгаради. FeO нинг металлдаги Si, Mn, P лар билан реакцияга кириши ҳақида юқорида қайд этилган эди. Фосфор ангидриди (P_2O_5) ҳам FeO сингари шлакда ва металлда эриб тақсиланади:

$$L_{P_2O_5} = \frac{P_2O_5 \text{ шлакда}}{P_2O_5 \text{ металлда}} = \text{const.}$$

Юқори температура шароитида шлакдаги фосфор ангидридан P углерод билан қайтарилиб металлга ўтиши мумкин. Шу боисдан бу зарарли элементни шлакда сақлаш учун ваннага маълум миқдорда яна оҳактош киритилади. Бунда P_2O_5 билан оҳак бирикаб металлда эримайдиган бирикма ҳосил этиб шлакка ўтади:

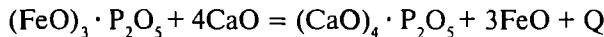


Металлда эриган $[FeS]$ нинг деярли кўп қисми эса шлакдаги (CaO) билан реакцияга кириб (CaS) тарзида шлакка ўтади:

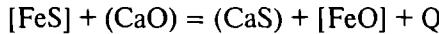

Демак, шлакда CaO қанча кўп бўлиб, FeO кам бўлса, пўлат зарарли P ва S элементлардан шунча яхшироқ тозаланади.

Конверторга кислород ҳайдашни тўхтатиш вақтини конвертордаги пўлатдан намуна олиб, таркиби экспресс лабораторияда кузатиш орқали аниқланади. Намуна олиш учун конверторга кислород ҳайдаш тўхтатилиб конвертор зарур бурчакка бурилади. Агар бунда C миқдори кўп бўлса, яна маълум вақт кислород ҳайдалади. С миқдори куттилганидан камроқ бўлганда пўлатни ковшга чиқаришда ферросплав киритилиши билан FeO дан Fe қайтарилиб, углеродга тўйинтирилади. Одатда 250 т ли конверторда йилига 1200 минг тонна пўлат олинади.

Конверторларнинг иш унумини ошириб, сифатли пўлатлар олишда катта ҳажмли (450—500 т), ўқи атрофида айланадиган конверторлар-

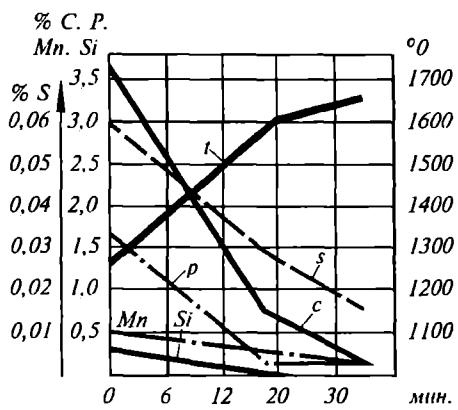

13-расм. Конверторда жараён кечаетгандаги элементларнинг оксидланиш графиги

дан фойдаланиш, ҳайдаладиган кислороднинг босимиши ошириш ҳамда жараённи бошқаришда автоматик тизимлардан фойдаланиш катта самара беради.


3-§. Мартен печларида пўлатлар ишлаб чиқариш усуллари

Юқорида қайд этилганидек, конверторларда пўлат ишлаб чиқариш усулларини камчиликлардан х о л и р о қ э т и ш борасидаги изланишлар мартен усулининг яратилишига олиб келди. Бу усул XIX асрнинг иккинчи ярмида яратилди (Россияда дастлабки мартен печи 1869 йилда Сормово заводида инженер А.А. Износков ва уста Я.И. Плечковлар томонидан қурилган бўлиб, унинг сифими 2,5 т бўлган, холос). Замонавий печларнинг сифими 200—900 т оралигига бўлиб, уларда қаттиқ ёки суюқ чўяндандан ва уларнинг ломлари ва бошқа чиқиндилардан углеродли, кам ва ўртача легирланган конструкцион пўлатлар олиниади.

Мартен печининг тузилиши ва ишлаши. Мартен печи алангали регенераторли печь бўлиб, унинг энг муҳим қисми иш бўшлиғи (камераси)дир. Асосли печлар кўп тарқалган бўлиб, унинг деворлари магнезит фиштидан терилиб, таглиги магнезит кукуни (кислотали печларда эса деворлари динас фиштидан терилиб, таглиги кварц кукуни) билан қопланади. Печнинг сирти пўлат лист билан қопланади, пухталигини ошириш учун бўйига ва кўндалангига тортилган пўлат арматуралар билан маҳкамланади. Печнинг олд деворида шихта материалларини камерага юклаш (намуна олиш) учун дарчалари бўлади. Печнинг ишлаш даврида бу дарчалар махсус тўсқич билан беркитилади, иш жараёнининг бориши эса уларнинг бирига ўрнатилган махсус ойна орқали кузатилади.

Печнинг таглиги орқа девори томон қияроқ бўлиб, девор тешигига ўрнатилган навлардан пўлатни ва шлакни равон ва тўлароқ чиқишини таъминлайди.

Печнинг ён деворларида қиздирилган табиий ёки домна газ аралашмаларини ва ҳавони унинг иш бўшлиғига киритувчи каллаклари бўлади. Каллакларига горелка, мазутда ишлаганида эса форсунка ўрнатилади. Печнинг олд қисмida эса пол сатҳидан анча пастроқда жуфт регенератор 8, 9 ўрнатилади. Бу регенераторлар билан печнинг иш бўшлиғи оралигига «шлаковик» деб аталувчи камералари бўлиб, улар ўзаро боғланган бўлади ва печни ишлашида газлар билан эргашиб чиқаётган чанг ва шлак томчилари унга ўтади (бу қисм расмда кўрсатилмаган) (14-расм). Металлургия заводларда кўпроқ 250—500 т ли печлар тарқалган бўлиб, уларнинг таглик юза ўлчами $\sim 20 \times 6 \text{ м}^2$ бўлади. Одатда, бу печларда 400—600 марта пўлат олингач, улар капитал таъмирланади.

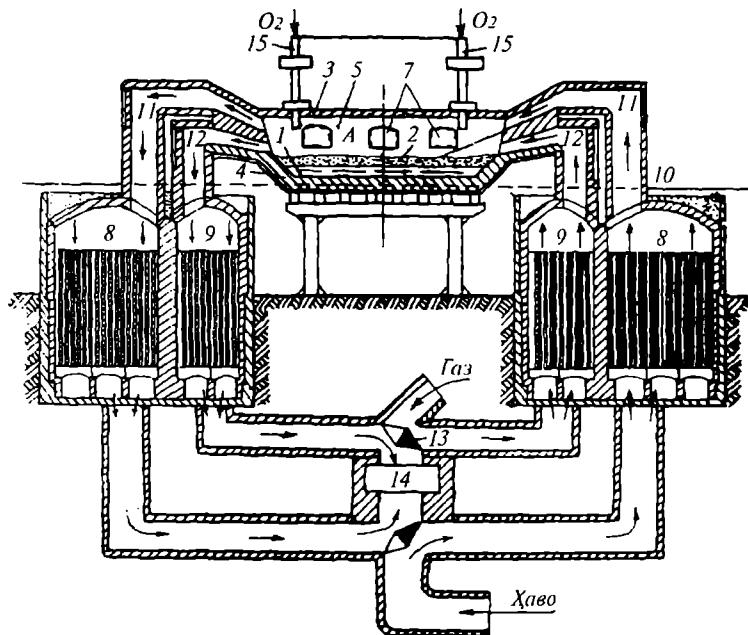

14-расм. Мартен печининг схемаси:

1 — суюқлантирилган метал; 2 — шлак; 3 — печнинг туби; 4 — печнинг орқа девори; 6 — печнинг олд девори; 7 — шихта киритиладиган дарча; 8 — газ регенераторлари; 9 — ҳаво регенераторлари; 10 — сиртқи иш сатҳи; 11 — печа ҳайдалувчи ҳаво киритиладиган ва ёниш маҳсулотлари чиқариб юбориладиган каналлар; 12 — печа ҳайдалувчи газ киритиладиган ва ёниш маҳсулотлари чиқариб юбориладиган каналлар; 13 — клапан; 14 — мүри; 15 — сув билан совитиб турилувчи кислород формаси

Печни ишга тушириш. Аввало печни ишга яроқлилигига ишонч ҳосил этилгач, пеҷа бўшлиғига шихта материаллари (суюқ ёки қаттиқ чўян, пўлат ва чўян чиқиндилиари, темир руда, флюс ва ферро қотищмалари) маълум тартибда киритилгандан кейин, унинг ўнг томондаги каллаклари каналларига маълум босим остида қиздирилган ёнувчи газ ва ҳаво юборилади, у ерда булар аралашиб ёнади. Юқори температурали аланганинг узун машъали ўз йўлида шихта материалларини, пеҷа деворларини қиздира бориб, қарама-қарши томондаги симметрик ўрнатилган каналлари орқали совуқ регенераторларнинг катақ-катақ терилган каналларидан ўтиб, деворларини қиздира боради. Уларнинг деворлари $1250-1280^{\circ}\text{C}$ температурагача қизигач, уларнинг бирига совуқ газ, иккинчисига совуқ ҳаво ҳайдалади. Улар қиздирилган регенератор катақларидан ўтиб $800-900^{\circ}\text{C}$ гача қизигач, у ердан ўз каллак каналлари орқали пеҷа камерасига ўтиб аланганиб ёнади. Унинг

машъали энди чапдан ўнгга қараб шихта материалларини қиздириб, қарши томондаги каллаклар орқали совиган жуфт регенераторларга ўтади ва уларни қиздира боради. Печнинг ишлашида заруриятга кўра (~ ҳар 10—15 минутда) газ ва ҳаво йўналиши клапанлар 13 орқали автоматик равишда бошқарилади. Агар мазут ишлатилса, фақат ҳаво-ни қиздириш регенераторигина бўлади.

Асосли мартен печларда пўлатлар ишлаб чиқариш шихта таркибига кўра скрап-рудали, скрап ва рудали усулларда олиб борилади.




Куйида кўпроқ тарқалган усуллар баён этилади:

1. Пўлатларни скрап-рудали усулда ишлаб чиқариш. Бу усулдан домна печлари бўлган пўлат ишлаб чиқарувчи металлургия комбинатларида фойдаланилади. Бунда шихтанинг 60—80% қайта ишланадиган суюқ чўян, 20—40% скрап (темир-терсак), шунингдек металл массасининг 15—20% ҳисобида темир руда ва 5—10% оҳактошдан иборат бўлади. Печни ишга туширишдан аввал унинг иш қисмининг ишга яроқлилиги кузатилади. Башарти аввалги ишловларда ёрилган, емирилган жойлари бўлса, бу жойлар маҳсус машина ёрдамида магнезит кукунлари билан таъмирланади. Кейин печнинг пўлат ва шлак чиқариладиган тешиги ўтга чидам тиқин билан беркитилади. Печга шихта материаллари олди деворидаги юклаш дарчалари орқали мульда деб аталувчи металл яшик ёрдамида аввало темир-терсак, темир руда, оҳактош юкланади, улар обдон қиздирилгач, печга қайта ишланувчи чўян қуйилади. Суюқ чўян таркибидаги Si, Mn, P ва қисман C лар асосан темир руда кислороди билан оксидланади ва бу оксидлар оҳак билан реакцияга киришиши оқибатида шлак ажрала бошлайди. Агар металл ваннадаги оксидланиш жараёнини тезлатиш ва металлни керакли температурагача қиздириш зарур бўлса, печга яна маълум миқдорда темир руда киритилади ёки маҳсус трубка орқали кислород ҳайдалади. Ванна температураси деярли кўтарилигач, углерод шиддатли оксидлана бошлайди. Бунда металл ванна аралашиб, бамисоли қайнайди. Бунда ваннадаги N₂, H₂ ва бошқа газлар ажралиши билан металл нометалл материаллардан тозала на боради ва таркиби анча текисланади. Металлдаги заарарли S ни тўлароқ шлакка ўтказиш учун печдан шлак чиқарилгач, унга маълум миқдорда боксит ёки кальций фторит (CaF₂) кўшилган оҳактош киритилади. Бунда металл ваннадаги FeS дан темир қайтарилиб, олtingугурт CaS тарзида шлакка ўтади. Кейин эса ваннадаги FeO дан Fe ни қайtarish учун масалан, ферромарганец ёки бошқа қайтарувчилар, зарур бўлса маълум миқдорда легирловчи элементлар ҳам киритилади. Жараён охирларида вақти-вақти билан ваннадан металл намуналар олиб, таркиби ва хоссалари экспресс лабораторияда кузатиб борилади. Пўлат кутилган таркибга келгач, нов тешиги очилиб металл ковшга чиқарилади. Бу усулда темирнинг темир рудадан қайтарилиши ҳисобига пўлат миқдори 2—3% ортади.

2. Пўлатларни скрап усулида ишлаб чиқариш. Домналари бўлмаган кичик metallurgия ва машинасозлик заводларида бу усулдан фойдаланилади. (Одатда, печлар ҳажми 100 т гача бўлади). Бунда шихтани 65–75% и скрап (темир-терсак), 25–35% қайта ишланадиган қаттиқ чўян, шунингдек металл массасининг 5–6% и ҳисобида оҳактошдан иборат бўлади.

Пўлатларни ишлаб чиқариш жараёни юқорида кўрилган скрап-рудали усулга ўхшашибади.


Печни ишга туширишдан аввал унга майдо пўлат чиқинди (скрап) ларнинг ярми, кейин металл массасининг 3–5% ҳисобида оҳактош, сўнгра эса қолган пўлат чиқиндилари ва қаттиқ чушка деб аталувчи чўян киритилади. Шихта тўла суюқлангач, печь газларидаги ва металлда эриган FeO нинг кислороди ҳисобига Si, Mn, P лар оксидланади ва ҳосил бўлаётган SiO_2 , MnO , P_2O_5 оксидлар ўзаро ва CaO билан бирикиб, шлак ҳосил бўлади. Ванна температураси зарур даражагача кўтарилигач, углерод жадал оксидланиб, металл бамисоли қайнаши оқибатида газлардан, шунингдек нометалл қўшимчалардан тозалана боради. Шуни қайд этиш жоизки, темир оксидларидан Fe ни қайтариш муҳим давр ҳисобланади, чунки пўлатда темир оксидининг кўп бўлиши, уни механик ишлагандаги ва айниқса, қиздирилганда синувчан қиласи. Шу боисдан пўлатни ундан деярли тозалаш учун ваннага маълум миқдорда темирга нисбатан кислородга яқинроқ бўлган элементлар (ферромарганец, ферросилиций ва алюминий) бўлаклари ёки унинг кукунлари киритилади. Бунда қуйидаги реакциялар боради:

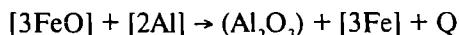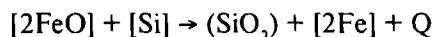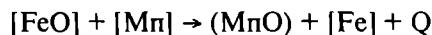

Ҳосил бўлган оксидлар пўлатда эримай, осонгина $n\text{SiO}_2 \times m\text{FeO} \times k\text{MnO}$ бирикмалар ҳосил қилиб, шлакка ўтади. Пўлат кутилган таркибга келгандан кейингина ковшга чиқарилади. Пўлатларни темир оксидлардан қайтарилиши даражасига қараб тўла қайтарилган, қайтарилмаган ва чала қайтарилган хилларга ажратилади.

Тўла қайтарилган пўлатлар. Бу пўлатлардан қуймалар олишда пўлат аввало печда ферромарганец билан, кейин эса ковшда ферросилиций ва алюминий билан қайтарилади. Шу боисдан бу пўлатларда темир занг жуда оз бўлади. Маълумки, қолипга қуйилган пўлат совигандаги ҳажми кириша боради. Шу боисдан қуйманинг юқори қисмида киришиш бўшлиғи ҳосил бўлиб, унинг атрофида газ ғоваклари ҳам бўлади. Булар, кейин кесиб ташланади. Бу қуймаларнинг кимёвий таркиби текис бўлиб, сифати юқори, лекин нархи қимматроқ бўлади. Улардан муҳим деталлар тайёрлашда фойдаланилади.

Қайтарилмаган пўлатлар. Бу пўлатлардан қўймалар олишда пўлат печда фақат ферромарганец билан қайтарилади. Қолипга қўйилганда эса FeO дан Fe углерод ҳисобига қайтарила боради:

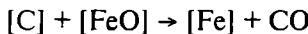

Бунда ажралаётган CO гази пўлатни аралаштиради. Қўйма қотганда ташқарига чиқишига улгурмаган газлар пуфаклар тарзида қўймада қолади ва ҳажми бўйлаб говаклик беради. Бундай қўймаларда киришиш бўшлифи бўлмайди. Шу боисдан қўймаларнинг сифати тўла қайтарилган пўлат қўймалардан анча пастроқ, кимёвий таркиби нотекисроқ бўлади ва ёмонроқ пайвандланади. Шунинг учун улардан масъулияти пастроқ деталлар тайёрлашда фойдаланилади.

Чала қайтарилган пўлатлар. Бу пўлатлардан қўймалар олишда пўлат печда ферромарганец ва қисман ферросилиций билангина қайтарилади. Шу боисдан улар чала қайтарилган пўлатлар дейилади. Уларнинг хоссалари тўла қайтарилган ва қайтарилмаган пўлатлар оралиғида бўлади.

Металлургия комбинатларида ишлаб чиқарилаётган қўймаларнинг 55% тўла қайтарилган, 40% қайтарилмаган ва қолган 5% гина чала қайтарилган пўлатларга тўғри келади. Агар юқори сифатли легирланган пўлат олиш зарур бўлса, суюқ металл ваннасига маълум миқдорда легирловчи элементлар ёки уларнинг ферро қотишмалари (масалан, феррохром, ферротитан) киритилади. Бунда печга Fe га қараганда кислородга яқин бўлмаган легирловчи элементлар (масалан Ni, Cu, Mo, Co ва бошқалар шихта материаллари билан), темирга нисбатан кислородга яқин элементлар (масалан, Si, Mn, Al, Cr, V, Ti ва бошқалар) эса металл таркибидаги FeO дан Fe қайтарилади ёки қайтарувчилар билан киритилади.

Саноатда ишлаб чиқарилаётган пўлатларнинг 16–18% ини легирланган пўлатлар ташкил этади. ГОСТ бўйича углеродли ва легирланган пўлатларнинг 1500 дан ортиқ маркалари бор. Шуни қайд этиш лозимки, Бекободдаги metallургия комбинатида турли маркали углеродли пўлатлар скрап вариантда ишлайдиган печларда олинади. У ерда юз тоннали учта мартен печи табиий газда мунтазам равишида ишлаб турибди.

Кислотали мартен печларда пўлат ишлаб чиқариш.

Бу усулдан юқори сифатли конструкцион ва легирланган пўлатлар ишлаб чиқаришда фойдаланилади.

Печнинг тузилиши. Бу печлар асосли мартен печининг тузилишига ўхшаш бўлиб, девори эса ўтга чидамли динас гиштидан терилади. Лекин бу ҳол эритилаётган шихтадаги P ва S ни тозалаш учун флюс сифатида оҳактошни печга киритишга имкон бермайди. Шу сабабли фақат таркибida 0,02–0,03% дан ортиқ P ва S бўлмаган тоза шихтлар ишлатилганда фойдаланиш керак. (Амалда кўпинча пўлат олишда

одатдаги шихта асосли печда, кейин кислотали печда ишланиб кутилган таркибли, сифатли пүлатлар олинади).

Печнинг ишлаши. Печга киритилган шихта материаллари суюқла-наётган вақтдан бошлаб унинг таркибидаги Fe, Si, Mn, P элементлар-нинг оксидланиши пеъз газлардаги кислород ва темир руда кислороди ҳисобига боради. Ҳосил бўлган оксидлар ўзаро бирикиб дастлабки, юқори кремнийли ($40\text{--}60\%$ SiO_2) шлак ажралади ва металл сиртига кўтарилиб, уни пеъз бўшлиғидаги азотга, водородга ва кислородга тўйинишдан сақлади. Бу печларда пўлат олишнинг хусусияти шундан иборатки, биринчидан шихтада P ва S лар миқдорининг озлиги бўлса, иккинчидан FeO да Fe қайтарувчи моддалар билан эмас, балки юқори температурада шлакдан ҳамда пеъз деворидан углерод ҳисобига қайтарилаётган Si билан қайтарилади. Бу печларда олинган пўлат асосли печларда олинган пўлатларга қараганда азотга, водородга, кислородга кам тўйинган бўлиб, таркибида металлмас қўшимчалар миқдори деярли кам бўлади. Шунинг учун ҳам бу пўлатлар юқори механик хоссаларга эга бўлади. Бу пўлатлардаги айниқса, зарбий қовушоқлик ва пластикликнинг юқорилиги улардан муҳим деталлар, жумладан, тирсакли валлар, турбина роторлари, шарли подшипниклар тайёрлашда кенг фойдаланиш имконини беради.

4-§. Мартен печлар ишининг техник-иқтисодий кўрсаткичлари ва уларнинг умумдорлигини ошириш йўллари

Мартен печларининг иш унуми пеъз таглигининг ҳар бир квадрат метр юзасидан бир суткада олинган пўлат ва уни олишга сарфланган шартли ёқилги миқдори билан белгиланади. Ҳозирги вақтда пеъз тубининг ҳар бир m^2 юзасидан бир суткада ўртача 8—12 т гача пўлат олиниб, ҳар бир тонна пўлат учун 80—100 кг гача шартли ёқилги сарфланади. Мартен печларида турли маркали кам ва кўп углеродли, кам ва ўртача легирланган сифатли пўлатлар олиниши унинг афзаллиги бўлса, жараённинг узоқ вақт давом этиши (8—10 соат) ва ёқилғининг кўп сарфланиши, пўлатда қисман эриган газлар бўлиши, S ва P дан тўла кутула олмаслик ва бошқалар эса унинг камчилигидир.

Печларнинг иш унумини оширишда шихта материалларини суюлтиришга саралаб яхшилаб тайёрлаш, уларни печга юклашни механизациялаштириш, жараённи автоматик бошқариш, айниқса, табиий газ ва кислороддан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Тажрибалар шуни кўрсатадики, печга ҳайдалаётган ҳавонинг 30% кислородга тўйинтирилса, жараённинг тезлашиши ҳисобига иш унуми 20% га ортиб, ёқилғи сарфи 10—15% га камаяди.


Кейинги йилларда юқори сифатли арzonроқ пўлатлар олишда пўлатларни аввал асосли мартен печда олиниб, кейин эса уларни кислотали печда қайта ишлаш усуулларини қўллаш яхши самара бермоқда. Шу

билин бир қаторда печлар конструкцияси такомиллашмоқда. Жұмладан, икки ваннали мартен печларида ҳам пүлатлар ишлаб чиқарылмоқда.

5-§. Икки ваннали мартен печларида пүлат ишлаб чиқариш

Кузатишлар шуни күрсатадыки, одатдаги мартен печларининг иш бўшлиғида ажралаётган иссиқликнинг 20—25% игина шихта материаллари ва шлакни қиздиришга сарфланса, 50—55% пеъ газлари билан, 20—25% эса сув билан совитилувчи ўтга чидамли фиштдан терилган деворларга ўтади. Шу боисдан, иссиқликдан тўлароқ фойдаланиш икки ваннали печларнинг яратилишига олиб келади (Собиқ СССР да 1965 йилдан бошлаб икки ваннали мартен печларидан Магнитогорск, Череповецк ва бошқа металургия комбинатларида фойдаланилмоқда).

Печнинг тузилиши. Бу печлар деворлари асосли мартен печлар сингари магнезит ёки доломит фиштлардан терилиб, сиртидан пүлат лист билан қопланган. Печнинг иш бўшлиғи сув билан совитиб туриладиган ўтга чидамли тўсиқ 7 билан «А» ва «Б» тенг қисмларга ажратилган (15-расм). Пеъ шиши эса ажратиладиган қилинади. Печда эритилган пүлат ва шлак орқа деворидағи новлардан чиқарилади. Унинг мартен пеъ сингари регенераторлари йўқ. Иш бўшлиғидаги газлар шлаковик деб аталувчи қисмидан мўри 6 орқали иситгич курилмаларга юборилиади. Печнинг «Б» қисмига киритилган шихта (металл темир-терсак, руда ва оҳактош) газ горелка алансасида қиздирилиб эритилади. Бу вақтда «А» қисмдаги эритилган суюқ металл сатхига фурма 2 орқали кислород ҳайдаб турилади. Бунда ажралаётган CO гази «Б» қисмига йўналтирилади ва у ерда у тўла ёнади. Натижада ванна температураси кўтарилиб жараён тезлашади, бинобарин иссиқликдан фойдаланиш ҳажми ортади. «А» ваннадаги металл кутилган таркибга келганда у ва шлак ўз новидан ковшга чиқарилади. Сўнгра бу қисмга қаттиқ

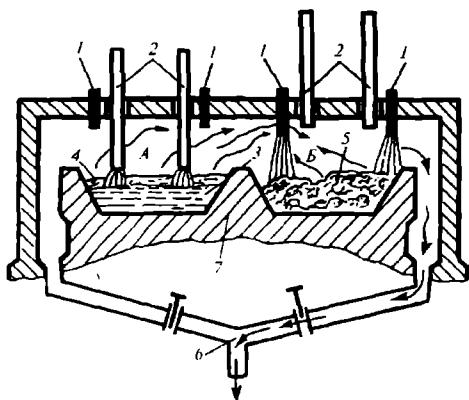

15-расм. Икки ваннали мартен печнинг ишлаш схемаси:

- 1 — горелка;
- 2 — кислород фурмаси;
- 3 — суюқлантирилган металл;
- 4 — шлак;
- 5 — қаттиқ шихта;
- 6 — мўри;
- 7 — тўсиқ

шихта материаллари юкланадида, горелка 1 алангасида қиздирилиб эритилади.

Бу вактда суюқ металл сатҳига фирмa 2 орқали кислород ҳайдаб турилади. Бунда ажралган газлар «Б» қисмга йўналтирилади ва у ерда тўла ёнади. Натижада ванна температураси кўтарилиб, жараён тезлашади ва шу йўсинда жараён яна такрорланаверади.

Статистик маълумотларнинг кўрсатишича, дунё бўйича ишлаб чиқарилаётган пўлатларнинг 80% и ҳозирда конвертордаги суюқ чўян сатҳига кислород ҳайдаш ва мартен печларда олинмоқда. Бунинг боиси уларнинг техника-иқтисодий кўрсаткичидadir. Кўйидаги жадвалда бу усуllibардан бирининг иккинчисига нисбатан самаралилиги келтирилган.

8-жадвал

Ишлаб чиқариш усуllibарি	Бир соатдаги иш унумдорлиги, т.	Иссикликдан фойдаланиш коэффициенти, %	Шихтада темиртерсанклардан фойдаланиш, %
Конвертордаги суюқ чўян сатҳига кислород ҳайдаш усулида	400–500	30	20–25
Скреп-рудали усулда ишлайдиган мартен печларда	70 гача	50	40–50
Икки ванниали мартен печларда	200–300	70	40–45

6-§. Электр печларда пўлат ишлаб чиқариш

Мартен печларда олинган пўлатларда бирмунча печь газлари, но-металл қўшимчаларнинг борлиги, кўплаб легирланган асбобсозлик, коррозияга ва ўтга чидамли пўлат олинишининг чекланганлиги, печь конструкциясининг мураккаблиги, шунингдек юқори пухталикка эга бўлган маҳсус хоссали пўлатларга бўлган эҳтиёжнинг борган сари ортиши янада такомиллашган усуllibар устида излапиш олиб боришга унгади. Юқорида қайд этилганидек, XIX асрнинг охири XX аср бошларида электр печлардан фойдаланила бошланди. Бу печлар тузилишининг оддийлиги, ток параметрини ўзgartириш билан печь температурасининг ростланиши, турли муҳитларда ва вакуумда ишлаши ҳамда арzon шихта материаллардан юқори сифатли, маҳсус хоссали пўлатлар олиниши каби афзалликларга эга.

Электр печлар икки гурухга ажратилади:


1. Электр ёили печлар. 2. Индукцион электр печлар. Кўйида бу печларнинг тузилиши, ишлаши ва уларда пўлат ишлаб чиқариш технологияси ҳақида маълумотлар келтирилган.

7-§. Электродлари вертикал ўрнатилган электр ёй печларда пўлат ишлаб чиқариш

16-расмда саноатда кенг қўлланиладиган кўмир графит электродлари вертикал ўрнатилган уч фазали ўзгарувчан токда ишловчи печнинг схемаси келтирилган. Бу печлар деворлари магнезит ёки хромагнезит гиштидан терилган бўлиб, сиртидан пўлат лист билан қопланган. Печнинг шип қисми 6 ва таглиги 9 сферик шакла бўлиб, сегментлари орқали роликларга таянади (кatta ҳажмли 70—200 т печлар шихтани юклашни осонлаштириш мақсадида шипи ажralадиган ёки суриладиган қилиб курилади). Шихта печга маҳсус машина (бадъя) билан киритилади. Кичик ҳажмли (30 т гача) печларнинг ён деворидаги дарчаси 7 орқали унга шихта материаллари маҳсус механизм билан киритилади. Эритилган пўлат унинг тешиги 2 fa ўрнатилган нови 1 орқали ковшга чиқарилади. Бунинг учун маҳсус гидравлик ёки электр юритгич механизм ёрдамида уни тешик 2 томон 40—45° га, шлакни чиқариш учун эса дарчаси 7 томон 10—15° га бурилади, иш жараёнида эса бекитгичлар билан беркитилади. Печь бўшлиғига ўз тутқичларига ўрнатилган графит электродларни 5 маҳсус механизм билан шип тешиклари орқали заруриятга кўра тушириш ёки кўтариш автоматик бошқарилади. Электродлар диаметрлари печь ҳажмига қараб 200—600 мм, узунлиги эса 3 м га етади. Одатда шихта материаллари пўлат

ломлар, чўян, темир руда, флюс ва ферро қотишмалардан иборат бўлади. Флюс сифатида, асосли печлардагидек, одатдаги оҳактошдан, кислотали печларда кварцдан фойдаланилади.

Шуни қайд этиш жоизки, қайта эритилувчи метал лом шихтанинг 85—90% ҳамда чўян 5—10% ини ишғол этиши билан S ва P дан тоза бўлиши лозим. Акс ҳолда пўлатни тозалашда кўпгина электр энергия сарфланади. Бу ҳол пўлат нархини кескин кўтаради. Маълумки, печда ҳаво, кислород ҳайдалмаслиги са-

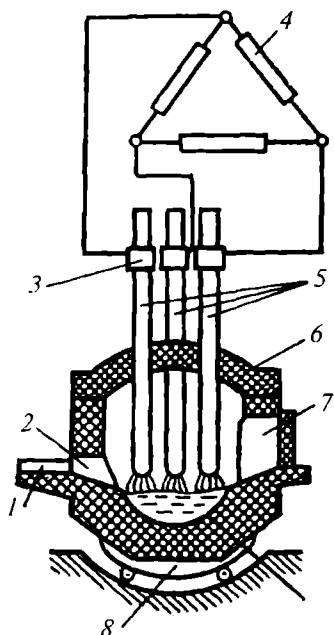

16-расм. Электродлари вертикал ўрнатилган электр ёй печининг схемаси:

- 1 — нов; 2 — металл чиқариш тешиги;
- 3 — электрод тутқич; 4 — трансформаторнинг иккиласи чулғами;
- 5 — электродлар; 6 — печь шипи;
- 7 — шихтани юкловчи дарча;
- 8 — сегментлар; 9 — таглик

бабли құшимчаларни оксидлаш учун печга маълум миқдорда руда киритилади.

Печни ишга тушириш. Даставвал печга шихта юкланиб унга электродлар туширилади. Трансформатордан эгилувчи мис қабеллар орқали пең ҳажмига қараб кучланиши 100—600 вольтли 1—10 кА гача бўлган электр токи юборилади, электродлар билан шихтанинг металл қисми орасида электр ёй ҳосил қилинади. Ёй иссиқлиги (~ 3500°C) таъсирида шихта қизиб, тезда эрийди. Шуни қайд этиш лозимки, кўмир электродлар ёнгани сари ёй узунлиги маҳсус қурилма билан автоматик ростланиб боради. Зарур бўлса, янги электродлар резьба ҳисобига бураб узайтирилади. Шихтанинг тозалик даражасига кўра пўлат қуйидаги усууллар билан олинади:

1. Қўшимчаларни тўла оксидлаш билан. 2. Қўшимчаларни қисман оксидлаб ва оксидламасдан.

1. Қўшимчаларни тўла оксидлаш билан пўлат олиш. Бу усулдан таркибида заарарли қўшимчалар кўп бўлган, арzon шихта материаллари (88—90% гача пўлат чиқиндилари, 7—8% гача қайта ишланадиган чўян, 2—3% электрод синиқлари ва 2—3% оҳактош) ишлатилганда фойдаланилади. Печда борувчи жараёнларни қуйидаги босқичларга ажратиш мумкин:

Шихта материалларини печга юклаш. Бунда печга шихта материалларининг дастлаб майда, кейин эса йирик темир-терсак чиқиндилари, қайта ишланадиган чўян ва оҳактошлар киритилади.

Шихта материалларини суюқлантириш. Шихтанинг металл бўлаклари устига электродлар тушириб, зарур ток ростлагич, ток занжири уланиб электр ёйи ҳосил этилади (кўпинча ёйнинг барқарор ёниши учун ҳар бир электрод тагига йирик кокс бўлакчалари ҳам кўйилади). Ёй атрофида ҳосил бўлган юқори температурали зона таъсирида шихта материали қисқа вақт ичida суюқланади.

Қўшимчаларнинг оксидланishi ва шлакнинг ажralishi. Шихта материалларининг суюқланиши вақтида темир руда ва пең атмосфера кислороди ҳисобига аввал Fe оксидланиб, ҳосил бўлган FeO металл ваннада эриши натижасида ажралаётган кислород Si, P, Mp ва қисман C ни оксидлай бошлайди. Ҳосил бўлган оксидлар (SiO_2 , P_2O_5 , FeO ва MnO) ўзаро ва CaO билан бирикиб, асосли шлак ҳосил қиласи. Бу шлак таркибида 40—50% CaO, 15—20% FeO бўлади.


Маълумки, юқори температурада шлакдаги темирнинг фосфорли (FeO)₃ P_2O_5 бирикмаси парчаланишида ажралган P_2O_5 дан фосфор углерод ҳисобига қайтарилиши, яна у металл ваннага ўтиши мумкин. Бунинг олдини олиш учун ҳали пең температураси у қадар кўтарилмасданоқ бу шлакни пеџдан чиқариб туриш ёки уни шлакда барқарор бирикма ҳолида сақлаш учун печга яна оҳактош киритиш лозим. Бунда P ва S нинг шлакка ўтиши мартен печлари сингари боради. Пўлат кутилган таркибига яқинлашиши биланоқ бирламчи шлак пеџдан

чиқарилиб, иккиламчи мұхим босқич, яғни углероднинг шиддатли оксидланиши бошланиши учун ваннага маълум миқдорда темир руда киритилади. Бунда ваннада ажралаётган CO гази суюқ металлни ара-лаштириб, уни газлар ва металлмас қўшимчалардан деярли тозалайди. Агар ваннадан олингандан намуна текширилганда унинг таркибидаги фос-фор ва углерод миқдори кутилганидан ортиқ бўлса, иккиламчи шлак ҳам печдан чиқарилиб ваннага маълум миқдорда яна оҳактош ва те-мир руда киритилади.


Кўпинча иккиламчи, зарур бўлса, учламчи шлак печдан чиқарил-ган металлдаги фосфор миқдори 0,01% гача камаяди.

Агар металлни қисман углеродга тўйинтириш зарур бўлса, ваннага маълум миқдорда электрод парчалари ёки қоқс, баъзан эса писта кўмирда суюқлантирилган тоза чўян киритилиб, печь дарчалари бир неча ми-нут беркитилиб углерод миқдори кутилган таркибга етказилади.

Пўлатдаги FeO дан Fe ни қайтариш ва уни олтин-гугуртдан тозалаш. Бунинг учун ваннадаги шлак сиртига маъ-лум миқдорда қайтарувчи моддалар (ферромарганец, ферросилиций-лар) кукуни киритилади. Бунда металлдаги FeO дан Fe қайтарилади. Шуни таъкидлаш зарурки, металлдаги FeO дан Fe ни қайтарилиш даражаси ортган сари шлак ранги оқара бошлайди. Оқ шлак таркиби-да 55—60% CaO, 0,5% гача FeO бўлади. Ўта қизиган шлакдаги угле-род оҳак билан реакцияяга киришиб, кальций карбид ҳосил қиласади:

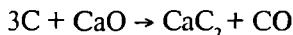

Таркибидаги CaO борлигига металлдаги FeO ва MnO дан Mn нинг қайтарилишига қулай шароит тугилади:

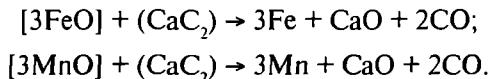

Бу жараён 0,5—1 соат давом этади. Шлак совитилганда оқ кукун тарзида қотади. Жараён давомида ваннадан намуна учун металл оли-ниб, кимёвий таркиби кузатилади. Агар легирланган пўлатлар олина-диган бўлса, ваннага маълум миқдорда легирловчи элементлар ёки уларнинг қотишмалари киритилади, 15—20 минут сақлангандан сўнг ковшга чиқарилади.

2. Қўшимчаларни қисман оксидлаб ва оксидламасдан пўлат ишлаб чиқариш.

Агар шихта таркибидаги қўшимчалар миқдори йўл қўйилган даражадан деярли ортиқ бўлмаса, қисман оксидлаш усули қўлланилади. Қис-ман оксидлашда шихта материаллари суюқланнишида Si, P, Mn, C лар асосан FeO кислороди ҳисобига оксидланиши биланоқ шлак ажрала бошлайди, сўнгра металлдаги FeO дан Fe қайтарувчилар ёрдамида қай-тирилади, зарур бўлса легирланади.

Тажриба шуни кўрсатадики, углеродли пўлатлар олишда ажралган шлак печдан чиқарилганда металлдаги фосфорнинг миқдори 50% гача камаяди. Кўшимчаларни оксидламасдан пўлат олишда эса фақат металл чиқиндиларигина қайта эритилади. Баъзан қайта ишланадиган металлардаги C, N₂ ва H₂ ларнинг миқдорини камайтириш мақсадида ваннага бир неча минут кислород ҳайдалади.

8-§. Кислотали электр ёй печларда пўлат ишлаб чиқариш

Кислотали электр ёй печлардан янада сифатли конструкцион ва легирланган пўлатлар ишлаб чиқаришда фойдаланилади. Бу печларнинг деворлари кислота хоссали ўтга чидамли материалдан ишланганиги сабабли жараёнда флюс сифатида қум кислотали шлаклардан фойдаланилади.

Шихта материаллари таркибида P ва S нинг миқдори 0,03% дан кам бўлиши лозим.

Юқорида кўрилганидек, шихта материалларининг суюқланишида ундаги Fe, Si, Mn лар печь муҳитининг кислороди ҳисобига оксидланиб, металл оксидлари қумтупроқ билан бирикib, шлак ажрала бошлайди. Бу шлакда 40—60% SiO₂, 20—25% FeO, 20—25% MnO бўлиб, ранги қорамтирилган бўлади. Жараённи тезлатиш мақсадида печга маълум миқдорда темир рудаси киритилади ёки кислород ҳайдалади. Бунда ваннада эриган FeO даги кислород углеродни шиддатли оксидлай бошлайди:



Ажралаётган ис гази (CO) металлни аралаштириб, уни газ ва нометалл материаллардан тозалай бошлайди. Углерод миқдори кутилган таркибга келгач, дастлабки шлак чиқарилиб, печга маълум миқдорда шлак ажратувчи аралашма (80% кварц қуми, 10% майдаланган шамот ва 10% сўндирилган оҳак) киритилади. Кейин эса металлдаги FeO дан Fe қайтарувчи моддалар билан қайтарилади.

Кўпинча шлакдаги SiO₂ дан Si ни қайтариш мақсадида ваннага маълум миқдорда писта кўмир кукуни киритилади. Бунда SiO₂ дан қайтарилган Si қўшимча равишда FeO дан Fe нинг қайтарилишини таъминлайди. Бу пўлатлар таркибида P ва S миқдорининг озлиги, FeO дан Fe нинг тўлароқ қайтарилганлиги, унда газлар ва нометалл қўшимчаларнинг камлиги туфайли, уларнинг сифати асосли электр печларда олинган пўлатларга қараганда анча юқори бўлади.

9-§. Электр ёй печларининг техник-иктисодий кўрсаткичлари

Электр ёй печларининг техник-иктисодий кўрсаткичи унинг иш унуми ва сарфланган электр энергияси миқдорига қараб аниқланади.

Одатда, электр ёй печларидә (ұажмуга қараб) соатига 5—25 т пўлат олиниб, ҳар бир тонна пўлат учун 600—950 кВт соаттага электр энергияси сарфланади. Масалан, 100 т ли печда жараён 6—7 соат давом этади.


Электр печларнинг техник-иктисодий кўрсаткичларини оширишда кислороддан фойдаланиш, уларни электр майдонида ва вакуум камераларда ишлов жараёнини бошқаришда эса ЭХМ дан фойдаланиш ўз самарасини бермоқда.

10-§. Индукцион электр печларда пўлатларни ишлаб чиқариш

Индукцион электр печлардан юқори сифатли, зангламайдиган, ўтга чидамли ва бошқа маҳсус хоссага эга бўлган пўлат олишида фойдаланилади. Бундай печнинг тузилиши схемаси 17-расмда кўрсатилган. Схемадан кўринадики, печь ўзига хос ҳаво трансформатори бўлиб, унинг сув билан совитилиб турилувчи мис ўрамли 1 трубкаси (индуктори) бирламчи чулғам, ўтга чидамли материалдан ясалган идиш (тигель) га киритилган шихтанинг темир-терсаклари иккиласмачи чулғам вазифасини ўтайди.

Печь тигели асосли ёки кислотали ўтга чидамли материаллардан тайёрланади. Сифими эса 50—3000 кг оралиғида бўлади. Индукцион печларнинг ишлашида индукторига юборилувчи ток характеристига кўра юқори частотали (10—1000 Гц), ўртacha частотали (500—1000 Гц) ва қуий (саноат) частотали (50—60 Гц) токларда ишлайдиганларга ажратилади.

Печни ишга тушириш. Аввало шуни қайд этиш жоизки, бу печларда олинувчи пўлатлар таркиби яқин (Р ва S лардан тоза) шихта материаллари сарҳисоб асосида олиниб, улар тигелга устидан киритилади, қопқоги ёпилади. Кейин индукторга зарурый частотали

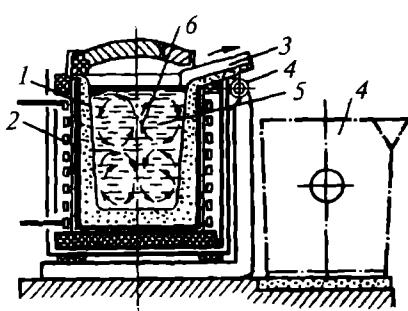

17-расм. Индукцион электр печнинг схемаси:

1 — тигель; 2 — индуктор;
3 — пўлат чиқариш нови; 4 — ковш;
5 — металл; 6 — индукцион ток;
6' — ўқ


бир фазали ўзгарувчан ток юборилади. Бунда шихта индукторда индукторланган кучли юритма ток ажратган иссиқ таъсирида тезда қизиб, эрийди ва ҳосил бўлаётган оксидларнинг боришида шлак ажрала бошлайди. Асос печларда флюс сифатида маълум миқдорда оҳактош (кислотали печларда SiO_2) га ойна синиқларидан фойдаланилади. Ажралаётган шлак металл сиртига ўтади. Шлак, ўз навбатида, металлни оксидланишдан ва атмос-

фера газларидан ҳимоя этади. Шуны ҳам айтиш лозимки, индукторнинг электр майдони эса суюқ металлни шиддатли аралаштириб борувчи кимёвий реакцияларни тезлатиб, текис тартибли пўлат олишга, нометалл материалларни шлакка ўтказиб, температурасини текислайди. Жараён охирида печга FeO дан Fe ни қайтарувчи моддалар маълум миқдорда киритилади. Кутилган таркибли пўлат олишга эришилгач, уни нов Здан ковш 4 га чиқариш учун ўқи б атрофида зарур бурчакка бурилади. Индукцион печлар электр ёй печларга қараганда фойдали иш коэффициентининг ва иш унумининг юқорилиги, электродларнинг йўқлиги, таркибida N₂, H₂ газларнинг ва нометалл материалларнинг озлиги сабабли юқори сифатли, кам углеродли ва маҳсус хоссали пўлатлар олиниши каби афзалликларига эга. Бироқ шлак металлнинг иссиқлиги ҳисобига қизигани учун унинг температураси металлнидан пастроқлиги сабабли улар ўртасида шиддатли реакциялар бормайди. Шу боисдан металлдаги P ва S лардан қутилиш қийин кўчади.

Кислотали печларда эса FeO дан Fe нинг қайтарилиши аввал қайтарилган Si билан, кейин эса тўлароқ ферросилиций ва алюминий билан олиб борилади.

11-§. Пўлат ишлаб чиқаришнинг истиқболли усули

Маълумки, одатдаги пўлат ишлаб чиқариш усулларида темир рудасидан чўян, чўяндан гўлат олишда қўплаб материал ресурслари талаб этилишидан ташқари ажралиб чиқаётган чиқиндилар атмосферани бузади. Кейинги йилларда (собиқ СССР да ва бошқа давлатларда) пўлатни бевосита рудадан олиш устида изланишлар олиб борилди ва олинган натижалар асосида 1984 йилда Курск магнит аномалияси базасида Оскольск электр металлургия комбинати қурилди. 18-расмда бу комбинатда пўлатни бевосита темир рудаларидан олишнинг технологик схемаси келтирилган. Бунда темир руда майдаланиб, сув билан аралаштирилган концентрат (пульпа, 70% гача темир бор) Лебединск бойитиш комбинатидан труба 2 орқали фильтрли вакуум қурилма 3 га узатилади. У ерда тиндирилиб, сувсизлантирилади. Кейин эса уни барабан 4 да боғловчи бентонитли гил билан аралаштириб, барабан 5 да узатилиб, окатишлар олинади. Окатишларни печь 6 га узатилиб, зарур температурада обдон қиздириладида конвейер билан қурилма 8 га узатилади. Реформер 7 да аралаштирилган табиий ва колошник газлари 760°C температурагача қиздирилиб, 0,15 МПа босимда бу қурилмага юборилади. Бунда борувчи реакциялар натижасида окатишларда темирнинг миқдори 90—95% га ортади. Кейин улар ҳажми 150 т ли электр печь 9 га узатилиб, суюқлантириб, бегона қўшимчалардан то-злангач, унга маълум миқдорда тегишли элементлар киритилиб зарур таркибли пўлатлар олинади. Сўнгра бу пўлатни печдан ковшга, ундан қўйиш машинаси 10 га қўйилиб, қўймалар олинади. Бу қўймалар печь

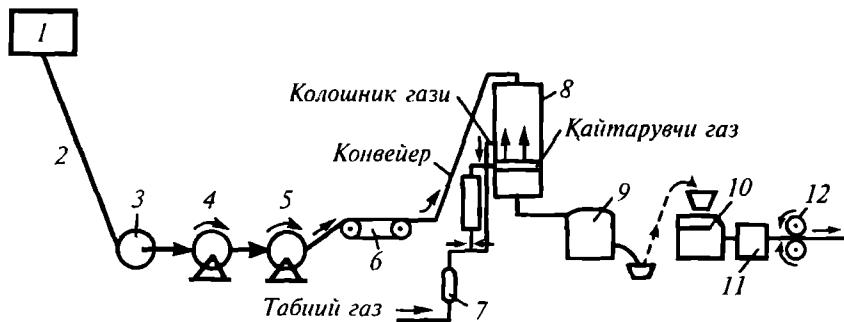

18-расм. Темир рудалардан пўлатни домнасиз олиш усулининг технологик схемаси:

1 – бойитилган концентрат; 2 – труба; 3 – вакуум фильтр;
 4, 5 – барабан; 6 – печь; 7 – реформер; 8 – қурилма; 9 – электр печь;
 10 – қуйиш машинаси; 11 – печь; 12 – прокат стани

11 да зарур температурагача қиздирилиб, маълум вақт шу температурада сақлангач, прокат стани 12 га узатилиб прокатланиб юқори сифатли маҳсулотлар олинади. Бу усулда ийлига 4 млн т дан ортиқ маҳсулотлар ишлаб чиқарилади, лекин бу усулининг темирга ниҳоятда бой рудалар талаб этиши бу усулдан кенг фойдаланишга тўсиқ бўлмоқда.

4-боб

ПЎЛАТЛАРНИ ҚЎШИМЧАЛАРДАН ТОЗАЛАШ ВА ЖУДА ЮҚОРИ СИФАТЛИ ПЎЛАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УСУЛЛАРИ

1-§. Умумий маълумот

Маълумки, электр ёй ва индукцион печларда олинган пўлатларда оз бўлса-да O_2 , H_2 , N_2 газлари ҳамда нометалл қўшимчалар бўлади. (9-жадвалга қаранг). Улар металлянинг механик, технологик ва бошқа хоссаларини пасайтиради. Шу сабабли янада юқори сифатли пўлатлар олишда пўлатларни газлардан ва нометалл қўшимчалардан тозалаш муҳим аҳамиятга эга. Амалда пўлатларга қўйилган талабларга кўра улар вакуум камераларда, улардан инерт газлар ўтказиб ва синтетик шлак ёрдамида тозалашда кенг фойдаланилмоқда.

9-жадвал


Пўлат ишлаб чиқариш шароити	Газлар ва нометалл қўшимчалар миқдори, %			
	O_2	H_2	N_2	нометалл қўшимчалар
Хаво мухитида	0,0193	0,003	0,0056	0,039
Вакуум мухитида	0,0019	0,0005	0,0028	0,0042

2-§. Пўлатларни қўшимчалардан тозалаш усуллари

а). Пўлатларни вакуум камерада ишлаш. Бу усулнинг бир неча хиллари бўлиб, булардан бири 19-расм, *а* да схематик кўрсатилган. Маълумки, ковшдаги металл босими пасайиши билан ундаги O_2 , H_2 , N_2 ва бошқа газларнинг эриши камая боради. Натижада ундан ажralаётган газлар ўзи билан нометалл қўшимчаларни ҳам эргаштиради. Демак, ковшдаги мегаллни газлардан ва нометалл материаллардан тозалаш учун аввало камерадаги ҳаво $0,267$ — $0,667$ кПа босимгача сўрилиб, сўнгра унга ковшли металл киритилиб, у ерда 10 — 15 минут сақланиши лозим. Бунда металлдан пуфакчалар тарзida ажralаётган газлар билан бирга нометалл қўшимчалар ҳам эргашиб чиқади ва натижада ундаги газлар миқдори 3 — 5 марта, нометалл қўшимчалар миқдори эса 2 — 3 марта камаяди.

б). Пўлатларни инерт газлар билан тозалаш. Ковшдаги суюқ металлдан бирорта инерт газ, масалан, аргонни у қадар катта бўлмаган босим остида ўтказилади (19-расм, *б*). Бунда металл яхши аралашиб газ ва нометалл қўшимчалардан тозаланади. Айниқса, легирланган пўлат қўймалар олишда металлни қолипга қўйишда оксидланмаслиги учун маҳсус қурилма орқали аргон оқимида қўйиш яхши натижалар беради.

в). Пўлатларни синтетик шлак билан тозалаш. Печдан металлни ковшга чиқаргунга қадар унга металл массасининг 3 — 5% миқдорида электр печда эритилган шлак ($55\% CaO$, $40\% Al_2O_3$, ва оз миқдорда SiO_2 , MnO , FeO) киритилади. Кейин унга пўлат қўйилади. Бунда пўлат шлак билан тез аралашиб контакт юзаларнинг ошиши ҳисобига ўтувчи реакциялар тезлиги ортиб, металл газ ва нометалл қўшимчалардан деярли (50 — 70%) тозаланади.

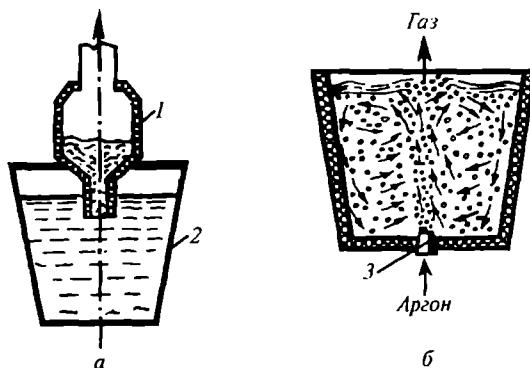

19-расм. Пўлатларни газ ва металлмас қўшимчалардан тозалаш:

а — вакуум камерада; *б* — инерт газлар ёрдамида; *1* — вакуум камера трубкаси; *2* — ковшга қўйилган металл; *3* — тиқин


3-§. Жуда ҳам юқори сифатли пўлатлар ишлаб чиқариш усуллари

Пўлатлар сифатига талабнинг тобора ортиб бориши сабабли юқорида қайд этилган усулларда олинган пўлатлар талабга тўла жавоб бермай келди. Шу боисдан қўйида жуда ҳам юқори сифатли пўлатлар олиш усулларининг баъзилари ҳақида маълумотлар келтирилган.

г). **Пўлат стерженларни электр-шлак печда қайта эритиб тозалаш.** Бу усул Е.О. Патон номли металларни электр ёй ёрдамида пайвандлаш институти жамоаси томонидан 1960 йилда яратилган бўлиб, бунда электр печларда олинган пўлатлардан тайёрланган цилиндрик ёки квадрат шаклии стерженлар қайта эритилади.

20-расмда бундай печнинг схемаси келтирилган. Схемадан кўрина-дик, печнинг сув билан совитилиб туриладиган кристализатори 1 углеродли пўлатдан тайёрланган бўлиб, унга пўлат стерженлар ва металл таглик ўрнатилган. Курилмани ишга туширишдан аввал кристализаторга маълум миқдорда флюс (CaO , Al_2O_3 ва CaF_2 аралашма) киритилиб, пўлат стерженлар туширилгач, ток занжирни уланади (бунда пўлат стержень (электрод) нинг 1 mm^2 юзасига 20 A ҳисобида, 46—60 В кучланишили ўзгарувчан ток юборилади) ва электр ёй суюлтирилдиган металл билан металл таглик орасида ҳосил этилади. Бу ёй иссиқлиги таъсирида флюс эриб, шлак ҳосил бўла бошлайди. Шлак ҳажми маълум миқдорга етгачгина ёй учади.


Токнинг шлак қатламидан ўтиши ҳисобига шлак ўта қизиб унинг температураси 2000—2500°C га этишида электрод стержень эриб, шлак қатлами орқали кристализаторга ўтаётган металл томчилари газ ва нометалл қўшимчалардан деярли тозалана боради. Кристализаторда ёғилаётган суюқ металл жадал совишида пастдан юқори томон бутун қисми бўйлаб кристаллана бориши сабабли зич, майдонали, жуда ҳам юқори сифатли қўймалар олинади. Металл кристализаторда сирт юзи тўла қотгач, уни таглик билан ажратиб олинади. Бундай қўймаларнинг массаси 10—12 т ли бўлиб, кўндаланг қисми одатда, цилиндрик, квадрат, тўғри тўртбурчак шаклии бўлади.

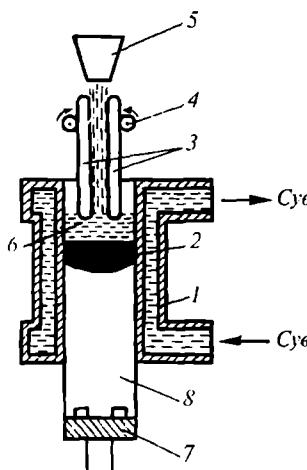

20-расм. Электр- шлак печь схемаси:
1 — кристализатор; 2 — суюлтирилаётган металл; 3 — электродлар; 4 — роликлар;
5 — дозатор; 6 — шлак; 7 — металл таглик;
8 — қўйма

21-расм. Вакуумли электр ёй печнинг схемаси:

1 — печь; 2 — электрод тутқич;
3 — вакуум насос; 4 — бошқариш панели;
5 — электрод стерженлар; 6 — сув билан совитиладиган қолип; 7 — куйма

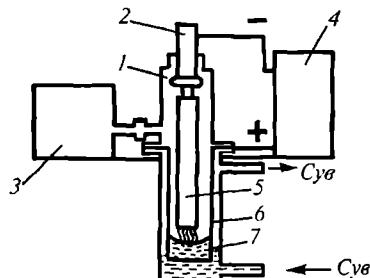


д). Пўлат стерженларни вакуумли электр ёй печларда қайта эритиб тозалаш. Бу усулда қайта суюқлантириладиган пўлат стерженлар одатдаги электр печларда олинниб, уларнинг кимёвий таркиби олинадиган металл таркибига яқин бўлади. 21-расмдаги схемадан кўринадики, металл стерженлар электрод тутгич 2 га ўрнатилиб, сув билан совитилиб турилувчи кристализаторга туширилади. Кейин кристализатордан ҳаво 0,00133 кПа босимгача сўрилиб, пўлат стержень билан металл таглик ўзгармас ток занжирга уланади. Бунда электрод катод, металл таглик анод ва зифасини ўтаб, улар орасида электр ёй ҳосил бўлади. Ёй иссиқлиги таъсирида электроднинг учи эриб, газлардан ва нометалл кўшимчалардан тозаланиб, кристализаторга ўта боради. У ерда металл пастдан юқорига қараб кристалланиб текис таркибли жуда ҳам юқори сифатли, зич куйма 7 олинади. Бундай куймаларнинг массаси 50 т га етади. Одатда, 1 т бундай пўлат куйма олиш учун 400—500 кВт-соат электр энергияси сарфланади. Бу усуллардан ташқари пўлатлар электрон нур, плазмали ёй печларда ҳам қайта эритилади.

5-боб

ПЎЛАТ ҚУЙМАЛАРНИ ОЛИШ УСУЛЛАРИ

1-§. Умумий маълумот

Одатда, металлургия заводларида металл печдан ковшга чиқарилиб, кейин уни кран ёрдамида турли шакл ва ўлчамдаги металл қолиларга олиб бориб қуйиш билан йирик қуймалар олиш технологик жараёнларнинг асосий босқичларидаи биридири. Пўлатлардан сифатли қуймалар олишда уларни газлар ва шлаклардан деярли тозалаб, қолиларга текис киритишнинг аҳамияти катта. Бунда пўлат печдан чиқарилгунга қадар печь новлари, ковш ва қолилар талабга жавоб берадиган қилиб тахт қилиб қўйилиши лозим. (Одатда, кўпроқ ишлатиладиган кичик ковшлар сигими 10—15 т гача, ўртacha ковшларнинг сигими 10—25 т гача ва катта ҳажмали стопорли ковш схемаси келтирилган. Ковшларнинг деворлари ўтга чидамли шамот фиштидан терилган бўлиб, сирти-

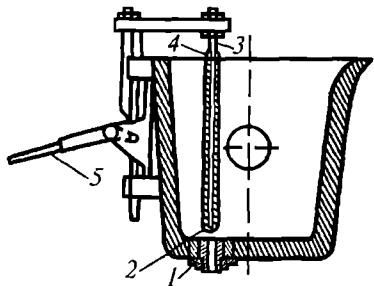


22-расм. Стопорли ковш схемаси:

- 1 — конус;
- 2 — қулоқ (запфа);
- 3 — стакан;
- 4 — тиқин;
- 5 — таянч;
- 6 — даста;
- 7 — ричаг;
- 8 — стержень;
- 9 — ўтга чидамли қоплама

дан темир филоф билан қопланган. Унга эса пўлат ҳалқа кийдирилган. Бу ҳалқанинг иккита илгак иладиган қулоғи бор. Ковш тубида ўтга чидамли материалдан тайёрланган стакани бўлиб, унинг тешиги заруриятга кўра ўтга чидамли тиқин билан беркитилади ва очилади. Тиқин стержени ричаглар тизими билан боғланган. Кейинги йилларда қолипга металлнинг қуйилиш тезлигини ростловчи шибер (бекитгич) ли ковшлардан ҳам фойдаланилмоқда. Металл қолиплар кўпинча чўяндан тайёрланган. Қўйма қолидан осон ажралиши учун унинг иш юзалари конуссимон қилиб ясалади.

Қолипларнинг шакллари ва ўлчамига боғлиқ бўлади. Масалан, турли прокат ва поковкалар тайёрлашда квадрат, тўғри тўртбурчак шаклли қолиплардан, трубалар тайёрлашда эса цилиндрик шаклли қолиплардан фойдаланилади (23-расм).

Сифатли қўймалар олиш учун қолипларга металл қўйилгунга қадар иш юзалари металл томчилардан тозаланиб, махсус мой (масалан, тошкўмир смоласи) билан мойланиб, 80—120°C температурагача қиздирилади. Бунда металл қолипга қўйилганда мой ёниб газ қатлами ҳосил бўлади ва у қўймани қолипга ёпишиб қолишдан сақлайди. Қолипнинг қиздирилиши эса металлни ўта совишдан сақлаб, сифатли қўймалар олишни таъминлайди.

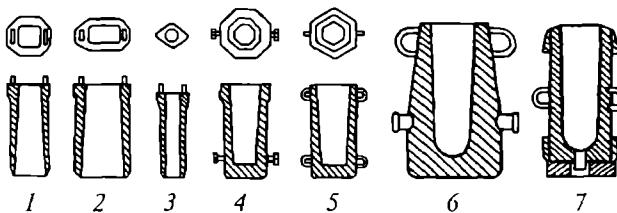


23-расм. Қўйма олишда ишлатиладиган қолиплар:

- 1 — прокат олинадиган қўйма қолипи;
- 2 — тункука ясаладиган қўйма қолипи;
- 3 — труба тайёрланадиган қўйма қолипи;
- 4—7 — поковкалар олинадиган қўйма қолиплари

2-§. Пўлатни металл қолипларга устидан қуиши

Бу усулдан прокатланувчи, болғаланиб ишланувчи йирик (20 т гача ва ортиқ), сифатли, зич пўлат қўймалар олишда фойдаланилади (24-расм). Бунда пўлат ҳар бир металл қолипга устидан алоҳида-алоҳида қўйилади (24-расм, *а*). Бу усулнинг оддийлиги, мураккаб қуиши тизимини талаб этмаслиги, металлнинг тежалиши, ковш тиқинининг камроқ очилиб ёпилиши, металлнинг қўйилишини кузатиб туриш имкониятининг мавжудлиги, металл температурасининг пастроқлиги, уни шлак ва газлардан тўлароқ тозаланиши кабилар унинг бошқа усуллардан афзаллигидир. Бироқ шу билан бирга қолипга қўйилаётган металлнинг сачраши, қўйма сиртида қаттиқ оксид пардалар ва ғадир-бутирликлар бўлиши, киришиш бўшлигининг катталиги бу усулнинг камчилигидир. Одатда, металлнинг сачрашининг олдини олишда варонкандан фойдаланилади (24-расм, *б*), киришув бўшлиғи ва говакликларни камайтиришда қолип устига қўшимча устама қолип ўрнатилади. Бу қолип иш юзи ўтга чидам материал билан қопланади. Баъзан устама қолипдаги металлни қиздириб туриш учун маҳсус иссиқлик ажратувчи аралашмалардан ҳам фойдаланилади.

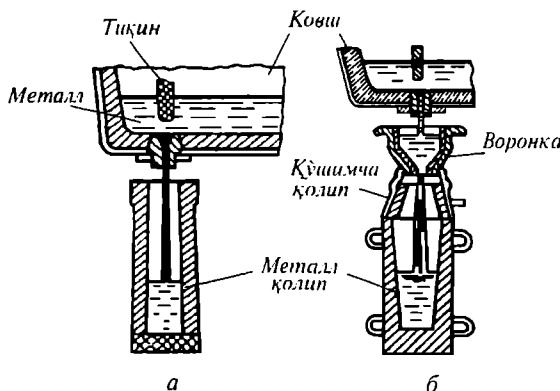


24-расм. Пўлатни қолипларга устидан қуиши схемаси:

а — пўлатни қолипга бевосита устидан қуиши;
б — пўлатни ковшдан воронка орқали қуиши

3-§. Пўлатни металл қолипларга тагидан киритиб қуиши

Бу усулдан майда ва ўртача массали қўймаларни қўплаб олишда фойдаланилади.

Бунда бир йўла бир неча қолипларга металл ўзаро туташтирилган марказий қуиши тизими каналлари орқали тагидан бир текисда киритилади (25-расм). Бу усулда бир вақтнинг ўзида сирт юзаси текисроқ бўлган, киришиш бўшлиги бўлмаган қўплаб қўймалар олинади. Бироқ мураккаб қуиши тизимини талаб этиши, металлнинг қўпроқ сарфланиши, қўйилувчи металл температурасининг устидан қуиши усулидагига қараганда 100—150°C юқорироқ бўлиши, газ ва нометалл қўшимчалардан тўлароқ тозаланмаслиги бу усулнинг камчилигидир. Шуни қайд этиш жоизки, бу усулда қолипга қўйилаётган металл фақат фер-

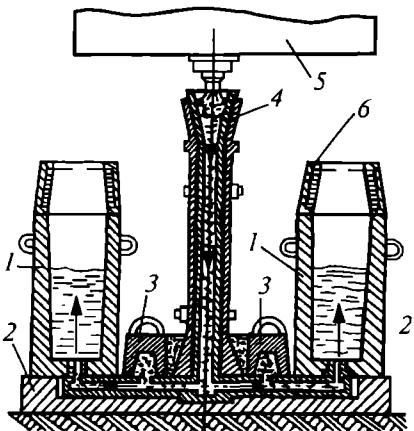

25-расм. Металлни қолипга тағидан киритиб қуиши схемаси:
 1 — металл қолип; 2 — металл таглик; 3 — шлак тутқычлар;
 4 — воронка ва марказий трубка;
 5 — қуиши ковши; 6 — құшымча қолип


Юқорида күрілган қуиши усулларининг камчиликларидан ҳоли этиш устида изланишлар металларни кристаллизаторга узлуксиз қуиши усулининг яратилишига олиб келди (26-расм). Курилмани ишга туширишдан олдин кристаллизатор иш юзатары ўсимлик мойи билан мойланади ва тағига металл таглик үрнатиласы (26-расм, а). Расмдан күринадики суюқ пұлат ковш 1 дан оралиқ ковш 2 га қуилади. Ундан у орқали сув билан совитилиб турладиган мис кристаллизатор 3 га узлуксиз қуилиб турлади.

Кристаллизатор металл билан тұлғандан кейин металл таглиқка ёпишиб қота бошлайды. Бунда унинг штангасини тортувчи механизм пастта торта боради. Бу вақтда кристаллизатордаги металлнинг ички қисми ҳали тұла қотмаганлиги боисдан, роликлар оралиғидан ўтаётгандан унга сув пуркаб турлади. Металлар роликлар орасидан тұла ўтгач, зарур шаклға келади (масалан, квадрат шаклли маҳсулоттарнинг кесим ўлчами 150×150 мм дан 400×400 мм гача бўлади). Заруриятта кўра улардан керакли узунликдаги маҳсулот ацетилен алангасида қиздирилиб, кислород оқимида ёки механик кесилади. Бу хил қурилма бир неча йилдан бери Бекободдаги металлургия комбинатида ишлаб туребди.

Бу усулда юқорида күрілган металл қолиплар талаб этилмайди, чиқинди миқдори юқорида қурилган усуллардан 5—8 марта кам, иш унуми деярли юқори. Одатда ишлов бериш тезлиги олинаётган пұлат маҳсулотининг шакли ва ўлчамига кўра $0,4\text{--}10$ м/мин оралигига бўлади.

ромарганец билан чала қайтарилғанлығи сабабли қолипда металлдан ажralаётган СО гази тұла ташқарига чиқолмайды, натижада у ҳажми бўйича тарқалиб қуймада говакликлар беради. Шу боисдан қуймада киришув бўшлиғи ҳам бўлмайды. Бу усул устидан қуйиш усулига қараганда анча унумли, қуймаларнинг сирт юзаси текис ва тозароқ бўлади. Лекин юқорида қайд этилган камчиликлардан ташқари қолипларни йиғишининг қийинлиги, газ говакликлари, но-металл қўшимчалар кўпроқ бўлиши сабабли бундай усулда олинган пўлат қуйма сифати пастроқ бўлади.

4-§. Пўлатни маҳсус металл қолип (кристаллизатор) устидан узлуксиз қуиши

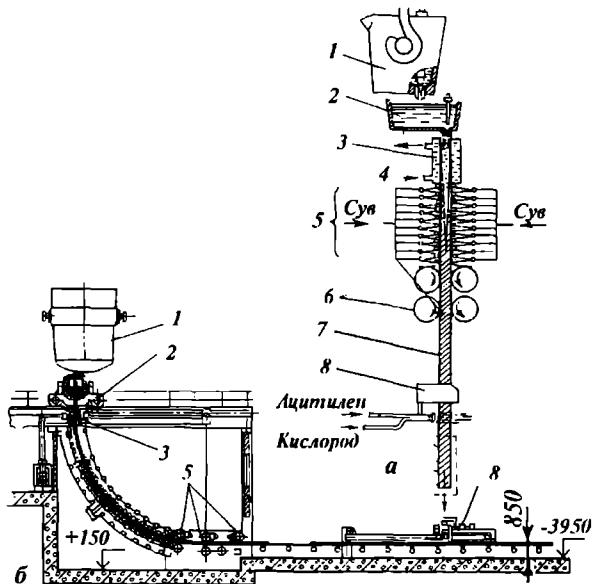

26-расм. Металларни узлуксиз қуишиң қурилмасыннинг схемаси:


a — вертикаль ҳолатда қуиши; 1 — ковш; 2 — оралиқ ковш;
3 — кристаллизатор; 4 — совитиш суви; 5 — иккиламчи совитиш зонаси;
6 — роликлар; 7 — құйма; 8 — газ кескіч; **б — радиал ҳолатда қуиши**

Масалан, бир кристаллизаторлы қурилмада соатига 20—150 т маңсулот олинади.

Агар қурилмаларнинг бир неча кристаллизаторлари бўлса ва улар параллел ишлатилса, иш унуми бир неча марта ортади. Бундай вертикаль кристаллизаторлы қурилмалар бўйининг баланд (40—45 м) бўлиши таъмиrlаш ишларида маълум қийинчиликлар туғдиради. Шу бойисдан кейинги йилларда радиал типдаги қурилмалардан фойдаланилмоқда (26-расм, б).

5-§. Пўлат құйманинг тузилиши

Маълумки, металл қолипга қуийлган металл вақт ўтиши билан ўз иссиқлигини унинг деворларига, ташқи мұхитта беріб совий бошлайди. Суюқ металлнинг қолипга тегиб турған жойлари бошқа жойларига нисбатан ўта совиганлиги «түфма» кристалланиш марказлари сонини орттириб, майда донали зич, кичик қатламли I зонани ҳосил қиласади. Қуйма марказига томон совиши тезлиги камая бориши сабабли иссиқлик тарқалишига қараб марказга қараб чўзилган узунчоқ донали II зона ҳосил бўлади. Қуйманинг ўзаги томон совиши тезлигининг янада камайиши эса турли томонга йўналган йирик донали III зона ҳосил

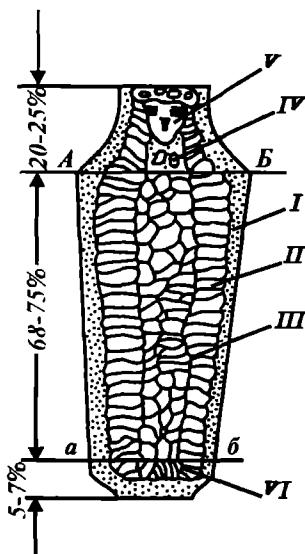

27-расм. Құйманинг түзилиши:

I — майда доналар зонасы; II — узунчоқ донлар зонасы; III — құйманинг марказий қисмидаги кристаллар зонасы; IV — құйманинг кесиб ташлаудың қисми; V — киришүү бүшлиги; VI — құйманинг туб қисми

Күпинча құйманинг марказий ва устки қисмидә бу элементлар чекка қисмега қараганда 2—3 марта күпроқ, тағ қисмидә эса камроқ бўлади. Бу нуқсонли құймаларни аввал юқори температурада юмшатиб, сўнгра меъёрдаги температурада тўла юмшатиш йўли билан таркиби бўйича деярли текисланса, бошқа нуқсонлар кесиб ташланади.

бўлишига олиб келади (27-расм). Бу зоналарнинг хосаси, кенглиги қўйма таркибига, массасига, совиш тезлигига, пўлатни қайтарилганлик даражасига ва бошқа кўрсаткичларга боғлиқ. Масалан, қўйма массаси ортган сари узунчоқ кристаллар зонаси кенгайиб боради.

6-§. Пўлат қўймаларда учрайдиган асосий нуқсонлар ва уларнинг олдини олиш тадбирлари

Қатор технологик сабабларга кўра пўлат қўймаларда турили нуқсонлар учрайди. Масалан, қолипга пўлат устидан қўйилганда унинг юқори қисмидә киришиш бўшлиги, унинг атрофида эса газ пуфакчалари, сиртида ғадир-бутилликлар, дарзлар ҳам пайдо бўлиши мумкин. Қўймалардаги бу нуқсонларнинг олдини олиш мақсадида қолип устига кўшимча қиздирладиган устама қолип ўрнатилади. Натижада пайдо бўлаётган киришиш бўшлиғи ва газ пуфакчалари устама қолипдаги металлга ўтади. Бундан ташқари қўймаларда кўшимчаларнинг, масалан Р, С ларнинг нотекис тақсимланиши ҳам унинг сифатига (пухталигига) катта путур етказади.

6-боб

РАНГЛИ МЕТАЛЛАР ВА УЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ

1-§. Умумий маълумот

Рангли металлар (Cu, Al, Mg, Zn, Pb ва бошқалар) ва уларнинг қотишмаларидан, ўзига хос хоссалари (электр токини ва иссиқликни яхши ўтказиши, юқори пластиклиги, коррозия бардошлиги ва бошқалар) га кўра нархининг қора металлар ва унинг қотишмаларига нисбатан анча қимматлигига қарамай, саноатнинг турли тармоқларида кенг фойдаланилади. Куйида Cu, Al, Mg ва Ti ни ишлаб чиқариш технологияси баён этилади.

2-§. Мис ва уни ишлаб чиқариш

Соф ҳолдаги мис қизгиш рангли металл бўлиб, унинг асосий физик-механик хоссалари ҳақида маълумотлар 10-жадвалда келтирилган.

Мис табиатда асосан турли маъданлар (сульфид, оксид, карбонат, силикат) таркибида учрайди.

Геологлар маълумотларига кўра миснинг 80% сульфидли, 15% га яқини оксидли ва қолгани карбонатли, силикатли бирикмалар бўлиб, уларнинг таркибида анчагина кум, гилтупроқ, оҳак, магний оксидлари, оз бўлсада никель, рух, кўргошин, кумуш, олтин ва бошқа металлар ҳам учрайди.


10-жадвалда асосий мис маъданларининг хиллари ва таркиби келтирилган.

10-жадвал

Тартиб №	Маъданлар турлари	Маъданларнинг номи	Кимёвий формуласи	Миснинг миқдори, %
1.	Сульфидли бирикмалар	Халькопирит (мисколчедани)	CuFeS ₂	34,5
		Борнит	CuFeS ₂ · Fe ₂ O ₃	55,5
		Ковеллин	CuS	66,4
		Халькоzin (мис ялтироғи)	Cu ₂ S	79,8
2.	Оксидли бирикма	Куприт	Cu ₂ O	88,8
3.	Карбонатли бирикмалар	Малахит Азурит	CuCO ₃ · Cu(OH) ₂ , 2CuCO ₃ · Cu(OH) ₂	57,3 55,1
4.	Силикатли бирикма	Хризокхола	CuSiO ₃ · 2H ₂ O	36,0

Уралда, Қозоғистонда, Ўзбекистонда, Тожикистонда ва бошқа жойларда мисга бой конлар бор. Ҳозирда metallurgия корхоналарида (Олмалиқ комбинатида ҳам) мисни асосан сульфидли ва камроқ оксидли рудалардан олинади. Мис рудалари таркибида мис миқдори жуда ҳам оз (0,3—2% гача) бўлгани сабабли уларни бегона қўшимчалардан тозалаш катта аҳамиятга эга. Қуйида мис рудаларини бойитиш усуллари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Флатацион бойитиш. Бу усул мис ва бегона қўшимчаларнинг сув билан турлича намиқиши хусусиятига асосланган. Бундай бойитиш қурилмасининг тузилиши 28-расмда схематик тарзда келтирилган. Қурилманинг қия тубли қутига ўхшаш қисмига сув билан махсус реагент (озгина минерал ёки ўсимлик мойи) киритилади. Кейин унга воронка орқали 0,05—0,5 мм гача майдаланган мис рудаси киритилиб, трубка 8 дан унинг тагидаги тўқимаси орқали маълум босимда ҳаво ҳайдалади. Бунда заррачалар мойли суюқлик билан яхши аралашади. Бегона қўшимчалар намиқиб ванна тагига чўқади. Мис заррачалари

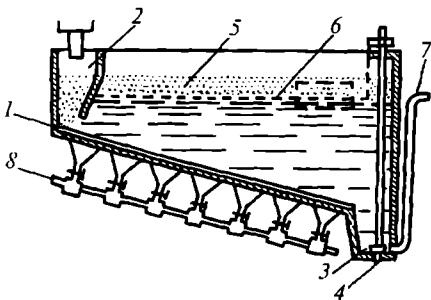

28-расм. Мис рудаларини флатацион бойитиш машинасининг схемаси:

- 1 — резиналанган тўқима;
- 2 — камера; 3 — бегона жинслар;
- 4 — бегона жинсларни чиқариш тешиги;
- 5 — кўпик;
- 6 — мис концентрат олиш тешиги;
- 7 — сув трубкаси;
- 8 — трубка

эса намиқмай, мой пардага чулғаниб мойга ўтган ҳаво уларни кўпик тарзида суюқлик сиртига кўтаради. Ванна тагига йигилаётган бегона қўшимчалар унинг тубидаги тешик орқали ташқарига чиқарилиб турилади. Кўпикли мис заррачалар дарча б орқали олинади ва фильтрлаб, қуриллади. Бу ишлов натижасида олинган концентратда мис миқдори 10—35% гача ортиши билан унда 15—35% S, 15—37% Fe ва оз миқдорда SiO_2 , Al_2O_3 , CaO ва бошқа бегона қўшимчалар ҳам бўлади. Шу сабабли бу концентратларни бегона қўшимчалардан янада тозалаш

учун бир неча тубли вертикал цилиндрик печлардан ёки қайнновчи қатлами қурилмалардан фойдаланилади. Вертикал печлар диаметри 6,5—7,5 м; бўйи 9—11 м бўлиб, уларнинг энг устки таглигига майдаланган концентратлар кириллади. Печь ўз ўқи атрофида айланишида унга ҳайдалувчи ҳаво кислороди билан Si, S, Fe лар реакцияга киришишида ажралувчи иссиқлик ҳисобига қизий боради. Бунда печь кураклари унинг таглигидаги тешигидан пастки тагликка, ундан янада пастки тагликларига ўтишида печь температураси 800—850°C кўтарилади ва қуйидаги реакциялар бориши натижасида бойийди:



Ажралган SO_2 газидан сульфат кислота олишда фойдаланилади.

«Қайнновчи» қатлами қурилмаларда мис концентратини бойитиш.





Кейинги йилларда бу мақсадда янада унумлироқ усулдан фойдаланилмоқда. Бундай қурилманинг схемаси 29-расмда келтирилган. Схемадан кўринадики, қурилмани ишга тушириш учун майдаланган мис концентрати трансформатор 1дан бункер 2 орқали дозатор 3 га, ундан қурилманинг иш камераси 4 га ўтади. Камерага эса тешиклар 7 орқали 700—800°C гача қиздирилган ҳаво шундай босимда ҳайдаладики, бунда руда заррачалари муаллақ вазиятда туриб, ҳаво оқими билан атрофлича ювилади (бамисоли қайнайди). Бундай шароитда заррачаларнинг оксидланиши деярли тезлашади ва ажралётган газлар циклон 10 га ўтиб, чанглардан тозаланади. Бойиган заррачалар эса канал 9 орқали олинади. Бу усул юқорида кўрилган усулга қараганда бир неча

29-расм. Мис рудаларини «қайновчи қатлам» остида бойитиш курилмасининг схемаси:

- 1 — транспортёр; 2 — бункер; 3 — дозатор; 4 — иш камераси; 5 — ҳаво камераси; 6 — насадка; 7 — ҳаво киритиш тешиклари; 8 — ҳаво киритиш тешиги; 9 — канал; 10 — циклонлар; 11 — трубалар

бор унумли бўлиши билан концентрат 50% гача S дан ҳоли бўлади. Бойитилган концентрат огарка деб юритилади. Улар алангали ёки электр печларда эритилади.



Алангали печларда бойитилган мис концентратларидан штейн деб аталувчи мис қотишмалари олиш. Бу мақсад учун қаттиқ, суюқ ёки газ ёқилгиларда ишловчи алангали печдан фойдаланилади (30-расм). Бу печларнинг узунлиги 40 м, эни 10 м, бўйи 4,5 м, таглик юзи 250 m^2 гача бўлиб, таглиги ва шипи динас гиштидан териладида сиртига кварц қум қопланади. Печь 1500—1600°C температурагача қизигандан кум доналари тридимитга ўтиб таги билан пухта бирикади. Бу печларда бир йўла 100 т гача мис концентрати эритилади. Печь температураси 900°C дан 1200°C га кўтарилиганда унда қуйидаги реакциялар боради:

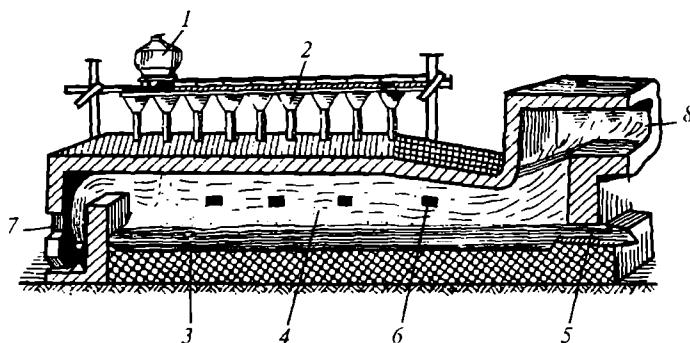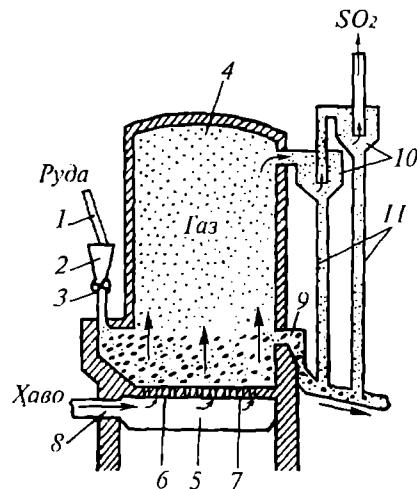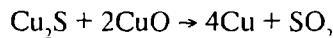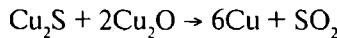


30-расм. Алангали печнинг схемаси:

- 1 — бункер; 2 — воронка; 3 — печь туви; 4 — шихта; 5 — суюқ штейн чиқариш тешиги; 6 — шлак чиқариш тешиги; 7 — ўтхона; 8 — мўри

Қайтарилган мис реакцияга киришмай қолган темир сульфид мис оксид билан реакцияга киришади:

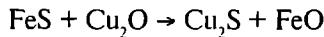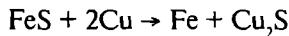


FeO эса SiO_2 билан бирикиб, шлак ҳосил қиласы:

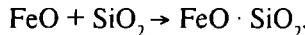

Жараёнда пеңзі тағига Cu_2S ва FeS дан иборат штейн ёғила боради. Олинган штейн таркибида 20—60% Cu, 10—60% Fe, 20—25% S ва қысман Pb, Ag, An, Zn, Ni ва бошқа элементлар бўлади. Жараёнда ҳосил бўлаётган темир силикатда бўлак оксидлар эриб шлакка ўтади. Бу печларниң 1 m^2 туб юзидан 2—6 т штейн олинади.

Мис штейндан хомаки мис олиш. Хомаки мисни маҳсус горизонтал конверторларда суюқ штейндан ҳаво ҳайдаш йўли билан олиш усули 1866 йилда инженер В.А. Семенников томонидан тавсия этилган (31-расм). Расмдан кўринадики, конвертор цилиндрик шаклини қурилма бўлиб диаметри 3—4 м, узунлиги 6—10 м, деворлари эса ўтга чидамли магнезит фиштдан терилиб, сиртига пўлат лист қопланган ва бандажлар билан маҳкамланиб тўрт жуфт роликлар 1 га ўрнатилган.

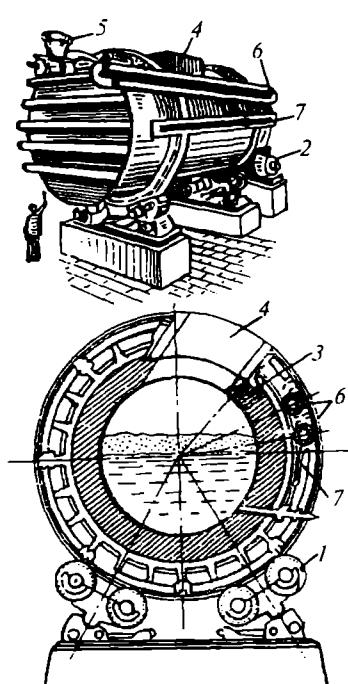

Конверторни ишга туширишдан олдин оғзидан маълум миқдорда кварц бўлаклари флюс сифатида киритилган. Уни механизм 2 ёрдамида шундай ҳолатга буриб келтириладики, оғзидан $\sim 1200^\circ\text{C}$ ли штейн қўйилгандага у ҳаво ҳайдала-диган фирмада тешекларидан ташқарига оқиб кетмайдиган бўлади.


Фурмалардаги тешеклар сони 40—50 та, диаметри 50 мм гача бўлади. Кейин конверторга 1,0—1,4 МПа босим остида ҳаво ҳайдаш билан конвертор иш ҳолатига ўтка-

31-расм. Цилиндр шаклидаги горизонтал конверторниң схемаси:

1 — роликлар; 2 — конверторни айлантирувчи механизм; 3 — ўтга чидамли футеровка; 4 — конверторни оғзи; 5 — печга флюс киритиш воронкаси; 6 — ҳаво трубаси; 7 — фирмада

зилади. Шуни қайд этиш жоизки, штейн зичлиги $5 \text{ г}/\text{см}^3$, мисники эса $8,9 \text{ г}/\text{см}^3$ бўлгани учун мис қайтарилиган сари жараёнда конвертор ҳажмидан тўла фойдаланиш учун бир неча марта унга штейн куйиб турилади. Конверторда ўтадиган жараённи икки босқичга ажратиш мумкин:

Биринчи босқич. Бу босқичда конверторга ҳайдалаётган ҳаво кислороди темир ва мис сульфидларни оксидлайди ва ҳосил бўлган темир (II) оксид кварц (қумтупроқ) билан бирикиб шлак ҳосил қиласиди:

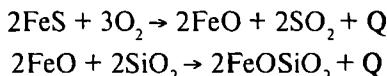


Турли ҳажмли печда шихта таркибига кўра жараён 5—25 соат ораглиғида боради.

Бунда ажралаётган газларда 12—17% SO_2 бўлиб, у газ тозалагич трубкага ўтиб чанглардан тозалангач, сульфат кислота олишга юборилиади.

Жараёнда ажралаётган шлак йифилган сари конверторни буриб, шлак унинг оғзидан ковшга чиқарилади. Конверторга эса яна флюс ва штейн киритилиб ҳаво ҳайдалади. Бу босқичда темир сульфидининг оксидланиши ва шлак ажралиши билан штейн темирдан деярли тозаланади. Унинг таркибидаги тоза мис сульфидда ~ 80% Cu бўлади.

Иккинчи босқич. Бу босқичда конвертордаги мис сульфид ҳайдалаётган ҳаво кислороди билан реакцияга кириб мис қайтарилиади:

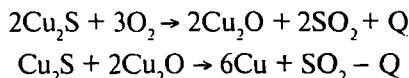


Бу жараён 2—3 соат давом этади.


Натижада конверторда хомаки мис олинади. Бу мисда 1,5—2% бегона қўшимчалар ($\text{S}, \text{Fe}, \text{N}_2, \text{O}_2, \text{Pb}, \text{Ag}, \text{Mn}$ ва бошқалар) бўлади. Бу мис конвертор оғзидан ковшга чиқарилиб, ундан қўймалар ва плиталар олинади.

Хомаки мисни бегона қўшимчалардан тозалаш. Одатда, хомаки мис таркибида жуда оз миқдорда Au, Ag каби асл металлар бўлса, бегона қўшимчалар миқдорига у қадар катта талаблар қўйилмаса, у ҳажми 400 т га етадиган алангали печларда эритиб, ҳаво ҳайдаб тозаланади. Бунда борувчи жараённи икки босқичга ажратиш мумкин.


Биринчи босқич. Бу босқичда хомаки мис печда тўла эритилгач, унинг оксидланишини тезлатиш учун ваннага диаметри 20—40 мм ли ўтга чидамли материал билан қопланган пўлат трубка туширилиб, у орқали 0,2 МПа (2 ат) босимда ҳаво ҳайдалади. Бунда ҳаво кислороди мисни оксидлайди:

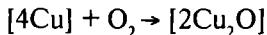

Cu₂O эса бегона қүшимчалар (Al, Si, Mn, Zn, Fe, Ni, Pb, Sb, As, Bi) ни (Me) оксидлаб, мис қайтарилади:

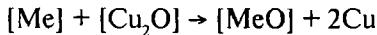


ва бир вақтда олтингугурт ҳам оксидланади:

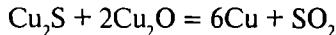

Шуни қайд этиш жоизки, баъзи металл оксидлари (Sb₂O₃, PbO, ZnO ва бошқалар) печь газлари билан печдан чиқса, Fe₂O₃, Al₂O₃, SiO₂ лар шлакка ўтади. Au, Ag оксидланмай, мисда эрийди.

И к к и н ч и б о с қ и ч. Бунда мис мис оксидларидан қайтарилади. Печдан шлак чиқарилгач, метал ванна яна оксидланмаслиги учун ваннага маълум миқдорда писта кўмир кукуни киритилади. Сўнгра ваннага диаметри 200—300 мм ли узун нам қайнин ёки қайрагоч таёқ туширилиб аралаштирилади. Бунда ваннадан ажралаётган сув булгари ва углеводород газлар ваннани яхши аралаштириши натижасида эриган газлардан деярли тозаланади. Бунда углеводород газлар мисни мис оксидидан қайтаради:

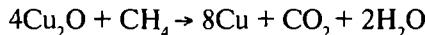


Бу усулда олинган мисда 0,1% Ag ва Au, 0,3—0,6% S ва бошқа қўшимчалар бўлади.

Шуни қайд этиш зарурки, ҳозирда 90—95% хомаки мис электролитик усулда тозаланади. Бу усулда жуда ҳам тоза Cu олиш билан бирга унинг таркибидағи асл металлар (Au, Ag ва бошқалар) ҳам олинади.

Бу жараён кўрғошин ёки винипласт билан қопланган ёғоч ёки бетон ванналарда олиб борилади (32-расм). Ваннани ишга туширишдан аввал унга маълум миқдорда 60—65°C ли электролит (мис купоросининг сувдаги 12—15% ли эритмаси (CuSO₄ · 5H₂O) га 10—15% ли сульфат кислота (H₂SO₄ аралашмаси) киритилади. Анод сифатида қалинлиги 30—50 мм, юза ўлчами 1 × 1 m² ли хомаки мис пластинкалар, катод сифатида эса қалинлиги 0,5—0,7 мм ли электролитик тоза мис пластинкалари олинади.

Анодлар сони ваннанинг ҳажмига қараб 20 дан 50 тагача бўлади. Улар ваннага туширилганда оралиғи 40 мм бўлади. Анод пластинкалар ўзгармас ток манбанинг мусбат кутбига, катодлар эса манфий кутбига уланади.

Занжирдан қучланиши 2—3 В ва зичлиги 100—150 A/m² ли ўзгармас ток ўтганда анод пластинкалар электролитда аста-секин эрийди ва ундан эритмага Cu²⁺ катионлар ўтади. Ундан эса катод пластинкала-рига мис катионлар ўтиб зарядсизланиб (Cu²⁺ → 2e → Cu) қоплана бо-

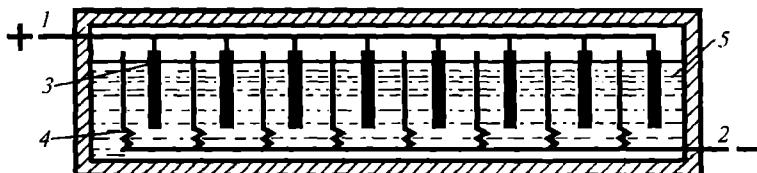

32-расм. Мисни электролиз йўли билан тозалаш (рафинирлаш) ваннасининг схемаси:

1 – анод шинаси; 2 – катод шинаси; 3 – анодлар; 4 – катодлар;
5 – электролит

ради. Катод пластинкалар массаси 10—15 суткада 70—100 кг га етади. Бегона кўшимчалар эса ванна тубига чўқади. Эримаган кўшимчалар ва Au, Ag ҳамда бошқалар шлам беради. Улар вақти-вақти билан олиниб, фильтрланган асл металларни ажратиб олишга юборилади. Олинган мис жуда тоза мис бўлади. 1 т электролитик мис олиш учун соатига 200—400 кВт электр энергия сарфланади. Бу миснинг МОО, МО, М1, М2, М3, М4 маркалари бўлади. Масалан, энг тоза мис МОО маркаси бўлиб, унда миснинг миқдори 90—99% бўлади. Заруриятга кўра бу мислардан турли диаметрли симлар ва бошқа маҳсулотлар, шунингдек мис қотишмалари олишда легирловчи элементлар сифатида фойдаланилади.

3-§. Алюминий ва уни ишлаб чиқариш

Алюминий кумушсимон рангли металл бўлиб, унинг ўзига хос асосий хоссалари 1-жадвалда келтирилган. Айниқса, унинг ва қотишмаларининг коррозияга бардошлиги, азот ва органик кислоталарда тургунлиги сабабли у самолётсозликда, электротехникада ва бошқа соҳаларда кенг кўлланади.

Геологларнинг айтишларича, алюминий 250 дан ортиқ маъданлар таркибида бўлиб, табиатда кўп тарқалган.

Алюминийнинг асосий рудаларига бокситлар, нефелинлар, алюнитлар, каолинлар киради. Уларнинг йирик конлари Уралда, Сибирда, Санкт-Петербург вилоятида, Ўрта Осиё республикаларида ва бошқа жойларда бор. Алюминий рудаларидан алюминий олиш жараёнини икки босқичга ажратиш мумкин:




1. Алюминий рудаларидан алюминий оксидини олиш.
2. Алюминий оксидларидан алюминий олиш.

Алюминий рудаларидан алюминий оксидини олиш. Алюминий рудаларидан алюминий оксидини олиш улар таркибидаги бегона жинсларнинг хилига ва миқдорига боғлиқ.


Агар руда таркибида қўмтупроқ кам, темир оксиди кўп бўлса, ишқорли усулдан фойдаланилади, чунки SiO_2 ишқорда эрийди. Темир

оксиди эса эримай, осон ажралади. Аксинча рудада қумтупроқ күп, темир оксиди кам бўлса, кислотали усулдан фойдаланилади, чунки темир оксиди кислотада эрийди, SiO_2 эса эримайди. Агар рудада қумтупроқ ва темир оксиди ҳам кўп бўлса, электротермик усулдан фойдаланиш тавсия этилади. Алюминий рудалари ичida кўп тарқалгани бокситлар, каолинлар бўлиб, бокситлар таркибида 30—57% Al_2O_3 , 16—35% Fe_2O_3 , 3—13% SiO_2 , 2—4% TiO_2 , 3% гача CaO , 10—18% H_2O бўлади. Каолинлар таркибида эса 36—45% SiO_2 , 30—40% Al_2O_3 , 1,5% Fe_2O_3 , 15—20% H_2O бўлади. Бокситларда SiO_2 камлиги учун ундан алюминий оксидлари ишқорли усулда олинади. Куйида бу усулда Al оксидини олиш баён этилади.

Ишқорли усул. Бу усул XIX асрнинг охирида Россияда К.И. Байер томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, бунда рудалар даставвал маҳсус печларда қиздирилиб, кейин шарли тегирмонларда кукун ҳолига келгунча майдаланади. Кейин уни узунлиги ~ 80—150 м, диаметри 2,5—5 м ли секин айланадиган барабанли печда маълум микдорда сода (Na_2CO_3) ва оҳактош (CaCO_3) билан аралаштирилиб 1100°C температурагача қиздирилади. Бунда қуйидаги реакциялар боради:

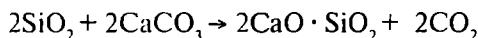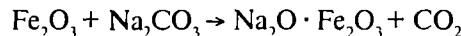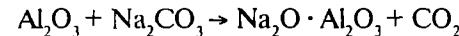


Олинган масса (натрий алюминат, натрий феррит ва кальций силикат) маҳсус бакда 60°C температурали сув билан ишланади. Бунда натрий алюминат ($\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$) ва натрий феррит ($\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$) лар сувда эрийди, кальций силикат ($\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$) эса сувда эримай бак тагига чўқади. Кейин бу эритма бакдан чиқарилиб, маҳсус идишда гидролизланади. Бунда натрий феррит темир (III)-гидроксид тарзида чўқтириб ажратилади:

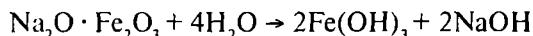

Энди эритмада натрий алюминатнинг ўзи қолади. Бу эритма олиниб, уни сув қуйилган маҳсус идишда карбонат ангидрид билан ишланаб алюминий гидроксиди олинади:





Алюминий гидроксид ивиқ чўкма тарзида ажралади, натрий карбонат эса эритмада қолади. Алюминий гидроксид идишдан олинниб, фильтрланади. Сўнгра айланадиган қия печда 950—1200°C температурагача маълум вақт қиздирилади. Бунда у парчаланиб алюминий оксиди ҳосил бўлади:

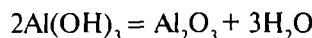

Алюминий оксидидан алюминий олиш. Алюминий оксидидан алюминий олиш учун уни криолит (Na_3AlF_6) ли электролизёрда электролиз қилинади (33-расм). Электролизёр деворлари шамот ғиши та күмир блоклардан терилди, сиртидан пӯлат лист билан қопланади та бетон пойдеворига ўрнатилади. Күмир блокларга катод шинаси 7 жойлашган бўлиб, у ўзгармас ток манбайнинг манфий қутбига, электролизёрга тушириладиган күмир блок 3 анод вазифасини бажариди, унинг штирлари 1 эса иш жараёнида ток манбайнинг мусбат қутбига уланади.


Электролизёри ишга тушириш учун унга 90—94% криолит, 6—10% гилтупроқ киритилиб, ток занжирига катод та анодлар уланади. Бунда занжиридан 4—10 В ли 75000—150000 А (0,7—1,2 А/см² зичликда) ток ўтишида электролит 950—1000°C температурагача қизиб суюқланади. Шуни ҳам қайд этиш жоизки, электролитнинг бир қисми электролизёр деворлари та анодлар атрофида совиб қотади та унга кейинги қисм (порция)даги Al_2O_3 киритиб турилади. Ваннада қуйидаги реакциялар боради:

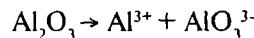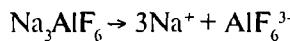

Алюминий катионлари (Al^{3+}) катодга бориб зарядсизланади: $\text{Al}^{3+} + 3e \rightarrow \text{Al}$. Анионлар (AlO_3^{3-}) анодга боради. Натижада $2\text{AlO}_3^{3-} - 6e \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + \frac{1}{2}\text{O}_2$. Ажраётган газсимон кислород күмир электролларни аста ёндира боради.

Ванна тубида суюқ алюминий йиғилади. Йигилаётган алюминий ҳар 3—4 суткада чиқариди турнилади.

Одатда 1 т Al олиш учун ўртача 2 т алюминий оксиди, 0,1 т криолит, 0,6 т анод массаси та 17000—18000 кВт-соат энергия сарфланади. Олинган алюминийда оз бўлса-да Fe, Si, Zn, Al_2O_3 қўшилмалар ва H_2 , N_2CO , CO_2 газлар бўлади та улар унинг хоссаларига пулур етказади. Агар бу алюминий маҳсус камерада 10—15 минут хлор билан ишланса, ҳосил бўлган AlCl_3 суюлтирилган металл билан аралашиди, уни газ та нометалл қўшимчалардан тозалайди. 30—45 минут тиндирилгач, Al нинг тозалиги 99,5—99,85% га етади.

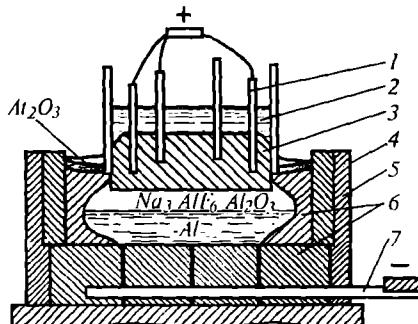

33-расм. Электролизёр схемаси:
1 — анион штирлар; 2 — суюқ анод массаси; 3 — блок (аниод);
4 — кожух; 5 — шамот ғишт терилма;
6 — углерод блоклари;
7 — катод шинаси

Агар қўшимчалардан яна ҳам тозароқ алюминий олиш зарур бўлса, уни электролитик усулда қайта тозаланади. Бу усулда анод тозаланувчи алюминий пластинка бўлса, катод тозаланган алюминий пластинкалари бўлади. Электролит сифатида эса алюминийнинг суюқланиш температурасидан юқори бўлган бирор хлорид ёки фторит тузларининг сувдаги эритмасидан фойдаланилади. Занжирга зарурый ток уланганда анод пластинкалари электролитда эриб, ундан алюминий ионлари катодга ўтиб боради. Турли қўшимчалар эса ванна тубига ёғилади.

Бу усулда олинган алюминий ниҳоятда тоза бўлади, унинг қўйидаги маркалари бор: A 999 (99,999% Al); A995 (99,9995% Al); A99 (99,99% Al); A97 (99,97% Al), A95 (99,95% Al) ва техник тозалари A 85, A8, A7, A6, A5, A0 (99,0% Al) бўлади. Юқори тозаликдаги алюминийлардан кабель симлар, кўпроқ алюминий қотишмалари тайёрланади. Техник алюминийдан эса листлар, электр сим ва бошқа буюмлар тайёрлашда фойдаланилади.

4-§. Магний ва уни ишлаб чиқариш

Техникада фойдаланиладиган металларнинг ичидаги магний пластиклиғи, енгиллиги билан ажралиб туради (1-жадвалда унинг хоссалари келтирилган). Ҳозирда ундан реактив техникада қаттиқ ёнилғи сифатида, турли қотишмалар олишда ва бошқа соҳаларда кенг фойдаланилади.

Табиятда магний кўпгина маъданлар таркибида учрайди. Асосий магний маъданларига қўйидагилар киради:

1. М а г н е з и т. Бу маъдан магний карбонат ($MgCO_3$) дан иборат бўлиб, унинг таркибида 28,8% Mg, қолгани эса Si, Fe, Al, Ca оксидлари бўлади. Магнезит конлари Урал ва бошқа жойларда бор.

2. Д о л о м и т. Бу маъдан ($MgCO_3 \cdot CaCO_3$) кўш карбонатли бўлиб, унинг таркибида 13,5% Mg, қолгани кварц, кальцит, гипс ва бошқа қўшимчалар бўлади. Доломитнинг йирик конлари Урал, Украина ва бошқа жойларда бор.

3. К а р н а л и т. Бу маъдан магний ва калийнинг сувли хлориди ($MgCl_2 \cdot KCl \cdot 6H_2O$) бўлиб, унинг таркибида 8,8% Mg, қолгани бошқа қўшимчалар бўлади. Карналлитнинг йирик конлари Урал ва бошқа жойларда бор.


4. Б и ш о ф и т. Бу маъдан магнийнинг сувли хлориди ($MgCl_2 \cdot 6H_2O$) бўлиб, унинг таркибида 12% гача Mg, қолгани бошқа бирикмалар бўлади. У асосан, дengiz ва кўл сувларида бўлади.

Магнийни масалан, магнезит ёки доломит бирикмаларидан ажратиб олиш учун улар даставвал печларда 750—850°C температурада маълум вақт қиздирилиб бойитилади:






Кейин эса бу концентрат деворлари шамот фиштидан терилган электр печда углерод, углерод (II) оксиди иштирокида 800—900°C температурагача қиздириб хлор билан ишланади:

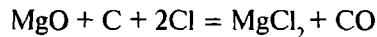

Олинган суюқ магний хлорид (MgCl_2) ковшга чиқарилиб зич бекитиладиган махсус ваннада электролиз қилинади. 34-расмда бу қурилманинг бир секцияси схемаси келтирилган. Деворлари шамот фиштидан түртбурчак шаклда терилган бўлиб, унинг графит пластинкаси анод 1, пўлат пластинкаси катод 2 бўлади.

Анод ва катод пластинкаларини шамот фишти тўсиқ 3 ажратиб туради. Электролит сифатида MgCl_2 , NaCl , KCl , CaCl_2 тузларининг эритмаларидан (масалан 7—15% MgCl_2 , 38—42% CaCl_2 , 17—28% NaCl ва 22—30% KCl) фойдаланилади.

Ўзгармас ток манбаининг манфий қутби графит пластинка (анод)-га, мусбат қутби пўлат пластинка (катод)га уланади. Электролитдан 8—10 В ли, 30—50 кА (зичлиги 0,5—0,6 А/см²) ли ток ўтганда электролит қисқа вақт ичидаги 700—750°C гача қизиади.

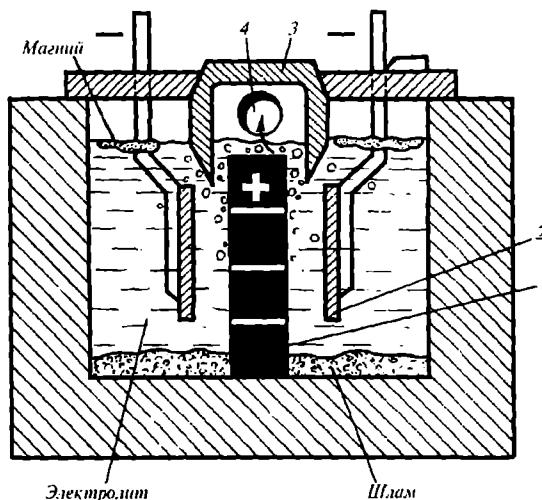

34-расм. Магний хлоридни электролиз қилиш ваниси секциясининг схемаси:

1 — анод; 2 — катод пластинкаси; 3 — тўсиқ;
4 — хлорни чиқарish трубкаси

Бу шароитда ундаги $MgCl_2$, Mg ва 2Cl га парчаланади. Mg ионлари катод пластинкаларга бориб зарядсизланиб, катод бўшлигига йифиля бошлайди ва улар насос ёрдамида вакуум ковшга сўриб олинади, анод пластинкаларда йигилган газсимон хлор трубка орқали сўриб олиниб фойдаланишга юборилади.

Жараёнда ажралаётган қўшимчалар ванна тубига чўкади ва улар вақти-вақти билан чиқариб турилади.

Электролиз усулида олинган магнийда 2—5% гача турли қўшимчалар бўлади. Бу заарали қўшимчалардан тозалаш учун уни тигелли электр печларда 720—750°C температурада қайта суюқлантирилади. Флюс сифатида хлоридлар ёки фторидлардан фойдаланилади. Бунда бегона қўшимчалар флюс билан бирикиб шлак беради. Mg ни маълум вақт тигелда тутиб турилади. Бунда бегона қўшимчалар тигел тагига чўкади. Тозаланган магнийни ковшга чиқаришда оксидланмаслиги учун унинг сиртига олтингугурт кукуни сепилади. 1 кг магний олиш учун 4,5 кг сувсизлантирилган магний хлорид ва 55—60 мВт электр энергияси сарфланади.

Техник магнийнинг Mg-90, Mg-95 ва Mg-96, Mg-99 каби маркала-ри бор. Масалан, Mg-99 маркада магний миқдори 99,9%, Mg-95 да 99,95% ва Mg-96 да 99,96% бўлади.

5-§. Титан ва уни ишлаб чиқариш

Титан ер қобигида кўп тарқалган кумуш рангли металл, унинг солиштирма пухталиги юқорилиги, коррозия ва оташ бардошлиги, қиздирилганда ҳам пухталигининг сақланиши муҳим хусусиятларидир. (1-жадвалда унинг асосий хоссалари келтирилган). Титан элементи 1791 йилда топилган бўлса-да, саноатда 1950 йилдан бошлаб унинг қотишмалари ишлаб чиқарила бошланди. Ундан саноатнинг турли тармоқларида (самолёт ва ракетасозликда, кемасозликда, кимё саноатида) кенг кўлланилмоқда.

Геологларнинг маълумотларига кўра ер бағрида титаннинг 70 га яқин маъданлари бор. Металлургия саноатида унинг қуйидаги маъданларидан титан ишлаб чиқаришда кенг фойдаланилади:

1. Рутил (90% TiO_2 , гача). Бу маъдан таркибида кўра ранги қизилдан жигар рангача, зичлиги 6—6,5 г/см³ бўлиб, ялтироқdir.

2. Ильменит (80% TiO_2 , гача). Бу маъдан таркибида кўра ранги қорамтироқ, зичлиги 4,5—5,2 г/см³ бўлиб, ялтироқdir.

3. Титанит (32—47% TiO_2). Бу маъдан таркибида кўра сариқдан қорагача, солиштирма оғирлиги 3,4—3,6 г/см³ бўлади.

Титаннинг йирик конлари Уралда, Украинада ва бошқа жойларда бор. Титаннинг активлиги, айниқса, юқори температурада кислород, азот ва бошқа элементлар билан реакцияга тез киришиши уни TiO_2 дан қайтариб олишида анча қийинчиликлар туғдиради.

Титан рудаларидан титанни олиш

Титан рудаларидан титан концентратларини олиш учун уларни аввало майдалаб электромагнит усулда бойитилади. Кейин бу концентратга маълум миқдорда писта кўмир қўшиб электр ёй печда $\sim 1700^{\circ}\text{C}$ температурада қиздириб эритилади. Бунда концентратлар таркибидаги оксидлардан темир қайтарилиб, углеродга тўйиниб чўян ҳосил бўлади. Титан оксидлари эса шлакка ўтади. Улар металл қолипларга қуйилади. Чўяндан металлургия саноатида фойдаланилади. Шлак таркибида 80–90% TiO_2 , 2–5% FeO ва маълум миқдорда SiO_2 , Al_2O_3 , CaO , MgO ва бошқа кўшимчалар бўлади. Шлакдан Ti олинади. Бунинг учун шлакни кукун ҳолига ўтказилиб, унга маълум миқдорда писта кўмир ёки кокс ва бояловчи сифатида тошкўмир смоласи қўшиб қориштирилади. Олинган масссани қолип (пресс форма) га солиб, прессланади ва брикетлар олинади.

Титан олиш технологик жараёнини икки босқичга ажратиш мумкин:

1 - босқич. Брикетларни хлор билан ишлаб титан тетрохлорид (TiCl_4) олиш.


2 - босқич. Титан тетрохлориддан титанни ажратиб олиш.

Брикетларга хлор билан ишлов бериб TiCl_4 ни олиш учун уларни герметик аргон мұхитли электр печда (35-расм) $800–900^{\circ}\text{C}$ температурада қиздирилганда унга хлор юборилади ва унда борувчи реакциялар натижасида титан тетрохлорид олинади:



TiCl_4 дан ташқари SiCl_4 , FeCl_3 , MgCl_2 ва бошқалар ҳам ажралади. Титан тетрохлорид 23°C да суюқланыб, 136°C температурада қайнази туфайли у печда тезда буғланиб, ўзи билан Si , Fe , Mg хлоридларни эргаштириади. Буғ ҳолатида ажралувчи маҳсулотлар чанг еггич б да чанглардан тозаланиб, конденсат 7 да суюқлантирилади ва фильтрланиб, кўшимчалардан тозаланади.


Титан тетрохлориддан титанни қайтариб олиш учун уни маҳсус занглаштырылған пўлатдан ясалган герметик печь реакторда магний (баъзан водород ёки натрий) билан қайтарилади (36-расм). Бунинг учун

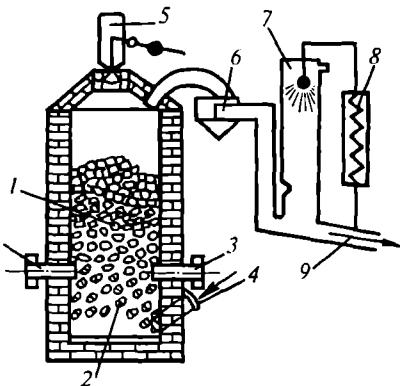

35-расм. Рутил брикетларига хлор билан ишлов бериш қурилмасининг схемаси:

1 – рутил брикетлари; 2 – қаршилик элементлари; 3 – электродлар; 4 – трубка; 5 – бункер; 6 – чанг йиғгич; 7 – конденсат; 8 – совитгич; 9 – титан хлорид

77

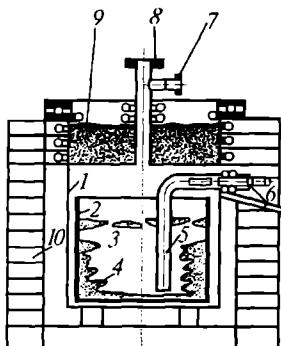

36-расм. Электр печь схемаси:

- 1 — реактор; 2 — темир стакан; 3 — магний хлорид; 4 — қайтарилган титан; 5 — магний хлоридни чиқариш трубкаси; 6 — қуиши нови; 7 — инерт газни чиқариш трубкаси; 8 — тетрохлорид трубкаси; 9 — иссиқлик изоляцияси; 10 — печь

реактор 2дан ҳаво сўрилиб, унинг ўрнига аргон гази ҳайдалади-да, печь 900—1000°C гача қиздирилгач, унга маълум миқдорда Mg киритилади. Кейин эса унга трубка орқали буғсимон тетрохлорид киритилади. Бунда қуидаги реакция боради:



Қайтарилган Ti заррачалари реактор тубига ўтиб, говак масса беради. Суюқ MgCl_2 эса реактор новидан чиқарилади. Олинган бу фалвирак титан эса вакуумли электрпечда қайта эритилиб, ундаги қўшимчалардан тозаланади, ундан қўймалар олинади. ГОСТ 9807-74 бўйича техник титанни BTi-00 (99,53% Ti), BTi-0 (99,48% Ti) ва BTi-1 (99,4%) маркалари бор.

ТАКРОРЛАШ УЧУН САВОЛЛАР

- Металлар, уларнинг хоссалари ҳақида айтиб беринг.
- Асосий темир рудалари ва уларни бойитиш усулларини айтиб беринг.
- Металургияда қандай ёқилгилар ва флюслардан фойдаланилади?
- Ўтга чидамли материаллар ва уларнинг ишлатилиш жойларини айтиб беринг.
- Домна печини ишга тушириш ва унда кечадиган жараёплар ҳақида айтиб беринг.
- Домна печидан олинадиган маҳсулотлар ва уларнинг ишлатилиш жойларини айтиб беринг.
- Домна печи ишининг техника-иқтисодий кўрсаткичларини айтиб беринг.
- Конверторда суюқ чўяни сатҳига кислород ҳайдаш йўли билан пўлат ишлаб чиқариша қандай жараёплар кечади?
- Мартен печида пўлат ишлаб чиқариша скрап-руданли ва скрап вариантларда жараёплар қандай боради?
- Электродлари вертикал ўринатилган элекстр ёй печда пўлат ишлаб чиқариша ҳақида айтиб беринг.
- Юқори сифатли пўлат ишлаб чиқариш усулларини айтиб беринг.
- Пўлатларни қолилларга қуиши усуллари, уларнинг афзаликлари ва камчиликларини айтиб беринг.
- Мис рудалари ва улардан мисни ажратиб олиш босқичларини айтиб беринг.
- Алюминий ва магний бирикмалари ҳамда улардан Al ва Mg ни ажратиб олиш босқичларини айтиб беринг.
- Мис, алюминий ва магнийларнинг маркаларини ёзиб кўрсатинг.

МАТЕРИАЛШУНОСЛИК АСОСЛАРИ

Материалшунослик бўлими «Конструкцион материаллар технологияси» курсининг назарий бўлими бўлиб, бу бўлимда турли материалларнинг кимёвий таркиби, ички тузилиши (структураси) билан хоссалараро боғлиқлик ўрганилади. Асосий мақсад машина ва механизмлар деталларининг иш шароитига кўра материалларни илмий асосда оқилона танлаш билан зарурый термик, термокимёвий ва бошқа ишловларда пухталигини орттириб, эксплуатациян кўрсаткичларни яхшилашдир.

Маълумки, ҳозирда машина ва механизмлар деталларининг 90% дан зиёдори қора металл қотишмалари (пўлат ва чўянлар)дан тайёрланади. Бунинг боиси шундаки, улар пухта, пластик ва яхши технологик хоссаларга эга бўлиши билан бирга ўзидан иссиқликни, электрни яхши ўtkазиш каби бошқа зарур хоссаларга ҳам эга. Айниқса, уларнинг кимёвий таркибига ва структурасига кўра хоссаларининг ўзгариши ва арzonлиги машинасозликда улардан асосий конструкцион материал сифатида фойдаланилишига сабаб бўлмоқда.

Кейинги йилларда металл ва уларнинг қотишмалари билан бир қаторда нометалл материаллардан ҳам оз бўлса-да конструкцион материаллар сифатида фойдаланилмоқда. Шу боисдан металлшунослик фанини материалшунослик фани деб аталмоқда. Шунга кўра бу бўлимда металлшунослик асослари ва нометалл материаллар ва улардан деталлар тайёрлаш технологик усуллари ҳақида алоҳида-алоҳида маълумотлар баён этилади.

7-боб

МАТЕРИАЛЛАРНИНГ ТУЗИЛИШИ

1-§. Умумий маълумот

Маълумки, конструкцион материаллар (металлар ва нометаллар) узлуксиз ҳаракатдаги молекулалар, атом (ион)лардан иборат ва улар фазода турлича жойлашган бўлиб, ўзаро боғланиши характеристига кўра хоссалари ҳам ҳар хил бўлади.

Материалларнинг ички тузилишини рентген нури ёрдамида ўрганиш натижасида шу нарса аниқланганки, металлар ва улар қотишмаларининг атомлари фазода маълум тартибда жойлашиб, ўзига хос крис-

талл панжара ҳосил қиласи ва бу панжара тугунларидағи атомлар уз-луксиз равишида маълум амплитудада тебранади. Атомларнинг бир-бirlарини тортиш кучлари билан бир-бirlарини итариш кучлари ўзаро мувозанатдалиги туфайли шаклини сақлади. Уларнинг хоссалари ҳар хил йўналишда турлича бўлади ва бу хусусиятга анизатропия¹ дейилади. Нометалл (аморф)² материаллар (шиша, мум, ёғоч, сопол ва бошқалар) атомлари эса фазода тартибсиз жойлашади. Шу боисдан улар кристаллик панжарага эга бўлмайди. Уларнинг хоссалари ҳар хил йўналишда бир хил бўлади ва бу хусусиятига изотропия³ дейилади. Бундан ташқари улар металлар сингари аниқ критик температурага эга бўлмайди.

Материаллар молекула ва атомларининг ўзаро бирикиш характеристика қўра қўйидағи хил боғланишларга ажралади:

Молекуляр боғланиш. Бу боғланишда фазовий кристалл панжараларининг уч тугунларидағи молекулалар ўзаро молекуляр тортилиш кучлари ҳисобига бирикиб турадилар.

Бу хил боғланишга полиэтилен, полистирол, органик ва кўпгина ноорганик моддалар эга. Буларда молекулаларни ўзаро боғловчи кучлар кичикилиги сабабли улар унчалик пухта ва қаттиқ бўлмай, осон суюқланади.

Ион боғланиш. Бу боғланишда фазовий кристалл панжараларининг уч тугунларида маълум тартибда мусбат ва манфий зарядли ионлар жойлашиб, ўзаро тортилиш (электростатик) кучлари ҳисобига бирикиб туради. Ион боғланишли моддаларга кўпчилик тузлар (масалан, NaCl) ва баъзи оксидлар киради. Бу боғланишли моддалар молекуляр боғланишли материалларга нисбатан пухтароқ бўлиб, суюқланиш температураси ҳам юқорироқ бўлади.

Атом боғланиш. Бу боғланишда фазовий кристалл панжаралари-нинг уч тугунларида атомлар жойлашиб, ўзаро тортилиш кучлари ҳисобига бирикиб туради. Олмос, кремний ва баъзи ноорганик бирикмалар бу хил боғланишга эга. Бу боғланишли материаллар жуда ҳам пухта бўлиб, суюқланиш температураси юқори бўлади.

Металл боғланиш. Бу боғланишда фазовий кристалл панжаралари-нинг уч тугунларида металл атомларнинг мусбат ионлари жойлашиб, уларни эркин электронлар қуршайди.

Улар мусбат зарядли ионлар билан эркин электронларнинг ўзаро тортишув кучлари ҳисобига бирикиб туради. Бу хил боғланишга металлар киради. Шу боисдан улар пухта ва пластик бўлиб, электр тоқи-

¹ Анизатропия сўзи юнонча *anisis* — тенгмас (ҳар хил) ва *tropos* — хосса сўзлари-да тузилган бўлиб, ҳар хил хоссли деган маънени билдиради.

² Аморф сўзи юнонча *amorphos* сўзидан олинган бўлиб, шаклсиз деган маънени билдиради.

³ Изотропия сўзи юнонча (*izo* ва *tropos* — йўналиш) жисмларнинг физик хоссалири ҳамма йўналишларда бир хиллигини билдиради.

ни ва иссиқликни яхши ўтказади. Айрим материаллар ҳам борки, уларнинг уч тугуларининг бир йўналиши атом (ковалент) боғланишли, иккинчи йўналиши эса металл боғланишли бўлади.


2-§. Идеал (соф) ва реал металларнинг тузилиши, фазовий кристалл панжаралари ва хоссалари

Агар бирор соф металлнинг тузилишини ўрганмоқчи бўлсак, унинг бирор атомларининг марказидан тегишли фаразий чизиқлар ўтказиб кристалл панжара ҳосил қилинади. Кристалл панжаранинг тугуларида эса атомлар (ионлар) туради. Металларнинг фазовий кристаллик панжарасини тасаввур этиш учун унинг энг кичик элементар катақча модели тузилади ва у орқали фикр юритилади.

Кузатишлар машинасозликда кенг миёсда фойдаланиладиган металларда қўйидаги элементар фазовий кристалл панжаралар учрашини кўрсатади:

1. **Ҳажми марказлашган элементар куб панжара.** Бундай фазовий кристалл панжарада металл атомларининг саккизтаси кубнинг уч тугуларида, биттаси эса куб марказида жойлашган бўлади (37-расм, *а*). Fe, Mo, Ne, Ta ва бошқа металлар бу хил фазовий кристалл панжарага эга.

2. **Ёқлари марказлашган элементар куб панжара.** Бундай фазовий кристалл панжарада металл атомларининг саккизтаси кубнинг уч тугуларида, олтиласи эса куб ёқларининг марказида жойлашган бўлади (37-расм, *б*). Бу хил фазовий кристалл панжара Pb, Fe, Al, Cu, Au, Ag ва бошқа металларга хосdir.

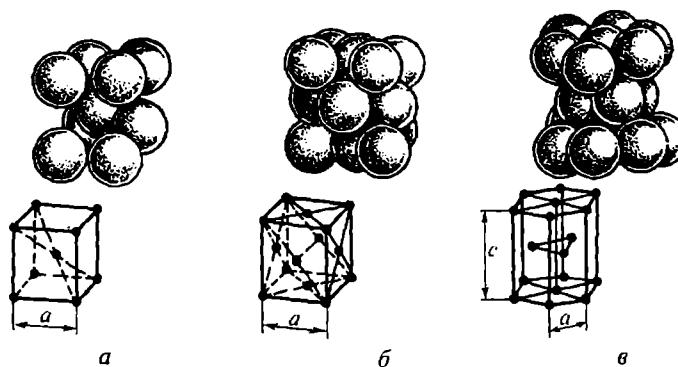

37-расм. Фазовий кристалл панжараларининг турлари:

а — ҳажми марказлашган элементар куб панжара; *б* — ёқлари марказлашган элементар куб панжара; *в* — олти қиррали гексогонал элементар панжара

3. Олти қиррали призма (гексагонал) күринишидаги элементар панжара. Бундай фазовий кристалл панжарада металл атомларининг ўн иккитаси олти қиррали призманинг уч тугунларида, иккитаси устки ва пастки асослар марказида ва утаси ёклар марказида жойлашган бўлади (37-расм, ө). Бу хил фазовий кристалл панжара Zn, Cd, Mg, Ni, Co, Ti ва бошқа металларга хосдир. Шуни ҳам қайд этиш керакки, айрим металларда ромбоэдрик, тетрагонал ва янада мураккаб панжаралар ҳам учрайди.

Агар элементар катақчаларнинг кўплаб даврий такрорланишини назарга олиб, уларнинг уч тугунларидан текисликлар ўтказсан, ҳар бир текисликка тегишли атомлар сонини, кўшни атомлар оралигини ва уларни қай бурчак бўйлаб жойлашганилигини аниқлаш мумкин бўлади. Одатда, ҳажми марказлашган элементар куб ва ёклари марказлашган элементар куб панжараларнинг катақчиасидаги кўшни атомлар оралигини «а» ҳарфи билан, олти қиррали призманинг элементар панжарасининг катақчиасидаги атомлар оралиқларини «а» ва «с» ҳарфлари билан белгиласак, улар оралигини ангестрем (\AA) ($1\text{\AA} = 10^{-8}$ см) ўлчаш мумкин. Аниқланганки куб панжарада «а» қиймати $7,5 - 5\text{\AA}$, олти қиррали призмада $a = 2 - 3\text{\AA}$ ва $c = 3,5 - 6\text{\AA}$ оралиғида бўлади. Кўпгина металлар, масалан, Fe, Cr, Mo ва бошқалар бир хил фазовий кристалл панжарали бўлсаларда, уларнинг атомлар оралиғи фарқланади (11-жадвал).

11-жадвал

Металлар хили	Fe	Cr	Mo	W	V
Кўшини атом оралиқлари,	2,866	2,885	3,147	3,165	3,028

Шу боисдан уларнинг хоссалари ҳам ҳар хил. Металларнинг фазовий кристалл панжараларининг кўрсаткичларига уларнинг **базиси** ва **координацион сонлари** киради.

Ф а з о в и й к р и с т а л л п а н ж а р а базиси деб элементар катақчиасининг ўзигагина тегишли атомлар сонига айтилади. Масалан, ҳажми марказлашган элементар куб фазовий кристалл панжаранинг катақчиасини кузатсан, катақчанинг уч тугунларида саккизта атом жойлашган бўлиб, уларнинг ҳар бири бошқа саккизта катақчага ҳам киради.

Фақат катақчанинг марказида жойлашган атомгина шу катақчага тегишли бўлади. Демак, ҳар қайси элементар катақчага иккита ($8 : 8 + 1 = 2$) атом тўғри келади. Фазовий панжара базиси сони 2 га teng бўлади. Худди шу йўсинда турли фазовий кристалл панжара катақчиасининг базисини аниқлаш мумкин.

Ф а з о в и й к р и с т а л л п а н ж а р а н и н г координацион сони деб кристалл панжарадаги ҳар бир атомга энг яқин ва бир хил оралиқда турган атомлар сонига айтилади. Масалан, ҳажми марказ-

лашган фазовий кристалл куб панжара катақасида ҳар бир атом ўзига әнг яқин ва бир хил оралиқда турған сакқизта атом билан, ёқлари марказлашган фазовий куб панжара катақасида ҳар бир атом ўзига әнг яқин ва бир хил оралиқда турған ўн иккита атом билан құршалған бўлади. Демак, ҳажми марказлашган фазовий кристалл куб панжаранинг координацион сони 8 та, ёқлари марказлашган фазовий куб панжаранинг координацион сони 12 та бўлади. 13-жадвалда техник металларда учрайдиган асосий фазовий кристалл панжара катақчалари нинг базиси ва координацион сонлари келтирилган.

12-жадвал

Фазовий кристалл панжара хили	Шартли белгиси	Базис сони	Координацион сони
Ҳажми марказлашган электр куб панжара	Х.М.К.П.	2	8
Ёқлари марказлашган электр куб панжара	Ё.М.К.П.	4	12
Гексагонал куб электр панжара	Г.К.П.	4	12

Координацион соннинг қиймати қанча катта бўлса, атомларниң фазовий кристаллик панжара катақасида жойлашиш зичлиги ҳам шунча ортади. Масалан, K8 бўлгандан атомларниң жойлашиш зичлиги 68%, K12 бўлгандан эса атомларниң жойлашиш зичлиги 74% бўлади.


Хулоса қилиб айтганда, металларниң хоссалари фазовий кристалл панжара катақча хилига, атомлар оралигига, базисига, координацион сонларига боғлиқ бўлади.

Металларни элементар фазовий кристалл панжара катақасининг уч тугунларидан ўтувчи текисликка кристаллографик текислик дейилади (38-расм).

Бу текисликда атомлар зичлиги турли бўлганлиги сабабли хоссалари ҳам ҳар хил бўлади. Металларда бу хусусиятни, масалан, мис монокристаллида (ёлғиз бир катта кристаллда) кўриш мумкин.

Тажрибада ёлғиз катта мис кристаллини турли кристаллографик текислик йўналишидан намуналар кесиб олиниб, уларниң механик хоссалари синаб кўрилганда, чўзилишдаги мустаҳкамлиги $\sigma_b = 146$ дан 350 МПа, нисбий узайиши $\delta = 10 - 55\%$ гача фарқлангани кўрилган.

Реал металларниң механик хоссаларини идеал (соғ) металлар хоссаларнга

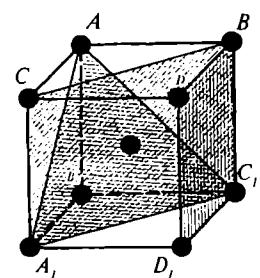

38-расм. Кристаллографик текисликлар:

D_1DBC_1 — куб текислиги;
 A_1AC — ойтаэдра текислиги;
 A_1CBC_1 — ромбик текислиги

таққослаганда уларнинг бир неча ўн баравар пастлиги аниқланган. Бунга фазовий панжарада турли бегона қўшимча бирикма атомлари борлиги, кимёвий нотекислиги, фазовий кристалл панжаранинг номуккамаллиги, киришув бўшлиғи, газ говаклари, дарзлар бўлиши ва бошқалар сабаб бўлиши мумкин. Бу хил нуқсонлар технологик жараёнларнинг такомиллашмаганлиги, металларнинг кристалланиш даврида айрим атомлар энергиясининг фазовий кристаллик панжаранинг ўртacha энергиясидан катталиги, шиддатлироқ диффузия ҳаракатлари туфайли содир бўлиши мумкин.

Металларнинг фазовий панжараларида учровчи нуқсонлар асосан қўйидаги хилларга ажратилади:

Нуқтали нуқсонлар. Фазовий кристалл панжарада атомлар эгалламаган бўш жойлари бўлганлиги, элементар катақчага ўтган бегона атомлар бўлиши, шунингдек, қўшимча элементлар атомларининг кристалл панжара тугунларидаги атомлар ўрнига ўтиши ва катақчаларга кириши оқибатида нуқтавий нуқсонлар ҳосил бўлади. Бу нуқсонлар концентрацияси жуда кам бўлсада, кристалларнинг физикавий хоссаларига таъсири катта. Масалан, тоза ярим ўтказгич кристалларда қўшимча элемент атомларнинг мингдан бир улуши ҳам электр қаршилигини 10^5 — 10^6 га ўзгариради.

Чизиқли нуқсонлар. Фазовий кристалл панжаранинг икки йўналишида кичик ва учинчи йўналишида деярли катта бўлган нуқсонларга чизиқли нуқсонлар дейилади. Бу хил нуқсонларга атом текисликларининг силжиши ва нуқтавий нуқсонлар киради. Бу нуқсонларнинг асосий хусусияти кристаллар ичida ҳаракатланувчанлиги, ўзаро ва бошқа нуқсонлар билан активлигидадир. Масалан, деформацияга берилмаган кристалларнинг 1 см^3 ли ҳажмида уларнинг сони 10^6 — 10^8 га етса, пластик деформацияга берилса янги силжиш (дислокация)¹ лар ҳосил бўлиб, уларнинг сони юз минг марта ортади.


Сиртқи нуқсонлар. Бу хил нуқсонлар нуқтали ва чизиқли нуқсонлар қўшилишидан ҳосил бўлади. Бу нуқсонлар кўпинча металлар сиртида учрагани учун сиртқи нуқсонлар дейилади. Шуни қайд этиш жоизки, металларнинг фазовий кристалл панжарасида нуқсонлар қанча кам бўлса, улар идеал тузилишга шунча яқин бўлади. Масалан, идеал фазовий кристалл панжарали темирнинг чўзилишга мустаҳкамлигини (σ_u) атомлараро тортилиш кучлари орқали ҳисобласак, у 200 МПа (20 к.кг/мм^2) га яқин бўлади. Ваҳоланки, реал, техник темирнинг чўзилишга мустаҳкамлиги $2,5$ — $3,0 \text{ МПа}$ ($0,25$ — $0,30 \text{ к.кг/мм}^2$) дир.

39-расмда металларнинг фазовий кристалл панжара бузилиши дарражаси (ρ) га кўра чўзилишга мустаҳкамлиги (σ_u)нинг ўзгариш графиги келтирилган. Графикдан кўринадики, фазовий кристалл панжара

¹ Дислокация — инглиз сўзи dislocation дан олинган бўлиб, дон заррачалари ҳамда блокларининг ўзаро силжиши ва бурилиши оқибатида пайдо бўлади.

39-расм. Фазовий кристалл панжара бузилиш даражаси (ρ) га кўра мустаҳкамликнинг ўзгариши:

- 1 – назарий мустаҳкамлик; 2 – жуда ингичка толасининг мустаҳкамлиги;
- 3 – юмшатилгандағи мустаҳкамлик;
- 4 – термик, термомеханик ишловдан кейинги мустаҳкамлик

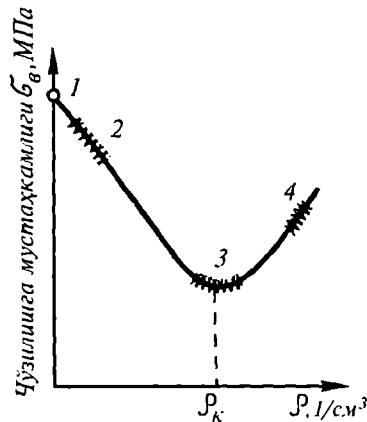

бузилиши (ρ) ортиб боришида критик бузилиш қиймат (ρ_k)га қадар σ_v нинг қиймати камая боради. Сўнгра эса орта бошлайди. Бунинг боиси, бузилиш даражасининг критик қиймати га етгандан кейин ортиб боришида бир-бирининг силжишига қаршилик кўрсатишидадир. Бу ҳол металларга термик ҳамда термомеханик ишлов бериш жараёнида ҳам кўрилади.

3-§. Металларнинг кристалланиши

Маълумки, ҳар қандай металл шароит (босим, температура) ўзгаришига қараб доимо кичик эркин энергияли барқарор ҳолатга ўтишга интилади. Механикадан маълумки, масалан, бирор бир золдирни ердан баландликка кўтарсан, у маълум потенциал энергияга эга бўлади.

Агар уни бу баландликдан пастга қўйиб юборсан, юмалаб ер юзига ўтишида бу энергияси сарфланиши билан тўхтайди.


Шунингдек, металларни суюқланиш температурасидан юқоригоқ температурагача қиздирилганда атомларнинг бетартиб диффузия ҳаракати зўрайди ва температура пасайган сари сусайди.

Суюқ ҳолатдаги металларни босим ўзгармаганида температура пасайшида атомларининг бетартиб ҳаракатда бўлган ҳолатидан, бетартиб жойлашган қаттиқ ҳолатга ўтиш жараёнига бирламчи кристалланиш дейилади.

40-расмда суюқ ва қаттиқ ҳолатдаги металларнинг эркин энергияси қийматининг температурага қараб (ўзгармас босимда) ўзгариши график тарзида кўрсатилган.

Расмдаги графикдан кўринадики, металл мувозанат, яъни назарий кристалланиш температурасидан ($T_{н.к.}$) юқори температурада суюқ ҳолатда бўлиб, унинг эркин энергия¹ қиймати (F_k) қаттиқ ҳолатдаги металлнинг эркин энергияси қиймати (F_c) дан кичик ($F_c < F_k$) бўлади, ак-


¹ Эркин энергия термодинамик функция бўлиб, ҳаракатда бўлган атом ва молекулаларни ўз ичига олган тизимнинг эркинлик ҳолатини характерлайди.

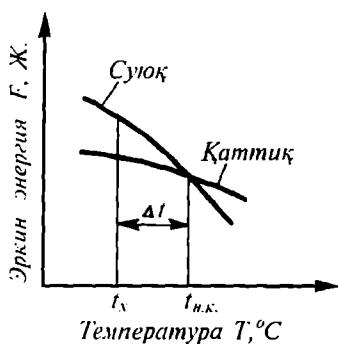

40-расм. Суюқ ва қаттиқ ҳолатдаги металларнинг эркин энергияси қийматининг температурага қараб ўзгариши графиги

Строқ температурада совитиш лозим (41-расм). Бунда металларни ўта совитиш даражаси (ΔT) ни аниқлаш учун уларнинг назарий кристалланиш температурасидан ҳақиқий кристалланиш температурасини айриш керак:

$$\Delta T = T_{\text{н.к.}} - T_x.$$

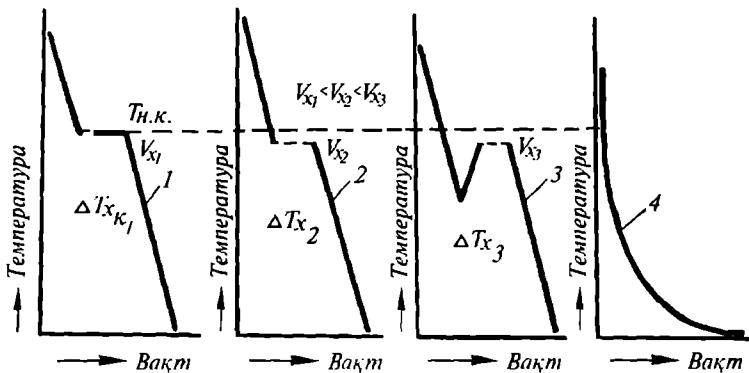

41-расм. Кристалланиш жараёнидаги совитилиш эгрилари:
 1 — металлар кристалланишидаги критик эгри; 2 — ўта совитилган металл кристалланишидаги эгри; 3 — янада ўта совитилган металл кристалланишидаги эгри; 4 — нометалл материалларни кристалланишидаги эгри; бу ерда T_{н.к.} — назарий критик температура; ΔT_{x_1} , ΔT_{x_2} ва ΔT_{x_3} — ўта совитиш температураси; V_{x₁}, V_{x₂} ва V_{x₃} — ҳақиқий совитиш тезлиги

Металларнинг эркин энергия қийматини (F) эса қуидагида ифодалаш мүмкін:

$$F = I - TS.$$

Бу ерда I — тизимнинг ички энергияси; T — абсолют температурасы; S — энтропия.


Тизимнинг ички энергия қиймати эса фазаларнинг кинетик ва потенциал энергияларининг йиғиндисига тент бўлади.

Энтропия эса тизимда заррачаларининг жойланишини характерлайди ва температура кўтарилиган сари энтропия ҳам ортади.

Кузатишлар шуни кўрсатадики, металлар металл қолипга қуйилганда унинг ўта совуши натижасида кристалланиш температураси яқинидаги айрим ерларидан биринчи ва иккинчи секундларда бир неча майда («туғма») кристалланиш марказлари ҳосил бўлиб, улардан маълум шакли бирламчи кристаллар, кейин уларга тик йўналган иккиламчи, кейин эса уларга ҳам тик йўналган учламчи ва уларга яна тик йўналган тўртламчи ва ҳоказо бошқа кристаллар суюқ фазада ҳосил бўла боради.


Бу жараён ҳар бир «туғма» марказлардан ўсаётган кристалларнинг бир-бирлари билан тўқнашгунларигача боради. Бунда уларнинг ўсиш йўналиши ва тезликлари фарқланади (42-расм).

Бу кристалларнинг тузилиши дарахт шохларини эслатади. Шу бойисдан ҳам уларга «Дендрит»¹ дейилади (43-расм). Металларнинг кристалланиш жараёни буткул тугаганда ҳар хил шаклли, ўлчамли ва турли томонга йўналган кристаллит (дон)лар ҳосил бўлади ва улараро юпқа

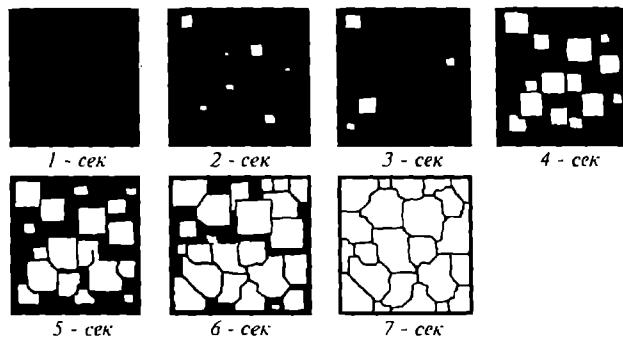

42-расм. Металлар кристалланишида доналарнинг ҳосил бўлиш схемаси

¹ Дендрит сўзи юнонча *dendron* — дарахт сўзидан олинган бўлиб, шохчали дарахт шаклидаги кристаллни билдиради.

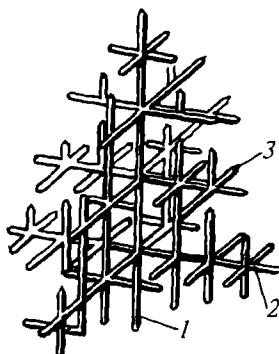

43-расм. Дендрит схемаси:

1 — бирламчи; 2 — иккиламчи; 3 — учламчи ўқлар бўйлаб кристалларнинг ўсиши


нометалл қўшимчаларнинг пардаси бўлади. Шуни ҳам қайд этиш жоизки, суюқ металларда эримаган оксидлар, нитритлар, сульфидлар ва бошқа нометалл заррачалар ҳам сунъий кристалланиш марказлари бўлади.

1878 йилда Д.К. Чернов металларнинг кристалланиш жараёнини ўрганиб, уни икки босқичдан иборат бўлишини аниқлади.

Биринчи босқичда «тумба» кристалланиш марказлари ҳосил бўлса, иккинчи босқичда эса бу марказлардан кристалларнинг ўсиши содир бўлади. Ундан бир неча йил кейин эса Г.Г. Тамман бу жараённи кузатиб, кристалланиш марказлари сони ва чизиқли ўсиш тезлигининг ўта совиш даражасига қараб ўзгаришини аниқлади (44-расм).

Агар металларнинг кристалланиш жараённида ҳосил бўлаётган доналарнинг бирлик ҳажмдаги сонини «A» ҳарфи билан белгиласак, унда уларнинг сонини қуидаги ифодалаш мумкин:

$$A = f \frac{MC}{KT},$$

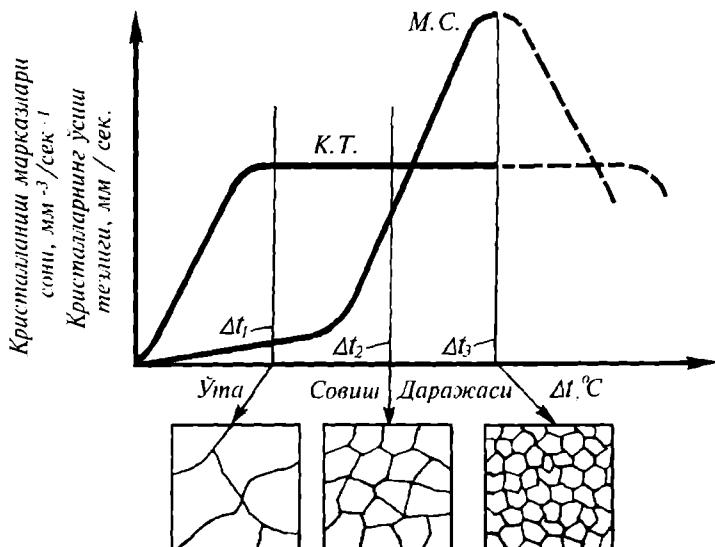

44-расм. Кристалланиш марказлари сони ва кристалларнинг чизиқли ўсиш тезлигининг ўта совиш даражасига қараб ўзгариш графиги

бу ерда f — мутаносиблик коэффициенти; MC — кристалланиш марказларининг бирлик ҳажмида вақт бирлигига ҳосил бўлиш сони, $\text{мм}^3/\text{с}$; KT — кристалларнинг вақт бирлигига чизиқли ўсиш тезлиги, $\text{мм}/\text{сек}$.

Демак, A нинг қиймати қанча ортса, доналар шунча майда бўлади. Металларнинг кристалланиш жараёнини ўрганиш унинг доналари ни майдалаш йўли билан хоссаларини яхшилаш мумкинлигини кўрсатади.

Маълумки, машина деталь заготовкаларига қўйилган талабларга кўра уларни тайёрлашда фақат қуймалардан эмас, балки уларни прокатлаш, болғалаш ва бошқа усусларда олинган маҳсулотлардан ҳам кенг фойдаланилади.


4-§. Металларнинг аллотрофик* шакл ўзгаришлари

Машинасозлик саноатида кенг фойдаланиладиган металлар Fe , Ni , Sn , Co , Ti ва бошқалар қаттиқлигига босим ўзгармасада, температура ўзгарганда кичик эркин энергияни барқарор ҳолатга интилиши сабабли улар бир кристалл панжарали ҳолатдан бошқа тузилишдаги кристалл панжарали ҳолатга ўтади. Жараёнга эса аллотрофик ўзгариш дейилади. Шуни айтиш жоизки, металларнинг суюқ ҳолатидан совиб боришидаги критик температурасини A_a ва қаттиқ ҳолатида қиздирилишидаги критик температурасини A_c ҳарфлари билан белгиланади. Уларнинг қаттиқлигига температура ўзгаришида фазовий кристалл панжара ўзгаришларидаги модификациялари юончча α , β , γ ва δ ҳарфлари билан белгиланиб, бу ҳарфлар металларнинг символларига индекс тарзида ёзилади. Масалан: Fe_α , Fe_β , Ti_γ ва ҳоказо. Бу хил кристалланишга иккиласмчи кристалланиш дейилиб, у ҳам бирласмчи кристалланиш сингари боргани билан бу жараённинг боришида, диффузия ҳаракати секин боради.

45-расмда темирнинг суюқ ҳолатида аста-секин уй температурасигача совиб боришида аллотропик шакл ўзгаришидаги критик температурулари ва модификацияларидаги фазовий кристаллик панжаралари келтирилган. Аслида металл совисада, расмдаги ўзгармас температуруларни кўрсатувчи тўғри чизиқлар, қайта кристалланиш жараённида яширин иссиқлик ажралиши сабабли ҳосил бўлади.

Расмдаги графикдан кўринадики, ҳосил бўлувчи модификациялар (Fe_δ , Fe_α , Fe_β , Fe_γ) ўзига хос кристалл панжараларга, атомлараро оралиқларга ва бошқа кўрсаткичларга эгалиги сабабли хоссалари ҳам турлича.

* Аллотропия сўзи юончча *anisos* — ҳар хил ва *tropos* — хосса маъноларини англатиб, баъзи кимёвий элементлар (металлар)нинг ўзгармас босимда температураси ўзгарганда хоссалари турлича бўла олишини билдиради.

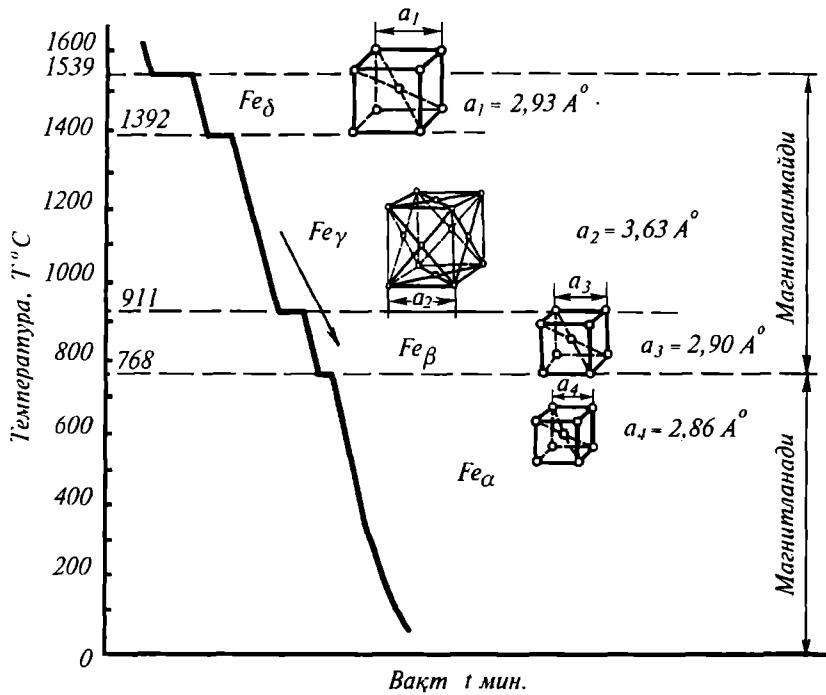

45-расм. Темирнинг суюқ ҳолатидан уй температурасигача совиб боришида аллотропик шакл ўзгаришидаги критик температуралар графиги

Масалан, Fe_{α} магнитланадиган бўлса, Fe_{β} магнитланмайдиган бўлади. Шуни ҳам айтиш лозимки, бирламчи кристалланишдан ўлароқ иккиламчи кристалланиш кичик ва катта ўта совишларда ҳам боради.

Металларнинг аллотропик хусусиятларини билишнинг амалий аҳамияти ниҳоятда каттадир. Масалан, темирга (темир асосида олинган қотишмалар — углеродли пўлатлар ва чўянлар) термик, термоқимёвий ва бошқа ишловлар беришда шу хусусиятга асосланилади.

8-боб

МЕТАЛЛ ҚОТИШМА, УЛАРНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА ҲОЛАТ ДИАГРАММАЛАРИНИНГ АСОСИЙ ТИПЛАРИ

1-§. Умумий маълумот

Икки ва ундан ортиқ металларни металлар билан ёки металларни металлоидлар билан бирга суюлтириш, қиздириб қовуштириш, электролиз этиш ёки конденсациялаш натижасида олинган мураккаб би-

рикмаларга қотишишмалар дейилади. Маълумки, машинасозликда, масалан, мис, алюминийлардан ток ўтказгич симлар, вольфрамдан электр лампаларининг ёритиш симлари сифатида фойдаланилади. Лекин асосий конструкцион материаллар сифатида Fe, Cu, Al, Mg, Ti ва бошқа металлар қотишишмаларидан кенг фойдаланилади. Бунинг боиси шундаки, бу қотишишмалар соғи металларга нисбатан юқори механик хоссаларга эга. Шунингдек, улар арzon бўлишидан ташқари уларнинг таркибиға киравчи элемент (компонент*)ларнинг хилини ва миқдорини бир тарафдан ўзgartириш билан бирга иккинч тарафдан термик, термо-кимёвий ва бошқа ишловлар натижасида структураларини (хоссаларини) зарурый томонга яхшилаш мумкин.

Қотишишмалар таркибиға киравчи компонентлар сонига кўра икки, уч ва кўп компонентли қотишишмаларга ажратилади. Шуни қайд этиш жоизки, қотишишмалар таркибиға киравчи деярли ҳамма компонентлар (атом диаметрлари катта фарқланувчилардан ўлароқ) суюқ ҳолида бир-бирида исталган миқдорда эриса, қаттиқ ҳолатга ўтишда компонентларнинг бир-бирида эрувчанлиги турлича бўлади.

Қотишишмалар таркибиға киравчи компонентлар хилига, миқдорига ва бошқа кўрсаткичларига кўра уларда қўйидаги кўринишдаги қотишишмалар учрайди:


1. Компонентлари механик аралашма берувчи қотишишмалар. Агар қотишишма таркибиға киравчи компонентлар суюқ ҳолда бир-бирида тўла эриб, кристалланиш жараённида бир хил атомларнинг ўзаро тортилиш кучлари бошқа атомларнинг ўзаро тортилиш кучларидан катта бўлгандан ҳар бир компонент мустақил доналарини ҳосил қиласи. Бу қотишишмаларга компонентлари механик аралашма берувчи қотишишмалар дейилади.

Демак, бу қотишишмаларга кирган ҳар бир компонент ўз фазовий кристалл панжарасини сақлади. Масалан, A ва B компонентли қотишишманинг схематик равишида келтирилган микроструктурасини бир неча юз бор катталаштирадиган металлографик микроскопда қузатилса, ҳар бир компонентнинг доналари алоҳида-алоҳида бўлиб, доналари чегараси билан боғланганлиги кузатилади (46-расм). Бундай қотишишма хоссаси компонентлар хоссасига ва миқдорига боғлиқ бўлади.

Кузатишлар натижасида бу қотишишмалар таркибиға киравчи компонентлар атомлари диаметрларининг фарқи тахминан 15% дан ортиқ бўлиб, турли фазовий кристалл панжарали бўлиши аниқланган.

Бу хил тузилишли қотишишмаларга Pb—Sb, Zn—Sn, Pb—Ag ли қотишишмалар мисол бўлади. Шуни ҳам қайд этиш жоизки, агар бу қотишишмаларнинг бирламчи кристалланиш жараёни ўзгармас температурада борса, бундай қотишишмаларга эвтектика қотишишмалар дейилади. Эвтек-

* Компонент сўзи лотинча *copropens* (*componentis*) сўзидан олинган бўлиб, ташкил этувчи деган маънони билдиради.

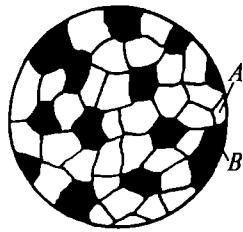

46-расм. А ва В компонентли қотишманинг микроструктура схемаси


ўтганда ҳам шу хусусиятини сақлаб, бир жинсли бирикма ҳосил қиласа, бундай қотишмаларга компонентлари қаттиқ эритма берувчи қотишмалар дейилади. Шуни ҳам айтиш жоизки, қаттиқ эритма ҳосил бўлишида қайси компонентнинг фазовий кристалл панжараси сақланмаса унга эритувчи, қайси бирининг фазовий кристалл панжараси сақланмаса унга эрувчи компонент дейилади. Бу ҳол шартли равишда тубандагича ифодаланади: А (В). Бу ерда «А» — компонент эритувчи, «В» — компонент эрувчи (47-расм).

Қотишка таркибида киравчи компонентларнинг атом радиус ўлчамлари фарқига кўра уларнинг эрувчанлиги турлича бўлади. Атом радиуслари катта фарқланмаган ва фазовий кристалл панжаралари бир хил бўлган компонентлар бир-бирида чекланмаган миқдорда эрийдиган қаттиқ эритмалар беради. Масалан: Cu—Ni. Бу қотишмада эритувчи компонентнинг эритувчанлиги қаттиқ ҳолатда ҳам суюқ ҳолатдагидек тўла сақланади.

Кўпчилик металлар эрувчи компонентларни чекланмаган миқдорда эрита олса, баъзилари эса чекланган миқдордагина эрита олади. Агар бир хил кристалл панжарали икки компонентнинг атом диаметлари ўзаро фарқ қиласа, яъни эрувчи компонент атом диаметри эритувчи компонент атом диаметридан катта бўлса, ҳосил бўлган қаттиқ эритманинг фазовий кристалл панжараси бирмунча бузилишига (эластик энергия йигилишига) олиб келади.

Бу бузилиш маълум чегарага етгач, кристалл панжара ўз барқарорлигини йўқотади. Бу эса эрувчи компонентнинг эритувчи компонентда эрувчанлигининг чекланганлигини билдиради. Агар эрувчининг миқдори эрувчанлик чегарасидан ортса, қаттиқ эритмадан ортиқча фазалар ажралади.

Кузатишлар шуни қўрсатадики, қотишка таркибида киравчи компонентлар атомларининг

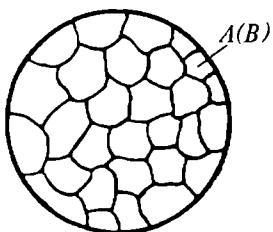

47-расм. Қаттиқ эритманинг микроструктура схемаси


диаметрлари күпі билан 8% фарқ қылса, әрувчидә компонентлар әрувчан бўлиб әрувчанилиги чекланмаган қаттиқ эритмалар ҳосил бўлади. Агар қотишма таркибига кирувчи компонентлар бир хил кристалл панжарали бўлмай, атомларнинг диаметрлари 8% дан 15% гача фарқ қылса, әрувчи компонентларнинг эритувчидә әрувчанилиги чекланади.

Қаттиқ эритмаларда қуйидаги боғланишли моделлар учрайди:

а) Эрувчи компонент атомларининг эритувчи компонент атомлари билан ўрин алмашиши натижасида қаттиқ эритмаларнинг ҳосил бўлиши (48-расм, а). Агар әрувчи компонент атомлари эритувчи компонентнинг фазовий кристалл панжараси тугунига ўтиб, атомларнинг ўрин алмашиши борса, бунда ҳосил бўлган қаттиқ эритмага атомнинг ўрин алмашиши билан ҳосил бўлган қаттиқ эритмалар дейилади. Бундай қаттиқ эритмалар $\text{Fe}-\text{Ni}$, $\text{Cu}-\text{Zn}$, $\text{Cu}-\text{Si}$ ли қотишмаларда кўрилади.

б) Эрувчи компонент атомларининг эритувчи компонентнинг фазовий кристалл панжарасига сингиши билан қаттиқ эритмаларнинг ҳосил бўлиши (48-расм, б). Агар әрувчи компонент атомларининг диаметри эритувчи компонент атомларининг диаметридан кичик бўлиб, улар эритувчи компонентларнинг фазовий кристалл панжара бўшлигига ўтса, бундай қаттиқ эритмаларга сингиши қаттиқ эритмалар дейилади. Бундай қаттиқ эритмалар Fe билан Ti , W , C , B элементли қотишмаларда кўрилади.

3. Компонентлари кимёвий бирикмалар берувчи қотишмалар. Бу бирикмаларнинг асосий хусусияти шундаки, уларнинг таркиби барқарор бўлиб, компонентлар атомлари бирламчи кристалланиш жараёнида бирикиши натижасида фазовий панжаранинг тугунларидаги аник жойланиб, мураккаб структурага эга бўлади. Бу бирикмаларни A_n , B_m формула билан ифодалаш мумкин. Бу ерда « A » ва « B » ҳарфлар тегишли компонентлар, « n » ва « m » индекс ҳарфлар эса оддий сонлардир. Шуни айтиш жоизки, кимёвий бирикмалар хоссалари компонентлар хоссаларидан кескин фарқланади. Шунингдек, уларнинг эриш температураси ўзгартмас бўлади. Улар қаттиқ эритмалардан фарқли ўлароқ электрон тузилиши ва кристаллик панжараси катта фарқланувчи компонентлараро ҳосил бўлади. Буларнинг нормал валентликларига, MgSn , Mg_2P_2 , MgS ва бошқаларни мисол қилиб кўрсатиш мумкин. (Булар интерметалитлар деб ҳам юрити-

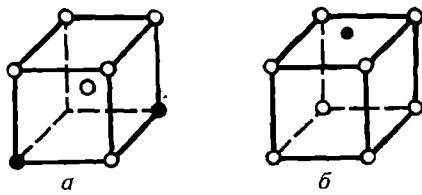

48-расм. Қаттиқ эритмаларнинг ҳосил бўлиш схемаси:

- а — әрувчи компонент атомлари нинг эритувчи компонентлари билан ўрин алмашиши билан;
- б — әрувчи компонент атомларини эритувчи компонент фазовий кристаллик панжара бўшлигига ўтиши билан

лади.) Атомлари металларнинг атомларидан кичик бўлган нометаллар (C , N , H , B) билан берган бирикмалари (карбидлар, нитридлар ва бошқалар) сингиш фазовий кристаллик панжара беради ва улар M_4X (Fe_3N , Mn_4N ва бошқалар), M_2C (Fe_2C ва бошқалар) ва MX (WC , TiC ва бошқалар) тарзидаги формулалар билан ифодаланади. Бундай сингиш кристаллик панжара ҳосил бўлиши учун нометалл компонентлар радиуси (R_p) ни металлар радиуси (R_m) га нисбати 59 дан кичик бўлганда ($R_p : R_m < 59$) куб ёки гексагонал типдаги сингиш фазовий кристалл панжара беради. Бу сингиш панжарали қотишманинг электр ўтказувчанлиги ва эриш температураси ҳамда қаттиклиги юқори бўлади.

Агар юқоридаги шарт бажарилмаса, Mp ва Cg лар карбидлари анча мураккаб фазовий кристалл панжара беради. Бу хил панжарани сингиш фазовий панжара деб бўлмайди. Сингиш панжара асосида ажралиш фазовий панжарали қаттиқ эритма ҳосил бўлади. Бунда эрувчи компонент атомлари эритувчи компонент фазовий кристалл панжара-сига ўтишида айрим атомларнинг ажралиши билан қаттиқ эритмалар ҳосил бўлади. Бундай қаттиқ эритмалар, масалан TiC , VC , NC ва бошқа кимёвий бирикмалар асосида олинган қотишмаларда учрайди. Бундай кристаллик панжарага нуқсонли панжара ҳам дейилади.

Юқоридаги маълумотлардан маълумки, қотишмаларнинг тузилишига кўра хоссалари турлича бўлади. Шу боисдан уларнинг температураси ва таркиби ўзгарса, тузилишини ўрганиш учун уларнинг ҳолат диаграммаси тузилади.

2-§. Қотишмаларнинг ҳолат диаграммалари ва уларнинг тузилиши

Қотишма компонентларининг миқдори ва температураси ўзгаришида структура (хоссаси) ўзгаришини кўрсатувчи диаграмма шу қотишманинг ҳолат диаграммаси дейилади.

Қотишмаларнинг ҳолат диаграммаси унинг айни шароитда энг кичик эркин энергияли барқарор фаза (структураларнинг ҳолатини график равишда кўрсатгани учун бу диаграмма қотишманинг мувозанат диаграммаси деб ҳам аталади. Демак, қотишманинг ҳолат диаграммасидан кристалланиш даврида структураларнинг ҳамда уларга кўра хоссаларининг ўзгариши кузатилади. Ҳолат диаграммаси бўйича қотишманинг масалан, механик ва бошқа хоссаларини, термик ишлов режимларини ҳам белгилаш мумкин бўлади. Шунинг учун ҳам қотишмалар ҳолат диаграммаларининг амалий аҳамияти foят катта.

Маълумки, қотишмаларнинг кўплаб ҳолат диаграммалари бор. Бироқ, қотишмалар таркибига кирувчи компонентлар хили ва миқдори ортиши билан ҳолат диаграммаларининг тузилиши мураккаблашади. Шу боисдан энг оддий ҳолат диаграммалари икки компонентли қотишмаларга хос бўлгани учун шу қотишмаларнинг ҳолат диаграммасини

тузиш, борувчи структура ўзгаришларини, компонентлар миқдорини сифат кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш билан чекланамиз.

3-§. Компонентлари қаттиқ ҳолида механик аралашма берувчи қотишманинг ҳолат диаграммасини тузиш

Амалда қотишмаларнинг ҳолат диаграммасини тузиш учун компонентларни ва аниқ таркибли бир неча қотишмаларни олиб, уларни тигель деб аталувчи ўтга чидамли материаллардан тайёрланган идишга киритиб, печда қиздириб, суюлтирилади, сўнгра аста-секин совитиб борилади. Бунда уларнинг кристаллана бошлиши ва тугаши температураларининг ўзгариши термоэлектрик пиromетр билан, структураси эса маҳсус металлографик микроскоп ёрдамида кузатиб борилади. Олинган материаллар асосида қотишманинг ҳолат диаграммаси тузилади. Масалан, кўрғошин (Pb) билан суръма (Sb) қотишмасининг ҳолат диаграммасини тузиш учун уларни ва турли концентрацияли қотишмаларини олиб, уларнинг ҳар бирини эритгач аста-секин совитиб борилишида критик температураларини аниқлаймиз.


13-жадвалда Pb , Sb ва уларнинг турли концентрацияли қотишмаларининг аниқланган критик температуралари келтирилган.

13-жадвал

Pb ва Sb нинг ва улар қотишмаларининг концентрацияси, % да	Кристалланишнинг бошланиш температураси, °Сда	Кристалланишнинг тугаш температураси, °Сда
100% Pb	327	327
95% Pb ва 5% Sb	300	246
90% Pb ва 10% Sb	260	246
87% Pb ва 13% Sb	246	246
100% Sb	631	631

Аниқланган натижалар асосида ҳар бир компонент ва қотишмалар учун совитиши эгри чизиқлари чизилиб, координаталар тизимининг ординаталар ўқи бўйлаб Pb ва Sb нинг ва улар қотишмаларининг критик температураларини, абсцисса ўқи бўйлаб концентрацияларини қўйиб чиқиб, уларга тегишли кристаллана бошлаш температуралари («а» нуқталар)ни ва кристалланишнинг тугаш температуралари («б» нуқталар)ни ўтказиб, бу нуқталарни ўзаро туташтирасак, Pb билан Sb қотишмаларнинг ҳолат диаграммаси тузилади. Бу диаграммага 1-тип диаграмма ҳам дейилади (49-расм).

Ҳолат диаграммадан кўринадики, қотишманинг кристаллана бошлаш (ликвидус деб аталувчи) чизиги АСВ дан юқори температурада қотиша суюқ эритма ҳолатда, кристалланишнинг тугаш (солидус деб аталувчи) чизиги ДСЕ дан қуий температурада қаттиқ ҳолатда ва улар оралигига эса суюқ ва қаттиқ ҳолатда бўлади.

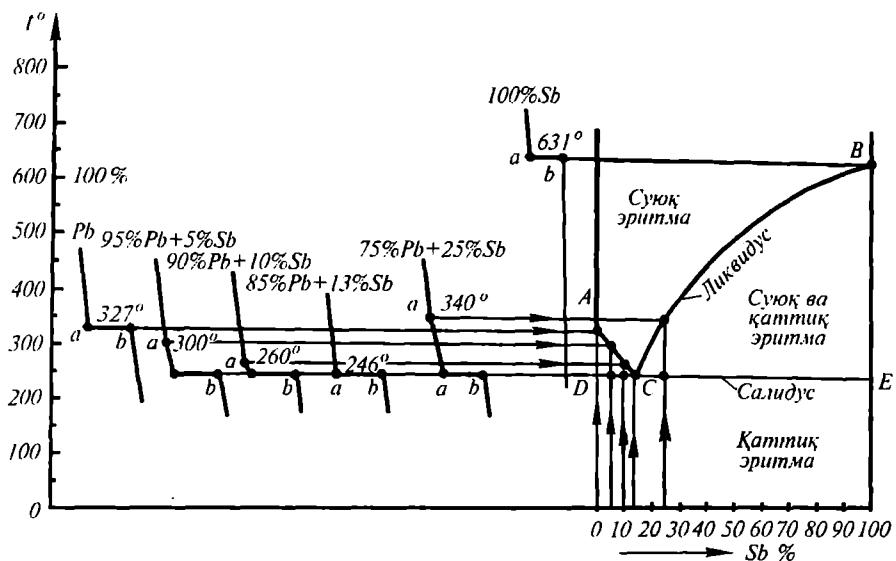

49-расм. Pb—Sb қотишишлары ҳолат диаграммасини түзиш


Қотишиш температураси ва концентрациясининг ўзгаришида унинг фаза ўзгаришини күзатиш учун қотишишманинг характеристи уч концентрациясини (A, C, B) олиб, уларни суюқ ҳолатдан уй температурасигача аста-секин совитиб борамиз (50-расм).

Агар А концентрациялы суюқ қотишишмани вертикаль I—I чизиқ бўйлаб аста совитилса, у, t_c температура («а» нуқта) гача суюқ ҳолатда бўлади. t_c температурадагина суюқ эритмадан Pb кристаллари ажрала бошлайди, чунки бу суюқ эритмада Pb миқдори 13% дан кўпроқдир.

Қотишиш температураси t_c дан пасайган сари суюқ эритмадан ажралаётган Pb кристаллари миқдори орта боради ва шу билан суюқ эритмада Pb нинг миқдори камайиб, Sb миқдори эса ортиб боради.

Демак, ҳар бир температурага маълум таркибли қотишиш түғри келади.

Агар маълум температурадаги қотишишманинг суюқ эритма миқдорини аниқлаш зарур бўлса, шу температурадан АС чизиқ билан кесишгунча горизонтал чизиқ ўтказиб, кесишиш нуқтаси абсцисса ўқига

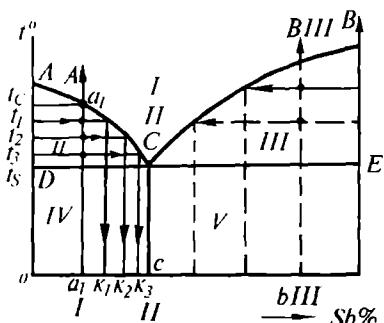

50-расм. Pb — Sb қотишишларининг температурасига кўра фаза ўзгариши

туширилса, шу температурадаги қотишманинг суюқ әритма таркиби аниқланади.

Диаграммадан күринадики, кристалланаётган әритманинг суюқ әритма қисми t_1 температурада k_1 , t_2 температурада k_2 , t_c температурада С таркибли бўлади. Шуни қайд этиш жоизки, С таркиб (87% Pb билан 13% Sb) ли қотишманинг ҳар иккала компоненти t_c температурада бир вақтда кристалланади. Бунда Pb, Sb нинг кристалланиш марказлари атрофида кристаллар ўсиб, диффузияланишига қаршилик кўрсатади ва ўсиш тезлигини секинлатиб майда донли қотишма олинади. Бундай қотишмага эвтектика* дейилади. Бу қотишма аниқ кимёвий таркибли бўлиб, бу тизимдаги қотишмалар ичидаги энг кичик суюқланиш температурасига эга бўлади. Техникада бу қотишмадан турли мураккаб шаклли қўймалар олишда, ковшарлар тайёрлашда кенг фойдаланилади. Эвтектика таркибдан чап томондаги қотишмалар эвтектикагача бўлган қотишмалар, эвтектика таркибдан ўнг томондаги қотишмалар эса эвтектикандан кейинги қотишмалар дейилади. Шундай қилиб А қотишманинг температураси эвтектика температура (246°C) дан паст бўлгандага унинг структураси Pb кристаллари билан эвтектика ($\text{Pb}_{kp} + \text{Sb}_{kp}$) кристаллардан иборат бўлади.


Бу қотишмани эвтектик температурадан уй температурасигача совитиб борилганда структурасида ҳеч қандай ўзгариш юз бермайди. Демак, эвтектикагача бўлган қотишмаларнинг структураси уй температурасида $\text{Pb}_{kp} +$ эвтектикандан иборат бўлади.

Эвтектикандан кейинги қотишмаларнинг кристалланиш жараёни эвтектикагача бўлган қотишмалар сингари кечади. Лекин бунда улар аста-секин совитиб борилганда СВ чизиги бўйлаб суюқ әритмалардан Pb_{kp} кристаллари эмас, Sb_{kp} кристаллари ажрала бошлиди. Температура СВ чизигидан пасайган сари суюқ әритмада Sb кристаллари миқдори камая боради. Қотишма температураси t_c температурага етганда суюқ әритма таркиби эвтектика таркибига келганлиги учун у шу температурада эвтектиканга ўтади. Шундай қилиб, эвтектикандан кейинги қотишмалар структураси 246°C дан қуий температурада Sb кристаллари билан эвтектикандан иборат бўлади. Агар Pb билан Sb қотишмаларининг ҳолат диаграммасини айрим соҳаларга ажратсак, уларнинг температураси ва концентрацияси ўзгаришидаги структуралари қўйида-гича бўлади:

I соҳада — суюқ әритма; II соҳада — $\text{Pb}_{kp} +$ суюқ әритма; III соҳада — $\text{Sb}_{kp} +$ суюқ әритма; IV соҳада — $\text{Pb}_{kp} +$ эвтектика; V соҳада — $\text{Sb}_{kp} +$ эвтектика.

51 -расмда турли концентрацияли Pb-Sb қотишмасининг микроструктураси келтирилган.

* Эвтектика сўзи юононча entekton сўзидаи олингани бўлиб, осон суюқланувчи демакадир.

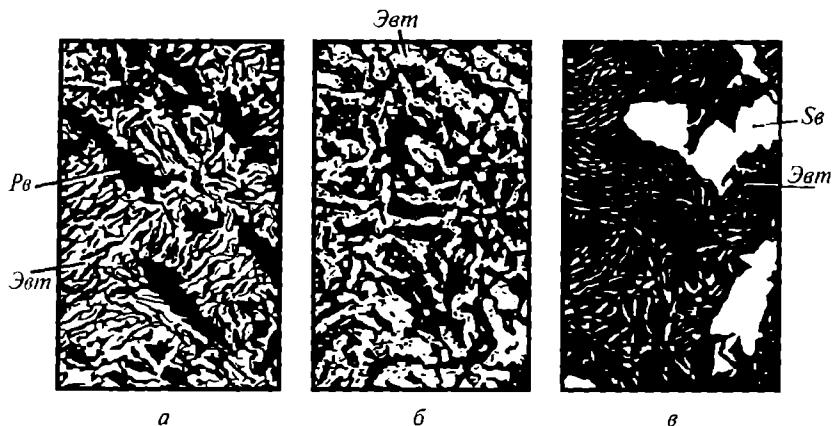

51-расм. Турли концентрацияли Pb — Sb қотишмасининг микроструктураси

4-§. Фазалар миқдорини аниқлаш

Қотишмаларнинг ҳолат диаграммасидан фойдаланиб, уларнинг турли соҳаларидағи фазалар миқдорини кесмалар қоидаси асосида осонгина аниқлаш мүмкін. Биз бу ерда кесмалар қоидасининг математик ифодасини көлтириб чиқариш устида тұхталмай, бу қоида асосида бир неча масалаларни ечиш билан кифояланамиз.

1-мисол. 80% Sb билан 20% Pb дан иборат қотишманиң 280°C температурадаги суюқ ва қаттық фазалари миқдори аниқлансын, дейлик. Бу масалани ечиш учун аввало берилған қотишманиң ҳолат диаграммасини чизыб, бу диаграммадан берилған таркибли қотишманың үрнини, фазаларини аниқлаймиз. Бунинг учун диаграмманиң абсцисса ўқидан 80% Sb ли концентрацияни белгилаб, у ердан вертикаль I—I чизық, ордината ўқидан эса 280°C температурани күрсатувчи нүктадан горизонтал KM чизық үтказиб, у чизықтарни кесишгандын нүктеси L қотишманиң берилған үрнини топамиз (52-расм, a).

Маълумки, ҳолат диаграммасининг бу соҳасида қотишма Sb_{kp} билан суюқ эритмадан иборат бўлади. Агар қотишманиң умумий фазалари миқдорини Q_y, қаттық фаза миқдорини Q_k ва суюқ фаза миқдорини Q_c билан белгиласак, кесмалар қоидасига кўра уларнинг нисбатларини қўйидагича ифодалаш мүмкін:

$$\frac{Q_k}{Q_y} = \frac{KL}{KM}; \quad \frac{Q_c}{Q_y} = \frac{LM}{KM};$$

Энди D нүктадаги қотишманиң қаттық фаза миқдорини юқоридаги формула асосида аниқласак бўлади:

$$Q_k = \frac{K\bar{L}}{K\bar{M}} \cdot Q_y = \frac{60}{80} \cdot 100\% = 75\%$$

Демак, 280°C температурада бу қотишка 75% қаттық Sb кристаллари, 25% суюқ эритма бўлади.


2-мисол. Таркиби юқоридаги мисолда берилган қотишманинг уй температурасидаги фазалари ва уларнинг миқдори аниқлансин, дейлик. Бу масалани ечиш учун аввалги мисолдагидек, қотишманинг ҳолат диаграммасини чизиб, 80% Sb ли бу қотишманинг 20°C температурадаги ўрнини худди юқорида кўрилган мисолдагидек тегишли концентрациясидан ва температурасидан вертикал I—I ва горизонтал ЭМ чизиқлар ўтказиб, улар кесишган К нуқтани аниқлаймиз (52-расм, б).

Маълумки, бу соҳада қотишка Sb_{kp} билан эвтектикадан иборат бўлади. Энди кесмалар қоидасига кўра, қотишманинг бу соҳадаги фазалар миқдорини юқоридаги формулага кўра аниқлаймиз.

$$Q_k = \frac{\mathcal{E}K}{\mathcal{E}M} \cdot Q_y = \frac{67}{87} \cdot 100\% = 77\% Sb_{kp}$$

Қолган 23% эвтектика бўлади.

Баъзи ҳолларда қотишка фазаларининг миқдорини учбурчак усусида аниқлаш бирмунча қулай бўлади (52-расм, в). Маълумки, $Rb-Sb$ ли қотишмаларнинг С нуқтадаги таркиби 100% эвтектикадан иборат. Бу ҳолда кўрилган ABD учбурчакнинг CD кесмасини 100% деб олиб, А нуқтадаги таркибли қотишка миқдорини аниқлаш учун бу нуқтадан ABD учбурчак асосига тик I—I чизиқ ўтказиб, уни учбурчакнинг BD кесмасига туширилса, олдинги МК чизиги А нуқтадаги айни қотишманинг эвтектика миқдорини билдиради. Ўхшаш CBD ва MBK учбурчаклардан маълумки,

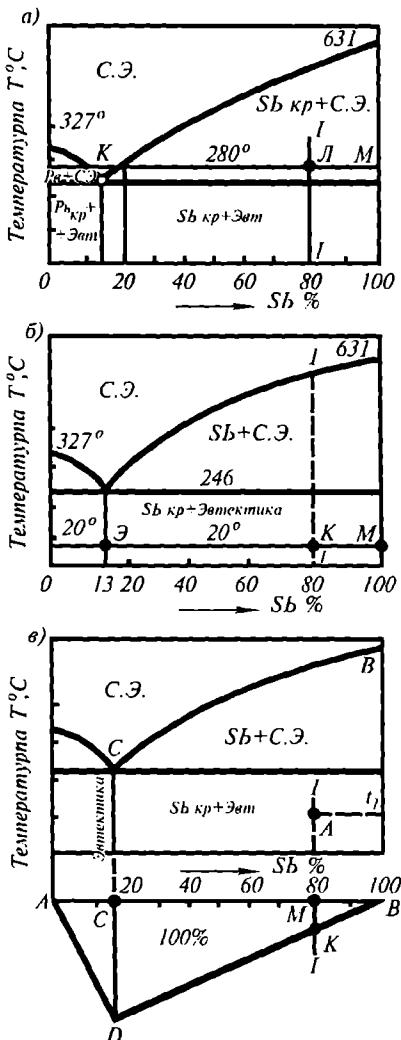

52-расм. $Pb - Sb$ қотишмаларининг ҳолат диаграммаси бўйича фазалар миқдорини аниқлаш

$$\frac{MK}{CD} = \frac{MB}{CB};$$

бу ердан

$$MK = \frac{MB}{CB} \cdot CD.$$

МВ ва СВ кесмалар қийматларини тенгламага қўйиб, МК қийматини аниқлаймиз:

$$MK = \frac{20}{87} \cdot 100\% = 23\%.$$


Демак, қотишка 23% эвтектика ва 77% Sb_{kp} дан иборат бўлади. Шундай қилиб, ҳолат диаграммаларига тааллуқли қатор масалалар билан Pb—Sb қотишмаси мисолида танишиб чиқдик.

Шуни қайд этиш лозимки, қотишмаларнинг хилига кўра, уларнинг ҳолатини, фазаларини характерловчи диаграммаларнинг кўплигига қарамай, уларни тузиш йўллари Pb—Sb қотишмаси сингари термик анализ материаллар асосида тузилади.

Агар қотишка таркибига кирувчи компонентлар суюқ ҳамда қаттиқ ҳолатда бир-бирида тўла эриб, қаттиқ эритмалар берса, уларнинг ҳолат диаграммалари (53-расм, б да) кўрсатилгандек бўлади. Бу диаграммага иккинчи тип диаграмма ҳам дейилади.

Бу диаграммани уч соҳага ажратсак, биринчи соҳада суюқ эритма, иккинчи соҳада қаттиқ эритма (α) билан суюқ эритма ва учинчи соҳада эса қаттиқ эритма (α) бўлади. Бундай қотишмаларга юқорида айтилгандек Cu—Ni, Fe—Ni қаттиқ эритмалари мисол бўлади. Бу қотишмалар таркибига кирувчи компонентлар бир хил фазовий кристалл панжарали бўлиб, атом ўлчамлари фарқи 8% дан ортмайди. Шуни қайд этиш жоизки, кристалланишнинг бошланиш (ликвидус) чизиги бўйлаб ажralаётган қаттиқ эритма қийин эрийдиган компонентларга тўйинган бўлади (масалан, Cu—Ni қотишмада Ni билан), лекин температура пасайган сари ажralувчи қаттиқ эритмада осонроқ эрийдиган компонентлар миқдори оптиқ бўлади. Натижада олинган қотишка структураси бир текис бўлмайди, чунки кристалланиш вақтида диффузияланишга тўла улгурмай, қаттиқ эритма таркиби текисланмайди. Бу ҳолда айрим доналар ичida элементлар нотекис тақсимланади. Бундай ҳодисага ички дендрит ликвация дейилади. Бу ҳолнинг олдини олиш учун уни кристалланишнинг тугаш (солидус) чизигидан 50—100°C пастроқ температурагача қиздириб, маълум вақт шу температурада сақлаб, кейин совитиш лозим.

Агар қотишка таркибига кирувчи компонентлар суюқ ҳолида бир-бирида чекланмаган миқдорда тўла эриб, қаттиқ ҳолида чекланган миқдорда эриб қаттиқ эритмалар берса, уларнинг ҳолат диаграммалари 53-расм, в да кўрсатилгандек бўлади. Бу диаграммага учинчи тип диаграмма ҳам дейилади.

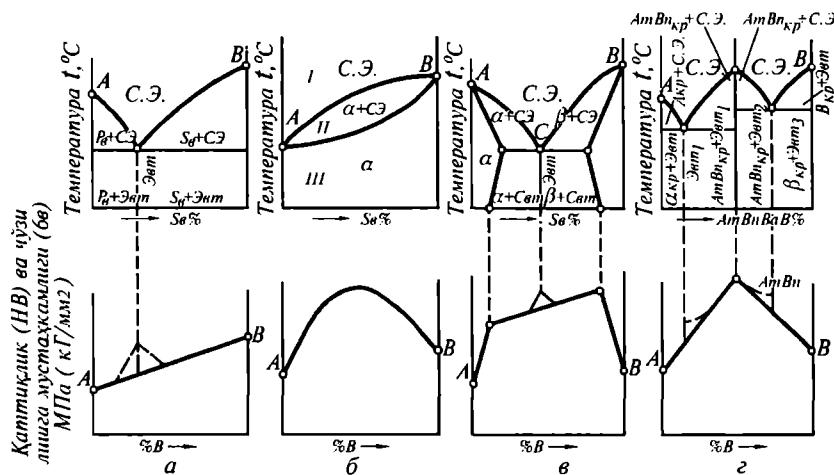

53-расм. Қотишималарнинг характерли ҳолат диаграммалари ва хоссаларининг ўзгариши:

а — механик аралашма; *б* — эрувчанлиги чекланмаган қаттиқ эритма;
в — эрувчанлиги чекланган қаттиқ эритма; *г* — кимёвий эритма

Агар қотишка таркибига киравчи компонентлар суюқ ҳолатда бирбирида чекланмаган миқдорда эриб, қаттиқ ҳолатда эримай, бир ёки бир неча барқарор кимёвий бирикмалар ҳосил қиласа, уни A_{II} , B_{II} типидаги оддий формула билан ифодалаш мумкин ва бундай қотишималарга барқарор кимёвий бирикма берувчи қотишималар дейилади. Уларнинг ҳолат диаграммаси 53-расм, *г* да кўрсатилгандек бўлади. Бу хил диаграммага тўртинчи тип диаграмма дейилади. Бундай қотишималарга $Mg-Pb$, $Co-Sb$, $Mg-Si$, $Mg-Ca$ қотишималари мисол бўлади.

Юқоридаги ҳолат диаграммасидан кўринадики, қотишманинг хоссалари таркибига киравчи компонентлар хилига, миқдорига ва уларнинг ўзаро муносабатига боғлиқ бўлади.

Механик аралашма, қаттиқ эритма (эрувчанлиги чекланган ва чекланмаган) ва кимёвий бирикма ҳосил қиласидан қотишималарнинг компонент концентрациялари ўзгаришига кўра хоссаларининг ўзгариш графиги келтирилган (53-расм). Шуни қайд этиш жоизки, қотишималарнинг ҳолат диаграммаси билан физика-механик ва технологик хоссалари ўртасида маълум боғлиқлик бор.

5-§. Фазалар* қоидаси ҳақида тушунча

1873—1878 йилларда Д. Гиббс мувозанат ҳолатидаги қотишималарнинг эркинлик даражаси (C) билан компонентлар (K), фазалар (Φ) ва

* Фаза деб чегара сирти билан ажралган, кимёвий таркиби (структураси) бир хил бўлган қотишималар қисмига айтилади.

ўзгарувчан ташқи омиллар (Y_t — босим, температура) нинг боғланишини қуйидагича ифодалайди:

$$C = K - \Phi + Y_t$$

Агар ўзгармас босимли ва концентрацияли қотишманинг фақат температураси ўзгарса, унда юқоридаги формула қуйидаги кўринишга ўтади:

$$C = K - \Phi + I \quad (I)$$

Энди бу формулани соф металл ва икки компонентли қотишмага татбиқ этиб, уларнинг турли шароитдаги эркинлик даражасини аниқлайлик.

Маълумки, соф металл бир компонентли бўлиб, у критик температурада икки фазали (суюқ ва қаттиқ), бунда $K = I$; $\Phi = 2$ бўлади. Бунда эркинлик даражасини аниқлаш учун бу кўрсаткичларни юқоридаги формула (1)га қўйсак, унда $C = 1 - 2 + I = 0$ бўлади. Бу, айни шароитда соф металл мувозанат ҳолатда бўлишини кўрсатади.

Металларнинг температураси критик температурадан юқорига кўтарила ёки пасайса, мувозанат ҳолати бузилади. Демак, бу ҳолатни сақлаш учун температурани ўзгартирмаслик керак.

Энди фазалар қоидасини икки компонентли Pb—Sb қотишманинг суюқ эритма соҳасига татбиқ этиб кўрайлик. Маълумки, айни шароитда қотишмада $K = 2$; $\Phi = 1$, унда $C = 2 - 1 + 1 = 2$ бўлади. Бу қотишманинг айни соҳасида температурасини ва компонентлар концентрациясини маълум чегарада ўзгартириш мумкинлигини кўрсатади, бунда фазалар сақланиб қолади. Бу қоида асосида қотишмаларнинг ҳолат диаграммалари қанчалик тўғри тузилганлигини ва ҳолат диаграмма соҳаларига тегишли фазалари, бинобарин, хоссаларини ва уларга кўра қотишманинг технологик ишлов бериш режимини тахминий бўлсада белгилаш мумкин бўлади.

9-боб

ТЕМИР-УГЛЕРОД ҚОТИШМАЛАРИНИНГ ҲОЛАТ ДИАГРАММАСИ, СТРУКТУРАЛАРИ ВА ТАСНИФИ

1-§. Умумий маълумот

Саноатнинг турли-туман янги соҳаларининг яратилиши ва ривожланиши темирнинг юқори ва жуда ҳам юқори, сифатли, пухта, агресив мұхитларда ишловчи углеродли қотишмаларига бўлган эҳтиёжни тобора оширмоқда. Бу эса, ўз навбатида, уларни ишлаб чиқариш усулларини такомиллаштириш билан бирга хоссаларини ҳам яхшилашни талаб қилмоқда.

XIX асрнинг 30-йилларида рус инженери П.П. Аносов дуиёда биринчи бўлиб пўлатларнинг структурасини ўрганишда микроскопдан фойдаланди. Шу билан бирга легирловчи элементларнинг пўлатнинг хоссасига кўрсатадиган таъсирини аниқлади. 1868 йилда эса Д.К. Чернов пўлатларни критик температуралар вазиятини, таркибидаги углерод миқдорига bogлиqligini va структура ўзгаришлари сабабларини аниқлади. Шунингдек, у Fe—C қотишмасининг ҳолат диаграммасини тузиш учун дастлабки муаммоларни ҳал этди. Ундан бир неча йил кейин француз олимни Ф. Османд Ле-Шателье пиromетри ёрдамида Fe—C қотишмаларининг критик нуқтлари вазиятини аниқлаб, айрим структураларга ном берди. Инглиз олимни Р. Аустен, француз олимни Ле-Шателье, рус олимни А.А. Байков ва Н.Т. Гудсовлар қотишмалар маълум температуррагача қиздирилганда қаттиқ эритмалар ҳосил бўлишини аниқладилар.

Голланд олимни Розебом ва инглиз олимлари В. Юм-Розери, Р. Аустенлар Д. Гиббснинг фазалар мувозанат назариясидан фойдаланиб, Fe—C қотишмаси ҳолат диаграммасининг дастлабки вариантини туздилар.

Ўтган асрнинг охиридагина немис олимни П. Геренс ўзидан аввалги олимларнинг ишлари натижаларига асосланниб, Fe—C қотишмасининг тўлароқ ҳолат диаграммасини тузди. Кейинги йилларда қотишмаларни ўрганиш усуулларининг такомиллашуви бу диаграммага маълум аниқликлар кириди.


Демак, Fe—C қотишмаларининг ҳолат диаграммаси бутун дунё олимларининг узоқ йиллар давомида олиб борган ишлари натижасидир.

Маълумки, темирнинг углеродли қотишмаларида углерод темир карбиди (Fe_3C) ёки графит тарзда бўлиши мумкин, чунки юқори температурали пўлатларда темир карбиди тургун фаза бўлмагани учун у шартли равишда $Fe—Fe_3C$ тизимида мустақил фаза деб қабул этилади. Шунга кўра Fe—C қотишмасининг ҳолат диаграммаси темир-карбид ва темир-графитли ҳолат диаграммаларига ажратиласди.

Амалда фойдаланиладиган Fe—C қотишмаларида углерод миқдори 4,5—5% дан ортмагани учун $Fe—Fe_3C$ ва $Fe—G$ ли қотишмаларининг ҳолат диаграммасини умумий ҳолда ўрганиш билан кифояланамиз.

Темир-углерод қотишмасининг ҳолат диаграммаси

$Fe—Fe_3C$ ҳолат диаграммасини тузишда худди $Pb—Sb$ қотишмасининг ҳолат диаграммасини тузиш каби термик анализ материалларига асосланилади. Координата тизимининг ордината ўқига қотишманинг температураси, абсцисса ўқи бўйлаб қотишмалардаги углероднинг % миқдори қўйиб чиқилади. Кейин эса айни қотишмаларнинг кристаллана бошланиши ва тугаши критик температуралари совитиш эгри чизиқларидан аниқлангач, уларни абсцисса ўқидан углерод концентрациясининг тегишли жойига ўтказиб, кристаллана бошланиш ва тугаш температураларини кўрсатувчи нуқталарни ўзаро туташтирасак, қотишманинг ҳолат диаграммаси тузилади (54-расм). Диаграмманинг чап томонидаги ордината чизигидаги A нуқта темирнинг суюқланиш температураси ($1538^{\circ}C \pm 5$) ни, N ва G нуқталар эса унинг аллотропик шакл ўзгариш температураларини ва ўнг томондаги вертикал чизиқдаги D нуқта темир-карбиднинг суюқланиш температурасини ($1250^{\circ}C$) кўрсатади.

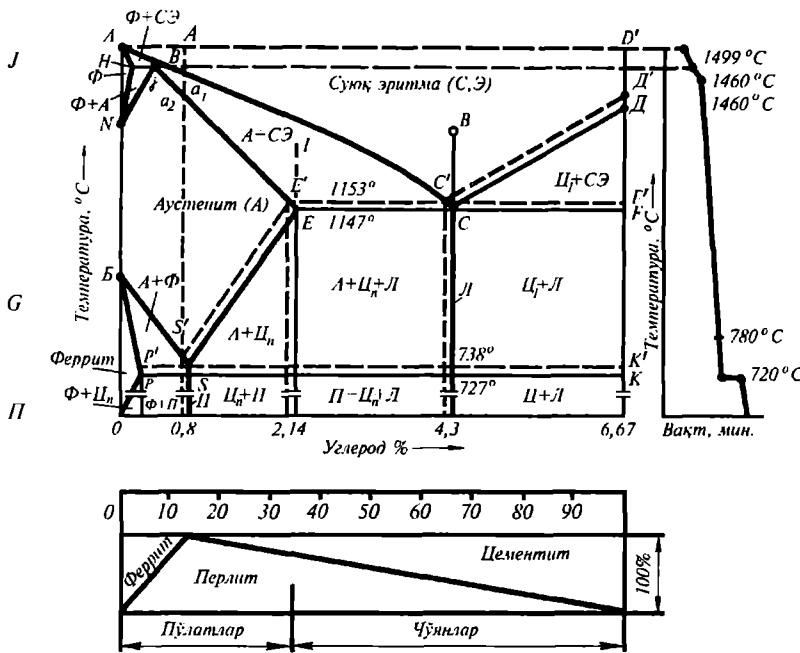

54-расм. Темир-углерод қотишималарининг ҳолат диаграммаси

Агар абсцисса ўқидаги 2,14% углеродни кўрсатувчи нуқтадан вертикал чизиқ ўтказиб, диаграммани икки қисимга ажратсан, чап қисми пўлатларга, ўнг қисми эса чўянларга тааллуқли бўлади.

Пўлатларга тааллуқли қисми пўлатлар таркибидағи углерод миқдорига кўра эвтектоид ($C = 0,8\%$), эвтектоидгача ($C < 0,8\%$) ва эвтектоиддан кейинги пўлатларга ($0,8\% < C < 2,14\%$), худди шунингдек, чўянлар ҳам таркибидағи углерод миқдорига кўра эвтектикали ($C = 4,3\%$), эвтектикагача ($2,14\% < C < 4,3\%$) ва эвтектикандан кейинги ($C > 4,3\%$) чўянларга бўлинади.

Диаграмманинг $ABCD$ чизиги қотишманинг кристаллана бошлиниш температураси бўлиб, ундан юқорида қотишка суюқ эритма ҳолатида бўлади (бу чизиқлиқни $*$ чизиғи деб ҳам юритилади). $AHJECF$ чизиги қотишка кристалланишнинг тугаш температураси бўлиб, ундан пастда эса қотишка қаттиқ эритма ҳолатда бўлади (бу чизиқ солидус $**$ чизиғи деб ҳам юритилади).

Қотишка $ABCD$ ва $AHJECF$ чизиклар орасида суюқ ҳамда қаттиқ ҳолатда бўлади. AH чизиқ юқори температурали феррит $***$ соҳасини

* Ликвидус лотинча сўз бўлиб, суюқ демакдир.

** Солидус лотинча сўз бўлиб, қаттиқ демакдир.

*** Феррит сўзи темирнинг лотинча номи феррумдан олинган.

билдиради. Бу соҳада углерод кўпи билан 0,1% бўлади. *GPO* соҳасидаги углерод 0,025% гача бўлади. *PO* чизиги бўйича ферритдан учламчи цементит ажралади.

Пўлатларни суюқ эритма ҳолатидан аста-секин уй температурасигача совитилганда фаза (структуря) ўзгаришлари билан танишишини эвтектоид таркибли ($C = 0,8\%$) пўлатдан бошлаб кузатайлик. Маълумки, бундай таркибли пўлат *ABC* чизигидан юқори температурада суюқ эритма ҳолатда бўлади.

Агар А таркибли эвтектоид пўлатни суюқ эритма ҳолатидан аста-секин совитиб борсак, унинг температураси *ABC* чизигидан а, нуқтали температурага келганда қотишманинг кичик эркин энергия ҳолатга интилиши сабабли ундан аустенит* $Fe\gamma(C)$ кристаллари ажрала бошлиди. Қотишманни янада совитиб боришда суюқ фазадан ажралаётган аустенит донлари орта боради. Эритманинг температураси *AE* чизигидаги (a_2 нуқтали) температурага келганда бирламчи кристалланиш тугаб, суюқ эритманинг ҳаммаси қаттиқ аустенитга ўтади. Бу даврда диффузион жараёнлар бориши натижасида аустенит таркиби бирмунча текислана боради. Температура янада пасайганида *S* нуқтали температурага келгунча структура ўзгариши бормайди. Қотишма температураси *S* нуқтали температура ($727^{\circ}C$)га келганда $Fe\gamma$ нинг $Fe\alpha$ га ўтишида аустенит феррит билан цемент (Fe_3C) нинг майдада пластинкали донларига парчаланади ва ҳосил бўлган бу механик аралашмага пе р - л и т дейилади.

Қотишманни уй температурасигача янада совитиб боришда структура ўзгаришлари содир бўлмайди. (Перлит структурали пўлат шлифи микроскопда қаралганда садафга ўхшайди. Шу боисдан ҳам перлит деб юритилган.)

Агар эвтектоидгача, масалан, таркибida углерод 0,5% бўлган пўлатни юқорида кўрилганидек суюқ эритма ҳолатидан уй температурасигача аста-секин совитиб борилса, температураси *GS* чизигига келгунча структураси эвтектоид пўлат сингари ўзгара боради. Температураси *GS* чизик температурасига келганда аустенитда углерод эришининг ортиши туфайли ундан феррит донлари ажрала бошлиди ва аустенит донлари углеродга тўйина боради. Бу жараён *PS* чизиқдаги температура ($727^{\circ}C$) гача боради. Қотишманинг температураси *PS* чизиққа келганда аустенит таркибидаги углерод микдори эвтектоид таркибига ($C = 0,8\%$) етганлиги сабабли аустенит феррит билан цементит (Fe_3C) нинг механик аралашмасига, яъни перлитга ўтади. Шундай қилиб, *PS* чизиқли температурадан қуий температурада пўлат структураси феррит билан перлит донларидан иборат бўлади.

Эвтектоиддан кейинги, масалан, таркибидаги углероди 1,2% бўлган пўлатларни суюқ эритма ҳолатидан аста-секин совитиб борилганда

* Аустенит деган ном инглиз олими Р. Аустен шарафига қўйилган.

унинг температураси ES чизиқли температурагача кечувчи жараён эвтектоидгача бўлган пўлатлар сингари боради. Бу пўлатни ES чизифидан пастроқ температурага совитишда аустенитнинг углеродни эритиш хусусияти камайиб бориши сабабли ундан иккиламчи цементит (Ц_{II}) кристаллари ажрала бошлайди. Қотишманинг янада совишида ажралаётган Ц_{II} миқдори орта боради.

Қотишма температураси SK чизиққа етгач, аустенит таркибидаги углерод миқдори эвтектоид таркибига етиб, у феррит билан Ц_{II} донларнинг механик аралашмаси перлитга ўтади.

Демак, SK чизиқдан қуий температурада пўлат структураси иккиламчи цементит ва перлит структурапардан иборат бўлади.

Биз юқорида пўлатнинг суюқ ҳолатидан уй температурасигача аста-секин совитилишида содир бўладиган структура ўзгаришлари билан танишдик. Агар эвтектик таркибли ($C = 4,3\%$) суюқ эритма ҳолатидаги чўянни аста-секин совитиб борилса, унинг температураси С нуқтага келганда суюқ эритма аустенит билан бирламчи цементит (Ц)нинг механик аралашмасидан иборат бўлган (ледебурит деб аталувчи) структура ҳосил бўлади. Бу структурали қотишмани 727°C температурагача совитилганда ҳам структураси ўзгармайди. Лекин бу қотишма таркибидаги аустенитнинг 727°C дан қуий температурада барқарор эмаслиги туфайли, у феррит билан цементитга парчаланиб перлитга ўтади. Демак, эвтектик чўян структураси 727°C температурадан қуий температурада бирламчи цементит (Ц) билан перлитдан иборат бўлади. Бу структура ҳам ледебурит дейилади.

Агар эвтектикағагча бўлган таркибли суюқ чўян ($2,14 < C < 4,3\%$) аста-секин ABC чизиқ температурасигача совитилса, суюқ эритмадан аустенит кристаллари ажрала бошлайди. Қотишма температураси EC чизигига келганда суюқ фаза таркиби эвтектика таркиби ($c = 4,3\%$) етиб, ледебуритга ўтади. Лекин қотишма янада совитиб борилганда аустенитнинг углеродни эритиш хусусияти камайиши сабабли ундан иккиламчи цементит (Ц_{II}) кристаллари ажрала бошлайди. Қотишма янада совитиб борилса, ажралаётган Ц_{II} миқдори орта боради. Қотишма температураси SK чизиги (727°C)га келгач, аустенит феррит ва цементит фазаларига парчаланади. Шундай қилиб, эвтектикағагча бўлган чўянлар SK чизигидан қуий температурали соҳада иккиламчи цементит, перлит ҳамда ледебуритдан иборат бўлади.

Агар эвтектикадан кейинги суюқ ҳолатдаги чўян аста-секин совитилса, температура CD чизигига етганда ундан бирламчи цементит (Ц_{I}) кристаллари ажрала бошлайди. Янада совитиб борилса, ажралаётган Ц_{I} миқдори орта боради, суюқ эритма таркиби эвтектика таркибига ($C = 4,3\%$) келганда, у ледебуритга ўтади. Шундай қилиб, эвтек-

* Ледебурит деган ном немис олими А. Ледебур шарафига қўйилган.

тиқадан кейинги чўяnlар структураси бирламчи цементит билан ледебурит структуралардан иборат бўлади.

Амалда металларнинг микроструктураларини ўрганишда улардан кичик ($\sim 10 \times 10$ мм ўлчами) намуналар кесиб олиниб, уларниң бир ёгини эговда ёки абразив тошда текислаб, текисланган юзалар донлари майдаланиб борувчи жилвир қозозлар билан силиқланади. Кейин силлиқланган юзалар мовут тортилиб, Г.О.И. пастаси суртилган айланувчи дискда ишлаб жилоландади.

Кўпинча, қора металлар қотишмалари (пўлат ва чўяnlар)нинг микроструктураларини ўрганишда бу юзалар нитрат кислота (HNO_3)нинг спиртдаги 4—5% ли эритмасига бир неча секунд тутиб турилгач, сувда ювиб, кейин спиртли пахта билан артилиб, куритилади. Шундан сўнг, унинг микроструктураси металлографик микроскопда 200—300 марта катталаштириб кузатилади. Нитрат кислота эритмасининг намуна юзасига тъсирида донларининг турлича емирилиши шатижасида юзада ғадир-будирлик ҳосил бўлади. Микроскопда кузатишда, унинг юзасига юборилган нурни объективга тўғри қайтарған донлари оқиш рангда, нурни четга қайтарған донлари эса қорамтириб бўлиб кўринади. Оқиш донлари феррит, қорамтирилари перлит структура бўлади.

55-расм *a*, *b* да таркибида углероди турлича бўлган пўлатлар ва қайта ишланувчи чўяnlарнинг микроструктуралари, 55-расм *c* да кулранг чўяnlарнинг, 55-расм *d* да болғаланадиган ва 55-расм *e* да мустаҳкамлиги юқори чўяnlарнинг микроструктуралари келтирилган.


2-§. Темир-углерод қотишмаларининг асосий структуралари ва уларнинг хоссалари

Темир-углерод қотишмалари суюқ ҳолатдан уй температурасигача совитилганда уларда феррит, цементит, аустенит, перлит, ледебурит ва графит сингари асосий структураларни кўриш мумкин.

Бу структуралар қотишмаларда биргаликда ва ёлғиз ҳолда учрайди. Қуйида бу структуралар ва уларнинг хоссалари билан танишиб чиқамиз.

Феррит (Ф) — углероднинг альфа темирдаги қаттиқ эритма $Fe_a(C)$ си бўлиб, бу эритмада углерод миқдори жуда оз (727°C да 0,02% гача) бўлади. Умумий ҳолда унинг таркибида 99,8—99,9% Fe, қолгани углерод, кремний, марганец, фосфор, олtingугурт ва бошқа элементлар ҳам бўлади. Мальумки, қотишманинг хосаси унинг таркибига, доналар ўлчамига, шаклига ва турли бегона қўшимчалардан тозалик дарајасига боғлиқ бўлади. Ўртacha феррит структурали қотишманинг чўзилишдаги мустаҳкамлик чегараси $\delta_b = 250—300 \text{ MPa}$ ($25—30 \text{ кгк}/\text{мм}^2$), нисбий узайиши $\delta = 10—30\%$, Бринелл бўйича қаттиқлиги $NB = 800—1000 \text{ MPa}$ ($80—100 \text{ кгк}/\text{мм}^2$), зарбий қовушоқлиги эса $KSI = 2—3 \text{ ж}/\text{м}^2$ ($20—30 \text{ кгм}/\text{см}^2$) оралиғида бўлади.

Цементит (Ц) — темирнинг углерод билан ҳосил қилган кимёвий бирикмаси (Fe_3C) бўлиб, таркибида 6,67% C бўлади. Бу қотишма жуда қаттиқ, $NB = 8000 \text{ MPa}$ ($800 \text{ кгк}/\text{мм}^2$) ва нисбий узайиши нолга яқин.

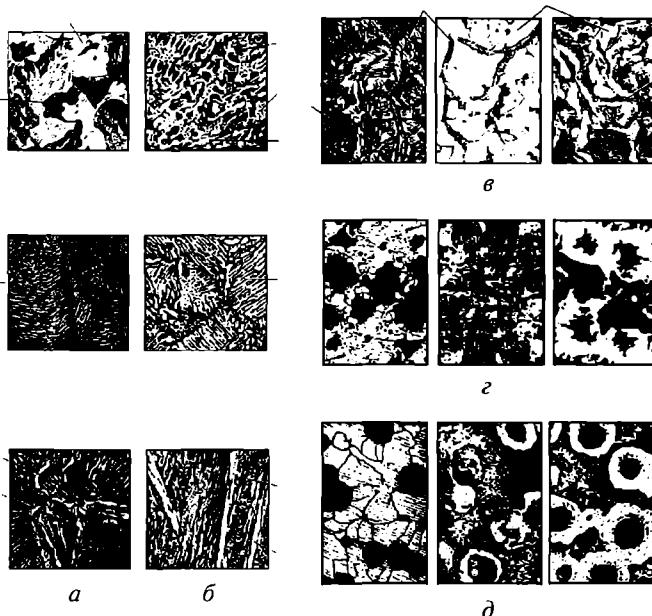

55-расм. Пўлатлар ва чўянларнинг микроструктуралари:

а — таркибида углерод миқдори турлича бўлган пўлатларнинг микроструктураси; *б* — таркибида углерод миқдори турлича бўлган қайта ишланувчи чўянларнинг микроструктураси; *в* — кўйма (кулранг) чўянларнинг микроструктуралари; *г* — болгаланувчан чўянларнинг микроструктуралари; *д* — мустаҳкамлиги юқори чўянларнинг микроструктуралари

Цементит Mn, Сг ва бошқа элементларни ўзида маълум миқдорда эритади, маълум шароитда эса парчаланиб, ундан эркин углерод (графит) ажралади.

Аустенит (А) — углероднинг гамма темирдаги қаттиқ эритмаси — Fe₃C бўлиб, бу эритма таркибида 1147°C температурада 2,14% гача углерод бўлади. Аустенит структурали пўлатни ўртacha Бринелл бўйича қаттиқлиги HB = 1600—2000 МПа (160—200 кгк/мм²), нисбий узайиши $\delta = 40\text{--}50\%$ оралигига бўлади.

Перлит (П) — феррит билан цементит фазаларининг механик аралашмаси бўлиб, унинг таркибида 0,8% углерод бўлади. Перлит структурали пўлатнинг хоссалари унинг таркибидаги фазалар миқдорига, уларнинг доналари ўлчамига ва тозалик даражасига боғлиқ. Перлит структурали пўлатнинг ўртacha қаттиқлиги, HB = 1800—2200 МПа (180—220 кгк/мм²), нисбий узайиши $\delta = 5\text{--}8\%$ оралигига бўлади.

Ледебурит (Л) — аустенит билан бирламчи цементитнинг майда доналаридан иборат бўлган механик аралашма бўлиб, унинг таркибида

4,3% углерод бўлади. Бундай структурали чўяннинг хоссаси таркибига, фазалар миқдорига, уларнинг доналари ўлчамига ва тозалик даражасига боғлиқ. Бу структурали чўяннинг ўртача қаттиқлиги, НВ = 3000—4500 МПа (300—450 кгк/мм²) оралигига бўлади.

Графит (Г) — чўянларнинг асосий металл массасида графит пластика, шарсимон ёки бодроқсимон шаклда бўлиши мумкин. Графитнинг Бринелл бўйича қаттиқлиги НВ = 30—50 МПа (3—5 кгк/мм²) бўлади.

Маълумки, темир-углерод қотишмаларда юқорида қайд этилган структурадан ташқари, оз бўлсада бошқа фазалар, масалан, оксидлар, сульфидлар, фосфоридлар, нитриллар ва бошқалар ҳам учраши мумкин. Улар қотишма хоссасига путур етказади. Талабалар амалий машгулотларда Fe—Fe₃C ва Fe—Г ли қотишмаларнинг ҳолат диаграммасининг турли соҳаларидаги структураларини ва хоссаларини батафсил ўрганадилар.

3-§. Пўлатлар хоссаларига С, Si, Mn, S ва Р элементларнинг таъсири

Маълумки, углеродли пўлатлар таркибида углероддан ташқари Si, Mn, S ва Р, шунингдек, оз бўлсада нометалл қўшимчалар бўлади ва улар пўлатнинг хоссаларига турлича таъсири кўрсатади.

Шу боисдан бу элементларнинг углеродли пўлатларга таъсири билан танишайлик:

Углерод. Пўлатлар таркибида углерод ортган сари пухталик кўрсатичлари ошади ва пластик деформацияга берилувчанилик камаяди. Бунга структурада темирнинг углеродли кимёвий бирикмаси бўлмиш темир карбиди (Fe₃C) нинг ортиши сабаб бўлади. Агар унинг таркибида углероднинг миқдори 0,8—0,9% дан ортса, у деярли мўртлашиши туфайли пластиклиги кескин ёмонлашади. Бунинг сабаби, структурадаги перлит доналарни цементит тури чулгашидадир.

Кремний ва марганец. Одатда пўлатларда кремний миқдори 0,2—0,5% бўлса, марганец миқдори 0,3—0,7% бўлади. Бунда пўлатнинг механик хоссалари деярли ўзгармайди. Шуни қайд этиш ҳам жоизки, Si ва Mp пўлатдаги FeO дан Fe ни яхши қайтарувчидир. Агар пўлатда Si нинг миқдори 0,8% дан, Mp нинг миқдори 1% дан ортса, пўлатнинг мустаҳкамлиги ва қаттиқлиги ортади. Одатда, бу пўлатлар легирланган пўлатлар қаторига киритилади.

Фосфор. Пўлатларда фосфорнинг миқдори 0,03—0,05% бўлади. У темир билан темир фосфид (Fe₃P, Fe₂P) беради ва Fe_a темир билан қаттиқ эритма ҳам беради. Лекин Fe_a да жуда оз эрийди, шу сабабли фосфор пўлатни мўртлашитиради. Бу ҳол айниқса, пўлат совуқ ҳароратда бўлганда намоён бўлади.

Олтингугурт. Пўлатларда олтингугурт миқдори 0,01—0,05% бўлади. Олтингугурт пўлатларда темир билан, масалан FeS кимёвий бирикма беради ва бу бирикма темирда практик эримайди. Агар қотишмада 3,16% FeS (85%S) бўлганда, у эвтектика (Fe + FeS) беради. Бу эвтектиканиң суюқланиш температураси 985°C бўлади. Бу пўлатларни кристалланиш жараёнида доналарни чулгайди. Бу пўлатларни 1100—1200°C температурада қиздириб босим билан ишлашда эриши сабабли доналарро боғланиш узилиб, ёрилиши ва парчаланишига сабаб бўлади.

Маълумки, пўлатларни олишда уларда оз бўлсада FeO, Al₂O₃, SiO₂ ва бошқа бирикмалар билан O₂N₂, H₂ лар ҳам бўлади. Булар ҳам пўлатларнинг пухталигига путур етказади. Масалан, нометалл қўшимчалар қаттиқ ва мўртлиги сабабли пўлат қўймаларни прокатлашда майдалашиб, маҳсулотнинг зарбий қовушоқлигини пасайтириб, толиқувчан қилса, водород пўлатдаги микрофакларга ўтиб, кўзга кўринмас дарзлар ҳосил қиласди.

4-§. Углеродли пўлатларнинг турлари, маркалари ва ишлатилиш жойлари

Одатда, пўлатлар ишлаб чиқариш усулларига, кимёвий таркибига, темир оксидидан темирнинг қайтарилганлик даражасига, сифатига, ишлатилиш жойларига ва структурасига кўра ажратилади.

Ишлаб чиқариш усулига. Пўлатлар ишлаб чиқариш усулига кўра конверторда, мартен печларда, электр печларда ва бошқа усулларда олинган пўлатларга ажратилади.

Кимёвий таркиби. Пўлатлар кимёвий таркибига кўра углеродли ва легирланган пўлатларга ажратилади. Шуни қайд этиш жоизки, углеродли пўлатларда углерод миқдори 0,3% гача бўлса — кам углеродли, 0,3—0,5% оралигига бўлса — ўртacha углеродли, 0,7% дан ортиқ бўлса — кўп углеродли пўлатлар дейилади.

Темир оксидидан темирни қайтарилганлик даражасига. Пўлатлар FeOдан Fe ни тўла қайтарилган, чала қайтарилган ва қайтарилмаганларга ажратилади.

Сифатига кўра пўлатлар оддий сифатли, сифатли ва юқори сифатли пўлатларга ажратилади.

Ишлатилиш жойига кўра пўлатлар конструкцион (қурилиш ва машинасозлик), асбобсозлик ва маҳсус пўлатларга ажратилади.

Структурасига кўра пўлатлар эвтектоидгача, эвтектоид ва эвтектоиддан кейингиларга ажратилади. Маълумки, эвтектоидгача бўлган пўлатларда структура феррит, феррит-перлит ёки перлит-ферритдан, эвтектоид пўлатда структура перлитдан, эвтектоиддан кейинги пўлатда структура перлит-цементитдан иборат бўлади. 14-жадвалда ГОСТ 380—71

га кўра оддий сифатли конструкцион пўлатларнинг А ва Б гурухлари, маркалари, асосий механик хоссалари, таркибидаги С, Mn миқдори ва ишлатилиш жойлари көлтирилган.

14-жадвал

Марка-лари	А гуруҳидаги пўлатлар				Б гуруҳидаги пўлатлар		Ишлатилиш жойи
	s_c , Mn	s_p , Mn	s , %	марка-лари	C %	Mn, %	
СтО	300	—	25	БСтО	0,23 (купи билан)	—	Тагликлар, тўсиқлар
Ст1кп	300—390	—	35	БСт1к БСт1пс	0,06—0,12	0,25—0,50	Унчалик мухим бўлмаган курилиш конструкцияси элементлари (трубалар, парчин миҳлар, болтлар) тайёrlашда
Ст1пс, Ст1сп	310—410	—	34	БСт1сп	0,06—0,12	0,25—0,50	
Ст2кп	320—410	215	33	БСт2 кп, БСт2пс	0,09—0,15	0,25—0,50	
Ст2пс, Ст2сп	330—430	225	32	БСт2сп	0,09—0,15	0,25—0,50	
Ст3кп	360—460	235	27	БСт3кп, БСт3лс	0,14—0,22	0,40—0,65	
Ст3пс, Ст3сп	370—480	245	26	БСт3сп	0,14—0,22	0,40—0,65	
Ст3Гпс	370—490	245	26	БСт3Гпс	0,14—0,22	0,80—1,10	
Ст3Гсп	390—570	—	—	БСт3Гсп	0,14—0,22	0,80—1,10	
Ст4кп	420—510	255	25	БСт4кп, БСт4пс	0,18—0,27	0,40—0,70	
Ст4псб Ст4сп	410—530	265	24	БСт4сп	0,18—0,27	0,4—0,7	
Ст5пс, Ст5сп	490—630	285	20	БСт5пс, БСт5сп	0,28—0,37	0,50—0,80	Юқори пухталик талаб қиладиган қишлоқ хўжалик машина деталлари ва бошқалар тайёrlашда
Ст5Гпс	450—590	285	20	БСт5Гпс	0,22—0,30	0,80—1,20	
Ст6пс, Ст6сп	590	315	15	БСт6пс, БСт6сп	0,38—0,49	0,50—0,80	

Сифатли углеродли конструкцион пўлатлар оддий сифатли углеродли конструкцион пўлатлардан кимёвий таркибининг аниқлиги, Р ва S ларнинг ва нометалл қўшимчаларнинг камлиги билан ажралса, юқори сифатлиларда хоссасига путур етказувчилар янада кам бўлади.

Маълумки, углеродли пўлатлар ишлатилишига кўра конструкцион, асбобсозлик ва маҳсус хоссаларга ажратилган. Маҳсус пўлатлар таркибига доимий мавжуд элементлардан ташқари маълум миқдорда легирловчи элементлар (Cr , Ni , W ва бошқалар) киритилади. 15-жадвалда кам ва ўртача углеродли, сифатли конструкцион пўлатлар ҳақида маълумотлар көлтирилган.

15-жадвал

Пўлат маркалари	Элементнинг фоиз миқдори							Механик хоссалари				Ишлатилиш жойлари
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	s _t	s _p	d	γ	
	кўпи билан											
08kp	0,05 0,11	0,035 к/6	0,25 0,50	0,04	0,04	0,1	0,25	18	30	35	60	Машина ва механизмларниң масъулиятли тишши фидирлаклари, валлари ва бошқалар
05	0,12	0,37	0,35 0,65	0,035	0,04	0,1	0,25	20	33	33	60	
10kp	0,07 0,14	0,07 к/6	0,25 0,50	0,04	0,04	0,15	0,25	19	32	33	55	
10	0,07 0,14	0,17 0,37	0,35 0,65	0,035	0,04	0,15	0,25	21	34	31	55	
20	0,17 0,24	0,17 0,37	0,65	0,04	0,04	0,25	0,25	25	42	25	55	
55	0,52 0,60	0,17 0,37	0,50 0,80	0,04	0,04	0,25	0,25	39	66	13	35	
70	0,75	0,17 0,37	0,50 0,80	0,04	0,04	0,25	0,25	43	73	9	30	
85	0,82 0,90	0,17 0,37	0,50 0,80	0,04	0,04	0,25	0,25	100	115	6	30	
70 г	0,75	0,17 0,37	0,90 1,20	0,04	0,04	0,25	0,25	46	80	8	30	Турли хил рессорлар, пружиналар ва бошқалар

16-жадвалда ГОСТ 1485-74 бўйича кўп углеродли асбобсозлик пўлатларнинг маркалари, улардаги углеродлар миқдори, юмшатилгандаги, сувда тоблаб бўшатилгандан кейинги қаттиқлиги ва ишлатиш жойлари келтирилган.

16-жадвал

Пўлатнинг маркаси	Углерод миқдори, %	Юмшатилгандан кейинги қаттиқлиги NB, кг/мм ²	Сувда тоблангандан кейинги қаттиқлиги НРС, камидা	Ишлатилиш жойи
1	2	3	4	5
У7 ва У7А	0,65—0,74	187	62	Зарблар таъсирида ишловчи асбоблар, масалан теша, болта, исказа, штамп ва бошқалар
У8 ва У8А	0,75—0,84	187	62	Қаттиқлиги ва қовушоқлиги юқори бўлиши талаб этиладиган асбоб ва буюллар, масалан, кермер, матрица, пуансон, металл кесувчи қайчилар

1	2	3	4	5
У9 ва У9А	0,84—0,94	192	62	Қаттиқлиги юқори, қовушоқлиги пастроқ бўлиши талаб этиладиган асбоблар, тош кесиши зубиласи, дурдгорлини асбоблари ва бошқалар
У10 ва У10А	0,95—1,04	197	62	Кучлии зарб таъсирида бўлмайдиган қаттиқлиги юқори, қовушоқлиги пастроқ бўлиши талаб этиладиган асбоблар, масалан, металл рандалаш кескини, метчик, плашка, раззвёртка, этов ва бошқалар
У11 ва У11А У12 ва У12А	1,0—1,2	207	62	Жуда қаттиқ бўлиши талаб этиладиган асбоблар, масалан, фреза, шабер, парма, метчик, плашка, этов, раззвёртка ва бошқалар
У13 ва У13А	1,1—1,3	207	62	Нижоятда қаттиқ бўлиши талаб этиладиган асбоблар, масалан, кирялар, шабер, ўрок ва бошқалар

Углеродли пўлатларнинг маркаланиши. Кам углеродли конструкцион пўлатлар (БСТ_1 , СТ_2 , $\text{СТ}_{1_{kn}}$, $\text{СТ}_{3_{nc}}$ ва бошқа маркалар)даги, масалан БСТ_{kn} маркадаги Б ҳарфи пўлатни бессемер конверторда олингаплигини билдиради, СТ ҳарфлари пўлатлигини, бу ҳарфлардан кейиниги рақам тартиб по-мерини билдиради. Шуни қайд этиш керакки, рақамлар номери ортган сари пўлатлар таркибидаги углерод миқдори ҳам ортади. Рақам индекс ҳарфи «сп»га келсак пўлатдаги FeO дан Fe нинг тўла қайтарилиганинги, «пс» — чала, «кп» — қайтарилимаганинги билдиради.

Ўртача углеродли тартиб конструкцион пўлатлар ($0,5$, $0,8$, 10 , 20 , 30Γ ва бошқалар) ГОСТ 1050-44 бўйича икки хонали рақамлар билан маркалана-ди. Масалан, пўлат 40 маркадаги 40 сон юзга бўлинса, унинг таркибидаги углероднинг ўртача фоиз миқдори апиқланади. Шуни ҳам қайд этиш жоиз-ки, сифатли конструкцион пўлатлар таркибидаги марганец миқдорига кўра икки гурухга ажратилиди.

Биринчи гуруҳдаги пўлатларда марганец миқдори кўпи билан $0,7$ — $0,8\%$ бўлса, иккинчи гуруҳдаги пўлатларда марганец миқдори 1 — $1,2\%$ гача бў-лади.

Кўп углеродли пўлатларнинг ($У7$, $У8$, $У8А$ ва бошқалар) маркаланинши-га келсак, масалан, $У10A$ маркали пўлатдаги «У» ҳарфи углеродли пўлатли-гини, рақам ўнга бўлинса, таркибидаги углерод миқдорини билдиради. Ра-қамдан кейинги «А» ҳарфи эса пўлатнинг таркибида S , P элементлар йўқ даражада бўлиб, бу пўлатлар юқори сифатли пўлатлар эканлигини билди-ради. Масалан, $У7A$ пўлат таркибида углерод $0,7\%$ бўлса, $S \leq 0,02\%$, $P \leq 0,3\%$ бўлади.

ЛЕГИРЛАНГАН ПҮЛАТЛАР ВА ЛЕГИРЛОВЧИ ЭЛЕМЕНТЛАРНИНГ УЛАРНИНГ ХОССАЛАРИГА ТАЪСИРИ

1-§. Умумий маълумот

Углеродли конструкцион пўлатлар термик ишлангандан кейин ҳам юқори пухталик талабларига тўла жавоб бермаслиги, кичик тоблаш чуқурлиги, қуий температурада мўртлашуви, коррозия бардошлигининг пастроқлиги ва бошқалар, шунингдек, углеродли асбобсозлик пўлатларнинг иссиқликдан кенгайиш коэффициентининг катталиги, юқори температурали агрессив муҳитлар таъсирига берилиши, ўта қизувчанлиги, тез ейилиши, машинасозликнинг айрим соҳалари, айниқса, ракета, реактив ва атом техникаси каби айрим янги соҳаларнинг ривожланиши сабабли уларнинг юқори температура оралиғи (-269 дан 1200°C ва айрим ҳолларда эса 2000 — 2500°C гача), юқори босим ва агрессив муҳитларга тўла бардош берадиган комплекс хоссанли материалларга эҳтиёж ортди.

Бу борада олиб борилган изланишлар турли маркали, махсус хоссанли легирланган пўлатларнинг яратилишига олиб келди. Легирланган пўлатлар олиш учун углеродли пўлатларга мақсадга кўра маълум миқдорда легирловчи элементлар Cr, Ni, W, V, Mo, Ti ва бошқалар қўшилади. Углеродли пўлатлар таркибиغا қайси легирловчи элемент қўшилса, пўлат шунга қараб номланади. Масалан, Cr қўшилса — хромли, Cr, Ni ва Mo қўшилса — хром-никель-молибденли пўлат дейилади. Углеродли пўлатлар таркибиغا қўшиладиган легирловчи элементлар темир ва нометаллар билан кимёвий бирикмалар — FeSi, Fe₃W, FeCr, MnO, MnS, SiO₂, Al₂O₃ ва бошқалар ҳосил қиласи.

1. Карбидлар ҳосил қилувчилар. Бу элементларга Mn, Cr, W, Mo, V, Ti, Nb, Ta ва бошқалар киради.

2. Карбидлар ҳосил қилмайдиганлар. Бу элементларга Ni, C, N, Cu, Cd ва бошқалар киради.

Шуни қайд этиш жоизки, пўлат таркибидаги карбидлар ҳосил қилувчи элементларнинг оз ёки кўплигига кўра оддий ёки мураккаб карбидлар ҳосил бўлади. Оддий карбидларнинг кимёвий формуласи (Fe₃M)₃·C тарзида ёзилади. Бу ерда M — пўлатдаги легирловчи элементни билдиради. Мураккаб карбидларнинг кимёвий формуласи (Cr₃Fe)₃·C₃ тарзида ёзилади. Бу карбидлар цементит асосида ҳосил бўлиб, асосий металл атомлари легирловчи элемент атомлари билан ўрин алмашади.

Шуни ҳам айтиш лозимки, бир қатор элементлар аустенитда ва ферритда эрийдиди, темирнинг полиморфизм хоссасига таъсир кўрса-

тади. Масалан, Mn, Ni, C, N, Cu, Cd элементлар аустенитда эриб N нүктани күтариб, G нүктани пасайтириб α соҳани кенгайтиради (54-расм). Zn, B, Be, Al, Si, W, V, Ti ва бошқа элементлар ферритда эриб, аксинча N нүктани пасайтириб, G нүктани күтариб α соҳани кенгайтиради.

Аустенитда эриган легирловчи элементлар (Со дан ташқари) пўлатларни тоблаш критик тезлигини пасайтириб, тобланиш чукурлигини орттириб, тобланувчанлигини яхшилайди. Бу эса уларни мойда ва ҳавода тоблаш имконини бериб, ҳосил бўладиган ички зўриқиши кучланиларни анча камайтиради. Лекин легирланган пўлатларни тоблашда қолдиқ аустенит миқдори углеродли пўлатларга қараганда кўпроқ бўлади. Тобланган пўлатларни бўшатишда легирловчи элементларнинг структура ўзгаришига бирмунча қаршилиги сабабли уларни юқорироқ температурада олиб борилади. Легирланган феррит — Fe₃даги легирловчи элементларнинг қаттиқ эритмаси бўлиб, легирловчи элементлар миқдори ортган сари хоссалари ҳам ортади. Легирланган аустенит Fe₃даги легирловчи элементларнинг қаттиқ эритмаси бўлиб, легирловчи элементлар миқдори ортган сари хоссалари (пухталиги, коррозияга бардошлиги ва бошқалар) ортади. Легирланган цементит темирнинг бир неча атомлари легирловчи элемент атомлари билан ўрин алмашувидан ҳосил бўлади.

2-§. Легирланган пўлатлар таснифи

Мавжуд стандартга кўра легирланган пўлатлар кимёвий таркибига, структурасига ва ишлатилишига кўра таснифланади:

Кимёвий таркибига кўра қуйидаги уч синфга ажратилади:

1-синфга таркибида 2,5% гача легирловчи элементлар бўлган пўлатлар киради. Улар кам легирланган пўлатлар дейилади.

2-синфга таркибида 2,5—10% гача легирловчи элементлар бўлган пўлатлар киради. Улар ўртача легирланган пўлатлар дейилади.

3-синфга таркибида 10% дан ортиқ легирловчи элементлар бўлган пўлатлар киради. Улар кўп легирланган пўлатлар дейилади.

Структурасига кўра нормалланган легирланган пўлатлар беш синфга ажратилади:

1-синфга перлит структурали пўлатлар киради. Бу пўлатларда легирловчи элементлар миқдори 5—6% дан ортмайди. Бу пўлатлардан олинган заготовкалар босим ва кескичлар билан яхши ишланади. Бу пўлатлар нормаллаб термик ишлангач, структураси перлит (сорбит, троостит) бўлади. Бу пўлат буюмлар тоблаб бўшатилгач, механик хоссалари деярли ортади. Бу синфдаги пўлатларга кўпчилик конструкция ва асбобсозлик пўлатлари киради.

2-синфга мартенсит структурали пўлатлар киради. Бу пўлатларда легирловчи элементлар миқдори кўпроқ бўлади. Бу пўлатлар жуда

қаттиқлиги билан характерлидир. Шу боисдан ёмон кесиб ишланади. Улардан кенг фойдаланилмайди. Уларнинг структураси легирланган мартенсит ва ортиқча карбидлардан иборат бўлади.

3-синфга аустенит структурали пўлатлар киради. Бу пўлатларда легирловчи элементлар — Mn, Ni, Cr лар 12—30% ва ундан юқори бўлади. Бу пўлатлар юқори пухталикка, пластик ва қовушоқликка, коррозия ва оташбардошлиқ, кам ейиладиган каби маҳсус хоссаларга эга. Бу пўлатлар қаттиқлигида фаза ўзгаришларга, структурасининг барқарорлиги сабабли термик ишловларга берилмайди.

4-синфга феррит структурали пўлатлар киради. Бу пўлатларда кўп миқдорда легирловчи элементлар — Cr, W, Si лар ва оз миқдорда углерод бўлади. Бу пўлатлар қаттиқ ҳолида фаза ўзгаришларга, структурасининг барқарорлиги сабабли термик ишловларга берилмайди.

5-синфга карбид (ледебурит) структурали пўлатлар киради. Бу пўлатларда кўп миқдорда углерод ва карбид ҳосил қилувчи элементлар (Cr, W, Mn, Ti ва бошқалар) бўлади. Бу пўлатларда асосий металл массасида жойлашган мураккаб карбидлар бўлиб, улар кимёвий таркибига кўра сорбит ёки мартенсит структурали бўлади. Бу синфдаги пўлатлар юқори қаттиқликка эга бўлиб, кам ейилади. Шу боисдан бу пўлатлардан асосан кескичлар тайёрланади.

Ишлатилишига кўра уларни конструкцион, асбобсозлик ва маҳсус хоссали синфларга ажратилади. Легирланган конструкцион пўлатлар, ўз навбатида, одатдаги температура шароитида ишлатиладиган ва юқори температура шароитида ишлайдиган пўлатларга бўлинади. Легирланган асбобсозлик пўлатлар кескич асбоблар, штамплар ва ўлчов асбоблари учун ишлатиладиган пўлатларга бўлинади.

Легирланган маҳсус хоссали пўлатлар маҳсус физиковий, кимёвий ва механик характеристикали пўлатларга бўлинади. ГОСТ бўйича легирланган пўлатлар маркаларидағи элементларни белгилашда ҳарфли рақам тизими қабул этилган бўлиб, бунда ҳарфлар аниқ элементни билдиради. Масалан, хромни — X ҳарфи, никелни — N, марганецни — Г, вольфрамни — В, ванадийни — Ф, мисни — Д, кобальтни — К, молибденни — M, кремнийни — С, титанни — Т, азотни — А, фосфорни — П, алюминийни — Ю ва ҳоказо.

Бу ҳарфлар олдида келувчи рақамлар пўлатлар таркибидаги углероднинг юздаш бир улушкини билдиради. Ҳарфлардан кейинги рақам шу элементнинг фоиз ҳисобидаги ўртача миқорини билдиради. Агар ҳарфлардан кейин рақам бўлмаса, бу пўлатда 1.5% гача айни элемент бўлади. Масалан, 30ХН3 маркали пўлатда 30 рақами юзга бўлинса, унинг таркибидаги углерод миқори аниқланади. Яъни бу пўлатда 0.3% углерод бор. X ҳарфи хромни, ундан кейин рақам йўқлиги сабабли бу пўлатда 1.5% гача хром бор. N — ҳарфи никелни, ундан кейин келган 3 рақам эса пўлатда 3% никель борлигини билдиради. Пўлатларнинг юқори сифатли эканлигини кўрсатиш учун маркасининг охирига A ҳарфи ёзилади. Масалан, 30ХГСНА.

Легирланган маҳсус пўлатларнинг маркалари олдида кўшимча A, Ш, Р ва бошқа ҳарфлар ҳам ёзилади. Масалан, A12, ШХ15, Р18 ва ҳоказо. Бунда A ҳарфи

автомат пўлатлигини, Ш — шарикли подшипник пўлатлигини, Р — тезкесар пўлатлигини, Я — хромникелли зангламас пўлатлигини, Ж — хромли зангламас пўлатлигини, Е — магнитли пўлатлигини билдиради. Шуни ҳам қайд этиш жоизки, юмшатилган легирланган пўлатлар эвтектоидгача, эвтектоид, эвтектоиддан кейинги ва ледебурит гурухларга бўлинади.

3-§. Легирланган конструкцион пўлатлар ва уларнинг ишлатилиш жойлари

Кам углеродли пўлатлар. Бу пўлатларнинг ГОСТ 19228—73 бўйича 28 та маркалари бўлиб, уларда углероднинг миқдори 0,12—0,22%, легирловчи элементларнинг миқдори эса 1,5—2,5% оралиғида бўлади. Бу пўлатлар майда донли, пластик ва яхши пайвандланадиган бўлади. Булардан листвлар, полосалар турли шаклдаги деталлар тайёрланади.

Сифати яхшиланадиган легирланган пўлатлар. Бу пўлатлар таркибида углерод миқдори 0,3—0,5%, легирловчи элементлар миқдори 2,5% дан ортмайди. Бу пўлатлардан тишли фидирлаклар, поршень бармоқлари, кулачоклар ва бошқалар тайёрланади. Пўлатлардан тайёрланган деталлар сирти углеродга тўйинтириб (цементитланиб), сўнгра тоблаб бўшатилади. Шу боисдан бу хил пўлатларга цементитланувчи пўлатлар дейилади.

Автомат пўлатлар. Кам углеродли пўлат заготовкалар юқори пластиклиги ва қовушоқлиги сабабли уларни станокларда кесиб ишлашда узлуксиз ажралувчи лентасимон қириндини кесиш зонасидан ташқарига чиқариш бирмунча қийинлиги ва бунга хотима бериш учун пўлатлар таркибидаги S ва R лар миқдори бирмунча ортирилади, бу эса кесиб ишлашда қириндinining майдаланишига ва ишланилган юза сифатининг яхшилинишига олиб келади. Бу пўлатлар гайкалар, болтлар, винтлар, шпилькалар каби деталларни автомат станокларда тайёрлашда жуда қўл келади. Шу боисдан улар автомат пўлатлар дейилади.

Подшипник пўлатлар. Бу пўлатлар таркибида углерод миқдори 0,95—1,15%, хром миқдори 0,4—1,65% бўлади. Бундай пўлатлардан подшипник шарчалари, роликлари, юқори босимда ишлайдиган насос ва храповик механизм деталлари тайёрланади.

Рессор-пружина пўлатлар. Бу пўлатлардан тайёрланадиган рессор-пружиналар иш шароитида турли қийматдаги ва характеристердаги юкламалар таъсирида қолдиқ деформация бермай, уларни сўндириш хоссаларига эга бўлиши билан бу хусусиятни узоқ вақт сақлайди. Бу деталлар 0,5—0,8% углероди бўлган, легирланган пўлатлардан иборат бўлади.

Юқори пухталикка ва ейилишга чидамли пўлатлар. Бу пўлатлардан машинасозликда кенг миқёсда фойдаланилади. Уларнинг таркибида углерод жуда кам ($c \leq 0,03\%$), никель (10—25%) ва қисман Co, Mn,

Ti, Al, Cr, Cu ва бошқа легирловчи элементлар бўлади. Улардан экскаватор ковшларининг тишлари, трактор гусеникалари ва бошқалар тайёрланади.

Коррозиябардош пўлатлар. Бу пўлатларга хромли, хром-никелли пўлатлар кириб, уларда углерод миқдори 0,1—0,2%. Улар ҳаводагина эмас, юқори температурали агресив муҳитларда ҳам коррозияга бардошлидир. Шу боисдан бу пўлатлардан турбина парраклари, юқори босимда ишловчи цилиндрлар ва бошқа деталлар тайёрлашда фойдаланилади.

Махсус хоссали ва бошқа хил пўлатлар. Бу хоссали пўлатлар таркибида кремний миқдори 4,8% гача бўлади. Бу пўлатлардан трансформаторлар, релелар,двигатель роторлари ва бошқалар тайёрланади, чунки бу пўлатлар кичик коэриттив кучга ва юқори магнит ўтвучанликка эга бўлади. Шуни қайд этиш жоизки, бу пўлатлардаги C, S, O₂ ва N₂ уларнинг юқори магнит ўтвучанлигини кескин пасайтиради, чунки улар ферритда эримай, Fe₃C, FeO, Fe₄N кимёвий бирикмалар беради. Бу пўлатлар магнито юмшоқ пўлатлар деб юритилади. Агар пўлатлар кичик магнит ўтказувчанликка, барқарор катта коэриттив кучга ва катта қолдиқ индукцияга эга бўлса, улар магнито қаттиқ пўлатлар дейилади. Улардан доимий магнитлар тайёрланади. Шунингдек, қаршилик электр печларда углеродли, хромалюминийли феррит синфга кирувчи пўлатлардан ҳам фойдаланилади.

Легирланган асбобсолзлик пўлатлар. Маълумки, турли материаллардан хилма-хил деталлар, кескичлар ва ўлчов асбоблари тайёрлашда уларнинг хоссаларига, ишлов шароитига кўра материални оқилона ташлашнинг аҳамияти катта. Масалан, материалларни совуқлайнин ишловчи штамплар юқори қаттиқликка, пухталикка эга бўлиши зарур бўлса, ўлчов асбоблари (калибр, ўлчов плиталари ва бошқалар) эса легирланган углеродли пўлатларни юқорида қайд этилган хоссаларидан ташқари, иссиқликдан кенгайиш коэффициенти кичик бўлгани учун булар ҳам кўп углеродли легирланган пўлатлардан тайёрланади.

17-жадвалда айрим пўлатларнинг кимёвий таркиби, механик хоссалари ва ишлатилиш жойлари мисол сифатида келтирилган.

9-бобнинг 4-ғ да қайд этилганидек, Fe—C ли қотишималарда Fe—Г тарзида бўлиши мумкинлиги сабабли куйида Fe—Г қотишмаси диаграммаси билан танишамиз.

4-§. Темир-графит қотишималарининг ҳолат диаграммаси

54-расмдаги темир-углерод қотишималарининг ҳолат диаграммасида қотишманинг суюқ ҳолатидан уй температурасигача секин совитиша содир бўладиган структура ўзгаришлари билан танишган эдик. Шу диаграммада пунктир чизиқлар билан Fe — графит қотишималарининг уй температурасигача ниҳоятда секин совитишдаги структура ўзгаришлари кўрсатилган. Диаграммадан кўринадики, ҳамма пунктир

чизиқлар сидирға чизиқлардан бир оз юқорида бўлиб, бир оз чапга силжиган.

Кузатишлар чўянлар қанча секин совитилса, шунча графит ажралишини, цементит эса шунча кам бўлишини кўрсатди. Шунингдек, углерод ва кремнийнинг ортиши ҳам ажralадиган графит миқдорини орттираса, марганец эса аксинча графитнинг миқдорини камайтиради. Юқоридаги маълумотлардан маълумки, таркибида С, Si кўпроқ ва Mn камроқ бўлган чўянлар секин совитилганда углероднинг графит тарзida ажralиши боради.

Агар эвтектикагача бўлган маълум таркибли суюқ чўян ниҳоятда секин совитиб борилса, унинг температуроси АВС чизигига келганда ундан аустенит кристаллари ажralа бошлади. Температуранинг янада пасайишида ажralаётган аустенит кристалларининг миқдори орта боради. Температура Е'С' чизигига келганда суюқ чўян таркиби эвтектика таркибида келиши туфайли, у аустенит билан графит аралашмасидан иборат бўлган эвтектикага ($A + G$) ўтади. Қотишка температураси янада пасайишиб бориши натижасида аустенитдан иккиласми графит (Γ_{II}) ажralа боради. Температура 5'К' чизигига, яъни 738°C температурага келганда аустенит феррит билан графитга парчаланади. Бу температура пасайишида структура ўзгармайди. Агар эвтектикадан кейинги ($C > 4,3\%$) суюқ ҳолатдаги чўян ниҳоятда секин совитилса, температура С'Д' чизикқа келганда ундан бирламчи графит (Γ_I) ажralади. Температура пасайган сари суюқ фаза таркиби эвтектика таркибида яқинлашади. Температура С'F' чизигига келганда суюқ фаза аустенит билан графитдан иборат эвтектикага ўтади. Цементит фаза графитга нисбатан беқарор бўлганлиги сабабли юқори температура шароитида $Fe_3C \rightarrow 3Fe + C$ га парчаланади. Шу боисдан Fe — Fe_3C ли диаграммаси Fe—Г диаграммасига қараганда беқарорроқдир. Бинобарин цементит заррачаларининг ажralиши учун сарфланадиган иш графит заррачаларининг ажralишига сарфланадиган ишдан камроқ бўлади.

5-§. Чўянларнинг хили, улардаги мавжуд элементларнинг хоссаларига таъсири ва маркаланиши

Юқорида қайд этилганидек, чўян темирнинг углеродли қотишмаси бўлиб, унинг таркибида 2,14% дан 6,67% гача углерод, ундан ташқари маълум миқдорда Si, Mn, P ва S элементлари ҳам бўлади.

Маълумки, чўянларнинг таркибида углерод ва кремний кўп бўлиб, марганец кам бўлса ва у жуда ҳам секин совитилса, углерод эркин тарзда ажralади.

Агар аксинча углерод ва кремний кам бўлиб, марганец кўп бўлса ва тезроқ совитилса, углерод чўянда цементит ҳолида бўлади.

2-боб 9-§ да айтилганидек, чўянларни ишлатилишига ва таркибидаги углероднинг қай тарзда ва шаклда эканлигига кўра улар қайта

Пулат	Маркасы	Комплектлар міндері								Механик хоссалары					Ишлатилиши
		C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	қолғанш	σ_s	σ_u	d	j	KИС кгм/см ²	
		ортікмас								МПа				%	
Углеродлы	10	0,07 - 0,19	0,17 - 0,37	0,35 - 0,65	0,04	0,035	0,15	—	—	340	210	31	55	—	Нормалланғандан кейин
	25	0,22 - 0,3	—	0,5 - 0,8	—	—	0,25	—	—	460	180	23	50	900	
	50	0,77 - 0,55	—	—	—	—	—	—	—	640	380	14	40	400	
Камтегірданған	14Г2	0,12 - 0,18	0,17 - 0,2	1,2 - 1,6	0,04	0,055	0,3	0,3	Cu(0,3)	470	340	21	—	700 300 500	+20°C -40°C да -40°C - 70°C
	10ХCHНД	0,12	0,8 - 1,1	0,5 - 0,8	—	—	0,6 - 0,9	0,3 - 0,8	Cu(0,4 - 0,8)	530	400	10	6	300	Термик ишловларсиз
	30Х	0,24 - 0,32	—	0,5 - 0,8	0,025	0,015	0,8 - 1	—	—	900	700	12	45	700	Яхшылланған
Яхшылланған	30хГСА	0,28 - 0,34	0,8 - 1,2	0,8 - 1,1	0,015	0,025	0,8 - 1,1	—	—	1000	850	10	45	500	
	40ХН2МД	0,37 - 0,41	—	0,5 - 0,8	—	—	0,6 - 0,9	1,25 - 0,6	M ₁ (0,2)	1100	950	12	50	800	
	20Х	0,17 - 0,23	—	0,5 - 0,8	0,025	0,025	0,7 - 1	—	—	800	650	11	6	—	Кесими 35 мм гана деталлар учун Кесими 80 мм гана деталлар учун
Цементланған	25ХГМ	0,23 - 0,29	—	0,9 - 1,2	—	—	0,9 - 1,2	—	—	1200	1100	10	45	800	
	A12	0,08 - 0,16	0,15 - 0,55	0,7 - 1	0,08 - 0,2	0,118 - 0,15	—	—	—	430	—	22	34	—	Термик ишловсиз Нормалланған Тоблаб бүшатилған
	A45Е	0,42 - 0,3	0,17 - 0,37	0,5 - 0,8	0,5 - 0,8	0,04	0,29	0,25	Se(0,01 - 0,1)	650	260	16	—	—	
Рессор пружинали	AC14ХTH	0,13 - 0,18	0,17 - 0,37	0,7 - 0,1	0,035	0,033	0,8 - 1,1	0,8 - 1,1	Ph(0,2)	1120	850	8	—	800	Тоблаб бүшатилған
	60С2	0,57 - 0,65	1,5 - 2	0,6 - 0,8	0,025	0,025	0,3	—	—	1300	1200	6	25	—	
	50ХТ	0,46 - 0,54	0,17 - 0,37	0,7 - 1	—	—	0,9 - 1,2	—	—	1300	1100	7	35	—	
	65С26А	0,61 - 0,69	1,5 - 2	—	0,015	—	0,3	—	W(0,8 - 1,2)	1900	1700	5	20	—	

ишланувчи, құймакорлик (кулранг), боғланувчан ва мустаҳкамлиги юқори чүянларга ажратилади:

Қайта ишланувчи чүянлар. Бу чүянларда углерод темир билан асосан темир карбиди (Fe_3C) тарз�다 бўлади. Шунинг учун бу чүянлар жуда қаттиқ ва мурт бўлади. Металлургия корхоналарида бу чүянлар асосан қайта ишланиб, пўлатлар олинади. Шунингдек, уларнинг қўйма буюмларини термик ишлаб, боғланувчан чүянлар ҳам олинади.

Кўйма чўянлар. Бу чўянларнинг таркибида углероднинг кўп қисми эркин ҳолда, яъни графит тарзida бўлади. Улар структураларининг металл асосига кўра перлитли, ферритли, феррлит-перлитли, перлит-ферритли хилларга ажратилади. Маълумки, бу структурали чўянларни олиш жараёни секин кечади. Шунинг учун шароит яратилмаса, суюқ эритмадан аустенитнинг цементитли аралашмаси ажралади.

Графитнинг ажралиши қаттиқ ҳолатда ҳам бориши мумкин, чунки юқори температура шароитида цементит барқарор эмас. Бундан цементитнинг парчаланиши ва углерод атомларининг аустенитда эриши, ундан графитнинг ажралиши билан кристалланиш марказларининг ҳосил бўлиши, углерод атомларининг кристалланиш марказлари томон диффузияланиши билан графитнинг ажралиши боради. Юқоридаги жараёнларнинг бориши чўян таркибига, қўйманинг совиш тезлигига ва унда эримаган бегона қўшимчалар заррачалари (Al_2O_3 , AlN , SiO_2) миқдорига боғлиқ.

ГОСТ 1412-79 бўйича чўянларнинг қўидаги маркалари мавжуд: СЧ10, СЧ12, СЧ15, СЧ18, СЧ20, СЧ21, СЧ24, СЧ25, СЧ30, СЧ35, СЧ40, СЧ45.

Масалан, СЧ12 феррит-перлитли, СЧ15 перлит-ферритли ва СЧ30, СЧ35 перлитли чўянлар бўлади. Бу хил чўянлар нархи арzon бўлиб, яхши қўйма хоссаларига эга, кескичлар билан яхши кесиб ишланади, шу билан бирга пўлатга нисбатан ишқаланиш коэффициенти кичик ва қониқарли механик хоссаларга эга. Шу боисдан улардан ҳар хил шаклли қўймалар олинади. Лекин бу чўянларда графит борлиги сабабли уларни чўзишга нисбатан пухталиги пўлатларга нисбатан анча кичик бўлади. Чунки, графитнинг пухталиги темирга нисбатан пастлиги туфайли унга микрографияклик деб қаралса, кучланишнинг бу ерга ёғилиши оқибатида дарзлар бериши сабабли чўзилишга пухталиги пастроқ. Лекин шу билан бирга чўянлар структурасида графитнинг бўлиши сиқувчи кучлар таъсирида зичланиши сабабли пухталиги пўлатлардан қолишмайди, лекин графитнинг антифрикцион хоссаларини яхшилаш билан тебранишлари сўндирилади. Шу боисдан ундан машинасозликда кенг фойдаланилади.

18-жадвалда кулранг чўянларнинг баъзи маркалари, асосий механик хоссалари ва ишлатилиш жойлари келтирилган.

Маркалари	Кимёвий таркиби			Механик хоссалари			Ишлатилиш жойлари
	C, %	Si, %	Mn, %	s _у , МПа	s _в , МПа	НВ кг.к/мм ²	
Ферритли чўянлар							
СЧ10	3,6	2,4	0,6	98—100	274—280	143—229	Курилиш колонналари, рамалар, поїдевор плита-лари
СЧ15	3,6	2,2	0,6	147—150	314—320	263—229	Автотракторлар, станоклар, насослар ва бошқаларнинг кўйма деталлари
СЧ18	3,5	2,1	0,6	176—180	358—360	170—229	
СЧ20	3,4	1,8	0,8	196—200	392—400	170—241	
СЧ25	3,3	1,8	0,8	245—250	451—460	180—250	
СЧ30	3,1	1,1	0,8	294—300	490—500	181—255	Компрессорлар, турбина-лар, дизел шининдарлари, кулачокти валлар, корпуслар каби масъулиятли кўймалар
СЧ35	2,9	1,0	0,9	443—350	539—550	197—219	
СЧ40	2,6	2,7	0,3	392—400	588—600	207—285	
СЧ45	2,3	2,7	0,3	441—450	637—650	229—289	Юқори масъулиятли кўй-малар
Перлитли чўянлар							

Чўянларнинг хоссалари хилма-хил бўлиши уларнинг кимёвий таркиби, совитилиш тезлигига боғлиқлиги ҳақида юқорида айтган эдик. Шу боисдан доимий мавжуд элементлар ва совитилиш тезлигининг чўянларнинг хоссалари (структураси)га таъсири билан танишамиз.

Углерод. Кўйма чўянлар таркибидаги углерод миқдори ~ 4% дан ортиқ бўлмайди ва у қолипда қанча секин совитилса, углероднинг графит тарзда ажралиши ортади. Чўянларда углероднинг ортиши унинг оқувчанлигини орттиради, қолипда киришувининг кичикилиги мураккаб шаклли, юпқа деворли сифатли кўймалар олишни таъминлайди. Шу боисдан сифатли кўймалар олишда белгиланган чўянларда углероднинг миқдори 3,2—3,5% оралиғида бўлади.

Кремний. Чўянлар таркибидаги кремний темир билан силицидлар (FeSi , Fe_3SiO_2) ҳосил қилиб, углеродни графит тарзда ажралиб чиқишига кўмаклашади. Шу боисдан сифатли кўймалар олишда белгиланган чўянларда кремнийнинг миқдори 0,8—4,6% оралиғида бўлади.

Марганец. Чўянларда марганец темир карбиди (Fe_3C)нинг барқарорлигини орттириб, углероднинг графит тарзда ажралишига қаршилик кўрсатади. Шу билан у чўян таркибидаги олтингугуртни FeS бирикмадан қайтариб, MnS тарзда шлакка ўтказиб, чўянни заرارли олтингугуртдан бир оз тозалайди. Шу боисдан сифатли кўймалар олишда белгиланган чўянларда марганец миқдори 0,5—1,5% дан ортмайди.

Олтингугурт. Чүянлар таркибидаги олтингугурт чүянлардан углероднинг графит тарзда ажралишига қаршилик кўрсатади, унинг оқувчанлигини пасайтиради ва мўртглаштиради. Чүянлар таркибидаги олтингугурт миқдори 0,07% дан ортмайди.

Фосфор. Чүянлар таркибидаги фосфор қаттиқ ва мўрт эвтектик бирикма ҳосил қилиб, унинг механик хоссасига катта путур етказади. Шу боисдан чүянларда фосфор миқдори 0,3% дан ортмаслиги керак.

Углерод билан кремнийнинг чүянлар структурасига биргаликда таъсири (*a*), шунингдек, углерод ва кремнийнинг ҳамда совитилиш тезлигининг, чүянлар структурасига таъсири (*b*) график тарзда 11-расмда келтирилган. Расмдаги графикдан кўринадики, зарур структура (хосса)ли қўймалар олиш учун чўяннинг кимёвий таркиби ҳамда совитилиш тезлигини (қолип материали ва девор қалинлиги ҳисобига) тўғри белгилаш зарур.

Кулранг чўянларнинг маркаланиши. Бу чўянларнинг маркаларидағи «СЧ» ҳарфлари кулранг чўянлигини, улардан кейинги рақамлар эса чўяннинг чўзилишга синашда энг кичик мустаҳкамлигини билдиради. Масалан, СЧ15 маркали кулранг чўяндаги СЧ — кулранг чўянлигини, 15 рақами эса унинг чўзилишдаги мустаҳкамлиги (σ_b) 15 кгк/мм² эканини билдиради.

Болгаланувчан чўянлар. Юқорида қайд этилганидек, қайта ишланаидиган чўянлардан олинган қўймалар жуда қаттиқлиги ва мўртлиги сабабли улардан жуда камдан-кам ҳолларда машинасозликда (тегирмон тошлари, прокат жуваларни зътиборга олмасак) фойдаланилади. Шу боисдан бу чўянлардан олинган қўймалар (шестернялар, поршенилар, юлдузчалар)га термик ишлов берилади. Бунда унинг таркибидаги темир карбид (Fe_3C) феррит ва графитга парчаланади. Бунда ажралган графит пластинка шаклида бўлмай, бодроқсимон, шаклсиз, тўп-тўп ҳолда асосий металл структурасида тарқалган бўлади. Шу сабабли бу чўянларнинг механик хоссалари пўлат билан кулранг чўянлар оралигига бўлади. Шунинг учун ҳам бу чўянларни шартли равишда болгаланувчан чўянлар дейилади. Лекин бу чўянлар мўртлиги учун болгалаб ишлатилмайди.

Шуни қайд этиш жоизки, болгаланувчан чўянлар қўймаларини олишда графитнинг ажралишига қаршилик кўрсатувчи элементлар масалан, марганецнинг миқдори камроқ бўлиши керак. Шу боисдан одатдаги болгаланувчан чўянларда углерод миқдори 2,2—2,8%, кремний миқдори 0,6—1,2%, марганец миқдори 0,4%, олтингугурт ≤ 0,1% ва фосфор миқдори ≤ 0,2% дан ортмайди.

19-жадвалда болгаланувчан чўянларнинг ГОСТ 1215-79 бўйича маркалари, механик хоссалари келтирилган.

Шуни айтиш ҳам жоизки, бу чўянлар пўлатларга қараганда арzon ва қониқарли механик хоссаларга эга бўлганлиги учун улардан кейин-

Маркалари	Чўзилишга мустаҳкамлиги s_b , МПа	Нисбий чўзилувчанлиги δ , %	Бринелл бўйича қаттиқлиги НВ, кг/мм ²
КЧ30-6	294	6	100—163
КЧ33-8	223	8	100—163
КЧ35-10	333	10	100—163
КЧ37-12	362	12	100—163
КЧ45-7	441	7	150—207
КЧ50-5	490	5	170—230
КЧ60-3	588	3	200—269
КЧ55-4	539	4	192—241
КЧ65-3	637	3	212—269
КЧ70-2	686	2	241—285
КЧ80-1.5	784	1,5	270—820

ги йилларда деярли юкламада ишлатиладиган тирсакли валлар, поршнлар каби деталлар тайёрлашда ҳам фойдаланилмоқда.

Болгаланувчан чўянларнинг маркаланиши. Бу чўянларнинг маркаларидаги «КЧ» ҳарфлари болгаланувчан чўянлигини, ундан кейинги биринчи икки рақам чўзилишдаги ўртача мустаҳкамлигини ва кейинги рақам нисбий чўзилувчанлигини билдиради. Масалан, КЧ 35—10 маркали болгаланувчан чўядаги КЧ болгаланувчан чўянлигини, 35 рақам унинг чўзилишдаги мустаҳкамлигини кг/мм² да ва кейинги 10 рақам эса унинг нисбий узаювчанлигини % да билдиради.

4. Мустаҳкамлиги юқори чўянлар. Қуймакорлик чўянларининг пухталиги ва пластиклигини ошириш учун уларни қолипга қувишдан аввал унга озгина (чўян массасининг 0,4—0,6% да) модификаторлар (масалан, алюминий кукуни, магний ёки унинг қотишмаси (20% Mg ва 80% Ni) киритилади. Бунда масалан, Al чўядаги кислород билан Al₂O₃ беради. У эса қўшимча кристалланиш марказлари бўлади, магний эса актив элемент бўлгани сабабли кристалланётган графит сиртига ўтиб, уни юпқа парда билан қоплайди, барча йўналишларда секин ва бир текисда ўсишга олиб келади. Натижада графит шарсимон ҳолатга ўтади. Бу графит кичик юзали бўлиб, металл асосининг пухталигига пластиинкали графитга нисбатан камроқ путур етказади. Шу сабабли бу чўянларнинг механик хоссалари юқори бўлади. Масалан, оддий кулранг чўянларнинг нисбий узайиши 0,2—0,5% бўлса, бу чўянларнинг нисбий узайиши эса 2—17% бўлади. Шунингдек, зарбий қовушоқлиги 0,2—0,5 дан 2—6 гача ортади. Бу чўянлардан станок станина-

лари, шпинделлари, автомобиль ва тракторларнинг тирсакли валлари, пресс траверслари каби муҳим деталлар қўймалари олинади. 20-жадвалда бу чўянларнинг ГОСТ 7293-85 га кўра маркалари, асосий механик хоссалари ва ишлатилиш жойлари келтирилган.

20-жадвал

Маркалари	Кимёвий таркиби			Механик хоссалари				Ишлатилиш жойлари
	C, %	Si, %	Mn, %	s_u , МПа	s_u , МПа	s, %	NВ кг.к/мм ²	
Ферритли чўянлар								
ВЧ38-17	2,7—3,6	1,3—2,4	0,3—0,6	373—380	235—240	17	140—170	
ВЧ42-12	2,7—3,6	1,3—2,4	0,3—0,6	412—420	274—280	12	140—170	
Феррит-перлитли чўянлар								
ВЧ45-5	2,7—3,6	1,1—2,2	0,4—0,7	441—450	323—330	5	160—220	Тебораниш нагрузжаларда ишловчи редуктор картерлари, ричаглар, кронштейнлар, вентильлар корпушлари, каби юкори мустаҳкамлик ва ковумсузлик талаб этиувчи деталлар қўймалари
ВЧ50-7	2,7—3,6	1,1—2,2	0,4—0,7	490—500	343—350	7	171—241	
ВЧ50-2	2,7—3,6	1,1—2,2	0,4—0,7	490—500	343—350	2	180—260	
Перлитли чўянлар								
ВЧ60-2	2,7—3,6	2,2—2,5	0,4—0,7	588—600	393—400	2	200—280	Ўзгарувчан нагрузжаларда ишловчи таксимлаш ва тирсакли валлар, шестернялар, прокат стан валлари каби юкори толикиш пухталики қўймалар
ВЧ70-2	2,7—3,6	2,2—2,5	0,4—0,7	686—700	441—450	2	229—300	
ВЧ80-2	2,7—3,6	2,2—2,5	0,4—0,7	784—800	490—530	2	250—330	
Бейнитли чўянлар								
ВЧ100-2	3,4	3,4—3,8	0,4—0,7	981—1000	686—700	2	270—350	
ВЧ120-2	3,4	3,4—3,8	0,4—0,7	1177—1200	882—900	2	302—380	

Мустаҳкамлиги юкори чўянларнинг маркаланиши. Бу чўянларнинг маркаларидаги «ВЧ» ҳарфлари мустаҳкамлиги юкори чўянилигини, ундан кейинги рақамлар чўяннинг чўзилишга мустаҳкамлигини билдиради. Масалан, ВЧ45 маркали чўянида ВЧ-мустаҳкамлиги юкори чўянилигини, 45 рақами эса унинг чўзилишга мустаҳкамлигини ($\text{кгк}/\text{мм}^2$) билдиради.

Легирланган чўянлар. Агар оддий чўянлар таркибига маълум миқдорда Ni, Mo, Cr, Cu, W ва бошқа элементлар киритилган бўлса, бундай чўянлар легирланган чўянлар дейилади.

Легирланган чўянлар коррозиябардош, ишқаланишга чидамли, кам ейиладиган ва бошқа хоссалларга эга. Бу хил чўянларнинг ЧХ9Н5, ЧХ16М2, ЧХ22, ЧХ28 2 ва бошқа маркалари бор.

21-жадвалда ГОСТ 1585-79 бўйича легирланган антифрикцион чўянларнинг баъзи маркалари, қаттиқлиги ва ишлатилиш жойлари мисол сифатида келтирилган.

21-жадвал

Чўян маркаси	Қаттиқлиги НВда		Ишлатилиш жойлари
	МПа	кгк/мм ²	
ЛЧС-1	1766—2364	180—241	Валлар билан жуфт ишлайдиган подшипник, втулка деталлари тайёрланади
ЛЧС-3	1570—1864	160—190	Валлар билан жуфт ишлайдиган деталлар тайёрланади


11-боб РАНГЛИ МЕТАЛЛ ҚОТИШМАЛАРИ

1-§. Умумий маълумотлар

Юқорида қайд этилганидек, машинасозликда темир қотишмалари (пўлат ва чўянлар) коррозияга берилувчанлиги, зичлигининг юқорилиги, темир рудалари нархининг ортишига қарамай асосий конструкцион материалдир. Лекин машиналарнинг айрим деталлари (подшипниклар, втулкалар, шестернялар, трубалар ва бошқалар) нинг иш шароити антифрикцион, коррозиябардош ва бошқа хоссаларга ҳам эга бўлиши зарурлиги, нархининг қимматлигига қарамай рангли металлар (Cu, Al, Mg, Ti ва бошқалар) ва уларнинг қотишмаларидан кенг фойдаланишга ундейди. Қуйида саноатда кенг фойдаланиладиган рангли металлар қотишмалари ҳақида маълумотлар келтирилган.

2-§. Мис қотишмалари, маркалари ва ишлатилиш жойлари

Техникада миснинг рух, қалай, алюминий, берилий, кремний, марганец, никель ва қўроғшин қотишмаларидан кенг фойдаланилади. Чунки миснинг юқорида қайд этилган элементлар билан легирланиши механик, технологик, антифрикцион, коррозиябардошлих хоссаларни оширади. Миснинг рухли қотишмасига латунъ дейилади. Cu—Zn қотишмасининг ҳолат диаграммаси 56-расм, а да келтирилган. Диаграммадан кўринадики, агар қотишмада рух миқдори 39% гача бўлса, рухни мисдаги α қаттиқ эритмаси олиниб, унда миснинг элементар фазовий кристалл панжараси сақланган ҳолда, унинг айрим атомлари рух билан ўрин алмашади. Шу боисдан бу структурали латунлар пухта, пластик ва коррозияга бардошли бўлади. Бу қотишмалар кристалланишининг бошланиш ва тугаш температура (чилик)ларининг яқинлиги сабабли улар яхши қўйма хоссаларига ҳам эга бўлади. Қотишма

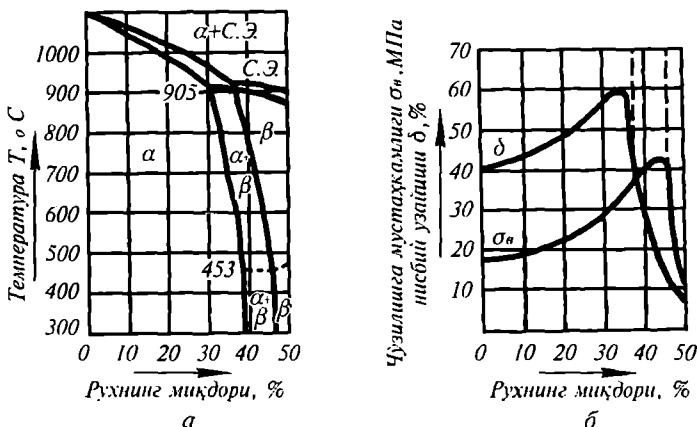

56-расм. Миснинг руҳли қотишмасининг ҳолат диаграммаси (а) ва руҳ миқдорига кўра бу қотишманинг чўзилишга мустаҳкамлиги, шунингдек, нисбий узайишининг ўзгариши

таркибида руҳ миқдори 39% дан 46% гача бўлса, структура $\alpha + \beta'$ фазалардан иборат бўлади. Шуни қайд этиш жоизки, β' — фаза Си—Zn нинг электрон базасида ҳосил бўлган қаттиқ эритмасидир. Қотишмада β' фаза бўлиши унинг қаттиқлигини орттириб, пластиклигини камайтиради.

56-расм, б да эса латунларнинг таркибидаги руҳ миқдорининг меҳаник хоссаларига таъсири келтирилган. Диаграммадан кўринадики, 43% гача Zn қотишмаларнинг нисбий узайишиш ва чўзилишга пухталиги (σ_b) зиёдлиги сабабли техникада таркибида 43% гача руҳ бўлган латунлардангина фойдаланилади. Шуни ҳам айтиш зарурки, одатда мисни легирлаш учун киритилган легирловчи элементлар массаси 7—9% дан ортмайди.

Латунлар технологик кўрсаткичларига кўра босим билан ишланадиган ва қуймалар олинадиган хилларга ажратилади. 22-жадвалда уларнинг маркалари, асосий механик хоссалари ва ишлатилиш жойларидан мисоллар келтирилган.


22-жадвал

Маркалари	Механик хоссалари		Ишлатилиш жойлари
	s_u , МПа	s , %	
Босим билан ишланадиганлар			
Л 90	260	44	Трубалар, чивиқлар
ЛАЖ 60-1-1	450	46	
ЛМЖЦ 50-1-1	450	50	Трубалар, чивиқлар, симлар
ЛС59	400	46	
Куймалар олинадиганлари			
Л 80-ЗЛ	250	10	Арматуралар, прибор деталлари
ЛАЖМЦ 66-6-3-2-	600	7	Винтлар, гайкалар, червяк винтлари
ЛЦ С80-3-3	250	7	Втулкалар, подшипнішклар

ГОСТ 2060—73 бүйича латунлар Л ҳарфи ва рақамлар билан маркаланади. Масалан, Л96 маркада Л ҳарфи латунлигини, 96 рақами эса қотишма таркибида 96% мис. қолгапи руҳлигини билдиради. Таркибида мисдан бошқа Al, Fe, Mn ва бошқалар бўлган маҳсус латунларнинг маркаланишига келсак, улардаги легирловчи элементлар номларининг бош ҳарфлари, масалан, темир (железо) — Ж, марганец — Мц, никель — Н, қалай (олова) — О, кремний — К, кўргошин (свищ) — С билан, бу ҳарфлардан кейинги рақамлар эса шу элементлардан ичча % борлигиги билдиради. Масалан, ЛАЖ 6 маркада 60% Cu, 1% Al, 1% Fe бўлиб, қолгап 38% эса рух бўлади.

Бронзалар. Бронза деб мисни қалайли, алюминийли, кремнийли, никелли ва бошқа элементлар билан қотишмаларига айтилади. 57-расм, а да қалайли бронзанинг ҳолат диаграммаси келтирилган. Диаграммадан кўринадики, қалай миқдори 7—9% гача бўлса ва бу қотишма суюқ ҳолидан уй температурасигача секин совитилса, унинг структураси латунлар сингари қалайнинг мисдаги α қаттиқ эритмасидан иборат бўлади. Агар қотишмада қалайнинг миқдори ундан ортишида эса структураси α ва Cu_2Sn фазасидан иборат бўлади. Натижада қотишманинг қаттиқлиги ва мўртлиги ортади. 57-расм, б да эса қотишма механик хоссаларининг таркибидаги қалай миқдорига кўра ўзгариши келтирилган. Қаттиқ эритмали қотишмалар таркиби оқувчанлик, антифрикцион хоссаларга эга ва юқори коррозиябардошлидир. Шу бойисдан техникада булардан заруриятга кўра фойдаланилади. Маълумки, қалай қимматбаҳо металл бўлганлиги сабабли уни тежаш керак. Айрим қотишмалар олишда қўпинча қалай қисман ёки батамом Al, Fe, Pb ва бошқа элементлар билан алмаштирилади.

Алюминийли бронзалар. Бу қотишмаларда алюминий миқдори 11% гача бўлади. Алюминийнинг мисдаги бир фазали қаттиқ эритмаси

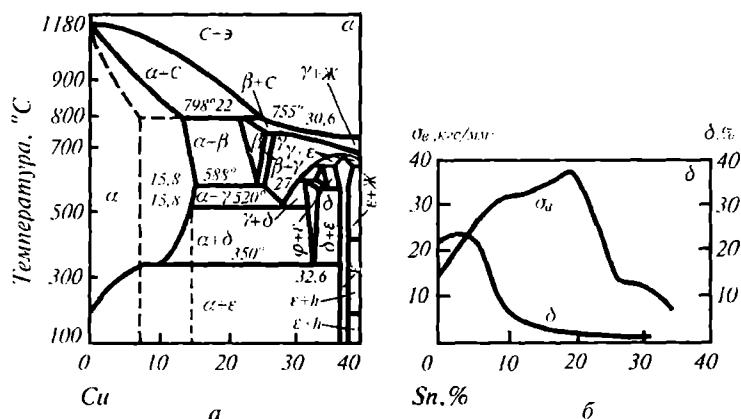

57-расм. Си-Sn қотишмасининг ҳолат диаграммаси (а), қалайнинг бронзанинг механик хоссасига таъсири (б).

қалайли бронзага нисбатан пластик, коррозия-бардош ва чидамли қотишмадир. Лекин оқувчанлиги пастроқ, қолипга күйилганда ҳажмий киришуви катта (2,3%). Агар бу қотишмага маълум миқдорда темир, марганец ва бошқалар киритилса, механик хоссаси янада ортади.

Кремнийли бронзалар. Бу қотишмалар таркибида 2—3% кремний бўлиб, уй температурасида кремнийнинг мисдаги бир фазали қаттиқ эритмаси ҳосил бўлади. Бу қотишма яхши қўйма хоссали, пухта бўлади. Кўп ҳолларда Si қалай ўрнини босади. Агар бу бронза таркибига марганец, никель ва бошқа элементлар киритилса, хоссалари янада ортади. 58-расмда юмшатилган латунь, бронзаларнинг микроструктураси келтирилган.

3-§. Алюминий қотишмалари, маркалари ва ишлатилиш жойлари


Алюминийнинг Si, Cu, Mp ва бошқа элементлар билан ҳосил қилган бирималари алюминий қотишмалари дейилади.

Алюминий қотишмаларининг пухталиги, коррозиябардошлиги, технологик хоссаларининг яхшилиги, термик ишловларга берилиши каби ўзига хос хусусиятларига кўра улардан машинасозликда, авиасозликда, кабель саноатида ва бошқа соҳаларда кенг фойдаланилади.

Қўйида алюминийнинг кремнийли, мисли, мис ва кремнийли, магнийли ва мураккаб таркибли қотишмалари ҳақида қисқача маълумотлар келтирилган.

Алюминийнинг кремнийли қотишмалари. Бу қотишмалар таркибида кремнийнинг миқдори 4—13% гача бўлиб, ундан ташқари маълум миқдорда бошқа элементлар ҳам бўлади. Бу гурӯхга кирувчи қотишмалар қўйилиш хоссаларининг юқорилиги, осон кесиб ишланиши, пайвандланиши, қониқарли механик хоссалари билан характерланади. Масалан, двигатель цилиндр блоклари, картерлари, компрессор корпуслари ва бошқалар бу қотишмадан тайёрланади. Бу қотишмаларга силжуминлар дейилади.

Алюминий қўйма қотишмаларининг 37 та маркаси бўлиб, улар ҳақида маълумотлар тегишли ГОСТларда берилган. Шуни қайд этиш жоизки, бу қотишмалардан олинган қўймалар пухталигини ошириш

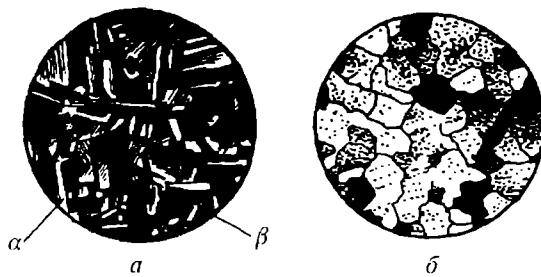

58-расм. Юмшатилган латунь (а) ва бронза (б)ларнинг микроструктураси.

зарур бўлган ҳолларда суюқ қотищмасига массасининг 0,01—0,02% чамасида натрий ёки натрий ва калийнинг фторли туз аралашмалари киритиб модифициранади.

Алюминийнинг мисли қотищмалари. Бу қотищмалар таркибида миснинг миқдори 4—5% бўлиб, қолган қисми бошқа элементлардан иборат бўлади. Бу қотищмаларнинг қуилиш хоссалари пастроқ бўлиб, дарзлар ҳосил қилишга мойилроқдир. Шу сабабли бу қотищмалардан (АЛ7, АЛ19) унчалик катта бўлмаган оддий шаклли қўймалар (арматуралар, кронштейнлар) олишда фойдаланилади.

Алюминийнинг мис ва кремнийли қотищмалари (АЛ3, АЛ5, АЛ6). Бу қотищмаларнинг хоссаси 1 ва 2-гуруҳдаги қотищмаларнига яқинроқ бўлади.

Алюминийнинг магнийли қотищмалари. Бу қотищмаларда магнийнинг миқдори 4,5—11% гача бўлиб, қисман Zn, Si ва бошқалар ҳам бўлади. Бу қотищмаларнинг ҳам қуилиш хоссалари пастроқ бўлади. Лекин коррозиябардошлиги, механик хоссалари ва кесиб ишланиши яхши бўлиб, нам атмосфера шароитида ишлайдиган оддий шаклли қўймалар олишда фойдаланилади.

Алюминийнинг мураккаб таркибли қотищмалари. Бу қотищмалар таркибида Cu, Ni, Cr, Zn, Mp, Ti ва бошқалар бўлиб, юқорида кўрилган қотищмалардан пухталиги, ўтга чидамлилиги ва бошқа хоссалари билан фарқланади. Масалан, бу гуруҳдаги қотищманинг АЛ1 маркасидан поршёнлар, прибор корпуслари олинади.

23-жадвалда алюминий қотищмалари маркалари, таркиби ва ишлатилиши жойлари ҳақида маълумот келтирилган.

23-жадвал

Маркалари	Климатий таркиби, % (қолгани А1)					Ишлатилиши жойлари
	Cu	Mo	Si	бошқалар		
1	2	3	4	5		6
Қўймалар олинилганлари						
АЛ2	—	—	10—13	—	Приборлар корпуслари каби кичик нагрузжалар таъсирида бериладиган деталлар	
АЛ19	—	0,2—0,4	6—8	—	Фланецлар, картерлар, поршенилар каби ўртака нагрузка таъсирига бериладиган деталлар	
АЛ7	4—5	—	—	—	У қадар катта бўлмаган кронштейнлар, шакти мураккаб бўлмаган арматуралар	
АЛ8	—	9,5—11,5	—	—	Вилкалар, шассилар каби нагрузжаларга бериладиган самолёт-кемасозлик деталлари	
АЛ12	4,6—6	0,8—1,3	—	0,1 Cr 3,2 Ni	Двигатель блоклари сингари юқори температурага чидамли йирик қўймалар	

1	2	3	4	5	6
Босим билан ишланадиганлари					
АМп	—	—	—	1—1,6 Мп	Деярли чўзилиб ишланинши натижасида олинадиган деталлар, узаттич трубылар, пайвандланадиган болтлар, заклепкалар
АМпI	—	4—13	—	.4—.8 Мп	Корпус деталлари, паррак шинлари, заклепкалар каби самолёт конструкция элементлари, нагрузка түйсирнида берилувчи деталлар
Д1	3,8—4,8	0,4—1,7	—	.3—.9 Мп	Корпус деталлари, паррак шинлари, заклепкалар каби самолёт конструкция элементлари, нагрузка түйсирнида берилувчи деталлар
Д16	3,8—4,9	1,2—1,8	—	.3—.9 Мп	Корпус деталлари, паррак шинлари, заклепкалар каби самолёт конструкция элементлари, нагрузка түйсирнида берилувчи деталлар

Жадвалдан кўринадики, босим билан ишланадиган А1 ни термик ишловлар билан пухталаниладиган алюминий қотишмалари Д1, Д16 маркали бўлиб бу қотишмаларга дуралюминилар* дейилади. Кейинги йилларда дуралюминнинг Д1, Д16 маркаларидан бошқа В95 ва В96 маркалари яратилган бўлиб, улардан самолётларнинг лонжеронлари, стримгерлари тайёрланмоқда. Масалан, В95 маркали қотишмада 14—20%Cu, 1,8—2,3% Mp, 5—7% Zn ва 0,1—0,25% Cr бўлиб қолгани алюминий бўлади. Агар пухталаниладиган алюминий қотишмаларини 500—520°C температурагача қиздирилса, икки фазали ҳолатдан бир фазали ҳолатга ўтади. Бунда масалан, мис алюминийда эриб, мураккаб қаттиқ эритма ҳосил бўлади. Бу қотишмани бир неча кун уй температурасида сақланса, кристаллик панжарарадаги мис атомлари унинг айрим зоналарида ёғилиши натижасида қаттиқлиги ва пухталиги бир мунча ортади. Бу жараёнга қотишмаларнинг чиниқиши дейилади. Буни тезлатиш учун уй температурасида эмас, балки 100—150°C температурада маълум вақт сақлаш лозим.

4-§. Магний қотишмалари, маркалари ва ишлатилиш жойлари

Магнийнинг Al, Mp, Zn, Si ва бошқа элементлар билан ҳосил қилган бирикмаларига магний қотишмалари дейилади. Бу қотишмаларнинг хоссаларини яхшилаш учун уларга маълум миқдорда цирконий, ниобий, торий элементлари ҳам киритилади. Бу қотишмаларнинг технологик хоссалари яхшилиги, солиштирма пухталигининг юқорилиги, термик ишловлардан кейин пухталаниши ва бошқа хусусиятларига кўра улардан самолётсозликда ва бошқа соҳаларда кенг фойдаланилади.

Магний қотишмалари 2 гуругча ажратилади:

1. Деформацияланувчи қотишмалар. Бу қотишмаларнинг ГОСТ 14957-76 га кўра MA-1, MA2, M2-1, MA8 ва бошқа маркалар бўлиб, улардан арматуралар, мураккаб шакли турли хил деталлар тайёрлашда фойдаланилади.

* Дуралюминий сўзи лотинча durus — қаттиқ ва алюминий сўзларидан тузилган бўлиб, қаттиқ алюминий деган маъноти билдиради.

2. Қуйма қотишмалар. Бу қотишмаларнинг МЛ1, МЛ3, МЛ5 ва бошқа маркалари бўлиб, мураккаб шаклли қуймалар олишда фойдаланилади. Шуни қайд этиш жоизки, бу қотишмаларнинг коррозиябардошлигининг пастлиги сабабли ундан тайёрланган деталлар сирти юпқа қилиб лак, бўёқ, эпоксидсмолалар билан қопланади.

5-§. Титан қотишмалари, маркалари ва ишлатилиш жойлари

Титанни Al, W, V, Mn, Mo, Cr билан ҳосил қилган бирикмаларига титан қотишмалари дейилади. Бу қотишмаларнинг сирти юзасида ҳимоя парда ҳосил бўлиши сабабли зангламайдиган пўлатлардан ҳам коррозиябардошлидир. Айниқса, юқори ва қуи температураларда хоссаларини сақлай олади, пластиклиги сабабли, совуқлигига ва қиздирилганда босим билан ишланади, инерт мухитда яхши пайвандланади. Лекин пўлатга нисбатан ёмон кесиб ишланишига қарамай, турли соҳаларда кенг кўлланилади. Титан қотишмаларининг босим билан ишланаидиган BT4, BT6, BT14 маркаларидан ҳамда BT5L, BT14L, BT21L қуйма маркаларидан турли хил деталлар тайёрланади. Шуни ҳам қайд этиш жоизки, титан қотишмаларининг бир фазали структуралиги термик ишловда пухталанмайди. Саноатда унинг тоблаб чиниқтирилдиган икки фазалиларидан, жумладан, самолётларда, ракеталарда, кемасозликда, криоген техникада ва кимё саноатида кенг фойдаланилади.

6-§. Антифрикцион қотишмалар, маркалари ва ишлатилиш жойлари

Бу қотишмалар Sn, Pb, Cu, Al ва бошқа элементлар асосида олинниб, сирпаниш подшипникларининг вал бўйнига тегиб, ишқаланувчи юзаларни (вкладишларни иш юзасига қўйиш учун) тайёрлашда ишлатилаидиган қотишмаларга антифрикцион материаллар дейилади. Бу қотишмаларнинг суюқланиш температураси анча пастлиги, етарли даражада юқори механик хоссаларга эга бўлиши, вал материали билан ишқаланиш коэффициенти кичикилиги, иссиқликни яхши ўтказиши, коррозиябардошлиги, ўзида мойни сақлай олиши билан бирга асоси пластик ва қовушоқ бўлиб, унда таянч вазифасини ўтайдиган бир текисда жойлашган қаттиқ бирикмалар ҳам бўлади. Бунда подшипник (вкладиш)да айланувчи вал бўйнининг бутун сирти бўйича ишқаланиб ва жараёнда юмшоқ асос материали микроартиқчаларига сирт юзадаги моїлар ўтиб туради. Шундагина улардан тайёрланган сирпаниш подшипник (вкладиш) лари меъёрида ишлайди. 59-расмда вкладиш билан валнинг ишлаш шароитини акс эттирувчи схема келтирилган. Шуни ҳам қайд этиш жоизки, қотишмаларнинг асоси ҳаддан ташқари юмшоқ бўлмаслиги керак, акс ҳолда у подшипникка тушадиган босим таъсирида сиқиб


чиқарилиши мүмкін. Шунингдек, қаттық брикмалар миқдори ҳам етарли даражадан ортиқ бўлмаслиги лозим, чунки валинг босими таъсирида ортиқча қаттық бирималарнинг бир қисми уваланиб, ҳосил бўлган майда заррачалар вал бўйини тирнаб тезроқ ишдан чиқаради.

Юқорида қайд этилган талабларга жавоб берадиган антифрикцион материалларга баббитлар, бронзалар, латунлар, модифицирланган кулранг ва болгаланувчан чўянлар, ғовакли металлокерамик материаллар, пластмассалар, пластифицирланган ёғоч, текстолит, резина ва бошқалар киради.

Жумладан, қалайли баббит яхши антифрикцион материал бўлгани учун катта нагрузкалар ва тезликда ишловчи буф турбиналар, турбо компрессорлар подшипник вкладишларида кенг фойдаланилади. Чунки унинг пластик асоси сурмани мисдаги ва қалайдаги қаттық эритмаси бўлиб, қаттық биримада эса Cu_3Sb , $SnSb$ лар бўлади. Лекин қалай қимматлиги учун, масалан B83 маркадаги қалайнинг бир қисмини Pb билан алмаштирилиб, B83 ўрнига B16 маркали баббитдан фойдаланилади. Демак антифрикцион материалларнинг қай биридан подшипник (вкладишлар) учун оқилона фойдаланишда валинг материалга солиштирма босими ва айланиш тезлиги ҳамда материал нархи ҳисобга олинади. 24-жадвалда асосий антифрикцион материалларнинг хили, маркаси, қўллаш шароити ва ишлатилиш жойлари мисол сифатида келтирилган.

24-жадвал

Антифрикцион қотиши номи	Маркаси	Қўлланиш шароити			Ишлатилиш жойлари
		босим P , кгк/см 2	тезлик θ , м/с	$P.V$ кгкм/см 2	
Баббит	B88 B83 B16	200 100	50 30	750 300	Тезюар дизеллар подшипникларида Электровоз подшипникларида
Бронза	Броцс 5-5-5 Броцс 4-4-4-	80	3	120	Электрдвигател насос подшипникларида
Латунь	АМцс 52-4-1	40	2	60	Конвейер редуктор подшипникларида
Чўян	АЧС1 АЧС2	25	5	100	Тобланган, нормалланган валлар билан ишловчи подшипникларда
Металлокерамик материаллар	Бронза графит темир графит	150 8-12 200 6-10	0,1 4,0 0,1 4,0	— — — —	Мойланиси қийин шароитда ишловчи подшипникларда

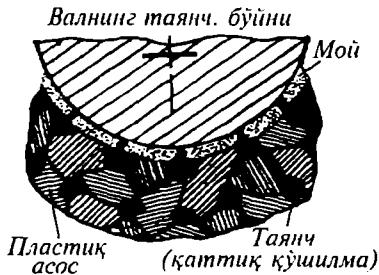

59-расм. Сирпаниш подшипникининг ишлаш схемаси.

ҚАТТИҚ ҚОТИШМАЛАР, АБРАЗИВ ВА КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАР

1-§. Үмумий маълумот

Турли хоссалы материалларни кескичлар (парма, фреза ва бошқалар) билан кесиб ишлашда уларнинг кескирлиги узоқ вақт сақланиши учун улар қаттиқ ва пухта, маълум қовушоқ, коррозиябардош материаллардан тайёрланиши лозим. Айниқса, юқори механик, физик-кимёвий хоссалы материалларни кесиб ишлашда, иш унумдорлиги ва сифат кўрсаткичларини кўтаришда бу материалларга қўйилган конструктив ва геометрик талабларнинг аҳамияти фоят катта.

Маълумки, осон кесиб ишланадиган материалларни кесиб ишловчи кескичлар углеродли асбобсозлик (У2, У8, У9, У9А, У10А ва бошқалар), кам легирланган 9ХС, 13Х, ХВСГ ва бошқалардан тайёрлансан, кесиб ишланиши қийинроқ материалларни кесиб ишлашда тезкесар (Р18, Р9, Р6М5 ва бошқа) пўлатлардан, қаттиқ қотишмалар ва абразив материаллардан фойдаланилади.

2-§. Қаттиқ қотишмалар гуруҳлари, маркалари ва ишлатилиш жойлари

Қаттиқ қотишмалар ишлаб чиқарилишига кўра икки гуруҳга ажратилади. Биринчи гуруҳга металлокерамик қаттиқ қотишмалар, иккинчи гуруҳга қуйма қотишмалар киради. Металлокерамик қаттиқ қотишмаларнинг асоси юқори температурага, кислота ва ишқорларга чидамли, қаттиқ, кам ейиладиган карбидлар (WC, TiC, TaC) қукунларига маълум миқдорда кобалт (Co) элементи боғловчи сифатида қўшиб аралаштирилгач, уни пресс-қолиғга киритиб, пресслаб, турли шаклини ва ўлчами пластинкалар олинади. Кейин уларни печга киритиб, карбидларни суюқланиш температурасидан пастроқ температурада маълум вақт қиздирилиб, кейин совитилади. Бунда кобалт эриб карбидлар донларини чўлғаб, уларни ўзаро пухта боғлайди. 25-жадвалда бир ва икки карбидли металлокерамик қотишмаларнинг маркалари, кимёвий таркиби ва физик-механика хоссалари келтирилган.

Бу маркалардан ўлароқ учкарбидли — титан-тантал-вольфрам (Т.Т.) қаттиқ қотишмалар ҳам бор. Қуйма қаттиқ қотишмалардан эса қуйма йўлда чивиқлар олинади. Улар таркибида қимматбаҳо вольфрам йўқлиги уларнинг афзаллигидир. Булардан заруриятга кўра ейилиб ишдан чиқсан деталларни тиклашда фойдаланилади. Одатда чивиқлар асетилен кислород алангасида ёки электр ёй ёрдамида эритиб тикланадиган деталнинг ейилган жойига қопланади. Қуйидаги жадвалларда қаттиқ ва қуйма қотишмаларнинг хили ва кимёвий таркиби келтирсан.

Вольфрам қотиши ма						Титан вольфрам қотиши ма						
	Қотиши ма таркиби, %		Физика-механик хоссаси				Қотиши ма таркиби, %			Физика-механик хоссаси		
Қаттиқ қотиши ма лари	фрам карби ди	Ко бальт	Этилишга пухталик чегараси кг/мм ²	Үртача солиши штирма оғирлиги, г/см ²	Қаттиқ лиги роквелл шкаласи бүйича	Қаттиқ қотиши ма маркаси	Воль фрам карби ди, (WC)	Ко бальт Со	Титан карбиди (TC)	Эти лишга пухталик чегараси	Үртача солиши штирма оғирлиги	Қаттиқ лиги роквелл шкаласи бүйича
BK2	98	2	100	15,2	90,0							
BK3	97	3	100	15,1	89,0	T5K10	85	10	5	115	12,7	88,5
BK4*	96	4	130	15,0	89,5							
BK6*	94	6	120	14,8	88,0	T14K8	78	8	14	115	11,6	89,5
BK6M	94	6	130	14,0	90,0							
BK8	92	8	130	14,6	87,5	T15K6	78	6	15	110	11,3	90,0
BK8B*	92	8	150	14,6	86,5	T15K6T	79	6	15	110	11,4	91,0
BK10	90	10	135	14,4	87,0	T30K4	66	4	30	90	9,7	92,0
BK11	89	11	150	14,2	86,0							
BK15	85	15	160	14,0	86,0	T60K6	34	6	60	75	6,8	90,0

Қотишималар хили	Асосий компонентларнинг массаси бўйича таркиби, %					
	Cr	Mn	Ni	Si	C	Fe
Сормант: № 1	28	1,5	4,0	3,5	2,8	60,2
№ 2	15	1,0	1,8	1,8	1,7	78,7
Сталинит	17	15,0	—	2,0	9,0	57,0

Булардан ташқари асоси Al_2O_3 , Cr_2O_3 , SiO_2 ва бошқалар асосида ўзаро боғлаб олинган поликристаллик бирималар пластиклари босим остида прессланниб тайёрланган минералокерамик қаттиқ қотишималар олингач, печда қиздириб пухталанади. Уларнинг қаттиқлиги HRA 90—93 бўлади, пластинкаларидан ҳам кескичларга маҳкамлаб нафис кесиб ишлашда фойдаланилмоқда. Бу пластинкаларга микрол дейилиб уларни ЦМ322, ЦМ маркалари бор. Улар кесувчанлик хоссаларини 1700°C гача қизиганида ҳам сақлади. Кейинги йилларда минералокерамик пластинкаларни кесувчанлик хоссасини ошириш мақсадида уларга маълум миқдорда Mo, W, Ti карбидлари қўшилмоқда. Бу материаллар керметлар дейилади. Шунингдек, бор нитриди поликристаллари асосида тайёрланган эльбор деб атaluвчи материал пластинкаларидан металларни нафис ишлашда ҳам фойдаланилмоқда.

3-§. Абразив материаллар хиллари ва ишлатилиш жойлари

Абразив материаллар жуда майда ва қаттиқ, ўткир кесувчи қиррали бўлиб, улар табиий (олмос, корунд, кварц) ва сунъий (синтетик олмос, электр корунд, бор ва кремний карбидлари) материалларга ажратилиди.

Агар олмоснинг қаттиқлигини 100% десак, бор карбидиники 43%, кремний карбидиники 30%, электрокорундники 20%, тобланган асбобсолзик пўлатлариники 10% атрофида бўлади. Абразив материаллардан тайёрланган кескичларнинг кесувчанлик хоссаси $1800—2000^{\circ}\text{C}$ температурагача қиздирилса ҳам кам ейилади. Шу боисдан бу материаллар катта тезликларда ($15—70 \text{ м/с}$) кесиб ишлаш имконини беради.

Куйида кўп ишлатиладиган абразив материаллар ҳақида маълумотлар келтирилган.

Электрокорунд (шартли белги-Э) таркибига кўра оқ нормал ва монокорундларга ажратиласди. Оқ электрокорундда 98—99% Al_2O_3 , нормалида 91 % дан кам бўлмаган ҳолда Al_2O_3 ва монокорундда 97—98% Al_2O_3 бўлади.

Бу материаллардан күпроқ чўзилишга қаршилиги катта бўлган материалларни жилвирловчи тошлар тайёрланади.

Уларнинг донлари электрокорунд донларига нисбатан йирикроқ бўлади. Улар таркибидаги SiC миқдорига кўра қора рангли кремнийга (КЧ) ва ўт рангли кремний карбида (КЗ)га ажратилади. Қора ранглисининг таркибида SiC 95—97 % бўлса, ўт ранглида эса SiC 97% ва ундан ортиқ бўлади.

Қора рангиларидан тайёрланган жилвир тошлардан чўзилишга қаршилиги кичик бўлган ва қовушоқ металл ҳамда уларнинг қотишмаларини жилвирлашда, ўт рангиларидан қаттиқ қотишмаларни жилвирлашда ва минералокерамик материаллардан тайёрланган кескичларни чархлашда фойдаланилади.

Бор корунд. Уларнинг кулранг ва қора рангилари бўлиб, уларнинг кукунларидан тайёрланган пасталардан металл буюмлардан бирининг юзини иккисининг юзига ишқалаб мослашда, шунингдек қаттиқ қотишмаларидан тайёрланган кескичларни ва ниҳоятда қаттиқ материаллар (рубин, кварц, корунд) ни жилвирлашда фойдаланилади.

Хром оксиди кукунларидан ҳам жилвирлаш ва жилолаш ишларида фойдаланилади.

Олмос кескичлар. Табиий ва сунъий олмос кристаллари деярли мўртлигига қарамай, саноатда улардан кескичлар тайёрлашда фойдаланилади. Бу кескичлардан айниқса, материалларнинг катта тезликда ишлаб текис юзали, аниқ ўлчамли деталларни олишда фойдаланиш ҳажми ортмоқда.

Ҳозирда тахминан 70% техник олмослардан жилвирловчи тошлар, олмос қаламлари тайёрланса, 20% идан корунд ва кремний карбидлари тайёрланади. Олмос кристаллари массаси 0,2—0,75 карат (1 карат 0,2 г га тенг) кескичлар каллагига механик ўрнатилиади.

Рус олими Л.Ф. Верешагин раҳбарлигига синтетик олмос олинган. Унинг АСР, АСР АСБ ва бошқа маркаларидан кескичлар тайёрлашда фойдаланилади. Шуни ҳам айтиш керакки, 1964 йилдан бошлаб, борнитрид материали (эльбор) ҳам ишлаб чиқарилмоқда. Бу материалнинг абразивлик хусусияти олмосга яқин, пластинкалари кескич каллакларига ўрнатилиб, ундан металларни нафис ишлашда фойдаланилади.

4-§. Композицион материаллар

Композицион материаллар деб икки ва ундан ортиқ хилли, бирбирида эримайдиган компонентлардан тайёрланган материалларга айтилади. Кутилган хоссаларига кўра компонентлар хили ва миқдори белгиланади. Бундан кўриниб турибдики, аввалдан кутилган хоссали материални олиш мумкин. Буни турли шароитда ишловчи деталлар, қурилмалар тайёрлашда аҳамияти жуда ҳам катта. Композицион материаллар асоси пластик матрица ва турли хил тўлдирувчи материаллардан иборат бўлади.

Матрица сифатида металлар (Al, Mg, Ti ... ва уларнинг қотишмалари) ва полимерлар (эпоксид ва фенолформальдегид смолалар, полiamидлар ва бошқалар) ишлатилса, тўлдирувчилар сифатида кум кукунлари, асбест толалари, алюминий нитритлари, бериллий оксидлари, бор карбидлари, углеродли ва легирланган пўлатлардан олинган ниҳоятда ингичка (20—1500 мкм) симлар ва бошқалар ишлатилиди. Тўлдирувчилар суюлтирилган матрица материалига киритилиди ёки плазма оқимида пуркалади. Бошқа усуллари ҳам бор. Бунда матрица материали тўлдирувчи материаллар билан қаттиқ эритмалар ёки кимёвий бирикмалар ҳосил этиб, пухта бoggаниб, мустаҳкам, қовушоқ ва коррозия ҳамда юқори температурага чидамли материаллар олинади.

Умумий ҳолда композицион материалларнинг мустаҳкамлигини қўйидагича ифодалаш мумкин:

$$\sigma_{\text{к.м}} = \sigma_{\text{в}} \cdot V_{\text{в}} + \sigma_{\text{м}} \cdot V_{\text{м}}, \text{ МПа}$$

бу ерда V — композицион материалдаги фазалар ҳажми, см^3 , индекслар «к» — композицион материал, «в» — толалар ҳажми, см^3 ва «м» эса матрица материал ҳажми, см^3 .

Машинасозликда бу материаллардан кенг фойдаланилмоқда. Жумладан, 400—500°C да пухталигини сақлайдиган, коррозиябардош матрицаси алюминийли композицион материалдан самолётсозликда, кимё саноатида реактивлар сақловчи идишлар, пухталаридан эса автомобиль кузовлари, тақсимловчи валлар, винтлар, трубалар ва бошқалар тайёрланмоқда.

Шуни ҳам айтиш жоизки, металлопластиклар деб аталағиган қалинлиги 0,3—1,2 мм ли бир ёки иккала томони 0,05—1 мм полимер (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) лар билан қопланган материаллардан коррозиябардошлиги, электроизоляцион ва бошқа хоссалари ҳамда кўркамлиги туфайли совутгич корпуслари, автомобиль кузовлари тайёрлашда ва бошқаларда кенг кўламда фойдаланилмоқда.

13-боб

КУКУН МАТЕРИАЛЛАРДАН ДЕТАЛЛАР ТАЙЁРЛАШ

1-§. Умумий маълумот

Металл ва нометалл материаллар кукунларидан турли хил деталлар тайёрлаш технологик усулига кукун металлургияси дейилади. Бу усулда тайёрланган деталлар (сирпаниш подшипниклар, цилиндрик ва конустишли шестернялар, киря асбоблари, кескичлар каллакларига маҳкам ўрнатиладиган қаттиқ қотишма пластинкалари ва бошқалар) турли хоссали бўлиши билан бирга, бир томондан геометрик шакл ва ўлчамлари аниқ, юза ғадир-будирлиги кичик бўлади, қимматбаҳо металлар тежа-

лади, құшимча ишловлар талаб этмайды, юқори малакали ишчига за-
рурият бўлмайди, иш унуми юқори ва бошқа шунга ўхшаш кўрсат-
кичларга эга бўлади, иккинчи томондан қўйма ва босим билан иш-
лашда олинган деталлардан фарқли ўлароқ таркиб нотекислиги, кири-
шув бўшлиғи, дарз кетишлар бўлмайди, учинчи томондан анъанавий
усулларда олиб бўлмайдиган ВК, ТК типли қаттиқ қотишмалар оли-
нади. Чунки бундай қотишмалар таркибида W, Mo, Nb каби метал-
ларнинг суюқланиш температураси жуда юқоридир.

Археологик материаллардан маълумки, эрамиздан бир неча аср
муқаддам яшаган Миср хукмдори фиръавн Тутамхамон тобутига қў-
йилган ханжар сирти олтин кукуни билан қопланган экан.

Бу қадимда одамлар кукун металлургиясидан фойдаланиш йўллари
билан таниш бўлганликларидан далолат беради.

1827 йили рус инженерлари П.Г. Соболевский ва В.В. Любинский-
лар платина кукунидан танглар тайёрлаганлар ва улар бу соҳанинг
кенг имкониятларини кўрсатиб, назарий асосларини ҳам яратганлар.
Бу истиқболли технологик усул узоқ йиллар давомида турли сабаблар-
га кўра саноатда жорий этилмаган. Фақат XX аср бошларида гина ма-
шинасозлик корхоналарида бу усул қўллана бошланди. Ҳозирда мах-
сус цехлар ишлаб турибди ва бу усулда деталлар тайёрлаш ҳажми тобо-
ра ортмоқда.

2-§. Кукун материаллардан деталларни тайёрлаш технологияси

Кукун материаллардан деталлар тайёрлаш технологик жараёнини
умумий тарзда қуйидаги босқичларга ажратиш мумкин:

1. Кукун материаллари тайёрлаш.
2. Кукунлардан кутилган таркибли шихта олиш.
3. Маълум миқдордаги шихтани прессформага киритиб пресслаш.
4. Олинган буюмга зарур хоссалар бериш учун уларни термик иш-
лаш.
5. Заруриятга кўра, масалан, сирпаниш подшипниклар, киря асбоб-
ларга қўшимча ишловлар (ғовакларини мойга тўлдириш, калибрлаш,
ва бошқалар) бериш.

Кукун материаллари тайёрлаш. Маълумки, турли шаклли ва ўлчам-
ли металлар кукунларини металлургия заводларида ва комбинатларда
механик, кимёвий ва физик-кимёвий усулларда қўплаб тайёрланади.
Турли металлардан механик усулда кукунлар тайёрлашда шар тегир-
монлардан фойдаланилади. Бунда шар тегирмон барабанига чўян, пўлат
ёки қаттиқ қотишмалар шарлари ва кукунга айлантириладиган қирин-
дилар, майда материал бўлаклари киритилиб, барабан қопқоғи берки-
тиладида, уни ўз ўқи атрофида минутига 3000 мартагача айлантирила-
ди. Бунда барабандаги шарчалар материалга урилиб уни майдалайди.

Худди шу мақсадда тебранадиган тегирмөнлардан ҳам фойдаланилади. Металл оксидларидан металларни кимёвий ва физика-кимёвий усулларда қайтарганда водород, углерод икки оксида газлари (H_2 , CO) дан фойдаланилса, туз эритмаларидан ажратишида эса электролиз усулидан фойдаланилади.

3-§. Кукун материаллар ўлчами, шакли ва технологик хоссалари

Металл кукунларининг ўлчамларига кўра уларни ниҳоятда майда (дон ўлчами 0,5 мкм гача), жуда майда (дон ўлчами 0,5—10 мкм), майда (дон ўлчами 10—40 мкм оралиғида), ўртача (дон ўлчами 40—150 мкм оралиғида) ва йирик (дон ўлчами 150—500 мкм оралиғида) хилларга ажратилади.

Шаклига қараб эса ясси, тенг ўқли ва толали турларга ажратилади. Темир кукунларининг масалан, ПЖ2К, ПЖ4С ва бошқа маркалари бўлади. Бу маркалардаги шартли белгилар қўйидагиларни билдиради. ПЖ — темир кукуни (порошок железный), рақамлар кимёвий таркиби бўйича гурухларини, ҳарфлар эса кукунлар донадорлигини, жумладан, К — йирик (крупный), С — ўртача (средний), М — майда (мелкий) деган мъянони билдиради. Кукунларнинг технологик хоссаларига келсак, уларга пресс қолипга киритилувчи тўкма кукун массаси, оқувчанлиги, прессланувчанлиги ва термик ишланувчанликлари киради. Агар тўкма кукун массаси ўзгармаса, термик ишловда киришувчанлигининг доимишлиги таъминланади. Оқувчанлиги, яъни кукуннинг пресс-қолипни тўлдирувчанлиги кукун ўлчами кичрайган ва намлиги ортган сайин ёмонлашади, шунингдек прессланувчанлиги кукун материал пластиклигига, боғлиқ бўлиб, сирти актив моддалар кўпайган сари ортади. Термик ишланувчанлиги эса кукун материаллар заррачаларининг бирикувчанлигига боғлиқ.

Шуни қайд этиш жоизки, маҳсулот тайёрлаш учун зарур таркибли кукун аралашма тайёрлашда унинг пресс-қолипда прессланувчанлигини ошириш учун маълум миқдорда парафин, стеорин қўшилса, термик ишланувчанлигини осонлаштириш учун маълум миқдорда осон эрийдиган моддалар аралаштирилади.

4-§. Кукун материаллардан тайёрланган деталлар конструкциясига кўйилувчи асосий талаблар

Деталлар деворлари қалинлигининг кескин фарқ қиласлиги.

Деталларда прессформа ўқига тик узун ва тор ортиқлар, ариқчалар, ўткир бурчакли ўтишлар бўлмаслиги, юқори аниқлик деталларнинг механик ишловлар учун маълум қатлам ҳисобга олиниши ва ташқи, ички резьбаларни кесиб ишлашда маълум қатлам ҳам ҳисобга олиниши зарур.


5-§. Кукун материаллардан деталлар тайёрлаш усуллари

Металл кукунлардан деталлар тайёрлашда деталлар характерига күра күйидаги усуллардан фойдаланилади.

1. Совуклайн пресслаш. Бу усулда пресс-қолипга маълум таркибли ва миқдордаги кукун материал аралашмаси киритилиб, уни пресс пулансони билан маълум босимда прессланади (60-расм, *a*). Бунда кукун заррачаларо контакт ортиб, фоваклик камайиб, деформациялана боради ва кутылган шаклли буюмга ўтади. Буюмни пухталаш учун термик ишланади. Бунда заррачаларнинг механик боғланиши, электростатик кучлар тортилиши ва ишқаланиш жараёнининг бориши ҳисобига пухталанди.

Шуни айтиш жоизки, пресслаш босими ортган сари заготовка пухталиги ҳам ортади. Лекин кукунни пресс-қолип деворига ишқаланиш кучи таъсирида олинувчи заготовка бўйи бўйича босим нотекис тақсимланади. Шу боисдан заготовка пухталиги ва говаклиги бўйи бўйича турлича бўлади. Оддий шаклли, бўйининг диаметрига нисбати бирдан кичик ($l/D < 1$) бўлган цилиндрик (втулка хилдаги) заготовкалар, шунингдек, ташқи диаметрининг девор қалинлигига нисбати учдан кичик ($D/t < 3$) бўлганда бир томонлама пресслаш усулида олинади. Бунда босим 600—2000 кгк/мм² оралиғида бўлади.

Мураккаб шаклли заготовкаларни олишда икки томонлама пресслаш усулидан фойдаланилади. Бунда пресс-қолипга тегишли тўйма кукун материал киритилгач, гидропресс пуансон билан дастлабки уст-

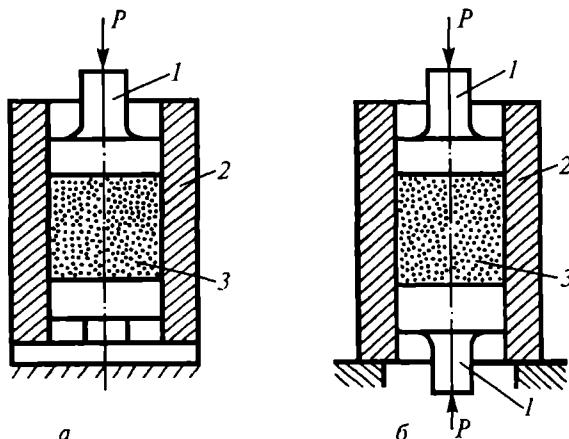

60-расм. Оддий шаклдаги металлокерамик буюмларни ёпиқ прессформада пресслаш схемаси:

a — бир томонлама пресслаш; *b* — икки томонлама пресслаш;
1 — пуансон; 2 — прессформа; 3 — шихта

ки босим берилади. Сўнгра гидропресс тўхтатилиб, пресс-қолип пресслаш устки ва пастки пуансон билан олиб борилади (60-расм, б). Бу ҳолда текис зичликли заготовка олинниб, зарурий босим 30—40% га камаяди. Юқоридаги маълумотлардан маълумки, пресслаш босими олинувчи заготовка шаклига, зичлигига, пресслаш усулига ва бошқа кўрсаткичларга боғлиқ.

Шуни ҳам айтиш жоизки, пресслаш жараёнида кукун заррачалари эластик ва пластик деформацияга берилиши сабабли деярли кучланиш заготовкада бўлади. Шу боисдан буюм пресс-қолипдан олинганда эластик деформация таъсири туфайли ўлчамлари бирмунча ортади.

2. Қиздирилган ҳолатда пресслаш. Бу усулда пресс-қолипга киритилган кукунни пресс-қолипни бўшлиқ шаклига ўтиши ва термик ишланиши билан бирга олиб борилади. Бунда пресслаш температураси асосий кукуннинг абсолют суюқланиш температурасининг 0,7—0,9 улушига тенг олинади. Шу боисдан жараён совуқлайнин пресслаб буюм олишга қараганда тезроқ ва пресслаш босими пастроқ бўлади. Бу усулда олинган буюм пухталиги, зичлиги ва структурасининг бир хиллиги билан ажралади.

Бу усулдаги пресс-қолип материали иш шароитига чидамли, пухта бўлиши билан бирга кукун билан реакцияга киришмайдиган ва арzonроқ материалдан тайёрланади.

Шуни ҳам қайд этиш зарурки, олинган буюмлар ва деталлар хоссаси ва сифати (кенг маънода) кукун материаллар хили, шакли, донадорлигидан ташқари пресслаш босимига, термик ишловлар режимига ва узил-кесил ишловлар характеристига ҳам bogлиқ bўлади.

Кукун материалларидан олинган деталлар шартли равишда қўйида-гича маркаланади: масалан, ЖГр 1—20 ПФ; бу ерда Ж — темир кукуни, 1% графит, фоваклиги 20% бўлиб, структураси перлит билан ферритдан иборат бўлади. Ёки ЖГр Н7 Д2—6,8, бу ерда асоси темир, 1% графит, 7% Ni, 2% Cu бўлиб, зичлиги 6,8 г/см³ бўлади.

Айниқса, кейинги йилларда массаси 500 кг гача ва ундан ортиқ бўлган заготовкалар олишда ҳар томонлама босим билан пресслаш усулидан фойдаланилмоқда. Бу ҳолда босимнинг бир текисда берилиши, ташқи ишқаланишининг йўқлиги сабабли, зарурий зичликдаги заготовкалар олишга эришилмоқда.

Бу ишлов усулларига қўйидагиларни кўрсатиш мумкин:

1. Гидростатик. Бунда кукун материал эластик қобиққа киритилгач, зарурий босим мой, глицерин ёки сув орқали ҳар томонлама бир текисда берилади.

2. Пресс-қолипга киритилган кукун материалга парафин, резинали қолип деворли эластик қобиқ орқали ҳар томонлама бир текисда зарурий босим берилади.

3. Металл пресс қолипга киритилган кукун материалга зарурий босим инерт газ, суюқ металл орқали берилади.

Шунингдек, кукун материалларни прокатлаш усули билан ҳам турли хил заготовкалар (чивиқлар, полосалар ва турли кесимлилар) олинади.

14-боб

МЕТАЛЛАРНИНГ КОРРОЗИЯГА БЕРИЛИШИ ВА УНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ТАДБИРЛАРИ

1-§. Умумий маълумот


Маълумки, металл ва улар қотишмаларининг ташқи муҳит таъсирида емирилишига коррозия дейилади. Бундай емирилишга металларнинг занглаши, кимёвий аппаратларнинг турли эритмалар таъсирида ишга яроқсиз ҳолга келишини мисол сифатида келтириш мумкин. Статистика маълумотларидан маълумки, темир қотишмаларнинг 15—20% и коррозияга берилади. Демак, металларни коррозиядан сақлаш давлат аҳамиятига молик масаладир.

Металларнинг коррозияга берилиш механизмига кўра улар: кимёвий, электрокимёвий ва аралаш коррозияга ажратилади.

Кимёвий коррозия. Металларни электр токини ўтказмайдиган (диэлектрик) муҳитларда, масалан, куруқ газларда, ёқилғи ёндирилганда ажралувчи газлар, ҳаво ва суюқ органик моддалар (бензин, мазут, смолалар ва бошқалар) билан кимёвий реакцияга киришиши туфайли емирилишига кимёвий коррозия дейилади. Алантали печларда пўлатларнинг пластиклигини ошириш мақсадида қиздирилганда ундаги ҳаво кислородининг пўлат заготовкага ўтиши туфайли темир оксиди ($3\text{Fe} + 2\text{O}_2 = \text{Fe}_3\text{O}_4$) нинг ҳосил бўлиши кимёвий коррозияга мисолдир. Агар бу парда пухта бўлса, масалан Al_2O_3 , металлни коррозиядан анча сақлади, бу хил коррозиянинг бориш тезлиги металлнинг ва муҳитнинг хилига, температурасига ва унинг муҳит таъсирида бўлиш вақтига боғлиқ бўлади.

Электрокимёвий коррозия. Металларнинг электр токни ўтказадиган муҳитда (масалан, нам ҳаво, кислоталарни ва тузларни сувли эритмалари таъсирига берилиб) емирилишига электрокимёвий коррозия дейилади.

Агар электролитга туширилган турли металл электродларни сим билан уласак, гальваник жуфт ҳосил бўлиши маълум. Бунда электрод потенциали кичик бўлгани — анод, катта потенциаллиги — катод бўлади. Бу шароитда анод ионлари электролитга ўта бориб, анод пластинкалари тўла катодга ўтгунча жараён давом этади. Масалан, потенциали — 0,440 В ли темир ва потенциали — 0,763 В ли рух пластинкаларини электролитга тушириб, улар сим билан уланса, рух пластинкаси анод бўлгани учун у электролитда эриб, ундан катодга ўта боради (61-расм).

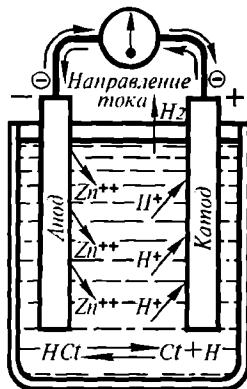

61-расм. Гальваник элементнинг ишлаш схемаси

коррозияга кам берилишини кўрамиз. Шуни қайд этиш жоизки, бир фазали дейилувчи реал металларда структуравий нуқсоналар (дислокациялар, турли бегона қўшимчалар ва бошқалар) бор, уларни ҳам ўз электропотенциаллари бўлади, албатта. Шу боисдан уларни электролитга туширсақ, электрокимёвий коррозия боришини кутишишимиз мумкин.

Аралаш коррозия. Металларнинг юқорида кўрилган ҳар иккала хил коррозиянинг биргаликда бориши натижасида емирилиши аралаш коррозия дейилади.

Металларнинг коррозияга берилиб емирилишини характеристига кўра текис, нотекис, айрим жойлари бўйича донлараро ва бошқа хилларга ажратиш мумкин. Буларнинг ичida энг хавфлиси донлараро коррозиядир. Чунки у металл ташқарисидан кўринмайди. Шуни ҳам қайд этиш жоизки, агар буюмлар текис бўлса, бу сиртда масалан, пухта оксидларнинг пардалари электролит таъсиридан ҳимоялайди. Одатда, металларнинг коррозияга чидамлилигини айни муҳитдаги шароитда коррозияга берилиш тезлиги билан аниқланади.

Жадвалда турли металлар потенциал (φ_o) ларининг (шартли равиша ноль деб олинган) водородга нисбатан қийматлари келтирилган.



62-расм.

Элементлар номи	Металлар потенциали, јо, В	Элементлар номи	Металлар потенциали, јо, В	Элементлар номи	Металлар потенциали, јо, В
Олтин	+ 2.87	Құрғошин	- 0,126	Рух	- 0,763
Күмуш	+ 0,789	Қалайи	- 0,136	Марганец	- 1,18
Симоб	+ 0,789	Никель	- 0,25	Титан	- 1,63
Мис	+ 0,520	Кобальт	- 0,27	Алюминий	- 1,66
Висмут	+ 0,215	Темир	- 0,44	Магний	- 2,36
Водород	0,000	Хром	- 0,744	Натрий	- 2,74

2-§. Металл буюмларни коррозияга берилишининг олдини олиш усуллари

Маълумки, машинасозликда асосий конструкцион материал бўлган темир қотишмалари (пўлат ва чўянлар) дан тайёрланган буюмларни коррозияга берилишининг олдини олиш фойт катта аҳамиятта эга. Чунки бундай деталларни тайёrlашда легирланган пўлатлардан, рангли металл қотишмалари ва пластик массалардан фойдаланилсада, улар нархининг қимматлиги ва техник-иқтисодий нуқтаи назардан бундай материалларни кенг қўллаш чекланган. Шу боисдан металларни коррозиядан саклаш масаласи муҳимлигига қолмоқда. Амалда металл буюмларнинг коррозияга берилишининг олдини олишда сиртлари коррозиябардош металлар ва нометалл материаллар билан қоплаш усулларидан, мұхит активлигини пасайтириш ва электрокимёвий усуллардан фойдаланилади. Куйида бу усуллар ҳақида маълумотлар келтирилган.

1. Металл буюмларни коррозиябардош металлар билан қоплаш.

Бу усул анодий ва катодий хилларга ажратилади. Анодий қоплашда электролитга туширилган металл буюм ўз потенциалидан кичик потенциалли металл билан қопланади. Бунга темир қотишма буюмни рух билан қоплаш мисол бўлади. Катодийда электролитга туширилган буюм ўз потенциалидан катта потенциалли металл билан қопланади. Бунга темир қотишмадан тайёрланган буюмни никель билан қоплаш мисол бўлади.

Гальваник усулда қоплаш. Бу усулда анод сифатида коррозиябардош металлар (Zn , Cr , Al , Ni ва бошқалар) пластинкалари, катод сифатида буюм олинади. Электролитли ваннага туширилган анод пластинкаси ўзгармас ток манбанинг мусбат қутбига, буюм манфий қутбига уланади. Занжирдан маълум кучланишли ток ўтишида анод пластинка электролитда эриб ионлари катод сиртига ўта боради (61-расм). Қоплама қалинлиги ток кучига, ўтиш вақтига боғлиқ.

Термодиффузон усулда қоплаш. Бу усулда буюмлар сиртларига ҳимоя парда юқори температурали шароитта коррозиябардош металлар атомларининг диффузияланишида боради. Бунда буюмлар сиртини, масалан, Al билан қоплашга алитирлаш, Cr билан қоплашга хромлаш, Si билан қоплашга силицирлаш дейилади.

Металл эритмаларга тушириб қоплаш. Бунинг учун сирт юзи занг, мой ва кирлардан яхшилаб тозаланган буюмни суюлтирилган металл (Zn, Al ёки бошқалар) ваннага тушириб маълум вақт сақланади. Бунда буюм бу металлнинг юпқа пардаси билан қопланади. Масалан, симлар, том тунуклари, трубалар сирти рухланади.

Пуркаб қоплаш. Бу усулда металл буюмлар сиртига Al, Cr, Ni ва бошқа металлар уларнинг оксидлари (Al_2O_3 , Cr_2O_3 , SiO_2 ва бошқалар) карбидлар (B_4C , TiC , NeC ва бошқалар) нинг диаметри 0,5—3 мм ли симлар ёки диаметри 20—100 мкм ли сферик шаклли қуқунлари аргон, азот ёки водород газларининг плазмали оқимида пуркалади.

Термолеканик қоплаш. Бу усулда қопланувчи буюм сиртига қопланувчи металл қўйилиб қиздирилган ҳолда, масалан, прокатланади. Кейинги йилларда буюмлар сиртига коррозиябардош металл қуқунлари ва пластик массалар ҳам қопланмоқда. Бунинг учун бирон буюм сирти занг, мой ва кирлардан тозаланади. Унинг юзасига металл қуқуни (пластик масса) маълум қатламда бир текис тўкилади. Сўнгра буюм зарур температурада қиздирилади. Бунда қуқун эриб, буюм сиртини текис қоплаш билан бирга унга пухта ёпишади.

Нометалл материаллар билан қоплаш. Бу усулга буюмлар сиртини лак, бўёқ, мой, эмаль, резина ва эбонитлар билан қоплаш киради. Буюм сиртини лак бўёқлар билан қоплаш учун сирти занг, мой ва кирлардан яхшилаб тозалангач, зарурий лак, бўёқ буюм сиртига маъин чўткада юпқа қилиб, текис суртилади ва қуритилади.

Металл буюмлар омборда сақланадиган ёки бошқа жойга юборида-диган бўлса, сиртларига минерал мой ва ёғлар суркалади. Резина ва эбонит билан қопланадиган бўлса, аввало занг, мой ва кирлардан яхшилаб тозаланган буюмлар сирти резина елим суртилиб, кейин хом резина ёки эбонит лист ёпиштириб вулканизацияланади.

2. Мұхит активлигини пасайтириш. Бунинг учун агрессив мұхитга озгина ингибитор деб аталувчи баъзи бир органик ва нооргоник бирикмалар киритилади. Натижада электролитик жараён механизми ва кинетикаси ўзгариши сабабли коррозия тезлиги пасаяди. Агар ички ёниш двигателларини совитиш тизимидағи ёки буғ қозонларидаги сувга масалан, озгина хромпик ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) киритилса, металлнинг коррозияяга берилиши анча камаяди.

Протекарлар билан ҳимоялаш. Бу усулдан электролит мұхитида ишловчи деталлар (масалан, кема винтлари) ни коррозиядан ҳимоялашда фойдаланилади.

Бунинг учун деталнинг коррозияга бериладиган жойи яқинига протектор деб атaluвчи, потенциали ҳимоя этилувчи металл потенциалидан кичик металл пластинка ўрнатилади. Бу шароитда протектор анод, деталь катод бўлиб, улар орасида ҳосил бўлган гальваник жуфт натижасида протектор пластинкасигина емирилади.

15-боб

МЕТАЛЛ ВА УНИНГ ҚОТИШМАЛАРИНИ ТЕРМИК ИШЛАШ

1-§. Умумий маълумот

Машинасозликда пўлат ва чўяйлардан, шунингдек, рангли металл қотишмаларидан тайёрланадиган кўлгина деталлар ва кескичларнинг физик-механик ва технологик хоссаларини яхшилаш билан эксплуатацион кўрсаткичларини ошириш мақсадида уларга термик ишлов берилади.

Металл ва унинг қотишмаларига термик ишлов бериш учун уларни маълум температурагача қиздириб, шу температурада маълум вақт сақлаб турилгандан кейин ҳар хил тезликда совитилади.

Бу ишлов беришда заготовкаларнинг кимёвий таркиби ўзгармай, структураси ўзгариши ҳисобигагина хоссалари ўзгаради.


2-§. Материалларни термик ишлашда фойдаланиладиган печлар ва бошқа анжомлар

Маълумки, металларга термик ишлов беришда қиздиргич печлар ва улардаги температурани кузатувчи приборлардан, совитгичли идишлар ва хилма-хил қисқичлардан фойдаланилади. Қиздиргич печлар турли конструкцияли бўлиб, уларнинг шакли ва ўлчами термик ишланадиган буюмлар шакли ва ўлчамига, печга киритиш усулига, иссиқлик манбаига ва бошқа кўрсаткичларига кўра ажралади. Печларни иссиқликнинг буюмга таъсирига кўра алангали, муфелли ва ванналиларга ажратилади (63-расм). Алангали печларда ўртacha ва катта ўлчамили буюмлар қиздирилади. Буларда печь таглигига терилган буюмлар аланга ва қизиган газлар ҳисобига қизийди.

Муфел печларда майда ва ўртacha ўлчамили буюмлар печь деворларидан ўтувчи иссиқлик ҳисобига қизийди.

Ваннали печларда қиздириладиган майда буюмлар туз эритилган ваннага туширилади. Печларда иссиқлик манбаи сифатида ёқилғилардан ва электр токидан фойдаланилади. Суюқ ёқилғилар печь камера-сига форсунка орқали, газ ёқилғилар горелка орқали киритилади.

Печлар иш характеристига кўра даврий ва узлуксиз ишловчиларга ажратилади. Масъулиятли буюмларни термик ишлашда оксидланмайди-

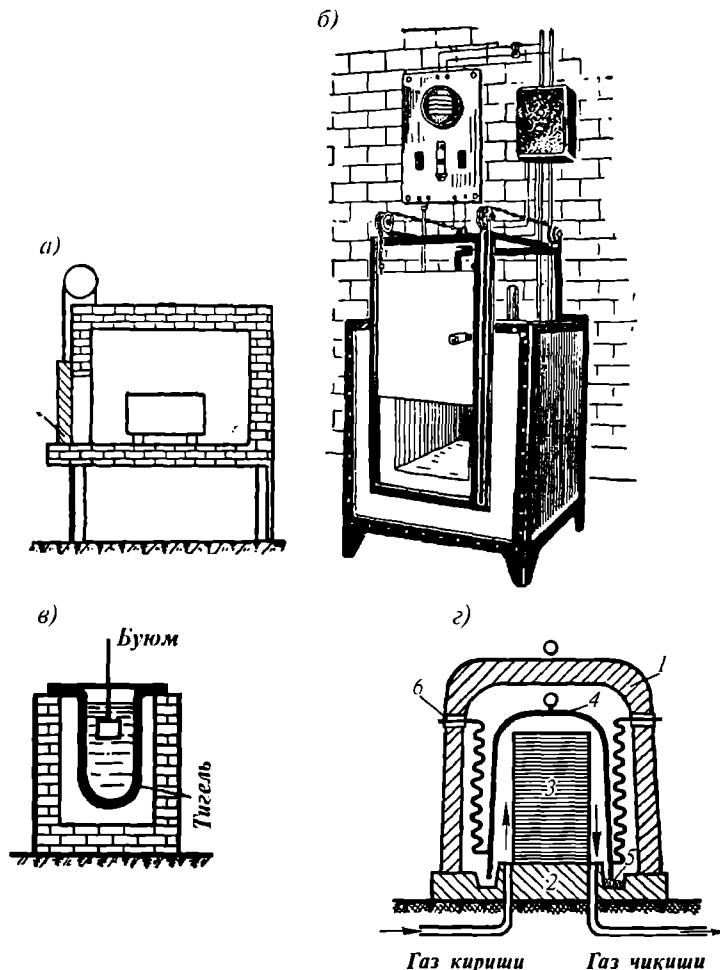

63-расм. Қыздырғыч печлар:

- а — алаптагы печь; б — тәги сурىлмайтын электр печь;
в — муфелли печь; г — ванналы печь

ган мұхиттілі пеклардан фойдаланиш лозим. Шуни қайд әтиш жоизки, пекь температурасы 400°C гача бұлса термометрдан, 1250°C гача ва унда ортиқ бұлса термоэлектрик ва оптикалық пиromетрлардан фойдалаңылады.

3-§. Пұлатларни термик ишлаш

Маълумки, пұлатлардан құймалар, прокат маҳсулотлари ва поковкалар олишда улар бутун ұжым бүйіча бир текис совимаганлығы сабабынан структуралари бир текис бўлмайди. Шу боисдан ички зўриқиши,

кучланишлар, таркиб нотекисликлари учрайди. Булар, ўз навбатида, унинг хоссаларига путур етказади. Шу сабабдан кутилган мақсадга жумладан, заготовкаларни кейинги технологик ишловларга тайёрлашга ёки узил-кесил ишлаб деталларга зарурий хоссалар берилишига кўра термик ишловлар хили белгиланади. А.А. Бочвар таклифига кўра металларга термик ишлов бериш тўрт гуруҳга ажратилади:

Биринчи гуруҳ. Бу гуруҳга биринчи хил юмшатиш киради. Бу хил юмшатишга рекристаллизацион юмшатиш ҳам дейилади. Маълумки, металларни совуқлайн босим билан ишлашда бир гуруҳ кристаллар иккинчи гуруҳ кристалларга нисбатан силжишида кристаллик панжарасининг эластик қийшайиши, доналарнинг бурилиши, майдаланиб, деформация йўналиши бўйича чўзилиши оқибатида пластиклиги пасаяди.

Металларни дастлабки пластик ҳолига қайтариш зарур бўлган ҳолда бу хил юмшатишдан фойдаланилади. Бунинг учун металл буюмни фаза ўзгариш бермайдиган температурада (масалан, 600—700°C гача) қиздириб, маълум вақт шу температурада сақлаб, кейин аста-секин совитилади. Металлни қиздиришнинг бошланғич даврида (200—400°C) эластик деформацияланган кристалл панжара дастлабки ҳолига қайтади, температурани бирмунча юқорироқ қўтарилишида эса янги деформацияланмаган доналар ҳосил бўлади (бу кристалланиш ҳодисаси рекристалланиш дейилади). Натижада металл дастлабки пластиклиги қайтади.

Иккинчи гуруҳ. Бу гуруҳга иккинчи хил юмшатиш (чала, диффузион, изотермик ва доналор перлит олиш учун ишловлар) киради. Бу ишловдан мақсад металлнинг доналарини майдалаштириб, структурасини яхшилаш, ички зўриқиши кучланишлардан холи этиб, осон кесиб ишланадиган қилишdir. Бунинг учун пўлат буюмни фаза ўзгариш температурасидан бир оз юқорироқ температурагача қиздириб, шу температурада маълум вақт сақлагач, печь билан бирга секин совитилади. Кўйида иккинчи гуруҳ юмшатишга кирувчи юмшатишлар ҳақида маълумотлар келтирилган.

Чала юмшатиш. Баъзи ҳолларда пўлат қўймалар ва поковкаларни механик ишлашдан олдин ички зўриқиши кучланишларини камайтириш, структурасини яхшилаб осон кесиб ишланадиган қилиш учун улар чала юмшатилади. Масалан, эвтектоидгача бўлган пўлат буюмлар AC₁ критик чизиқ билан AC₁ критик чизиқ оралиғидаги температурагача, эвтектоиддан кейинги пўлат буюмлар эса AC₁ критик чизиқ билан AC_T критик чизиқлар оралиғидаги температурагача қиздирилиб, шу температурада маълум вақт тутиб турингач, аста-секин совитилади. Бу ишловда фақат перлит структурасигина қайта кристалланади, қолган структуралар ўзгармайди. Шу боисдан ҳам чала юмшатиш дейилади.

Диффузион юмшатиш. Пўлат қўймалар (айниқса, легирланган пўлатлар) кимёвий таркибининг нотекислигини текислаш мақсадида бу хил ишлов берилади. Бунинг учун масалан, эвтектоидгача бўлган пўлат буюмлар AC_3 , критик температурадан $200-300^{\circ}\text{C}$ юқори температурагача қиздирилиб, шу температурада $10-15$ соат сақлангач, аввал 600°C температурагача секин, кейин эса ҳавода совитилади.

Буюмни юқори температурада бир неча соат тутиб туришда аустенит доналаридаги углерод ва бошқа элементлар диффузияланганда таркиби текисланиб, деярли текис структура ҳосил бўлади. Бунда аустенит доналари йириклишади. Шунинг учун бу термик ишловдан сўнг доналарни майдалаштириш мақсадида у қўшимча равишда тўла юмшатилади.

Тўла юмшатиш. Бу ишлов фаза ўзгариши билан олиб бориладиган юмшатиш бўлиб, бу юмшатишга тўла юмшатиш дейилади. Бу усул пўлат қўймалар ва поковкаларнинг доналарини бир текис, майда донали қилиш ва ички кучланишлардан холи этиш мақсадида кўлланилади. Бунда эвтектоид ва эвтектоидгача бўлган пўлатларнинг марказига қараб уларни AC_1 ва AC_3 , критик температурадан $30-50^{\circ}\text{C}$ юқорироқ температурагача қиздириб, шу температурада маълум вақт сақлангач аста-секин совитилади.

Шуни ҳам қайд этиш лозимки, эвтектоиддан кейинги пўлатларни тўла юмшатиш учун уларни AC_1 , температурадан бир оз юқорироқ температурагача қиздириб, шу температурада маълум вақт сақлаб, совитилганда ажralувчи цементит перлит доналарини парда билан чулгаб олиб, уни мўртлаштиради. Шу сабабли бу пўлатларни тўла юмшатиш учун уларни AC_T температурадан $30-50^{\circ}\text{C}$ юқорироқ қиздириб, шу температурада маълум вақт сақлаб, аста-секин совитилади.

Изотермик юмшатиш. Бу усул тўла юмшатишдаги каби мақсадларда кўлланилади. Масалан, эвтектоидгача бўлган пўлат буюм AC_3 , критик температурадан, эвтектоиддан кейинги пўлатлар эса AC_1 критик нуқтадан $30-50^{\circ}\text{C}$ юқори температурагача қиздирилиб, шу температурада маълум вақт сақлангач, заруриятга кўра масалан, $600-700^{\circ}\text{C}$ температурали муҳитга ўтказилиб, шу муҳитда аустенит феррит билан цементиттага батамом парчалангунча тутиб турилади, кейин ҳавода совитилади. Бу усул тўла юмшатишга қараганда $3-4$ марта унумлироқдир. Масалан, легирланган пўлатларни тўла юмшатиш учун одатда, $15-18$ соат вақт сарфланса, изотермик юмшатишда $3-4$ соат кифоядир. Бу ишлов иккита печда ёки икки зонали печларда олиб борилади.

Донадор перлит олиш учун юмшатиш. Эвтектоид ва ундан кейинги, шунингдек, легирланган пўлат буюмларнинг пластинка тарзидаги цементит доналарини майда донадор структурага айлантириш мақсадида юмшатилади. Бунинг учун эвтектоиддан кейинги пўлатлар AC_1 критик температурадан бир оз юқорироқ температурагача ($750-760^{\circ}\text{C}$) қиздирилиб, шу температурада маълум вақт тутиб ту-

рилгач, аста-секин (сөатига 25—30° тезликда) 600°C гача совитилади. Маълумки, пўлатни AC₁ критик нуқтадан юқорироқ температурагача қиздирилганда перлит доналари аустенитга ўтиб, цементит эса ўзгармай қолади. Тадқиқотларнинг кўрсатишича, аустенитда эримаган карбидлар ва бошқа кўшимчалар пўлатни совитишда кўшимча кристалланыш марказлари ҳосил қилиб донадор структура олишга кўмаклашади. Бундай пўлат юмшатилган пўлатга нисбатан қаттиқлиги ва пухталиги пастроқ бўлгани билан нисбий узаювчанлиги деярли юқори бўлади.

Нормаллаш. Бу усул пўлатларнинг йирик донали структурасини майдалаш билан ўртacha углеродли юмшатилган пўлатларга қарагандан пухталигини бирмунча кўтариши мақсадида, кам углеродли пўлатларни кесиб ишлашда кўлланилади.

Масалан, эвтектоидгача бўлган пўлат буюмларни AC₁ критик температурадан, эвтектоиддан кейинги пўлатларни эса AC_T критик температурадан 30—50°C юқори температурагача қиздириб, шу температурада маълум вақт тутиб турилгач, ҳавода совитилади. Бунга нормаллаш дейилади. Шуни қайд этиш лозимки, нормалланған кам углеродли пўлатларнинг структураси феррит билан перлитдан иборат бўлиб, хоссалари эса юмшатилган пўлатларнидан бир оз фарқ қиласи. Шу сабабли, амалда вақтнинг тежалиши ҳисобига иш унумдорлигини ошириш учун бундай пўлатлар юмшатилмай нормалланади. Нормалланган ва юмшатилган ўртacha углеродли пўлатларнинг (C = 0,3 – 0,5%) хоссалари бир-биридан фарқ қилиши сабабли нормаллаш юмшатиш ўрнини боса олмайди.

Тоблаш. Кўп ҳолларда конструкцион пўлатлардан тайёрланган деталлар, масалан, шестернялар, валлар, углеродли асбобсозлик пўлатлардан тайёрланган кескичлар ва бошқалар уларнинг пухталигини, кескирлигини, ейилишга чидамлилигини ошириш мақсадида тобланади. Бунинг учун эвтектоидгача бўлган углеродли пўлатларни AC₃ критик температурадан, эвтектоид ва эвтектоиддан кейинги пўлатларни AC₁ критик температурадан 30—50°C юқорироқ температурагача қиздирилиб, шу температурада маълум вақт сақлаб турилгач, критик тезликда ёки ундан юқорироқ тезликда, масалан, совуқ сувда совитилади. Тез совитилишидан мақсад аустенитни тўлароқ мартенситга ўтказишади. Кам углеродли пўлатларда углероднинг камлиги ва аустенитнинг мартенсит структурага ўтиш температурасининг юқорилиги сабабли тоблашда аустенитнинг феррит билан перлитга парчаланиши содир бўлади. Шу сабабли кутилган қаттиқликка эришилмайди. Шунинг учун бу хил пўлатлар амалда тобланмайди, фақат ўрта ва кўп углеродли пўлатларгина тобланади. Бунда буюм сиртқи қатламишининг ўзак қисмига қараганда тезроқ совиши ички зўриқиши кучланишларини вужудга келтиради.

Шуни ҳам қайд этиш жоизки, агар буюм меъёрдаги температурадан ўта қиздириб тобланса, мартенсит доналар цементит турини билан

ўралади. Бу ҳолда унинг янада мўртлашиши сабабли кутилган натижага эришилмайди. Агар бунда ички зўриқиш кучланишлари металл пухталигидан катта бўлса, буюм дарз кетади. Шу сабабли пўлат буюмларни тоблаш режимини белгилашда уларнинг маркасига, шаклига, ўлчамларига, девор қалинлигига кўра совитиш муҳитига уларни тушириш каби масалаларга катта эътибор бериш лозим. Амалда тоблаш муҳити сифатида совуқ сув, туз эритмалари, ишқорлардан фойдаланилади. Совитиш суюқликлари тоблашда пўлат буюмни 500—600°C температура оралигига совитилишида аустенитнинг феррит ва цементит доналар аралашмасига парчаланишига йўл қўймай, уни мартенситга айланishi вақтида (200—300°C) секин совитиш лозим. Бундай режимида аустенит батамом мартенситга айланиб, ички зўриқиш кучланишларидан холироқ бўлади.

28-жадвалда амалда кўпроқ фойдаланиладиган совитгич муҳитлари ва уларнинг пўлат буюмларни зарур температура оралигидаги совитиш тезликлари келтирилган.

28- жадвал

Асосий совиттичлар тури	Температуралар оралигидаги совитиш тезлиги, град/с	
	550—600°C	200—300°C
18—20°Cдаги сув	600	270
50°Cдаги сув	100	270
10% ли ош тузининг сувдаги эритмаси	1100	300
Минерал машина моёни	150	30
Трансформатор моёни	120	25

Жадвалдаги маълумотлардан кўринадики, пўлатларни тоблашда фойдаланиладиган совитгичларнинг бирортаси ҳам юқорида қайд этилган талабларга тўла жавоб бермайди. Шу боисдан аниқ маркали пўлат буюмларни кўрсаткичларига кўра тоблашда талабга жавоб берадиган хилларига яқинроқларидан фойдаланилади.

Маълумки, пўлат буюмларни тоблашда ҳосил бўлувчи ички зўриқиш кучланишларининг улар ҳоссаларига салбий таъсири катта. Шу боисдан улар ҳосил бўлишининг асосий сабабларидан, жумладан, маълум температурагача қиздирилган буюмни совитишда материали, шакли, ўлчами, кесим юзалари бўйича температура тафовути, совитиш тезлиги ва фаза ўзгаришларини кўрсатиш мумкин. Агар ички зўриқиш кучланишларининг қиймати катта бўлса, буюмни тоб ташлаши, дарз кетиш ҳоллари учраши мумкин.

Тобланган пўлат буюмларни ички зўриқиш кучланишлардан ҳоли этиш билан структурасини яхшилаш натижасида қаттиқлигини пасай-

тириш, пластиклигини ва қовушоқлигини құтариш мақсадыда улар бүшатилади. Тобланган пўлат буюмларни бүшатиш мақсадыға күра улар қуи, ўртаса ва юқори температурали бүшатишига ажратылади.

Күйі температурали бүшатиши — бу ишловда тобланган углеродли пўлат буюмлар 150—200°C температурага қиздирилиб, шу температурада маълум вақт тутиб турғанда, аста-секин совитилади. Бу хил бүшатишидан одатда, иш юзалари тобланган кескичлар, ўлчов асбобалини бүшатишида фойдаланилади. Бу хил бүшатишида улар ички зўриқиши кучланишлардан холи бўлиши натижасида бүшатилган мартенсит структурага эга бўлиши туфайли қаттиқлиги сақланади.


Ўртаса температурали бүшатиши — бу ишловда тобланган пўлат буюмлар 350—500°C температурага қиздирилиб, шу температурада маълум вақт сақлаб турғанда, аста-секин совитилади. Бу хил бүшатишидан зарбга берилиб ишлайдиган рессорлар, пружиналар каби тобланган деталларни бүшатишида фойдаланилади. Бу хил бүшатиши натижасида улар ички зўриқиши кучланишлардан бирмунча холи бўлиши билан мартенсит структура майда феррит ва цементит фазалар (троостит) га парчаланади. Шу боисдан қаттиқлиги бир оз пасаяди.

Юқори температурали бүшатиши — бу ишловда тобланган пўлат буюмлар 550—600°C температурага қиздирилиб, шу температурада маълум вақт сақлаб турғанда, аста-секин совитилади. Бу хил бүшатишидан катта юкламаларда ишлайдиган тишли ғидираклар, валлар каби тобланган деталларни бүшатишида фойдаланилади. Бу хил бүшатиши натижасида улар ички зўриқиши кучланишлардан деярли холи бўлиши билан мартенсит майда феррит ва цементит фазалар (сорбитлар) га парчаланади. Шу боисдан қаттиқлиги анча пасаяди.

64-расмда углеродли пўлатларнинг юмшатиши ва нормаллаш температуralарини углерод миқдорига қараб белгилаш графиги келтирилган. 65-расмда углеродли пўлатларнинг тоблаш температурасини углерод миқдорига кўра белгилаш ва тоблангандан кейин қуи температурали бүшатиши режимлари графиги умумий ҳолда келтирилган. 29-жадвалда углеродли нормалланган пўлатларнинг механик хоссалари ҳамда ишлатилиш соҳалари келтирилган.

29- жадвал

Пўлатлар маркалари	Механик хоссалари				Ишлатилиш соҳалари
	s_u , МПа	α , %	ϵ , %	НВ, кг/см ²	
10	270	27	—	76—118	Стерженъ, труба, листлар тайёрлашда
20	348	24	—	—	—
25	2120	18-	50	121—170	Чўкичлашда, стержень, трубалар тайёрлашда
35	510	15	45	143—187	Чўкичлашда, стерженлар тайёрлашда
45	588	13	40	170—229	Чўкичлашда, стержень, трубалар тайёрлашда
50	617	13	40	174—255	Чўкичлашда, стерженлар тайёрлашда

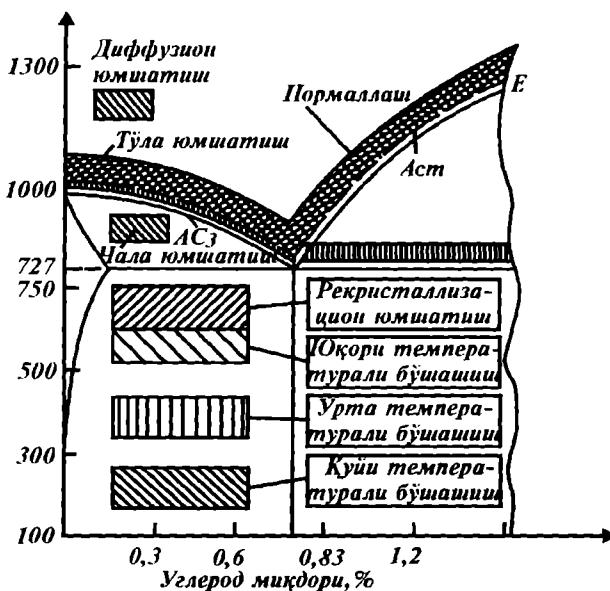

64-расм. Пұлаттарни юмшатыш ва нормаллаш температураларини углерод мөндөрига қараб белгилаш графиги


30-жадвалда асбобсозлик пұлаттарини юмшатыш, тоблаш бўшатиш режимлари ва қаттиқликлари келтирилган.

30- жадвал

Пұлаттар маркасы	Юмшатышда		Тоблашда			Бўшатышда	
	қизд.т °C	қатт.НВ. к	қизд.т °C	сов.муҳити	қаттиқ HRC	қизд.т °C	қаттиқ HRC
У7, У7А	750–760	187	800–820	сув, мой	61–63	120–200	63–60
У8Г, У8ГА	750–760	187	780–800	сув, мой	62–64	160–200	64–66
У9, У9А	750–760	187	760–780	сув, мой	62–65	160–200	64–62
У10	760–780	197	760–780	сув, мой	62–65	160–200	64–62
У12	760–780	207	760–780	сув. мой	62–66	160–200	65–62

4-§. Углеродли пұлаттарни қиздиришда структура ўзгариши

Агар уй температурасидаги эвтектоид ($c = 0,8\%$) пұлат аста-секин қиздириб борилса (66-расм), перлит таркибидаги феррит Ас₁ критик температура (727°C) дан бир оз пастроқ температурада аустенитга айланана бориб, ўзида цементит доналарини эритиб, критик температурада

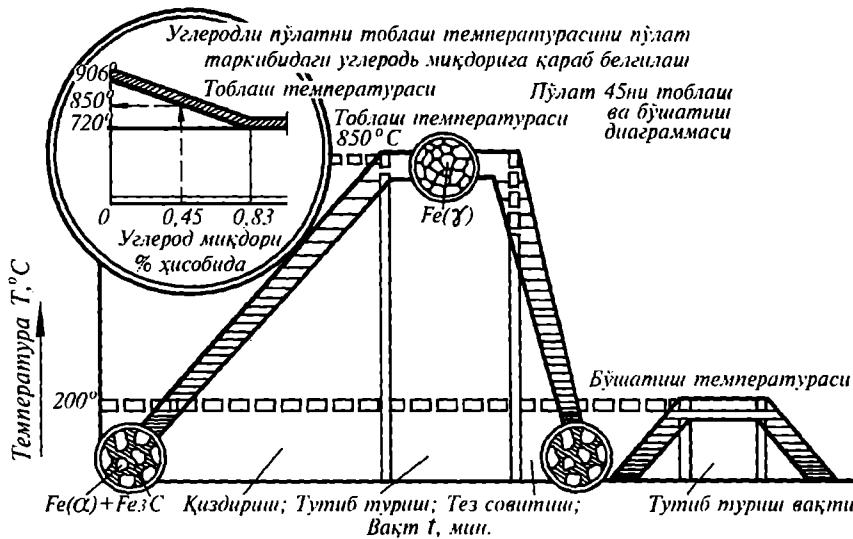

65-расм. Пүлатларни тоблаш ва бүшатиш температурасини углерод миқдорига күра белгилаш графиги.


аустенитта батамом ўтади. Эвтектоидгача ($c < 0,8\%$) бўлган пўлатлар Ac_1 , критик температурагача аста-секин қиздириб борилса, фақат структура перлити критик температурада аустенитта айланади. Температуранинг Ac_1 критик температурадан юқорига кўтарилишида феррит доналари аустенитда эрий бошлаб, температураси Ac_3 , чизигига етганда гина батамом эрийди.

Агар эвтектоиддан кейинги ($c > 0,8\%$) пўлатлар аста-секин Ac_1 , критик температурагача қиздирилса, фақат структура перлити аустенитта айланади. Демак, $Ac_1 - Ac_3$, критик температуralар оралиғида пўлатнинг структураси аустенит ва иккиласми цементит доналаридан иборат бўлади. Бундай пўлат температурасининг янада кўтарилишида иккиласми цементит доналари аустенитда эрий бошлаб, температура Ac_3 , чизиққа етганда батамом эрийди.

Шуни қайд этиш жоизки, аустенит доналарининг ўсиш тезлиги қотишманинг таркибига, температурасига, тутиш вақтига ва доналар ўлчамига bogлиқ бўлади.

Одатдаги шароитда пўлатларни термик ишлашда бирмунча тезроқ қиздирилиши сабабли аустенитнинг ҳосил бўлиши бироз кечикади. Чунки пўлатлар структурасининг ўзгариш тезлиги уларнинг қизиш тезлигидан кичикроқ. Демак, пўлатларни термик ишлашда узлуксиз қиздиришила перлитнинг аустениттага айланиши ўзгармас температурада эмас, балки маълум температуralар оралиғида боради.

66-расмда эвтектоид пўлатни маълум температурагача қиздирилганда перлит доналарининг аустенит доналарига айланана бошлаш ва

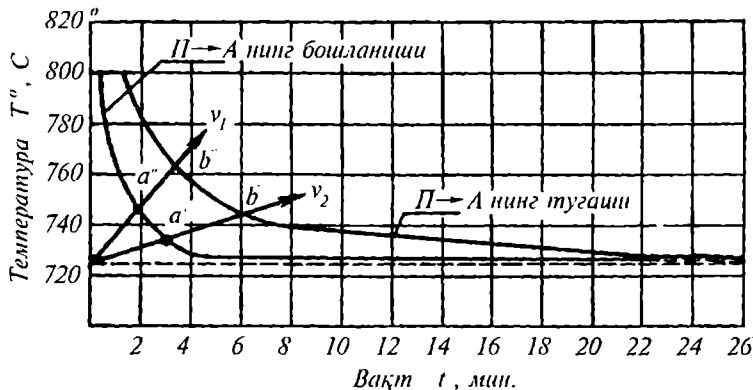

66-расм. Эвтектоид пўлатни қиздиришда перлит доналарикинг аустенит доналарига айланаш ва бошлаш ва тугаш температуралари

тугаш температураларини кўрсатувчи эгри чизиқлар графиги келтирилган. Графикдан кўринадики, пўлатлар структураси ўзгаришининг бошланиши ва тугашини кўрсатувчи эгри чизиқлар чексизликда А₁ горизонталга қўшилади. Бу пўлатни жуда секин қиздиришда мазкур эгри чизиқлар А_c, чизигининг бир нуқтасида кесишади. Реал шароитда перлит структурали пўлатни қиздиришда унинг аустенитга айланishi А_c, чизиқдан (727°C) бир оз юқорироқ температурада боради.

Графикдан кўринадики, қиздириш тезлиги қанча катта бўлса, перлитни аустенитга ўтиш вақти шунча кичик бўлади ва аксинча, пўлат буюмларнинг бутун ҳажми аустенитга ўтиб, бир жинсли бўлиши учун уларни шу температурада маълум вақт тутиб турис зарур.

5-§. Пўлатларни қиздиришда аустенит доналарининг ўсиши

Эвтектоид пўлатларни А_c, критик температурадан юқорироқ температурада қиздирилганда перлит доналари аустенит доналарига айланади. Бунда феррит доналарини цементит доналари чегарасида аустенитнинг кристалланиш марказлари ҳосил бўлиб, улардан аустенит кристаллар ўса боради. Температуранинг янада юқорироқ даражага кўтарилишида доналар йириклишади. Аустенит доналарининг ўсиш тезлиги углерод миқдорига, диффузия тезлигига ва FeO дан темирнинг қайтарилганлик даражаси, яъни табиий йирик ёки майдо донлигига ҳам боғлиқ бўлади. Қайтарилмаган (қайнавичи) пўлат (67-расмда «а» чизик) ва тўла қайтарилган (қайнамайдиган) (67-расм, «б» чизик) пўлатларни қиздиришда аустенит доналар ўлчамини қиздириш температурасига қараб ўзгариши ҳам келтирилган. Бу графикдан кўринадики, қайтарилмаган ва тўла қайтарилган пўлатларни А_c, критик температурадан юқорироқ температурада доналар ўлчамлари температура



**67-расм. Қайтарилмаган (а)
ва қайтарилган (б) эвтектоид
пүлатларни қиздиришда аустенит
доналари ўлчамининг температурага
қараб ўзгариш графиги**

даражасига кўра, турлича тезликда ўсади. Тўла қайтарилган пўлатларни қиздиришда маълум температурагача аустенитда эримай қолган алюминий оксид (Al_2O_3), сульфид (FeS), нитрид (AlN) ва бошқалар доналар чегарасида субмикроскопик заррачалар тарзида ажралиб, аустенит доналарининг ўсишига қаршилик кўрсатади. Шу боисдан ҳам бу хил пўлатларни 900—950°C температурагача қиздирилганда ҳам доналари йириклишмайди. Лекин бу пўлатлар 900—950°C температурадан юқорироқ температурада қиздирилганда аустенит доналари ўсишига қаршилик кўрсатаётган бирималарни аустенитда эриши туфайли доналарнинг ўсиш тезлиги кескин ортади.

Шуни ҳам қайд этиш лозимки, пўлат таркибидағи легирловчи элементларнинг кўпчилиги, масалан Ni, Ti, Mo, W аустенитда эриб қаттиқ эритмалар ҳосил қилиб, доналарининг ўсиш тезлигига қаршилик кўрсатса, Ni, Si ва карбидлар ҳосил этмайдиган элементлар аксинча кўмаклашади.

68-расмда перлит структуралари пўлатларни турли температурада қиздириб аста-секин совитишда доналар ўлчамларининг ўзгариши схематик тарзда келтирилган. Шуни эслаш лозимки, агар аустенит доналари йирик бўлса, термик ишловдан олинган структура доналари ҳам йирик, майда бўлса, майда бўлади. Маълумки, йирик донали пўлатлар қаттиқ бўлиб, пластиклиги паст бўлади.

Пўлат доналари ўлчамини аниқлашда улардан намуналар олиб, 930°C температурагача қиздириб, аста-секин совитилгандан сўнг тайёланган шлифлар структураси микроскопда кузатилади. Бунда дона ўлчами саккиз балли стандарт доналар ўлчамига таққосланади. Агар намуна доналари 4 номерли баллга яқин бўлса — йирик, 5—8 номерли баллга тўғри келса — майда донали бўлади. Балл номери (N) билан, бир mm^2 юзадаги доналар сони (n) орасидаги боғланниши қўйидагича ифодалаш мумкин: $n = 8 \cdot 2 \cdot N$.

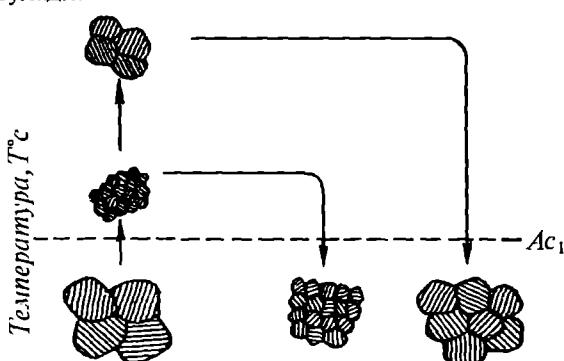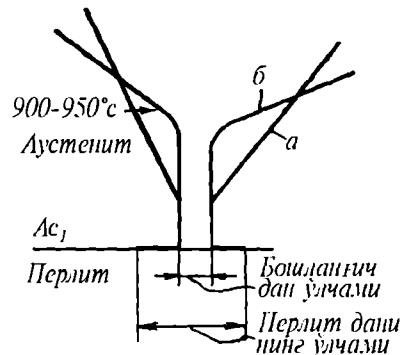

68-расм. Перлит структуралари пўлатларни турли температураларда қиздириб аста совитишда доналар ўлчамининг ўзгариш схемаси

Шуни ҳам қайд этиш жоизки, легирловчи элементларнинг аустенитда эриши углеродга кўра анча секин ва қаттиқ эритмалар ҳосил этиши сабабли улар карбидларини аустенитда эриб бир жинсли аустенит доналари ҳосил бўлиши учун уларнинг углеродли пўлатларга нисбатан юқоригоқ температурада қиздириш ва шу температурада кўпроқ вақт тутиш лозим.

Пўлатларга термик ишлов беришда қиздириш температураси меъёридан ошириб юборилса, доналари йириклишиб, мўртлашади. Агар температура ҳаддан ташқари кўтарилса (солидус чизигига яқин бўлса), доналар чегарасига кислород ўтиши унинг куйишига олиб келади. Масалан, эвтектоидгача бўлган пўлатлар ўта қиздирилса (Ac_3 критик температурасидан бирмунча юқори температурада), доналар йириклишиди. Бу пўлатни совитиша эса чўзилган пластинка бир-бирига турли бурчак бўйича жойлашган игна тарзидаги феррит доналари ажралади. Бундай структурага Видманштет структураси дейилади. Бундай нуқсонли структурани меъёридаги температурада қайта қиздириб ишлаш билан тузатиш мумкин. Лекин куйган нуқсонни тузатиб бўлмайди. Бундай буюм қайта эритишга юборилади. Юқорида қайд этилган масалаларни бакалаврлар билиши шарт, чунки термик ишлаш натижалари бу масалаларнинг қанчалик тўғри ҳал этилишига боғлиқ.


6-§. Аустенит структурали углеродли пўлатларни турли тезликларда совитиша структура ўзгариши

Маълумки, эвтектоид пўлатни аустенит ҳолатигача қиздириб, шу температурада маълум вақт сақлаб, уй температурасигача аста-секин совитилганда ўтвучи структура ўзгаришлари $Fe - Fe_3C$ ҳолат диаграммасида кўрилгандек содир бўлади, яъни бунда температураси Ac_1 , критик температурага келганда аустенит доналари феррит ва цементит доналарига парчаланади: $(Fe_7C) \rightarrow Fe_{13}C + Fe_3C$. Бу фазалар уй температурасигача сақланади. Бунда аввало Fe_7C нинг фазовий кристаллик панжараси $Fe_{13}C$ панжарага ўтади, кейин эса аустенитдан углерод ажраби темир билан бирикиб цементит ҳосил бўлади.

Лекин аустенит структурали пўлат каттароқ тезликда совитилса, юқорида кўрилган структура ўзгаришлари содир бўлмайди. Бу жараённи кузатиш мақсадида эвтектоид таркибли пўлатдан намуналар тайёрлаб, уларни аустенит ҳолатигача (масалан, 780°C) қиздириб, батамом аустенитта айлангунча шу температурада сақланади. Кейин улар 650°C, 500°C, 400°C ва 250°C температурали муҳитда тўла совитилади. Бунда аустенитнинг вақт бирлигига парчалана бошлишини H_1, H_2, H_3 ва H_4 ҳарфлар билан, парчаланишнинг тугашини эса K_1, K_2, K_3 ва K_4 ҳарфлар билан белгиласак, аустенитнинг вақт бирлигига парчаланишини ордината ўқига фоизда, вақтни эса абсцисса ўқига белгиласак, аустенитнинг вақт бирлигига парчаланиши даражаси кузатилади (69-расм, а).

Бу олингап материаллар асосида пўлатни турли температурали мұхитларда совитиша структура ўзгаришларини күзатиб, ҳолат диаграммасини тузиш мүмкін.

Бунинг учун координата тизимининг ордината ўқига аустенит структуралы намуналарнинг совитилиш температура қийматларини, абсцисса ўқига намуналарни айни температурали мұхитларда тутиб туриш вақттини логарифмик масштабда күйиб, уларни турли температурали мұхитларда совитиша аустенитнинг парчалана бошлаш ва тугаш вақтларини ўтказиб, уларни ўзаро туташтирасақ, аустенитнинг ўзгармас температурали мұхитта парчаланиш ҳолат диаграммаси тузилади (69-расм, б). Диаграммадан күриниди, аустенит структуралы эвтектоид пўлат намунани 700–600°C температурали мұхитта ўтказиб, у ерда тўла совитилганда перлит структура ҳосил бўлади.

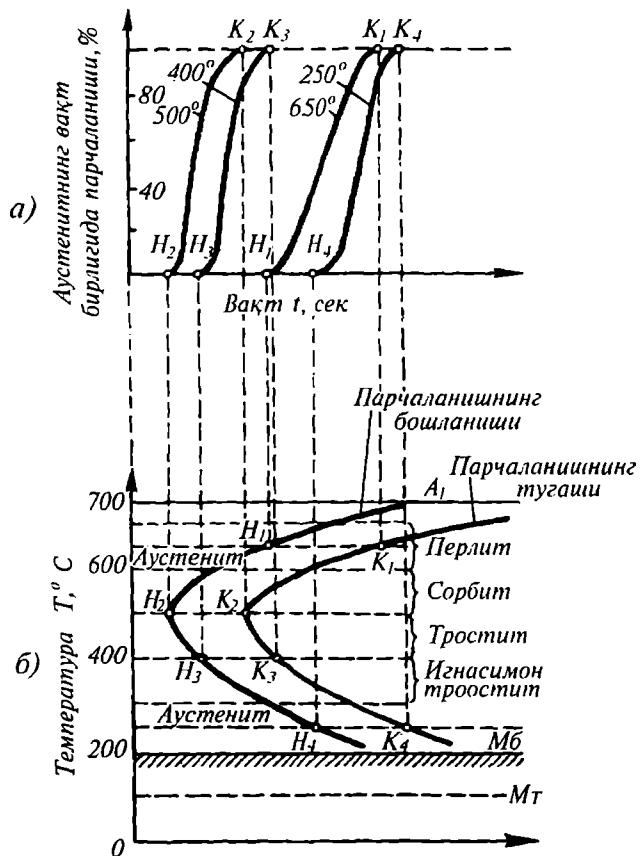

69-расм. Аустенит структуралы пўлатнинг ўзгармас температурали мұхитта парчаланиш диаграммаси

Агар аустенит структурали намунани 600—500°C ли ўзгармас температурали мұхитта үтказиб, у ерда тұла совитилса, перлит доналары янада майдароқ ферриттінг цементтілі доналаридан ташкил топған сорбит структура олинади. Агар аустенит структурали намунани 400—500°C температурали ўзгармас мұхитта үтказиб, у ерда тұла совитилса, феррит ва цементтінг янада майда структураси олинади. Бу структуралардың троосит дейилади. Агар аустенит структуралары намунани 240—400°C температурали ўзгармас мұхитта үтказиб, тұла совитилса феррит ва цементтінг ниҳоятта майда доналары, яъни игнасион троосит ёки бейніт деб аталувчи структура ҳосил бўлади.

Юқоридагилардан кўринадики, аустенит структуралари пўлатларнинг ўта совитиш даражаси ортган сайин ҳосил бўлаётган феррит ва цементтінг доналарининг майдалиги ҳам ортади.

Агар аустенит структуралари пўлат намунани катта тезликда (масалан, совуқ сувда) ўта совитилса, аустениттандын углерод темир карбиди (Fe_3C) тарзидан ажралыша улгурға олмай, қаттиқ эритмада қолади. Бунда ёқлари марказлашган куб кристалл панжаралы — γ темир ҳажмий марказлашган куб кристалл панжаралы — α темирга ўтади. Натижада α темирнинг углеродли қаттиқ эритмаси ($Fe_x(C)$) ҳосил бўлади. Бу структура мартенсит деб аталади.

Пўлатларни аустенит ҳолатидан ўта совитишда унинг мартенситга айланишини таъминловчи минимал совитиш тезлиги критик тезлик (v_c) дейилади. Шуни ҳам айтиш керакки, аустениттінг мартенситга ўта бошланиш (M_a) ва тугаш (M_s) температуралари вазияти пўлатнинг кимёвий таркибиға боғлиқ. Масалан, аустенит таркибидан углерод ва легирловчы элементлар (Co ва Al дан ташқари) миқдори ортган сари M_a ва M_s температуралари пасаяди.

Шуни ҳам қайд этиш жоизки, аустенит структуралари пўлатларни M_a ва M_s температура оралықларыда совитишда аустенит тұла мартенситга ўтишга улгурмай, қисман аустенит қолдик тарзидан қолади. Бу эса тобланган пўлатнинг пухталигига путур етказади.

Юқоридагилардан кўринадики, углеродли пўлат буюмларга термик ишлов беріб, зарур структуралари (хоссалы) пўлат олиш учун аустенит ҳолатидаги пўлатларни совитиш тезлигини түғри белгилаш керак. Масалан, пўлатларни ҳавода (секундига 50—70°C тезликда) совитилса — сорбит, майдада (секундига 80—100°C тезликда) совитилса — троостит ва совуқ сувда (секундига 150—180°C тезликда) совитилса — мартенсит структуралар ҳосил бўлади.

7-§. Пўлат буюмларни термик ишлашда қиздириш вақтини аниклаш

Агар термик ишлашда қиздиришнинг умумий вақтини T_y ҳарфи билан, буюмни зарур температурагача қиздиришга сарфланган вақти-

ни T_k билан ва уни шу температурада тутиб түриш вақтіні T_t билан белгиласақ, T_y вақт T_k ва T_t вақтларнинг йиғиндисига тенг бўлади:

$$T_y = T_k + T_{t, \text{ мин}}.$$

Бунда буюмни зарур температурагача қиздириш вақти (T_k) эса печь температурасига, буюм материалига, шаклига, ўлчамларига ва уларни печга жойлаш характеристига боғлиқ бўлади. Умумий ҳолда уни қуйидаги империк формула бўйича аниқлаш мумкин:

$$T_k = 0,1 K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot D$$

бу ерда K_1 — печь муҳит коэффициенти (газ учун 2, туз эритмаси учун 1, металл эритмалари учун 0,58); K_2 — буюм шаклининг коэффициенти (цилиндр учун 2, шар учун 1); K_3 — қиздириш коэффициенти (бир томонлама қиздириш учун 4, ҳар томонлама қиздириш учун 1), D — буюмнинг ўлчами (максимал кўндаланг кесимнинг минимал ўлчами), мм^2 .

Буюмни зарур температурада тутиб түриш вақти (T_t) ни эса углеродли пўлатлар учун буюм кўндаланг кесимнинг ҳар бир миллиметрига 1,0—1,5 минут, легирланган пўлатлар учун тахминан 2—2,5 минут олинади.

Албатта, конкрет буюмлар учун аниқланган T_y вақти тажриба асосида кузатилиб, аниқликлар ҳам киритилади.


8-§. Пўлатларни термик ишлашда ҳосил бўладиган асосий структуралар ва уларнинг хоссалари

Кузатишлар шуни кўрсатадики, аустенит структурали пўлат буюм совитиш даражасига қараб перлит, сорбит, троостит, игнасимон троосит ва мартенсит структураларга ўтади. Қуйида бу структуралар ҳақида маълумотлар келтирилган:

Сорбит. Бу структура перлит структураси сингари ферритнинг цементитли механик аралашмаси бўлиб, доналари фақат майдароқ бўлади. Бу структурали пўлатларнинг Бринелл бўйича қаттиқлиги $HB = 2700—3200 \text{ МПа}$ оралиғида бўлади.

Троостит. Бу структура ҳам худди сорбит структура сингари ферритнинг цементитли механик аралашмаси бўлиб, доналари сорбитга нисбатан янада майдароқ бўлади. Бу структурали пўлатларнинг Бринелл бўйича қаттиқлиги $HB = 3800—4200 \text{ МПа}$ оралиғида бўлади.

Мартенсит. Бу структура углероднинг алфа темирдаги қаттиқ эритмаси $Fe_x(C)$ дир. Бу структурали пўлатларнинг Бринелл бўйича қаттиқлиги $HB = 6000—6500 \text{ МПа}$ оралиғида бўлади (70-расм).

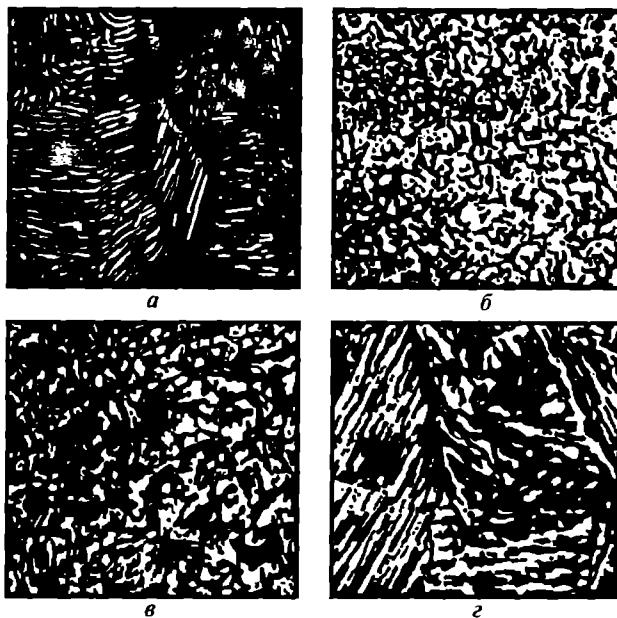

70-расм. Аустенит, перлит, сорбит, троостит ва мартенсит структурали пўлатларнинг микроструктураси

9-§. Тобланган пўлат буюмлардаги қолдиқ аустенитни мартенситга ўтказиш

Кўп углеродли, легирланган пўлат буюмлар тобланганда 3—15% ва баъзи ҳолларда ундан ҳам кўпроқ қолдиқ аустенит бўлади. Шу сабабли уни мартенситга ўтказиш учун пўлатларнинг хили ва маркасига қараб тоблангандан сўнг қуруқ муз билан спирт аралашмаси муҳитида ($-78,5^{\circ}\text{C}$), суюқ кислородда (-183°C), суюқ азотда (-196°C) маълум вақт тутиб турилади.

16-боб

ПЎЛАТЛАРНИ ТОБЛАШ УСУЛЛАРИ, ТОБЛАНГАН ҚАТЛАМ ҚАЛИНЛИГИНИ АНИҚЛАШ ВА УЛАРДА УЧРАЙДИГАН НУҚСОНЛАР

1-§. Пўлатларни тоблаш усуллари

Юқоридаги параграфларда пўлатларни термик ишлаш билан боғлиқ бўлган назарий масалалар билан танишдик. Энди пўлат буюмларни тоблашда амалда кенг қўлланиладиган усуллар билан танишамиз.

Бир совитгичда тоблаш. Бу усул оддий шаклли углеродли (легирланган) пўлат буюмларни тоблашда кўлланилади. Бунинг учун пўлат буюмни тоблаш температурасигача қиздириб, бу температурада маълум вақт тутиб турилгач, совуқ сувда (мойда) совитилади. Бунда буюм материалига, ўлчамига ва деворлар қалинлигига қаралади. Чунки бу усулда ички зўриқиш кучланишлари бирмунча каттароқ бўлади.

Икки совитгичда тоблаш. Бу усулдан кўп углеродли (легирланган) пўлатлардан тайёрланган кескичлар (парма, метчик ва бошқалар) ни тоблашда фойдаланилади. Бунинг учун буюм тоблаш температурасигача қиздирилиб, шу температурада маълум вақт сақлаб турилгач, аввал сувда аустенитнинг мартенситга ўта бошлаш температурасигача совитилиб, кейин мойда ёки ҳавода совитилади. Бу ишловда аустенитни мартенситга айланиш жараёни секинроқ боргандилиги учун ички зўриқиш кучлари бирмунча камроқ бўлади. Шуни ҳам айтиш жоизки, парма, развертка каби узунчоқ асбобларни совитиш муҳитига тик тушириб, унинг атрофидаги буғ ёки мой пардалар сиртига қопланиб олмаслиги учун уларни айлантириб туриш лозим.

Изотермик тоблаш. Бу усулдан углеродли ва легирланган пўлатлардан тайёрланган пружина, рессор, болт каби деталларни тоблашда фойдаланилади. Бунинг учун заготовка тоблаш температурасигача қиздирилиб, шу температурада маълум вақт сақлаб турилгач, ўзгармас температурали муҳитга, масалан, 250°C — 300°C ли туз эритмаси солинган ваннага ўтказилиб, пўлат таркибидаги аустенит феррит билан цементит аралашмасига парчалангунча сақланади, сўнгра ҳавода совитилади. Натижада ички зўриқиш кучланишидан холироқ бўлган игнасимон троостит структура ҳосил бўлади.

Тоблаб бўшатиш. Бу усулда сирт юзалари қаттиқ, ўзак қисми эса қовушоқ бўлиши зарур бўлган детал (тишли фидирақ, вал заготовка) лар тоблаш температурасигача қиздирилиб, шу температурада маълум вақт сақлаб турилгач, тобловчи муҳитли ваннага ўтказилади ва чала совитилгач, ҳавода тўла совитилади. Бунда чала совиган буюм ўзак қисмининг иссиқлиги ҳисобига сирт қатлами бўшатиш температурасигача қизиб тоблаш билан юқори температурада бўшатиш буюмнинг хоссаларини яхшилайди.

2-§. Пўлат буюмларнинг сирт юзаларинигина тоблаш


Катта юклама таъсирида ишлайдиган деталлар, жумладан, тирсакли вал бўйинлари, тишли фидираклар тиши юзалари иш жараёнида динамик ва циклик нагрузкалар таъсирига берилишда кам ейиладиган қилиш учун уларнинг сирт юзаларинигина тоблаб бўшатилади. Бунинг учун уларнинг сирт юза қатлами тоблаш температурасигача қиздирилиб, шу температурада маълум вақт тутиб турилгач, сувда ёки мойда совитилади. Натижада сирт қатлами тобланниб ўзаги тобланмай

қовушоқлигигча қолади. Буюмларни тоблаш температурасигача қиздириш учун күпинчя юқори частотали токдан, баъзан газ алангасидан, электр контактли қиздириш қурилмаларидан ҳам фойдаланилади. Юқори частотали токдан фойдаланиш усули бошқа усуллардан иш унумининг юқорилиги ва автоматлаштиришга осон берилиши билан фарқ қиласи. Бу усул В.Д. Вологдин томонидан тавсия этилган бўлиб, саноатда 1935 йилдан бошлаб кўлланила бошланди. Бунинг учун буюм қурилманинг индуктор деб аталувчи ҳалқасимон мис ўрамли трубка 4 га киритилиб, унга юқори частотали ўзгарувчан ток (фуко токи) ҳосил бўлиб, ажралаётган иссиқлик ($Q = 0,24J^2Rt$) ҳисобига қисқа вақт ичидаги сирт қатлами зарур температурагача қизийди, чунки ажраётган иссиқликнинг 90% и буюм сиртқи қатламига тўғри келади.

Кейин эса буюмга индуктор тешиклари орқали сув пуркаб тобланади (71-расм). Бу усулда температуранинг осон ростланиши, буюмнинг қисқа вақт ичидаги куйиндисиз, зарур температурагача қизиши, жараённинг автоматик тарзда бошқарилиши бу усулнинг афзаллиги бўлса, қурилма нархининг қимматлиги, буюм шаклига мос индуктор талаб этилиши эса бу усулнинг камчилигидир. Одатда, пўлат буюмларнинг сиртқи қатламларини 1–2 мм қалинликда тоблашда частотаси 15000–16000 Гц бўлган лампали генераторлардан, қалинлиги 3–10 мм гача бўлган буюмларни тоблашда эса частотаси 500–700 Гц бўлган машина генераторлардан фойдаланилади. Кузатишлар шуни кўрсатадики, тоблаш чуқурлиги (h), ток частотаси, буюмнинг солиштирма электр қаршилиги ва магнит ўтувчанлигига боғлиқ ва у қуидагича ифодаланади:

$$h = 5000 \sqrt{\frac{\rho}{\mu \cdot f}}, \text{мм.}$$

Бу ерда ρ — буюмнинг солиштирма электр қаршилиги, $\text{Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$, μ — магнит ўтувчанлиги $\text{fc}/\text{Э}$, f — ток частотаси, Гц.

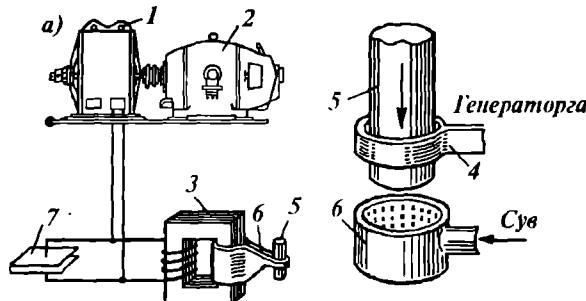

71-расм

3-§. Пўлат буюмларнинг тобланган қатлами қалинлигини аниқлаш

Маълумки, пўлатларни тоблашда улар маълум температурагача қиздирилиб, шу температурада маълум вақт сақлаб турилгач, критик ёки ундан ҳам каттароқ тезликда совитилади. Агар бунда буюмнинг ички қатламлари критик тезликдан пастроқ тезликда совиса, бу қатламлар тобланмай троостит ёки сорбит структура ҳосил бўлади. Одатда, тобланган қатлам қалинлигини аниқлаш учун унинг сиртидан ўзак қисмига қараб ярим мартенситли структурагача бўлган қатлам олинади, шу қатлам қалинлиги тобланган қалинлик ҳисобланади.

4-§. Пўлат буюмларга термоцикллик ишлов бериш


Кейинги йилларда темир қотишмалардан тайёрланган буюмларни термик ишлашда уларга зарурий пухталик, қовушоқлик ва пластиклик беришда термоцикллик ишлов (Т.Ц.И.) усулидан кенг фойдаланилмоқда. Бу ишлов уларни механик, термофизик ва термоэлектрик хоссаларини ростлашга имкон бериш билан анъанавий термик ишлов усулларидан анча арzonдир.

Маълумки, пўлат буюмларни юмшатиш ва тоблаш учун уларни АС₁ киртик температурадан бир оз юқорироқ температурагача қиздириб, шу температурада бирмунча вақт тутиб тургандан кейин зарур циклик тезликларда совитилади (72-расм).

Т.Ц.И. да эса пўлат буюмни Ас₁ киртик температурадан 30—50°C юқорироқ температурагача қиздириб 80—100°C пастроқ (Аг₁ температурагача) совитиб, яна қиздириб совитиш циклини 3—7 марта такрорланганидан кейин зарурий тезликда совитилади. Бу ишлов натижасида зарур хоссали майданоали структурага эришилади. Шуни қайд этиш лозимки, буюм пухталигининг ортиши пластиклиги ва қовушоқлигининг камайиши ҳисобига ёки аксинча боради.

Бу ишловда структура ўзгариш механизми қотишмани кўп марталаб қиздириб, совитилишида перлитни диффузион, мартенситни нодиффузион ўзгаришлари ($\alpha \rightarrow \gamma \rightarrow \alpha \rightarrow \gamma \dots \alpha$) билан боғлиқ.

31-жадвалда баъзи маркали пўлатларни ва ВЧ 45-б маркали чўянни нормалланган, юмшатилган ва термоцикллик ишлангандан кейинги механик хоссалари келтирилган.

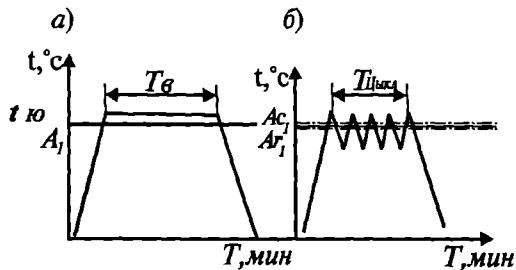

72-расм. Пўлатга термоцикллик ишлов бериш режими


Материал	Термик ишлов хили	s_u , МПа	s_y , МПа	δ , %	j , %	КИС, кж/м ²
Пўлат 20	Нормал. Т.Ц.И.	430 463	240 275	32,2 42,5	66,5 75,6	1650 2500
Пўлат 60	Нормал. Т.Ц.И.	661 584	375 384	21,7 27,2	47,3 60,1	620 1320
Пўлат 10	Юмшатил. Т.Ц.И.	704 686	464 443	10,2 16,3	16,6 25,0	60 300
Чўян ВЧ45	Юмшатил. Т.Ц.И.	552 668	435 548	6,0 10,0	5,4 8,4	400 1600

Бу усулда чўянлар, рангли металлар ва уларнинг қотишмаларини термик ишлаш ҳам катта амалий аҳамиятга эга.

5-§. Пўлат буюмларга термомеханик ишлов бериш

Пўлат буюмларнинг мустаҳкамлигини ва толиқишига чидамлилиги-ни ошириш мақсадида уларга термомеханик ишлов берилади. Пўлат буюмларга термомеханик ишлов беришнинг қандай температурада олиб борилишига қараб бу усулни юқори ва қуий температурали ишловларга ажратилиди.

Юқори температурали термомеханик (ю.т.т.м.) ишловларда пўлат буюм аустенит ҳолатигача (Ac_3 критик температурадан бир оз юқори-роқ температура) қиздирилиб, шу температурада пластик деформация-

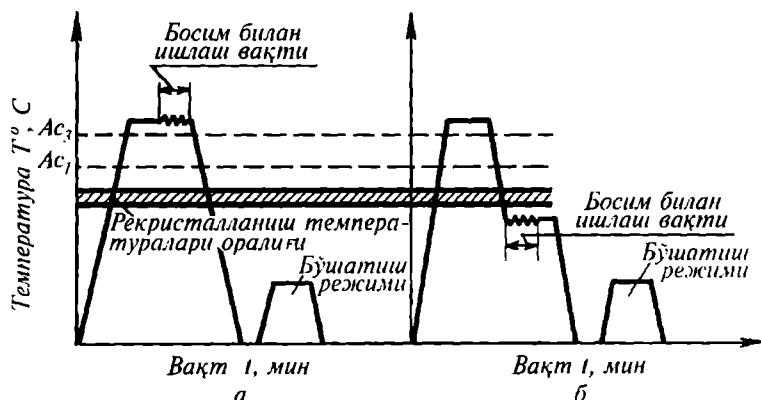

73-расм. Пўлатта термомеханик ишлов бериш режими:
а — юқори температурада термомеханик ишлов бериш; б — паст температурада термомеханик ишлов бериш

ланади. Бунда аустенит доналари майдаланиб, физик пухталангандан кейин тоблаб бўшатилади.

Куий температурали термомеханик (қ.т.т.м.) ишловда эса буюм аустенит ҳолатигача қиздирилиб, шу температурада бир оз сақлангач уни 400–600°C температурагача тез совитилиб, шу температурада пластик деформацияланиб, тоблаб, бўшатилади. 32-жадвалда пўлат буюмларни термик ва термомеханик ишловлардан сўнг механик хоссаларининг ўртача ўзгариши келтирилган.

32-жадвал


Ишлов тури	s_u , МПа	s_y , МПа	$\delta, \%$	$j, \%$
Т.И.	1400	1100	2	3
Ю.Т.Т.М	2100–2700	1900–2200	7–9	25–40
Қ.Т.Т.М.	2400–2900	2000–2400	5–8	15–30

6-§. Пўлат буюмларга термик ишлов беришда учрайдиган нуқсонлар

Маълумки, пўлат буюмларга термик ишлов беришда мақсадга кўра, унинг хилига, маркасига, шаклига ва ўлчамларига қараб ишлов режими белгиланади ва у технологик картада қайд этилади. Бу режимга қатъий риоя этиш лозим, акс ҳолда сирт юзаларининг оксидланиши, углеродсизланиши, доналарининг йириклиши, тобланиши, баъзан дарз кетиш ҳоллари юз бериши мумкин. Масалан, алангали печларда буюмларга термик ишлов беришда печь бўшлиғидаги ҳаво кислороди ҳисобига сирт юзасининг оксидланиши содир бўлади. Тобланган буюмлардаги ички зўриқиши кучланишининг катта бўлиши деформацияланишга (баъзан эса дарз кетишга) олиб келади. Шу боисдан уларни камайтириш мақсадида термик ишловларда технологик картада кўрсатилган шарт ва режимларга алоҳида эътибор бериш лозим.

7-§. Легирланган пўлатларни термик ишлашининг хусусиятлари

Маълумки, легирланган пўлатлар углеродли пўлатларга қараганда иссиқликни ёмон ўтказади, кўпчилик легирловчи элементлар (Cu , V , W , Mo , Ti ...) $\text{Fe}-\text{Fe}_3\text{C}$ ҳолат диаграммасидаги Ac_1 ва Ac_3 критик температураларини бирмунча кўтарса, баъзилари, масалан Mn , Ni пасайтиради. Булардан ташқари шуни эътиборга олиш лозимки, аустенит доналари қиздиришда ўсишга мойил, Mn дан ташқари барча легирловчи элементлар, айниқса, карбидлар ҳосил этувчиilar карбидлари аустенит доналар чегарасида жойланиб уларнинг ўсишига деярли қар-

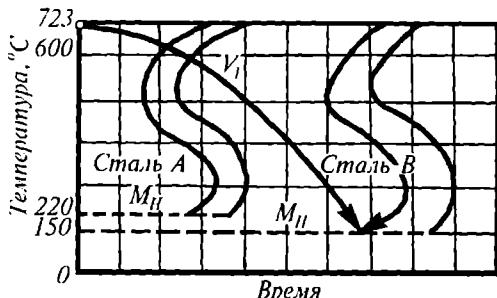


74-расм. Турли фоизда легирловчи элементлари бўлган пўлатларни S-симон эгриси

шилик кўрсатади. Шу боисдан таркибида Mn, Ni ни пўлатлардан бошқа барча легирланган пўлат буюмларни термик ишлашда углеродли пўлатларга нисбатан юқориоқ температурада қиздириб, айни температурада кўпроқ тутиб туриш лозим.

Аниқланганки, Со дан ташқари барча легирловчи элементлар тоблаш критик температурасини пасайтиради. Бунда изотермик диаг-


раммадаги структура ўзгаришларини кўрсатадиган эгри чизиқлар бирмунча ўнгга суриласди (74-расм). Натижада пўлатларни мойда, ҳавода тоблаб мартенсит структура олинади ва тоблаш қалинлиги ортади (75-расм).

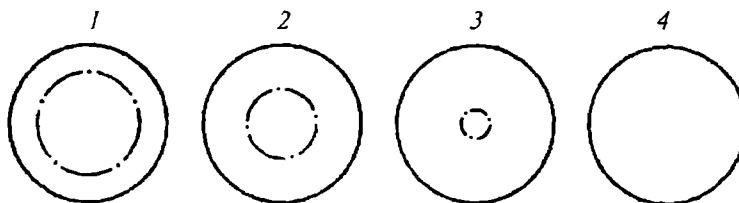

75-расм. Пўлатлардаги легирловчи элементлар фоизига кўра тобланиш қалилиги:

- 1 — углеродли пўлат;
- 2 — хромли пўлат;
- 3 — хром-никелли пўлат;
- 4 — хроммарганли кремнийли пўлат

Мисол сифатида P18 маркали тезкесар пўлатдан тайёрланган кескичини кесувчан ва кам ейиладиган қилиш мақсадида тоблаб бўшатишни қандайди режимларда олиб бориши зарурлиги келтирилган. (76-расм). Расмдаги графикдан кўринадики, кескичини аввалига 500—600°C гача секинроқ тезликда қиздириб, шу температурада бир оз сақлагач, янада секинроқ тезликда 800—850°C температурагача қиздирилали. Шу температурада маълум вақт тутиб турилгандан сўнг 1280°C температурагача тезроқ қиздириб, шу температурада бир оз тутиб турилгач, мойда ёки ҳавода совитиб тоблашади. Кейин унни 560°C температурада 2—3 марта бўшатилади. Бунда мартенситла W, V ва бошқа карбидлар ажралиб, аустенитни мартенситга ўтиши туфайли кескичиниг қаттиқлиги ортиб, ички кучлардан холи бўлади. Шуни қайд этиши жоизки, бу термик ишлаш технологиясида кескичини 500—600°C ва 830°C температуруларгача секин қиздиришда структура ўзгаришлари натижасида ҳосил бўлувчи ички кучлапишлар кичик бўлади. Бу температурадан 1280°C температурагача тез қиздириб, бир оз вақт тутиб туришда эса аустенитда цементит эрийди.

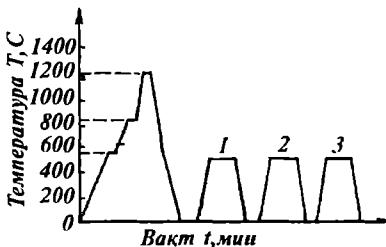

76-расм. Р-18 маркалы тезкесар пўлат кескични тоблаб бўшатиш режими

17-боб

ПЎЛАТ БУЮМЛАРНИ КИМЁВИЙ-ТЕРМИК ИШЛАШ УСУЛЛАРИ

1-§. Умумий маълумот

Кўпгина деталлар (тишли гилдираклар, поршен бармоқлари, червяклар, подшипник роликлари ва турли хил ўлчов асбоблари ва бошқалар) сирт юзасининг қаттиқлигини ошириш, коррозиябардош ва ейилишга чидамли қилиш мақсадида кимёвий-термик ишловлар берилади. Бунинг учун пўлат буюмларга маълум температурадаги кимёвий актив муҳитларда ишлов берилади.

Бунда муҳит молекулалари диссоцияланиб ажралаётган атомлар (масалан, C, N, Al, Cr, Si ва бошқалар) буюм сиртига диффузияланиб, қаттиқ эритма ёки кимёвий бирикмалар ҳосил қилиб, қаттиқликни оширади. Бу усулда буюмларнинг сирт юза қатлами таркибининг ўзгариши муҳит турига қараб, масалан, цементитлаш, азотлаш, хромлаш, алитирлаш деб юритилади. Куйида саноатда кўпроқ тарқалган кимёвий термик ишлов усуллари ҳақида маълумотлар баён этилган.

2-§. Пўлат буюмларнинг сиртқи қатламини углеродга тўйинтириш (цементитлаш)



Кам углеродли ва кам легирланган пўлатлардан тайёрланган буюмларнинг сирт юзаларини кимёвий автиқ муҳитларда атомар углерод билан тўйинтириш жараёнига цементитлаш деб айтилади.

Юқоридаги маълумотдан маълумки, кам углеродли (одатда $c \leq 0,25\%$) ва кам легирланган пўлатлар (масалан, 20Х, 18Х11) дан тайёрланадиган буюмнинг сирт қатламини одатда, 1–1,2% гача углеродга тўйинтириб, кейин тоблаб бўшатиш билан уларнинг қаттиқлигини ошириб, ўзак қисмининг пластиклигини сақлаш билан кам ейиладиган қилинади. Маълумки, кўп ҳолларда буюмларнинг айrim жойларигина цементитланади. Бундай ҳолларда цементитланмайдиган жойларига электроли-

тик усулда 0,03—0,04 мм қалинликда мис ёки маҳсус қоплама қопланади. Баъзан бу жойларга кўйим қолдирилиб, кейин йўниб ташланади. Пўлат буюмларнинг сирт қатламини углеродга тўйинтириш углеродга бой қаттиқ, газ ва суюқ муҳитларда олиб борилади.


а) Пўлат буюмларнинг сирт юзини углеродга бой қаттиқ моддалар муҳитида цементитлаш

Углеродга бой муҳит сифатида кўпинча 75—80% писта кўмир, қолгани карбонат тузлари (BaCO_3 , Na_2CO_3 , K_2CO_3) дан иборат бўлган (карбюризатор деб аталувчи) аралашмадан фойдаланилади. Буюмларни цементитлаш учун оташбардош металлдан тайёрланган кутига аввалига оз миқдорда карбюризатор киритилиб, унинг устига маълум тартибда цементитланувчи бир неча пўлат буюмлар жойланади. Кейин уларнинг устига яна карбюризатор киритилади. Металл кути шу йўсинда карбюризаторлар ва пўлат буюмлар билан 77-расмда кўрсатилгандек тўлдирилади. Сўнгра кути қопқоқланиб, тирқишилари ўтга чидамли шамот гил билан зич шуваланади, кейин печга киритилиб, 900—950°C температурагача аста-секин қиздирилади ва шу температурда бир неча соат тутиб турилади. Бунда кутидаги ҳаво кислороди писта кўмир (углерод) билан реакцияга киришиб, кислород озлиги учун CO_2 ўрнига CO гази ҳосил бўлади. CO гази барқарор бўлмагани учун диссоцияланиб, CO_2 ва атомар углеродига ажралади. Атомар углерод эса пўлат буюм сиртига диффузияланиб аустенитда эрий бошлиайди:

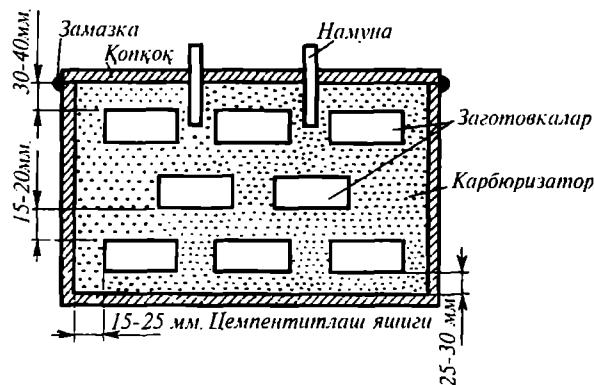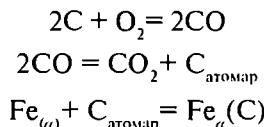

77-расм. Пўлатларни қаттиқ карбюризаторли муҳитда цементитлаш схемаси

Шунинг билан бирга карбонат тузлари ҳам парчаланишида ажрала-ётган углерод (IV)-оксид кўмир билан реакцияга киришиб, углерод (II)-оксидини ҳосил қиласди.

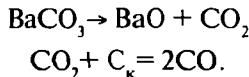

Ажралаётган CO гази эса парчаланиб, қутидаги актив атомар углерод миқдорини орттириб, цементитлаш жараёнини тезлаштиради.

Цементитланган қатлам қалинлиги атомар углероднинг диффузия-ланиши тезлигига, температурага ва тутиш вақтига боғлиқ. Масалан, цементитлаш жараёни 930°C температурада олиб борилса, 0,1 мм ли цементитланган қатлам олиш учун 1 соат кифоя қиласди. Бу усул одийлигига қарамай, иш унумининг пастлиги, ишлаш шароитининг ёмонлиги каби камчиликка эга. Шунга қарамай бу усул кичик ўлчамили буюмларни таъмирлаш устахоналарида қўлланилади.

б) Пўлат буюмларнинг сирт қатламини суюқ муҳитларда цементитлаш

Одатда, бу усулдан кичик ўлчамли буюмларни цементитлашда фойдаланилади. Бунда карбюризатор ўрнига кўпинча 75—80% натрий карбонат (Na_2CO_3), 10—15% натрий хлорид (NaCl) ва 5—10% кремний карбид (SiC) тузлари аралашмаси олиниб, маҳсус ваннага киритилади ва 820—850°C температурагача қиздирилиб суюлтирилгач, унга цементитланувчи буюмлар туширилади. Ваннада борувчи реакциялар натижасида атомар углерод ажралиб, буюмнинг сиртқи қатламига ўтади:




Маълум вақтдан кейин буюмлар ваннадан олинади. Бу усул буюмлар текис қизиши, ваннадан олиниб бевосита тобланиши каби афзалликларга эга.



в) Пўлат буюмларнинг сирт қатламини газ муҳитида цементитлаш

Бу усул юқоридаги усуллардан иш шароитининг яхшилиги, жараённинг механизациялаштирилганлиги ва автоматлаштирилганлиги натижасида иш унумининг икки, уч марта юқорилиги билан ажралиб туради ва саноатда кенг тарқалган. Бу усулда буюмлар 900—950°C температурали герметик камерали печга киритилиб, улардан узлуксиз равишда табиий, ёритиш, генератор газлари ёки уларнинг аралашмалири ўtkазиб турилади. Бу шароитда печь камерасидаги углеводород газлар парчаланиб, ажралаётган актив атомар углерод буюмларнинг сиртқи қатламларига диффузияланади:



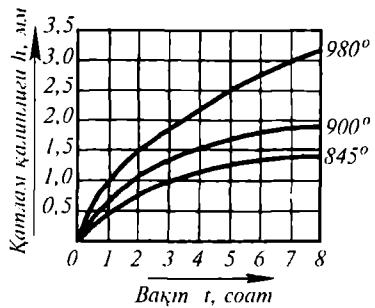


78-расм. Цементитланган қатлам қалинлигининг температура ва вақтга қараб ўзгариш графиги

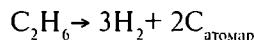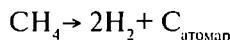

Агар ажралаётган атомар углеродлар буюм сиртқи қатламига тұла ютила олмаса, яғни абсорбция тезлиги диссоциация тезлигидан кичик бўлса, ортиқча углерод буюм юзасига қурум тарзида ўтиб жараённинг нормал боришини қийинлаштиради. Шуни қайд этиш жоизки, цементитланган буюмларнинг сиртқи қатламлари углеродга тўйингани билан етарли даражада қаттиқликка эга бўлмайди. Шу сабабли, уларнинг сирти қаттиқлигини янада ошириш, ички кучланишлардан холи этиб структурасини яхшилаш учун буюмларни тоблаб, куйи температурада бўшатилади. Бунда сирт юзасининг структураси мартенсит билан қисман цементитдан иборат бўлади ва қатлам қаттиқлиги HRC = 58—63 оралиғида бўлади.

Агар деталь углеродли пўлатдан тайёрланган бўлса, ички қисми структураси феррит ва перлитдан, легирланган пўлатлардан тайёрланса, троостит ёки сорбитдан иборат бўлади. Пўлат буюм ички қисмининг қаттиқлиги пўлат маркасига кўра HRC = 20—40 оралиғида бўлади. 78—79 расмларда цементитланган қатлам қалинлигининг температура билан ишлов вақтига қараб ўзгариш графиги, кўндаланг кесим юзасининг микроструктураси келтирилган.

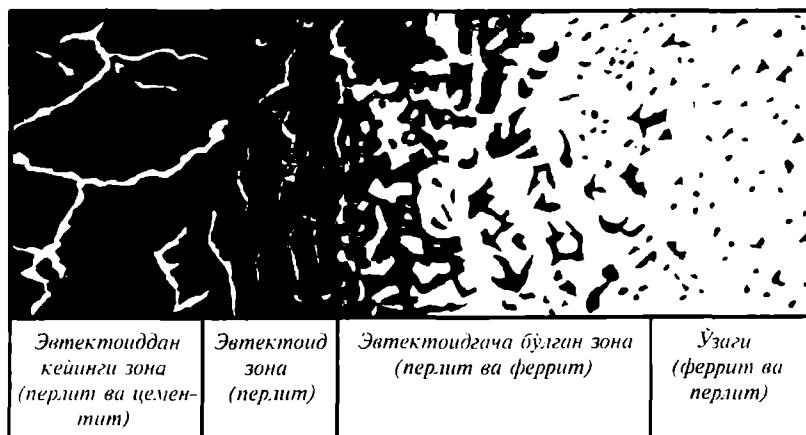


79-расм. Цементитланган деталь кўндаланг кесим юзасининг микроструктураси

3-§. Пўлат буюмларнинг сиртқи қатламини азотга тўйинтириш

Маълумки, юқори температурали агрессив муҳитларда ишловчи деталлар (ички ёнишдвигатели гильзалари, тирсакли вал бўйинлари, поршень бармоқлари ва бошқалар) кам ейилиши, узоқ ишлаши учун кўпинча таркибида Al, Cr, Ti, Mo, Ni ва бошқа элементлари бўлган легирланган пўлатлар (масалан, 35ХМЮА, 38ХМЮА, 35ХХН7 ва бошқалар)дан тайёрланади. Бундай деталлар сиртқи юза қатламларининг қаттиқлигини, коррозиябардошлигини ва толиқиши чегараларини орттириш мақсадида азотланади. Бунинг учун дастлаб буюм тоблануб, юқори температурада бўшатилади. Сўнгра 500—600°C температурали махсус печга киритилиб, печга маълум босимда аммиак ҳайдалади. Бу шароитда аммиак диссоцияланиб ($2\text{NH}_3 + \text{N}_2$) ажратилаётган атомар азот буюм сиртига диффузияланиб, Fe₃N, ва легирловчи элементлар (Al, Cr, Mo ва бошқалар) билан нитритлар (Fe_3N , Fe_2N , Al_2O_3 , Cr_2O_3 , Mo_2N) ҳосил қиласади. Натижада, сирт юза қаттиқлиги кескин ортади. Азотланган қатламнинг қалинлиги буюм материалига, газнинг диффузия тезлигига, температурага ва ишлов бериш вақтига боғлиқ бўлади. 80-расмда азотланган қатлам қалинлиги ва қаттиқликнинг температурага ҳамда ишлов вақтига қараб ўзгариши графиги келтирилган. Масалан, ўртача температурада ишлов беришда 0,25—0,5 мм ли азотланган қатлам ҳосил қилиш учун 2,5—6 соат вақт сарфланади. Шуни қайд этиш керакки, азотланган қатлам қалинлиги цементитланган қатлам қалинлигидан 1,5—2 марта ортик ($\text{HB} = 1000—1200 \text{ кгк}/\text{мм}^2$) бўлади.

Бу қаттиқлик буюм 600°C гача қизиганда ҳам сақланади. Лекин бу ишловда тайёрланган буюмларнинг ўлчами бирмунчага ортиши жилвирлашни талаб этади.

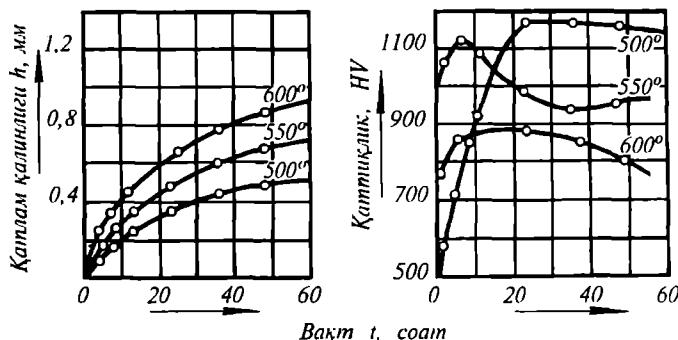

80-расм. Азотланган қатлам қалинлиги (h) ва қаттиқлиги-(HV)нинг температура ҳамда ишлов бериш вақтига қараб ўзгариши графиги

4-§. Пўлат буюмларнинг сиртқи қатламини бир вақтда углеродга ҳамда азотга тўйинтириш (цианирлаш)

Цианирлаш деб ҳам юритилувчи бундай усулдан поршень ва унинг бармоқлари, валиклар, калибрлар, кескичлар каби турли шакли майдада ва ўртача ўлчамли буюмларга ишлов беришда фойдаланилади. Бунда уларнинг сиртқи қатлами қаттиклиги ҳамда коррозия бардошлиги ошиб кам ейиладиган бўлади. Бу ишловларни қаттиқ, суюқ ва газли муҳитларда олиб бориш мумкин:

а) Қаттиқ муҳитда цианирлаш. Бу усулда ишлов 60—80% писта кўмир, қолгани сариқ кон тузи ($K_4Fe(CN)_6$) билан натрий карбонат (Na_2CO_3) ли аралашмада олиб борилади. Бунинг учун деталлар аралашма солинган темир қутига маълум тартибда жойланниб, зич беркитилгач, қутини 500—950°C температурали печда маълум вақт қиздирилади. Бу шароитда цианлар парчаланиб, ажралаётган C ва N атомлари буюм юзасига ютилади. Цианирланган буюмлар қутидан олиниб, юқори температурада бўшатилади.

б) Суюқ муҳитда цианирлаш. Бу усулда цианирланадиган буюмлар суюлтирилган натрий цианид ($NaCN$), кальций цианид $Ca(CN)_2$, калий цианид (KCN) ва бошқа тузлар солинган ваннага туширилиб, маълум температурада қиздирилади. Бунда циан тузларнинг диссоцияланиши натижасида ажралган актив атомар углерод ва азот буюмлар сиртига ўтади. Конструкцион пўлатларни ишлов шароитига кўра ванна температураси 550—600°C бўлса, қуий температурали; 800—850°C бўлса, ўрта ва 900—950°C бўлса, юқори температурали цианирлаш деийлади. Суюқ эритмаларда цианирлашни 5 минутдан I соатгача олиб бориша цианирланган қатлам қалинлиги 0,2—0,5 мм оралигига бўлади. Цианирланган буюмлар тоблаб, қуий температурада бўшатилади. Шуни ҳам айтиш жоизки, бу усулда ишланган буюмларни тоблаш чуқурлиги цементитлашга қараганда кичикроқ, лекин коррозия бардошлиги ва ейилишга чидамлилиги эса юкорироқ бўлади. Бу жараённи олиб бориша циан тузларининг заҳарлиги ва қимматлиги бу усулдан фойдаланишни бирмунча чеклайди.

в) Газ муҳитида цианирлаш. Бу усулда буюмлар газ муҳитида (масалан 70—80% табиий газ ва 30—20% амиак (NH_3)) аралашмани печга киритилиб, унга 900—950°C температурада бир неча соат ишлов берилади. Бу шароитда табиий газ ва амиак парчаланиб, ажралган атомар C ва N лар буюм сиртига ютилади. Масалан, 2—5 соат ишловда 0,5—1,5 мм қатлам олинади. Бу усулда сарфланаётган газ миқдори осон ростланади. Бу ишлов мақсадга кўра турли температуralарда олиб борилади. Масалан, қуий температурада кўпроқ азот, камроқ углерод диффузияланиб буюм сиртига ўтса, юқори температура кўпроқ углерод, камроқ азот қопланади. Бу ишловлардан кейин буюм тоблаб бўшатилади.

Бу усул каттароқ буюмларни ишлаш имконини бериш билан бирга заңарлы циан тузларидан фойдаланишдан холи этади.

5-§. Пўлат буюмларнинг сиртқи юзаларини металл ва нометаллоидлар билан тўйинтириш

Оғир шароитда ишлайдиган деталларни коррозияга, иссиқликка, кислоталар таъсирига ҳамда ейилишга чидамлилигини ошириш мақсадида сиртқи юзалари Сг, Al, Si, В, Mn ва бошқа элементларга тўйинтирилади. Бу жараён диффузион легирлаш ҳам дейилади.

а) Хромлаш. Пўлат буюмларнинг коррозиябардошлигини ҳамда ейилишга чидамлилигини ошириш учун уларнинг сирт юзаларини хром билан қоплашга хромлаш дейилади. Хромлаш қаттиқ, суюқ, газ муҳитларда бажаралиши мумкин:

Қаттиқ муҳитда хромлаш. Металл қутига аввало майдалангандан 60—65% феррохром (FeCr), 30—35% гил тупроқ ва 3—6% хлорид кислота (HCl) ёки аммоний хлорид (NH_4Cl) дан иборат аралашма кукунлари, кейин мой, занклардан тозаланган пўлат буюмлар (клапанлар, пармалар) киритилгач, қути қопқоғи беркитилади ва тирқишилари гил билан сувалади, сўнгра, 1050—1150°C температурагача қиздирилади ҳамда шу температурада 10—15 соат тутиб турилади. Хромлаш жараёнида хром хлоридлар (CrCl_2 , ёки CrCl_3) ҳосил бўлади, уларни буюм сирти билан муносабатда бўлишида Сг ажралиб, буюм сиртига ўтади.


Суюқ муҳитда хромлаш. Бунда 70—85% барий хлорид (BaCl_2) оғирлиги бўйича 15—30% хром хлорид ёки феррохром аралашма ваннага солиниб, 950—1100°C температурагача қиздирилиб, суюқлантирилгандан кейин ваннага хромланадиган буюмлар солиниб бир неча соат тутиб турилади. Бунда CrCl_2 ва BaCl_2 лар парчаланишида ажралган атомар Сг буюм сиртига ютилади.

Газсимон муҳитда хромлаш. Бу усулда хромланадиган буюмлар ва феррохром маҳсус металл ретортда печга киритилиб 950—1050°C температурагача қиздирилади ва у орқали хлорид кислота ўtkазилади. Бунда HCl феррохромга таъсир этиб CrCl_2 ҳосил бўлади деталларнинг сиртига бориб текканда, ундан атомар Сг ажралгач, у буюм сиртини хромга тўйинтиради. Бунда хромлаш қалинлиги 0,04—0,10 мм бўлади. Хромланувчи буюмлар таркибида углероднинг миқдори 0,2% дан ортмайди. Бу ҳол эса агрессив муҳитларда (масалан, азот кислотада, дарё сувларда) ишлайдиган деталларни хромлашда қимматбаҳо кўп хромли пўлатлар ўрнига арzonроқ пўлатлардан фойдаланишни таъминлайди.

б) Алюминийлаш. Буюмлар сирт юзаларини алюминийга тўйинтиришга алюминийлаш дейилади ва у қуйидаги муҳитларда олиб борилади:

Қаттиқ муҳитда алюминий кукуни билан алюминийлаш. Бу усулда муҳит сифатида алюминий ёки ферроалюминий кукуни билан 0,5—

2% аммоний хлорид (NH_4Cl) аралашмаси, баъзан бунга шамот қукуни, кварц қуми ҳам қўшиладиган аралашма олинади. Сирти Al билан тўйинтириладиган буюмлар аралашма солинган пўлат қутига маълум тартибда жойланади. Кейин бу қутини печга киритиб, 950—1050°C гача қиздирилади ва 5—10 соат шу температурада тутиб турилади. Бунда ажралётган газлар ташқарига чиқиб кетиши учун қути қопқоғида кичкина тирқиши қолдирилади. Бу шароитда NH_4Cl парчаланиб HCl ҳосил бўлади. Бу Al (ферроалюминий) билан реакцияга киришиб AlCl_3 , ҳосил бўлади ва темир билан реакцияга киришади:

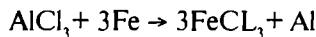

Ажралган атомар алюминий буюм сиртига ўтади. Бунда деталь сиртига 0,1—1,0 мм гача қалинликда Al қопланади.

Суюқ муҳитда алюминийлаш. Бунинг учун пўлат идиш (тигель) олиниб, унга алюминий солинади. 750—800°C қиздирилиб суюлтирилгач, унга сирти тозаланган буюмлар туширилиб, 45—90 минут сакланади. Бунда деталь сирти 0,2—0,25 мм қалинликда Al билан қопланади.

Газ муҳитида алюминийлаш. Алюминийланувчи буюмлар реторта деб аталувчи металл қутига жойланиб, ферроалюминий қукуни билан кўмилади ва зич беркитилгач, печда маълум температурада қиздирилади ва, ундан хлор ёки водород хлорид газлари ўтказилади. Юқорида кўрилгандек борувчи реакциялар оқибатида, масалан, 980°C да 2 соат тутиб турилса, буюм сирти 0,4—0,5 мм ли алюминий билан қопланади.

в) Пўлат буюмлар сиртини кремний билан тўйинтириш. Пўлат буюмларни кислоталарга, коррозияга ва ейилишига бардошлилигини ошириш мақсадида сирт юзи 0,2—0,8 мм қалинликда Si билан тўйинтирилади. Бу жараёнга силицирлаш дейилади. Одатда бу ишлов қаттиқ ва газ муҳитларда олиб борилади.

Қаттиқ муҳитда олиб боришда муҳит сифатида 60% ферросилиций, 38—39% гилтупроқ ёки каолин ва 0,02—1% алюминий хлорид қукуни аралашмаси олиниб, у билан буюмлар темир қутига маълум тартибда жойланадида, қути қопқоғи зич беркитилади. Кейин қути печга киритилиб, маълум температурада бир неча соат қиздирилади. Бунда борувчи жараёнда ажралган Si буюм сиртига ўтади.

Газ муҳитда эса муҳит сифатида кремний хлорид муҳити олиниб, у билан буюмлар махсус пўлат қутига маълум тартибда жойланади, печь 950—1050°C температурагача қиздирилади. Бунда борувчи жараёнда ажралган атомар Si буюмлар сиртига ўтади. Бунда 2—4 соат ишловда 0,5—1,2 мм қатлами Si олинади. Худди шу мақсадларда металл буюмлар бор (B) билан ҳам қопланади.

ЧҮЯН БУЮМЛАРНИ ТЕРМИК ҲАМДА КИМЁВИЙ ТЕРМИК ИШЛАШ УСУЛЛАРИ

1-§. Умумий маълумот

Чүян буюмларни ҳам пўлатлар сингари термик ва кимёвий-термик ишловлар натижасида хоссаларини зарурий томонга ўзгартириш мумкин.

Лекин шуни қайд этиш жоизки, чўянларнинг пухталигини ошириш мақсадида уларни тоблаб бўшатишда графит борлиги туфайли пўлатлар сингари юқори пухталикка эга бўлмайди. Амалда чўян буюмларпинг хилига, маркаларига ва улардан кутиладиган хоссаларига қараб қўйидаги термик ишловлар берилади:

Юшатиш. Мураккаб шаклли чўян қўймалар олишда ички зўриши кучланишлари иш жараёнида унга таъсир этувчи ташки кучланишларга қўшилиб, тез ишдан чиқиши мумкин. Шу боисдан бундай қўймалар ички зўришиб кучланишларидан халос этиш ва структурасини яхшилаш мақсадида юмшатилади. Қўйманинг шаклига, ўлчамларига ва бошқа кўрсаткичларига кўра юмшатиш режими белгилана-ди. Масалан, ўртacha шаклли ва ўлчамли қўймалар 500—550°C температурагача аста-секин қиздирилиб, шу температурада бир неча соат тутиб турилгач, печь билан бирга совитилади. Маълумки, чўян қўймаларни металл қолипда тез совитишда сиртқи қатлам қаттиқлиги ҳаддан ташқари ортиб кетади. Бу эса кесиб ишлашда қийинчликлар туғидиради. Шу сабабли бундай қўймаларнинг сирт қаттиқликларини камайтириш мақсадида уларни 900—1000°C температурагача қиздириб, шу температурада маълум вақт тутиб турилгач, печь билан бирга совитилади. Бу ишловда унинг таркибидаги Fe₃C феррит билан графитга парчаланади. Натижада сирт қатлам боғланувчан структурали чўянларга ўтади, уларни энди осон кесиб ишлаш мумкин бўлади.

Кейинги йилларда катта юклама таъсирида ишлайдиган мураккаб шаклли қатор деталлар, жумладан прокат валлар, тирсакли валлар, поршенлар пўлатлардан фарқли ўлароқ, боғланувчан чўянлардан тайёрланмоқда. Чунки боғланувчан чўянлар юқори мустаҳкамликка ($\sigma_b = 300—600$ МПа), нисбий узаювчанликка ($\delta = 2—12$) ва қаттиқлика (НВ = 149—269 кгк/мм²) эга бўлиши билан бирга яхши кесиб ишланади ва иш жараёнида кам ейилади. Қуйида боғланувчан чўян қўймаларни олиш ҳақида маълумотлар баён этилган.

2-§. Боғланувчан чўян қўймаларни олиш

Амалда қайта ишланадиган чўянлардан олинган турли шаклли ва ўлчамли қўймаларни термик ишлаш натижасида улардан боғланувчан

чүян құймалар олиш катта техник-иқтисодий тежамкорлик беради. Юқоридаги мавзулардан маълумки, бояланувчан чүянларни структурасында күра қойылады иккі гурухға ажратыш мүмкін:


1. Ферритли бояланувчан чүян.
2. Перлитли бояланувчан чүян.

Ферритли бояланувчан чүян құймалар олиш учун қайта ишланадиган чүян құймаларни металл қутига териб, устидан оксидланмаслығы учун құм билан құмилиб қути беркитилгач, тирқышлари гилтупроқ билан сувалади. Сүнгра печга киритилиб, 81-расмда күрсатылғаныдек режимда юмшатылади. Бунда чүяндегі Fe_3C дан графиттинг ажралишін иккі босқычда боради:

1-босқи. Бунда құйма 950—1000°C температурагача аста-секин қыздырылиб, шу температурада бир неча соат тутиб турилади. Бу шароитта Fe_3C аустенит билан графитта парчаланади:

2-босқи. Кейин пең 700—740°C гача пасайтирилади, шу температурада маълум вақт тутиб турилиб, уй температурасында совитылади. Бунда перлит таркибидегі Fe_3C феррит ва графитта парчаланади. Натижада ферритли бояланувчан чүян құйма ҳосил бўлади.

Перлитли бояланувчан құймаларни олиш учун эса қайта ишланувчан чүян құймаларни юқоридаги деңгээлде көрсөткөндей. Фақат бу ерда құм ўрнига темир руда киритилади. Сүнгра қути пең қиритилиб (81-расм., б.даги) графикда күрсатылган режимда юмшатылади. Графикдан кўринадиги, 950—1000°C температурагача секин қыздырылиб, шу температурада бир неча соат тутиб турилгач, тезроқ совитылади. Шу сабабли перлит таркибидегі Fe_3C парчаланишга улгурмайди. Натижада перлитли бояланувчан чүян құйма ҳосил бўлади. Бу жараённи тезлатиш билан чүян хоссаларини яхшилаш мақсадида С.А. Сал-

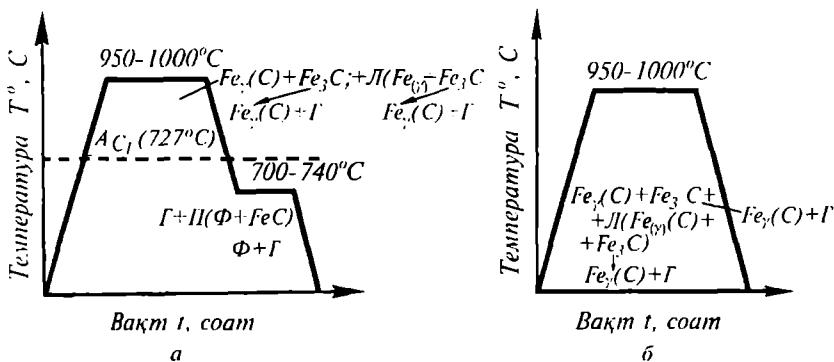

81-расм. Қайта ишланадиган чүян құймаларни юмшатыш режимлари:

- a — ферритли бояланувчан чүян құйма олиш режими;
- b — перлитли бояланувчан чүян құйма олиш режими

тиков ва бошқалар қайта ишланувчан чүян қўймаларни юмшатишида аввал тоблашни тавсия этдилар. Бунда ҳосил бўлувчи майда доналар ва ички кучланишлар қўшимча кристалланиш марказлари бўлиб, ишловни тезлатади.

Н о р м а л а ш . Чўян қўймалар пухталиги ва пластиклигини ошириш мақсадида нормалланади. Бунинг учун чўян қўймалар 850—900°C температурагача қиздирилиб, шу температурада маълум вақт тутиб турилгач, ҳавода совитилади. Маълумки, чўян қўйма 850—900°C температурагача қиздирилганда унинг таркибидаги эркин графит аустенитда эрийди. Бу ҳолатдаги қўйма ҳавода совитилганда перлит микдори ортиб, доналари майдалашади. Натижада, кутилган хоссаларга эришилади.

Т о б л а ш . Кулранг чўян қўймаларни тоблашдан мақсад уларнинг пухталигини оширишdir. Бунинг учун қўймани 850—900°C температурагача қиздириб, шу температурада маълум вақт сақлангач, улар маркаси, шакли ва кўндаланг кесим ўлчамига кўра сувда, майда ёки туз эритмасида совитилади. Тобланган қўйма чўяnlар структураси мартенсит, қолдик аустенит ва графитдан иборат бўлади.

Б ў ш а т и ш . Тобланган чўян қўймалар ички зўриқишиш кучланишларидан холи этиш мақсадида бўшатилади. Бўшатиш режими кутилган қаттиқликка кўра белгиланади. Агар қаттиқлиги юқори бўлиши талаб этилса, паст температурада (200—250°C), қаттиқлиги пастроқ бўлиши талаб этилса, юқорироқ (450—600°C) температурада бўшатилади.


Чўян қўймаларнинг пухталигини, қаттиқлигини, коррозиябардошлигини ошириш билан ейилишга чидамли қилиш мақсадида уларга пўлатлар сингари кимёвий-термик ишловлар ҳам берилади.

19-боб

РАНГЛИ МЕТАЛЛ ҚОТИШМАЛАРНИ ТЕРМИК ИШЛАШ УСУЛЛАРИ

1-§. Умумий маълумот

Рангли металл қотишмалари га ҳам темир қотишмалари сингари турли хил термик ишловлар берилади. Буни Al—Cu қотишмаси мисолида кўрайлик. Қотишманинг ҳолат диаграммасидан кўринадики, (82-расм), таркибида 0,5% мис бўлган қотишма уй температурасида α қаттиқ эритмага эга. Температура кўтарилган сари Cu нинг Al да эриши орта боради. Агар таркибида 0,5% дан 5,7% гача миси бўлган икки фазали ($\alpha + CuAl_2$) қотишмани кузатсак, миснинг алюминийда эрувчанлиги FD чизиқ бўйича чекланади. Агар бу қотишмани r° температурагача қиздирсак, $CuAl_2$ ли кимёвий бирикма алюминийда эриб, α фазага ўтади. Бу қотишмани шу ҳолатдан тезда совитсак, α қаттиқ эритмадан

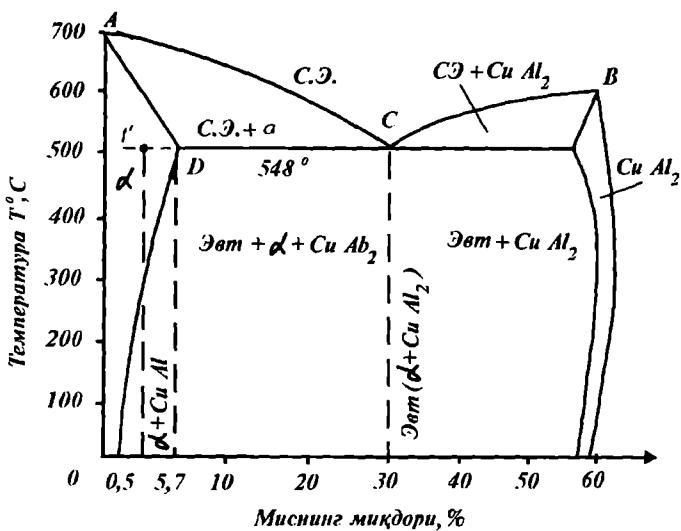

82-расм. Алюминий — мис қотишмасининг ҳолат диаграммаси

CuAl_2 бирикма ажралишга улгурмай, ўта тўйинган қаттиқ бирикмага ўтади. Одатда бу инкубацион давр ~ 30 мин бўлиб, бу вақтдан кейин ундан CuAl_2 бирикма аста-секин ажрала боради. Бу жараёнга чиниқиши дейилади. Бунинг оқибатида буюннинг пухталиги ва қаттиқлиги бир мунча ортади. Жараён уй температурасида борса, табиий чиниқиши, юқорироқ температурада борса, сунъий чиниқиши деб аталади. Бунда бекарор фазаларниң барқарор фазаларга ўтиши ҳисобига қотишманинг хоссалари яхшиланади.

Магний қотишмаларидан олинган мураккаб шаклли қуймаларни бир жинсли қилиб юмшатиш мақсадида уларни $400\text{--}450^\circ\text{C}$ температурагача қиздирриб, шу температурада $15\text{--}30$ соат тутиб турилгач, аста-секин совитилади. Бунда донлар чегарасидаги оптика фазалар эриб, таркиби текисланади. Юмшатиш натижасида улар босим билан осон ишланадиган бўлади. Бошқа қотишмаларга ҳам худди шундай зарур термик ишловлар берилади.

20-боб

НОМЕТАЛЛ МАТЕРИАЛЛАР, УЛАРНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА УЛАРДАН ДЕТАЛЛАР ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ

1-§. Умумий маълумот

Машинасозликда конструкцион материаллар асоси металл ва уларнинг қотишмалари бўлгани билан нометалл материаллардан фойдала-

ниш ҳажми ҳам борган сари ортмокда. Нометалл материалларнинг хили кўп, лекин саноатда пластик массалар, резина, лак, бўёқ, елим, асбест, картон, шиша, керамика, мойлар ва бошқалар ҳам кенг қўлланилмоқда. Уларнинг пухталиги, термик ва кимёвий жиҳатдан чидамлилиги, изоляцион, айниқса, технологик ва эксплуатацион хоссаларининг юқорилиги кўпгина ҳолларда улардан металлар ўрнидагина эмас, зарур материаллар сифатида ҳам фойдаланишни тақозо этади.

Қадимда одамлар табиий нометалл материаллардан (мармар, тош, ёғоч ва бошқалардан) асосан уйлар қуришда фойдаланганлар. Саноат турли тармоқларининг ривожланиши, ҳар хил машиналар ва механизмларнинг яратилиши натижасида улар деталлари учун зарур хоссали материалларга бўлган талаб орта боради. Ўз навбатида, давр талабига жавоб берадиган, нометалл материаллар яратиш борасида олиб борилган изланишлар янги-янги материалларнинг яратилишига олиб келди. Бу материаллар ичida пластик массалар муҳим ўрин тутади.

Собиқ СССРда нометалл материаллардан конструкцион материаллар сифатида фойдаланиш ҳажми 3—4% гина бўлса, АҚШда бу кўрсаткич 15—20% ва ундан ҳам ортиқ бўлган. Нометалл материаллардан фойдаланиш ҳажмининг камлигига, биринчидаи, уларни ҳар томонлама чуқур ўрганилмаганилиги, иккинчи томондан, ишлаб чиқариш технологияси тармоқларнинг замонавий талабларга тўла жавоб бермаслиги сабаб бўлган. Ҳисоб-китобларнинг кўрсатишича, масалан, машина деталлари тайёрлашда пластик массалардан оқиёнота фойдаланиш, катта техника-иқтисодий самара беради.

Куйида машинасозликда кўпроқ фойдаланиладиган нометалл материаллар ҳақида маълумотлар келтирилган.

2-§. Пластик массалар ва уларнинг тузилиши

Пластик массалар табиий ва сунъий хилларга ажратилади. Табиийларга целлюлоза, слюда, асбест, графит, пахта, ипак, жун ва бошқалар, сунъийларга полиэтилан, вискоза, синтетик каучук ва бошқалар кираади. Уларнинг асоси полимерлар бўлади.

Полимерлар кўплаб тақрорланувчи ўзаро кимёвий боғланган полимерлардан иборат бўлиб, хоссалари ҳам турлича бўлади. Уларни тузилишига қараб оддий (яъни фақат полимерлардан иборат) ва мураккаб таркибли хилларга ажратилади. Оддий пластик масаларга: полиэтилен, полипропилен, органик шиша ва бошқалар кираади. Мураккаб таркиблиларга боғловчилардан ташқари тўлдирувчилар, пластификаторлар, стабилизаторлар, катализаторлар, мойловчилар ва бўёвчи моддалар ҳам кираади. Баъзан боғловчилар сифатида полимерлар ўрнига битум, асфальт, цементлардан ҳам фойдаланилади. Тўлдиригичлар пластик массаларни физик-механик, кимёвий ва технологик хоссаларини яхшилаш билан кам ейиладиган қиласи. Буларни пластиклигини, элас-

тиклигини ва оқувчанлигини ошириш мақсадида уларга пластификаторлар сифатида камфора, канакунжут мойи, глицерин, дигитилфолат ва бошқалар қүшилади. Мойловчи моддалар сифатида мум, стеорин, трансформатор мойи ишлатылади.

Бүеклар сифатида охра, роданин, нигрозин ва бошқалардан фойдаланылади.

Уларнинг хоссалари кимёвий тузилишига, молекуляр оғирлигига, занжир структурасига ва молекулаларнинг ўзаро жойланишига боғлиқ бўлади. Юқори молекуляр бирикмаларнинг макромолекулалари чизиқли, чизиқли шоҳобчали ёки фазовий структурали бўлиши мумкин.

Чизиқли структурали полимерларнинг макромолекулалари занжир узунлиги, кўндаланг кесими ўлчамларидан юзлаб, минглаб узун бўлади.

Чизиқли шоҳобчали структурали полимерларнинг макромолекулалари ёнига шоҳобчалар тарқалган бўлиб, уларнинг сони ва узунлиги ҳар хил бўлади. Шуни қайд этиш жоизки, чизиқли ва чизиқли шоҳобчали структурали полимерлар айрим молекулалардан иборат бўлиб, улар ўзаро молекулалар кучлари билан боғланган ва уларнинг катта ёки кичикилиги хоссаларига таъсир этади. Бу полимерлар эластик бўлиб, эритувчиларда яхши эрийди. Агар қиздирилса, юмшаб суюқланади. Совигандан кейин эса қотади, суюлтирилса аввалги хоссалари тикланаради. Чизиқли ва чизиқли шоҳобчали структурали полимерлар термо-пластик пластмассалар асоси бўлади.

Фазовий структурали полимерлар айрим чизиқли структурали полимерларнинг ўзаро тикланиши (поликонденсацияланиши ва полимеризацияланиши) натижасида олинади. Бундай полимерлар кўндалангига боғланиши сабабли улар эритувчиларда эримайди ва қиздирилганда суюқланмайди. Фазовий структурали полимерлар термореактив полимерлар асосини ташкил қиласади.

Юқоридаги маълумотлардан маълумки, чизиқли ва чизиқли шоҳобчали структураларига оддий, фазовий структураларига мураккаб полимерлар дейилади.

3-§. Термо ва термореактив пластик массалар хиллари, хоссалари ва фойдаланиш жойлари

Термопластик пластмассалар. Бу пластик массаларга полиэтилен, поливинил хлорид (винилпласт), фторопласт, полистирол, полиамид ва бошқалар киради. Куйида улар ҳақида маълумотлар келтириллади.

П о л и э т и л е н. Бу материал аморф кристалик тузилиши бўлиб, унинг молекуляр массаси олиниш технологиясига кўра юқори босимли ва қуи босимли бўлади. Полиэтилен кўпгина кислота ва ишқорларга, шунингдек, мойларга ва бензинга чидамли бўлиши билан яхши

диэлектрик хоссага эга. Шу бойсдан ундан кимё саноатида кислота ва ишқорларни сақловчы идишлар, трубалар, электро-радио техникада деталлар ва бошқалар тайёрланади. Шуни қайд этиш жоизки, политефлен леярли мустаҳкам материал бўлмасада, -60°C гача совуққа чидайди.

Винил пласт. Бу материал ҳам кислота ва ишқорларга, мойларга ва бензинга чидамли бўлиши билан диэлектрик хоссага эга. Шу бойсдан ундан кимё саноатида турли деталлар, трубалар, изоляционные материалы сифатида фойдаланилади. Шуни қайд этиш жоизки, винилпласт $-40 \div +60^{\circ}\text{C}$ температураларга чидайди.

Фторопласт. Бу материал фторли полимерлар бўлиб, унинг фторопласт -3, фторопласт -4 хиллари бўлади. Фторопластнинг 93—97% и кристаллик тузилишга эга. Фторопласт -3 ни 210°C температурагача қиздирилса, қовушоқ-окувчан ҳолатга ўтади, $310 \div 315^{\circ}\text{C}$ температурада парчаланади. Агар фторопласт -4 ни 327°C дан юқори температурагача қиздирилса, аморф ҳолатга ўтади. Бу материал тез совитилса, кристаллиги камаяди. Шуни қайд этиш жоизки, фторопласт -4 барча агрессив муҳитларга чидамли, юқори сифатли диэлектрик ва антифрикцион хоссага эга бўлиб, $-269 \div +250^{\circ}\text{C}$ оралигидаги температурага чидайди. Бу материалнинг совуқлигига $0,3 \div 0,5 \text{ кгк}/\text{мм}^2$ юкламада ейилувчалиги, нархининг құмматлигиги унинг қамчилигидир. Фторопластлардан самолётсозликда, электро-радиотехникада, кимё саноатида фойдаланиладиган деталлар тайёрланади.

Полистирол. Бу материал күпчилик кислота ва ишқорларга, сувга чидамли, яхши диэлектрик ва технологик хоссага эга. Шу билан бирга бу материал мойларда ва ёқилгина шишиади. Полистиролдан электро-радио техникада турли деталлар, ҳар хил идишлар, аккумулятор баклари ва бошқалар тайёрланади.

Полиамид. Бу материаллар деярли юқори мустаҳкамликка, сув, мой, ёқилғи, ишқор ва кучсизроқ кислоталарга чидамли, кичик ишқаланиш коэффициентига эга бўлиб, абразив материалларга юқори қаршилик кўрсатиб кам ейилади. Шу бойсдан полиамид материаллардан сирпаниш подшипниклари, тишли фидирлаклар ва бошқа кўплаб деталлар тайёрланади.

Органик шиша (полиметилькрилат). Бу материал ўзидан 75% гача ультрабиниафша нурларни яхши ўтазади, атмосферада чидамли. Лекин 80°C температурагача қиздирилса, юмшайди. Бу материалдан самолёт дарчаларини, машина ва приборларнинг щитларини тайёрлашда ва бошқа жойларда кенг фойдаланилади.

Термопротив пластмассаляр. Бу композиционные материалы таркибига қўшиладиган материаллар — толали (пахта тики, асбест ва бошқалар), органик ёки минераллар (ёғоч, кварц қукуни ва

бошқалар) га күра қават-қаватли ва кукунли пластмассаларга ажратилиди.

Қават-қаватли пластмассаларда қофозлар, матолар ва бошқалар қават-ма-қават жойланиб, уларни ўзаро боғловчи сифатида термореактив полимерлар (фенолоформальдегид, эпоксид ва бошқалар) дан фойдаланилади. Бу пластик массалар конструкцион ва электротехник материаллар сифатида кенг ишлатилади. Қаватма-қават пластмассалардан гетинакс, текстолит, ёғочли пластиклар, шишали текстолит, асботекстолитлар күпроқ тарқалган. Қуйида буларнинг айримларини тайёрлаш усулига тұхтalamиз.

Г е т и н а к с. Бу пластик массага құшиладиган қофозлар параллель тарзда қаватма-қават ётқизилиб, уларни боғлаш учун фенолформальдегид ёки бошқа термореактив смолалардан фойдаланилади. Бу материал яхши изоляцион хоссали ва деярли юқори механик мустаҳкамлика эга бўлади. Шу боисдан ундан электро ва радиотехникада панеллар, босма схемалар тайёрлашда фойдаланилса, юқори сифатли қофозлардан тайёрланганларидан конструкцион материал сифатида прибор корпузлари, кичик юкламага берилувчи деталлар тайёрланади. Гетинакс листларнинг сирт юзаларига декоратив қофоз ёпиштириб, унға рангсиз лак шимдирилса, сувга чидамли бўлади. Бундай материал билан вагонларнинг ички қисми, самолёт кабиналари, деворлар ва эшниклар қопланади.

Т е к с т о л и т. Бу пластмассага құшиладиган бўз ва бошқа матолар бўлиб, уларни боғловчи сифатида фенолоформальдегид ёки бошқа термоактив смолалардан фойдаланилади. Уларнинг чўзилишга мустаҳкамлиги $\sigma_b = 10 \text{ кгк}/\text{мм}^2$ дан кичик бўлмайди. Агар у пўлат билан бирга жуфт бўлиб ишласа, ишқаланиш коэффициенти кичик бўлиб, ейилишга чидамли бўлади. Шу боисдан ундан сирпаниш подшипниклар, шовқинсиз ишлайдиган тишли фидирақлар, червяклар тайёрлашда фойдаланилади. Графитли текстолит янада юқори антифрикцион хоссали бўлгани сабабли ундан прокат станлар подшипник вкладишлари тайёрланади. Электротехник текстолитдан приборлар шитлари, турли электротехник буюмлар, панеллар тайёрланади.

Қ а в а т м а - қ а в а т ёғочли пластмассалар (ДСП). Бу пластикмасса листларни юпқа ёғоч шпонларини феноло ёки крезольно-формальдегид смолаларига тўйинтириб, қиздириб, босим остида прес-слаш натижасида олинади. Булар юқори механик мустаҳкамлика, антифрикцион ва дизэлектрик хоссага эга бўлгани сабабли улардан автомобиль қисмлари, машина деталлари, қабиқлар, шкивлар, тишли фидирақлар, подшипник вкладишлари тайёрланади. Шунингдек, улардан электроизоляцион материаллар сифатида фойдаланилади. ДСП бундай қатор афзалликлар билан бирга камчиликлардан ҳам холи

эмас. Масалан, у намиққанида шишиб, механик хоссалари бирмунча пасаяди.

А с б о т е к с т о л и т. Бу пластмассага қүшиладиган материал асбест мато бўлиб, уларни боғловчи сифатида турли термореактив смолалардан фойдаланилади. Кремний органик боғловчи смолали асботекстолит иссиққа чидамли бўлади. Шу боисдан ундан иссиқликни ҳимоялаш ва изоляцион материал сифатида фойдаланилади. Бу материал 250—350°C ҳароратга чидамли бўлади. Асботекстолит яхши фрикцион хоссалиги сабабли ундан фрикцион дисклар, тормоз колодкалари тайёрлашда кенг фойдаланилади.

Ш и ш а л и т с к с т о л и т л а р. Бу пластмассаларга қўшиладиган материал шиша матоси бўлиб, унда боғловчи сифатида фенолоформальдегид, кремний органик ва бошқа смолалардан фойдаланилади. Бу материал юқори мустаҳкамликка, яхши изоляцион хоссага эга. Кимёвий барқарор бўлиб, ёнмаслиги ва чиримаслиги билан характерлидир. Ундан трубалар, турли ҳажмли идишлар, автомобиль қабиналари, электро ва радиотехник буюмлар, приборлар корпуслари, шитлар ва бошқалар тайёрланади.

Ш и ш а т о л а л и п л а с т м а с с а л а р. Бу материални олишда (маркаси АГ-4В) шиша толаларини олиб, уларга боғловчи сифатида маълум миқдорда фенолоформальдегид смоласи қўшилади. Аралашма қиздирилиб, босим билан прессланади. Бу материал юқори механик ва технологик хоссага эга. Шу боисдан деярли юклама остида ишловчи буюмлар тайёрлашда фойдаланилади.

33-жадвалда мисол сифатида қаватма-қаватли термореактив пластмассалар, таркиби ва хоссалари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Кукунсимон органик ёки минераллар қўшиладиган пластмассаларга боғловчилар сифатида фенолоформальдегид ва бошқа термореактив асосидаги полимерлар қўшилади. Булар кимёвий жиҳатдан барқарор, сувга чидамли ва юқори изоляцион хоссага эга бўлади. Бу материаллар ишлатилишига кўра умумий техниковий, электроизоляцион, оташбардош, намлика чидамли, фрикцион, антифрикцион ва бошқаларга ажратилиади.

Бу композицион материаллардан прибор корпуслари, панеллар, электроизоляцион деталлар, сирпаниш подшипниклари, тормоз колодкалари, трубалар, тишли фидирлаклар, хўжалик буюмлари ва бошқалар тайёрланади. 34-жадвалда органик моддалар ёки минераллар қўшилган типик термореактив пластик массаларнинг физик-механик хоссалари келтирилган.

35-жадвалда саноатда кенг қўлланиладиган пластик пластмассаларнинг хили, асосий хоссалари ва қўлланилиш соҳасига мисоллар келтирилган.

33-ЖАДВАЛ

Материал	Таркиби		Зыянлары г/см ²	Мустаҳкамлик чегараси, кРК/мм ²			Зарбага чынамалы- лары, кРК/см ²	Рухсат этилган температура, °С	20°С ли температурада 24 соадта сувла памиқини, %
	күштілдірган материал	богловчы смола %		чүғапшыга	жигитшыга	енқисиншыга			
Гетинаке	қорот	40 - 60	1,3 - 1,4	8 - 10	8 - 14	—	10 - 20	120 - 140	0,5 - 4,0
Текстолит	нахта мато ва бомбаштар	45 - 60	1,3 - 1,45	5 - 12	10 - 15	15 - 25	20 - 40	80 - 180	0,8 - 1,6
Қаватма-қават ёғоч пластмасса (ДСП)	ёғоч шпони	20 - 25	1,3 - 1,35	15 - 30	10 - 25	10 - 15	20 - 80	120 - 150	0,5 - 5,0
Асбесттекстолит	асбест мато	25 - 30	1,3 - 1,5	5 - 8	7 - 15	20 - 35	20 - 35	250 - 350	0,3 - 0,5
Шиншали текстолит	шиншали мато	35 - 45	1,6 - 1,85	20 - 45	12 - 50	25 - 40	60 - 300	150 - 250	0,8 - 2,5

Материал маркаси	Күшиладиган материал	Зичлиги. г/см ¹	Мустаҳкамлуги. кгк/мм ²		Қаттиқлуги НВ, кгкг/мм ²	Мартенс бүйича иссиликкек чидамлилиги. °С
			чүзи- лишга	сики- лишга		
Умумий техника эхтиёжлари учун фенопластлар						
K-17-2; K-119-2 ва бошқалар	Ёғоч уни	1,4	3 - 6	15 - 16	20 - 40	125
Электроизоляцион, намында кимёвий барқарор						
ФКП-1; ФКП-2	Ёғоч уни, ми- нерал кукуни ва улар ара- лашмасы	1,3 - 1,4	3 - 5	15 - 20	20 - 35	125
K-21-22	Ёғоч уни	1,3 - 1,4	3 - 5	16 - 20	30 - 35	120
K-214-52	Минерал кукуни	1,8	5	16	30 - 32	120
Юқори фрикцион хоссаси						
ФК-24А	Минерал кукуни	2,4	2,3	10	30	—

4-§. Пластик массаларининг технологик хоссалари

1. Оқувчанлик деб материални маълум температуралари босимда пресс-қолипни тўлдириш хоссасига айтилади. Оқувчанлик боғловчилар, күшиладиган материаллар хилига, микдорига ва пресс-қолип конструкциясига боғлиқ.

2. Киришувчанлик деб олинган буюмлар (деталлар)нинг шакли ва ўлчамларини пресс-қолипни бўшлиқ шакли ва ўлчамларига нисбатан кичрайишига айтилади. Киришувчанлик боғловчилар ва қўшиладиган материаллар хилига ва микдорига, намлигига ва температурага боғлиқ.

3. Қотиш тезлиги деб (термореактив пластмассаларда) қовушоқли-оқувчан ҳолатидан тўла қотгунгача ўтган вақт орқали аниқланади. Қотиш тезлиги боғловчилар хоссасига ва температурага боғлиқ. Агар қотиш тезлиги кичик бўлса, материални пресс-қолипда босим остида тутиш вақти ортади ва аксинча, қотиш тезлиги катта бўлса, материални пресс-қолипда босим остида тутиш вақти қисқаради. Бундай ҳолда буюмнинг айрим жойлари материал билан тўлмай, брак бўлиши мумкин.

35-жадвал

Материал	S_u , МПа	Зындығы г/см ³	Аесөй хоссалари	Изгерткелі соңдатары
Гентиаке	80 - 100	1,3 - 1,4	Яхшы электропроводность хоссага эта	Панелдар, пінткалар, прибор корпұслари
Текстолит	50 - 120	1,3 - 1,45	Ишқаланиш коэффициенттіннің күштегі, еңбелиша чидамылғы, электропроводность хоссаларининг яхшилігі	Типти гидравліктер, подшипниктар, автомобиллар, вагонлар деталлары, электротехник приборлар деғаллары
Қашатма-қават ёғочын пластмассалар (ДСП)	150 - 300	1,3 - 1,45	—“—	—“—
Шиншали текстолит	200 - 450	1,6 - 1,85	Кимёвий барқарор, ёнмайды, яхши изоляциян хоссага эта	Трубалар, піншлар, автомобиль қисмінде прибор корпұслари, панеллар
Асбогектолит	50 - 80	1,3 - 1,5	Иссикқа жуда чидамлы, фрикцион хоссалары юқори	Тормоз колодкалары, фрикцион дисклар, иссикдан ҳимояловчи қолламалар ва прокладкалар
Полиэтилен	20 - 40	0,9 - 0,95	Ишқор, мой, бензинларга кимёвий жиһатдан чидамлы, диэлектрик хоссаси жуда яхши	Электро ва радиодеталлары, изоляцион материалдар, кимёвий барқарор трубалар, піншлар, ҳимоя қолламалари
Фторопласт-4	20 - 30	2,15 - 2,35	Агрессив мұхитларга чидамты, юқори изоляцион хоссага эта. - 269°C си соңында чидамлы	Кимёвий барқарор трубалар, клапандар, аесөй деталлары, электро ва радио деталлар
Полиамилдар (капрон, нейлон)	50 - 70	1,1 - 4,3	Ишқаланиш коэффициенти кичик, сұнда, ёқылғыда, ишқорларда чидамлы	Подшипниклар, тишли узатмалар, чиримайдиган канатлар, матолар
Полиметилметакрилат (органик шиша)	50 - 70	1,2	Атмосферага чидамлы, иш температурасы 80°C сағача бўлган оптик курилмаларда	Ёриқтик техника курилмаларда, уй-жойларни иштепшида, самолётларда

4. Термотурғуилик деб (термопластик пластмассаларда) пресс материални пресс-қолипда маълум температурали босимда парчаланмай, қаттиқ ҳолатга ўтиш вақтига айтилади. Юқори термотургун материаллар (масалан, полиэтилен, полистирол)дан буюм олиш осон кечади. Термотурғунилиги кичик бўлган материал (масалан, полиформальдегид, поливинил хлорид) лардан буюм олишда парчаланиши мумкин, шу боисдан унга йўл қўймаслик тадбирларини кўриш керак.

5-§. Пластик массалардан тайёрланадиган деталлар конструкциясига қўйиладиган асосий талаблар


Маълумки, пластик пластмассаларнинг физик-механик ва технологик хоссаларининг юқори бўлиши, деталь конструкциясининг содалиги, деворлар қалинлигининг кескин фарқланмаслиги, бир юзадан иккинчи юзага ўтиш радиусларининг кичик бўлиши, буюмни пресс-қолидан осон ажралиши учун зарур қияликларнинг бўлиши, шунингдек, деталларни ишлаб чиқариш билан боғлиқ харажатларни камайтиришга қаратилган ишлар, сифатли (шакл ва ўлчамлар аниқ, сирт юзалар текис) деталлар тайёрлаш билан иш унумини ошириш лозим. Баъзи ҳолларда пластик массалардан деталларгина эмас, балки уларнинг заготовкалари (листлар, чивиқлар ва бошқа турли профиллар) олинади. Бу ҳолда листларни штамплаб турли хил деталлар ҳам тайёрлаш иқтисодий жиҳатдан қўл келади. Бунда юпқа листлар совуқлайнин, қалинлари қиздирилган ҳолда штампланади. Бунда кесиш юзаларида дарзлар каби нуқсонлар бўлмаслиги учун, масалан, каттароқ тешикларни олишда аввалига кичикроқ диаметрли пуансон билан, кейин эса каттароқ диаметрли пуансон билан тешик ишланади.

6-§. Пластмассалардан деталлар тайёрлаш усуллари

Пластмассалардан турли шаклдаги ва ўлчамдаги деталларни тайёрлашда қатор технологик усуллар мавжуд бўлиб, улар ичida босим билан қўйиш, айланувчан червяқ билан сиқиб чиқариш ва пресслаш усуллари кўпроқ қўлланилади.

а) Пресс қолипга босим билан қўйиш усули. Бу усул машинасозликда термопластик пластмассалар (полиэтилен, винипласт, полистирол, полиамид ва бошқалар) дан турли шакл ва ўлчамдаги деталлар тайёрлашда қўлланилади (83-расм).

Схемадан кўринадики, бункер 7 га киритилган майда ёки кукун материални дозатор 8 дан электр қиздиргич 4 ли цилиндр 5 га киритилгач, плунжер 6 нинг чапга юришида бу материал цилиндрнинг қизиган зonasига ўтиб, 150—300°C температурада қизиб, суюқланғач, сопло 3 орқали 100—200 МПа босимда ҳайдашда у прессформа 1 бўшлиғи 2 ни тўлдиради.

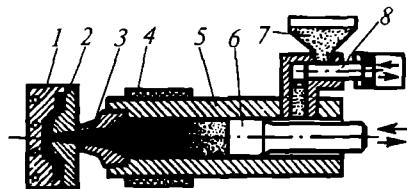

83-расм. Босим билан қүиш машинасининг ишлаш схемаси:


1 — прессформа; 2 — прессформа бўшлиғи; 3 — сопло; 4 — электр қиздиргич; 5 — цилиндр; 6 — плунжер; 7 — бункер; 8 — дозатор

иш цилинди 3 га ўтиб зарурий ҳолатга ўтади. Червяк 2 айланганда цилиндр 3 даги қиздирилган юқори пластик ҳолатдаги оқувчан термопластни сиқиб, матрица кўзидан ўтказилади. Бу усул чивиқлар, турли профилли маҳсулотлар, лента, труба, симни изоляция билан қоплашда қўлланилади.

в) Қиздириб пресслаш. Бу усулдан термореактив пластмассалардан турли шакл ва ўлчамдаги деталлар тайёрлашда фойдаланилади. Бунда прессформага киритилган пресスマтериални оқувчан қовушоқ ҳолатга келтириш учун зарур температурагача қиздириллади ва прессформада прессланади (85-расм).

Прессформалар конструкциясига кўра бир ёки бир неча деталлар тайёрлаш учун яроқли бўлади. Матрица 1 га пресスマтериал 2 юклангунча у зарур температурагача қиздирилиб, кейин пуансон 3 билан прессланади.

7-§. Резина ва ундан буюмлар тайёрлаш

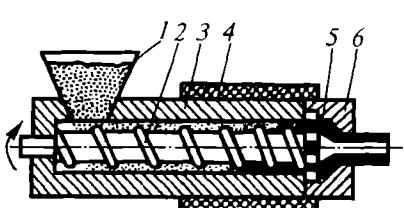

84-расм. Узлуксиз эзib ишлаш машинасининг схемаси:

1 — бункер; 2 — червяк; 3 — цилиндр; 4 — қиздирилган зона; 5 — справка; 6 — каллак

У ерда бир неча секунд сақлангандан сўнг, плунжер 6 дастлабки жойига қайтарилгач, прессформа ажратилиб, деталь олинади. Бу усул серунумлиги, маҳсулотнинг геометрик аниқлиги ва ташқи юзасининг жуда текислиги сабабли механик ишлов бериш талаб этилмайди.

б) Айланувчи червякли машина-да термопластмассани матрица кўзи-дан сиқиб чиқариб буюмлар тайёр-лаш (84-расм). Схемадан кўринади-ки, майда ёки қуқунсимон термо-пласт бункер 1 га кириб, у ердан

температурагача қизигач, оқувчан

ҳолатга ўтади. Червяк 2 айланганда

цилиндр 3 даги қиздирилган юқори

пластик ҳолатдаги оқувчан термопластни сиқиб, матрица кўзидан ўтказилади.

Бу усул чивиқлар, турли профилли маҳсулотлар, лента, труба,

симни изоляция билан қоплашда қўлланилади.

Резинанинг хоссаси ва таркиби.

Мъалумки, резина жуда элас-тик, кислота, ишқор ва мойларга чидамли, кам ейиладиган диэлек-трик материалдир. Бу хоссаси ту-файли ундан автомобиль, трактор-ларда зарурий куч таъсирини юм-шатадиган воситалар (амортиза-торлар), ҳаракат узатиш тасмала-ри, сальниклар, электроизоляци-он элементлар ва бошқалар тай-ёрланади. Резина тайёрлашда


ўсимликлардан олинадиган табиий каучукдан, күпроқ эса органик молдаларни синтез қилиб олинган ва табиий каучук хоссасыга яқин бўлган синтетик каучукдан фойдаланилади. Резинага зарур қаттиқлик бериш учун унга маълум миқдорда қоракуя, рух оксиди, бўр, пахта, вискоз толатари, пластиклигини ошириш учун стеарин, олеин, вулканизация жараёшини тезлатиш учун магний оксиди, рух, олтингугурт, оксидланишни камайтириш учун вазелин, парафин ва керакли ранг бериш учун охра, ультрамаринлар кўшилади. Кейин бу аралашмаларни 140°C гача қиздирилиб борувчи реакциялар натижасида резина олинади.

Резиналардан буюмлар тайёрлаш технологияси. Бу жараён қуидаги босқичлардан иборат бўлади: хом резина тайёрлаш ва резинадан буюмлар тайёрлаш.


Хом резина тайёрлаш учун каучук олиниб, ундан маълум ўлчамларда майда бўлаклар кесиб олинади. Пластиклигини ошириш мақсадида 40—50°C температурагача қиздирилгач, металл жўвалар орасидан эзиз ўтказиб, кейин унга зарур миқдорда тўлдиргич компонентлар кукуни кўшилади. Кукун махсус қоришириш машинасида яхшилаб аралаширилиб, текис пластик масса ҳосил қилинади, бунга хом резина дейилади. Бундай резина органик эритмаларда эрийди, кутилган шаклга осон ўтади ва қиздирилса, ёпишқоқ бўлади.

Бу материалдан турли қалинликдаги лист, лента, ҳар хил шаклли заготовкалар олинади.

86-расмда резинадан турли қалинликдаги лист тайёрлаш схемаси келтирилган. Схемадан кўринадики, хом резина 3 турли томонга айланувчи жўвалар орасидан эзиз ўтказилади. Бунда устки ва ўрта жўва 50—90°C гача қиздирилади, пастки жўва эса 15°C гача пастроқ қизиган бўлади. Жўва орасидан чиқаётган лист ёғоч барабан 1 га ўрала боради. Бунда лист қалинлиғига жўвалар оралигини ростлаш билан Эришилади. Агар резиналанган мато олиш зарур

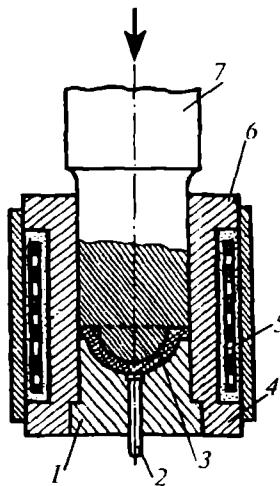

85-расм. Тўғри пресслаш схемаси

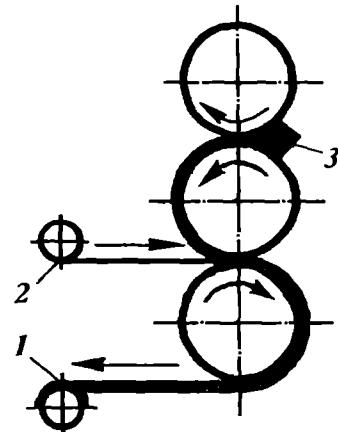

86-расм. Резинадан лист ва лента тайёрлаш схемаси

бўлса, жўвалар оралигидан бир вақтда хом резина 3 ва мато 2 ўтказилади. Бунда ўрта жўва пастки жўвага қарагандан тезроқ айланади. Бу айланиш тафовути матотга резина ёпишишини таъминлайди. Олингаётган маҳсулот барабангча ўрала боради. Агар турли шаклли буюмлар (чивлқ, полоса труба ва бошқалар) олиш зарур бўлса, червякли машинадан фойдаланилади. Пресслаш билан буюмларни олиш учун маълум миқдордаги хом резина зарур температурагача қиздирилган пресс-қолига киритилиб, пуансон билан 2—10 мн/м² босимда прессланади. Йирик ва мураккаб шаклли буюмлар олишда 83-расмда кўрсатилганидек хом резина қўйиш машинасида 80—100°C температурада қиздирилиб, 120 мн/м² гача бўлган босимда пресс-қолига қўйилади. Олинган маҳсулотга зарурий физик-механик хоссалар бериш учун уларга автоклавда 130—150°C температурада ва 0,1—0,4 мн/м² босимда маълум вақт термик ишлов берилади. Бу ишловга вулканизациялаш дейилади.

8-§. Мойловчи, зичловчи, қистирма ва елимлаш материаллари

Ишқаланиб ишлайдиган деталларнинг ишқаланиш юзаларини мойлашга хизмат қилувчи материаллар мойловчи материаллар дейилади. Мойлар деталларнинг коррозиябардошлигини ошириш, ейилишини камайтириш ва улардан фойдаланиш муддатини узайтириш учун хизмат қиласиди. Мойлар суюқ, қаттиқ ва аралашмали бўлади. Суюқ мойларга минерал, ўсимлик, ҳайвон мойлари киради. Машинасозликда минерал мойлардан кўп фойдаланилади. Улар билан бир қаторда соувун аралаштирилган қаттиқ мойлар (солидол, тавот, техник вазелин) дан ҳам фойдаланилади.

Аралашма мойларда соувундан бошқа графит, тальк, слюдалар ҳам бўлади. Мойларни танлашда ишқаланувчи деталлар конструкциясига, иш шароитига юклама (нагрузка) температура, муҳит, ўзаро ишқаланувчи материалларга қаралади. Мойларнинг асосий характеристикасига қовушоқлиги, аллангаланиш температураси киради. Энг юқори қовушоқ мой минерал мойи бўлиб, унинг қовушоқлиги 17—22 Па дир. Машинасозликда зичлаш материаллари сифатида чарм, асбест, картон ва бошқа материаллардан ҳам фойдаланилади.

Елим. Турли материал бўлакларни ўзаро бириттиришда елимлардан кенг фойдаланилади. Уларнинг хиллари кўп, албаттага. Масалан, елимларга ёғоч, казеин, суяқ, балиқ елимлари, декстрин, крахмал ва бошқалар киради. Ҳар қандай материални елимлаб ёпиштиришда юзаларни аввал кир, зангдан тозалаш, улар текисланиб мослангач, яхши ёпиштирилган елимлар танланиб юпқа қилиб суриласди ва тавсия этилган режимда бириттирилади. 36-жадвалдан полимерлар асосида олинган елимлардан фойдаланиш соҳалари ва елимлаш режалари келтирилган.

Елимлар маркаси	Күлланиш соҳалари	Елимлаш режими			Елимланган буюмларнинг эксплуатацион температураси, °C
		температура, 0°C	босим, кг/см²	вақт, соат	
ВиАМ 6-3	Текстолит, фанер, ёғочларни елимлашда	10 - 25	2 - 4	18 гача	-40 дан +70 гача
БФ2 ва БФ4	Металл, керамика, шишаларни елимлашда	180 гача	4 - 2	1	-60 дан +60 гача
Бакелит	Текстолит, гетинакс, шишаларни елимлашда	120 гача	—	4	-60 дан +120 гача
К-153	Металл, шиша, поливинилхоридларни елимлашда	20 - 30	0,5 гача	48 гача	-30 дан +60 гача

ТАҚРОРЛАШ УЧУН САВОЛЛАР

1. Металл ва унинг тузилиши, хоссалари орасида қандай боғлиқлик бор?
2. Металларнинг кристалланиши, бу жараёнини ўрганишининг амалий аҳамияти нимада?
3. Қотишмаларнинг ҳолат диаграммасини тузинг ва унинг амалий аҳамиятини айтиб беринг.
4. Fe-C қотишмаларининг ҳолат диаграммаси, структуралари.
5. Үфлеродли пўлатлар ва чўяnlарнинг таснифи.
6. Легирланган пўлатларнинг таснифи.
7. Пўлат ва чўяnlар хоссаларининг хилма-хил бўлишига қўшимча элментлар ва совитилиш тезлигининг таъсирини тушунтириб беринг.
8. Мис, алюминий қотишмалари билан маркалари ва ишлатилиш жойларига мисоллар келтириг?
9. Қотишмаларнинг термик ишлаш усууларини бирма-бир тушунтириб беринг.
10. Пўлат буюмлар сирт юзаларини цементитлаш, азотлаш ва цианид усуулари қандай ва нима мақсадда олиб борилади?
11. Болғаланувчан чўян қўймалар қандай олинади?
12. Рангили металл қотишмаларни термик ишлаш хусусиятларини тушунтириб беринг.
13. Металл ва нометалл материаллар қуқунларидан деталлар тайёрлаш технологиясини айтиб беринг.
14. Қандай материаллар пластик массалар деб аталади ва уларнинг таркиби қандай хилларга ажратиласди?
15. Пластмассалардан қандай усуулар билан буюмлар тайёрланади?

МАТЕРИАЛЛАРНИ БОСИМ БИЛАН ИШЛАШ

21-боб

МАТЕРИАЛЛАРНИ БОСИМ БИЛАН ИШЛАШ УСУЛЛАРИ, УНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСКИЧЛАРИ, ФИЗИК АСОСИ ВА ИШЛОВ УСУЛЛАРИ

1-§. Үмумий маълумот

Конструкцион материаллардан олинган заготовкаларни ташқи юклама таъсирида пластик деформациялаш ила элементар ҳажмларини қайта тақсимлаб, кутилган шаклли ва ўлчамли маҳсулотлар тайёрлаш технологик жараёнига босим билан ишлаш дейилади. Материалларни босим билан ишлаш усуллари одамларга жуда қадимдан таниш.

Археологик материалларнинг кўрсатишича, эрамиздан бир неча минг йиллар аввал ҳам пластик металлардан аввалига оддий шаклли учликлар, теша ва болтага ўхшаш, кейинроқ эса қалқон, омочлар каби қурол-асбоблар тайёрланган. Бунда олинган маҳсулотлар пластик деформацияланишида структура ўзгариши ҳисобига механик хоссалари ҳам яхшиланган.

Россияда XI асрга келиб металларни босим билан ишловчи корхоналар барпо этилиб, ўз эҳтиёжлари учун ва қўшни мамлакатларга ҳам турли маҳсулотлар ишлаб чиқарилган. XVI аср, яъни буюк географик кашфиётлар даврига келиб, одам кучида ишлайдиган ричагли, кейинроқ сув кучида ишлайдиган болілар ва 1839 йилга келиб Жеймс Несмит томонидан бугда ишлайдиган болға яратилди. Кейинчалик янада такомиллаштирилиши сабабли куввати, ФИК анча ортади.

Ҳозирда механик, сиқилган ҳавода ва бугда ишловчи бақувват болғалар, гидравлик пресслар борки, уларни машинасозлик заводларининг темирчилик цехларида кўплаб кўриш мумкин.

Металларни босим билан ишлашнинг назарий асослари яратилишига ва ривожланишига рус олимларидан Д.К. Чернов, С.И. Губкин, Я.Н. Маркович, А.И. Зиммин, И.М. Павлов, хорижий мамлакатлар олимларидан Г. Занс, Э. Томсон ва бошқаларнинг қўшган ҳиссалари фоят катта.

Шуни қайд этиш жоизки, ҳозир ишлаб чиқарилаётган пўлатларнинг тахминан 90 фоизи, рангли металл ва уларнинг қотишмалари, пластик массалар ва бошқа материалларнинг 55 фоизи босим билан ишланиб, улардан турли хил маҳсулотлар олинмоқда. Бунинг боиси шундаки, бу усулдан қўймаларга қараганда аниқроқ шаклли ва ўлчамили, текисроқ юзали маҳсулотлар (листлар, симлар, трубалар, чивиқлар ва бошқалар)ни деярли чиқиндисиз ишлаб чиқариш мумкин. Шу туфайли уларнинг механик хоссалари бирмунча яхшиланиб, унумдорлиги эса кескин ортади. Шунинг учун ҳам бу усул катта истиқболли усул ҳисобланади.

дида бир неча камералар бир қилиб йиғилиб, күп камерали печларга үтказилмоқда.

Электр қиздиргич қурилмалар

Бу қиздиргич қурилмалар алангали печларга қараганда қиздириш тезлигининг катталиги, металл куюндининг деярли озлиги, жараённинг автоматлаштиришга қулайлиги, иш шароитининг яхшилиги билан фарқланади.

Куйида электр қиздиргич қурилмалар турлари келтирилган:

а) Қаршиликли электр қиздиргичлар. Бу қиздиргичларнинг иш бўшлиғига киритилган кичик заготовкалар уларнинг иш деворига нихромли, хромникелли ўрама симлар ёки карборунд стерженлар ўрнатилган бўлиб, улар зарурий ток үтказилганда ажralаётган иссиқлик ҳисобига қизийди.


б) Контактли электр қиздиргичлар. Бу қиздиргичларда заготовкаларни қурилманинг мис контактли қисқичларига қисиб, улар орқали 10—15 В кучланишили, 10000—15000 А ток үтказилишида қаршилиги ҳисобига қисқа вақт ичидаги зарур температурага қизийди (95-расм). Бунда ажralаётган иссиқлик миқдорини Жоул-Ленц қонунига кўра қўйидаги аниқласа бўлади:

$$Q = 0,24 \cdot J^2 R \cdot t,$$

бу ерда J — ток кучи, A ; R — заготовка қаршилиги, Ом; t — токнинг заготовкадан ўтиш вақти, С.

Контактли қиздиргичларнинг ФИК юқори (68—75 фойз оралиғида) бўлади. Масалан, ўртача 1 кг ли чивиқ пўлат заготовкани зарур температурагача қиздириш учун 0,35—0,45 кВт/соат электр энергия сарфланади. Бу усулдан диаметри 15—75 мм гача, узунлиги 700 мм гача бўлган металл заготовкаларни қиздиришда фойдаланилади.

в) Индукцион электр қиздиргичлар. Бу қиздиргичларда заготовкаларни индуктор деб аталувчи мис ўрамли қисмига киритилади-да, унга юқори частотали ёки саноат частотали ўзгарувчан ток юборила-ди. Бунда индуктор атрофида ҳосил бўлган ўзгарувчан магнит майдони таъсирида заготовкада юритма ток ҳосил бўлади ва бу ток таъсирида у тезда қизийди (96-расм). Шуни қайд этиш керакки, ток частотаси ортиши билан заготовкага токнинг сингиш чукурлиги камаяди ва унинг қийматини қўйидаги империк формула бўйича аниқлаш мумкин:

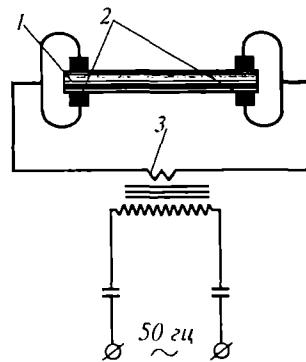

95-расм. Коптокли электр қиздиргич схемаси:

- 1 — заготовка;
- 2 — клеммалар;
- 3 — трансформатор

$$h = 5000 \sqrt{\frac{\rho}{\mu f}}, \text{мм},$$

бу ерда: ρ — заготовканинг солишири маңыздағы электр қаршилиги, Ом; μ — магнит киришувчанлығы, Гс/э; f — ток частотаси, Гц.

37-жадвалда мисол тариқасида пўлат заготовкаларни 1250°C температурагача қиздиришда унинг диаметрига кўра ток частотаси ва қиздириш вақти оралигидаги боғланиш келтирилган.

37-жадвал


Қиздирилладиган пўлат заготовканинг диаметри, мм	Ток частотаси, Гц	Қиздириш вақти, с
5–20	200000–300000	15
15–40	8000	30
30–80	2500	100
50–120	1000	210
150 ва ортиқ	50	480

Ўртача бир килограмм пўлат заготовкани зарурый температурага қиздириш учун $0,4$ — $0,5$ кВт/соат электр энергия сарфланади. Бу усул қиздириш тезлигининг юқорилиги, металл қуюндининг озлиги ($0,5$ фоизгача) ва осон автоматлаштирилиши каби афзалликларга эга. Амалда бу усулдан диаметри 15 — 350 мм гача бўлган заготовкаларни қиздиришда кенг фойдаланилади.

Маълумки, босим билан ишлаш натижасида олинадиган маҳсулотларнинг кўп қисми углеродли конструкцион пўлатлардан тайёрланиши сабабли ишловдан аввал уларнинг пластиклигини ошириш мақсадида маълум температурага қиздириш зарурлиги ҳақида юқорида

қайд этилган эди. Лекин пўлатлар хилига кўра уларнинг қиздириш температура чегараси айтилмаган эди. Амалда пўлатлар таркибидаги углерод миқдорига кўра уларнинг қиздириш температура чегарасини белгилашда $\text{Fe}-\text{Fe}_3\text{C}$ ҳолат диаграммасидан (88-расм) ёки тегишли маълумотномалардан фойдаланилади.

Академик С.И. Губкин тавсиясига кўра бу температурани металлнинг абсолют суюқланыш температурасининг $0,70$ — $0,95$ қийматига кўра белгиласа ҳам бўлади. 88-расмдаги $\text{Fe}-\text{Fe}_3\text{C}$ диаграммадан кўринадики, босим билан ишлашни бошлаш температураси солидус чизигидан 100 — 150° пастроқда, ишловни тугатиш температураси эса аустенитнинг перлит

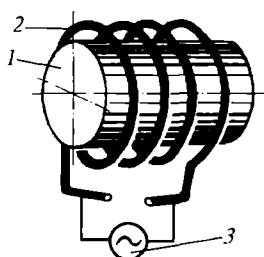

96-расм. Индукцион электр қиздиргич схемаси:


- 1 — заготовка;
- 2 — индуктор;
- 3 — ток маibaи

билин иккиламчи цементга парчаланиш температураси 75°C дан юқори-роқда бўлади. Агар пўлатларни босим билан ишлашда уни юқори тем-пература чегарасидан юқорироқ температурада ўта қиздирилса, донлар йириклишиб, мўртлашади. Бу температуралан янада юқорироқ темпе-ратурада эса донлараро осон эрувчи моддалар (масалан, эвтектика) Эрийди, бундан ташқари муҳитдаги кислород унинг ички қатламлари-га ўтиб, донларни оксидлайди. Натижада уларнинг ўзаро боғланиши бузилади. Агар заготовкаларни босим билан ишлашда қиздириш тез-лигининг ҳаддан ташқари ортиши заготовкалар сирт юзалари билан ички қатламлар температуралари орасидаги тафовут ортиши ҳисобига термик кучланишлар, фазалар ўзгаришида эса структуравий кучла-нишлар ҳосил бўлади. Бу кучланишлар қўшилса, заготовка деформа-цияланишида ёрилиши ва баъзан дарз кетиши мумкин.


Айниқса, бу ҳол иссиқликни ёмон ўтказадиган (кўп углеродли, легирланган) пўлатлар учун деворлар қалинлигининг ҳар хиллиги, шак-лининг мураккаблиги катта хавф туғдиради.

97-расмда график равишда металларни қиздириб босим билан иш-лаш температурасига кўра механик хоссаларининг ўзгариши, 98-расм-да доналар ўлчамишининг ўзгариши схематик тарзда кўрсатилган. Айтай-лик, ишловдан аввал заготовка доналар ўлчами «а» бўлган дейлик. Бу заготовкани зарур «г» температурага қиздириб, уни масалан, штамп бўшлигига ўтказайлик. Маълумки, бу вақт ичида заготовка бир оз совийди, уни «Г-Д» эгри чизиқ билан белгилайлик. Маълумки, даст-лабки ишловдаги зарб натижасида заготовка доналари майдаланади. Лекин бунда сарфланган кинетик энергия бир қисмининг иссиқликка ўтиши сабабли заготовка температураси пасаймай, балки бир оз кў-тарилади, уни «Д-Е» чизиқ билан белгилайлик. Кейинги зарбагача унинг температураси бир оз пасайди, уни «Е-И» эгри чизиқ билан белгилайлик. Агар босим билан ишловни «Ж» температурада тугал-ласак, унинг доналари «з» ўлчами бўлади. Агар ишлов давом эттирилса-чи? Хар бир кейинги зарб иш-ловлардан кейин доначалар ўлчами температура ўзгаришида «и», «лм», «но» эгри чизиқлар бўйича ўзгара боради.

Агар заготовкаларни босим билан ишлашни юқорироқ пластик ҳолдаги температурада олиб борилса, уни кутилган шаклга ўтказишда камроқ иш сарфланса-да, доналар йирикроқ бўлади.

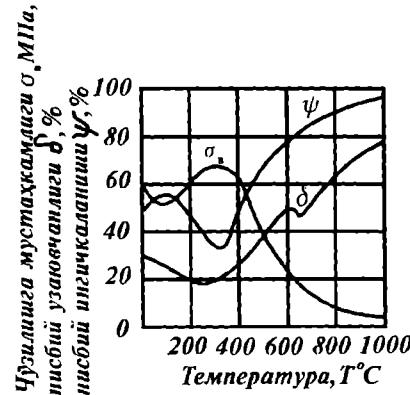

97-расм. Юмшатилган углеродли пўлатни қиздириш температурасига кўра механик хоссаларининг ўзгариш графиги

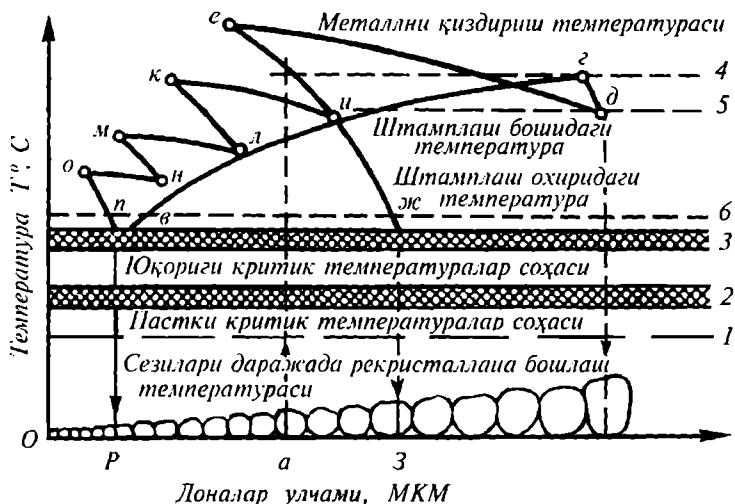

98-расм. Металларни босим билан ишлашда ишлаш температуласыга күра донлар үлчамиништің ўзгариши

Шунинг учун металларни босим билан қиздириб ишлашда уларнинг қиздириш температурасы, қиздириш тезлигини шу температурада тутиш вақтими, ишловни қайси температурада тугаллашни белгилашда юқорида қайд этилган күрсаткычларга эътибор берган ҳолда майды донли бўлишига ҳаракат қилиш лозим. 38-жадвалда турли металл қотишмаларни босим билан ишлаш олдидан ишловни бошлаш ва тутатиш температура оралиқлари мисол сифатида келтирилган.

38-жадвал

Қотишманинг номи	Ишловни бошлаш температураси, °C	Ишловни тутатиш температураси, °C
Пўлатлар	1050–1350	700–950
Мис қотишмалари	750–850	600–740
Алюминий қотишмалари	470–500	350–400
Магний қотишмалари	370–430	300–350
Тиган қотишмалари	930–1150	800–900


Пўлатларни қиздириб босим билан ишлаш температураси углерод ортган сари юқори ва пастки температура оралиқлари тораяди. Шу боисдан кўп углеродли, легирланган, кўндаланг кесими йирик пўлат

күндаланг кесим шакли киря күз шаклига ўтиб кичраяди ва бўйига узаяди (91-расм, в).

4. Болғалаш. Бу ишловда заготовкаларни болғалаш машинанинг пастки боёги муҳрасига (дастаки болғалашда сандонга) қўйиб, устки боёги муҳраси билан зарблаб ишлашга **болғалаш** дейилади (91-расм, г).

5. Ҳажмий штамплаш. Бу ишловда заготовкаларни штамп деб аталувчи асбобнинг пастки палла ўйифига қўйиб, устки палласи билан зарблаб ишлаш **ҳажмий штамплаш** дейилади (91-расм, д).

6. Лист штамплаш. Бу ишловда лист заготовкаларни матрица деб аталувчи асбоб устига қўйиб, четлари қисиш ҳалкаси билан қисилиб уларни пресс машина пуансони билан эзиб, уни матрица ўйифига киритиб ишлашга лист **штамплаш** дейилади (91-расм, е).

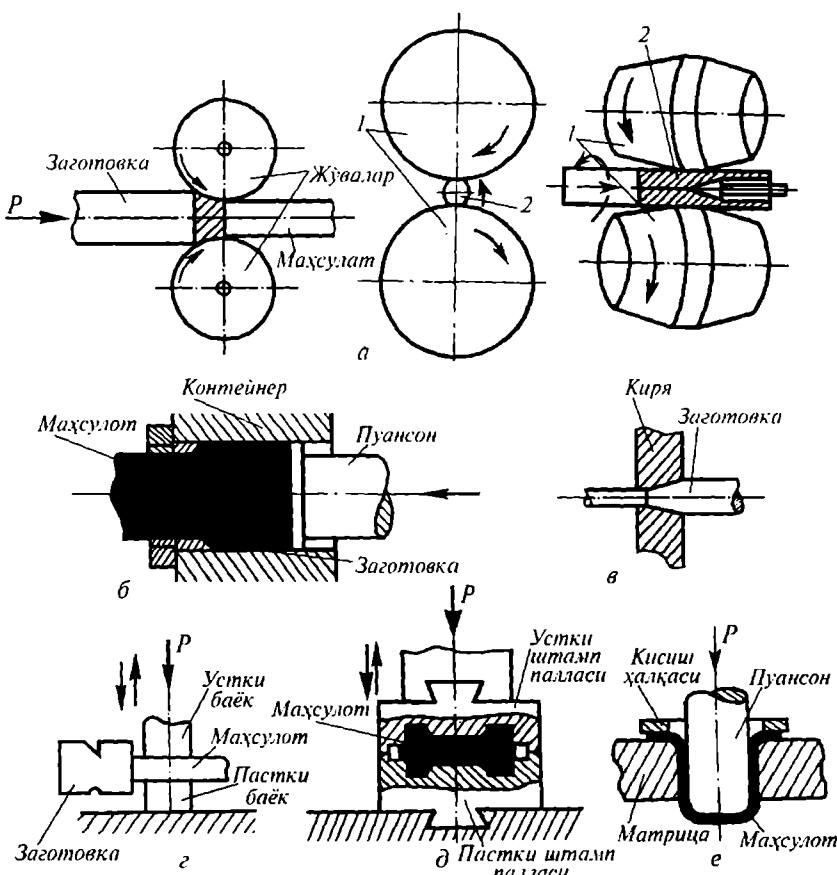

91-расм. Металларни босим билан ишлаш усулларининг асосий турлари:
а — прокатлаш; б — пресслаш; в — кирялаш; г — болғалаш; д — ҳажмий штамплаш; е — лист штамплаш

**МЕТАЛЛ ЗАГОТОВКАЛАР ТУРИ,
УЛАРНИНГ ПЛАСТИКЛИГИНИ ОШИРИШ МАҚСАДИДА
ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ҚИЗДИРГИЧ ҚУРИЛМАЛАР**

1-§. Заготовкалар тури

Заготовкаларни босим билан ишлашда олинувчи буюмлар хилига, материалига, шакли ва ўлчамларига яқинини танлаш техник-иқтисодий нуқтаи назардан зарурдир. Маълумки, босим билан ишлаш йўли билан олинувчи маҳсулотлар материали, шакли ва ўлчамига кўра пластик металл қўймалар ва прокатлар олинади, жумладан, пўлат қўймаларнинг массаси 500 кг дан то 350 т гача бўлади. Машинасозликда кўпроқ фойдаланиладиган пўлат (қўймалар массаси 3 т дан то 8 т гача) прокатларга келсак, уларнинг массаси, кўндаланг кесим шакли ва ўлчамига кўра турлича бўлади.

2-§. Қиздиргич қурилмалар


Металлургия ва темирчилик корхоналарида металл заготовкаларни босим билан ишлашдан аввал пластиклигини ортириш мақсадида уларни зарурий температуррагача қиздиришда қиздиргич қурилмалардан фойдаланилади.

Қиздиргич қурилмалар конструкциясининг оддийлиги, зарурий температуррага осон ростланиши, қисқа вақт ичидаги заготовкаларни текис қиздириши ва у температурани сақлаши, кимёвий таркибига пуртурса етказмаслиги, ёқилғининг кам сарфланиши каби талабларга жавоб бериши лозим. Қиздиргич қурилмалар аллангали (мазут ёки табиий газда ишловчи) ва электрик (электр токда ишловчи) хилларга ажратилади. Аллангали печлар эса қудуқли, методик ва камерали печларга ажратилади.

Аллангали қиздиргич печлар юқорида қайд этилган талабларга тўла жавоб бермаса-да, турли ўлчамли заготовкаларни зарурий температуррага қиздиришга имкон беради. (Баъзан таъмирлаш устахоналарида тошкўмирда ишловчи горна деб аталувчи ўчоққа ўхшаган печларда заготовкаларни қиздиришда уларни бевосита кўмир билан муносабатда бўлиши сабабли кимёвий таркибининг ўзгариши, ажралётган иссиқликдан тўла фойдаланмаслик каби камчиликлари бўлиб, шу сабабли уларни фақат таъмирлаш устахоналарида учратиш мумкин.)

Аллангали қиздиргич печлар:

а) Қудуқли печлар. Бу печлардан, одатда, йирик қўйма заготовкаларни босим билан ишлашдан аввал зарур температуррага бир текисда қиздиришда фойдаланилади. Ушбу замонавий печлар автоматик равишда ишлайди.

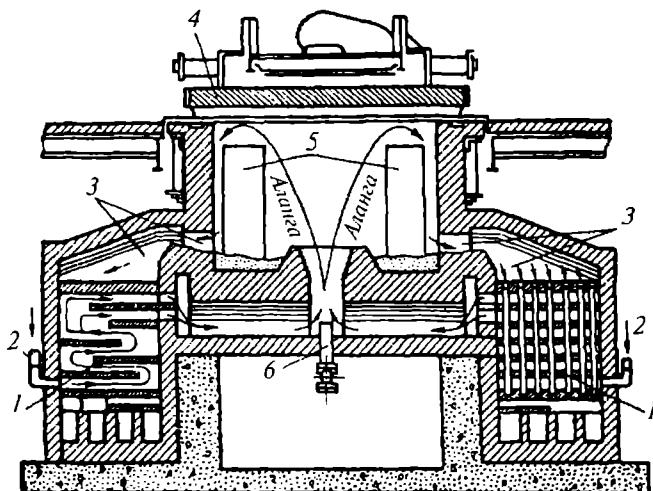


92-расм. Кудук типидаги рекуператив пећь ячейкасипинг схемаси:

1 — рекуператор; 2 — газ труба; 3 — каналлар; 4 — қопқоқ;
5 — құймалар; 6 — горелка

Шуни қайд этиш жоизки, бу печларни ишлатишида ёниш маҳсулотлари иссиқлигидан қайта фойдаланиладиган бўлса, уларга *рекуператив пећлар* дейилади. Агар улардан ёнувчи газлар ва ҳавони қиздиришдагина фойдаланилса, уларга *рекуператив пећлар* дейилади.

92-расмда кудукли рекуператив пећнинг бир ячейкаси схематик тарзда келтирилган. Расмдан кўринадики, пећга пўлат құймани киритиш учун қопқоги 4 кран билан олинади. Кейин унга заготовкалар 5 киритилиб, қопқоқланади. Сўнгра рекуператорларда қиздирилган ёнувчи газ ва ҳаво тегишли трубалар орқали горелка 6 га юборилади. Горелка мундштукидан чиқаётган газ ёқилади. Ёниш маҳсулотлари эса ён ёгидаги каналлар 3 орқали рекуператорлар 1 га ўтади.

б) Методик пећлар. 93-расмда бу пећнинг схемаси келтирилган. Схемадан кўринадики, у иш бўшлиги (камераси) бўйига (8—22 м оралиғида) чўзилган бўлиб, турли температурали уч зонага эга бўлади. Пећнинг столи 11 га юкланган заготовкалар юқори температурали зонасига механик сургич ёрдамида аста суриб турилади (таглиги суриладиган транспортёр типидаги, туби айланадиган хиллари ҳам бўлади). Ёниш маҳсулотлари эса камераадаги заготовкаларни аста-секин (методик равишда) узлуксиз қиздириб, мўри 8 га ўтади. Бу пећлар ёнувчи газларда, мазутда ишлаб осон ростланадиган бўлади. Унинг камерасига заготовкаларни киритиш, қизигандан кейин ишловга олиш қулай, лекин ФИК 30—40 фоиз оралигига бўлади. Пећларнинг иш унумдорлиги бир суткада ҳар бир квадрат метр таглик юзасида қиздирилган

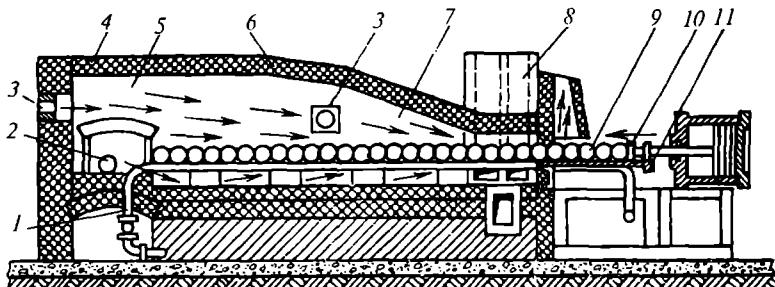


93-расм. Методик печнинг схемаси:

- 1 — труба;
- 2 — қыздирилган заготовкани олиш дарчаси;
- 3 — горелкалар жойи;
- 4 — печь каркаси;
- 5 — заготовкани узил-кесил қиздириш камераси;
- 6 — печь девори;
- 7 — хомаки қиздириш камераси;
- 8 — мүри;
- 9 — заготовкалар;
- 10 — сургич;
- 11 — иш столи

металл микдори (одатда 25—35 т) ва ёқилгининг нисбий сарфланишига (шартли ёқилғи қиздириладиган заготовкалар массасининг 4,5—6% ини ташкил этади) биноан аниқланади.

в) Камерали печлар. Бу печлар газ, мазут ва қаттиқ ёқилғиларда ишлайди, уларнинг камерасида температура бир хил бўлади. Уларда қиздирилаётган кичик заготовкалар ёқилғи билан бевосита муносабатда бўлмай, ёниш маҳсулотлари иссиқлиги таъсирида қизийди. Шуни қайд этиш жоизки, алангали печлар камерасида ҳаво назарий микдордан ортиқроқ бўлгани сабабли пеҷа мұхити оксидловчи бўлади. Бу ҳолнинг олдини олиш мақсадида пеҷа қайтарувчи газлар (CO ёки H_2) ҳайдалади ёки нейтрал мұхит ҳосил этилади. 94-расмда қаттиқ ёқилғига ишлайдиган камерали пеҷнинг схемаси келтирилган. Схемадан кўринадики, заготовкаларни пеҷа юклаш дарчалари 5 орқали киритилади, ёқилғи эса ёниш камераси 1 даги оловдон панжараси 2 да ёқилади ва ёниш маҳсулотлари пеҷнинг қиздириш камерасидан ўтиб заготовкаларни қиздириб, мўри 4 орқали ташқарига ўтади. Қачонки, заготовка зарурый температурагача тўла қизигач, уларни дарчалар орқали ишловга олинади. Бу печларда ажралувчи газлар билан қарийб 50 фоизгача иссиқлик атмосферага чиқади. Шу сабабли ФИК паст (15—35 фоиз оралигига) бўлади. Печларнинг ФИК ини ошириш мақса-

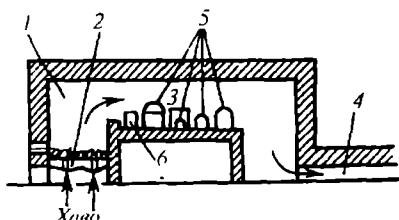

94-расм. Камерали пеҷнинг схемаси:

- 1 — ёниш камераси;
- 2 — оловдон;
- 3 — қиздириш камераси;
- 4 — мўри;
- 5 — заготовкани киритиш дарчаси;
- 6 — заготовка

2-§. Материалларни босим билан ишлаш усулларининг физик асоси

Материалларни босим билан ишлаш усуллари уларнинг пластик хоссасидан фойдаланишга асосланган. Маълумки, материалларнинг пластиклиги деб, уларнинг ташқи юклама таъсирида ёрilmай, синмай шакли ва ўлчамлари ўзгариши, бу юклама олингач, олган шакли ва ўлчамларини сақлаш хоссасига айтилади.


Металларнинг пластиклиги уларнинг хилига, кимёвий таркибиغا, структурасига, донлар ўлчамига ва шаклига, температурасига ва бошқа кўрсаткичларига боғлиқ.

Бинобарин, турли металлар ва уларнинг қотишмалари турли хил пластик даражага эга. Масалан, мис темирга нисбатан пластикроқ, шунингдек, кам углеродли пўлатлар углероди кўпроқ пўлатларга нисбатан пластикроқ. Пўлатлар таркибида С, Mn, Si, S, P ва легирловчи элементлар (Cr, W, Ti, Mg ва бошқалар) ортган сари пластиклик пасайса, Ni, V ва бошқалар ортган сари пластиклик ортали. Донлар ўлчами катталашган сари пластиклиги пасайди. Шуни ҳам қайд этиш жоизки, металл ва унинг қотишмаларининг температураси ортиши билан (ўта қиздирилмаса) пластиклиги ортади, яъни деформацияланишга қаршилиги камаяди. Тажрибаларнинг кўрсатишича, пўлатларни зарур температурага қиздиришда пластик деформацияга қаршилиги 10—15 марта камаяди.

Металларни деформациялаш тезлиги ортишида деформацияга қаршилиги ортади. Бунинг сабаби, металларни зарурий юқори пластик ҳолда қиздириб, босим билан ишлашда рекристалланиш (қайта кристалланиш) жараёни тўла ўтиб улгурмаслигидадир. Шу боисдан металларни кичикроқ тезликда ишловга нисбатан каттароқ куч билан ишлаш керак.

Шуни ҳам айтиш керакки, металларнинг пластиклигига юқорида қайд этилган кўрсаткичлардан ташқари уларга ташқи кучларнинг қўйилиш характеристининг ва заготовка билан асбоблараро ишқаланиш кучининг ҳам таъсири катта. Масалан, металлни чўзувчи кучлар кичик бўлиб, сиқувчи кучлар катта бўлса, деформация осон кўчади. Тажрибалар кўрсатадики, агар мармардек мўрт материални ҳар томонлама нотекис сиқилса, у пластик деформациялана олади. Демак, мўрт материалларни маълум шароитда тегишли режимлар тўғри белгиланса, босим билан ишлаш ҳам мумкин бўлади.

Маълумки, машинасозликда, қурилишда ва бошқа соҳаларда кент фойдаланилаётган металлар ва уларнинг қотишмалари (симобдан ташқари) қаттиқ ҳолида жуда ҳам кўп (ўлчами 10^{-1} — 10^{-5} см оралиғида) шаклсиз кристаллит (доначалар) ва улараро юпқа нометалл оксид, нитрит, силикатлар мажмуасидан иборат бўлиб, улар ўзаро пухта боғланган. Уларни босим билан ишлашда аввало ғовакликлари ҳисобига зич-

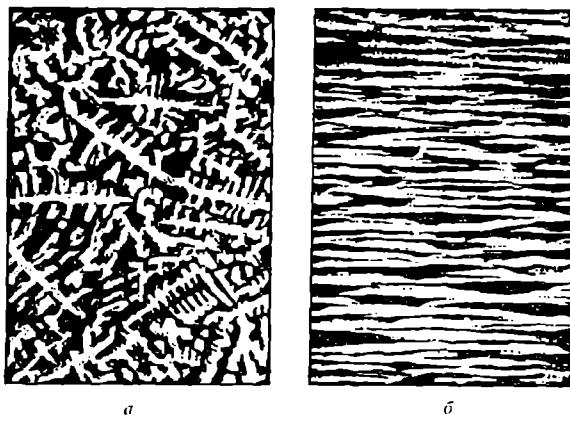

87-расм. Қўйма пўлат заготовкаларни совуқлайин босим билан ишлашгача
(*а*) ва ишлашдан кейинги (*б*) макроструктураси

ланади, сўнгра донлар ва улар аро нометалл материаллар ҳам деформацияланади ва бу механизм ниҳоятда мураккаб.

Бу жараён модулини схематик тарзда қирралари билан ёнма-ён тахланган тангаларнинг бир оз қиялатилгандаги вазиятига ўхшатиш мумкин. Бунда улар бир-бирига нисбатан силжиши билан қияланиш текислигига қараб бир оз деформацияланиб бурила боради. Металларни босим билан ишлашда уларнинг хилига ва пухталигига кўра таъсир этувчи ташқи юклама қиймати шундай бўлиши лозимки, у металлнинг эластик деформацияга қаршилик кучидан катта, чўзилишга мувакқат қаршилик кучидан кичик бўлиши керак. Шундагина металлда дарзлар бўлмай, кутилган шаклга осонроқ ўтади. Бунда донлари ва донлараро жуда юпқа нометалл материалларнинг атомлари аввало энг зич жойланган текисликлари (қаршилик кичик бўлган текисликлари бўйлаб), кейин эса бошқа текисликлар бўйича сирпаниб силжиди. Бунда деформация йўналиши томон донларнинг чўзилиши, майдаланиши натижасида кристаллит панжара шакли бузилиб, металл пухталанади.

Металлар босим билан ишлов температурасига кўра совуқлайнин ва қиздириб ишловга ажратилади. Агар металларни босим билан ишлов температураси (T) $\sim 0,4 T_{\text{ак}}$ температурасидан паст температурада олиб борилса, совуқлайнин ишлов дейилади. Бунда металл донлари ва улараро нометалл материаллар деформация йўналиши бўйича силжиб, майдаланиб ва чўзилиши билан деярли пухталана боради. 87-расмда қўйма пўлат заготовканинг босим билан совуқлайнин ишловгача ва ишловдан кейинги макроструктураси келтирилган.


Агар металларни $\sim 0,4 T_{\text{ак}}$ дан юқоригоқ температурада босим билан ишлов олиб борилса, қиздириб ишлов дейилади. Бунда деформацияланадиган донлар ўрнига тенг ўқли деформацияланмаган донлар ҳосил бўлади.

Нометалл материалларга келсак, улар деформацияланганича қолиб толалик беради. Бунда толалар бүйлаб пухталиги, айниқса, унинг зарбий қовушоқлиги уларга тик йўналиш бўйича 1,5—2 марта ортади. Шунинг учун деталларни лойиҳалашда бу ҳолни ҳисобга олиш керак.


Металларни қиздириб босим билан ишлашда рекристалланиш температураси, масалан, темир учун -450°C , мис учун -280°C , алюминий учун -100°C , рух учун -0° , қалай учун -80°C , қўроғошин учун -30°C бўлади. Демак, металларни рекристалланиш температурасидан паст температурада қиздириб босим билан ишланса-да, совуқлайн ишлаш дейилади.

Углеродли пўлатларни қиздириб, босим билан ишлаш учун уларнинг хилига, маркаларига ва бошқа кўрсаткичларига қўра тўла рекристалланиш ўтадиган температурада қиздириш ва шу температурада маълум вақт тутиб, кейин ишлаш керак. Масалан, эвтектоидгача бўлган пўлатларни AC_3 критик температурадан, эвтектоид ва эвтектоиддан кейинги пўлатларни AC_1 критик температурадан бироз юқориоқ температурагача қиздириб (88-расм), шу температурада маълум вақт сақлангандан кейингина ишланади. 89-расмда мисол сифатида турли технологик усулларда тайёрланган тирсакли валинг макроструктураси схемаси келтирилган. Тирсакли валинг иш муддати нуқтаи назаридан қаралса, иш жараёнида унга таъсир этувчи нормал куч тола йўналишига тушгани маъқул. 90-расмда эса пўлат листларни букишда тола йўналиши таъсири келтирилган.

Юқоридаги маълумотлардан маълумки, металларни босим билан унумли ишлаш билан сифатлі маҳсулотлар олиш, ишлов режимини тўғри белгилашда, амалда уларнинг деформацияга қаршилик кўрсатувчи омилларини ҳисобга олишда уларнинг ҳақиқий қаршилиги билан температура, деформация тезлиги ва даражасига боғлиқлигини кўрсатувчи номограммадан фойдаланилади.

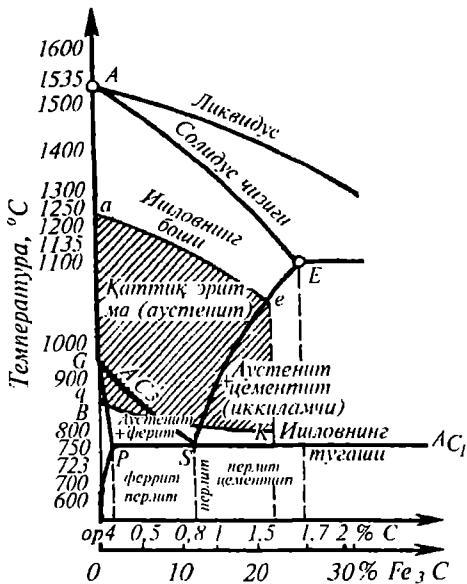

88-расм. $\text{Fe} - \text{Fe}_3\text{C}$ қотишмасининг ҳолат диаграммасига қўра пўлатларни қиздириб ишлашда температурадар оралиғини (штрихланган қисм) аниқлаш графиги

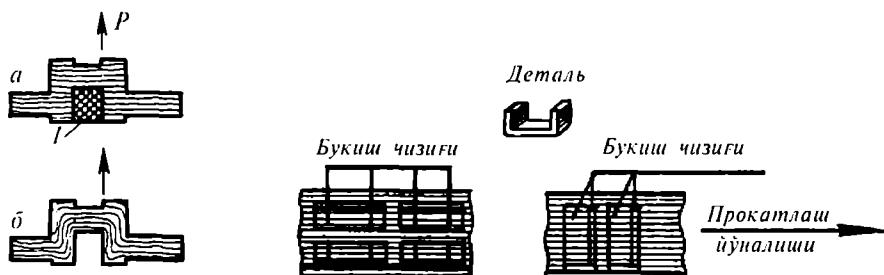

89-расм. Турли усулларда тайёланган тирсакли валларнинг макроструктура схемалари:
а — нотүғри; б — түғри

Tүғри

Нотүғри

90-расм. Листларни букишда толалар йўналишининг таъсири

3-§. Материалларни босим билан ишлаш усуллари

Металлургия ва машинасозлик саноатининг турли тармоқларида металларни босим билан ишлаш усуллари борган сари кенг тарқалмоқда. Бу усулларда пластик заготовкаларнинг катта тезликда, серунум ишланиши оқибатида сифатли маҳсулотлар ишлаб чиқарилмоқда.

Қуйида бу усулларнинг асосийлари ва улар ҳақида маълумотлар келтирилган.

1. Прокатлаш. Бу усулда йирик қуйма заготовкаларни прокатлаш машина (стан)ларнинг қарама-қарши ёки бир томонга айланувчи жўвалари оралиғидан эзib ўтказиб ишлашга прокатлаш дейилади. Бунда заготовка ҳажми ўзгармаса-да, шакли ва ўлчамлари ўзгаради.

Прокатлашнинг қуйидаги турлари мавжуд:

а) Бўйлама прокатлаш. Бу ишловда заготовкаларни прокатлаш машиналарининг қарама-қарши томонга айланувчи жўвалар оралиғидан бўйига эзib ўтказиб ишлашга бўйлама прокатлаш дейилади (91-расм, а).

б) Кўндалангига прокатлаш. Бу ишловда заготовкаларнинг ўқлари параллел ёки маълум бурчак бўйича ўрнатилган прокат машинасининг жўвалари орасидан эзib кўндалангига ўтказиш билан ишлашга кўндалангига прокатлаш дейилади (91-расм, а).

2. Пресслаш. Бу ишловда заготовкаларни пресслаш машинасининг (контейнер деб аталувчи) ховаёт цилинтрига киритилиб, пуансони билан сиқиб, матрица деб аталувчи асбоб кўзидан эзib чиқариб ишлашга пресслаш дейилади (91-расм, б).

3. Кирялаш. Бу ишловда заготовкаларнинг киря деб аталувчи, кўндаланг кесим шакли ва ўлчами аста-секин кичрайиб борувчи асбоб кўзидан тортиб ўтказиб ишлашга кирялаш дейилади. Бунда заготовкаларнинг






заготовкаларни методик равища бир неча босқичларда, яғни дастлабки босқичда фаза ўзгариш температурасигача секин, кейин фаза ўзгариш температурасида маълум вақт сақлаш, сўнгра зарурий температурагача тезроқ қиздириш ва охирида заготовка бутун кесими бўйича бир хил қизиши учун шу температурада зарур вақт сақлаш лозим.

Амалда заготовкани печда энг кам тутиб туриш вақти заготовка материалига, шаклига, печ температурасига, печга жойланниш характеристига боғлиқ бўлади. Проф. Н.Н. Доброхотовнинг тавсиясига кўра бу вақтни қўйидаги формула бўйича аниқлаш мумкин:

$$T = \alpha \cdot K \cdot D \sqrt{D}, \text{ соат}.$$

Бу ерда α — заготовканинг печь камераси полига қай тартибда жойланганлигини ҳисобга олувчи коэффициент. Бу коэффициент қиймати 1,0—4,0 оралигига бўлади. Аниқ ҳол учун заготовка кўндаланг кесим шаклига ва печга жойлаш характеристига кўра белгиланади (99-расм). K — заготовканинг кимёвий таркибини ҳисобга олувчи коэффициент, бу коэффициент қиймати кам ва ўртacha углеродли ва легирланган пўлатлар учун 10, кўп углеродли ва кўп легирланган пўлатлар учун 20 олинади. D — заготовка диаметри (квадрат бўлса томонлар ўлчами), мм.

Юқорида келтирилган формуладан кўринадики, унда заготовка узунлиги ва пўлатдаги углерод миқдори қиздириш тезлигига деярли таъсир этмагани учун ҳисобга олинмаган.

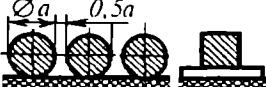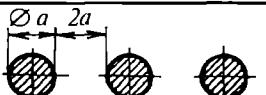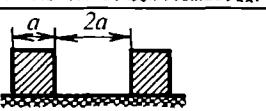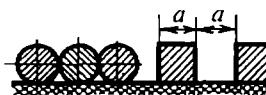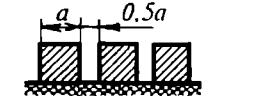Заготовкаларни печга жойланниши	Коэффициент α
	1,0
	1,4
	1,3
	1,8
	2,0
	2,2
	4,0

99-расм. Заготовкаларнинг печга жойланниш схемаси

МАТЕРИАЛЛАРНИ ПРОКАТЛАШ

1-§. Умумий маълумот


Статистик маълумотларнинг кўрсатишича, прокатлаш натижасида олинадиган маҳсулотларнинг аксарият қисми бўйлама прокатлашда олиниади.

Агар заготовқадан, масалан, листлар, полосалар прокатланадиган бўлса, прокат станининг жўвалари цилиндрик, силлиқ, турли кесим юзали маҳсулотлар, масалан, швеллер, қўштаврлар прокатланадиган бўлса, ўйиқли бўлади (100-расм).

Кўндалангига прокатлаш усусларида даврий прокатлар, шарлар, гильзалар олинади (101-расм).


2-§. Прокат станлари, тузилиши ва ишлиши

Металларни прокатловчи машиналарга *прокатлаш станлари* дейилади. 102-расмда бўйлама прокатлаш станининг умумий кўрининиши келтирилган. Прокатлаш стани юқори сифатли пўлат ёки чўяндан тай-

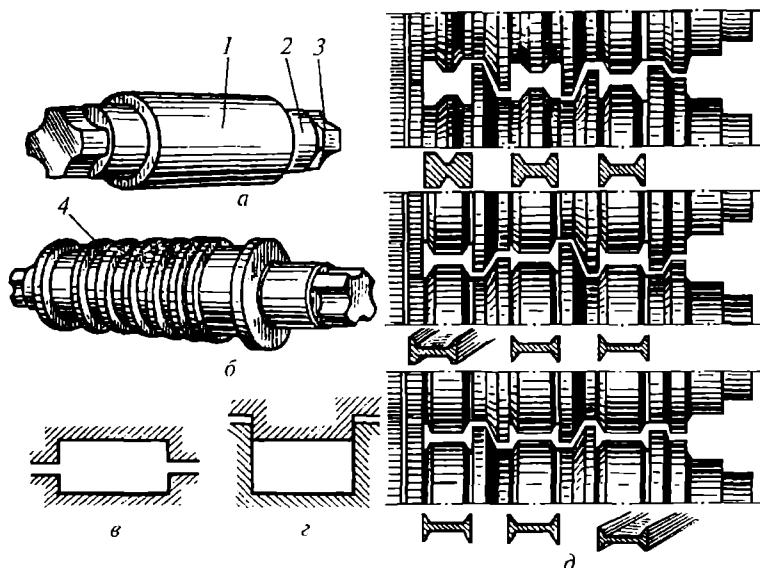

100-расм. Прокатлаш жўвалари ва калибрлари:

- a* — силлиқ листлар прокатлаш жўвали: 1 — бочка; 2 — бўйин; 3 — трсф;
- б* — сортли буюмлар жўвалари: 4 — ўйиқ; *в* — очиқ калибр; *г* — ёпиқ калибр; *д* — қўштавр балкаларни тайёрлашдаги калибрлаш жўвалари

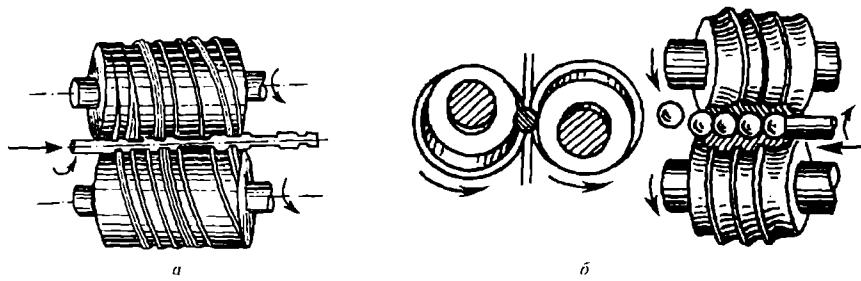


**101-расм. Кўндалангига прокатлаш:
шатун поковкасини (а) ва шарларни даврий прокатлаш (б)**

ёрланган жўвалари 8 айланма ҳаракатни электр двигател 1 дан эластик муфта 2, редуктор 3, муфта 4, иш клети 5, шпинделлар 6, треф муфта 7 орқали узатади. Жўвалар кўндаланг йўналишда сурилиш имконига ҳам эга.


100-расм, а, б да эса прокатлаш стани жўваларининг текис ва ўйиқли хиллари келтирилган. Текис, цилиндрик жўвалардан полосалар, листлар олишда фойдаланилса, ўйиқли жўвалардан кўндаланг кесим юзи турлича шаклда бўлган маҳсулот (сортамент)лар олинади. Агар жўваларни аниқ шаклли ва ўлчамли текис юзаси ўйиқлари қўшилса, калибр ҳосил бўлади (100-расм, в, г). Зарур температурагача қиздирилган заготовкани бир неча бор бўйлама прокатлаш натижасида кўштаврни олиш кетма-кетликлари 100-расм, д да келтирилган. Шуни қайд этиш жоизки, прокат станларининг иш клети жўвалар сонига кўра иккита, учта, тўртта, кўп жўвали ва универсал хилларига ажратилади (103-расм).

Иккита жўвали хилида заготовкаларни жўваларнинг орасидан сиқиб ўтказиб ишловчи бақувват станлар жўвалари бир томонга айланадиган ва айланиш томони ўзгарадиган бўлиб, уларда қўйма пўлатлар прокатланади. Бу ишловлар такрорланиши натижасида кўндаланг ке-

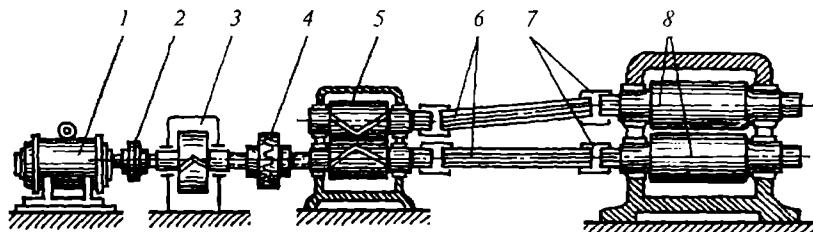

102-расм. Прокатлаш станининг схемаси:

1 — электр двигатель; 2 — эластик муфта; 3 — редуктор; 4 — кулачокли муфта; 5 — иш клети; 6 — шпинделлар; 7 — треф муфта; 8 — жўвалар

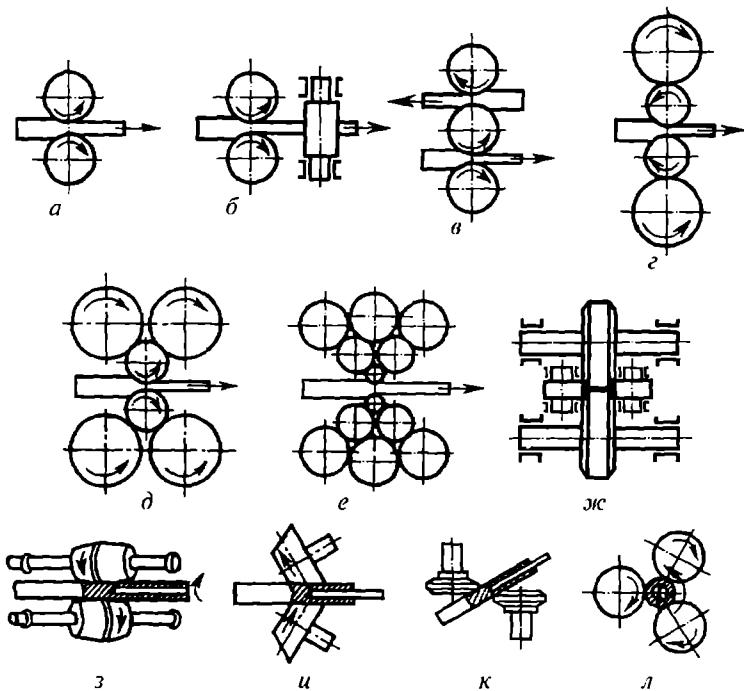

103-расм. Прокат станлари:

а — икки жүвали; *б* — горизонтал ва вертикал ўрнатилған; *в* — уч жүвали; *г* — түрт жүвали; *д* — олти жүвали; *е* — күп жүвали; *ж* — универсал; *з—к* — трубалар тайёрлаш жүвалари; *л* — трубалар чўзувчи жүвалар

сим юзи деярли катта ўлчамли квадрат ёки тўғри тўрт бурчакли, турли узунликдаги блюм ёки сляблар деб аталувчи заготовкалар олинади. Шу боисдан бу станлар блюминг ва слябинглар деб ҳам юритилади. Уч жүвали станларда заготовкаларни прокатлаш аввалига пастки ва ўрта жүвалар орасидан ўтишида сиқиб, эзилиши билан ишлангач, кейин уни ўрта ва устки жүвалар орасидан ўтишида сиқиб, эзиб ишланади. Тўртта, олтида жүвали станларда заготовка ўрта жүвалар билан прокатланади. Иш жараёнида уларнинг эгилмасликлари учун устки ва пастки катта диаметрли таянч жүвалар ўрнатилиб, заготовка ҳар бир клет жўваларидан кетма-кет ўтиб ишланади. Бунда заготовка материали хоссасига кўра прокатлаш тезлиги 35—40 м/с га тенг бўлади. Сортовой станларга келсак, уларда заготовкалар прокатланиб, кесим юзи турли шаклли (юмалоқ, квадрат, швеллер, рельс ва бошқалар) маҳсулотлар олинади. Шуни қайд этиш жоизки, калибрловчи жўвалар ўйиқлари заготовкани деярли сиқиб, эзишда аста-секин ўлчамлари кичрая бориш ила ишланмоғи лозим.

3-§. Бўйлама прокатлаш


Маълумки, металлургия корхоналарида прокатланувчи йирик пўлат заготовкалар турли шаклли ва ўлчамли қўймалар бўлиб, улар ишлаб чиқарилувчи цехлардан прокатлаш участкаларига узатилади. У ерда қудуқ типидаги печларда зарур температурагача қиздирилгач, кранлар билан прокат станининг рольгангига қўйилади, прокатланади. Саноатда прокатлаш усуллари ичидаги заготовкаларнинг 90 фоизи бўйлама прокатланади.

Бу ишловда маълум температурагача қиздирилган пўлат заготовкалар прокат станининг ўқларига параллел ўрнатилган ва қарама-қарши томонга айланувчи жўваларнинг орасидан бир неча бор сиқиб, эзиб ўтказиш ўйли билан ишланади (104-расм). Бу ишловлар натижасида қўйма пўлатлардан аввалига блюмлар, сляблар, кейин уларни тегишли станларда қайта прокатлаб, турли маҳсулотлар (балка, кўштавр, швeller, цилиндрик гўла ва бошқалар) олинади.

104-расмдаги схемадан кўринадики, жўвалар оралигига эзилиб ишланувчи заготовканинг АВ'А' қисмигина пластик деформацияга берилиб, қалинлиги кичрайиб, бўйига чўзилиб узайиши билан, энига бир оз кенгая боради.

Прокатлашда заготовканинг абсолют сиқилиш қиймати (Δh) унинг ишловдан аввалги қалинлиги (h_o) дан ишловдан кейинги қалинлиги (h_1) нинг айирмасига тенг бўлади:

$$\Delta h = h_o - h_1, \text{ мм.}$$

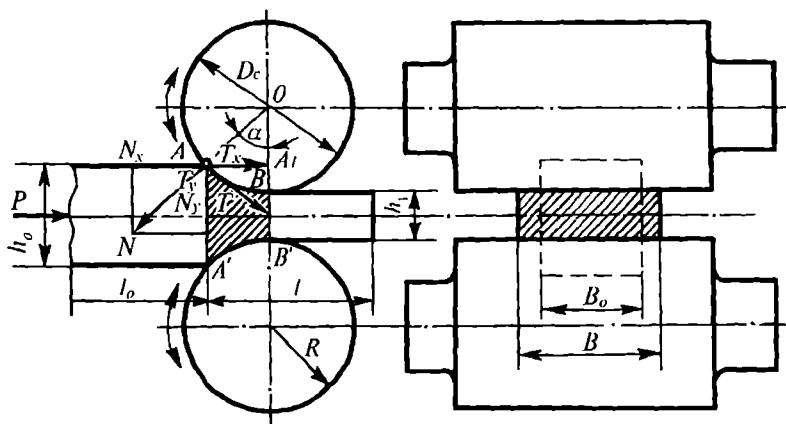

104-расм. Бўйига прокатлаш схемаси

Бунда нисбий сиқилиш (ε) ни қуидаги аниқлаш мүмкін:

$$\varepsilon = \frac{h_0 - h_1}{h_0} \cdot 100\%.$$

Бунда заготовка энининг абсолют кенгайиши (ΔB) ишловдан кейинги эни (B_1) дан ишловдан аввалги эни (B_0) нинг айирмасига тенг бўлади:

$$\Delta B = B_1 - B_0, \text{ мм.}$$

Нисбий кенгайиши эса $\theta = \frac{B_1 - B_0}{B_0} \cdot 100\%$ бўлади. Заготовканинг абсолют узайиши (Δl) ни аниқламоқчи бўлсак, унинг ишловдан кейинги узунлиги (l_1) дан ишловдан аввалги узунлиги (l_0) ни айриш керак:

$$\Delta l = l_1 - l_0, \text{ мм.}$$

Бунда нисбий узайиш $\delta = \frac{l_1 - l_0}{l_0} \cdot 100\%$ бўлади.

Маълумки, металларни прокатлашда унинг ҳажми ўзгармаслигини ҳисобга олсак, заготовка ҳажми (V_0) олинган маҳсулот ҳажми (V_1) га тенг ($V_0 = V_1$) бўлади.

Маълумки, $V_0 = h_0 \cdot B_0 \cdot l_0$; $V_1 = h_1 \cdot B_1 \cdot l_1$. Уни қуидаги аифодалаш ҳам мүмкін:

$$\frac{l_1}{l_0} = \frac{h_0}{h_1} \cdot \frac{B_1}{B_0}$$

$\frac{l_1}{l_0}$ нисбатга заготовканинг узайиш коэффициенти дейилади, уни « λ » ҳарфи билан белгилаймиз, $\frac{h_0}{h_1}$ нисбатга заготовканинг сиқилиш коэффициенти дейилади ва γ ҳарфи билан белгиланади, $\frac{B_0}{B_1}$ нисбатга кенгайиши коэффициенти дейилади ва β ҳарфи билан белгилаб, юқоридаги тенгламани қуидаги ёзиш мүмкін:

$$\lambda = \gamma \cdot \beta.$$

Заготовкани бўйлама прокатлашда λ асосий кўрсатгичлардан бири бўлиб, пўлатлар учун кўпинча 1,1 – 1,6 оралиғида бўлади.

Маълумки, заготовканинг прокатланишида $ABBA'$ қисми деформацияланиш зонаси бўлади. AB , шунингдек $A'B'$ ёйининг горизонтал ўқдаги проекция узунлигига деформацияланиши зона узунлиги дейилади. Заготовкани жўвалар билан эзиб, ишқаланиб турган AB ($A'B'$) ёйини қамраш бурчаги (α) га эса қамраш бурчаги дейилади. Бу кўрсаткичлар қиймати заготовка материалига, қалинлигига, температурасига, прокатлаш тезлигига ва бошқа кўрсаткичларга боғлиқ. Маълумки,

заготовкани бўйлама прокатлашда уни қарама-қарши томонга айланадиган жўвалар оралигига узатилганда у жўвалар билан ишқаланиб қамрала боради. 104-расмдаги схемадан кўринадики, прокатлашнинг бошлинишида заготовка « A » нуқтаси (худди шундай « A' » нуқтаси) қамраш бурчаги (α) бўйлаб, қамралишда нормал кучлар N (N'), уринма ишқаланиш кучлари T (T') таъсирига берилади. Агар бу кучларни вертикаль ва горизонтал ўқларга проекцияласак, улар N_y ва T_x (N'_y ва T'_x), N_x ва T_y (N'_x ва T'_y) кучларга ажратилади. N_y (N'_y) ва T_y (T'_y) кучлар эса заготовкани сиқиб эсса, N_x (N'_x) кучлар заготовкани жўвалар оралигига киришига қаршилик кўрсатади. T_x (T'_x) кучлар эса заготовкани жўвалар оралиғидан ўтишга чорлайди.

Демак, прокатлаш узлуксиз бориши учун $T_x > N_x$ бўлиши керак. Маълумки, $T_x = T \cdot \cos\alpha$; $N_x = N \cdot \sin\alpha$. Агар юқорида келтирилган шартга биноан T_x ва N_x кучлар ўрнига уларнинг қийматларини қўйсак, у тубандаги кўринишга ўтади:

$$T \cdot \cos\alpha > N \cdot \sin\alpha \quad (1)$$

Металларни узлуксиз бўйлама прокатлашда уларни қарама-қарши томонга айланадиган жўвалар орасидан эзиб ишлаш пайтида $T \cdot \cos\alpha > N \cdot \sin\alpha$ бўлгандагина узлуксиз прокатлаш боради. Механикадан маълумки, икки жисм ўзаро бир-бирига ишқаланиб ҳаракатлашишида ишқаланиш кучи (T), нормал куч (N)нинг ишқаланиш коэффициенти (f) кўпайтмасига teng

$$T = N \cdot f. \quad (2)$$

Ишқаланиш коэффициенти қиймати эса жўвалар билан заготовка материалига, юзалар ҳолатига, температурасига, қамраш бурчаги (α) га ва бошқа кўрсаткичларга боғлиқ бўлади. Агар (1) тенгламадаги « T » ўрнига (2) тенгламадаги унинг қийматларини қўйсак, у тубандаги кўринишга ўтади:

$$N \cdot f \cdot \cos\alpha > N \cdot \sin\alpha,$$

$$f \cdot \cos\alpha > \sin\alpha,$$

$$f > \operatorname{tg}\alpha.$$

Шундай қилиб, узлуксиз прокатлашнинг бориши учун жўвалар билан заготовканинг ишқаланиш коэффициенти (f) қиймати қамраш бурчагининг тангенсидан катта бўлиши керак. Одатда, қиздирилган пўлат заготовкаларни силлиқ цилиндрик жўвалар билан прокатлашда $\alpha = 32-38^\circ$, совуқлайнин прокатлашда $\alpha = 3-10^\circ$ оралиғида бўлади.

Лекин шуни айтиш керакки, α бурчаги жўвалар диаметрига ва заготовканинг абсолют сиқилиш (Δh) қийматига кўра ўзгаради. 104-расмдаги схемадан қуйидаги ифодаларни оламиз:

$$A, B = OB - OA = R - OA,$$

$$OA_1 = R \cdot \cos\alpha,$$

$$A_1B = \frac{h_o - h_1}{2} = R - R \cdot \cos\alpha,$$

$$h_o - h_1 = D - D \cdot \cos\alpha$$

$$D \cdot \cos\alpha = D - (h_o - h_1)$$

$$\cos\alpha = \frac{D - (h_o - h_1)}{D} = 1 - \frac{h_o - h_1}{D} = 1 - \frac{\Delta h}{D}.$$

Бу боғланишдан шундай хulosага келиш мумкин:

1. Заготовкани бир хил абсолют сиқишида жўвалар диаметри катталашган сари қамраш бурчаги кичрайди.
2. Қамраш бурчаги ўзгармаганда жўвалар диаметри ортишида абсолют сиқилиш қиймати ортади.
3. Жўвалар диаметри ўзгармаганда қамраш бурчаги ортишида абсолют сиқилиш ортади.

Агар заготовканинг жўвалар оралиғига кириш тезлигини ϑ_o , жўваларнинг айланиш тезлигини ϑ ва заготовканинг жўвалар оралиғидан ўтиш тезлигини ϑ_1 ҳарфлари билан белгиласак, $\vartheta_o < \vartheta < \vartheta_1$, бўлади. Прокатлаш жараёнини кузатишлар бу ҳолни тасдиқлайди.

Маълумки,

$$\vartheta = \frac{2\pi R \cdot n}{60}, \text{ м/с},$$

Бу ерда R — жўвалар радиуси, мм; n — жўваларнинг 1 минутдаги айланиш сони.

Прокатлашда заготовканинг нисбий узайиш тезлиги тубандагича аниқланади:

$$\vartheta_{\delta} = \frac{\vartheta_1 - \vartheta}{\vartheta} \cdot 100\%.$$

Умумий ҳолда ϑ_{δ} катталик ϑ_1 дан 3–10% га ортиқ бўлади. Прокатлаш тезлиги ϑ , эса заготовка ва жўвалар материалига, абсолют сиқилиши қийматига, жўвалар радиусига ва бошқа кўрсаткичларга bogлиқ. Масалан, лист прокатлашда $\vartheta_1 = 15$ м/с, сим прокатлашда ~ 35 м/с га етади. Прокат станининг бир соатдаги унумдорлиги (A) ни қўйидаги формула бўйича аниқлаш мумкин:

$$A = \frac{3600 \cdot G}{t}.$$

Бу ерда 3600 сони бир соатдаги секундлар; G — заготовка массаси, т; t — прокатлаш вақти, с.

4-§. Прокат маҳсулотлари ва уларни ишлаб чиқариш

Машинасозликда, қурилишда ва бошқа соҳаларда кенг миқёсда ишлатиладиган прокат маҳсулотлар турлари хилма-хил бўлиб, уларга *сортаментлар* дейилади.

Сортаментлар қуйидаги гурӯҳларга ажратилади:

1. Сортли прокатлар. Бу маҳсулотларни ўз навбатида кўндаланг кесим шакли тўғри тўрт бурчакли, цилиндрик, квадрат, олти қиррали ва шу каби шакллilarга — оддий, кўндаланг кесими шакли мураккаброқ бўлган маҳсулотлар, масалан, швеллерлар, рельслар, кўштаврларга мураккаб прокат маҳсулотлар дейилади.

2. Листлар.

3. Трубалар.

4. Маҳсус шакллар.

Бу маҳсулотларни ишлаб чиқаришда тегишли шаклли ва ўлчамли заготовкалар танланади.

Сортли прокат маҳсулотлар ишлаб чиқариш. Маълумки, пўлат қўймалар металлургик цехлардан прокатлаш цехларига узатилади. Қўймалар тегишли печда 1200–1250°C температурагача қиздирилгач, ўзгармас токда ишловчи бақувват (5–10 минг кВт ли) блюминг деб аталувчи станларда бўйлама прокатлашга узатилади. Ишлов натижасида кўндаланг кесим томонлари ўлчами 140×140 мм дан 450×450 гача бўлган, бурчаклари маълум радиус бўйлаб ўтмасланган ва узунлиги 1–6 м ли блюм деб аталувчи квадрат маҳсулотлар олинади. Шунингдек қўймалардан бақувват слябин деб аталувчи прокат станларда қалинлиги 75–300 мм, эни 600–700 мм ва ундан ортиқ, узунлиги 1000–2500 мм бўлган, кесим юзи тўғри тўртбурчакли сляб деб аталувчи маҳсулотлар олинади. Блюм ва сляблар ўз навбатида бўлак прокат маҳсулотлар олишда заготовка бўлади. Шуни қайд этиш жоизки, булардан тегишли прокат олишда аввало уларни зарурий температурада қиздириб, сўнгра хомаки, кейин эса узил-кесил ишлаш учун тегишли жўвалиар ва уларнинг ўйиқлари (калибрлари) дан эзиб ўtkазиб, ишлов натижасида кутилган шаклли, ўлчами ва узунликдаги маҳсулотлар олинади, жумладан цилиндрик (диаметри 8–300 мм гача бўлган), квадрат (томонлар ўлчами 5–250 мм гача бўлган), олти қиррали (диаметри 6–100 мм цилиндрдан олинган), тўғри тўртбурчакли (қалинлиги 75–300 мм, эни 600–700 мм гача ва ундан ортиқ турли узунликдаги) ва мураккаб шаклли маҳсулотлар олинади.

Листларни ишлаб чиқариш. Пўлат листларни олишда заготовкалар сифатида сляблар олиниб, уларни алсангали печларда зарур температура оралигида қиздириб, маълум вақт шу температурада кесим юзаси бўйича тўла қизигунча сақланади-да, кейин кўп клетли лист прокатлаш станининг ролъянгига ўтказилиб, аввалига хомаки, кейин эса узил-кесил бўйлама прокатланади. Бунда параллел ўрнатилган ва қарама-

қарши томонга айланувчи цилиндрик текис юзали горизонтал ва вертикал ўрнатилган жўвалар орасидан заготовканинг эзиг ишланишида у тўрт ёқлама сиқиб эзилади. Бунда ҳар бир марта эзиг ўтказиб ишлашдан кейин жўвалар оралиги кичрайтирила борилади.

Хомаки прокатлашда заготовка 70–80% га сиқилиб ишланса, қолган қисми эса узил-кесил ишловга тўгри келади.

Шуни айтиш жоизки, кейинги йилларда пўлатларни узлуксиз қуийш қурилмасида олинган слябларни кетма-кет ўрнатилган хомаки ва узил-кесил ишловчи станларда прокатланмоқда. Бунда улар ҳар бир иш станларига ўтишида заготовка сиртидаги куюндилар ажратгичлар ёрдамида ажратилади. Бунда қалинлиги 1,2–16 мм гача бўлган листлар олинади.


Қалинлиги 1,5 мм дан юпқа листларни заготовка сифатида қиздириб прокатлашда олинган листлар совуқлайн прокатланади. Прокатлашдан аввал уларнинг сиртидаги оксидлардан тозалаш учун кўпинча улар 10–20% ли сульфат кислотанинг сувдаги эритмаси солинган ваннага туширилиб, маълум вақт сақлангач, олиб яхшилаб ювилиб, қутилади-да, кейин прокатланади. Бу станларда полосалар қиздирилиб ишлаб олинса, листлар совуқлайн ишлаб олинади. Кўп жўвали станлар иш клети жўвалари диаметри 10–30 мм бўлиб, уларнинг сони 12 ва ундан ортиқ бўлади. Уларнинг иш жўвалари кўпгина таянч жўвалирига таянгани учун бикирлиги деярли юқори бўлади. Бу станларда полоса заготовкалар совуқлайн прокатланиб, қалинлиги 0,001 мм гача бўлган листлар олинади. Универсал станларда горизонтал ва вертикал ўрнатилган жўвалари бўлиб, буларда заготовка тўрт томонлама сиқилиб, эзилиб прокатланиб ишланади. Шунингдек, жўвалари маълум бурчак бўйича ўрнатилган кўндаланг-вантсимон станларда труба гильзалари олинади. Шуни қайд этиш ҳам жоизки, кейинги йилларда такомиллашган кўп клетли узлуксиз ишловчи станлар саноатда кенг жорий этилмоқда. Бу станларда иш клетлари бирин-кетин ўрнатилган чизиқли станларда, шунингдек кўп жўвали станларда мой ёки мойли сув (эмультсия) муҳитида прокатланади. Олинган рулон листлар ҳимоя мұхитли печда 650–720°C температурада юмшатилади ва зарурий ўлчамларда кесилади.

Кейинги йилларда листларнинг коррозиябардошлигини ошириш мақсадида уларнинг сирт юзлари полиэтилен, хлорвинил ва бошқа материаллар билан юпқа қилиб қопланмоқда. Шунингдек бაъзан коррозиябардошлигини ошириш учун рухли ваннага тушириб, маълум вақт сақлаш билан уларнинг сиртлари рухланади.

Листлар қалин, юпқа ва ниҳоятда юпқа хилларга ажратилади. Агар листлар қалинлиги 4–160 мм гача бўлса — қалин, 4 мм дан кичик бўлса — юпқа ва қалинлиги 0,0015–0,15 мм оралигига бўлса — ниҳоятда юпқа (фольга) листлар дейилади.


Трубаларни ишлаб чиқариш. Масъулиятли чоксиз пўлат трубаларни олишда аввало цилиндрик шаклли қўймалардан зарур ўлчамли заготовкалар кесиб олингач, улар торец юза марказида (маҳсус тешик очувчи станларда ёки пармалаш станокларида) диаметри ~30 мм, чуқурлиги 35 мм бўлган тешик очилади. Кейин уларни зарур температурага тегишли печда текис қиздирилади. Сўнгра улар ўқлари бир-бирига 5–15° бурчак бўйича ўрнатилган бир томонга айланувчи бочкасимон (иккала томони кесик конусли) жўвалар орасидан эзиз ўтказиб прокатланаиди (105-расм). Бунда жўваларнинг бир йўла айланишида заготовка қарши томонга бир неча марта айланиб, илгариланма ҳаракатланиб, кичрая боради. Бунда жўвалар конуслиги сабабли заготовка эзилиб, унинг ўрта қисмида радиал ва уринма кучланишлар таъсирига берилиб, марказида жисслиги бузила боради, қўймадаги мавжуд ғовакликлар, нометалл материаллар бу жараённи осонлаштиради.

Заготовканинг илгариланма суримишда унинг йўналишига қарши томонга қаратиб ўрнатилган қўзғалмас конусли оправкага кийила боришида тешик кенгайиб, юмaloқ ва текис юзали маълум қалинликдаги гильза деб аталувчи маҳсулотга ўтади. Кейин эса бу гильзалардан трубалар олиш учун уларни яна калибр оралиқ ўлчамлари ўзгарувчи икки жўвали станларда ишланади. Бунда станнинг жўвалари ўз ўки атрофида айланаётганда улар оралиғи кенгая ва торая боради. Жўвалар калибри очилиб кенгайганда узун оправкага кийгизилган гильза маҳсус механизм ёрдамида улар оралиғига сурилади (106-расм, 1-хол). Жўвалар айланаётганда калибр ўйиклари кичрайишида гильза эзилиб ишлана боради (106-расм, 2-хол). Бунда оправкага кийгизилган гильза суриш йўналишига тескари томонга бирмунча узаяди. Бунда оправ-

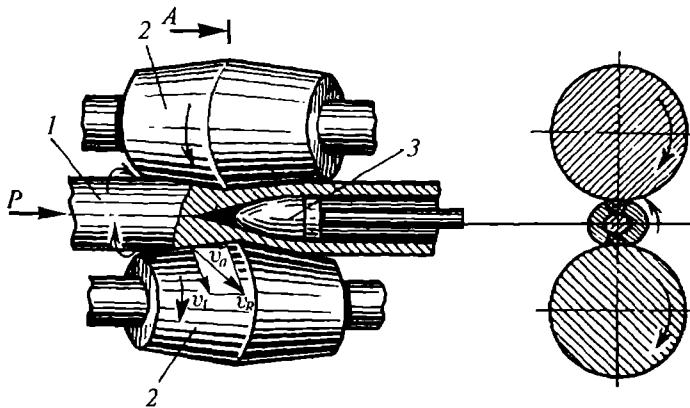

105-расм. Гильзаларни олиш учун қўймаларни прокатлаш схемаси:

1 — заготовка; 2 — жўвалар; 3 — оправка

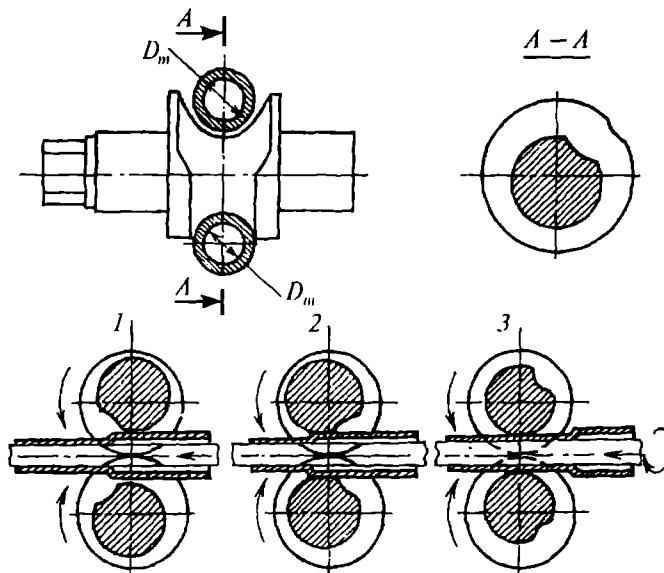

106-расм. Юпқа деворли трубани гильзадан тайёrlаш схемаси

кадаги гильзанинг орқага тортилишига уни узатувчи механизм қаршилик кўрсатади. Жўвалар тўла бир айлангандан кейин яна салт калибр қисми келишида гильза бўйлама ўқ атрофида 90° га айлантирилиб, яна унинг ишланмаган жойи калибр оралигига узатилади. Гильзадан керакли ўлчамдаги труба олмагунча цикл такрорланаверади. Одатда, жўвалар бир тўла айланишида гильзани узатувчи механизм олға 8дан 25 мм гача сурилади. 120–180 марта суриб ишловда диаметри 45–600 мм, деворлар қалинлиги 2–150 мм гача, узунлиги 30 м гача бўлган трубалар олинади. Трубани узил-кесил ишлаш учун калибрланаиди. Трубанинг ички диаметри оправка диаметрига, ташқи диаметри калибр диаметрига тенг бўлади. Агар диаметр 45 мм дан кичик трубалар олиш зарур бўлса, унда уларни кирялаш станларига узатилади.

Чокли трубаларни ишлаб чиқариш

Бундай трубалар ишлаб чиқаришда заготовка сифатида пўлат лист олиниб, унинг эни тайёrlанадиган трубанинг периметрига, қалинлиги эса унинг девори қалинлигига тенг бўлади.

Пайвандлаш қирралари жойлари маълум бурчак остида кесилиб тайёrlанган лист заготовкани 1300–1350°C гача қиздириб, маҳсус прокат станнинг воронкаси орқали тортиб, эзизб ўtkазилиб ишланади. Бунда заготовка кромкалари қисилиб, эзилиб пайвандланади. Бу усулда кичик диаметрли (100 мм гача) трубалар олинади. Катта диаметрли (630–

1420 мм) трубалар олишда эса заготовкани лист қайириш станица тру-ба шаклига ўтказиб, зарурий температурагача (~1300°C) қиздирилгач, пўлат оправкага кийгизилган ҳолда прокат стани ўйиқли жўвалар ора-лигидан эзиб ўтказиш билан пайвандланади. Баъзи ҳолларда трубалар олишда пайвандлаш жойлари флюс қатлами остида электр ёй ёрдамида, роликли электроконтакт усулда ва аргон гази муҳитида электр ёй ёрдамида пайвандланади. Чокли трубалар қалинлиги 0,5–16 мм гача бўлиб, узунлиги 10–2500 мм оралиғида бўлади.

Кўп қаватли трубалар олиш. Диаметри 1420 мм гача бўлган, катта босимда (12 МПа) ишловчи трубаларни ишлаб чиқариш технологияси Е. О. Патон номидаги металларни электр пайвандлаш институтида ишлаб чиқилган бўлиб, бунинг учун қалинлиги 4–5 мм, эни 1700 мм ли лист заготовкалар олиниб, уларни маҳсус барабандга трубага ўралади-да, айрим жойлари ишловда очилиб кетмаслиги учун пайвандланади, сўнгра эса бутун узунаси бўйлаб флюс қатлами остида электр ёй ёрдамида автоматик равишда пайвандланади. Кейин оправкага аввалига кичик диаметрли труба кийгизилиб, унга ундан каттароғи, кейинги-сига эса ундан ҳам каттароқ трубалар кийдирилиб, прокатлаш ила ўзаро зичланади. Зарур зичликдаги трубалар олингач, торецлари те-кисланиб учма-уч қилиб йигиб пайвандланади. Бундай трубалар узун-лиги 20 м ва ундан ортиқ бўлади.

Маҳсус шаклдор прокат маҳсулотларини ишлаб чиқариш. Бу маҳ-сулотлар юқорида қайд этилганидек, хилма-хил бўлиб, уларнинг баъ-зилари metallurgiya корхоналарининг ўзида, баъзилари (даврий про-катлар, шарлар, роликлар ва бошқалар) машинасозлик заводларида кўндалангига прокатлаб ишлаб чиқарилади.

Айниқса, бу маҳсулотлар ичida даврий прокатларни винтсимон ўйиқли станларда кўндалангига прокатлаб олишнинг аҳамияти катта.

Бу маҳсулотларга темир йўл фидираклари, бандаж ҳалқалар, шар-лар, кўндаланг кесим шакли бўйича даврий ўзгарадиган маҳсулотлар киради.

24-боб

МАТЕРИАЛЛАРНИ ПРЕССЛАШ

1-§. Умумий маълумот

Пресслаш машинасининг контейнер (ҳавол цилинтри)га киритилган материалларни унинг матрица деб аталувчи асбоби кўзидан сиқиб чиқариш билан боғлиқ бўлган технологик жараёнга пресслаш дейилиши юқорида қайд этилган эди. Бунда олинаётган буюмнинг кўнда-ланг кесими матрица кўзи шаклига ўтиб, бўйига узаяди.

Юқори пластик рангли металл ва уларнинг қотишмалари совуқ-лайнин, пўлатлар эса маълум температурага қиздирилиб прессланади. Бунда диаметри 3 мм дан ортиқ бўлган чивиқлар, девор қалинликлари 1,5–12 мм га ва ички диаметри 20–400 мм гача бўлган трубалар, кўндаланг кесим ўлчами 400 mm^2 гача бўлган турли шаклли буюмлар ва бошқалар олинади, уларнинг узунлиги эса ҳар хил бўлади. Бу ишловда заготовкалар сифатида қуймалар ва сортаментлардан фойдаланилади.

Материалларни пресслашнинг икки усули бўлиб, булардан бири тўғри, иккинчиси эса тескари пресслашдир. 107-расм, *a* ва *b* да тўғри ва тескари пресслаш усууллари схемаси келтирилган.

107-расм, *a* дан кўринадики, контейнер деб аталувчи ҳавол цилиндр 2 га киритилган заготовка 6 шайбали пуансонни *A* стрелкаси томон юришида уни *P* куч билан сиқиб, матрица 3 кўзидан чиқаради, чунки ўнг томонидаги тирак шайба 5 матрицанинг силжишига йўл қўймай, контейнерни зич беркитиб туради. Бу ҳолда заготовка контейнер деворига ишқаланиб сурилиб деформацияланishiда маълум қаршиликка учрайди. 107-расм, *b* дан кўринадики, тескари пресслашда матрица 3 ни пуансоннинг *A* стрелкаси томон юришида заготовка контейнерда силжимай, эзилиб, мажбуран матрица кўзидан ўтади. Бу ҳолда заготовка контейнер деворига ишқаланмайди, бинобарин, пуансонга қаршилик кўрсатувчи ишқаланиш кучи ҳам йўқ. Шу сабабли металларни тескари пресс slab буюмлар олишда сарфланадиган куч (*P*) тўғри пресслашга қараганда 20–30% кичик бўлиб, чиқинди ҳам 2–3 марта кам бўлади. Лекин тескари пресслашни тўғри пресслашга қараганда афзаликлари бўлса-да, пуансон конструкциясининг мураккаблиги, олинувчи маҳсулот узунлигининг чекланиши ва бошқа сабабларга кўра бу усуулдан фойдаланиш бирмунча чекланган.

2-§. Пресслаш ускуналари ва асбоблари

Металларни пресслашда кўпроқ горизонтал ҳамда вертикал гидравлик пресслардан фойдаланилади, чунки уларнинг конструкцияси оддий бўлиб, тезлиги осон ростланади. Гидравлик горизонтал прессларнинг пресслаш кучи 600–60000 т оралигига бўлса, вертикаллариники 300–1000 т оралигига бўлади. Шуни қайд этиш керакки, металларни пресслашга ўтишдан аввал тайёрланувчи буюм материалига, хоссасига, шаклига ва ўлчамига кўра заготовка танлашда унинг ҳажми олинувчи буюм ҳажмига яқинроқ бўлиши лозим. Бунда унинг узунлиги (*l₃*) ҳавол бўлмаган буюмлар учун $l_3 = (2–3) \cdot d_{\max}$, ҳавол буюмлар учун $l_3 = (1,5–2) \cdot d_{\max}$ деб олинади. Кейин унинг сирт юзи оксид пардалар ва кирлардан тозалангач (бунинг учун масалан, 15–25% сульфат кислотанинг сувдаги эритмаси солинган ваннага маълум вақт тушириб, кейин яхшилаб ювиб, қуритилади), заруриятга кўра маълум темпера-


турага қиздириб, контейнерга киритилади. Пресслаш режими заготовка пластиклигига, деформациялаш даражасига ва бошқа омилларга күра белгиланади. Агар заготовканинг асбоб матрица күзидан чиқиши тезлиги (ϑ_3) аниқланмоқчи бўлинса, пресслаш тезлигини ϑ_n , заготовканинг чўзилиш коэффициентини μ десак, унда

$$\vartheta_3 = \mu \cdot \vartheta_n; \text{ см/с.}$$

Масалан, мис қотишмасини пресслашда ϑ_3 нинг қиймати 12–15 см/с, алюминий учун 8 см/с бўлади.

Малумки, матрица олинувчи буюм кўндаланг кесим шакли, ўлчами ва юза сифатини таъминлайди. Шунинг учун бу асбоблар сифатли углеродли ва легирланган асбобсозлик пўлатлар, металлкерамик қаттиқ қотишмалар, синтетик олмослар ва бошқа материаллардан тайёрланади. Уларнинг конструкциясига келсак, кўз ўлчамлари ўзгарадиган ва ўзгармайдиган хиллари бўлади.

107-расм, a да пластик металл ва унинг қотишмаларидан трубалар тайёрлаш схемаси келтирилган. Схемадан кўринадики, контейнердаги заготовка бир оз сиқиб эзилгач, пуансон иғнаси заготовка орқали матрица кўзига киради, кейин заготовкани пуансон билан сиқиб улар оралигидан ўтказилади. 107-расм, b да пресслаб олинадиган тури шакли ва ўлчамли буюмларнинг кўндаланг кесими мисол сифатида келтирилган.

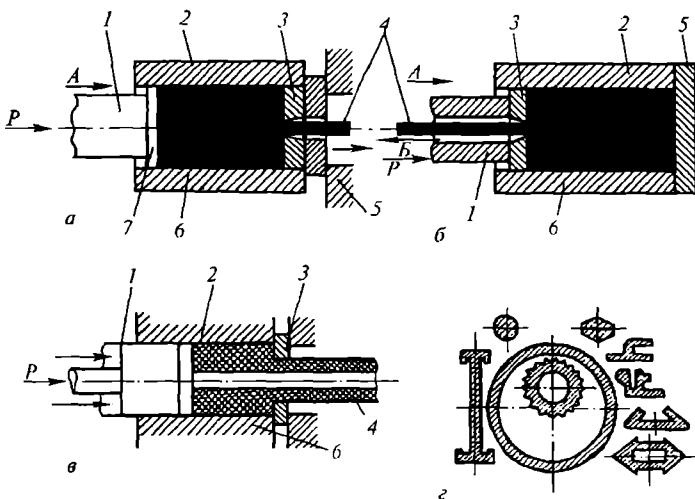

107-расм. Пресслаш схемаси:

- a — тўғри пресслаш; b — тескари пресслаш; c — трубалар тайёрлаш;
- z — пресслаш йўли билан ҳосил қилиниадигап буюмлар профили;
- 1 — пуансон; 2 — контейнер; 3 — матрица; 4 — буюм; 5 — шайба;
- 6 — заготовка; 7 — прессшайба

МАТЕРИАЛЛАРНИ КИРЯЛАШ

1-§. Умумий маълумот

Бу усулдан прокатлаш ва пресслаш билан олиш қийин бўлган ингичка (диаметри 0,002 дан 4 мм гача бўлган) симлар, турли шаклли ва ўлчамили калибрланган чивиқлар, турли профилли буюмлар, юпқа деворли трубалар ва бошқа пластик материаллар (пўлатлар, ранги мебаллар ва уларнинг қотишмаларидан) олинади. Бунинг учун аввало заготовкалар сиртидаги оксид пардалардан, кирлардан тозаланади (Кўпинча уларни 40–60°C ли 10–25% сульфат кислотанинг сувдаги эритмаси солинган ваннага маълум вақт тушириб сақлангач, олиниб, каучук содали сувли ваннада бир оз вақт тутиб турилиб, сувли ваннада ювилади ва қуритилади). Заготовкаларнинг бир учини киря кўзидан ўтадиган қилиб ишлангандан сўнг уни тобора кичрайиб борувчи киря асбоб кўзидан зарур қийматли куч (P) билан тортиб ўтказилади. Бунда заготовка деярли деформацияланиб, кўндаланг кесими кичрайиб, бўйи узайиб, бутун узунлиги киря кўзи шакли ва ўлчамига ўтиб, сирт юзи текис ва силлиқ бўлади.

Агар заготовканинг кесим юзини янада кичрайтириш зарур бўлса, унинг кўзи тобора кичрая борувчи бир неча кирялардан ўтказиб ишланади. Масалан, ингичка симлар олишда, кўзи кичрая борувчи кирядан 10–20 марта ўтказиб ишланади. Шуни айтиб ўтиш жоизки, кирялашда заготовкалар кўпинча совуқлайн ишлангани учун ишловдан аввалги кўндаланг кесим юзи бирмунча кичрайиб, бўйига چўзилади, деформация йўналиши бўйича доналар ва улараро нометалл материаллар бурилиб, چўзилиб, майдаланиб пухталанади. Шунинг баробарида мўртлашиб, маълум даражада деформацияланиб, узилиш хавфи тугилиши сабабли тортувчи куч қиймати чекланади. Шу сабабли металларнинг пластиклик даражасига кўра тортувчи куч заготовка кўндаланг кесим юзининг кичрайиши 1,05–1,5 дан ортирилмагани маъқул. Бу куч қийматини қўйидаги формула бўйича топиш мумкин:

$$P = K F \sigma_b; \quad H \text{ (кг)}.$$

бу ерда K — кирялаш коэффициенти (масалан, пўлатларни кирялаш учун 0,5–0,7); F — заготовканинг кўндаланг кесим юзи, мм^2 ; σ_b — материалнинг چўзилишга кўрсатадиган вақтли қаршилиги, МПа (кг. к/мм²).

Амалда кирялаш кучини камайтириш учун контакт юза минерал мой, графит каби антифрикцион материаллар билан мойлаб турилади. Шуни айтиш жоизки, заготовкани бир неча бор совуқлайн кирялашда мўртланиши сабабли зарур ҳолда термик ишлаб юмшатилади.


Металларни кирялашда ўртака нисбий деформацияланиш даражаси пўлатларни кирялашда 10–18%, рангли металларни кирялашда 20–35% дан ортирилмайди.

2-§. Кирялаш ускуналари, киря материалы ва коиструкцияси

Заготовкаларни кирялаш машиналарига *кирялаш станлари* дейилади ва улар икки гурухга ажратилади:

1. Тўғри чизик бўйлаб тортиб ишловчи стайлар. Бу станларнинг занжирли, рейкали, винтли ва бошқа хиллари бўлади. Занжирлilари саноатда кўпроқ тарқалган. Бу станларда диаметри 150 мм гача бўлган турли узунликдаги металл чивиқлар, кўндаланг кесим шакли турлича бўлган буюмлар, трубалар олинади. Уларни кирялаш кучи 5–6 МН (150–600 тН) оралиғида бўлиб, тортиш тезлиги 20–50 м/мин бўлади. 108-расмда занжирли станнинг схемаси келтирилган. Схемадан кўринадики, унинг станицасига кронштейн 1, унга киря 7 ўрнатилган. Станица йўналтиргичларида юрувчи аравача 4 нинг ўнг ёгидаги занжирга илинадиган илгаги 5 бор.

Кирялашни бошлашдан аввал заготовкалар сирт юзалардаги кир ва оксидлардан тозаланиб, кейин бир учи ингичкаласиб, киря кўзидан ўтказиладиган қилиб ишлангач, уни киря кўзидан ўтказиб, аравача қисқичи билан қисилгач, аравача илгаги узлуксиз ҳаракатланувчи занжир б нинг пластинкасига илинади. Занжирнинг ҳаракатида у билан бирга аравача ҳам ўз йўналтирувчиларида тўғри чизик бўйлаб юриб,

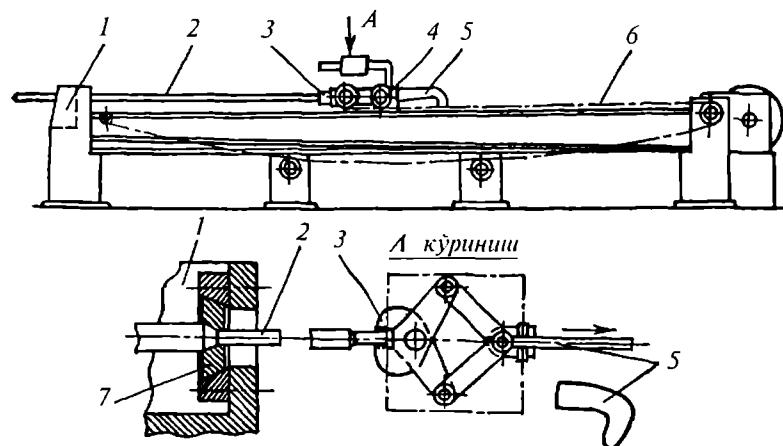


108-расм. Занжирли кирялаш станни схемаси:

1 — кронштейн; 2 — заготовка; 3 — қисқич; 4 — аравача; 5 — илгак;
6 — занжир; 7 — киря


заготовкани киря кўзидан тортиб ўтказа боради. Кирялаш тугагач, буюм қисқичдан ажратиб олинади-да, пластинкадан илгак чиқарилади. Бунда аравача қия йўналтирувчиларда юриб, дастлабки жойига қайтади. Кирялаш тезлиги калта пўлат чивиқлар ($5\text{--}8$ м) олишда $0,03\text{--}0,65$ м/с, узун чивиқлар олишда $1,6\text{--}2$ м/с оралиғида бўлади. Бир вақтнинг ўзида бир неча чивиқларни (10 донагача) параллел киряловчи конструкцияли серунум кирялаш станлари ҳам бор.

2. Барабанли кирялаш станлари. Бу станларда диаметри $0,002\text{--}10$ мм гача бўлган симлар, кичик кесимли турли шаклли буюмлар олинади. 109-расмда бир барабанли кирялаш станининг схемаси келтирилган. Схемадан кўринадики, айланувчи барабан 1 га ўралган симнинг ингичкаланган учи киря 2 кўзидан ўтказилиб, барабан 3 га маҳкамлана-ди. Барабан 3 нинг айланishiда сим киря кўзидан тортиб ўтказилиб киряланади. Барабан 3 га эса айланма ҳаракатни электр двигател 5 дан редуктор 4 ва жуфт конус тишли фиддираклар 6 орқали узатилади. Киряланувчи сим диаметрига кўра барабанлар диаметри $120\text{--}1000$ мм ва ундан ортиқ бўлади. Бир барабанли станлар қуввати $15\text{--}50$ кВт бўлиб, тортиш тезлиги 240 м/мин гача бўлади. 110-расмда эса бир неча киря кўзларидан кетма-кет ўтказиб ишловчи кўп барабанли станда заготовкани кирялаш схемаси келтирилган. Расмдан кўринадики, кирялашда заготовкани 1—7 кирялар кўзидан тортиб ўтказилишида сим 8—14 барабанларга ўрала боради. Кирялашда сим кесими ингичка тортиб узаяди, кейинги барабанлар тезлиги ортганда зарурий тарангликка эришилади. Бу кирялаш станлари қуввати 150 кВт гача бўлиб, тортиш тезлиги 2500 м/мин гача ва ундан ортиқ бўлади.

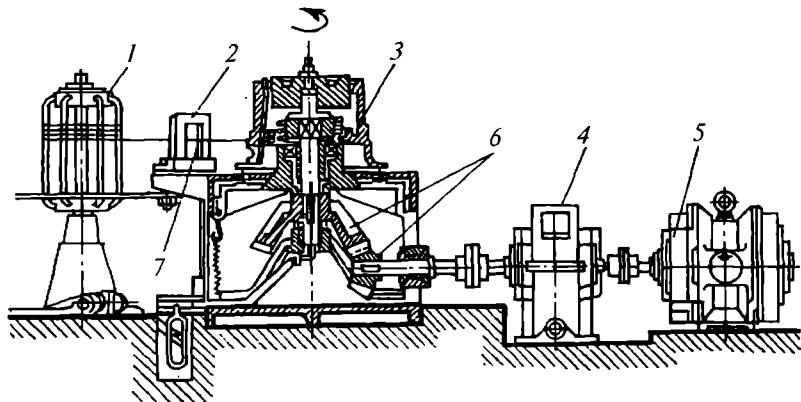

109-расм. Бир барабанли кирялаш стани схемаси:

1, 3 — барабан; 2 — кронштейн; 4 — редуктор; 5 — двигатель;
6 — тишли фиддирак; 7 — киря

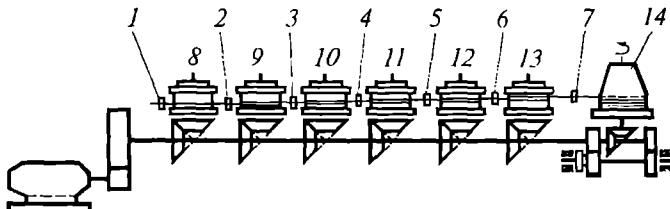

110-расм. Күп барабанлы станда кирялаш схемаси:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 — кирялар; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 — барабанлар


Кирялар иш қисми юқори қаттиқликка эга бўлган асбобсозлик материалларидан, пўлатлардан, қаттиқ қотишмалардан ва синтетик олмосдан ҳам тайёрланади. Бу материаллар коррозиябардош бўлиб, жараёнда кам ейилади. Масалан, турли профилли чивиқлар ва трубалар олишда асбобсозлик пўлатларининг У7, У12, ШХ 15, Х12М ва бошқа маркаларидан, диаметри 0,55 мм пўлат симлар олишда эса металлокерамик қаттиқ қотишмалардан (масалан, ВК8, Т15К6 маркаларидан) тайёрланади. 111-расмда ўриндиқ (обойма) ҳалқага ўрнатилган кирянинг бўйлама кесим схемаси келтирилган. Схемадан кўринадики, унинг бўйи бўйлаб характерли 4 та зона ажратиш мумкин:

I зона (А участка). Бу участка заготовканинг киря кўзига кириш конуси (β) дейилади. Бу конус орқали учи ўткирланган заготовка унинг киря кўзига киритилади ва бу бурчак $40\text{--}60^\circ$ оралигига олинади. Бу зонада мойловчи мой ҳам текис тақсимланади.


II зона (Б участка). Бу зона иш конуси (α) дейилади. Бу зонада заготовка пластик деформацияга берилади. Бу зона узунлиги $l = (0,5\text{--}0,7) d_{\max}$ оралигига олинади. Конус бурчаги (α) эса заготовка қаттиқлилигига, у билан кирянинг ишқаланиш кучига кўра белгиланади. Одатда, $2\alpha = 8\text{--}26^\circ$ оралигига бўлади.

III зона (В участка). Бу зонада заготовка калибрланиб, аниқ шаклли ва ўлчамли, текис юзали, силлиқ маҳсулотга ўтади. Бу зонанинг эни $B = (0,3\text{--}1,0) d_{\max}$ оралигига олинади.

IV зона (Г участка). Бу зона чиқиш конуси (γ) дейилади. Бу зона кирялаб олинувчи буюмнинг сиртини тирналишдан, дарзла-нишдан сақладайди. Бу зона бурчаги $\gamma = 60\text{--}90^\circ$ оралигига бўлади. Обойма ҳалқага келсак у қовушоқ ва деярли пухтароқ конструкцион пўлатлардан тайёрланади ва улар конструкциясига кўра яхлит, йигма ва роликли бўлади.

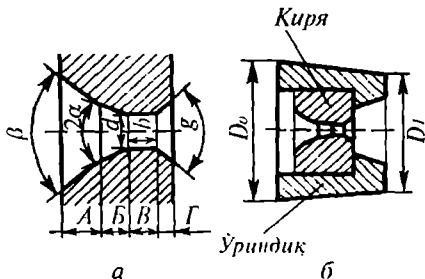

111-расм. Кирянинг бўйлама кесими (а) ва унинг ўриндиқка маҳкамланиши (б)

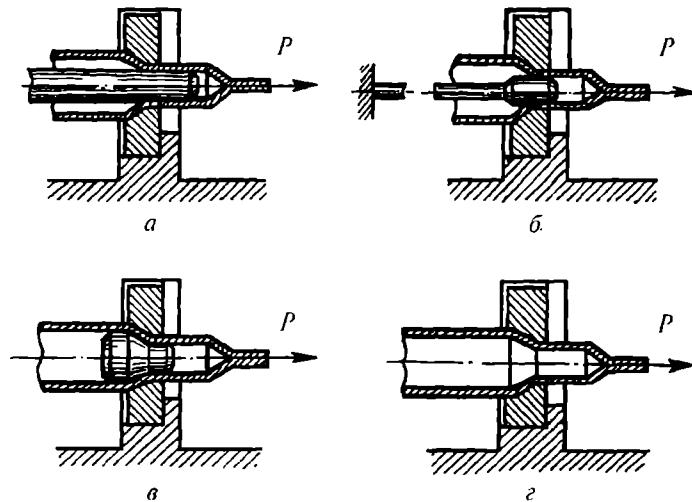

112-расм. Трубаларни кирялаш схемаси

112-расмда трубаларни кирялаш схемалари көлтирилган. Схемадан күринидики, ишловлар оправкалар билан ва оправкасиз олиб борилади. Агар труба дөвөри қалинлигини бир оз юпқалаш зарур бўлса, узун оправка билан бирга (112-расм, а), трубанинг ташки диаметрини ва қалинлигини кичрайтириш зарур бўлса, қўзгалмас ва қўзғалувчи оправкада (112-расм б ва в) ва ички диаметринигина кичрайтириш зарур бўлса, оправкасиз ишлов олиб борилади (112-расм, г).

26-боб

МАТЕРИАЛЛАРНИ ЭРКИН БОЛҒАЛАШ


1-§. Умумий маълумот

Эркин болғалаш деб пластик ҳолатдаги материални болға боёқ муҳраси (зарур ҳолда тегишли асбоблардан фойдаланиш) билан зарблаб ёки пресс муҳрасининг босими таъсирида кутилган шаклли ва ўлчамли буюмлар олиш технологик жараёнига айтилади. Бу технологик ишлов натижасида олинган буюмларга поковка дейилади. Поковкалар турли шаклли ва ўлчамли бўлиб, массаси бир неча граммдан 350 т гача ва ундан ортиқ бўлиши мумкин.

Шуни айтиш жоизки, катта поковкалар қуймалардан олинса, ўртacha ва кичик ўлчамли поковкалар прокат заготовкалардан олинади. Металларни болғалаш усуллари билан одамлар жуда қадимдан таниш бўлганлигига қарамай, бу усуллар ҳозирда ҳам буюмларни доналаб ва кам серияда ишлаб чиқарувчи корхоналарда кенг кўлланилади.

Бу усул механизациялашганлик даражасига кўра дастаки ва машиналарда болғалаш турларига ажратилади. Даражаки болғалашда майда прокат заготовкани уста бир учини чап қўлидаги қисқич билан қисиб, сандон устига қўйиб, ўнг қўлидаги болғача билан уриш билан шогирдига кувалда билан уриш жойини қўрсатиб, кутилган шаклли ва ўлчамли буюм тайёрлади. Бу ишларни бажаришда турли асбоблардан (қисқич, текислагич, зубила, болға ва бошқалардан) фойдаланилади (113-расм). Буюм сифати уста малакасига боғлиқ бўлиб, иш унумдорлиги жуда паст. Шу сабабли бу усулдан ҳозирда фақат кичик таъмирлаш устахоналарида фойдаланилмоқда.

Машинасозлик заводларининг темирчилик цехларида турли заготовкалардан поковкалар олишда турли хил машиналардан фойдаланилади.

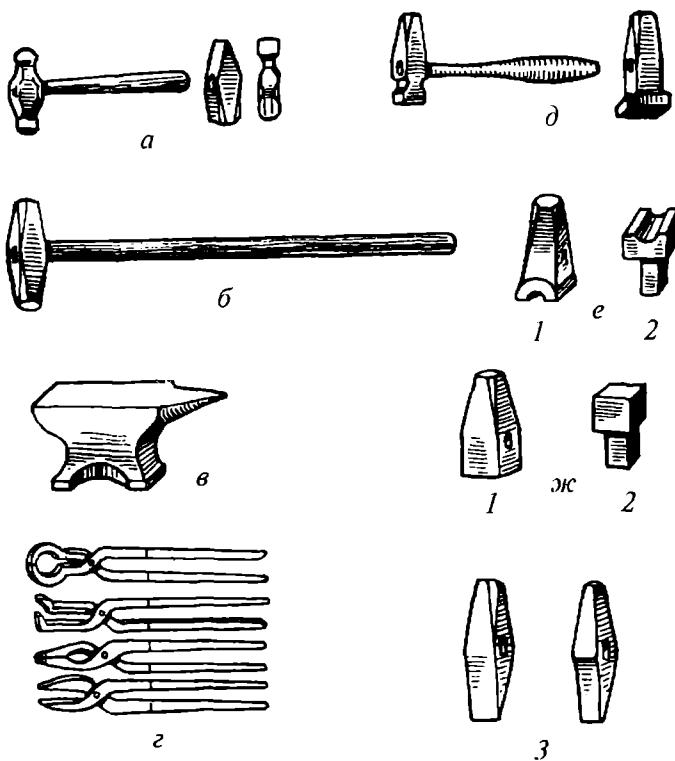

113-расм. Металларни дастаки болғалашда ишлатиладиган асбоблар:
 а — болғача; б — босқон; в — сандон; г — омбирлар; д — силлиқлагичлар;
 е — қисқичлар; 1 — устки; 2 — остки; ж — подбойкалар; 1 — устки;
 2 — остки; 3 — зубилалар

2-§. Эркин болғалаш үсқуналари


Маълумки, заготовкаларни болғаларда динамик зарб билан катта-роқ (6–7 м/с) тезлиқда ишланса, прессларда эса секироқ (0,1–3 м/с) тезлиқда статик юкламада катта босим билан ишланади.

Болғалаш машиналари конструкциясининг оддийлиги, осон ростланиши, ҳар хил тезлиқда ва турли куч билан ишлаши ҳамда бошқа кўрсаткичларига кўра болғалаш-пресслаш цехларида кенг фойдаланилади. Болғаларнинг сиқилган ҳавода (пневматик), сиқилган буғ-ҳавода, механик тарзда ишловчи ва бошқа хиллари бўлса, прессларнинг эса сиқилган сувда (гидравлик), сиқилган буғ-ҳавода, кривошип, фрикцион ва бошқа хиллари бор. Уларнинг қайси биридан фойдаланиш олинувчи поковкалар материалига, шакли ва ўлчамларига боғлик. Масалан, майда (25–30 кг гача) поковкалар олишда пневматик болғалардан, ўртacha поковкалар олишда сиқилган буғ-ҳавода ишловчи болғалардан ва йирик поковкалар олишда гидравлик пресслардан фойдаланилади.

Сиқилган буғ-ҳавода ишловчи болғалар тузилишига кўра оддий ва мураккаб хилларга ажратилади. Оддий хилларида сиқилган буғ-ҳаво зарб берувчи қисмларни фақат юқорига кўтаришга хизмат қилса, мураккаб хилларида сиқилган буғ-ҳаво зарб берувчи қисмларни фақат юқоригагина кўтармай, балки пастга тушишида поршенга кўшимча босим ҳам бериб, болғанинг зарб қувватини анча ортиради. Бу хил болғалардан асосан саноатда кенг фойдаланилади.

Сиқилган ҳавода ишловчи болғаларнинг тузилиши ва ишлаши. 114-расмда бу болғанинг умумий кўриниши ва ишлаш схемаси келтирилган. Бу расмдан кўринадики, унинг иккита цилинтри бўлиб, булардан бири компрессор цилинтри 9 бўлса, иккинчиси иш цилинтри 12, улар сиқилган ҳавони тақсимловчи механизмлари 6, 7 орқали боғланган. Компрессор цилинтридаги поршен 13 га илгарилама-қайтма ҳаракат электр двигатель 11, редуктор 10 ва кривошип-шатун механизми 14 орқали узатилади.

Компрессор поршени 13 пастга ҳаракатланганда унинг тагидаги сиқилган ҳаво тақсимловчи механизми 6 орқали иш цилинтри поршени 12 тагига ўтиб, уни юқорига кўтаради ва аксинча поршен 13 юқорига ҳаракатланганда сиқилган ҳаво тақсимловчи механизм 7 орқали иш цилинтридаги поршен 12 нинг юқорисига ўтиб, уни пастга юргизади. Бунда у билан боғланган баба 15 боёқ пастга ҳаракатланаб, пастки боёқ 4 устидаги заготовкани зарблайди. Зарур бўлса, устки боёкни ҳаво тақсимловчи механизм ёрдамида кўтарилиган ёки туширилган ҳолда сақлаш мумкин. Бу болғаларда тушувчи қисмлар массаси 75–1000 кг гача бўлиб, минутига 95–225 марта зарб бера олади. Шу боисдан бу болғалардан майда поковкалар олишдагина фойдаланилади.

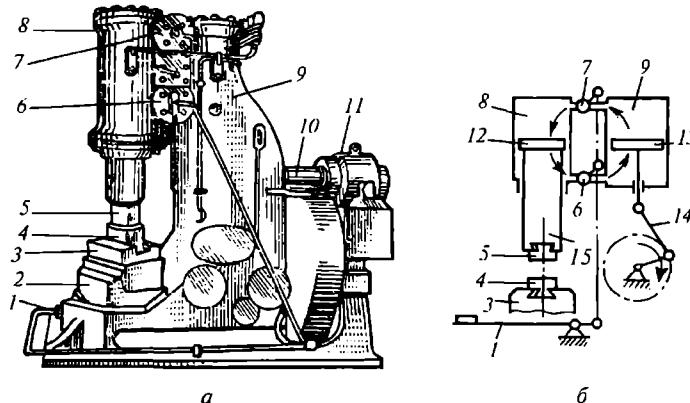


114-расм. Пневматик болға:

a — умумий күриниши; *б* — ишлаш схемаси; 1 — педаль; 2 — шабот; 3 — ёстиқча; 4 — пастки боёқ; 5 — устки боёқ; 6, 7 — ҳаво тақсимловчи механизм; 8 — иш цилиндр; 9 — компрессор цилиндр; 10 — редуктор; 11 — электр двигатель; 12 — иш цилиндр поршени; 13 — компрессор поршени; 14 — кривошип-шатунли механизм; 15 — баба

Сиқилган буғ-ҳавода ишловчи болғалар тузилиши ва ишлаши. Бу болғаларнинг бир ва икки стойкаликлари бўлади. 115-расмда икки стойкалигининг умумий күриниши ва ишлаш схемаси кўрсатилган. Сиқилган буғ-ҳавода ишловчи болғалар ишлашига кўра оддий буғ машинасига ўхшашиб бўлиб, бунда ҳам сиқилган буғ ёки ҳавони икки томонга тақсимлаш механизми (золотник) бўлади.

Болғани ишга тушириш учун ричаг 1 ни, у билан боғланган тортқи 2 ни пастга ўтказилганда буғ ёки ҳаво тақсимловчи механизм 4 орқали 0,7–0,9 МПа босимда цилиндр 5 поршени тагига кириб поршенини ва у билан боғланган шток 8, баба 10 ва устки боёқ 11 ни юқорига кўтаради ва аксинча ричаг 1 ни, у билан боғланган тортқи 2 ни юқорига ўтказилганда буғ ёки ҳаво тақсимловчи механизм 4 орқали 0,7–0,9 МПа босимли сиқилган буғ ёки ҳаво цилиндр 5 поршени юқорисига кириб поршенини ва у билан боғланган шток 8, баба 10 ва устки боёқ 11 ни пастга ҳаракатлантиради. Бунда пастга ҳаракатланувчи деталлар массасига буғ ёки ҳаво босими кўшилиб, пастки боёқ муҳраси устида қўйилувчи заготовкани зарблайди. Болға ҳаракати ва унинг қай ҳолда сақланиши золотникли тақсимловчи механизм ёрдамида бошқарилади. Бундай болғалаш машиналарнинг пастга тушувчи қисмлари массаси 0,5 дан 5 тоннага етади. Уларда массаси ўртача 20–350 кг ва баъзан 2–3 т гача бўлган поковкалар олинади.

Болғаларнинг заготовкага зарб бериси энергиясини аниқлаш. Маълумки, заготовкаларни болғадаги кинетик энергия (E_k) ни қуйидаги формула бўйича ифодалаш мумкин:

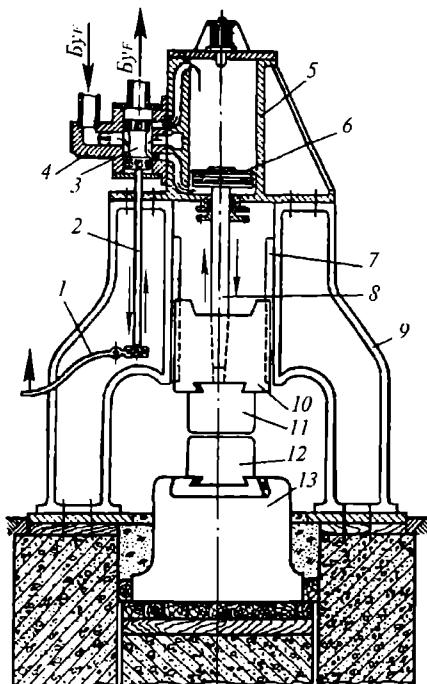

115-расм. Икки стойкали буг-ҳавода ишловчи болға схемаси:

- 1 — ричаг; 2 — тортқи; 3 — золотник;
- 4 — тақсимловчи механизм; 5 — цилиндр;
- 6 — поршень; 7 — йүналтирувчи;
- 8 — шток; 9 — станина (стойка);
- 10 — баба; 11 — устки боёқ; 12 — пастки боёқ; 13 — шабот (пүлат плита)

Агар ϑ нинг ўрнига унинг қийматини (1) тенгламадан аниқлаб, E_1 тенгламага қўйсак, унда $E_1 = \frac{m\vartheta^2}{2} \cdot \frac{m}{m+M}$ бўлади.

Демак, болғалашга бевосита сарфланадиган энергияни тубандагича аниқлаш мумкин:

$$E - E_1 = \frac{m\vartheta^2}{2} - \frac{m\vartheta^2}{2} \cdot \frac{m}{m+M} = \frac{m\vartheta^2}{2} \left(1 - \frac{m}{m+M}\right),$$

ФИК эса

$$\eta = \frac{E - E_1}{E} = \frac{m\vartheta^2}{2} \left(1 - \frac{m}{m+M}\right) : \frac{m\vartheta^2}{2} = \frac{M}{m+M} = \frac{1}{1 + \frac{m}{M}}$$

$$E_K = \frac{m \cdot \vartheta^2}{2}, \text{ Ж(кг.м)},$$

бу ерда m — болганинг пастга тушувчи қисмлари массаси, KG : ϑ — зарб бериш моментидаги тушувчи қисмларнинг чизиқли тезлиги, m/c .

Зарблашда бу энергиянинг бир қисмигина заготовкани деформациялашга, қолгани асбобни эластик деформациялашга, ҳаракат қилувчи деталларнинг ишқаланишига ва шабот тебранишига сарфланади.

Агар шабот массасини M , болғани зарбовчи деталларнинг пастга тушиш тезлигини ϑ билан белгиласак, шаботни ва боёкли бабани эластик материалдан тайёрланган десак, унда зарбдан сўнг улар (импульснинг сақланиши қонунига кўра) ϑ тезлиқда ҳаракатланади. Унда:

$$m \cdot \vartheta = (m + M) \cdot \vartheta, \quad (1)$$

унда тизимнинг энергияси $E_1 = \frac{(m+M) \cdot \vartheta^2}{2}$ бўлади.

бүләди. Бу тенгламадан күринадики, шабот массаси ортишида ФИК ҳам ортади. Шу сабабли $M = 15-20$ т олинади. Шунингдек, заготовкага зарб бериш энергиясини умумий ҳолда қуйидагича аниқлаш мүмкін.

$$E = G \cdot H_1 \cdot J \text{ (кг.м).}$$

Бу ерда G — болганинг пастга тушувчи қисмлари массаси (кг); H_1 — болганинг пастга тушувчи қисмларининг кўтарилиш баландлиги, м.

3-§. Эркип болғалашдаги асосий операциялар

1. *Чўктириши.* Бу операцияда заготовка бўйига кичрайтирилиб, бунинг ҳисобига кўндаланг кесим ўлчамлари катталаштирилади (116-расм, а). Бу ишловда бўйига эгилмаслиги учун заготовка бўйи диаметридан ёки қалинлигидан 2,5 мартадан ортиқ олинмаслиги керак. Одатда кесим юзи квадрат ва тўгри тўрт бурчакли заготовкаларни бошқа кесимли шаклга ўтказишда уларни аввало юмалоқ шаклга ўтказишга ҳаракат этишда чўктириш (энг кичик периметр қоидаси бўйича ишлов) дейилади. Бунда кутилган мақсадга тезроқ эришилади. Агар заготовканинг айрим жойлари чўктирилса, бу ишловга маҳаллий чўктириш дейилади. Бунда заготовканинг чўкиш коэффициенти қиймати қуйидагича аниқланди:

$$K_r = \frac{H}{h},$$

бу ерда H — заготовканинг чўктирилгунча баландлиги, мм; h — заготовканинг чўктирилгандан кейинги баландлиги, мм.

Масъулиятли поковкаларни олишда $K_r = 3-5$ ва баъзан ундан ортиқроқ бўлади.


2. *Чўзиши.* Бу операцияда заготовканинг кўндаланг кесим ўлчами ҳисобига бўйи узайтирилади (116-расм, б). Бу ишловда заготовканинг кўндаланг кесими чўзилмаган жойини кетма-кет чўзишда уни ўқи атрофида айлантириб борилади.

Заготовканинг бир жойигина чўзилса, унга маҳаллий чўзиш дейилади. Бунда узайиш коэффициенти қуйидагича аниқланади:

$$K_y = \frac{L}{l}$$

Бу ерда L — заготовканинг чўзилгандан кейинги узунлиги, мм, l — заготовканинг чўзгулгача узунлиги, мм. Одатда бу коэффициент 1,3—2 оралигига бўлади.

3. *Тешини.* Бу ишловда заготовқадан маълум ҳажмдаги металл тешгич асбоб билан сиқиб чиқарилиб, тешик очилади (116-расм, в). Агар

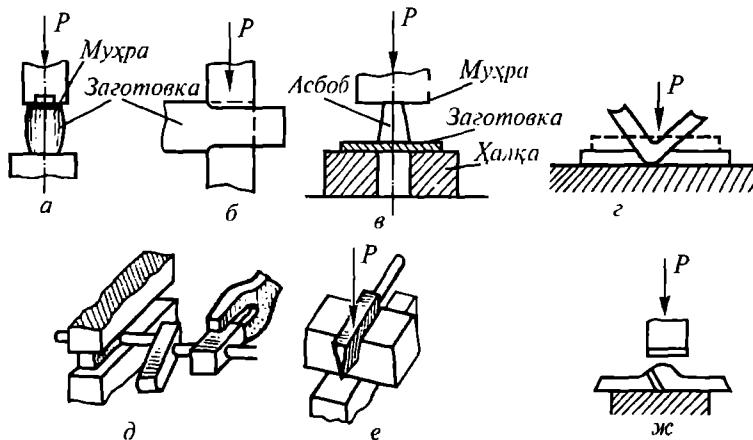

116-расм. Асосий болғалаш операциялари:

- a — чўқтириш; б — чўзиш; в — тешиш; г — букиш; д — бураш;
е — кесиш; ж — пайвандлаш*

қалин металлда тешик тешиладиган бўлса, аввал заготовканинг бир томонидан чуқурча қилиниб, кейин орқа томонидан ишлаб тешик очилади. Одатда, диаметри 50 мм дан кичик тешиклар очиш иқтисодий маъқул бўлмайди.

4. Раскаткалаш. Ҳалқали заготовка тешикчани катталаштириш учун раскаткаланади. Бунинг учун махсус оправкага кийдирилган заготовка узлуксиз айлантириш йўли билан зарбланади.


5. Букиш. Заготовканинг бир қисмини иккинчи қисмига нисбатан махсус мосламаларда ўқи бўйича маълум бурчакка буралади (116-расм, д).

6. Бураш. Заготовканинг бир қисмини иккинчи қисмига нисбатан махсус мосламаларда ўқи бўйича маълум бурчакка буралади (116-расм, д). **7. Кесиш.** Ўлчамлари катта бўлган заготовка бир неча майдага бўлакларга кесиб ажратилади (116-расм, е). Буни бажаришда темирчилик болталари ва зубилалардан фойдаланилади.

8. Пайвандлаш. 1100–1300°C температурагача қиздирилган, масалан, кам углеродли пўлат заготовкаларни устма-уст, қия кертилган юзалари бўйича ёки учма-уч қилиб пайвандлаш учун уларнинг юзалари кир, мой ва занглардан тозалангач, болга ёки пресс остида сиқилади (116-расм, ж).

4-§. Поковкаларни болғалаш йўли билан тайёрлаш технологиясини лойихалашга доир масалалар

Бунинг учун аввало олинувчи деталь чизмаси асосида поковканинг чизмаси чизилади. Бунда соддалаштириш билан механик ишловга бел-

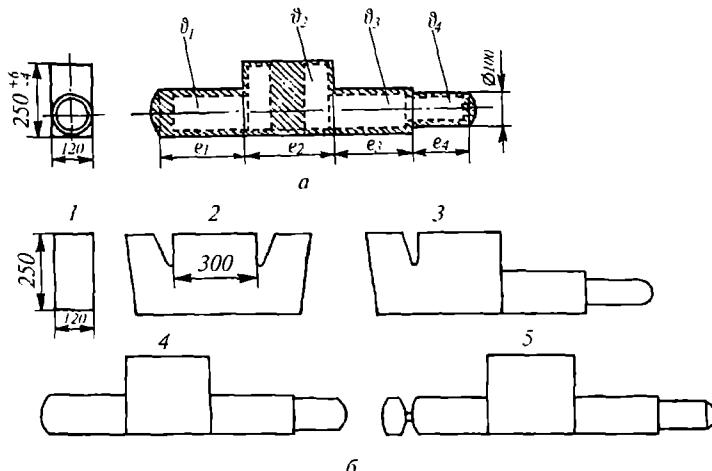

117-расм. Тирсакли вал поковкасини олиш схемаси:

а — поковка чизмаси; *б* — ишлов беришдаги тишлиар


гиланган қўйим, номинал ўлчамлар, допуск қийматлари ҳисобга олинади. Унга кўра тегишли ўлчамли заготовка танланади. 117-расмда мисол сифатида поковка чизмаси асосида (тегишли номинал ўлчамлар допусклар, қўйим қийматлари ва қолдирмалар кўрсатилган). Поковка учун кўймалар олинса, унда заготовка массасини кўйидаги формула бўйича аниқласа бўлади.

$$G_3 = G_{\text{пок.}} + G_{\text{кес.}} + G_{\text{куй.}} + G_{\text{т.к.}}, \text{ кг.}$$

Бу ерда $G_{\text{пок.}}$ — поковка массаси, кг; $G_{\text{кес.}}$ — қуйманинг юқори ва таг қисмида кесиб ташланадиган нуқсонли жойлар массаси, кг. Одатда, пўлат қуймаларда нуқсонли жойи қўйма массасининг 14–30 фоизини, таг қисм 4–7 фоизини ишфол этади; $G_{\text{куй.}}$ — металлни қиздиришда кўйиндига ўтадиган массаси, кг (алангали печларда қиздиришда массасининг 2–3 фоиз миқдорда олинади); $G_{\text{т.к.}}$ — технологик кесиндилар.

Одатда, оддий шаклли поковкалар учун 5–10 фоиз, мураккаб шаклли поковкалар олишда қўйма массасининг 10–30 фоизигача белгиланади. Агар поковка майда ва ўртача бўлса, юқорида қайд этилганидек, заготовка сифатида тегишли ўлчамли сортамент олиш учун унинг ўлчамлари белгиланади. Поковкани олиш учун заготовкани ишлов операциялар кетма-кетлиги, ишлов режимлари белгиланиб, улар технологик картада қайд этилади. 118-расмда технологик нуқтаи назардан маъқул ва номаъқул поковка шаклларига мисоллар келтирилган.

Бу поковкани олиш учун юқорида қайд этилганидек, аввало поковка ҳажмини топамиз. Бунинг учун уни V_1 , V_2 , V_3 ва V_4 элементар

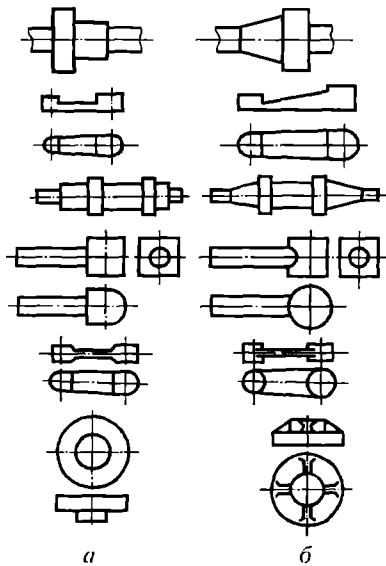

118-расм. Поковкалар шаклари пінг түрі ва потүрі
танлапишиға мисоллар:
a — маңқул; *b* — номаңқул

ұажмларга ажратыб, ұажмларини алохыда-алохыда аниқладаб, сүнгра уларни қўшиб, поковканинг тұла ұажмини топамиз. Бизнинг мисолимизда тұла ұажм $V_t = 15150 \text{ см}^3$ бўлади дейлик, кейин поковка массасини топамиз:

$$G_{\text{пок}} = V_{\text{пок}} \cdot \gamma = 15150 \cdot 7,8 = 118,2 \text{ кг.}$$

Бу ерда γ — пўлат зичлиги, $\text{г}/\text{см}^3$. Бундай поковка учун заготовка сифатида сортамент белгилаш маъқул. Маълумки, бу заготовкани алланғали печда зарур температурагача қиздирсак, куйиндига ўтишини 3,5 кг, кесиндилаар массасини 6 кг деб қабул этсак, унда заготовка массаси бундай аниқладади:

$$\begin{aligned} G_i &= G_{\text{пок}} + G_{\text{куй}} + G_{\text{тк}} = \\ &= 118,2 + 3,5 + 6 = 127,7 \text{ кг.} \end{aligned}$$

Поковка чизмасидан кўринадики, унинг энг катта участкасининг кесим ўлчами $120 \times 250 = 30000 \text{ мм}^2$. Бу поковкага шундай заготовка олишимиз керакки, унинг кесим юзи 30000 мм^2 дан кичик бўлмасин. Шунинг учун унга яқин бўлган томонлари $180 \times 180 \text{ мм}$ ли квадрат заготовка танлаймиз. Бунда унинг кесим юзи 32400 мм^2 бўлади. Бунда $32400 \text{ мм}^2 > 30000 \text{ мм}^2$, бу эса талабни қондиради.

Энди заготовка узунлигини аниқлашга ўтамиз. Маълумки,

$$l_3 = \frac{G_3}{F_3 \cdot \gamma}, \text{мм.}$$


бу ерда G_3 — заготовка массаси, кг; F_3 — заготовка кўндаланг кесим юзи, мм^2 ; γ — заготовка зичлиги, $\text{г}/\text{см}^3$.

Кейин эса сортаментдан l_3 узунлигига яқин ўлчамли заготовка кесиб олинади. Сўнгра заготовкани алланғали печда $1000^\circ\text{C} - 1300^\circ\text{C}$ температурагача қиздириб, 117-расм, *b* да кўрсатилганидек кетма-кетликда тегишли асбоблар билан зарблаб ишлаш натижасида поковка олинади.

Болғалаш пресслари. 119-расмда саноатда кенг тарқалган гидравлик пресснинг схемаси келтирилган. Схемадан кўринадики, пресс-

119-расм. Гидравлик пресс схемаси:

- 1 — пастки боёк; 2 — устки боёк;
 3 — колонна; 4 — құзғалувчи траверса;
 5 — иш цилиндр плунжери;
 6 — иш цилиндр; 7 — траверса;
 8 — плунжер; 9 — юқорига күтариадиган
 цилиндр; 10 — құзғалмас траверса;
 11 — тортқи; 12 — стол; 13 — құзғалмас
 траверса; 14 — пойдевор; 15 — заготовка

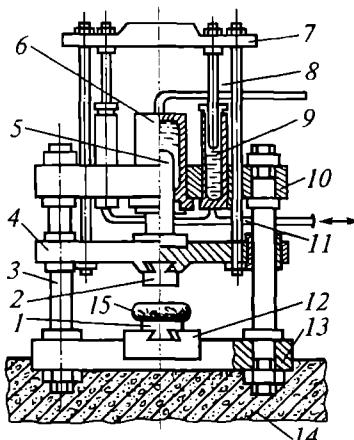

нинг пастки құзғалмас траверси 13 пойдевор 14 га үрнатилган. Унга стол 12, унга эса пастки боёк үрнатилган. Пастки құзғалмас траверса 13, устки құзғалмас траверса 10 билан колонна 3 орқали боғланган.

Пресснинг құзғалмас траверсига 10 га иш цилинтри 6 ва унга устки боёк 2 үрнатилган. Уни юқорига күтаришга хизмат қиладиган цилиндр 9 ҳам үрнатилади. Иш цилиндрининг 6 поршени 5 құзғалувчи траверса 4 билан боғланган. Құзғалувчан траверсага эса устки боёк 2 үрнатилган. Цилиндрлар 9 поршенлари тортқи 11, траверса 7 билан, у эса үз навбатида құзғалувчи траверса 4 билан боғланган. Прессни юргизиш учун унинг иш цилиндрига 20–45 МПа (200–450 кг/см²) босимда сув эмульсияси ёки минерал мой ҳайдалади. Бунда у поршен 5 ни босиб пастта юргизади. Бунда у билан боғланган траверса 4, устки боёк 2 ҳам пастта ҳаракатланиб, құзғалмас боёқдаги заготовка 15 ни катта юкланиш билан ээзіб пластик деформациялады.

Бу даврда траверса 4 билан боғланган траверса 7 пастта ҳаракатланиб, поршенлар 8 цилиндрларидаги суюқликни пресс бакига ҳайдайды. Құзғалувчан траверса 4 ни юқорига күтариш учун цилиндр 9 ларга маълум босимда суюқлик ҳайдалади. Бунда поршенлар 8 юқорига күтарилишида улар билан боғланган траверсалар 7 ва 4 ҳам юқорига күтарилади ва иш цилиндридаги суюқлик бакка ўтади. Саноатимиз ишлаб чиқараётган пресслар номинал кучланиши 2–150 МН (200–15000 т) оралиғида бўлади.


Гидравлик прессларнинг иш цикли:

1. Салт ҳаракат. Бунда устки боёк заготовкага яқинлаштирилади.
2. Иш ҳаракати. Бунда устки боёк заготовкани статик босимда ээзіб ишлайди.
3. Устки боёк дастлабки вазиятга ўтади.

МАТЕРИАЛЛАРНИ ҲАЖМИЙ ШТАМПЛАШ

1-§. Умумий маълумот

Ҳажмий штамплаш деб кўпинча маълум температурагача қиздирилган металл заготовкаларнинг штамп деб аталувчи (одатда, икки палладан иборат бўлган) асбобнинг пастки палла ўйигига қўйилиб, устки палла билан зарблаб ишлашда деформацияланниб, штамп ўйигини тўлдиришига айтилади (120-расм, *a*). Бу усул юқорида танишилган эркин болғалашга қараганда иш унумининг юқорилиги, мураккаб шаклли поковкалар олиниши, шакли ва ўлчамларининг аниқлиги, сирти юзаси фадир-будирлигининг камлиги, юқори малакали ишчини талаб

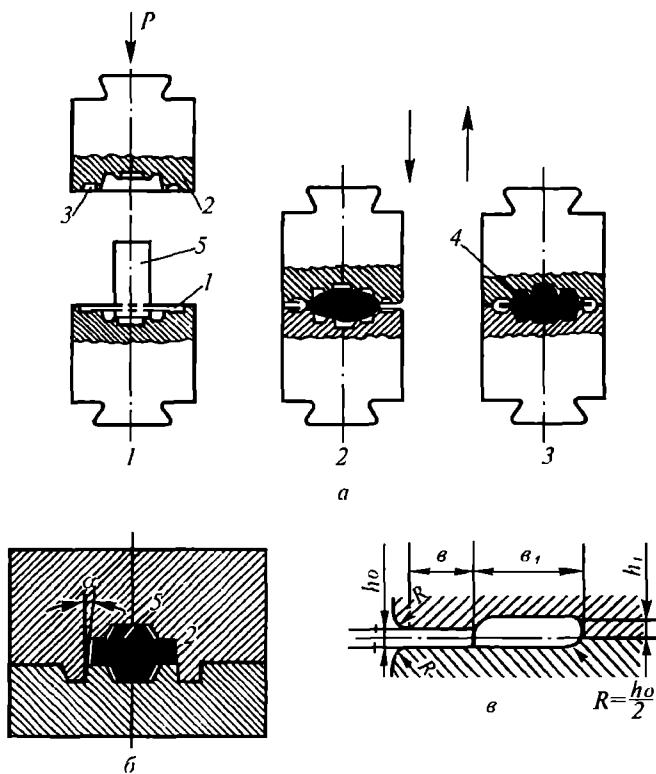

120-расм. Ҳажмий штамплаш схемаси:

a — очиқ штамплаш; *б* — ёпиқ штамплаш; 1, 2 — штамп паллалари;
3 — питр ариқчаси; 4 — заготовка; 5 — поковка;
b — питр ариқчасининг кўрининиши

этмаслиги каби афзалликларига кўра кўплаб бир хилдаги поковкалар тайёрланадиган йирик темирчилик цехларида кенг қўлланилади. Лекин штамп нархининг қимматлиги, поковка массасининг 250–300 кг гача бўлиши бу усулнинг камчилиги ҳисобланади.

2-§. Штамплар, материаллар хили ва конструкцияси


Юқорида айтилганидек, металларни ҳажмий штамплашда фойдаланиладиган асбобларга *штамп* дейилади. Улар юқори сифатли легирланган пўлатларнинг 5ХНВ, 5ХНМ, 5АТМ, 3Х2В9Ф ва бошқа маркаларидан тайёрланиб, тегишли термик ишловлардан ўтади.

Уларнинг ўйиқлари шакли, ўлчамлари поковкалар ташки шакли ва ўлчамига жуда яқин бўлади. Штамплар конструкциясига кўра очиқ ва ёпиқ хилларга ажратилади. Очиқ штампларнинг ажралиш текислигида олинувчи поковка ташки контури бўйлаб ўйиги бўлиб, у билан боғланган тор питр ариқаси бўлади. Бу хил штампларда заготовкаларни штамплашда штамп ўйигидан ортиқча бўлган металл тор ариқча орқали питр магазинига ўтиб питр ҳосил бўлади. У кейин кесиб ташланади.

Уни бу тор ва кичик ҳажмли ариқчада тезроқ совушида бир томондан металлни питр магазинига ўтишига кўрсатувчи қаршилиги ортиши штамп ўйигини металл билан тўлароқ тўлишига кўмаклашса, иккинчи томондан штамп паллаларини бир-бирига ўрилишидан сақлайди. Питр ариқча конструкцияси ва ўлчами поковка материалига, шаклига, ўлчамларига ва бошқа кўрсаткичларга боғлиқ. Одатда, питр массаси поковка массасининг 10–20 фоизи оралиғида бўлади.

Шуни қайд этиш жоизки, бу усулда маълум ҳажмли металл чиқиндига ўтса ҳам поковкани олиш жараёни бирмунча осонлашади. Ёпиқ штампларда питр ариқаси бўлмай, ажралиш юзалари мураккаб текисликлар бўйича ўтиб, ўзаро қулфланади. Штамплашда эса металл ёпиқ ўйикда деформацияланади. Шу сабабли бу штампларда олинадиган поковка массаси заготовка массасига тенг бўлиши керак. Бу штампларда штамплаб поковкалар олишда металл тежалса-да, штамп конструкцияси мураккабдир. Темирчилик цехларида поковкалар олишда юқорида қайд этилган қатор афзалликларга қарамай, амалда кўпроқ очиқ штамплардан кенг фойдаланилади.

Металларни эркин болғалашда кўрилганидек, штамплашда ҳам поковка чизмасини лойиҳалашда деталь чизмаси асосида унинг шаклини иложи борича соддалаштириб, қўйим, номинал ўлчамлар допусклари, қолдирмалар, шунингдек, қиздирилгандаги киришув қийматлари ҳисобига поковка ҳажми ($1,2\text{--}1,5$ фоиз) орттирилади. Агар деталда тешик бўлса, у белгиланиб, кесилувчи парда қалинлиги ҳам кўрсатилади. Заготовканинг штамп ўйигига осонроқ ўтиши ва поковканинг ундан осон ажратилиши учун штамп ўйифининг кичик бўлиши, ажралиш текислигининг оддий сирт бўйича бир юзадан иккинчи юзага ўтмас

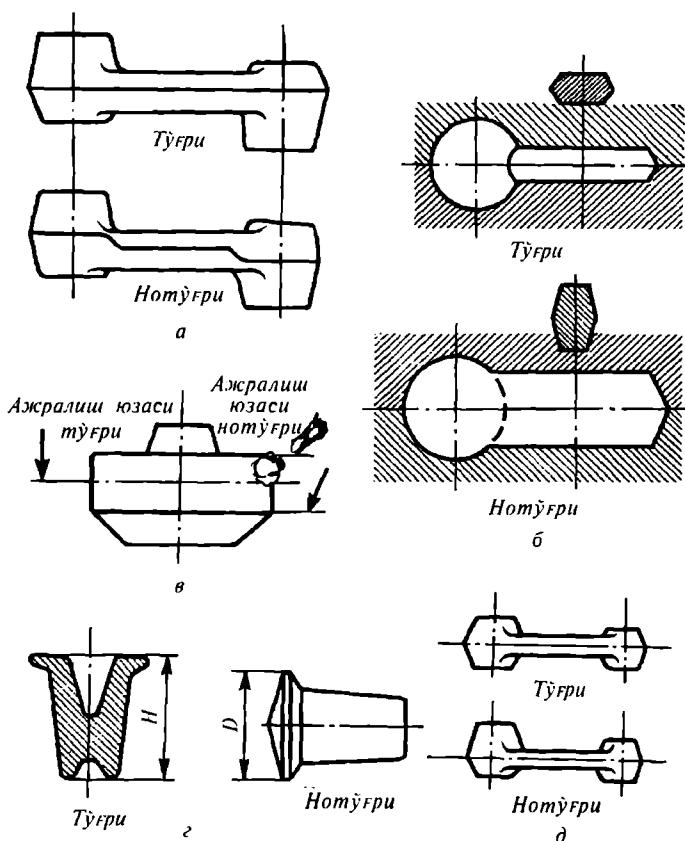

121-расм. Поковкалар конструкциясини белгилаш схемаси

бұрчак бүйіча ўтиши, штампнинг устки ва пастки контурлари тенг бўлиши, ёndoшган юза девор қалинликлари кескін фарқланмаслиги, штамплашда металлнинг пастга қараганда юқорига осонроқ оқиб ўтиши ва бошқа талабларга алоҳида аҳамият бериш лозим (121-расм).

Амалда оддий шаклли поковкалар бир ўйиқли штампларда, мураккаб шаклларни күп ўйиқли штампларда олинади. 122-расм, *a* да мисол сифатида поковкаларни күп ўйиқли штампда олиш кўрсатилган, күп ўйиқли штампларнинг ўйиқлари одатда чўзиш, айрим жойларига шакл бериш, эгиш ва бошқа ишларни бажаради. Шунга кўра, улар хомаки ва узил-кесил ишловчи ўйиқларга ажратиласди. Узил-кесил ишланувчи поковка ўйиги унинг ташқи шаклига ва ўлчамига мос бўлади, лекин совигач, металлнинг киришув ҳисобига ўйик ҳажми бир оз каттароқ қилинади. Одатда, мураккаб шаклли поковкаларни күп ўйиқли штампларда олиш иқтисодий жиҳатдан маъқулроқдир. 122-расм, *b* да күп ўйиқли штампда цилиндрик заготовкадан шатун

поковкаси олишга мисол келтирилган. Расмдаги ишлов кетма-кетлигига қаралса, заготовка аввалига штампнинг ўтиш ўйиги 1 га ўтказилиб чизилади, кейин айрим жойини юмалоқлаш жойи ўйиги 2 га ўтказиб ишланади, сўнгра шакл бериш ўйигида ва охири узил-кесил ишлаш ўйиги 4 да ишланади.


3-§. Металларни ҳажмий штамплаш ускуналари ва уларда заготовкаларни штамплаш

Металл заготовкаларни штамплашда фойдаланиладиган асосий ускуналарга сиқилган буф-ҳавода ишловчи штамплаш болғалари, болғалаш пресслари, горизонтал болғалаш машинкалари, винтли фрикцион пресслар ва бошқалар киради.

Шуни айтиш керакки, сиқилган буф-ҳавода ишловчи штамплаш болғалари тузилиши жиҳатдан эркин болғалаш болғаларига ўхшашиб бўлиб, фақат конструкциясида бир оз ўзгариш бор, холос. Жумладан, шабот массаси уни тушувчи қисмлар массасидан 20–30 марта оғиррок бўлиб, унга станицаси бевосита болтли пружиналар билан ўрнатилган. Унинг ишга ростланувчи ўйналтирувчилари штамп паллаларининг бирбирига мос тушишини таъминлайди. Болға эса педални босиш билан бошқарилади.

Одатда штамплаш болғалари кенг тарқалган бўлиб, уларда зарур температурагача қиздирилган чивик заготовкалар штампланиб, гайка, втулка, ҳалқа, болт каби поковкалар олинади. 123-расмда горизонтал болғалаш машинасининг кинематик схемаси, ишлаши ва унда заготовкани штамплаш схемаси кўрсатилган.

123-расмдаги схемадан кўринадики, болғани ишга тушириш учун аввало электр двигател 1 ток тармоғига уланади. Бунда двигатель 1 дан айланма ҳаракат вал 3 даги маховик 4 га текстрол тасмали узатма 2 орқали узатилади. Маховикнинг ичига дискли фрикцион муфта ўрнатилган бўлиб, у маховикка уланганда ҳаракат у орқали вал 3 га ва ундан тишли гилдираклар 6 ва 5 орқали тирсакли вал 7 га узатилади. Тирсакли валдан эса ҳаракат шатун 9 орқали ползун 8 га ўтади. Ползун торецига эса пуансон 10 ўрнатилган. Тирсакли валга ўрнатилган эксцентрик деталлар 11 ва 12 айланётганда 15 ҳамда 14 роликлари навбатма-навбат босади. Роликлар матрица кўзгаладиган палласи

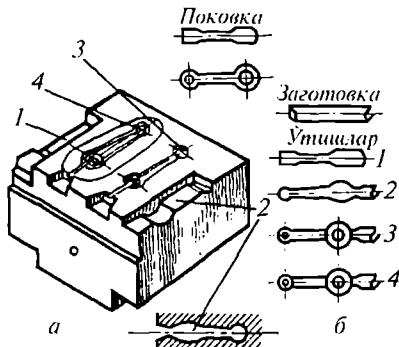


122-расм. Кўп ўйиқли штамп ва штамплашдаги ўтишлар:
1 — чўзиш ўйиги; 2 — айрим жойини юмалоқлаш ўйиги;
3 — шакл бериш ўйиги;
4 — пардоозлаш ўйиги

18 ни ричагли механизм 16 штампнинг қўзгалувчи палласини чапга суриб, иш ўйигини очади, ўнгга сурилганда иш ўйиги ёпилади.

123-расм, б да чивик заготовкани штамплаш натижасида оддий шаклли буюмни тайёрлаш кетма-кетлиги қўрсатилган. Штамплашдан аввал маълум температурагача қиздирилган чивик 4 нинг бир учи таянч тирак 2 га тирадунча штампнинг қўзгалмас палласи ўйигига қўйилади (I ҳол) (Бунда чивикнинг чўқтириладиган қисм узунлиги унинг диаметридан 2,5–3 марта ортиқ бўлмаслиги лозим). Кейин чивик штампнинг қўзгалувчи палласи билан қисилади (II ҳол)да, пуансон 1 билан эзилиб деформацияланади, штамп ва пуансон ўйикларини тўлдиради (III ҳол).

Кейин пуансон дастлабки вазиятига қайтишида штамп паллалари очилиб, поковка олинади (IV ҳол).

Бу усулда диаметри 12,5–250 мм гача бўлган пластик металл чивиклар штампланади.

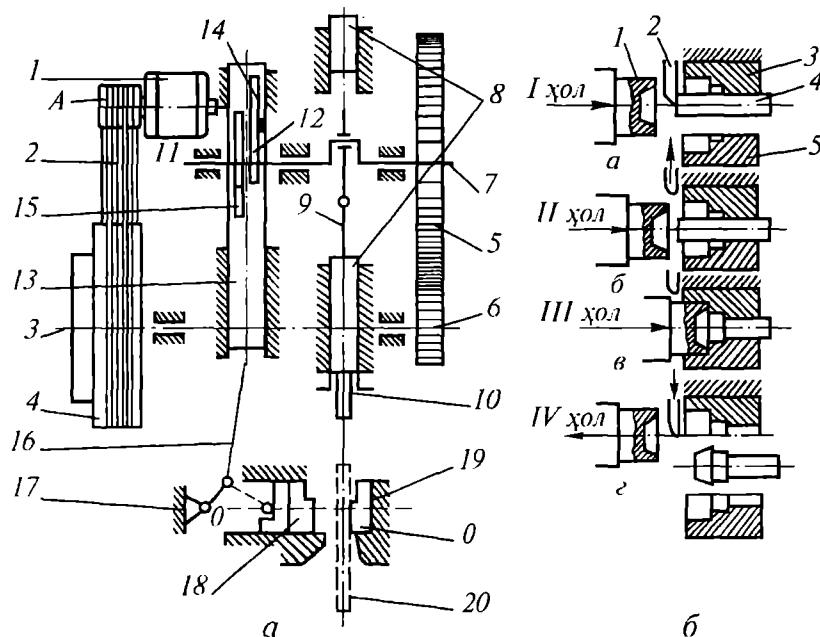

123-расм. Горизонтал болғалаш машинаси ва унинг кинематик схемаси:
а — умумий қурилиш; б — горизонтал болғалаш машинасининг кинематик схемаси; 1 — электр двигатель; 2 — узатма; 3 — вал; 4 — маховик; 5, 6 — тишли фидирик; 7 — тирсакли вал; 8, 13 — ползун; 9 — шатун; 10 — пуансон; 11, 12 — эксцентриклар; 14, 15 — роликлар; 16 — ричаг; 17 — шарнир; 18, 19 — матрица; 20 — заготовка; б — штамплаш схемаси; 1 — пуансон; 2 — тирак; 3, 5 — матрица паллалари; 4 — заготовка

Бу машиналарнинг қуввати 1–31 МН (100–3150 т) ли бўлади. Штамплаш болғаларининг тушувчи қисмлари массасини қўйидағи формула бўйича аниқлаш мумкин:

$$G = K \cdot F_o, \text{Н(кг).}$$

Бу ерда K – болға коэффициенти бўлиб, тушувчи қисмлар массасига кўшимча кўшилувчи босимни билдиради. Масалан, сиқилган буг-ҳавода ишловчи болғаларда $K = 18$ деб олинади. Оддий болғаларда эса $K = 12$ деб олинади; F_o – поковкани пландаги проекция юзи, см².

Прессларда ёки горизонтал болғалаш машиналари (ГБМ)да штамплашда зарурий куч $P = k \cdot F_o \cdot \sigma_b^t$, Н(кг) формула бўйича аниқланади, бу ерда k – поковка коэффициенти бўлиб, унинг қиймати прессларда 6,4–7,3; ГБМда эса 1,5–4 оралигида олинади. σ_b^t – металлнинг штамплаш температурасининг чўзишфа мустаҳкамлик чегараси, МПа.


Заготовкаларни босим билан ишлашда поковка шакли ва массасига кўра болганинг тушувчи қисмлари массасини танлашда 39-жадвалдан, пресс кучини эса заготовка массасига кўра 40-жадвалдан олиш мумкин.

39-жадвал

Болганинг тушувчи қисм массаси, тк да	Мураккаб шакли поковкалар массаси, кг	
	ўртача оғирликдаги	максимал оғирликдаги
0.1	0.5	2
0.2	2	6
0.4	6	18
0.75	12	40
1	20	70
3	100	320
5	200	700

40-жадвал

Пресснинг кучи, Тк	Заготовка массаси, кг	
	ўртача	максимал
600	1000	3000
1000	6500	8000
3000	30000	55000
10000	160000	25000

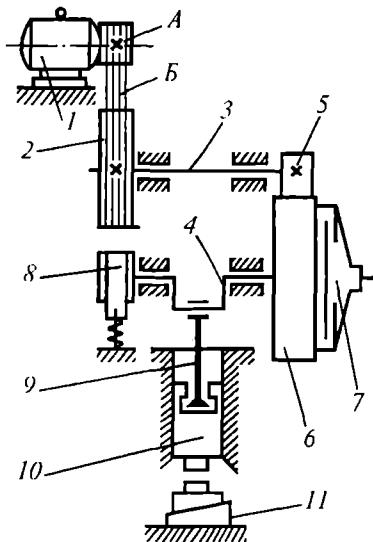


124-расм. Кривошип штамплаш пресси:

- 1 — двигатель; 2 — маховик; 3 — вал;
4 — кривошипни вали; 5, 6 — тишли гилдираклар; 7 — фрикцион муфта;
8 — лепталы тормоз; 9 — шатун;
10 — ползун; 11 — стол

124-расмда кривошип штамплаш пресси ва унинг кинематик схемаси келтирилган. Прессни ишга тушириш учун аввало двигател 1 электр тармоғига уланади. Бунда электр двигател 1 дан айланма ҳаракат вал 3 га ўрнатилган маховик 2 га тасмали узатма орқали узатилади. Вал 3 дан эса ҳаракат тишли гилдираклар 5, 6 га узатилади. Тишли гилдирак 6 ичига дискли фрикцион муфта 7 ўрнатилган. Уни тишли гилдирак 6 га улаш учун педаль босилади. Бунда ҳаракат кривошип вали 4 га ўтади. Бу вал шатун 9 билан, у эса ползун 10 билан bogланган. Унга эса штампнинг устки палласи биректириллади (схемада кўрсатилмаган). У ҳаракатланиб, пастки палла ўйифига қўйилган қиздирилган заготовкани штампайди. Штампнинг пастки палласи эса пресс столи 11 га ўрнатилади. Стол 11 нинг қия текислиги вертикаль йўналишга пона билан ростланади.

Заготовка штампланиб муфта ажратилгач, металл тормоз 8 ишга солиниб, пресс тўхтатилади. Бунда ползун юқори ҳолатда бўлади. Бу прессларнинг пухта ва бикр станицаси, тез ҳаракатланиши (минутига 35—90 гача), ползуннинг тўғри йўналиш бўйлаб аниқ текис юриши юқори сифатли поковкалар олишини таъминлайди. Бу пресслар куввати 5 дан то 80 МН оралигида бўлади. 125-расмда шаботсиз штамплаш болғасининг тузилиши ва ишлаш схемаси келтирилган.

125-расмдан кўринадики, цилиндр 1 даги поршен 2 га юборилган сиқилган ҳаво ёки

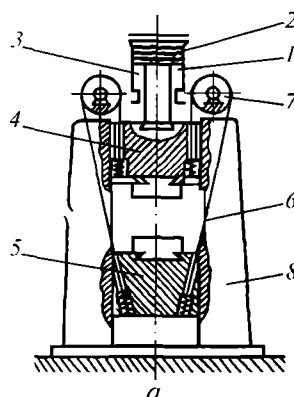

125-расм. Шаботсиз штамплаш болғаси схемаси:

- 1 — цилиндр; 2 — поршень; 3 — шток;
4 — устки баба; 5 — пастки баба;
6 — пўлат лента; 7 — ролик; 8 — стойка;
б — винтли фрикцион пресс: 1 — винт;
2 — маховик; 3 — ползун; 4 — вал;
5 — электр двигатель

буғ поршенні, бинобарин, у билан бириккан шток устки бабани пастга қараб юритади. Бунда металл лента орқали боғланған пастки баба юқорига юради. Бунда бабаларга ўрнатылған штамп палладары ҳам ҳаракатланиб, улар үйифидаги заготовканды штамплайди.


126-расмда винтли фрикцион прессининг тузилиши ва ишлаш схемаси көлтирилған. Бу расмдан кўринадики, электр двигател 5 дан ҳаракат тасмали узатма орқали шкивга, у орқали вал 4 га узатилади. Агар вал 4 даги дисклар ричаглар тизими орқали маҳовик 2 га силжитилиб сиқилса, у айланиш томонига кўра винт станинадаги гайкага киради ёки ундан чиқа боради. Шунда винтта ўрнатылған ползун ҳам пастга ёки юқорига кўтарилади. Бу машиналарда у қадар катта бўлмаган поковка (болт, парчин ва бошқа) лар олинади.

Электровинтли пресс. Бу пресс схемаси 127-расмда көлтирилған

Иккита ёйсимон статор 1 (127-расм, б) станинанинг юқори плитасида бир-бирига қарама-қарши жойлашган, шунинг ҳисобига электромагнит майдони таъсирида ҳосил бўлған таъсир этувчи кучлар тенглаштирилади. Хар бир ёйсимон статор корпус 6, статорнинг темир йиғими 3 ва унинг ариқчаларига ўрнатылған чулғам 4, босиладиган секторлар 5 ва ўрнатувчи деталлардан иборат. Электр тармогидан кучланиш узатилганда статорларда югурувчи электромагнит майдони ҳосил бўлади ва у маҳовикни ўзи билан эргаштириб, уни винт билан бирга айланишга мажбур қиласида, натижада ползун гайка билан бирга илгарилама ҳаракатланади.

Ползун ҳаракатини реверслаш ёйсимон статорлар чулғамларидан ўтაётган токнинг йўналишини ўзгартириш ҳисобига бажарилади, яъни фазалари ўзгартирилади. Ёйсимон статорлар маҳовик ўқига нисбатан шпонкалар 7 билан бир марказга келтирилади. Уларнинг янада бикир ўрнатилиши учун иккита тортқич 2 мўлжалланган.

Заготовкаларни ўйиқли секторли жўваларда жўвалаш . Болғаларда штамплаш (128-расм) усулида металлар қарама-қарши томонга айланувчи жўваларга ўрнатылған ўйиқли штамп секторлари орасидан эзиз ўтказиб штампланади.

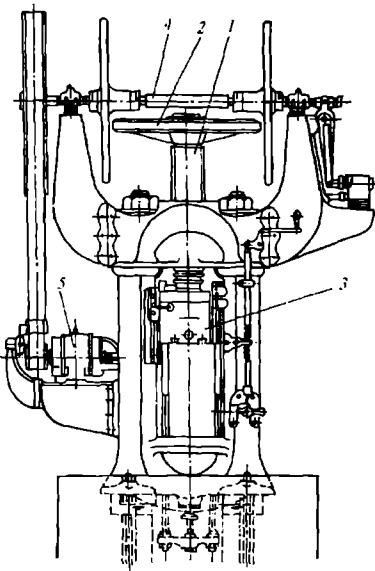

126-расм. Винтли фрикцион прессининг схемаси:

1 — винт; 2 — маҳовик;
3 — ползун; 4 — вал; 5 — электродвигатель

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2


3

4

5

1


2

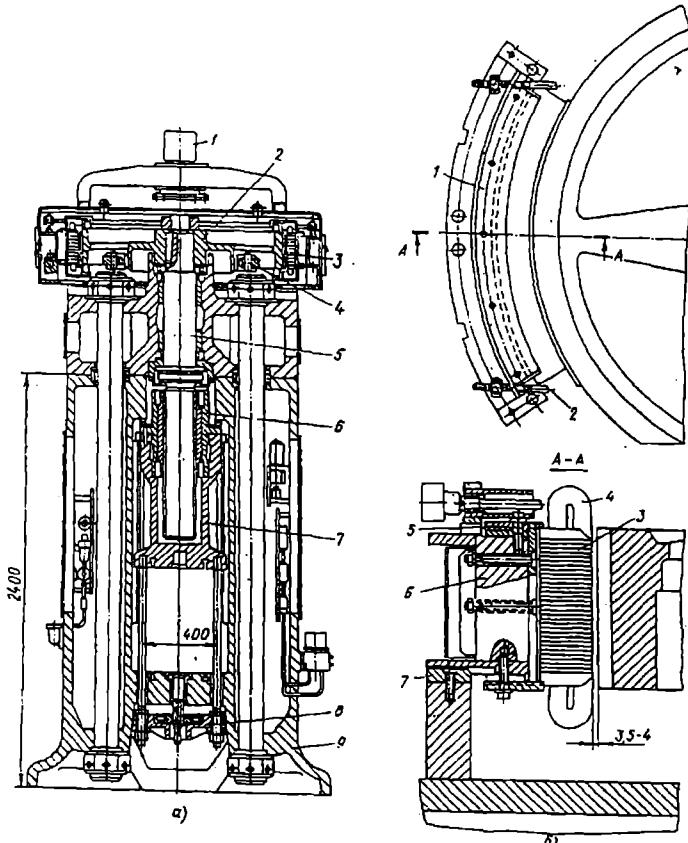

127-расм. Электровинтилли пресс


Расмдан кўринадики, сектор ўйиқлари бир-биридан узоқлашганда улар оралиғига қисқичда сиқилган қиздирилган заготовка тирак 3 га тираданунича узатиласди (128-расм, а). Бунда айланадиган сектор ўйиқлари яқинлашиб, заготовкани қамраши билан деформациялаб тегишли жойини штамплайди. Бу усулдан оддий шаклли даврий поковкалар олишда кенг фойдаланилади.

Заготовкаларни ротацион болғалаш машинада штамплаш (129-расм). Бу машинанинг шпинделі ўқи атрофида айланадиганда (обойма ҳараланмаганды) роликлар 2 роликлар / рўпарасига ўтганида ползуналар 4 ва уларга ўрнатилган штамп паллалари радиал ўйнгиде юриб, улар оралиғида ўрнатилган, масалан, юмалоқ ёки квадрат заготовкани штамплайди-да, дастлабки вазиятга марказдан қочирма куч ҳисобига қайтади. Бунда зарб сони ва кучи шпинделнинг айланыш тезлигига, роликлар ва боёклар сонига боғлиқ бўлади. Бу машиналарда диаметри 2–80 мм ва ундан ортиқроқ бўлган турли шаклли поковкалар олинади.

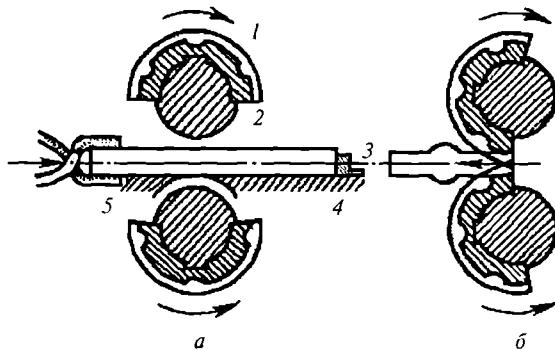


128-расм. Болғалаш жўваларининг ишлаш схемаси:
 а — ишлов берила бошланиши; б — ишлов беришнинг тугаши;
 1 — сектор штампи; 2 — вал; 3 — тирак; 4 — стол; 5 — заготовка

Заготовкаларни чўқтириш машиналарида штамплаш (130-расм). Бу машиналарда диаметри 0,6—38 мм бўлган металлардан мих, болт, роликлар каби поковкалар олишда фойдаланилади. Расмдан кўринадики, чивиқ 1 дан парчин мих каллагини тайёрлаш учун аввало уни штамп 2 нинг кўзидан ўтказиб, ростловчи таянч 3 га тиралади, кейин пичоқли механизм 4 ни юргизиб, зарур узунликдаги заготовка қирқилади. Сўнгра унинг штамп кўзига киритилиб, пуансон 5 билан зарблаб, парчин мих каллаги олинади. Пуансон орқага қайтаётганда чивиқ штамп кўзидан буюмни суриб чиқаради.

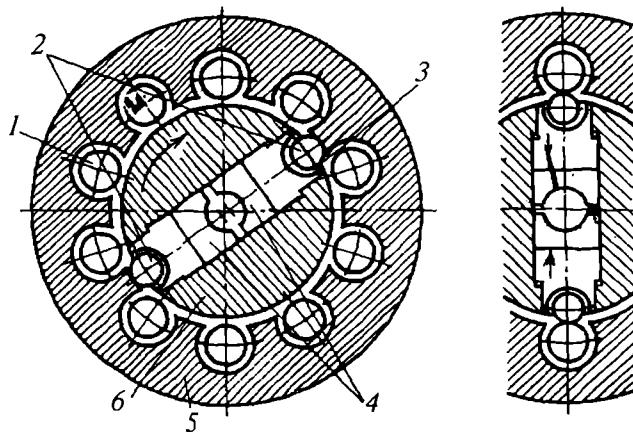

129-расм. Ротацион болғалаш машинасида штамплаш схемаси:
 1 — таянч роликлари; 3 — пазлар; 4 — ползун; 5 — обойма; 6 — шпиндель

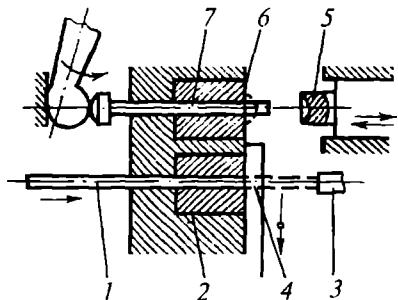

130-расм. Парчин михни чўқтириш машинасида штамплаш схемаси:
1 — чивик; 2, 6 — матрица; 3 — таянч;
4 — пичоқли механизми;
5 — пуансон; 7 — стержень

4-§. Поковкаларни узил-кесил ишлаш


Очиқ штампларда, бошқа штамплаш усулларида олинган поковкалардаги питр, тешик пардаси, нотекисликлар, қуйиндиilar ва бошқа нуқсонлар бўлиши узил-кесил ишловларни талаб этади. Тубандада бу ишловлар ҳақида маълумотлар келтирилган:

Питр ва тешик пардасини қирқиши (131-расм). Расмдаги схемалардан кўринадики, питрни қирқиши учун поковка матрица 2га қўйилиб, уни пуансон 1 билан сиқиб, матрица кўзидан ўтказилади. Бунда матрица кескич ролини ҳам ўтайди. Тешик очишда эса кескич матрица бўлмай, пуансон бўлади.

Бу ишловларда пуансонга берилувчи куч қийматини $P = 1.25\tau_{kp} \cdot \delta \cdot s$, кг формула бўйича аниқлаш мумкин, бу ерда 1,25 — матрица ва пуансонлар қирраларининг ўтмасланиш коэффициенти; τ_{kp} — металлнинг кесишига қаршилиги, МПа; δ — питр қалинлиги, мм; s — поковканинг ажралиш текислиги периметри, мм.

Поковканинг нотекис жойларини текислаш. Бу ишловда поковкалардаги нотекисликларни текислаш учун уларнинг материалига, деформациялангандаги нотекислик кўрсаткичига кўра, совуқлайнин ёки қиздирилган ҳолда пресслар остида, штампларда текислаб ишланади.

Поковка сиртидаги қуйиндиilarни тозалаш. Маълумки, қуйинди сирт юза сифатига катта путур етказиш билан бирга юзаларни механик

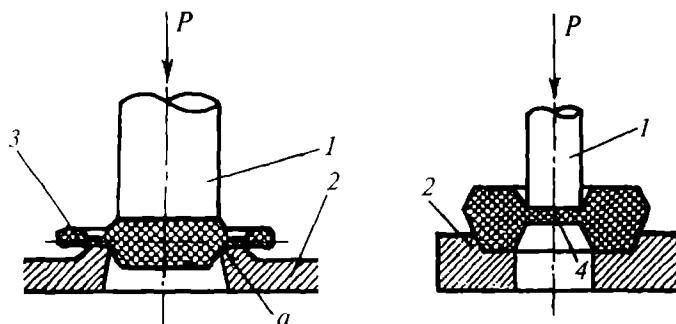

131-расм. Поковкада питр ва парда металлини қирқиб тушириш:

1 — пуансон; 2 — матрица; 3 — питр; 4 — парда; 5 — поковка

ишилашда қийинчиликлар ҳам туғдиради. Шу сабабли уларнинг характеристига кўра айланувчи барабанларга диаметри 1–3 мм ли қаттиқ метал шарчалар билан поковкаларни киритиб, ўқи атрофида маълум вақт айлантирилади ва баъзида кичик поковкаларни сульфат ёки хлорид кислоталарнинг кучсиз сувли эритмаси солингган ваннага туширилиб маълум вақт сақланади.

Калибрлаш. Поковкалар ўлчам аниқликларини ва юза ғадир-будирини текислаб, аниқ шаклли ва ўлчамли текис юзали поковкалар олиш мақсадида калибрланади. Бунинг учун поковка аниқ шаклли, ўлчамили, текис юзали калибрловчи штамп ўйигидан ўтказиб ишланади.

Поковка сифатини кузатиш. Бунда технологик картада қайд этилган ўлчов асблоблари (штангелциркуль, шаблон, скоба ва бошқалар) дан фойдаланиб, поковка шакли, ўлчамлари, аниқлиги, юза тозалиги, текислик даражалари қанчалик талабга жавоб бериши аниқланади.

28-боб

ЛИСТ МАТЕРИАЛЛАРНИ ШТАМПЛАШ

1-§. Умумий маълумот

Лист материалларни штамплаш деб, лист, лента (тасма), полоса тарзидаги юпқа (100 мм гача) пластик металлар ва уларнинг қотишмаларидан, шунингдек нометалл материаллардан турли шаклли ва ўлчамли буюмлар тайёрлаш технологик жараёнига айтилади. Кузатишларга кўра, бу усулда автотракторсозликда 50–60 фоизгача, асбобсозликда 70–80 фоизгача хилма-хил деталлар олинади. Бунинг боиси шундаки, бу усулда аниқ шаклли ва ўлчамли, текис юзали деталлар совуқлайнин штамплаб олинади, иш унумдорлиги юқоридир. Лист материалларни штамплаш ўйли билан буюмларни тайёрлаш технологик жараёнлари икки босқичга ажратилади:


1. Лист материаллардан заготовкалар тайёрлаш.
2. Заготовкаларни штамплаб кутилган шаклга келтириш.

Лист материаллардан заготовкалар тайёрлашда олинувчи буюм ўлчамига кўра, кам чиқинди чиқишига алоҳида эътибор берилади. Қанчалик оқилона бичиб, заготовка ажратилганлиги материалдан фойдаланиш коэффициенти (K_{ϕ}) орқали аниқланади:

$$K_{\phi} = \frac{n \cdot F}{B \cdot L},$$

бу ерда n — заготовка сони; F — заготовканинг кўндаланг кесими юзи, мм^2 ; B — заготовканинг эни, мм ; L — заготовканинг узунлиги, мм .

Одатда, $K_{\phi} = 0,75–0,8$ бўлади.

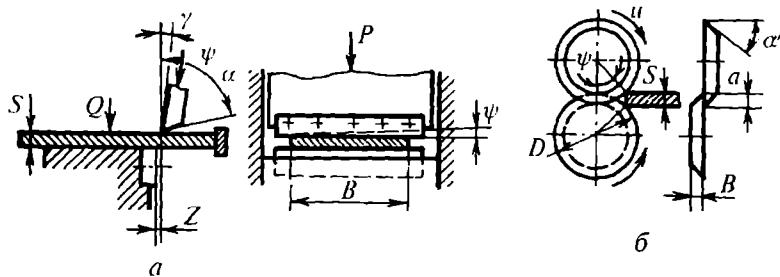

132-расм. Қирқиши машиналари:
а — пичоқли; б — дискли


132-расмда листлардан заготовкалар ажратишда күпроқ фойдаланиладиган пичоқ тифи, қия (гильотина) ва дискли қирқиши машиналарининг схемаси келтирилган.

Гильотина қирқиши машинасида заготовка ажратишда зарурий кучни тубандагича аниқлаш мумкин:

$$P = 1,25 \frac{0,5 \cdot s^2 \cdot \tau_{kp}}{\operatorname{tg} \alpha}, \text{Н (кг),}$$

бу ерда 1,25 — пичоқнинг ўтмасланиш коэффициенти; s — материал қалинлиги, мм; τ_{kp} — материалнинг қирқишига қаршилиги, МПа, у одатда, $0,8 \sim 0,9 \delta_b$ га teng бўлади; α — устки пичоқнинг қиялик бурчаги, градусда.

Агар листдан берк контур бўйича айланади, квадрат ёки бошқа шаклдаги заготовкалар ўйиб тушириш керак бўлса, у пуансон ва матрица-лардан фойдаланиб прессларда ажратилади (133-расм). Бунда зазор пуансон ўлчами ҳисобига заготовканинг ўлчамидан 5–10 фоиз кичикроқ, матрица кўзи ўлчами эса заготовка ўлчамига teng олинади. Теб-

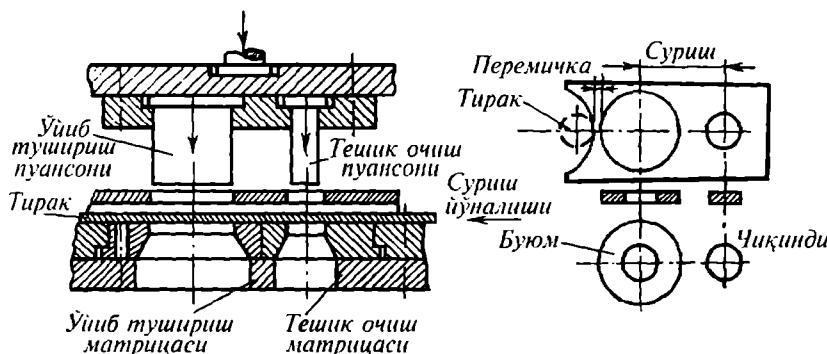

133-расм. Ўйиб тушириш ва тешик очиш схемаси

шик очища эса зазор матрица ўлчами ҳисобига олинади. Бу ишларни бажаришда зарурий куч қиймати қуйидагича ҳисобланади:

а) доиравий контур бўйлаб ажратишда $P = 1,25\pi d s \tau_{kp}$, Н(кг);


б) бошқа ҳолларда $P = 1,25L s \tau_{kp}$, Н(кг);

бу ерда 1,25 — пуансон ва матрица кесувчи тифларнинг ўтмасланиш коэффициенти; d — ўйиб туширилган заготовка диаметри, мм; L — ўйиб туширилган заготовка периметри: мм; δ_{kp} — металнинг қирқишига қаршилиги, МПа.

2-§. Лист металларни штамплаш пресслари ва уларда бажариладиган ишлар


Темирчилик штамплаш цехларида кент фойдаланиладиган прессларга гидравлик, буг-ҳавода ишловчи, кривошип, фрикцион, механик ва бошқа пресслар киради. 134-расм, *a* да бир стойкали бир ползунли оддий кривошип пресс, 134-расм, *b* да эса икки ползунли мураккаброқ кривошип машинасининг кўриниши ва кинематик схемалари келтирилган.

134-расм, *a* даги схемадан кўринадики, ползун 7 ҳаракатни двигател 1, шестернялар 2, муфта 3, кривошип вал 5 орқали олади. Кривошип вал билан шатун 6, у билан эса ползун 7 бодланган. Заготовка штамплангач, муфта 3 автоматик равишда узилиши билан тормоз 4 уланиб, вал экспцентриситети юқори вазиятда тўхтайди. Ползуннинг юриш йўли кривошип вали экспцентриситет ўлчамининг иккига кўпайтмасига тенг бўлади. Заруриятга кўра, ползуннинг юриш йўлини экспцентрик втулка орқали ёки унинг таглик плитасини кўтариш ёки тушириш билан ростлаш мумкин.

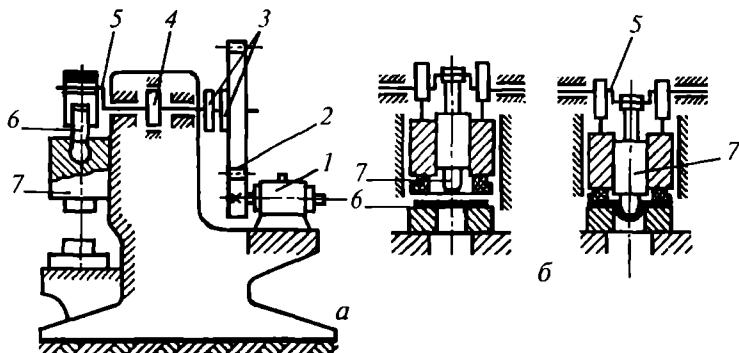

134-расм. Кривошип пресслари:

a — бир ползунли; *b* — икки ползунли: 1 — двигатель; 2 — шестернялар; 3 — муфта; 4 — тормоз; 5 — кривошип вали; 6 — шатун; 7 — ползун

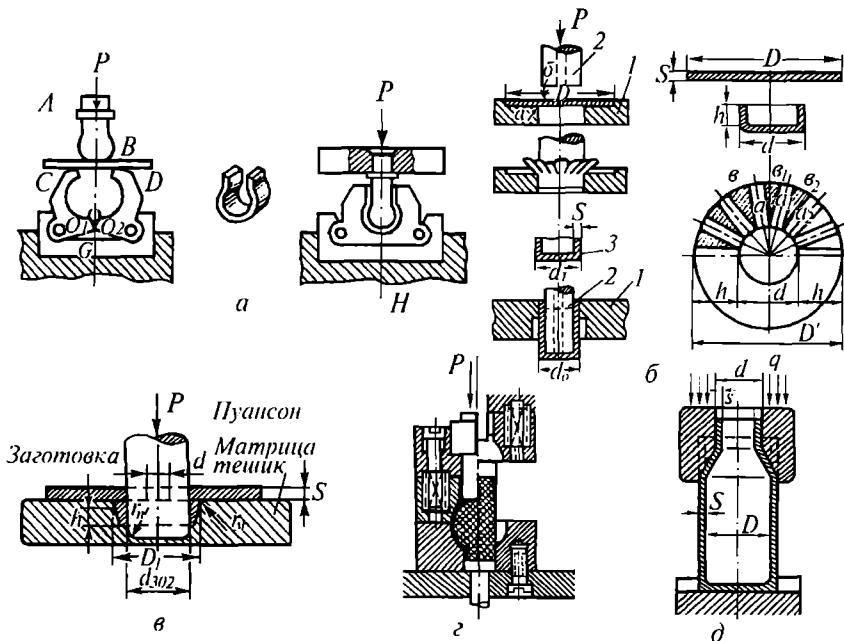

135-расм. Асосий штамплаш операциялари:

а — букиш; б — ботириш; в — борт қайриш; г — бурение;
д — сиқиши; е — ўйиб тушириш ва тешик очиш

Асосий штамплаш операциялари:

Букиш. Бу ишловда күтилган шаклдаги буюм олиш учун заготовкани матрица устига қўйиб (135-расм а да кўрсатилганидек), шаклдор пуансон билан эзиб матрица кўзига ўтказишида унинг паллалари йиғилиб, күтилган шаклга келади. Бунда пуансонга қўйилувчи кучни тубандаги формула бўйича аниқлаш мумкин:

$$P = 0,7 \frac{B \cdot S^2 \cdot \sigma_b}{r+s}, \text{Н(кг);}$$

бу ерда B — заготовка эни, мм; S — заготовка қалинлиги, мм; σ_b — материалнинг чўзилишга кўрсатган қаршилиги, МПа; r — букиш радиуси, мм.

Ботириш. Бу ишловда матрицага ўрнатилган доиравий заготовканинг марказий қисмига пуансон билан оҳиста босиб, уни матрица кўзига ботириб ўтказилади (135-расм, б). Бу ишловда стакан, втулка каби буюмлар олинади. Бунда бурма ҳосил бўлмаслиги учун $\frac{D_3}{d_a} = 1,2 - 1,3$ оралиғида олинмоғи лозим.


Борт қайриш. Тешикли лист заготовканинг сиртқи контури бўйича борт ҳосил этилади (135-расм, в).

Б ё р т т и р и ш. Бунда пуансон билан эластик материални сиқилиб, заготовка матрица күзига ўтиб, кутилган шаклли бўлади (135-расм, г).

С и қ и ш. Ҳовал цилиндрик заготовка учини периметри бўйича сиқиб кичиклаштирилади (135-расм, д).


3-§. Оддий штамплаш усуллари

Эластик материаллар ёрдамида штамплаш. Бу усулдан қалинлиги 2 мм гача бўлган юқори пластик материаллардан кичик ва ўртacha ўлчамдаги деталларни кам сериялаб олишида фойдаланилади. 136-расм, а дан кўринадики, контейнердаги резина ўриндиқ 3 даги лист 2 пуансон 1 билан ботирилганда, у заготовкани пуансонга сиқиб, кутилган шаклга айлантиради. 136-расм, б да полиуретаннинг пуансон 1 билан чўзиб ботириш, 136-расм, в да листни пуансон билан ботириб 1 штамплаш ва 136-расм, г да эса листни босқич билан босим остида кутилган шаклга ўtkазиш кўрсатилган.

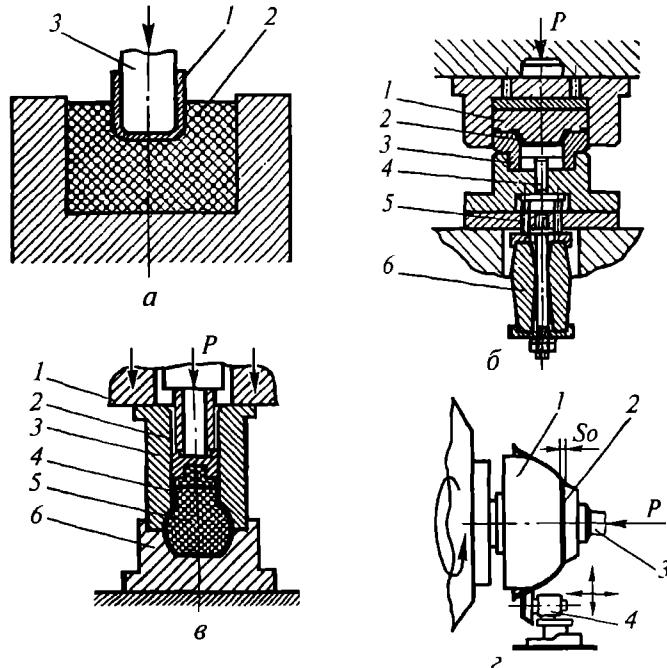

136-расм. Оддий штамплаш усуллари:

- а — резина билан штамплаш; 1 — пуансон; 2 — лист; 3 — резина ўриндиқ;
- б — полиуретанни пуансон билан чўзиб ботириш: 1 — ҳолда; 1 — пуансон; 2 — деталь; 3 — матрица; 4 — туртки; 5 — шток; 6 — резина буфер; II — ҳолда;
- 1 — ташқи ползун; 2 — пуансон тутқич; 3, 6 — матрица; 4 — ички пуансон;
- 5 — деталь; в — ботириш билан штамплаш; 1 — оправка; 2 — заготовка; 3 — тирак; 4 — босқич; г — босим штамплаш

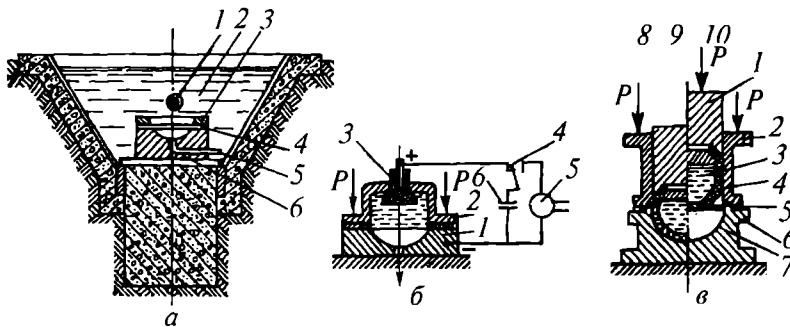

137-расм. Илғор штамплаш усуллари схемаси:

- a* — портлатиб штамплаш: 1 — детонатор заряд; 2 — сув; 3 — қисқич ҳалқа; 4 — заготовка; 5 — трубка; 6 — электрогидравлик штамплаш;
1 — матрица; 2 — корпус; 3 — электрод; 4 — контакт қурилма; 5 — түргилагич;
в — суюқлик билан штамплаш: 1 — плунжер; 2 — қисқич; 3 — суюқлик;
 4 — резина гилоф; 5 — заготовка; 6 — матрица; 7 — деталь

4-§. Илғор штамплаш усуллари ҳақида маълумот

Заготовкаларни портловчи моддалар кучида штамплаш. Бунда портловчи моддалар сифатида порох, тротил, бизантлардан фойдаланилади 137-расмдаги схемалардан кўринадики, штамплашни бошлашдан аввал сув билан тўлдирилган бассейндаги матрица 6 устига лист ўрнатилиди. Қисқич 3 билан сиқилгач, матрица 6 ўйигидага ҳаво трубка 5 орқали сўрилади ва осилган детанаторли заряд портлатилади. Ҳосил бўлган кучли энергия сувда катта босимли тўлқин бериб, бу тўлқин заготовкани матрица томон сиқиб, штамплайди. Бу усул қимматбаҳо ускуналар талаб этмайдиган ниҳоятда унумли усуллар.

Электрогидравлик штамплаш. Бу усул юқорида кўрилган портлатиб штамплаш усулига ўхшаш бўлиб, штамплашда ҳосил этилган электр заряди сув тўлқинига ўтиб, заготовкани матрицага штамплайди.

137-расм, б даги схемадан кўринадики, заготовка матрица 1 га қўйилиб, чеккаси корпус 2 билан қисилади, кейин матрица ўйигидаги ҳаво сўрилиб, корпус сув билан тўлдирилади, сўнгра электрод 3 орқали электр импульси ҳосил этилади. Бунда сувда зарбовчи тўлқин ҳосил бўлиб, у заготовкани матрицага штамплайди. Суюқлик билан штамплаш 137-расм, в да кўрсатилган.

ТАКРОРЛАШ УЧУН САВОЛЛАР

- Металларни босим билан ишлаш қайси хоссага асосланган ва нима учун?
- «Металларнинг пластиклиги» деб қайси хусусиятга айтилади ва бу хусусият қандай кўрсаткичларга боғлиқ?
- Деформация нима ва утинг қанақа хилини биласиз ва уларни қаидай тушунасиз?

4. Совуқлайын пластик деформацияланган металлнинг пухталаниш сабабини тушунтириб беринг.
5. Текстураланиш ҳодисасини айтиб беринг?
6. Рекристалланиш ҳодисасини қандай тушунасиз. Үнинг ажамияти қандай? Рекристалланиш температурасини таҳминан қандай аниқлаш мүмкін?
7. Металларни босым билан ишлаш олдида қиздириш температураси, қиздириш тезлиги ва вақты қандай аниқланади?
8. Металларни босым билан ишлашнинг асосий усулларини бирма-бир схемада тасвирлаб, тушунтириб беринг.
9. Металларни босым билан ишлашда фойдаланиладиган заготовкалар тури, уларга қандай талаблар күйилади ва ўлчамлари қандай аниқланади?
10. Металларни қиздириб босым билан ишлашда уларни зарур температурагача қиздириш учун қандай қиздиргич қурилмалардан фойдаланилади, уларнинг бирбиридан фарқи ва қандай афзалликлари, камчиликлари бор?
11. Прокат станларининг таснифи ва құлланиш соқаларини айтиб беринг.
12. Прокат станининг тузилиши, ишлашини схемадан тушунтириң.
13. Металларни прокатлауда асосий операциялардан ташқари қандай ёрдамчы операциялар ҳам бажарилади?
14. Металларни бўйлама прокатлашда абсолют сиқилиш, абсолют кенгайиш ва абсолют узайиш қийматлари қандай аниқланади?
15. Металларни прокатлашда узайиш, сиқилиш ва кенгайиш коэффициентлари қандай аниқланади ва бу коэффициентлар ($\lambda\alpha\beta$) қийматлари нимага bogliq, uning ажамияти қандай?
16. Металларни узлуксиз прокатлаш шарти нимага bogliq?
17. Сортли прокат маҳсулотларни ишлаб чиқариш технологик жараёнини умумий тарзда тушунтириң.
18. Чоксиз ва чокли трубаларни ишлаб чиқариш усулини тушунтириб беринг.
19. «Металларни пресслаш» деб қандай технологик ишловга айтилади?
20. Тўғри пресслаш билан тескари пресслаш орасида қандай фарқ бор?
21. Пресслаш кучи (P) қиймати қандай кўрсаткичларга bogliq?
22. Пресслашда қандай маҳсулотлар олинади?
23. Металларни кирялаш ва бу усулнинг бошқа технологик усуллардан қандай афзалликлари ва камчиликлари бор?
24. Кирялаш кучи қандай аниқланади?
25. Кирялаш станлар тури, тузилиши ва ишлашини схемада тушунтириб беринг.
26. Киря-асбоб материали, тузилиши ва ишлаши.
27. Кирялашда трубалар қандай олинади?
28. Металларни болгалаб ишлашда фойдаланиладиган болгалаш болгаларидан бирини, тузилиши ва ишлашини тушунтириб беринг.
29. Металларни болғалашнинг асосий операциялари ва улар қандай бажарилишини тушунтириң.
30. Металларни ҳажмий штамплашнинг моҳияти нима? Ҳажмий штамплашда ишлатиладиган ускуналар, штамплар хили ва тузилишини тушунтириб беринг.
31. Поковкаларни узил-кесил ишлаш усулларини айтиб беринг.
32. Қандай технологик жараён лист штамплаш деб аталади? Лист штамплаш операцияларини айтиб беринг.
33. Илгор лист штамплаш усулларидан асосийларини тушунтириб беринг.

МЕТАЛЛ ҚУЙМАЛАРИНИ ОЛИШ

29-боб

ҚУЙМАКОРЛИК, ҚУЙМАЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШ ВА УЛАРНИНГ ТАННАРХИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ КЎРСАТКИЧЛАР

1-§. Умумий маълумот

Қуймакорлик корхоналари машинасозлик саноатининг муҳим тармоқларидан бири бўлиб, бунда аввалдан тайёрланган қолипга турли металл ёки уларнинг қотишмаларини қуиб, турли шаклли ва ўлчамли қуймалар олинади. Шуни қайд этиш жоизки, қуймалар (деталлар ёки уларнинг заготовкалари) массаси бир неча граммдан 250 т гача ва ортиқ бўлиши мумкин. Қуйма заготовкаларга келсак, уларнинг шаклли ва ўлчамлари деталлар шаклига ва ўлчамига кўра механик ишловларга мўлжалланган, қўйим қийматидан бир мунча каттaroқ бўлади.

Одатда, қуймаларнинг ўлчамига ва корхоналарнинг хилига кўра чўян қуймалар учун қўйим ўлчами 2–20 мм, пўлат қуймалар учун ~4–28 мм гача бўлади. Кузатишлар кўрсатадики, машина деталларининг массаси бўйича 50 фоиздан ортиқроги қуйма усулда тайёрланмоқда. Жумладан, станоксозлика 80 фоизга яқин деталлар (станок стационалари, тезлик қути корпуслари ва бошқалар), автотракторсозлика 60 фоизга яқин деталлар (цилиндр блоклари, картерлар, поршнелар, насос корпуслари, тирсакли валлар ва бошқалар) шу усулда олинмоқда.

Статистик маълумотлар кўрсатадики, ҳозирги кунда ишлаб чиқарилаётган қуймаларнинг массаси бўйича 70 фоизга яқини кулранг ва модифицирланган юқори мустаҳкамликка эга бўлган чўяnlарга, 20 фоизга яқини пўлатларга ва қолгани эса болғаланувчан чўяnlар билан рангли металл қотишмаларга тўғри келмоқда.

Бунинг боиси аввало уларнинг нархининг арzonлиги, қониқарли пухталиги, сифатли, турли шаклли ва ўлчамли қуймаларнинг осон тайёрланиши туфайли металлнинг тежалишидадир. Шу сабабли ҳам дунё бўйича 1985–1990 йилларда тахминан 80 млн тонна металл қўйма олинган. Бунинг 1/3 қисми собиқ СССРга тўғри келган. Ўзбекистонда 1989 йилда 842 минг 509 т металл қўйма олинган, холос.

Металл қуймаларни олишнинг оддий усуллари билан одамлар жуда қадимдан таниш бўлганлар. Кўпгина мамлакатларда, жумладан, Миср, Юнонистон, Хитойда олиб борилган археологик топилмаларни ўрганиш шуни кўрсатдики, одамлар милоддан бир неча юз минг йиллар муқаддам оддий шаклли қуймаларни ер қолилларда олганлар.

Асрлар оша бу хунар авлодлардан авлодларга ўтиб ривожлана борди. Фақат, XIII–XIV асрларда чүянлардан, XVIII–XIX асрларга келиб пўлатлардан турли шаклли ва ўлчамли қуймаларни гилли қум қолиларда олганлар.

Қуймакорликнинг кейинги йилларда ривожланишига ва унинг назарий асосларини яратишга улкан ҳисса қўшган олимларга Д.К. Чернов, П.П. Аносов, А.С. Лавров, Н.В. Калакутский, А.А. Бочвар, А.Г. Спасский, Л.С. Константинов ва бошқаларпи кўрсатиш мумкин. Айниқса, рус қуймакорлари металлардан мураккаб ва сифатли қуймаларни гилли қум қолиларда олиб, дунёга машҳур бўлдилар. Мисол сифатида 1586 йилда А. Чохов бошчилигига тайёрланган 39 т ли бронза замбарак қуймани, 1735 йилда И. Моторин бошчилигига бронзадан олинган деярли 200 т ли нақшдор қўнғироқ қуймани, 1782 йилда Петр I хотираси учун мисдан деворлари қалинлиги 7,5 мм дан 30 мм гача бўлган, бўйи 10 м ли, оғирлиги 22 т га яқин отлиқ чавандоз қуймани келтириш мумкин. Бу қуймалар ҳозирда ҳам ёдгорлик сифатида сақланмоқда.

Юқорида келтирилган мисоллардан кўринадики, турли металл ва уларнинг қотишмаларидан хилма-хил мураккаб шаклли ва ўлчамли сифатли қуймаларни олиш борасидаги муаммолар тўла ҳал этилган деб бўлмайди. Кейинги йилларда саноатнинг турли соҳалари вужудга келиши, айниқса, асбобсозлик, атом техникаси, электроника, ҳисоблаш машинасозлиги ва бошқа соҳаларнинг ривожланиши туфайли турли муҳитларда ва температурада, деярли юкламаларда ишловчи зарур ҳоссали металл қотишмаларидан юқори геометрик аниқликка эга бўлган, текис юзали, сифатли, хилма-хил мураккаб шаклли қуймаларни кўплаб ишлаб чиқариш зарур бўлди. Бу эса ўз навбатида техник-иктисодий талабларга жавоб берадиган янги-янги такомиллашган технологик усуллар устида изланишларга, оғир жисмоний ишларни механизациялаш илиа иш унумдорлигини кескин орттиришга унади. Изланишлар натижасида қатор такомиллашган технологик усуллар (қуймаларни металл қолиларда босим билан, эрувчи моделлар ёрдамида тайёрланган қолиларда, қобиқли қолиларда ва бошқалар) яратилиб, кўпгина технологик жараёнлар автоматлаштирилди.

Лекин ҳали ечилиши зарур бўлган муаммолар талайгина.

2-§. Қуймалар конструкциясини лойиҳалашга доир талаблар

Лойиҳачилар қуймаларнинг конструкциясини лойиҳалашда қуйма материали, шакли, геометрик аниқлиги ва ўлчамлари, сирт юзалар текислиги, пухталиги ва бошқа талабларни белгилашда уларни ишлаб чиқариш усули билан боғлиқ бўлган барча технологик масалаларни ҳам ҳисобга олишлари керак. Бу борада қуймалар шаклининг соддлаштирилиши, заруриятсиз техник талаблар кўймасликнинг аҳамияти

катта, чунки қуйма шакли қанчалик мураккаб бўлмаса, моделлар, стерженлар ва қолилга металлни киритиш тизими моделлари, шакли мураккаблашмайди. Шунингдек, қолилларни тайёрлаш анча осонлашади. Айниқса, бу борада қуймалар деворининг тўғри чизиқли бўлиши, қалинликларининг кескин ўзгармаслиги, бир юзадан иккинчи юзага ўтиш жойларида ўтқир бурчаклар бўлмаслиги жуда муҳимдир. Қуймаларда ортиқлар, бикирлик, қобирғалар, чуқурчалар ва бошқалар бўлса, қолилдаги металларнинг совиб кристалланишида уларнинг деярли текис совишини таъминлаш лозим.

Шуни ҳам қайд этиш жоизки, сифатли деталларни тайёрлашда қуймаларнинг механик ишлов учун станок мосламаларига ўрнатиладиган таянч (база) юзаси, қолипнинг пастки қисмида бўлгани маъқул.

Қолилларни гилли кум материалларидан тайёрлаш учун ёғоч модельларидан фойдаланишда уларнинг деформацияланиши ҳисобига қолиллар шакли ва ўлчамларида пайдо бўладиган ноаниқлар, металлнинг қолипда совиши пайтида киришув қийматларида йўл қўйила-диган хатолар қуймалар шакли ва ўлчамларига путур етказади. Шу боисдан ГОСТ, ОСТ ва техник нормалари ҳисобга олинади. Масалан, кулранг чўян қўймада 100 мм гача ўлчамга 1–2 мм, 2000 мм гача ўлчамга 5–10 мм, ўқлараро ўлчамларнинг четга чиқиши 500 мм га $\pm 1\%$, 2000 мм гача $\pm 0,6\%$ бўлиши мумкин.

Қуймалар деворларининг бир юзадан иккинчи юзага ўтиш радиусига келсак, деворлар қалинликлари $1/3$ дан $1/4$ оралигига олинмоги (алюминий қотишмаларидан олинувчи қуймаларда 3 мм, магний қотишмаларидан эса 5 мм дан кичик бўлмаслиги) керак.

Маълумки, қуймаларда бир ёки бир неча турли ўлчами очиқ ёки берк тешиклар, турли шаклли чуқурчалар бўлиши мумкин. Куймани олишда уларнинг шакли ва ўлчамларига мос стержендан фойдаланилади. Бунда техника-иктисодий кўрсаткичлар ҳисобга олинади. Масалан, пўлат қуймалардаги тешиклар диаметри 8–10 мм, чўян қўймаларда 6–8 мм дан, мис қўймаларда 5–7 мм дан ортиқ бўлганда стерженлар ёрдамида, бундан кичиклари эса пармалаб очилиши тавсия этилади.

Агар юқорида қайд этилган асосий талабларга амал қилинмаса, қўймада деярли ички зўриқиши кучланишлар ҳосил бўлиб, бу унинг тоб ташлашига ва баъзан дарз кетишига олиб келади.

3-§. Қуймаларнинг танипархига таъсир этувчи асосий кўрсаткичлар

Маълумки, қуймаларнинг характеристига, ишлаб чиқаришнинг режадаги йиллик дастурига кўра корхона хили белгиланади. Турли корхоналарда қуймаларни ишлаб чиқариш даражасига кўра турли машина ва механизмлардан ва технологик жараёнлардан фойдаланилади. Йирик корхоналарда қуйма ишлаб чиқаришнинг барча технологик ишла-

ри механизациялаштирилган ва автоматлаштирилган бўлиб, қўймаларнинг сифати ва таннархи кичик корхоналардагига қараганда анча арzon бўлади. Агар турли металл қотишмаларидан олинаётган қўймалар массасининг, механик ишловларга берилишини ҳисобга олмасак, уларнинг таннархига асосан материали, шакли ва корхона хилини киради. 41-жадвалда қўймаларнинг таннархига таъсир кўрсатувчи асосий кўрсатичлар ва уларнинг таъсир даражаси (қабул этилган бирликда) келтирилган.

41-жадвал

Қўйма материали	Шакли		Корхона хили	
	оддий	мураккаб	бир нечта қўймаларни ишлаб чиқарувчи кичик корхонада	кўплаб қўймаларни ишлаб чиқарувчи йирик корхонада
Кулранг чўян	1,0	1,8–2,2	1,0	0,4
Боғланувчан чўян	1,2–1,5	2–3	1,2–1,5	0,4–0,6
Углеродли пўлат	1,5–2,0	3–4	1,5–2,0	0,5–0,6
Легирланган пўлат	6,0–8,0	12,0–15,0	6,0–8,0	3–4
Алюминий қотишмалар	8,0–10,0	16,0–20,0	8,0–10,0	4–5

Шуни қайд этиш жоизки, йирик корхоналар замонавий, серунум ускуналар билан жиҳозланган, бу ерда такомиллашган технология бўйича сифатли қўймалар кўплаб ишлаб чиқарилади, шунинг учун корхонага сарфланадиган сармоялар икки-уч йилда қопланади. Шу боисдан қўймаларни кўплаб ишлаб чиқарувчи йирик корхоналар сони ортиб бормоқда.

30-боб

ҚОЛИПЛАР ХИЛИ, УЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ТЕХНОЛОГИК МОСЛАМАЛАР ВА АСБОБЛАР

1-§. Қолиплар хили

Қўймалар ишлаб чиқаришда қолипларнинг иш муддатларига кўра бир марталик, бир неча марталик ва кўплаб қўймалар олишга яроқлиларга ажратилади. Кузатишлар шуни кўрсатадики, турли металл қотишмалардан олинувчи қўймалар массаси бўйича 70–80 фоизи бир марталик қўймалар олишга яроқли нам ва қуруқ қолипларда, қолган қисми

эса бир неча ўнлаб қуймалар олишга яроқли мұваққат ҳамда юзлаб, минглаб қуймалар олишга яроқли қолипларда олинмоқда.

Бир марта қуймалар олишга яроқли қолиплар. Бу қолипларда бир мартагина қуйма олингандан сүнг, улар бузилади. Бу қолип материали таркиби олинувчи қуйма материали, шакли ва ўлчамларига кўра белгиланади. Бу қолип материал асоси кварц қуми бўлиб, уларнинг донларини ўзаро боғловчилар сифатида тегишли боғловчилар (гил, спирт бардаси, цемент, суюқ шиша, термореактив смолалар, битум, канифол), қуймага куйиб ёпишмаслигининг олдини олиш учун тошкўмир кукуни, чангсимон кварц, графит, газ ўтказувчанлигини ошириш учун ёғоч қипиғи, торфдан фойдаланилади. Ўлчами 0,25 дан 1 мм гача бўлган кумлар маълум миқдорда тегишли қўшимчалар қўшиб, маҳсус аралаштиргич қурилмада сув билан яхшилаб аралаштирилади. Бу аралашма кутилган хоссага эга бўлгач, қурилмадан чиқариб, қолип тайёрлаш участкасига юборилади, у ерда қолип тайёрланади.

Мұваққат қолиплар. Бу қолипларда бир нечагина (ўнлаб) қуймалар олинади. Бу қолип материал асоси юқори температурага чидамли, шамот, магнезит, қум, асбест каби бошқа материаллар кукунларига маълум миқдорда тегишли боғловчилар (гипс, цемент ва бошқалар)ни қўшиб аралаштиргич қурилмада сув билан қоришириб, кутилган хоссага келгач, уни қолип тайёрлаш участкасига узатилиди ва у ерда қолип тайёрланади. Бу қолипларда одатда турли шаклли кичик ва ўртача ўлчамли қуймалар олинади.

Кўплаб қуймалар олишга яроқли қолиплар. Бу қолиплар чўян, пўлат, мис ва алюминий қотишмаларидан тайёрланади. Бу қолипларда оддий шаклли кичик ва ўртача ўлчамли юзлаб ва минг-минглаб қуймалар олинади. Шу боисдан уларга шартли равишида доимий қолиплар деб ҳам юритилади.

2-§. Технологик мосламалар ва асбоблар

Қуймалар қолипларини тайёрлашда фойдаланиладиган технологик мосламаларга модель, модель таглиги, стержень яшиги, суюқ металлни қолипга киритиш тизими моделлари, опока ва бошқалар киради.

Қуйида асосий технологик мосламалар ҳақида маълумотлар келтирилади.


Модель. Модель деб қолип материалида олинувчи қуйманинг ташқи контурини ҳосил қилувчи мосламага айтилади. Моделнинг ташқи шакли олинувчи қуйма шаклига ўхшаш бўлгани билан ўлчамлари қолипга киритилган суюқ металлнинг совиб қотишида киришув қийматига ва механик ишловларга бериладиган юзалар қўйимига нисбатан каттароқ бўлади. Моделлар ва шунингдек бошқа технологик мосламалар енгил, осон кесиб ишланадиган, чидамли, арzon материаллардан тайёрланиб, улар қолип материалига ёпишмай, ундан осонроқ ажраладиган бўлиши керак.

Құймаларни күп slab ишлаб чиқармайдынан кичик цехларда технологик мосламалар сифатли ёғочлар (қарағай, арча, занг ва бошқалар)-дан тайёрланади. Бунинг учун fұла, тахта, брус тарзидаги ёғочлар печда 60–70°C температурада (намлиги 8–10% гача келгунча) бир неча соат құритилади-да, кейин технологик мосламаларни тайёрлаш участкасига узатылади. Улар чизмалар асосида тайёрланади.

Одатда, оддий шаклли, кичик ва ўртача ўлчамли құймалар моделлари яхлит, мураккаб шаклли құймалар моделлари ажралувчи ва шунингдек айрим-айрим бўлаклардан йиғилган бўлади (138-расм).

Кўпинча ажралувчи моделлар икки (устки ва пастки) палладан иборат бўлиб, пастки палланинг ажралиш юзида иккита конусли кичик тешиги бўлса, устки палланинг ажралиш юзасида эса иккита конусли кичик ортиги бўлади. Қолип паллалари шу конусли тешикларга конусли ортиқлар киритилган ҳолда йиғилади.

Маълумки, ёғоч арzon материал ва у яхши кесиб ишлангани билан нам тортиб тоб ташлаши, тез чириши ва деярли пухтамаслиги туфайли ундан кенг фойдаланиб бўлмайди. Шу боисдан күп slab бир хилдаги металл құймаларни ишлаб чиқарувчи йирик цехларда моделлар ва шунингдек бошқа технологик мосламалар алюминий қотишмалар ва пластмассалардан тайёрланади. Бу материаллар ёғочга қараганда анча қиммат бўлса-да, узоқ вақт турли муҳитларда ишлаши давомида шаклли ва ўлчамларини сақлаши, қолип материалида аниқ модель контури олиниши каби афзалликларга эга. Шуни қайд этиш жоизки, моделлар қайси материалдан тайёрланмасин, қолидан осонроқ чиқариш учун унинг вертикал текисликларига кичик қиялик берилади, юзалари нағис ишланади, қиялик қиймати модель материалига, шаклига, ўлчамига, қолип материалига ва қолипни тайёрлаш усулига боғлиқ. Одатда, ўртача шаклли ва ўлчамли ёғоч моделларида бу қиялик 1–2°, металларда 0,5–1° оралиғида бўлади.

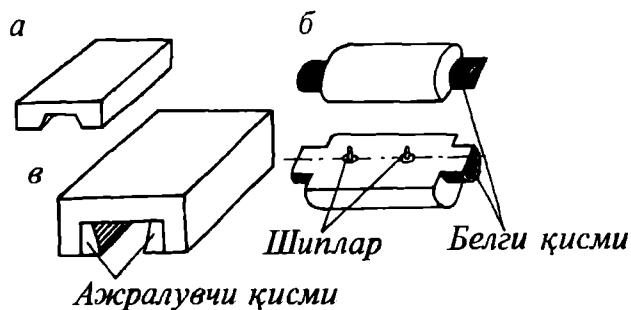


138-расм. Моделлар хили:
а — яхлит модель; б — икки бўлак модель; в — ажралувчи модель.

Моделларнинг бир юзадан иккинчи юзага ўтиш жойлари ўтмас бурчаклар бўйлаб текис ўтишидан ташқари, зарур ҳолларда қолипда стерженни ўрнатиш учун таянч юза ҳосил этиш учун модельда конусли ортиқ қилиниб, у қора рангга бўяб қўйилади. Шунингдек, модельларни олинувчи қўйма материалига кўра ажратиш мақсадида турли рангга бўяб, ҳарфлар ва рақамлар билан маркаланади. Масалан, чўянқўйма модельларини қизил рангга, пўлат қўймалар модельларини яшил рангга ва рангли металл қўймалар модельларини сариқ рангга бўялади.

Стерженъ яшиги. Қўймаларда турли шаклли тешиклар, ўйиқлар олиш учун юқори сифатли гилли кум материалларидан уларнинг шаклига ва ўлчамига мос стерженлар тайёрлашда фойдаланувчи технологик мосламаларга стержень яшиги дейилади. Улар ҳам модель материалларидан тайёрланади. Уларнинг шакли ва ўлчамлари эса, қўймада олинувчи тешик шакли ва ўлчамидан, қолипда металнинг киришуви ва механик ишланадиган юзалар қўйим қўймати ҳисобига кичикроқ бўлади.

Одатда, кам серияли, оддий шаклли, кичик ўлчамли стерженларни тайёрлашда фойдаланиладиган стержень яшиклари модельлар сингари яхлит, мураккаб шаклли, катта ўлчамли стержень яшиклари икки паллали ва айрим-айрим бўлаклардан тайёрланади (139-расм).

Суюқ метални қолипга киритувчи тизим модельлари. Суюқ метални қолипларга равон киритишда, уни шлакдан, газлардан бирмунча тозалаб узатувчи каналлар модельлари мажмуасига модельлар тизими

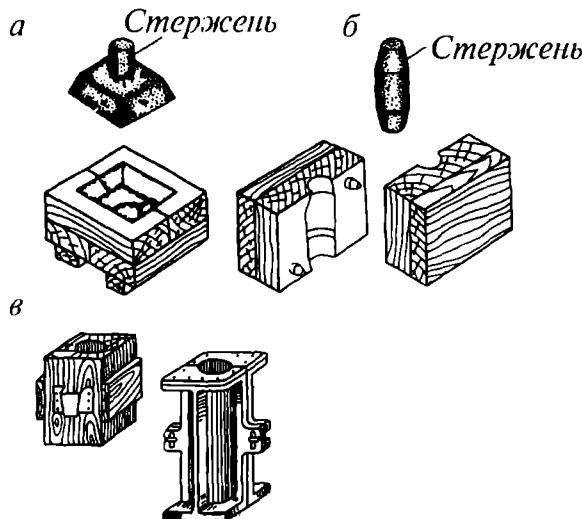


139-расм. Стерженъ яшиклари:

*а — яхлит стержень яшиги; б — икки бўлак стержень яшиги;
в — ечилган стержень яшиги*

дейилади. 140-расм, б да нормал қүйиш тизими моделлари көлтирилган. Расмдан күринадики, у метални қүйиш косачаси 1, стояк деб аталувчи конус воронка 2, шлак тутқич 3, таъминлагичлар ва випор деб аталувчи конус воронкалардан иборат.


Бу моделлар ҳам олинувчи қўймалар шаклига, ўлчамига кўра модель материалларидан чизмалар асосида тайёрланади.

Модель таглиги. Колипларни гилли кум материалларидан тайёрлашда фойдаланиладиган модель таглиги ёғочдан тайёрланса, бу тагликка модель таглик тахтаси дейилади (агар модель таглик металларидан тайёрланган бўлса, унга модель плитаси дейилади). Модель плиталарда маълум тартибда очилган тешиклар бўлиб, заруриятга кўра уларга ўрнатиладиган моделлар бошқа моделлар билан алмаштирилади (141-расм).

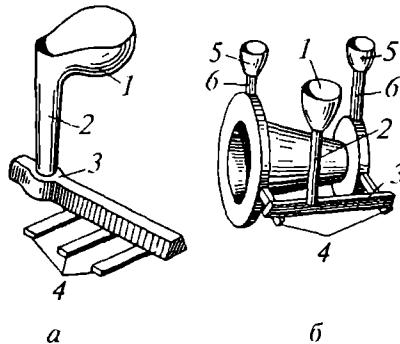

140-расм. Нормал қўйиш тизими:

1 — қўйиш косачаси; 2 — стояк; 3 — шлак тутқич; 4 — таъминлагичлар; 5 — випор косачаси; 6 — випор стояклари

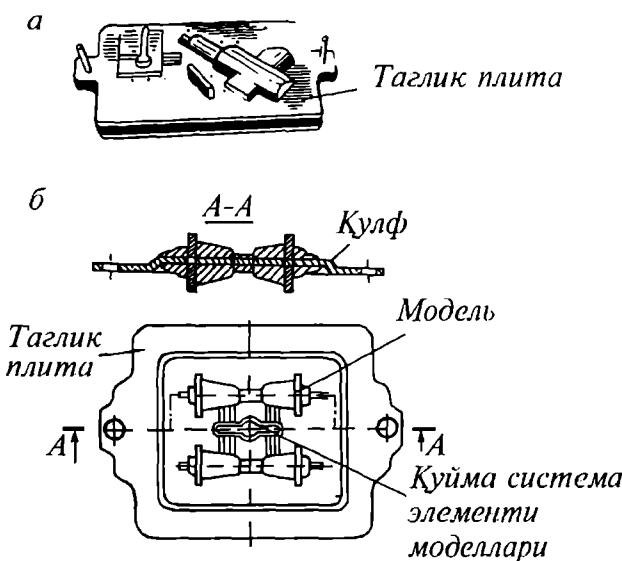


141-расм. Модель плиталар:

а — бир ёқлама ишлайдиган модель плита; б — икки ёқлама ишлайдиган модель плита

Стерженлар ўринидиги. Стерженлар стержень яшикларида тайёрлангач, уларни пухталаш мақсадида ташқи шакли ва ўлчамига мос стержень ўринидигига ўтқазилиб, қуритиш учун печга узатилиб, маълум температура оралиғида зарур вақт давомида қиздирилади. Бунда унинг ўриникдаги кичик тешикларидан ҳаво ўтиб, улар бир текис қизиб пухталанади.

Опока. Қолип материалларида модел ташқи контурининг олиниши билан қўйма қолипни тайёрлашга хизмат қилувчи очиқ рама (кути)га опока дейилади. Опокалар пўлат, чўян ва алюминий қотишмаларидан тайёрланади. Улар конструкциясига кўра яхлит, бўлакларга ажралувчи, қобирғасиз ва қобирғали бўлиб, ўлчамлари стандарт бўйича турлича бўлади (142-расм). Одатда, йирик бўлмаган қўймалар қолипини тайёрлашда ажралмайдиган қовурғасиз опокалардан, йирик қўймалар қолипини тайёрлашда ажраладиган қобирғали опокалардан фойдаланилади.

Қўймалар қолипларини тайёрлашда опокалар бўшлиқларидан тўғри фойдаланиш туфайли қолип материаллари тежалади. Қолиплар тайёрлашда қолип материалларининг кўплаб сарфланишини ҳисобга олишнинг аҳамияти катта. 42-жадвалда моделларни опокада қай таркибда, қай оралиқда жойлаштириш бўйича тавсиялар келтирилган.

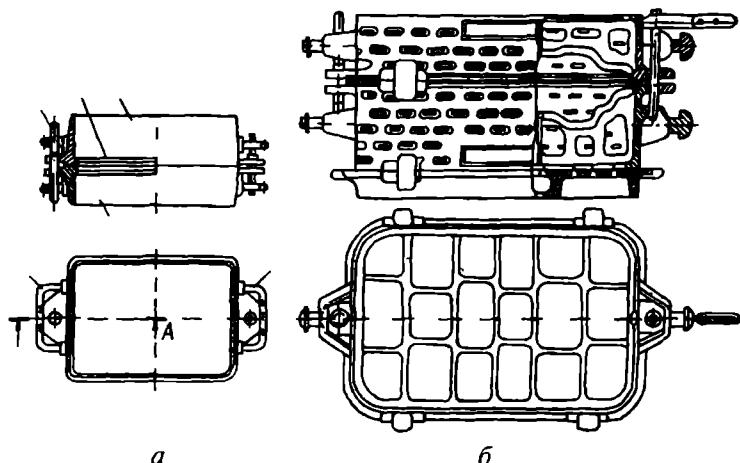


142-расм. Опокалар:

a — қовурғасиз опока; *б* — қовурғали опока: 1 — устки опока;
2 — пастки опокалар; 3 — опокалар бўшлиғи; 4 — опокалар қулоқлари;
5 — маркаловчи штирлар

Моделларнинг опокада жойлашиши	Қуйманинг тавсифи	Үлчамлари, мм			
		а	в	с	л
	майда	20–30	~ 35–60	50–75	20–30
	ўртача	50–75	75–100	100–125	40–60
	йприк	129–175	150–200	175–250	камида 100

Қуймакорлик цехларида қолип материалларидан қолип ва стерженлар тайёрлашда фойдаланиладиган асбобларга қолиплаш асбоблари дейилади. Улар шартли равишда икки гурухга ажратилади:

1. Белкурак текислайдиган шибба ва бошқалар.
2. Моделни қолипдан, стержень сирт юзаларини тузатишда, текислашда, таъмирлашда фойдаланадиган андава, текислагич, қошиқ, илгак ва бошқалар (143-расм).

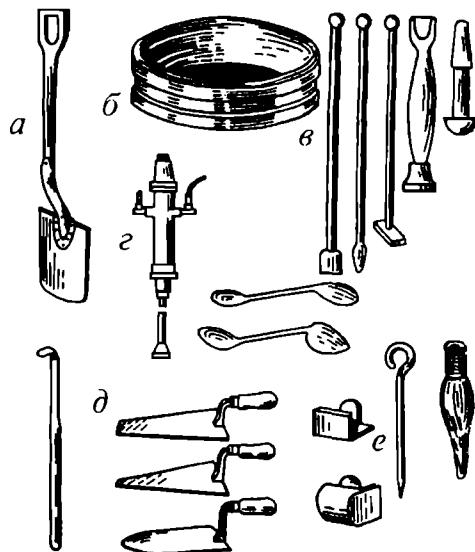

143-расм. Қолиплаш асбоблари:

а — белкурак; б — галвир; в — шиббалар; г — пневматик шибба;
д — илгак қошиқ ва андавалар; е — текислагич, учли юмалоқ сим
ва чүтка

**БИР МАРТА ҚҰЙМАЛАР ОЛИШГА ЯРОҚЛИ ҚОЛИП
МАТЕРИАЛЛАРИГА ҚҰЙИЛУВЧИ ТАЛАБЛАР,
ТАРКИБИ ВА УЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ**

1-§. Қолип материаллари ва уларга құйилувчи талаблар

Техника-иқтисодий талабларға жавоб берадиган қолиплар тайёрлашда уларнинг материаллари хоссаларининг аҳамияти foят мұхим. Шу боисдан улар қүидеги асосий механик, технологик, физик хоссаларға эга бўлиши лозим.

М е х а н и к х о с с а л а р и г а пухталиги, пластиклиги ва қайишқоқлиги, технологик хоссаларига оқувчанлиги, термомеханик бардошлиги, намиқмаслиги, ажралувчанлиги, газ ўтказувчанлиги, чидамлилиги кирса, физик хоссаларига эса иссиқлик ўтказувчанлиги, солиштирма иссиқлик сифимлари киради.

Пухталиги. Пухталиги деб, қолипларни тайёрлашда, уларни бир жойдан бошқа ерга ўтказишида, унга металл киритишда ўз шакли ва ўлчамини сақлаш хоссасига айтилади. Нам қолиплар учун уларнинг сиқилишга пухталиги $\sigma_c = 30-70$ кПа бўлса, қуритилган қолиплар учун чўзилишга пухталиги $\sigma_b = 80-200$ кПа оралигига бўлади.

Пластиклиги. Пластиклиги деб, қолип материалига моделни ташқи куч таъсирида босилишда унинг ташқи контурига осон ўтиб, ундан модель олингандан кейин эса олган шаклини сақлаш хоссасига айтилади.

Қайишқоқлиги. Қайишқоқлиги деб, қолип материалини қолип бўшлиғига кираётган металл таъсирида маълум даражада сиқилиб, металлнинг совиб киришишида эса дастлабки жойига қайтиш хоссасига айтилади.

Агар металларда қайишқоқлик хоссаси кичик бўлса, қўймада зўриқиши кучланишлар ҳосил бўлиб, тоб ташлашига ва баъзан дарз кетишига сабаб бўлади.

Оқувчанлиги. Оқувчанлиги деб, қолип тайёрлашда материални модель ташқи контурига мос бўшлиқقا бир текисда осонроқ ўтиш хоссасига айтилади.

Термомеханик бардошлиги. Термомеханик бардошлиги деб, материални қолипга юқори температурали металл кираётганда куймай, эримай қолган шакл ва ўлчамларини сақлаш хоссаларига айтилади.

Намиқмаслиги. Намиқмаслиги деб қолип материалнинг ҳаво намини ўзига олмаслигига айтилади.

Ажралувчанлиги. Ажралувчанлиги деб материални қўймадан осон ажралиш хоссасига айтилади.

Газ ўтказувчанлиги. Газ ўтказувчанлиги деб материалнинг қолипга металл киритилаётганда ундаги ҳавони ва ажралувчи газларни ташқарига чиқариш хоссасига айтилади.

Чидамлилиги. Чидамлилиги деб қолипда қайта-қайта қўймалар олишда материалнинг механик, технологик ва физик хоссаларини сақлашига айтилади.

Иссиқлик ўтказувчанлиги ва солиштирма иссиқлик сифимлари эса металлни қолипда совитиш тезлигига, бинобарин, структура (хоссаси)га таъсир кўрсатади, шунинг учун ҳам ушбу хоссаларни билмоқ лозим.

Статистик маълумотларига кўра, металл қўймаларни кўплаб ишлаб чиқарувчи йирик корхоналарда бир тонна қўйма олишда ўртача 4–7 тонна қолип материал ишлатилишини эътиборга олсан, улар нархининг аҳамияти нақадар муҳимлиги маълум бўлади.

2-§. Қолип материаллар таркиби

Қолип материалларнинг юқорида қайд этилган хоссаларга қанчалик жавоб бериши улар кимёвий таркибига, донадорлиги (структураси)га, боғловчилар хилига ва миқдорига, намлик даражасига, қолипдаги зичлигига ва бошқа кўрсатгичларга боғлиқ. Юқорида қайд этилганидек, бир марта қўймалар олишга яроқли қолип материалларининг асосий қисми кварц қумидир.

Қолип қуми. Бу материал асоси табиий кварц (SiO_2) бўлиб, унда маълум миқдорда гил ва бошқа бегона бирикмалар (Fe_2O_3 , Na_2O_3 , CaO , MgO ва бошқалар) бўлади.

Табиий кварц зичлиги 2,5–2,8 г/см³ оралигига бўлиб, суюқланиш температураси 1750–1780°C оралигига бўлган пухта ва қаттиқ модда. Лекин қумнинг шундай хусусияти ҳам борки, у 575°C температурага ча қизиганда аллотропик ўзгариши сабабли ҳажми бирмунча ортади, натижада у ёрилади, парчаланади. Бу эса қолип материалини чангсизмон заррачалар билан тўйинтириб, сифатига путур етказади.

Шу боисдан, бир марта ишлатилган қолип материалларнинг хоссаларини тиклаш мақсадида уларга маълум миқдорда ҳали ишлатилмаган кварц қуми қўшилади. Қолип материаллари таркибидаги боғловчи моддалардан ташқари барча бегона бирикмалар унинг хоссаларига путур етказади. Қолип қуми таркибидаги гилли моддалар миқдорига кўра кварцга ва гилга ажратилади. Агар қумлар таркибида 2 фоизгача гил ва 10 фоизгача бегона бирикмалар бўлса — кварц, гилли моддалар миқдори 50 фоиздан ортиқ бўлса — гил дейилади. Уларни қазиб олувчи жойлар номи билан аталади. Масалан, Любарец конида олинадиган қумни Любарец қуми дейилади ва ҳоказо.

ГОСТ 2138-74 бўйича қумларнинг кимёвий таркиби ва донадорлиги (структураси) бўйича бир неча синфларга ва групкаларга ажратилади.

43 ва 44-жадвалларда улар ҳақида маълумотлар келтирилган.

Күмнинг номи	Синфи	Гилли моддалар мөкдори, %	Кварц (SiO_2), %	Хоссасига пуртур етказувчи бегона бирималар (CaO , MgO , FeO , K_2O , Na_2O) ва бошқалар, %
Кваршли	I	2 гача	≥ 97	2,25
-"-	II	-"-	≥ 96	2,5
-"-	III	-"-	≥ 94	3,5
-"-	IV	-"-	≥ 90	
Ширасиз	T	2 дан 10 гача		
Ширалироқ	П	10 дан 20 гача		
Ширали	Ж	20 дан 30 гача		
Сершира	ОЖ	30 дан 50 гача		

Күмнинг ўлчамига кўра номи	Гуруҳи	Асосий кум донлари қолган элаклар номери
Дағал	063	I; 063; 04
Жуда йирик	04	063; 04; 0315
Йирик	0315	04; 0315; 025;
Ўртacha	025	0315; 025; 016;
Майда	016	025; 016; 01;
Жуда майда	01	016; 01; 063;
Ниҳоятда майда	0063	01; 0063; 005;
Кукун	005	0065; 005; элак тагидаги идишда

43-жадвалдан кўриналини, уларнинг кимёвий таркибига қўра бир неча синфга ажратилиши талабаларга тушунарли бўлса-да, 44-жадвалда келтирилган гуруҳлар ва донадорлигига ажратилганлиги қандай аниқланганлигини аттлаш қийинроқдир. Шу боисдан бу ҳақда қисқача маълумот келтирамиз. Одатда, кумни гилдан ва бегона бирималардан тозалаб куритилгач, ундан 50 грамм олиб, уни аниқ ўлчамдаги кўзли, устма-уст ўрнатилган учта элаклардан бирма-бир эланади. Бунда қайси элакда кум кўпроқ қолса, унинг донадорлиги шу элак кўзи ўлчами билан белгиланади. Масалан, дағал кумлар ўлчами 1,0–0,4 мм оралиғида бўлса, ўртacha кумлар ўлчами 0,315–0,16 мм оралиғида бўлади.

Кумларни элашда устки элакда кўпроқ қолган кумлар А хилга, пастки элакда кўпроқ қолганлари Б хилга киради. А хилга кирган кумлар оддий сифатли ва Б хилга кирганлари юқори сифатли қумлар бўлади. Улар эса I K 02 A, 2 K 02 A ёки I K 02 B, 2 K 02 B тарзида маркаланади.

Масалан, I K 02 A да 1 K синфини, 02 гуруҳни ва А ҳарфи эса хилини билдиради. Турли қуймалар қолипларини тайёрлаш учун танлашда унинг хоссаларига пуртур стказувчи қўшимчаларнинг таъсирини эътиборга олмоқ лозим.

45-жадвалда турли құймалар олишда тавсия этилувчи құм синфлари көлтирилген.

45-жадвал

Күйма тавсифи ва материали	Құм синфи
Йирик пүлат құймалар олишда	I
Үртача ва майда пүлат құймалар олишда	II
Йирик ва үртача чүян құймалар олишда	III
Үртача ва майда чүян ва рангли металл құймалар олишда	IV

Қолип гили. Юқорида қайд этилганидек, қолип гили ҳам табиий бирикма бўлиб, унинг таркибида гилли моддалар 50% дан ортиқ бўлади. Унинг сув билан аралашмаси құм донларини ўзаро боғлаш хусусиятига эга. Гилли моддалар асоси пластик ва қовушқоқ каолинит ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) дан иборат бўлиб, унда қисман Fe_2O_3 , CaCO_3 , K_2CO_3 , Na_2CO_3 ва бошқа бегона бирикмалар ҳам бўлади, улар гилни боғлаш хусусиятини пасайтиради.

Оддий хоссали гилларни құм донларининг ўзаро боғлаш хусусиятига кўра учта сортга, бир неча синфга ва гурухларга ажратилади. 46-жадвалда бу гурухларнинг шартли белгилари, боғлаш қобилияти, ишлатилиши ҳақида маълумотлар көлтирилган.

46-жадвал

Гиллинг номи	Шартли белгиси	Сикилишдаги мустаҳкамлиги, s_c , кгк/см ²		Ишлатилиши
		намлигига	куруқлигига	
Бўш боғловчи	M	0,15—0,3	>1,5	мураккаб бўлмаган қуруқ қолиллар тайёрлашда
Үртача боғловчи	C	0,3—0,5	1—2	майда, үртача қуруқ қолиллар тайёрлашда
Анча пухта боғловчи	B	>0,2	>2	мураккаб, йирик қолиллар ва стерженилар тайёрлашда
Жудаям пухта боғловчи	O	0,37	>2	

Гиллар тубандагича маркаланади:

Масалан, К III/2 T₂ маркасидаги K — каолинитли гиллигини, III — учинчи сортлигини, 2 — иккинчи синфлигини ва T₂ — иккинчи гурухдаги үртача чидамлилигини билдиради.

Шуни қайд этиш жоизки, гиллар табиатда күп тарқалган, арzon моддалардир. Уларни хоссаларига күра оддий сифатли (шартли равишида Ф ҳарфи) ва юқори сифатли (шартли равишида Б ҳарфи) хилларига ажратилиади. Оддий сифатли гиллардаги сув молекулалари қум заррачаларини сиртлари бүйіча ўзаро боғласа, юқори сифатли бентонит гиллар ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$) эса қум заррачаларни фақат сиртлари бүйіча эмас, балки ички қатламлари бүйіча ҳам боғлады. Шу боисдан уларнинг қум донларини ўзаро боғлаш хусусиятлари оддий гилларга қараганда 2–3 марта ортиқ бўлади.

Қолип (стержень) материалларига юқорида қайд этилган зарурий хоссаларга эга бўлиши учун қум донларини боғловчи сифатида маълум миқдорда гилдан ташқари спирт бардаси, цемент, суюқ шиша, қолип материалини қуймага ёпишишининг олдини олиш учун унга маълум миқдорда тошкүмир кукуни, чангсимон кварц қуми ва бошқалар, шунингдек газ ўтказувчининг қайишқоқлигини орттириш учун ёғоч қипиғи ва бошқа моддалар қўшилади.

3-§. Махсус қолип материаллари

Кейинги йилларда сифатли қуйма қолиплар тайёрлаш билан боғлиқ ишларни механизациялаш ва автоматлаштириш билан иш унумини орттириш борасида олиб борилаётган ишларда махсус материаллар деб юритилувчи қолип (стержень) материалларидан фойдаланилмоқда. Бу материаллар асоси кварц қуми оз миқдорда бўлиб, қум донларини ўзаро асосий боғловчилар сифатида синтетик смолалар (карбомидлар, карбомид фенолли, карбомид фурланли, феноллар ва фенол фуронли аралашмалар), шунингдек, суюқ шиша, цемент, сульфит спиртли барда ва бошқалар билан бирга катализаторлар сифатида бензосульфит ва ортофосфор кислоталардан кенг фойдаланилмоқда. Ҳозирда уларнинг тегишли катализаторлари билан фойдаланилаётганларининг 40 дан ортиқ хили мавжуд.

Махсус синтетик боғловчи моддалар қўшилган қолип ва стержень материалларини қотиш шароитига кўра шартли равишида қўйидаги хилларга ажратилиади:

1. Тез қотувчи аралашма материаллар.
2. Иссик ҳолатида қотувчи аралашма материаллар.
3. Совуқ ҳолатида қотувчи аралашма материаллар.
4. Суюқ ҳолатида қотувчи аралашма материаллар.

1. Тез қотувчи аралашма материаллар. Бу материал таркибида 95–97% қум, 3–5% гил, 3–7% суюқ шиша бўлади. Агар бу материалдан CO_2 гази ўтказилса, унда $\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{SiO}_2 + \text{CO}_2 = \text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{SiO}_2$ реакцияси боради ва тез қотадиган гель — SiO_2 бериб, ортиқча сув ажралади. Гель эса қум донларини ўзаро пухта болграб, тез қотади. Кузатишлар кўрсатадики, қолип материалига 3–5% суюқ шиша қўшилса, бу мате-

риалнинг нам ҳолатида сиқилишига мустаҳкамлиги $\sigma_c = 15-30$ кПа, чўзилишга пухталиги $\sigma_b = 300-500$ кПа га етади, қотиш вақти эса қолипларнинг кесим қалинлигига боғлиқ бўлади. Бу материалдан фойдаланиша заҳарли моддалар ажралмаслиги, тез қотиши хоссасини узоқ вақт сақлаши унинг афзаллиги бўлса, намиқиши юқорилиги, қолидан қўйманинг ёмон ажралиши — камчилигидир.


2. Иссик ҳолатида қотувчи аралашма материаллар. Бу материалларга қум донларини боғловчи сифатида 3–4% карбомидфуран смолалар ҳамда тегишли катализаторлар қўшилади. Бу материаллар 250–280°C да 1–2 минутда қотади. Уларнинг чўзилишга мустаҳкамлиги $\sigma_c = 1,5-2,5$ кПа га етади. Қимматбаҳо мосламалар, қиздириш қурилмалари талаб этиши эса бу материалнинг камчилиги ҳисобланади.

3. Совуқ ҳолида қотувчи аралашма материаллар. Бу материаллар таркибида 95% қум, 3% гил, 2% нефелин шлами, 1,5% натрий гидрооксид ва 7% суюқ шиша бўлиб, улар маҳсус шнекли машинада араштириб тайёрланади.


4. Суюқ ҳолатида қотувчи аралашма материаллар. Бундай материаллар таркибида 95–97% қум бўлиб, унга боғловчи сифатида маълум миқдорда суюқ шиша, феррохромли шлак (баъзан цемент) ва тегишли катализаторлар қўшилади.

4-§. Қолип материалларини тайёрлаш

Карьерлардан келтирилган қум ва гилларни барабан хилли ёки бўлак конструкцияли печларда аввало 200–250°C температурада обдон қиздириб қуритилади. 144-расмда барабан хилли қуритиш печининг схемаси келтирилган. Схемадан кўринадики, қум ёки гил барабангага воронка 1 орқали киритилади. Барабан ўқи атрофида айланадиганда ўтхона 3

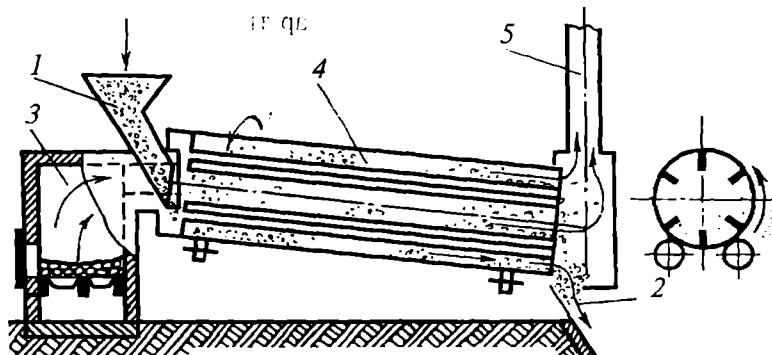

144-расм. Барабан типидаги қуритиш печининг схемаси:
1 — воронка; 2 — қуритилган материалнинг чиқиш жойи; 3 — ўтхона;
4 — барабан; 5 — мўри

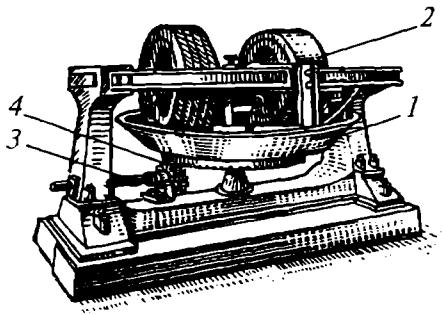

145-расм. Майдалаш машинасининг схемаси:


1 — тогора; 2 — фидирек; 3 — вал;
4 — тишли фидирек

машинасида маълум вақт қориштирилади (146-расм). Бу машиналарга бегунлар дейилади. Унинг залвар гилдираклари 3 таглигига тегмаган ҳолда, қум донларининг ўлчамига қараб ростланади. Бунда гилдираклар вертикал ўқ атрофига ва материалларга ишқаланиш ҳисобига горизонтал ўқ атрофига айланади.

Машина вертикал ўқ атрофига айланувчи сургичлари 2, 4 залвар гилдираклари тагига материални суриб туради. Қачонки, материал яхши аралаштирилиб, хоссалари кузатувдан ўтгач, унинг тортқичи б тортилса, материал қути тагидаги тешикдан ишлатиш жойига узатилади.

Бу машина тогораси 1 га киритилган кесакланган материаллар унинг оғир фидиреклари 2 билан эзилиб уваланади. Сўнгра улар эланади. Кейин бу материаллардан белгиланган миқдорда олиб, уларга маълум миқдорда боғловчи, қўшиладиган материаллар ва сув куйиб, қориштириш майдалаш машиналарида майдаланди (145-расм).

Бу машина тогораси 1 га киритилган кесакланган материаллар унинг оғир фидиреклари 2 билан эзилиб уваланади. Сўнгра улар эланади. Кейин бу материаллардан белгиланган миқдорда олиб, уларга маълум миқдорда боғловчи, қўшиладиган материаллар ва сув куйиб, қориштириш майдалаш машиналарида майдаланди (145-расм).

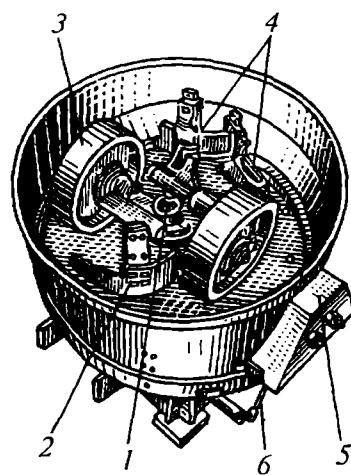


146-расм. Қолип материалини қориштириш машинаси:

1 — вертикал ўқ; 2 — сургич;
3 — фидирек; 4 — сургич; 5 — қути;
6 — тортқи

Агар бу материаллар ёпишқоқ бўлиб, бир текис намланмаган бўлса, улар титиши машинасида яна ишланади (147-расм). Расмдаги схемадан кўринадики, материал транспортёр орқали машина воронкаси 1 га узатилади, уни ўқи атрофига айланаб турувчи кураклари 2, пўлат сим 3 ёки занжирларга отади.

Материал симларга урилиб сочилиб, транспортёрга тушади. Материалнинг симларга ёпишиб қолган қисми, эксцентрик 4 ёрдамида ажратилади. Куюв цехларида бир марта қўйма олувчи қолип материаллар таркиби

147-расм. Қолип материалини титиш машинасининг схемаси:
 1 — воронка; 2 — курак;
 3 — симлар; 4 — эксцентрик

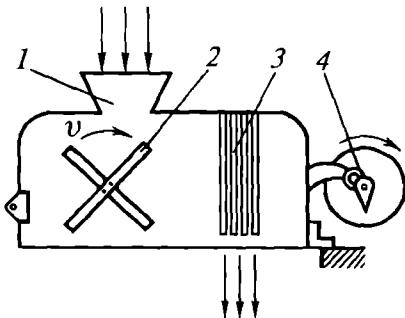

қуймалар материали шаклига ва мас-сасига кўра белгиланади (47, 48-жад-валларга қаранг).

Шуни айтиш керакки, бир марта ишлатилган қолип материалларига маълум миқдорда тоза қум, гил ва бошқа материаллар кўшилиб, сув билан қоришириб, янгиланади. Бу ишларнинг барчаси механизациялаштирилган ва автоматлаштирилган.

48-жадвал

Майда ва ўртача куймалар учун	Қолип материалнинг таркиби, массаси жиҳатидан %							Материалнинг хоссалари			
	Қайта ишлати-ладиган мате-риал	кварц қуми	кукун ҳолати-дати гил	толшумир кукуни	сукок шиша	мазут	гил	газ ўтказув-чанлиги, см ³ /кг/мин	памли-гига пухта-лиги, кГ/см ²	курхўлигига пухталиги, кГ/см ²	памлиги, %
Пўлат қўйма	—	100	2–3	—	6,5–7,5	0,2–0,3	5 гача	70	0,25–0,35	> 8	5,5–6,5
Чўян қўйма	15–29	90–75	—	5	6,5–7,5	+	5 гача	70	0,2–0,3	> 6	4–5


148-расмда қолип материаллари тайёрловчи автомат қурилма бир турининг схемаси келтирилган.

Конвейер 1 даги қолип 2 га куйилган металл панжара 3 га келгунча бирмунча совиб, қолип шаклига ўтиб қолгач, қолип бузилиб, ундан кўйма ажратилади. Ишлатилган қолип материали эса панжара 3 кўзларидан транспортёр 4 га тушади. У ердан эса тебранма элакка узатилиб эланади.

Эланган материал лентали қия транспортёр 5 га узатилади. Транспортёр охирига ўрнатилган магнит шкив 6 материалдаги металл зарражаларин ўзига тортиб, уни тозалайди. Тозаланган материал тақсимлаш лентаси 7 га, у ердан бункер 8 га, ундан эса дозатор 9 га ўтиб, у ердан бегун 10 га порциялаб келиб туради. Қачонким, тайёrlанган материал талаб этиладиган хоссага келгач, қия лентали транспортёр 11 га, ундан

48-жадвал

Қолилар-нинг хили	Кўйма массаси, кг	Қолип материалларининг тасвиғи					Таркиби, массаси жиҳатидан %				
		донадор-лиги	гилли мозда-лар миқдори, %	нам ҳолатдаги материалларининг газ ўтказувчалиги, см ³ , ·см/кг·мин	сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси, кг/см ²		нам-лиги	қайта ишлатила-диган материал	ҳали ишла-тилмаган гилли қум	тош-кўмир	қипник
					памли-гигда	куруқ-лигигда					
Нам қолиллар	100 гача	02 А 0315 А	10–12	60–80	0,5–0,6	0,8–1,2	6,0–7,0	40–70	27–67	—	3,0
Куруқ қолиллар	100 дан ортиқ	0315 Б 04 А	11–13	80–100	0,6–0,65		6,0–7,0	35–60	37–62	—	3,0
	2000 гача	0315 Б 04 А	13–14	70	0,65–0,7		7,0–0,8	50–60	28–40	—	10–12
	2000 дан 15000 гача	0315 А 0,4 А	14–16	70	0,7–0,8		7,0–0,8	40–50	38–50	—	10–12

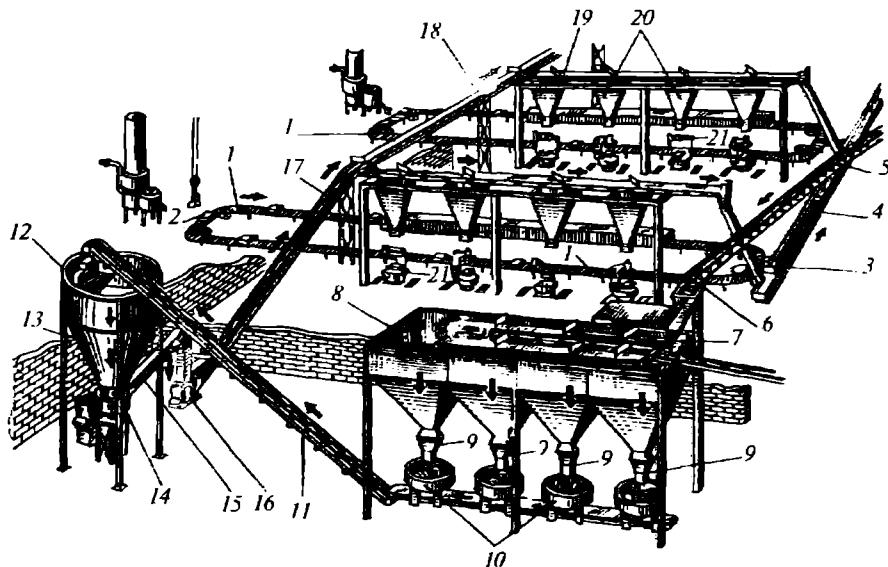

148-расм. Қолип материалларин тайёрловчи автомат күрниси:

1 — конвейер; 2 — колип; 3 — металл панжара; 4 — транспортёр; 5 — цепь транспортёр; 6 — магнит шкив; 7 — тақсимлаш лентаси; 8 — бункер; 9 — дозатор; 10 — бегун; 11 — транспортёр; 12 — сочгич; 13 — бункер; 14 — таъминлагич; 15 — транспортёр; 16 — сочгич; 17, 18, 19 — лентали транспортёrlар; 20 — бункер; 21 — қолиплаш машинаси

сочгич 12 га, кейин эса тиндиригич бункери 13 га узатилади ва у ерда тиндирилиб, бир текисда намланади. Сўнгра қолип материали бункер 13 дан таъминлагич 14 га, ундан транспортерлар 17, 18, 19 орқали бункерлар 20 га, ундан эса қолиплаш машинаси 21 га ўтади.

49-жадвалда янгиланган қолип материалларининг ўртача таркиби келтирилган.

49-жадвал

Қолип материалнинг ўртача тарқиби	Компонентлар миқдори, %
Ишлатилган қолип материали	94,5—96,5
Кўшиладиган тоза кварц қуми ва гил	3—5
Кўшиладиган маҳсус материаллар (тошкўмир, қипик ва бошқалар)	0,5
Сув	4,5—5,5

Шуни ҳам айтиш жоизки, қолип материаллари бажарадиган ишига кўра қуидаги хилларга ажратилади:

1. Қоплама материаллар. Бу материаллар опокадаги қолип бўшлиғининг суюқ метал билан бевосита муносабатда бўладиган юзларини қоплаш учун ишлатиладиган материал бўлиб, таркибида 50–90% ишлатилмаган ва 10–50% ишлатилган материал бўлади. Модель шакли ва ўлчамига кўра унинг сиртига 10 дан 100 мм гача қопланади.

2. Тўлдиргич материаллар. Бу материаллар опокадаги қоплама материал тагида бўлиб, у қолипнинг асосий қисмини ташкил этади. Бу материаллар сифати қоплама материаллардан пастроқ бўлади. Таркиби бир марта ишлатилган материаллар маълум миқдорда гил, кум ва бошқа зарур қўшимчалар аралаштирилиб тайёрланади.

3. Умумий материаллар. Бу материаллардан асосан йирик қуюв цехларида машиналарда кўплаб қолилар тайёрлашда фойдаланилади. Улар билан опокаларнинг бутун ҳажми тўлдирилади. Шу боисдан бу материалларга умумий материаллар дейилади. Бу материаллар таркибида тўлдиргич материаллар 80–90% бўлиб, қолган қисми эса ишлатилмаган материаллар бўлади.

32-боб

СТЕРЖЕНЛАР ВА УЛАРНИНГ ВАЗИФАСИ, ТАВСИФИ, СИНФЛАРИ ВА УЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ

1-§. Стерженлар ва уларнинг материали

Юқорида қайд этилганидек, стерженлар қуймалардан турли шаклли ва ўлчамли очиқ ва берк тешиклар, чуқурчалар олишга хизмат этади. Қолип материалларга нисбатан оғир шароитда ишлатилиши сабабли улар юқори сифатли стержень материаллардан тайёрланади. Қолипларни йиғиш пайтида стерженлар қолипдаги тегишли таянч юзаларга ўрнатилади.

Стерженлар тайёрлашда кварц қум донларини ўзаро пухта боғловчилик сифатида сульфит, спирт, барда, синтетик смола, суюқ шиша ва бошқа боғловчилардан, газ ўтказувчанлиги билан қайишоқлигининг орттирилиши учун ёғоч қипиги, торф майдалари ва бошқалар қўшилади.

2-§. Стерженлар тавсифи, синфлари ва таркиби

Стерженларнинг ҳажмлари 5 дм^3 гача бўлса майда, 5 дм^3 дан 50 дм^3 гача бўлса — ўртacha ва 50 дм^3 дан ортиқ бўлса йирик стерженлар дейилади. Улар шакли ва ўлчамларига қараб мураккаб шаклли, юпқа қирқимли, кичик ортиқли стерженлар I синфга; мураккаб шаклли, йирик кесимли бўлган юпқа қирқимли қобирғали стерженлар II синфга; мураккаблиги ўртacha бўлган стерженлар III синфга; оддий шаклли стер-

женлар IV синфга; шакли оддий бўлган йирик стерженлар эса V синфга киритилади.

50-жадвалда стержень синфларига кўра уларнинг таркиби ва хоссалари келтирилган.

50-жадвал

Стер- жен- лар синфи	Материалнинг таркиби, массаси жиҳатидан %						Хоссалари			
	кварц куми	қайта ишлати- ладиган мате- риал	шира- лироқ гилли кум	гил	боғлов- чилар	қи- пиқ	газ ўтка- зувчанили- ги, см ³ см/кГ мин	сиқилини, мустаҳкамлаш чегараси δ_0 , кГ/см ²	намли- ги, %	
I	100	—	—	—	ПТ3.0–3.5	—	120	0,02–0,03	12	2,5–3,0
II	85–97	—	15	0–3	П3.0–3.5	—	100	0,15 гача	7–11	2,5–3,5
III	70–75	30–25	—	бен- тонит	КТ5.0 гача	—	80	0,25–0,35	5–7	5,5 гача
IV ва V	66–67	30	—	4,0–3,0	барда 1,0–1,5	3–4	60	0,45–0,55	2	5–6


3-§. Стерженларни тайёрлаш

Стерженлар тайёрлашда уларнинг материал таркибини тўғри белгилашдан ташқари айрим технологик воситалардан ҳам фойдаланилади. Жумладан, оддий шаклли майда (ингичка, юпқа) стерженларни тайёрлашда уларнинг пухталигини ошириш мақсадида баъзан ораларига металл сим қўйилса, мураккаб шаклли йирик стерженлар тайёрлашда эса металл рама ва каркаслардан фойдаланилади.

Шуни ҳам қайд этиш лозимки, ингичка, пухталиги пастроқ стерженлар қолипга металл киритишида синмаслиги учун тагига турли хил металл тираклар ўрнатилиди (149-расм).

Стерженларнинг газ ўтказувчанилигини ошириш мақсадида орасига похол, каноп пиликлари ҳам қўйилади. Улар стерженни қуритишда куйиб кетиб, ғоваклар ҳосил қиласи. 150-расмда тройник стерженни ёғоч стержень яшигига қўлда тайёрлашни қай кетма-кетлиқда олиб бориш ишлари кўрсатилган.


Шуни қайд этиш керакки, стержень тайёрлашни бошлишдан аввал стержень яшик ярим паллаларининг иш юзалари қолдиқ материаллар ва чанглардан тоза-

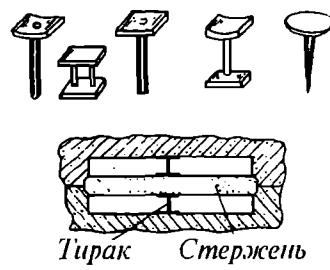

149-расм. Тиракларнинг
хили ва ўрнатилиши

ланиб, стержень материалининг деворга ёпишмаслиги учун юзаларига керосин пуркалади ёки графит кукуни сепилади (150-расм, а). Сўнгра қолип ярим паллаларини стержень материали билан тўлдириб, яхшилаб шиббаланади (150-расм, б). Кейин стержень материалига каркас қўйилиб, ажралиш юзаларидан бир оз пастга ботирилади-да, газ чиқариш каналчалари очилади (150-расм, в). Сўнгра стержень яшиги паллалари йигилади (150-расм, д). Шундан кейин стержень яшигининг деворларига ёғоч болгача билан оҳиста уриб, устки палла пастки палладан ажратилади (150-расм, е). Кейин уни пастки палласи устига стерженнинг шаклига мос қутиш ўриниди қўйилиб, уни пастки палласи билан биргаликда 180°C айлантириб, стержень ўринидигига ўтказилади (150-расм, ж). Сўнгра уни табиий газда ёки бошқа ёқилгина ишлайдиган печда шакли ва ўлчамига кўра 130–240°C температурада маълум вақт қиздирилиб пухталанади.

Маълумки, қутиш пайтида стерженларнинг шакли ва ўлчамлари баъзан ўзгариши мумкин. Бундай ҳолларда улар таъмиранади, кейин маҳсус тагликка терилиб, қуруқ хонада сақланади. Йирик цехларда стерженлар қутиувчи печлар турли конструкцияли (вертикал ва горизонтал) бўлиб, узлуксиз ишлайди.

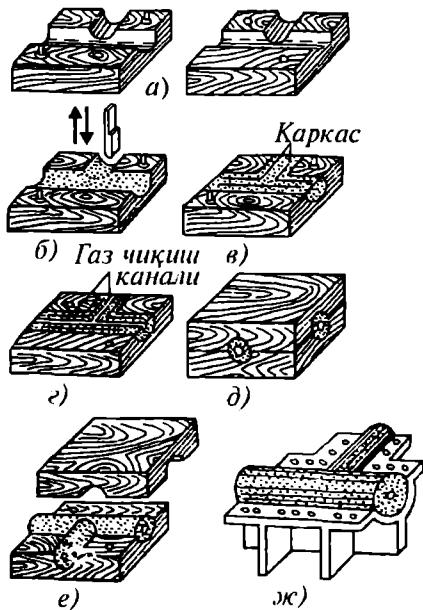

150-расм. Стерженни кўлда тайёрлаш


Шуни ҳам қайд этиш жоизки, мураккаб ва катта ўлчами стержень яшиклари худди моделлар сингари айрим-айрим бўлаклардан тайёрланиб, кейин уларни ўзаро декстрин ёки сульфат елими билан елимлаб йигилади. Йирик қўймакорлик цехларида стерженларни тайёрлашда унинг сифатини яхшилаш, оғир жисмоний ишларни осонлаштириш, иш унумини ошириш учун турли конструкцияли (мундштуктли, пресслаш, силкитиш, кум пуркаш ва кум отиш) машиналаридан кенг фойдаланилади.

151-расмда кум пуркаш машинасининг тузилиши ва ишлаш схемаси келтирилган. Расмдан кўриналики, машина столи 1 юқорига кўтарилиганда унинг устидаги стержень яшиги 2, кум пуркаш резервуари 4, таглик плитаси 3 орасига қисилади. Кум пуркаш резервуарига тақсимловчи клапан 5 орқали

5–6 атмосферагача сиқилган ҳаво ҳайдалганида ундан стержень материали таглиги-даги маҳсус тешиклари орқали стержень яшигига бир текисда зичланади. Стержень яшик тагидаги сетка билан беркитилган жуда майда тешикчаларидан ҳаво ташқариға жуда катта тезликда чиқиб, ундан материални янада зичлайди. Резервуарни стержень материали билан тўлдириш зарур бўлганда уни пневматик сургич 10 ёрдамида рольганглар 9 да суриб, бункер 7 тагига келтирилгач, бекитгичи б очилади ва резервуар материал билан тўлгач, бекитгич бекитилиб, у яна аввалги жойига қайтарилади. Бундай машинкаларда соатига 200–300 тагача мураккаб шаклли, майда ва ўртача катталидаги стерженлар тайёрланади.

Йирик стерженларни тайёрлашда эса янада серунум қум ҳайдаш машиналаридан фойдаланилади. 152-расмда бу машинанинг тузилиши ва унда стержень тайёрлаш схемаси кўрсатилган. Расмдан кўринадики, у сиқилган ҳаво резервуари 1, ҳаво клапани 2, стержень материал резервуари 3, конуссимон сопло 5, ҳаво чиқариш тешиклари 7 бўлган қопқоқ плита бдан иборат.

Машинани ишга туширишдан аввал столига стержень яшиги 4 ўрнатилади. Кейин столини юқорига кўтариб, стержень яшиги қопқоқ плита б тагига кўтариш билан қисилади. Кейин бункер тўсгич очилиб, ундан резер-

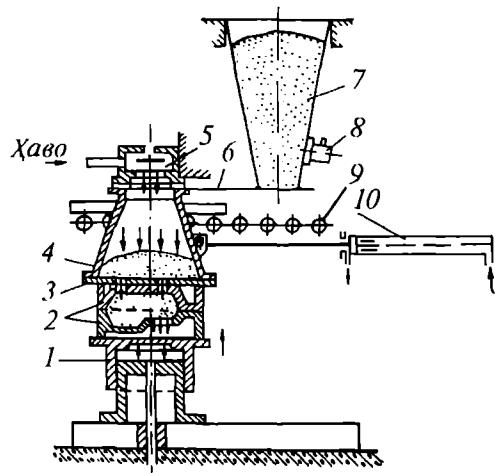


151-расм. Қум пуркаш машинасилинг схемаси:

- 1 — стол;
- 2 — стержень яшиги;
- 3 — таглик плита;
- 4 — резервуар;
- 5 — клапан;
- 6 — бекитгич;
- 7 — бункер;
- 8 — тебраткич;
- 9 — рольгант;
- 10 — сургич

152-расм. Қум ҳайдаш машинасининг схемаси:

- 1 — ҳаво резервуари;
- 2 — клапан;
- 3 — материал резервуари;
- 4 — стержень яшик;
- 5 — конуссимон сопло;
- 6 — қопқоқ плита;
- 7 — ҳаво чиқариш тешиклари

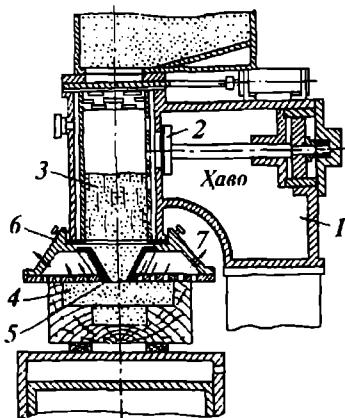

вуар 3 га маълум миқдорда стержень материал тўкилгач, тўскич бекитилади. Кейин резервуар 1 клапани 2 очилиб, у орқали сиқилган ҳаво резервуари 3 га ўтиб, у орқали стержень яшигига стержень материали ҳайдаб тўлдиради.


Ҳаво қопқоқ таглиқдаги кичик тешикчалар орқали ташқарига ўтади. Кейин ҳаво ҳайдаш тўхтатилиб, столни пастга тушириб, стержень яшиги олиниб, ундан стержень ажратилади. Стержень тайёрлаш шу тариқа такрорланаверади.

Одатда, қуритилган стерженларнинг чўзилишга пухталиги чўян қўймалар учун $4\text{--}6 \text{ кг}/\text{см}^2$, газ ўтказувчанлиги $70\text{--}130 \text{ см}^3/\text{кг} \text{ мин}$ бўлиши билан, ўтга чидамли, қайишоқ ва қўймадан осон ажраладиган бўлади.

Қўймаларда турли шаклли бўшлиқлар олишда фойдаланиладиган стерженларнинг қолипдаги таянч (моделнинг ортиқлари ёрдамида олинган) юзаларига ўрнатиладиган стерженлар конусли ортиқларининг узунлиги ва конус бурчаклари ўлчами, ўрнатилиш характеристига қараб белгиланади. Агар стерженлар вертикал ҳолда ўрнатиладиган бўлса, пастки жойига ўрнатилиш баландлиги (h_n) унинг иш қисми узунлиги (L) ва диаметри (D) га қараб белгиланади. Масалан, $L = 152\text{--}300 \text{ мм}$, $D = 26\text{--}50 \text{ мм}$ бўлса, $h_n = 45 \text{ мм}$ қабул этилади. Стержень ўрнатиладиган устки қисмнинг баландлиги (h_y) эса h_n га нисбатан қуйидагича белгиланади:

$$\frac{h_n, \text{ мм}}{h_y, \text{ мм}} = \frac{25, 30, 40 \dots 200}{15, 20, 25 \dots 120}.$$

Стерженлар h_n ва h_y ларнинг қийматларига қараб ўрнатилиш жойи бурчаклари (α, β) белгиланади. Масалан, h_n ва h_y нинг қийматлари $26\text{--}50 \text{ мм}$ оралиғида бўлса, α бурчаги 45° , β бурчаги 35° олинади (153-расм).

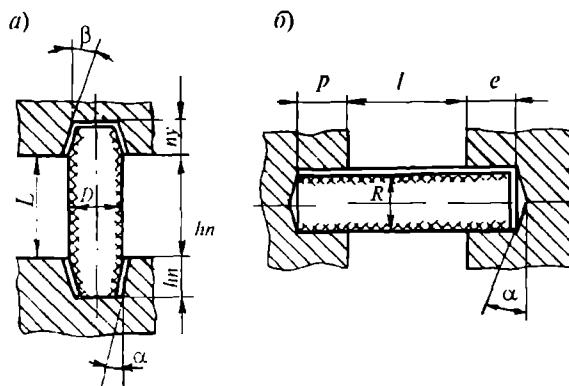

153-расм. Стерженларнинг ўрнатилиши:
а — вертикал ўрнатилган; б — горизонтал ўрнатилган

МЕТАЛЛАРНИ ҚОЛИПГА КИРИТУВЧИ ТИЗИМ ТУРЛАРИ, УЛАРНИНГ ШАКЛИ ВА ЎЛЧАМЛАРИНИ АНИҚЛАШ


1-§. Металларни қолипга киритиш тизими

Суюқ металлни шлак ва газлардан деярли тозалаб, уни қолипга равон киритувчи каналчалар мажмуга қуйиш тизими дейилади. 154-расмда кўп учрайдиган қуйиш тизими турлари келтирилган.

Маълумки, одатда ковшдан қолипга киритилган металл косача 1 дан стояк деб аталувчи вертикал конусли воронка 2 бўйлаб шлак тутгич деб аталувчи горизонтал канал 3 орқали таъминлаш каналчалари 4 га ва улар орқали қолипга ўтади.

Шуни қайд этиш керакки, суюқ металл қуйиш тизими ва қолипнинг деворларини ювмасдан, шикастламасдан текис тўлдириши лозим. Айтайлик, кулранг чўяндан мураккаб шаклли, бўйли, масалан, станок станицаси каби қўймалар олишда қолипга суюқ металлни бир неча жойдан киритиладиган ярусли (қаватли) қуйиш тизимиidan фойдаланиш маъкул (154-расм, в).

Олинувчи қўйма сифати қуйиш тизимининг қанчалик маъқул танланганлигига ва улар каналларининг шакли ва кўндаланг кесим юзи ўлчамларининг тўғри белгиланганлигига боғлиқ.

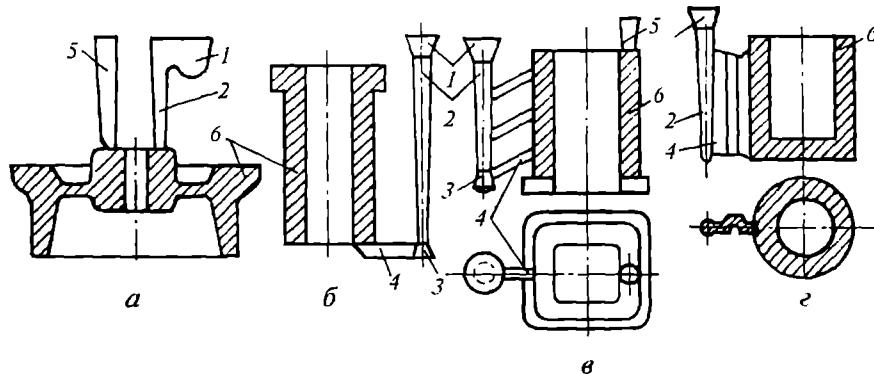

154-расм. Кўп учрайдиган қуйиш тизими турлари

2-§. Металларни қолипга киритиш тизими шакли ва ўлчамларини аниқлаш

Одатда, олинувчи қўйма учун қуйиш тизимининг каналчалар шакли трапеция ёки цилиндрик бўлиб, уларнинг кесим юзаларини аниқ-

лашда аввало таъминлагич каналчаларининг кесим юзи аниқланади. Бунда тубандаги формуладан фойдаланилади:

$$\Sigma F_t = \frac{Q \cdot 1000}{Z \cdot \mu \cdot \gamma \cdot \sqrt{2gH_p}}, \text{ см}^2.$$


Бу ерда F_t — таъминлагич канатчаларининг кўндаланг кесим юзи, см^2 ; Q — қолипга киритилувчи металл массаси, кг. Z — қолипнинг суюқ металл билан тўлиш вақти, с; μ — қолип ва қуйиш тизими каналчаларининг қаршилик коэффициенти (бу коэффициент йирик, қалин деворли қўймалар олишда 0,7–0,8 ва юпқа деворли мураккаб шакли қўйма олишда 0,3–0,4 олинади; γ — суюқ металл зичлиги, $\text{г}/\text{см}^3$; g — металлнинг ерга тортилиш кучининг тезланиши, $\text{см}/\text{с}^2$; H_p — қўйманинг ўрга ҳисобдаги баландлиги, см.

H_p қийматини эса қўйидаги формула бўйича аниқлаш мумкин:

$$H_p = H = \frac{P^2}{2c}.$$

бу ерда H — қолипга металлни киритиш жойидан қўйилиш косачаси мезонигача бўлган оралиқ, см; P — қолипга металлни киритиш мезонидан қолипнинг энг юқори қисмигача бўлган оралиқ, см; C — қолип баландлиги, см (155-расм).

Баъзи ҳолларда қуйиш тизими элементлари тубандагича ҳам аниқланади. Маълумки, қолипга металлни киритиш вақти асосан қотишма хилига, кимёвий таркибига, температурасига, массасига, қолип материалига, олинувчи қўйма деворлари қалинлигига боғлиқ. Одатда, ме-

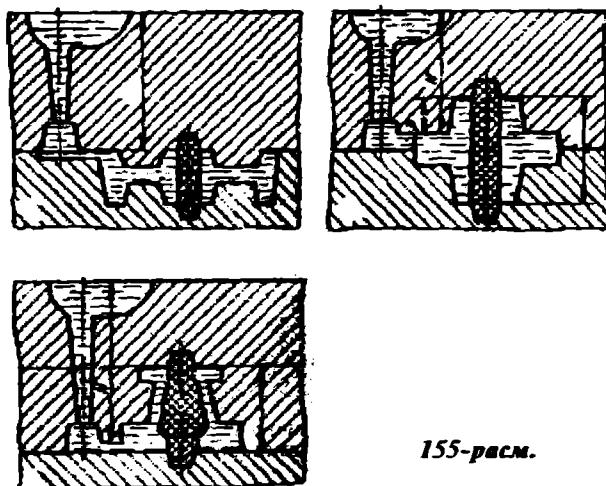

155-расм.

$$t = s \cdot \sqrt{Q \cdot \delta}.$$

Бу ерда s — қўйма шаклига ва девор қалинлигига боғлиқ коэффициент (пўтат қўймалар олишда 1,0—1,8, чўян қўймаларда — 1,7—2,0, алюминий қўймаларда — 2,0—3,0 олинади). Q — қўйма массаси, кг; δ — қўйма деворларининг энг қалин ёки ўртача қалинлиги, мм.

Бундан қўйиш тизимининг таъминлагич, шлак тутқич, стояклари кўндаланг кесим юзлари орасидаги боғланиш қўйидагича олинади:

$$\sum F_{\text{T}} : F_{\text{ш}} : F_{\text{c}}.$$

Бунда, пўлат қўймалар олишда 1 : 1,2 : 1,4; чўян қўймалар олишда 1 : 1, 1 : 1,2; мис қотишма қўймалар олишда 4 : 2 : 1; алюминий қотишма қўймалар олишда 5,0 : 2,5 : 1,0; магний қотишма қўймалар олишда 6 : 3 : 1 нисбатлар авсия этилади.

Стояк воронкасининг пастки диаметрини аниқлашда қўйидаги формуладан фойдаланилади:

$$d_{\text{n}} = \frac{4F_{\text{c}}}{\pi},$$

устки диаметрини аниқлашда эса қўйидаги нисбатда олинади:

$$d_{\text{y}} = (1,1 - 1,15) \cdot d_{\text{n}}.$$

Шлак тутқичнинг кўндаланг кесим юзи кўпинча трапеция шакли бўлгани учун унинг қолган ўлчамларини тубандаги формула бўйича аниқланади:

$$F_{\text{шл}} = \frac{a+b}{2} \cdot h_{\text{шл}}.$$

Бу ерда « a » ва « b » — трапеция асослари, мм; $h_{\text{шл}}$ — трапеция баландлиги, мм.

« a » ва « b » ҳамда $h_{\text{шл}}$ қийматларини шундай белгилаш керакки, « b » « a » дан 1% га катта, $h_{\text{шл}}$ эса таъминлагич баландлигидан 1,5—2 марта катта бўлиши керак.

Кўйиш тизими таъминлаш каналчаси кўндаланг кесимининг юзини олинувчи қўйма массаси (Q_{k})га, металлнинг қолипга кириш солиштирма тезлиги (y) та ва металлнинг қолипга кириш вақти (t) га кўра қўйидаги формула бўйича аниқласа бўлади:

$$F_{\text{T}} = \frac{Q_{\text{k}}}{y \cdot t}, \text{ см}^2.$$

51–52-жадвалларда турли металлардан ҳар хил массали қўймалар олишда γ ва t нинг тажриба асосида аниқланган қийматлари келтирилган.

51-жадвал

Қотишма номи	Металлнинг қолилга кириш солишиштирма тезлиги φ , кг/см ² , с.
Қўйма чўяни	1–2.5
Пўлат	0.8–1.5
Қалайли броиза	1–2
Латунь	0.75–1.5
Алюминий қотишмаси	1.5–3

52-жадвал

Қўйманинг массаси, кг	Металлнинг қолилга кириш вақти, т. с	
	Қўйма чўяни	пўлат
5	3–5	5–8
10	4–6	7–10
25	7–10	8–12
50	8–12	10–15
100	10–15	12–35
200	15–20	25–35
400	25–40	40–50
1000	35–60	50–80
4000	70–100	100–160
10000	120–150	150–235

Юқоридаги маълумотлардан фойдаланиб, қуйиш тизими қаналчаларининг ўлчамларини аниқлашга оид бир мисолни қўрайлик:

Мисол: Кулранг чўяндандан (156-расимда тасвирланган) массаси 1000 кг ли қўйма олиш учун қуйиш тизими элементларининг шакли ва ўлчамлари аниқлаисин.

Бу масалани ечиш учун юқоридаги жадваллардан айни қўймага тегишли γ ва t ларнинг қийматларини олиб, улар асосида аввал F_t нинг кўндаланг кесим шакли ва ўлчам қийматини топамиз. Жадваллардан маълумки, $Q_k = 1000$ кг ли чўяни қўйма учун $\gamma = 2$ кг/см³ ва $t = 60$ с. Кейин юқоридаги формула бўйича F_t нинг қийматини аниқлаймиз:

$$F_t = \frac{Q_k}{\gamma \cdot t} = \frac{1000}{2 \cdot 60} = 8 \text{ см}^2$$

Сўнгра қўйидаги нисбатлардан F_w ва F_c қўйматларни топамиз:

$$\sum F_r : F_w : F_c = 8 : (8 \cdot 1,1) : (8 \cdot 1,15),$$

бу ерда

$$F_w = 8 \cdot 1,1 = 8,8 \text{ см}^2;$$

$$F_c = 8 \cdot 1,15 = 9,2 \text{ см}^2.$$

F_w кесими, юқорида қайд этилгандек трапеция шаклида олингани учун, унинг кесим юзини қўйидаги формула асосида аниқлаймиз.

$$F_w = \frac{a+b}{2} \cdot h_{шл}.$$

Бу ерда « a » ва « b » трапеция асослари, $h_{шл}$ — трапеция баландлиги, « a » ва « b » қўйматлар топилади, бунда $b > a$ олинади.

Стоякнинг пастки қисми кесим диаметрини қўйидаги формула асосида аниқлаймиз:


$$d_n = \sqrt{\frac{4F_n}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 9,2}{3,14}} = 3,4 \text{ см} = 34 \text{ мм},$$

бунда устки диаметри $d = 1,2 \cdot 3,4 = 40,8$ мм бўлади.

Қўйма шаклига кўра, иккита таъминлагич олсақ, унда ҳар бир таъминлагич кўндаланг кесимининг юзи $F = \frac{F_1}{2} = \frac{8}{2} = 4 \text{ см}^2 = 40 \text{ мм}^2$ бўлади.

Шу ҳисоб асосида иккита тўғри тўрт бурчакли кесим юзи таъминлагични белгилаймиз. Амалда ҳисоблаш асосида аниқланган ўлчамларнинг тўғрилиги қўймаларда синааб кўрилади, зарур бўлса, ўлчамлари бир оз ўзгартирилади.

Шуни ҳам қайд этиш керакки, йирик қўймалар олишда қолипдаги ҳаво ҳамда ажralувчи газларни ташқарига чиқариш ва қолипни металл билан тўлганлигини кузатишда випор деб аталувчи конусли воронка сони ва ўлчамларининг (сифатли қўймалар олишда) аҳамияти катта. Одатда, оддий шаклли майдада ва ўртача катталиктаги қўймалар олишда у, битта, мураккаб шаклли йирик қўймалар олишда бир неча бўлади ва уларни қ олипнинг энг юқори қисмiga ўрнатиласди. Унинг диаметри девори қўйма деворлар қалинлигининг 0,5–0,7 қисмiga тенг бўлади, кўпинча сифатли, аниқ ўлчамли йирик пўлат қўймалар олишда қолип устига қўшимча (устама қолип деб аталувчи) қолип ўрнатиласди ва у орқали асосий қолипга киритилаётган металлнинг ҳажмий киришувида устама қолипдаги суюқ металл асосий қолипни бутунлай тўлдириб туради. Натижада асосий қолипда ҳосил бўладиган киришув бўшлифи устама қолипга ўтади. Устама қолип асосий қолип устида бўлгани учун унга разлар ва металлмас қўшимчалар ҳам ўтади. Унинг шакли ва ўлчами шундай белгиланиши керакки, ундаги

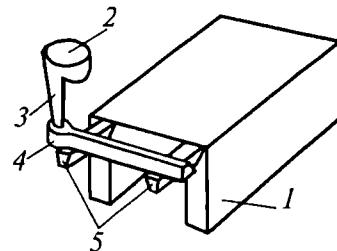

156-расм. Қўйма олиш схемаси:

1 — қўйма; 2 — қўйиш косачаси;
3 — стояк; 4 — шлак тутгич;
5 — таъминлагичлар

металл асосий қолипдаги металлдан кейин қotsин. Металл асосий ва устама қолипда қотгач, ортма металл ажратилиб, қайта эритишга юборилади. Кейинги вақтларда юқорида күрилган одатдаги устама қолиплардан ташқари устама қолипга металл күйилгунча аралашма моддалар, масалан, бўрли бирикмалар маълум миқдорда киритилмоқда. Чунки улардан суюқ металл таъсирида газлар ажралиб, улар металлга босим бериши натижасида суюқ металнинг ортиқаси устама қолипга ўтади.

34-боб

ҚОЛИПЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ

Маълумки, қўйма цехларда олинувчи қўймаларнинг шакли, ўлчами ва йиллик дастурига кўра уларнинг қолипларини асосан қолип материалдан машиналар ёрдамида тайёрланади.

Лекин айрим ҳолларда қўйманинг шакли, ўлчами, сонига ва техника-иқтисодий кўрсаткичларга кўра қўлда ҳам қолип тайёрланади.

1-§. Қолипларни дастаки тайёрлаш


Оддий шаклли, кичик, бир нечтагина қўймалар (масалан, плита, рама, каркас) қолиплари ердаги қолипларда тайёрланади. Бунинг учун ерда модель ўлчамидан каттароқ чуқурча ўйилиб, аввал унга тўлдиргич қолип материали, сўнгра устига 10–12 мм қалинликда қоплама материал тўлдирилади-да, бир оз зичлаб текисланади. Кейин эса унинг ўртасига модель юзасини унга қаратиб, устига маҳсус тахтacha қўйиб, уни болгача билан оҳиста уриб, қолип материалининг маълум мезонигача ботирилади. Бунда модельнинг горизонтал вазияти тахтacha устига қўйилган адилак билан кузатилади. Сўнгра тахтacha олиниб, модель атрофи қўл билан босилгач, андава ёрдамида металл қўйиш косачаси ва қолип бўшлиғига металлни киритиш ариқлари очилади. Кейин модель атрофи нам латта билан намланиб, қолипдан модельни оҳиста юқорига кўтариб ажратилгач, қолип тайёр бўлади (157-расм, а). Бу усул опока талаб этмаслиги билан бирга қўйиш тизими оддий бўлади. Бироқ қолип пухталиги ва газ ўтказувчанинг пастроқлиги, олинган қўйма юзининг нотекислиги оддий шаклли майда қўймалар олишгагина яроқлилиги туфайли амалда камдан-кам қўлланилади.

Агар мураккаброқ шаклли, ўлчамлари каттароқ қўймалар олиш лозим бўлса, уларни қаттиқ тагликли ёпиқ ер қолипларида олган маъқул. Бу усулда модель ярим палласининг ташқи контури ер чуқурчадаги қолип материалида, қўйма тизим каналчалари эса опокадаги қолип материалларида олинади. Бунда юқорида кўрганимиздек, қолип ярми ерда тайёрлангач, унинг устига опока ўрнатилади.

a



b

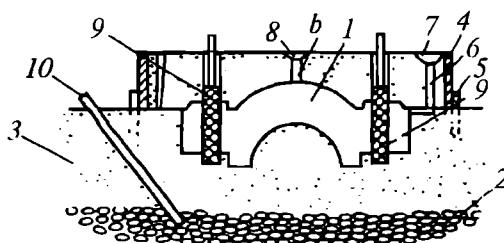


157-расм. Ерда очиқ (а) ва берк (б) қолиплар тайёrlаш схемаси:
1 — модель; 2 — кокс; 3 — қолип материаллари; 4 — опока; 5 — қозик;
6, 7, 8 — қуйиш тизими элементлари; 9 — стержень; 10 — газ чиқариш
трубкаси

Опокага қуйиш тизими моделилари ўрнатилиб, атрофи қолип материали билан түлдирилиб, шиббаланади. Кейин унда газ чиқариш ки-чик тешикчалари ва металл қуйиш косачаси очилади. Опокадан авва-ло стояк модели ажратиласы. Сұнгра опока бир ерга олиб қўйилгач, ундан шлак тутгич, таъминлагич каналчалари ўйилиб, кейин қуйма модели эҳтиёткорлик билан чиқариласы. Стержень тегишли жойига ўрнатилиб, қолип юзига металл киритишдан аввал чўян қуймалар олишда графит, пўлат қуйма олишда кварц кукунлари сепилгач, опо-ка яна ўз жойига қўйилиб, қолип йигилади. Бундай қолип металл қуйишга тайёр бўлади (157-расм, б).

2-§. Қолипларни андазалар ёрдамида дастаки тайёrlаш

Кўпинча бир неча дона оддий шаклли, доиравий қуймалар (қопқоқ, қозон каби) қолипини андазалар ёрдамида дастаки тайёrlаш техника-иқтисодий жиҳатдан фойдали бўлади. 158-расмда қопқоқ (а) қуйманинг қолипини андаза ёрдамида тайёrlаш тартиби келтирилган. Расм-даги, б схемадан кўринадики, ерга ўйилган чуқурчага товон таги 1 ўрнатилиб, унга шпиндель 2 кийдириласы. Шпиндель атрофида қат-тиқ таглик сифатида кокс бўлаклари уюлган бўлиб, унда газларни ташқарига чиқариш трубаси ўрнатиласы. Қаттиқ таглик сиртига эса қолип материаллари уйилади. Шпинделга андаза 1 маҳсус планка 3 билан бириктирилган. Андазани шпиндель атрофида айлантиришда қолип материали қирилиб, қолипнинг устки *a*, *b*, *c*, *d* юзаси ҳосил

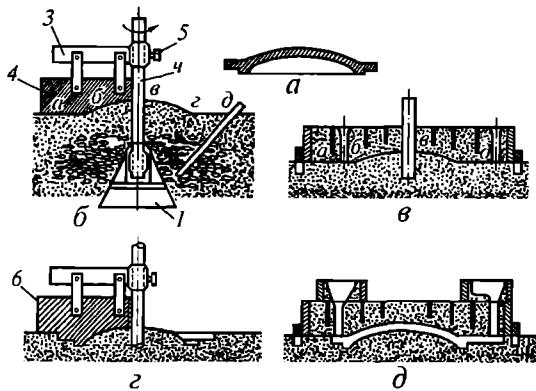

158-расм. Андаза ёрдамида қолип тайёрлаш схемаси:

1 — товоц таги; 2 — шпиндель; 3 — планка; 4 ва 6 — шаблон;
5 — мақамлаш винти

бўлади. Устки юзанинг контури олингач, планка 3, андаза 4 билан бирга ажратиб олинади. Олинган *a*, *b*, *c*, *d* юзага юпқа қофоз (баъзан эса майдо қум кукуни) қопланиб, унинг устига опока ўрнатилади (158-расм, *e*), ерга қозиқ, қоқиб, опоканинг айни вазияти сақланади. Кейин опокага стояк, випор моделлари ўрнатилиб, қолип материаллари тўлдирилиб, зичланади. Газ чиқариш каналчалари очилади.


Кейин опока ажратилиб, ундан стояк ва випор моделлари олинади. Шундан сўнг, шпиндель планкасига иккинчи андаза 6 ўрнатилиб, уни шпиндель атрофида айлантириш билан қатлам қирилиб, куйманинг пастки юза қолипи тайёрланади (158-расм, *e*).

Кейин эса планка ва андаза ажратиб олинади. Шпиндель қолдирган тешик қолип материали билан тўлдирилади. Сўнгра таъминлаш каналчаси ўйилиб, опока ўз жойига ўрнатилиб, қолип йифилгач, у металл қувишга тайёр бўлади (158-расм, *d*).

3-§. Қолиларни иккита опокада дастаки тайёрлаш

Энди икки опокада қолип тайёрлашда бажариладиган ишлар билан танишиб чиқамиз. 159-расм, *a* да келтирилган пўлат тишли гилдирак (шестерня) заготовкасидан бир неча дона қўйма олиш талаб этилсин, дейлик. Бундай қўйма заготовкасини тайёрлашдан аввал унинг чизмасидан материали, шакли, ўлчами, юза фадир-будурлик синфлари ва бошқа кўрсаткичлари билан танишиб чиқиласди.

Одатда, бундай кам серияли деталь қўймалари қолипини тайёрлаш усулларини техника-иқтисодий жиҳатдан таҳлил этиш шуни кўрсатадики, улар қолипини икки опокада қолип материалларидан тайёрлаш маъкул бўлади. Шу боисдан бизлар ҳам иккита опокада тайёрлашни

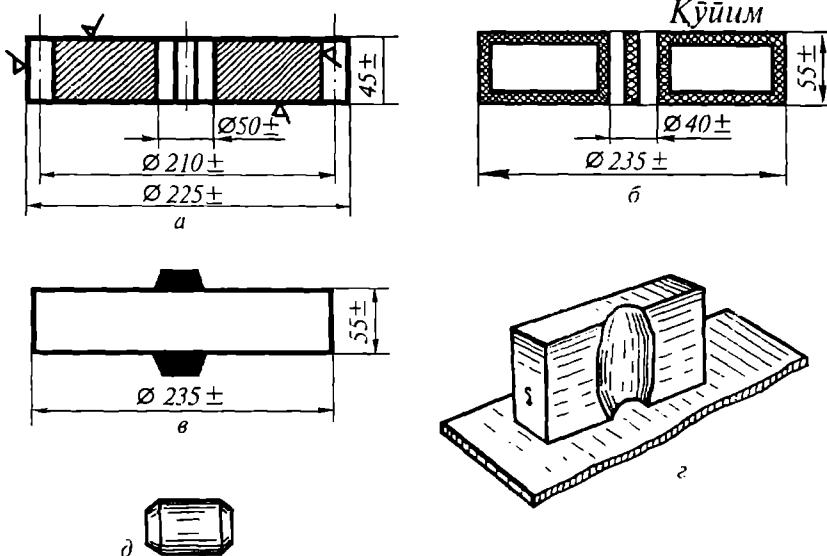

159-расм. Құйма заготовкасини тайёрлаш:


a — деталь чизмаси; *б* — заготовка чизмаси; *в* — модель; *г* — стержень яшиги; *д* — стержень

қабул этдик. Ишга киришищдан аввал, чизма талабига күра қуйма заготовка чизмасини чизамиз (159-расм, б). Чизмада суюқ пүлатнинг қолипда совиб қотишида киришув қиймати ва механик ишловларга бериладиган юзалар қүйими ҳисобға олиниб, улар ҳисобига қуйма заготовканинг ташқи контури ўлчамлари катталаштирилган, стержень или олинувчи тешик ўлчами эса кичиклаштирилган. Кейин қуйма заготовка чизмаси бүйича модель, стержень яшиги, қолипга металлни киритувчи тизим моделлари чизмалари чизилади. Сүнгра бу чизмалар бүйича улар сифатли ёғочлардан тайёрланади. Ундан сүнг тегишли қолип (стержень) материаллари, шунингдек опокалар танланғач, зарур қолиплаш асбоблари ёрдамида қолип тайёрланади.

160-расмдаги схемада қолипни тайёрлаш ишлари кетма-кетлиги көлтирилған:

1. Қолиплаш ери текисланғач, брусклар қўйилиб, унга модель таглик таҳтаси 1 горизонтал қилиб қўйилади-да, устига таъминлагичли модель 2 ўрнатилади (160-расм, а).

2. Пастки опока 3 моделга кийдирилиб, модель таглик таҳтасига ўрнатилади. Кейин модель сиртига аввал қоплама материал, кейин унинг устига тўлдиригич қолип материални киритилиб, опока тўлдирилгач, шиббаланади. Ортиқча материал чизгич 9 билан сидириб текисланади, сим 4' билан бир неча газ чиқариш тешиклари 5' очилади (160-расм, б).

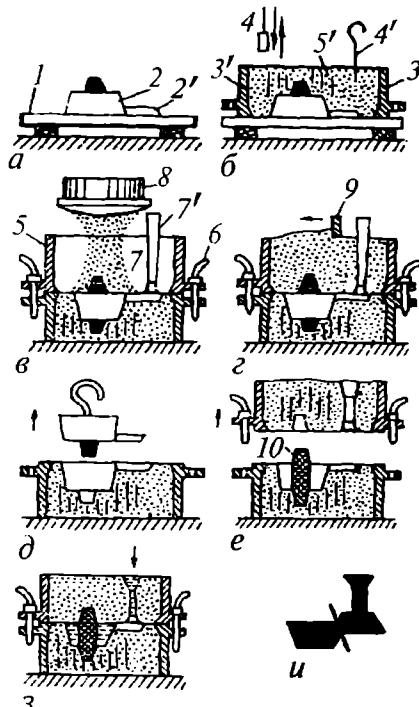

160-расм. Қолип тайёрлаш операциясининг схемаси:
 1 — модель таглик тахтаси;
 2 — модель; 2' — озиқдантиргич модели; 3 — пастки опока;
 3' — қолип материалы; 4 — шибба;
 4' — сим; 5 — устки опока; 5' — газ чиқарыш тешиклари; 6 — штиры;
 7 — шлак тутқич модели;
 7' — стояк модели; 8 — эзак;
 9 — чизгич; 10 — стержень

3. Опока таглик тахта билан ёпилиб, 180° га айлантирилиб, текис ерга қўйилади-да устидаги модель тахта олинади. Сўнгра таъминлагич модели 2'га шлак тутқич модели 7', унга эса стояк модели 7 бириткирилиб, пастки опокага устки опока 5 қўйилиб, штирлар 6 билан маҳкамланади. Кейин моделлар сиртига юпқа қилиб қум кукуни сепилади (160-расм, в).


4. Устки опока ҳам худди пастки опока сингари қолип материалы билан тўлдирилиб, шиббалангач, ортиқча қолип материалы чизгич билан сидирилгач, газ чиқарыш тешикчалари сим билан очиласи (160-расм, г). Сўнгра стояк модели бўйлаб металл қуиши косачаси очилиб, стоякни аста-секин қимирлатиб, опокадан чиқарилади. Устки опока пастки опокадан ажратилиб, 180° га бурилиб ерга қўйилади-да, ундан шлак тутқич модели ажратилади.

5. Пастки опокадан модель таъминлагич модели билан бирга аста-секин қимирлатиб ажратилади (160-расм, д).

6. Қолип бўшлигига бир оз кварц кукуни сепилиб, стержень 10 ўз жойига ўрнатилади (160-расм, е).


7. Устки опока пастки опокага қўйилиб, штирлар билан бириткирилади. Бунга энди металл қуиб қўйма олинади.

161-расмда бошқа турдаги қўймалар қолипини тайёрлаш кетма-кетлиги изоҳсиз схемаси келтирилган. 162-расмда бир неча қолипларда, 163-расмда эса қолипни опокасиз рама ёрдамида тайёрлаш кетма-кетлиги ҳам келтирилган.

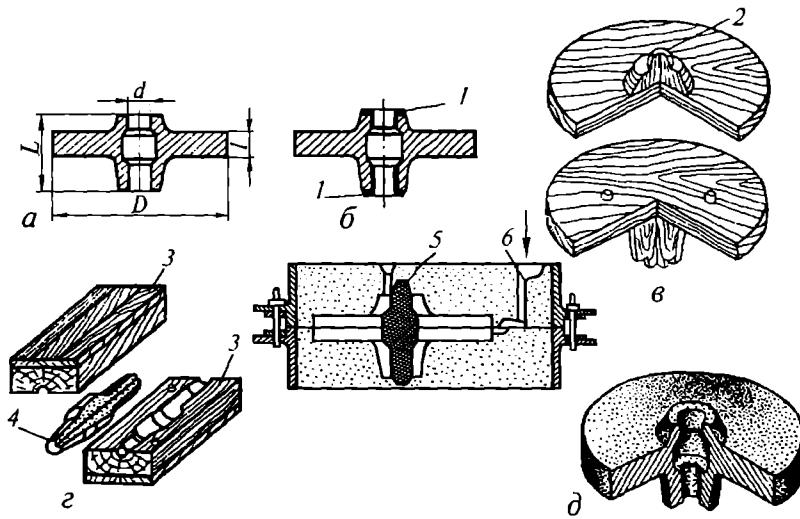


161-расм. Құймани тайёрлаш схемаси:

а — деталь чизмаси; **б** — заготовка чизмаси; **в** — модель; **г** — стержень яшиги; **д** — ығылған қолип; **е** — құйма; **1** — құйим; **2** — модель ортиғи; **3** — стержень яшик палладары; **4** — стержень; **5** — стерженниң қолип бүшлиғига ўрнатылған ҳоли; **6** — құйма системаси

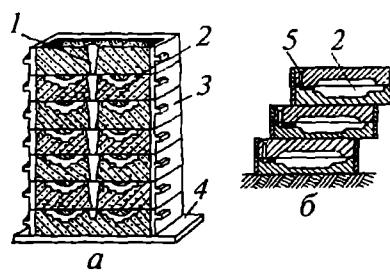

162-расм. Устма-уст (а) ва поғонали устма-уст ўрнатылған (б) опокаларда құймалар олиш схемаси:

1 — марказий қуиши системаси; **2** — қолип; **3** — опока; **4** — таглик плита;
5 — қуиши косачаси

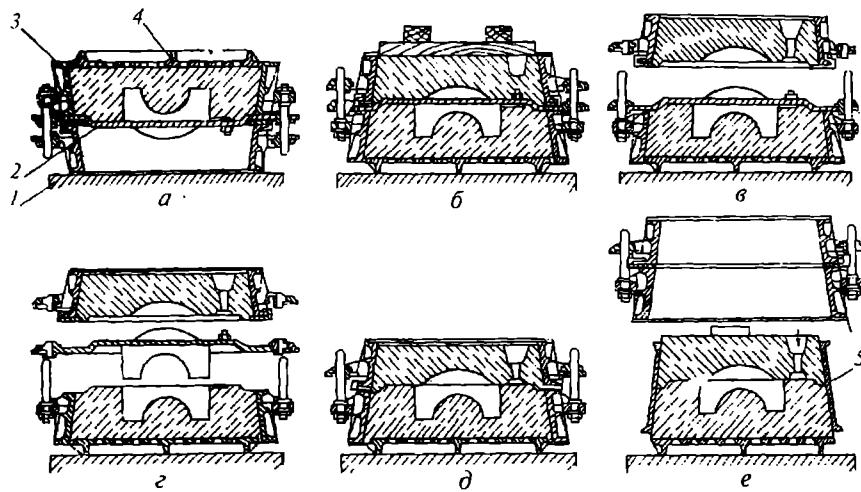

163-расм. Қолипни опокасиз рама ёрдамида тайёрлаш:

*a, б — пастки ва устки опокаларни қолип материалы билан зичлаш;
в, г — устки опока ва модель плитани ажратиш; д — опокаларни йигиши;
е — опокани қолипдан ажратиб қолипга жакет кийдириш;
1 — ер; 2 — плита; 3 — пастки опока; 4 — шток; 5 — жакет*

35-боб

ҚОЛИПЛАРНИ МАШИНАЛАР ЁРДАМИДА ТАЙЁРЛАШ

1-§. Умумий маълумот

Қўлда қолип тайёрлашда иш унумининг пастлиги, қолип материалиларининг бир текис зичланмаслиги, қолиплар сифатининг пастлиги, малакали ишчилар талаб этиши ва бошқалар қолипларни тайёрлашда қолиплаш машиналаридан фойдаланишни тақозо этади. Машиналарда қолиплар тайёрлашда оғир ишларни машина бажариб, олинган кўймалар аниқ ўлчамли, текис юзали бўлади, механик ишловларга белгиланган кўйим қиймати анча камаяди ва металл тежалади, унумдорлиги эса ортади.


Кўймакорлик цехларида кенг фойдаланиладиган машиналар ишлаш принципларига кўра: прессловчи, силкитувчи, силкитиб прессловчи, қумотар; ишлатилиш энергиясига кўра дастаки, пневматик, гидравлик; механик хилларга; моделларнинг қолипдан ажратилишига кўра эса улар опокани штифлар ёрдамида кўтарувчи моделни қолипдан пастга тортиб ажратувчи, таглик плитани айлантириб, моделни юқорига кўтариш билан опокадан ажратувчиларга бўлинади.

2-§. Қолипларни прессловчи машиналарда тайёрлаш

Бундай машиналар конструкциясига кўра опокадаги қолип материалини устидан ёки тагидан прессловчи машиналарга бўлинади. Та-гидан прессловчи машиналар конструкцияси мураккаброқ бўлгани ва опокадаги қолип материалларининг пастки қатлами устки қатламига нисбатан зичроқ бўлиши сабабли амалда устидан прессловчи машина-ларга нисбатан камроқ қўлланилади.

164-расм, *a* да устидан прессловчи машинанинг тузилиши ва иш-лаш схемаси келтирилган. Схемадан кўринадики, стол 3, поршень 2 билан бирга ясалган бўлиб, поршень цилиндр 1 га киритилган, стол 3 га модель таглик плитаси 4, унга эса модель 5 ўрнатилган. Опока 6 қулоchlари эса таглик плита штирларига кийдирилган. Опока устида эса рама 7 ўрнатилган. Қолип материали опока бункердан рама орқа-ли киритилади.

Машинани юргизиш учун унга ҳаво киритиш тешиги орқали 0,5–0,8 МПа (5–8 атм) гача сикилган ҳаво ҳайдалади (амалда қолип мате-

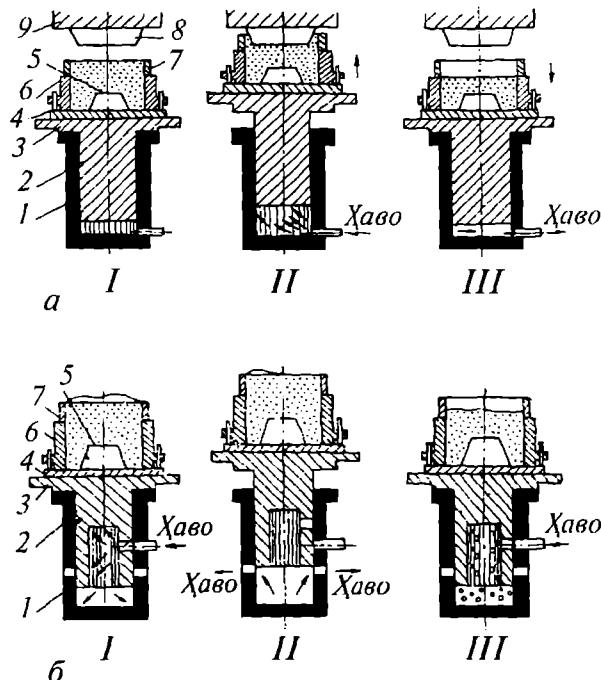

164-расм. Устидан (а) ва силкитиб (б) прессловчи машиналарнинг ишлаш схемаси:

a — устидан прессловчи ва *b* — силкитиб прессловчи машина;
1 — цилиндр; 2 — поршень; 3 — стол; 4 — модель таглик плитаси;
5 — модель; 6 — опока; 7 — рама; 8 — колодка; 9 — траверса

риалига берилувчи босим 3–5 кГ/см² га етадиган хилларидан кўпроқ фойдаланилади). Цилиндрнинг пастки қисмига киритилган сиқилган ҳаво поршени юқорига кўтаргандан, траверса 9 га бириктирилган колодка 8 рамага кираётганда опокадаги материални зичлайди. Ҳаво ҳайдаш тўхтатилгач, тизим ўз оғирлиги ҳисобига пастга ҳаракатланиб, поршень тагидаги ҳавони ташқарига чиқарди ва стол дастлабки вазиятга қайтади.

Бу цикл бир неча марта такрорланиб, қолип ярми тайёрланади. Бу хил машиналар камчилиги шундаки, опокадаги қолип материали устки қисми зичлиги бошқа жойларидан юқорироқ бўлади. Шу боисдан бу машиналардан баландлиги 200 мм дан кўпроқ бўлмаган қўймалар қолипини тайёрлашда фойдаланилади.


164-расм, б да силкитиб пресслаш машинасининг тузилиши ва ишлаши схемаси келтирилган. Схемадан кўринадики, машинанинг цилиндр 1 га поршень 2 киритилган бўлиб, у стол 3 билан бир қилиб тайёрланган. Стол 3 га поршень билан бирга ясалган модель таглик плитаси 4, унга эса модель 5 ўрнатилган. Модель таглик плита штирлари опока 6 кулоқлари тешигига кийгизилган. Опокага эса рама 7 ўрнатилган. Машинани ишлатишдан аввал унинг устидаги бункери таглиги очилиб, опока қолип материали билан тўлдирилгач, таглик беркитилади. Кейин унинг цилиндрига 0,6–0,8 МПа (6–8 атм) гача сиқилган ҳаво машинадаги ҳаво тешиги орқали ҳайдалади.

Бунда поршень 30–100 мм баландликка кўтарилганда пастки тешик очилиб, сиқилган ҳаво у орқали ташқарига чиқишида поршень устидаги барча тизим деталлари массаси билан пастга ҳаракатланиб, цилиндр таянчига урилиши натижасида опокадаги материал зичлана боради. Бу цикл бир неча бор такрорланганда кутилган зичликка эришилади. Схемадаги I, II ва III ҳоллар машинанинг иш циклини тасвирлайди. Опокадаги материалнинг зичланиш даражаси поршень таянчига урилиш кучи ва сонига боғлиқ. Бу машиналарнинг камчилиги опокадаги модель атрофидаги қолип материали юқори қисмидаги материалда зичроқ шиббаланишидир.

165-расмда устидан силкитиб прессловчи машинанинг тузилиши ва ишлаш схемаси келтирилган. Прессловчи машиналарнинг иш принципи асосида аралаш конструкцияли силкитиб устидан прессловчи машина яратилди.

Бу машиналарда қолип тайёрлашда модель атрофидаги қолип материалининг зичлиги опоканинг бошқа жойларига қараганда юқорироқ бўлади. Шу сабабли бу машиналарда баландлиги 250–400 мм ли қўймалар қолипи тайёрланади.

Шуни қайд этиш ҳам жоизки, одатда қўйма цехларда қолиплаш машиналаридан иккитаси ёнма-ён ўрнатилиб, уларнинг бирида қолипнинг устки, иккинчисида пастки қисми тайёрланади. Бу ярим қолилар шу ерда йигилиб, металл қуиши жойига узатилади.

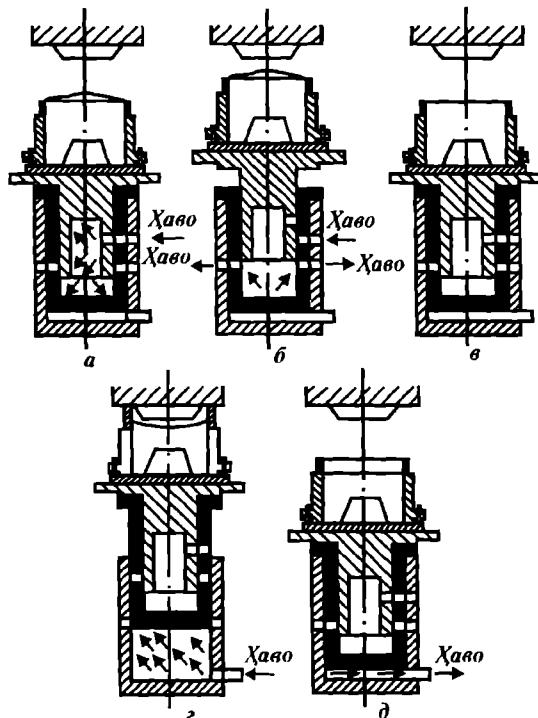


165-расм. Силкитиб устидан прессловчи машинанинг ишлаш схемаси

3-§. Қолипларни қумотар машиналарда тайёрлаш

Бу машиналар конструкциясига кўра қўзғалмас консолли ва қўзғалувчи хилларга ажратилади. 166-расмда консолли қўзғалувчи машина хилининг тузилиши ва ишлаши схематик тарзда келтирилған.


Схемадан кўринадики, қолип материали транспортёр 1 орқали нав 2 га узатилади, ундан материал транспортёр 3 га, ундан воронка 4 га, воронкадан эса лентали транспортёр 5 га ўтиб, ундан машина каллаги 6 га ўтади (каллаги схемаси 166-расм, б да алоҳида кўрсатилган). Каллак минутига 1500–1600 марта айланади, унинг дискига ўрнатилган чўмичга тушган материал филоф тешиги 11 орқали опока 10 га ўтиб зичланади. Заруриятга кўра, машина каллагини опоканинг тегишли жойига суриб, материални бир текис тўлдириб зичланади. Бундай машиналардан йирик қолиплар тайёрлашда фойдаланилади.

Опокадаги қолип материал зичлиги опока баландлиги бўйича текис бўлади. Унумдорликка келсак, соатига $12,5 \text{ м}^3$ гача қолип материалини опокага зичлаш мумкин. 167-расмда қолипни опокадан ажратиш усуллари, 168-расмда эса йирик қуймани опокода силкитиб ажратиш кўрсатилган.

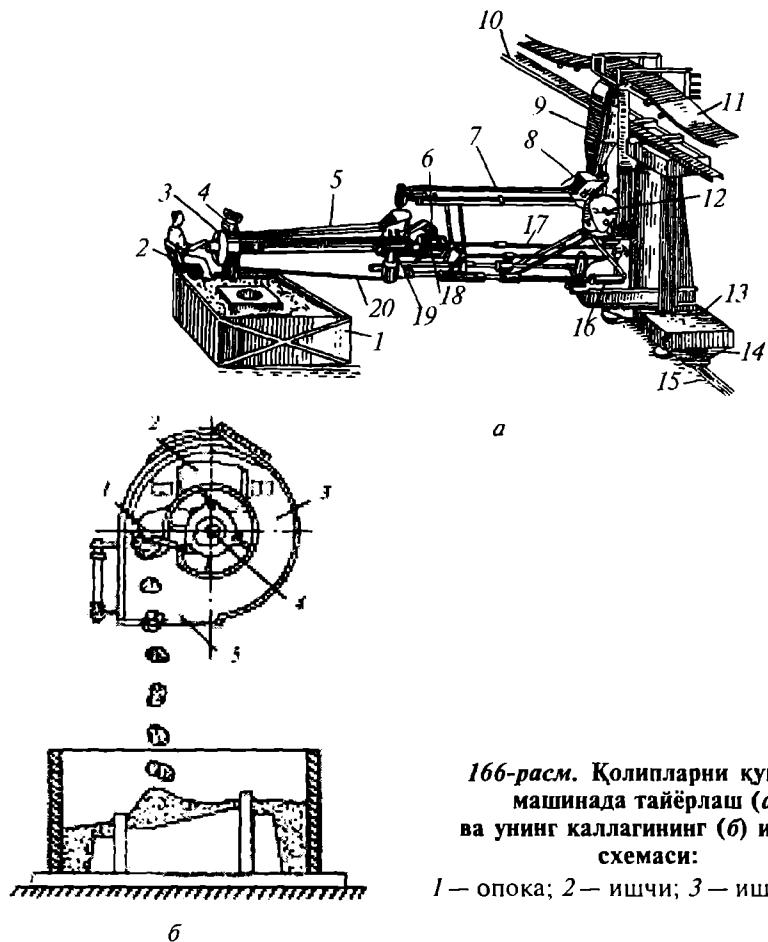


**166-расм. Қолипларни күмөтар машинада тайёрлаш (а)
ва унинг каллагининг (б) ишлеш схемаси:**

1 — опока; 2 — ишчи; 3 — иш каллаги

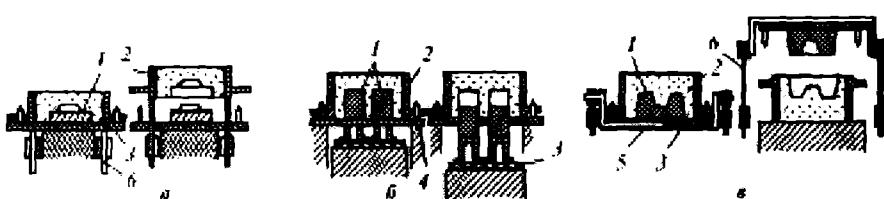

167-расм. Қолипни ажратиш усуллари:
 а — опокани күтариб ажратиш; б — модельни тушириб ажратиш;
 в — модель плитани айлантириб күтариб модельни ажратиш;
 1 — модель; 2 — опока; 3 — модель плита; 4 — тортиладиган плита;
 5 — айланадиган стол; 6 — штифтли механизм

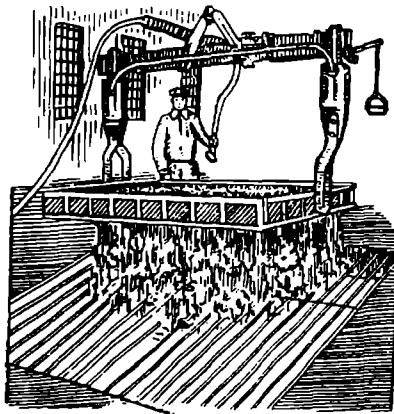

168-расм. Йирик қуймани опокадан силкитиб ажратиш

4-§. Қолипларни қуритиш

Юқорида қайд этилганидек, муракқаб шаклли, йирик пўлат ва чўян қўймаларни олишда қолипларнинг пухталигини ошириш мақсадида уларни маълум температурада қиздириш учун маҳсус аравачаларда печь камерасига киритилади. У ерда қолип материаллар таркибига, ҳажмига ва боғловчилар турига қараб 250° — 450°C температурада бир неча соат қиздирилади. Йирик қолипларни қуритиш учун унга ўрнатилган ва баъзан қолип бўшлиғига киритиладиган қиздиргичлардан ҳам фойдаланилади.

Қолипларни қуритишга сарфланадиган вақтни қисқартириш мақсадида улар орқали CO_2 гази ҳам ўtkазилади. Бунда қолип материалидаги 5—6% ли суюқ шиша у билан реакцияга киришиб, силикат кислота (гидрогель) ҳосил қиласи ва бу қум донларини юпқа парда билан чулғаб, 15—20 минутда уларни ўзаро пухта боғлайди.

Баъзи ҳолларда қолип бўшлигининг иш юзасинигина, яъни 10—40 мм қалинликда қуритишда инфрақизил нурларидан ҳам фойдаланилади. Шуни қайд этиш жоизки, сифатли қуймалар олишда қолипнинг қанчалик тўғри йигилганинг ҳам аҳамияти катта. Чунки қолип бўшлиғига металл қуйилганда металлнинг статик босими таъсирида устки опока силжиб кўтарилмаслигининг олдини олиш мақсадида уларнинг устига юқ сифатида қўйма металл қўйилади ёки улар скоба билан биректирилади.

ҚУЙМА МАТЕРИАЛЛАРИ

1-§. Үмумий маълумот

Техник-иқтисодий талабларга жавоб берадиган турли шаклли ва ўлчамли қўймалар олишда улар материалларининг суюқланиш температураси юқори бўлмаслиги, қолип бўшлиғида совиб боришида ҳажмий киришув қийматининг кичиклиги, суюқлигида газларни кам эритиши, шлак ва бошқа нометалл материаллардан ҳолироқ бўлиши билан қотганда ҳажми бўйича текисроқ, кутилган кимёвий таркибли, майда донли структура бериши лозим.

Маълумки, қотишмалар ичida қулранг чўяянларгина юқоридаги талабларга тўлароқ жавоб беради. Шу боисдан қўймаларнинг деярли кўпчилиги шу қотишмалардан олинади.

53-жадвалда турли қотишмаларнинг суюқланиш температуралари ва уларни қолипга киритиш температуралари қандай бўлишига мисоллар келтирилган.

53-жадвал

Қотишмалар номи	Суюқланиш температураси, °C	Қолипга киритилиш температураси, °C
Кам углеродли пўлатлар	1525	1560–1635
Ўртча углеродли пўлатлар	1515	1550–1615
Қўп углеродли пўлатлар	1480	1510–1570
Кам легирланган пўлатлар	1500	1550–1580
Қўп легирланган пўлатлар	1500	1550–1580
Қалайли бронзалар	1000–1015	1100–1200
Қалайсиз бронзалар	890	950–1050
Латунлар	890	950–1000
Алюминий қотишмалар	590	680–780
Магний қотишмалар	643–650	690–790

Маълумки, қотишмалар оқувчанлиги температура ортган сари ортади, лекин шу билан бирга уларни ўзида газлар (азот, водород, кислород ва бошқалар)нинг эритувчанлиги ҳам ортади. Натижада қўймаларнинг механик хоссалари пасаяди. Шу боисдан олинувчи ҳар бир қўйма учун уни қолипга киритиш температураси зарурий оқувчан-

ликни таъминлайдиган ҳолда, газлар, шлак ва нометалл материаллардан деярли тозаланишини ҳисобга олган ҳолда белгиланмоғи лозим.

Масалан, олинувчи қуйма шакли қанча мураккаб бўлиб, девор қалинликлари юпқа бўлса, қотишмани қолипга киритиш температураси юқорироқ бўлиши керак.

2-§. Қуйма материалларнинг технологик хоссалари ва уларни аниқлаш

Техника-иқтисодий талабларга жавоб берадиган қуймалар олишда фойдаланиладиган асосий материалларга чўян, пўлат ва рангли металл қотишмалари киради. Айниқса, буларнинг ичидаги чўяннинг суюқланниш температураси пастлиги, оқувчанлигининг яхшилиги, ҳажмий киришувининг кичиклиги, кимёвий таркибининг текис бўлиши ҳамда арzonлиги билан жуда кўл келади.

Маълумки, қуймаларнинг хоссалари ва сифати уларнинг материалига, кимёвий таркибига, металлнинг шлак ва газлардан тозалигига, қолипнинг бир текисда равон тўлишига, унда совуш тезлигига ва бошқа кўп кўрсаткичларга bogлиқ.

Масалан, соғ металл ва эвтектик қотишмаларнинг оқувчанлиги қаттиқ эритмаларнидан, қаттиқ эритмаларники эса кимёвий бирималарнидан юқори бўлади. Қолип суюқ чўян билан тўлиб боришида ва унинг қолипда совишида кремний углероднинг графит тарзда ажралишига кўмаклашса, марганец аксинча қаршилик кўрсатади. Олтингугурт углероднинг графит тарзда ажралишига қаршилик кўрсатиши билан механик хоссаларига путур етказади, фосфор эса қотишманинг оқувчанлигини ошириши билан қуйманинг механик хоссаларига путур етказади.

Суюқ металл температураси ортиши билан унинг оқувчанлиги ҳам ортади ва шу билан бирга унда эриган газлар (H_2 , N_2 , O_2 , CO , CO_2) ва бошқалар миқдори ҳам ортади. Бу эса қуймада ғовакликлар бўлишига олиб келади. Юқорида келтирилган маълумотлардан маълумки, зарурий хоссали, сифатли қуймалар олиш учун, айниқса, уларнинг кимёвий таркибига, шлак ва газлардан тозалигига, оқувчанлигига, киришув қийматига ва бошқаларга катта эътибор бериш лозим.

Маълумки, қолипларга металл қотишмаларни қўйгунча кимёвий таркиби аниқ бўлса-да, уларнинг температураси шундай олинадики, бунда у газлардан, шлакдан деярли ҳоли бўлган ҳолда қолипни бир текис тўлдирсан. Амалда қуйма қотишмаларининг оқувчанлигини аниқлашда қолип материалидан кўндаланг кесим юзи $0,56 \text{ см}^2$ ли трапеция шаклдаги спираль қолип тайёрланиб, унга маълум температурали металл қуйилади ва олинган спираль қуйма узунлигига кўра оқувчанлик аниқланади.

Қотишмаларнинг киришувчанлиги деб, қолипга киритилган суюқ металлнинг кристалланыш даврида ҳажмий ўлчамларининг кичрая боришига айтилади.

Ҳажмий киришувчанлик ($\Delta V_{\text{кп}}$) күйидаги аниқланади:

$$\Delta V_{\text{кп}} = \frac{V_{\text{кол}} - V_{\text{куй}}}{V_{\text{кол}}} \cdot 100\%,$$

бу ерда $V_{\text{кол}}$ — қолип ҳажми, см³; $V_{\text{куй}}$ — олинувчи қўйма ҳажми, см³.

Кўп ҳолларда ҳажмий киришувчанлик чизиқли киришувчанликдан тахминан уч баробар ортиқ бўлади. ($V_{\text{куй}} \approx 3\Delta l_r$), чизиқли киришувчанлик тубандаги аниқланади:

$$\Delta l_r = \frac{l_{\text{кол}} - l_{\text{куй}}}{l_{\text{кол}}} \cdot 100\%,$$

бу ерда Δl_r — қолипнинг узунлиги, мм. $\Delta l_{\text{куй}}$ — олинувчи қўйма узунлиги, мм.

54-жадвалда кимёвий таркиби ўртача бўлган қотишмаларидан қўймалар олишда уларнинг чизиқли киришувчанлик қийматлари мисол сифатида келтирилган.

54-жадвал

Қўйма материали	Чизиқли киришувчанилиги, %	Қўйма материали	Чизиқли киришувчанилиги, %
Қўйма чўянлар	0,9–1,3	алюминий қотишмалар	0,9–1,5
Қайта ишланадиган чўянлар	1,7–2,0	мис қотишмалар	1,4–2,3
Углеродли пўлатлар	2,0–2,5		


Амалда кўплаб турли шаклли, ўлчамили қўймалар қулранг чўяндан олинади. Технологик хоссалари (оқувчанлиги юқори бўлиб, кам киришади), ундан қониқарли пухталикдаги сифатли қўймалар олиниши, ишқаланиш ва коррозияга анча бардошлилиги, нархи арzonлиги каби жиҳатлари жуда қўл келади.

Кулранг чўянлар таркибида темирдан ташқари ўртача 3,4–3,7% C, 2,4–3,0% Si, 0,5–0,8% Mn, 0,4–0,6% P ва 0,1% S бўлади.

3-§. Қўйма чўянларни эритувчи печлар, уларнинг тузилиши ва ишлаши

Қўйма цехларда олинувчи чўян қўймаларнинг ~90% дан ортиқ роғи вагранка деб аталувчи шахта печларда тайёрланади. Чунки улар-

нинг конструкцияси оддий, бошқарилиши қулай, кам ёқилғи сарфлаб, узоқ вақт узлуксиз ва унумли ишлайди. Бундай печларнинг дастлабкилари Россияда 1774 йилда курилган. 169-расмда печнинг тузилиш схемаси келтирилган. У юмалоқ *шахта* шаклли бўлиб, деворлари ўтга чидамли шамот фиштидан терилиб, сиртидан пўлат лист билан қопланган. У, залвор чўян плита таглик 4 да, таглик эса пойдеворга ўрнатилган устунларда ётади. Тагликнинг марказида печнинг ички

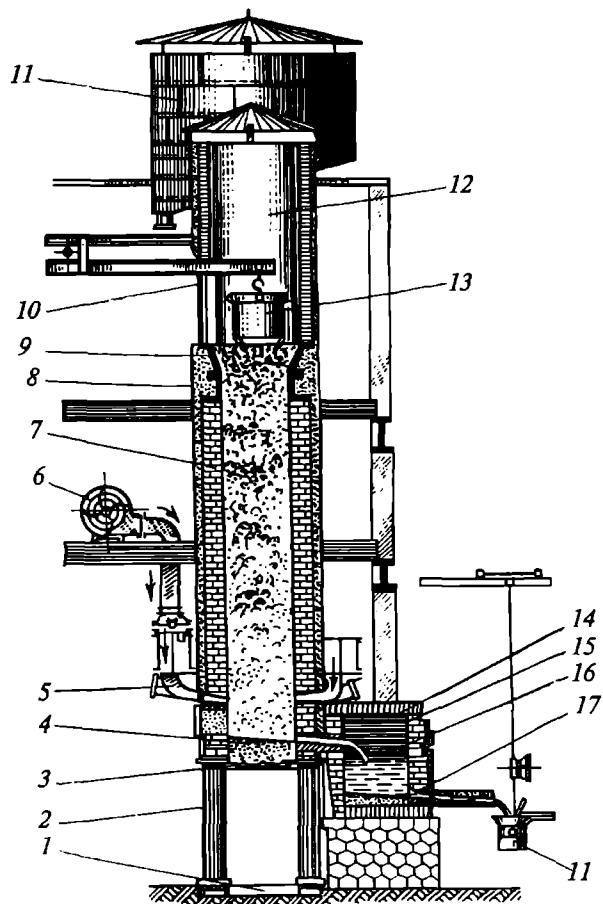

169-расм. Вагранка пеҷъ схемаси:

- 1 — пойдевор; 2 — устун; 3 — қопқоқ; 4 — таглик; 5 — ҳаво пуллагич фурмаси; 6 — вентилятор; 7 — футеровка; 8 — филоф; 9 — чўян плита;
- 10 — шихта солиш дарчаси; 11 — учқун сўндиригич; 12 — труба; 13 — бадъя;
- 14 — чўян чиқиши нови; 15 — чўян йиггич; 16 — шлак чиқиши тешиги;
- 17 — чўянни йиггичдан чиқариш нови; 18 — ковш

девори диаметрига тенг тешиги бўлиб, унинг ишлашида қопқоқ 3 билан зич беркитиб, тираклар билан тираб қўйилади. Заруриятга кўра қопқоқ очилиб, унда аввалги ишлашидан қолган металл шлак қолдиқлари чиқарилиб, таъмиранади. Ўтхона туви қум ва қолип материаллари билан тўлдирилиб, зичланади. Ўтхонанинг тубида суюқ чўянни печдан чиқариш тешиги бўлиб, унга нов 14 ўрнатилган. Ўтхонада йигилаётган чўян шу нов орқали йифғич (копильник) 15 га вақти вақти билан чиқариб турилади (йифғич йўқ печларни ўзида шлак чиқариш нови бўлади). Печнинг шахта қисмидаги шихта материаллар (кокс, металлом ва флюс) киритиш дарчаси 10 бўлиб, у орқали шихтани печга бадъя деб аталувчи юклаш курилмаси ёрдамида юкланди. Бунда пеъчеворлари шикастланмаслиги учун дарчанинг пастрогига чўян плити 9 ўрнатилади. Печга киритилган кокснинг яхши ёниши учун вентилятор 6 дан ҳаво ҳалқали кутига, ундан формалар 5 орқали пеъчга 350–700 мм сув устуни босимида ҳайдаб турилади (бунда ҳар бир м² юзага минутига 100–140 м³ ҳаво тўғри келади).

Печнинг шихта материаллар юкландиган дарчаси юқорисида цилиндрик қисми бўлиб, у труба деб аталади. Унинг устки қисмидаги эса учқун сўндиригич 11 ўрнатилган. Жараёнда ажратилаётган газлар билан чиқаётган чўгланган заррачалар трубадан ўтиб, учқун сўндиригичда совутилиб йигилади. Вагранкаларнинг ички девор диаметри (D) билан баландлиги (*H*) орасида маълум боғланиш бор ва у кўпинча $H = (3,5 - 5) \cdot D$ га тенг бўлади. Соатига 2 тоннагача чўян ишлаб чиқариладиган печлар кичик, 2–10 тоннагача — ўрта ва 20–50 тоннагача бўлса — катта вагранкалар дейилади.

Печни ишга тушириш. Печни ишга туширишда аввал ўтхонасига тараша, устига ўтин қалаб ёқилади-да, кейин унинг устига оз-оздан форма тешикларидан 600–800 мм чамасида кокс киритилади, бунга салт колоша дейилади. У шихта материалларининг печнинг юқори температуралари зонасида эришига кўмаклашади.

Сўнгра пеъчда аввалига кичикроқ босимда ҳаво ҳайдалиб, кейин босим меъёрига етказилади. Печь роса қизигач, унга маълум нисбатда порциялаб шихта (қаттиқ чўян чушка, чўян ва пўлат ломлар, ферро-қотишмалар, кокс ва оҳактош) киритилади. Кокснинг ёнишида шихтанинг металл қисми эриб, ҳосил бўлаётган металл томчилари ўтхонага ўта боради.

Ажralувчи газлар эса пеъч юқорисига кўтарилаётганда шихтани қиздириб трубага ўтади. Жараён давомида шихта таркиби Si, Mn ларнинг оксидланиши ва уларнинг ўзаро бирикиши оқибатида шлак ҳосил бўлади.

Зарурий таркибли чўяnlарни эритиш жараёнда шихта таркибини белгилаш пайтида жараёнда шлакка ва газларга ўтувчи элементлар миқдорини ҳисобга олиш керак.

Тажрибалар күрсатадыки, жараёнда кремний 10–15% га, марганец 15–20% га, темир 1–1,5% га, фосфор миқдори деярли ўзгармайды, олтингүргүт миқдори эса кокс ҳисобига 50% га ортади. Шу боисдан шихта таркибида ўртача 20–45% ЛК1 ёки бошқа маркалы чүян, 60–40% чүян лом, 10–25% пүлат лом, маълум миқдорда ферроқотишмалар ва оҳактошлар бўлади.

Чўян ишлаб чиқаришда печда кечадиган жараёнларни кузатиш да-вомида куйидаги характерли зоналарга ажратиш мумкин:

1-зона. Бу зона шихтани печга киритиш даражасини пастки жойи-дан салт колошанинг устки қисмигача бўлган оралиқ бўлиб, бу зона ёниш маҳсулотлари иссиқлиги ҳисобига 400–500°C қизиб, намликтан ҳоли бўлади.

2-зона. Бу зона салт колошанинг устки қисмидан фурна тешик-лар ўқигача бўлган оралиқ бўлиб, бу зона температураси 1350–1450°C оралиғида бўлади.

Одатда, печда муҳит оксидловчи ($\text{CO} : \text{CO}_2 < 1$) бўлгани сабабли 1-зонадаги шихта материаллари ажралувчи газлар билан қизиб, астасекин оксидлана боради. Шунингдек, бу зонада SO_2 гази борлиги туфайли металл олтингүргуртга ҳам тўйиниши, оҳактошнинг парчала-ниши билан бирга металл эриб, ўтхона томон томчилаб ўтишида газ-лар ва салт колоша кокс билан муносабатда бўлади. Бу зонада метал-лнинг оксидланиши 1-зонага нисбатан шиддатлироқ кечиб, темир ок-сидлардан темир қайтарувчи ферроқотишмалари билан қайтарилади. Шундай қилиб, қайтарилган темир кокс углероди ва олтингүргуртга тўйина боради.

SiO_2 , MnO , P_2O_5 оксидлар ўзаро ва CaO билан бирикиб, шлак ҳосил этиб, чўян сиртида йигила боради. Ўтхонадан ҳар соатда намуна олиб, унинг таркиби (Si , Mn , P , S , C) кузатилади. Қачонки чўян кутилган таркибга ўтгач, йиғгичга ёки ковшга чиқарилади.

Маълумки, бу печь тузилиши жиҳатидан домна печга ўхшаса-да, бунда темир рудалардан темир қайтарилмайди, фақат металл қайта эритилиб, ўта қиздириллади, холос. Бу печларда олинувчи чўян масса-сига кўра одатда, 10–12% кокс ва 6% гача флюс сарфланади. Печь унумдорлиги эса ҳажмига кўра соатига бир тоннадан 30 тоннагача оралиқда бўлади. Кейинги йилларда уларнинг иш унумини ошириш, ёқилгини тежаш, чўянлар хоссаларини яхшилаш, атмосферани заарарли чиқиндилардан муҳофаза қилиш мақсадида ажралётган газларни то-залаш аппаратларида тозалаш, уларни рекуператор қурилмаларида ёқиш, ҳавони қиздириб печга ҳайдаш, кислороддан фойдаланиш, шунингдек, электр печлардан, иккита (дублекс) печларда эритиш йўли билан ҳам чўян олинмоқда.

ПҮЛАТ ВА РАНГЛИ МЕТАЛЛ ҚОТИШМАЛАРДАН СИФАТЛИ ҚҰЙМАЛАР ОЛИШ ТАДБИРЛАРИ

1-§. Пүлатлардан құймалар олиш

Пүлатларнинг суюқланиш температураси чүянларга нисбатан юқори-лиги, оқувчанлигининг пастлиги, ҳажмий киришувчанлигининг кат-талиги ва бошқа хоссалари туфайли улардан сифатлы құймалар олишда маълум қийинчиликлар туғилади. Шу сабабли пүлатлардан сифат-ли құймалар олишда құйидаги асосий тадбирлар күрилиши лозим:

- а) қолип металларни күйиб, құймага ёпишмаслигини таъминлаш;
- б) қуйиш тизими хили ва унинг каналчалар шакли, ўлчами шундай бўлмоғи лозимки, пүлат шлакдан ва газлардан анча тозаланиб, қолип-га бир текисда равон кирадиган бўлсин;
- в) суюқ пүлатнинг бир текисда совиши учун қолипнинг зарур жой-ларига совиткичлар ўрнатиш лозим.
- г) қолип устига устама (қўшимча) қолип ўрнатиш керак.

2-§. Мис ва алюминий қотишималардан құймалар олиш

Маълумки, рангли металл (Cu , Al , Mg , Ti ва бошқалар) қотишима-лардан турли шаклли ва ўлчамли құймалар (тишли гидираклар, втул-калар, подшипниклар ва бошқалар) олинади.

Бу қотишималарнинг ўзига хос ҳусусиятлари (осон оксидланиши, иссиқлик ўтказувчанлигининг юқорилиги, ҳажмий киришувининг кат-талиги ва бошқалар) улардан құймалар олишда маълум тадбирлар кўришни талаб этади, чунончи:

- а) уларни печларда эритишида оксидланишининг олдини олиш ҳамда нометалл қўшимчалардан тозалаш мақсадида кўпроқ горизонтал электр ва индукцион печларда флюслар (писта кўмир, барий хлорид, бура ва бошқалар) дан фойдаланиш;
- б) бир стоякли кўп таъминлагичли қуйиш тизимидан фойдаланиб, қолипга металлни тез ва бир текисда равон киритиш;
- в) қолипдаги ҳавонинг ва ажралувчи газларнинг ташқарига тўла-роқ чиқишини таъминлаш мақсадида випорлардан фойдаланиш;
- г) қуйиш тизимининг тегишли жойида нометалл материалларни тутиб қолувчи тўр фильтр қўйиш ва бошқалар.

3-§. Магний ва титан қотишималардан құймалар олиш

Магний қотишималардан құймалар олишда қуйидагиларга эътибор бериш керак бўлади. Магний қотишималар осон суюқланиши ва ҳавода

ўз-ўзидан алангаланиши учун уларнинг флюс қатлами остида ёки вакуумли электр печларда эритиб қолипга қуишида ёниб кетмаслиги учун қолип материалига 4–8% фторли тузлар, стержень материалига 0,25–1% олтингугурт ва борат кислота қўшилади ёки олтингугурт кукуни металл оқимига сепилади, бунда унинг буғи металлни ҳаво таъсиридан сақлайди. Қолип бўшлигига равон киритиши учун бир неча таъминлагичлардан фойдаланилади.

Титан қотишмалардан қуймалар олишда унинг кимёвий активлигини ҳисобга олиш керак, яххиси маҳсус печларда аргон гази муҳитида эритилиб, қолипларга ҳам ҳимоя газ муҳитида киритиш лозим.

38-боб

МЕТАЛЛ ҚУЙМАЛАРНИ ТОЗАЛАШ ВА СИФАТИНИ КУЗАТИШ

1-§. Умумий маълумот


Маълумки, қолипларга металл қотишмаларни киритиб, сифатли қуймалар олиш жараёнида печдан маълум таркибли ўта қиздирилган металл қотишма турли хил (чойнаксимон, барабанли ёки стопорли) ковшларга чиқарилади (ковшларга металл қотишма қуилгунча уларни яхшилаб қутиши шарт). Қачонким, ковшга металл тўлдирилгач, уни монорельсда ҳаракатланувчи электр тельфер ёки кўприк кран ёрдамида қуиши жойига (конвейерига) олиб борилиб, қолипга киритилади. Шуни айтиш жоизки, оғзи очик ковшлардан фойдаланилганда шлакнинг бир қисми қуймага ўтиши мумкин, шу боисдан яххиси, тўсгичи бор чойнаксимон ёки стопорли ковшлардан фойдаланган маъқул.

2-§. Куймаларни тозалаш ва сифатини кузатиш

Қолидан ажратилган қуймада қуиши тизими каналларидаги металл баъзан қуиб, қолип (стержень) материалларга ёпишиб қолади ҳамда қолип паллалари тирқишидан ўтган металлар қуима сифатига путур етказади. Қуймадан қуиши тизими каналларидаги металлни ажратиша қуима материали ва ўлчамига қараб зубила (I) билан қўлда, ёки пневматик болгалардан, газ кескич, кесиш станокларидан фойдаланилади.

Қуймага қуиб ёпишган материаллар сим щетка билан қўлда, айланувчи барабанларда, маҳсус камерада қум ва майда шарчалар оқимида, катта босимли сувли қум ва сув босимида тозаланади. Қуйма сиртида қолган ғадир-будирликлар ва нотекисликлар абразив чархларда текисланади. Сифати эса белгиланган усувларда кузатилади, зарур бўлса, таъмирлашга юборилади. 170-расмда қуймалар олиш технологияси билан боғлиқ ишлар кетма-кетлиги схемаси кўрсатилган.

**Модель, стержень яшиклари
ва бошқа мосламалар
тайёрлаш**

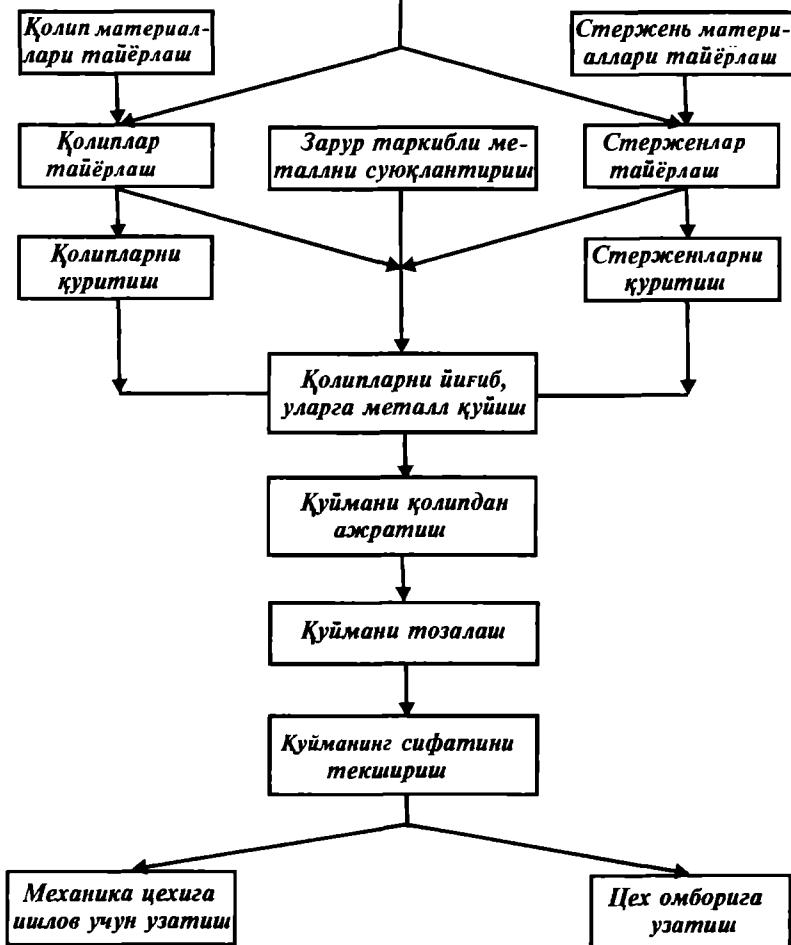

170-расм. Күймалар олиш технологияси жараёни кетма-кетлиги схемаси

ҚУЙМАЛАР ОЛИШНИНГ МАХСУС УСУЛЛАРИ

Металл қотишмалардан кўплаб миқдорда бир хилдаги сифатли қуймаларни олишга бўлган талабнинг ортиши натижасида механизация ва автоматлаштирилган замонавий йирик қуйма корхоналар барпо этилди. Юқорида танишиб ўтилган анъанавий усулларда қуїма олишдаги камчиликлар (қолипнинг бир марта қуйма олишгагина яроқлилиги, қуйма шакли ва ўлчамларининг етарли даражада аниқмаслиги ва юза текисликларининг талабга жавоб бермайдиган тарзда нотекислиги, қуйиш тизимида металл сарфининг кўплиги, иш шароитининг оғирлиги, иш унумининг пастлиги ва бошқалар мавжудлиги сабабли бундай нуқсонлардан деярли ҳоли бўлган тақомиллашган технологик усуллар яратишни тақозо қилди. Қуйидаги параграфларда бу усуллар ҳақида қисқароқ бўлса-да, маълумотлар келтирилган.

1-§. Қуймаларни металл қолипларда эркин қуйиб олиш


Бу усулда металл қолипга металл эркин қуйилиб, аниқ шаклли ва ўлчамли, текис юзали, сифатли қуймалар олинади. Металл қолип (коқил) учун энг яхши материал кулранг чўян бўлади, чунки у ўзидан иссиқликни яхши ўтказиши сабабли деярли қизимай, тоб ташламайди, технологик хоссалари яхши (окувчанлиги, осон кесиб ишланиши), нархи у қадар қиммат эмас, бу эса жуда кўл келади.

Металл қолиплар конструкцияси олинувчи қуйма шакли ва ўлчамига кўра турлича бўлади. Масалан, оддий шаклли, кичик ва ўртача ўлчамли қуймалар олишга мўлжалланган қолиплар вертикал ёки горизонтал текисликлар бўйича ажralадиган бўлади. Мураккаб шаклли, турли ўлчамли қуймалар қолиплари бир неча қисмлардан йигиладиган бўлади.

Қора металл қуймалар олишда стерженлар юқори сифатли стержень материалларидан, рангли металл қуймалар учун У7, У10 ва бошқа маркали пўлатлардан тайёрланади. Қолипга киритилган металларнинг бир текис совишини таъминлаш мақсадида қолипнинг тегишли жойларига махсус қуйма бармоқлар ўрнатилади (171-расм, а).

Қолипларнинг иш муддатини ошириш, қуйма сифатини яхшилаш мақсадида қолипларга суюқ металл киритилгунга қадар, уларни 100–300°С температурагача қиздириб, иш юзаларига ўтга чидамли бўёқ пуркалади ёки ўтга чидамли материаллар ниҳоятда юпқа қилиб қопланади. Агар олинувчи қуйма юпқа деворли бўлиб, шакли мураккаб бўлса, унинг ҳамма қисмини металл билан бир текисда тўлдириш мақсадида қолипни тебратиб туриш ҳам тавсия этилади.

Металл қолиплар механик, пневматик ва гидравлик юритмали станокларга ўрнатилиб, уларнинг йигилиш ёки очилиш жараёнлари ме-

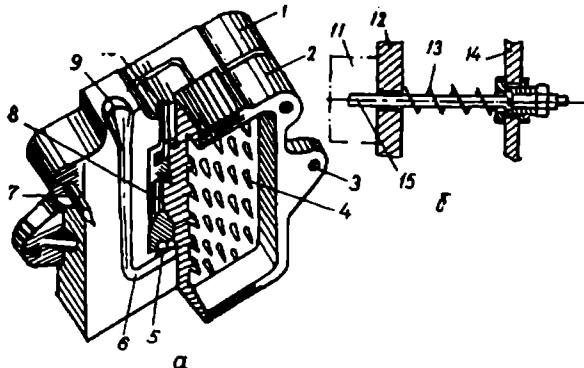

171-расм. Металл қолиппинг вертикал текислик бүйича ажралиши:

1, 2 — қолип паллалари; 3 — қулоқ; 4 — бармоқлари;
5, 6, 9 — қүйиш системаси каналлари; 7 — штиерь; 8 — қолип; 10 — випор;
11 — ярим қолип; 12 — олд бабка; 13 — пружина; 14 — плита; 15 — турткы

ханизациялаштирилади (171-расм, б). Шуни қайд этиш жоизки, замонавий йирик қуюв цехларида металларни эритишдан бошлаб, құймалар олингунча бүлган барча жараёнлар автоматлаштирилгандир.

Құймаларни олиш технологик жараёни қуйидаги асосий босқичлардан иборат бўлади:

- 1) қолипни металл қүйишга тайёрлаш;
- 2) қолипга зарур миқдорда суюқ металл киритиш;
- 3) құйма қоттагач уни қолипдан ажратиш;
- 4) құймадан қүйиш тизимида қотиб қолган металлни ажратиб уни тозалаш;
- 5) құйманинг сифатини кузатиш.

2-§. Құймаларни металл қолипларда босим остида қуйиб олиш

Бу усул құймаларни металл қолипларда олиш усулининг бир тури бўлиб, бунда металл қолип (пресс форма)га босим остида киритилади.

Суюқ металлнинг босим остида қолипга киритилиши туфайли тезроқ ва тўлароқ тўилиб, құймада ғовакликлар деярли бўлмайди. Майда донали пухта құймалар олиш билан бирга шакли ва ўлчамлари аниқ, юзалари текис бўлади. Бу усулдан йирик корхоналарда алюминий (АЛ2, АЛ3, АЛ9 маркаларидан), магний (МЛ5, МЛ6 маркаларидан), мис қотишимлари бўлмиш, латунь (ЛС 59-1, ЛК 80-3 Л, ЛМЦЖ 55-3-1 маркаларидан) ва бошқа қотишимлардан бир неча граммдан бир неча килограммгача бўлган мураккаб шакли, юпқа деворли (6 мм гача) құймалар олишда кенг фойдаланилади.

Масалан, олинадиган құйма ўлчамларига күра чүяңлар 1250–1400°C оралиғида, пұлатлар эса 1500–1600°C оралиғида қолипга қуйилади. Мәдениет, қолипга қуйилган металл вақт үтиши давомида совиб қота боради. Қуйма шакли қанчалик мураккаб ва ўлчами катта бұлса, бир текисда совимаслиги оқибатида ички зўриқиши кучланишлари ҳосил бўлади. Шу сабабли қуйма қолипларни тайёрлашда уларда металларнинг иложи борича текис совишини таъминлаш тадбирлари кўрилмоғи лозим.

Суюқланиш температураси анча юқори бўлган металлардан мураккаб шаклли ва юпқа деворли қуймалар олишда айрим қийинчиликлар туғилади, бу эса мазкур усулнинг камчилигидир.

Қуймакорлик цехларида фойдаланиладиган қуйиш машиналари конструкциясига кўра:

- 1) иссиқ ва совуқ камерали поршенли;
- 2) қўзгалмас ва қўзғалувчи компрессорли хилларга ажратилади.

1. Иссиқ камерали поршенли машиналарда қуймаларни олиш.


Одатда, бу машиналардан суюқланиш температураси 450–500°C гача бўлган рух, қалай, қўрошин асосидаги қотишмалардан кичик (25–30 кг гача) қуймалар олишда фойдаланилади. Машиналар конструкциялари жиҳатидан қўлда ишлатиладиган, ярим автоматик ва автоматик равишда ишлайдиганларга бўлинади. Масалан, автоматик равишда ишлайдиган машиналарда соатига 3000 гача ва ундан ортиқ қуймалар олиш мумкин.


172-расмда иссиқ камерали поршенли қуйиш машинасининг тузилиши ва ишлаш схемаси келтирилган.

Машинани ишлатишдан аввал йиғилган қолип 7 билан мундштук 6 уланади. Машина юргизилганда поршень 5 сиқилган ҳаво босимида цилиндр 4 бўйлаб паста қараб ҳаракатланиб, цилиндрдаги суюқ металлни қолипга 10–30 МПа босим остида ҳайдайди. Кейин поршень юқорига кўтарилади, қолип очилиб, қуйма ажратилади. Бу машиналарнинг асосий камчилиги шундаки, суюқланиш температураси юқори бўлган, масалан, Al, Cu каби металлар қотишмаларидан қуймалар олишда цилиндр юзаси билан поршень орасида қотаётган оксид пардалар машинанинг меъёрда ишлашини издан чиқаради, яъни бу оксид пардалардан машинани тозалаш учун уни тез-тез тўхтатиб туриш керак бўлади.

172-расм. Иссиқ камерали поршенли қуйиш машинасининг схемаси:

- 1 – ванна; 2 – тешик; 3 – комал;
- 4 – цилиндр; 5 – поршень;
- 6 – мундштук; 7 – қолип

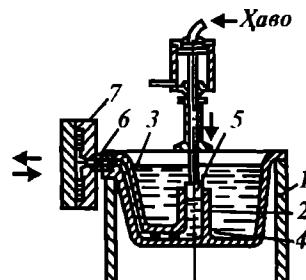

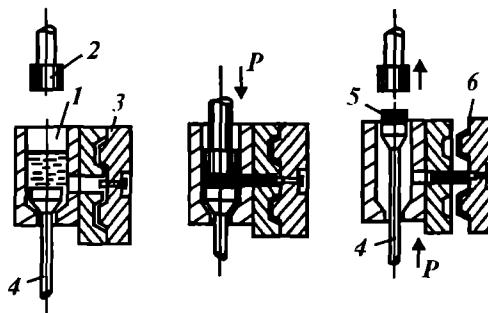

173-расм. Совуқ камерали поршенили қүйиш машинасининг схемаси:
1 – цилиндр; 2, 4 – поршень; 3 – қолип; 5 – қолдиқ металл; 6 – қуйма

2. Құймаларни совуқ камерали поршенили қүйиш машинасида олиш.

Бу хил машиналардан суюқланиш температураси юқориrok бўлган, масалан, алюминий, мис қотишмаларидан құймалар олишда фойдаланилади.


173-расмда бундай машинанинг тузилиши ва ишлаши схемаси келтирилган. Схемадан кўринадики, қуйма олиш учун маълум миқдордаги суюқ металл цилиндр 1 га қуйилади (173-расм, а).

Бунда пастки поршень 4 юқорига кўтарилиган бўлиб, қолипга металл киритиш канал тешиги беркитилган бўлади. Сўнгра устки поршень 2 пастга ҳаракатланганда металл катта босим (300 МПа гача) билан босилишда, цилиндрдаги металл қолипга босим билан қүйиш канали бўйлаб киритилган (173-расм, б).

Кейин поршенлар 2 ва 4 юқорига кўтарилади. Бунда қолдиқ металл қўйиш каналидаги металлдан ажралиб, цилиндрдан чиқариб қайта эритишга узатилади (173-расм, в). Кейинги қуйма олиш учун бу жараён яна такрорланади.


3-§. Құймаларни қўзгалмас ва қўзгалувчи камерали компрессорли қўйиш машиналарда олиш

174-расмда қўзгалмас камерали машиналардан бирининг тузилиши ва ишлаши схемаси келтирилган. Схемадан кўринадики, камера 2даги суюқ металл қолип 7 га ҳаво босимида патрубка 5 даги мундштук 6 орқали киритилади.

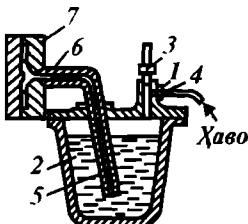

174-расм. Қўзгалмас камерали компрессорли қўйиш машинасининг схемаси:

1, 4 – тешик; 2 – камера; 3 – тиқиз; 5 – патрубок; 6 – мундштук; 7 – қолип

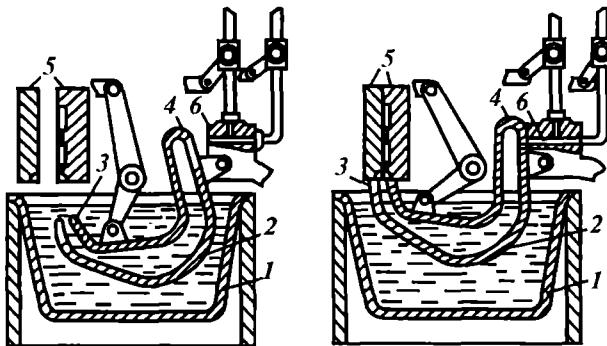

175-расм. Қўзғалувчи камерали компрессорли қўйиш машинасинг схемаси:

1 — ванна; 2 — қўзғалувчи камера; 3 — мундштук; 4 — учлик;
5 — қолип; 6 — тешик


Бу машиналар камерасидаги металлнинг ҳаво кислороди билан оксидланиши, газларга тўйиниши сабабли кенг тарқалмади. Бу машиналарнинг камчилигига барҳам бериш борасида олиб борилган изланишлар натижасида қўзғалувчи камерали компрессорли машиналар яратилди.

175-расмда қўзғалувчи камерали машинанинг тузилиши ва ишлаш схемаси келтирилган. Схемадаги чўян ванна 1 га қўзғаладиган камера 2 туширилган бўлиб, унинг бир учига мундштук 3, иккинчи учига эса маҳсус учлик 4 ўрнатилган. Машина юргизилганда тортқилар ёрдамида қўзғалувчи камера ваннадан чиқади. Бунда қолип йигилишида мундштук 3 қолип 5 билан, унинг иккинчи учи эса ҳаво келиш тешиги 6 билан боғланади. Шундан сўнг камерага сиқилган ҳаво ҳайдалади. Шунда камерадаги металл босим остида қолипга киради. Кейинги қўйма олишда цикл яна такрорланади. Бу машиналарда соатига 50 тадан 500 тагача қўймалар олиш мумкин.

4-§. Қўймаларни айланувчи металл қолипларда олиш

Бу усулда металл айланувчи металл қолипга (баъзан қолипнинг иш юзи қолип материали билан қопланган) киритилади. Бунда металл марказдан қочирма куч таъсирида қолип деворига отилишида совиб, кристалланиши қолип деворидан бошланиб, қўйманинг ички бўш юзида тугайди, бу жараёнда нометалл материаллар (шлаклар, оксидлар), газлар қўйма сиртқи бўшлиғи томон ўтади. Натижада зич, майда, донли, текис юзали қўймалар олинади.

Бу усул юқори унумлилиги, олинган қўйма сифатининг яхшилиги, қўйиш тизими талаб этилмаслиги каби афзалликлари билан юқорида

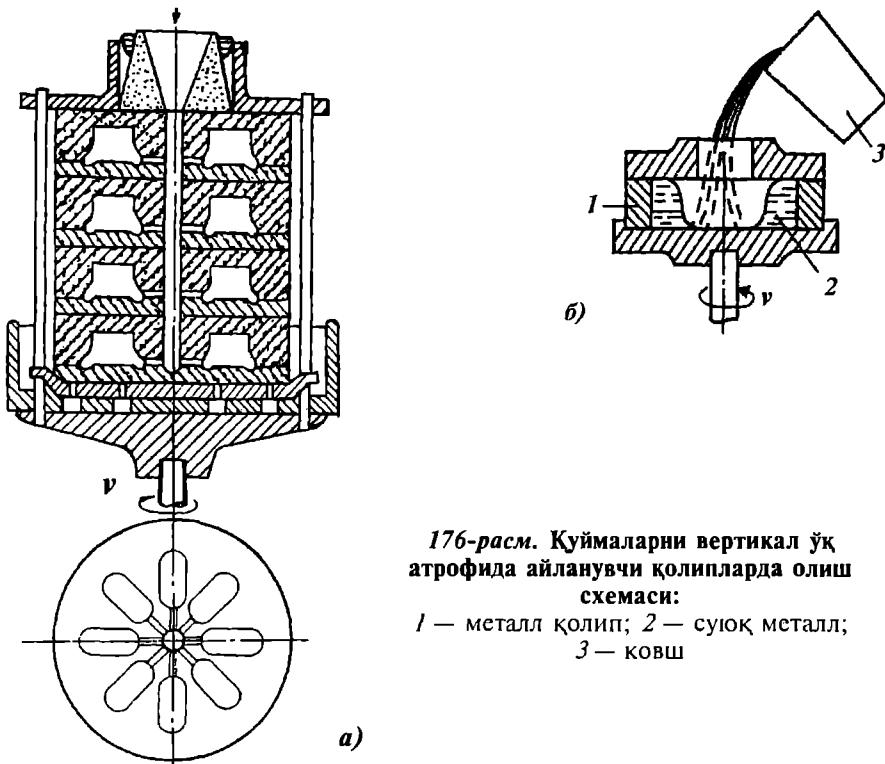


176-расм. Күймаларни вертикал ўқ атрофида айланувчи қолипларда олиш схемаси:
1 — металл қолип; 2 — суюқ металл;
3 — ковш

күрилган усуллардан ажралиб туради. Лекин қимматбаҳо ускунна талаб этиши, фақат доиравий күймалар олиниши каби камчиликлари ҳам бор.

Одатда, бу усулда чүян, пүлат ва рангли металл қотищмалардан бир неча килограммдан бир неча тоннагача бўлган турли хил қалинликдаги ва узунликдаги күймалар олинади. Олинадиган қўйма турига кўра металл қолиплар горизонтал, вертикал ва қия ўқлар бўйлаб айланадиган бўлади. Масалан, водопровод, канализация трубалари горизонтал ўқ атрофида айланувчи металл қолипларда, диаметри бўйидан катта бўлган қўймалар (шкивлар, тишли гилдираклар) вертикал ўқ атрофида айланувчи металл қолипларда олинади. Шуни айтиш жоизки, вертикал ўқ атрофида айланувчи қолипларда қўйилган металл марказдан қочирма куч таъсирида ички сирти тобора парабола шаклига ўхшаш бўла боради (176-расм).

177-расмда горизонтал ўқ атрофида айланувчи металл қолипда чўян труба қўймаларини олиш схемаси келтирилган. Шуни ҳам айтиш керакки, бундай қолиллар чўяндан тайёрланиб, олинувчи қўймалар сифатини яхшилаш, қолипларнинг иш муддатларини ошириш мақсадида улар металл киритилгунча 150–300°C атрофида қиздирилиб, иш

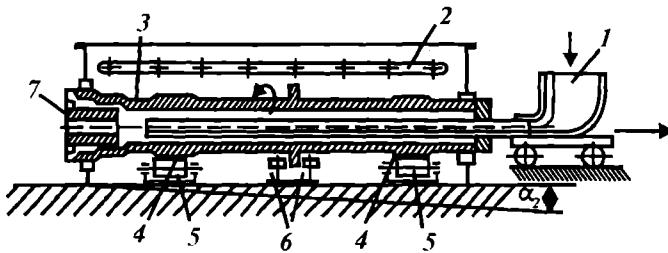

177-расм. Горизонтал ўқ атрофида айланувч қолипда чўян трубани тайёрлаш схемаси

юзали химоя қоплама материал билан қопланади. Расмдан кўрина-дики, қолип ролик 5 лар орқали ўз ўқи атрофида айланади.

Қолипга суриладиган ковш нови 1 орқали суюқ металл қуйилади (Бунда кўйманинг бир учида талаб этилган шаклли ва ўлчамли трубалар олиш учун гилли қумдан тайёрланган стержень ўрнатилади). Мазкур усулда трубалар олишда сиртининг тез совиши сабабли қаттиқлиги ортади. Бу эса қолипнинг иш юзи сифатига путур етказади. Шунинг учун қолип иш юзи маҳсус материал билан қопланади. Ушбу усулда қолипнинг бир минутдаги айланишлар сони қўйма материалига, унинг ички радиусига ва бошқа кўрсаткичларга кўра қўйидаги эмпирик формула бўйича аниқланади:

$$n = \frac{5620}{\sqrt{\gamma \cdot r}}, \text{ айл/мин,}$$

бу ерда γ — қўйма материалларининг зичлиги, $\text{г}/\text{см}^3$, r — кўйманинг ички радиуси, см.

Одатда, $n = 250$ – 1500 айл/мин оралиғида бўлади. Бунда соатига диаметри 100 – 1000 мм, узунлиги 4 – 10 м, массаси 100 – 490 кг бўлган 24 – 34 та труба тайёрланади.

5-§. Қўймаларни эрувчи моделлар ёрдамида тайёрланган қолипларда олиш


Бошқа технологик усулларда олиш анча қийин бўлган мураккаб шаклли, аниқ ўлчамли, текис юзали қўймалар (тикув машинасининг мокиси, милтиқ тепкиси, фрезалар, пармалар ва ҳ.к) ишлаб чиқаришда мазкур усулдан кенг фойдаланилади. Бу усулда қўйма олиш технологиясининг бир неча вариантлари бор. Қўйида бир хили келтирилган. Бунинг учун аввал қўйма ва қўйиш тизими моделлари чизмалари чизилиб, улар асосида металл қолип тайёрланади, кейин осон суюқланадиган материаллар (масалан, 30% шам ва 70% стеорин) автоклавада

эритилиб, қолип (пресс форма)га тегишли босим остида киритилади. Сүнгра модель қотгач, ундан ажратиб олинади-да, ўтга чидамли махсус материал (кум кукуни билан этил силикатнинг суюқ шиша аралашмаси) ёки 90% майда кварц қум, 7% каолин, 3% графит, 20% суюқ шиша ва 80% сув супензияли идишга 5–6 мм ли қатлам олингунча бир неча бор маълум вақт ботириб олинади. Сүнгра қуиши тизими моделиллари ҳам шу йўсинда тайёрланади. Кейин қуйма ва қуиши тизими моделилларининг тегишли жойлари электр ковъя ёрдамида қиздирилиб ёпиштирилади. Шу йўсинда тайёрланган блокларда қуйма моделиллар сони уларнинг массасига кўра 100 тагача бўлиши мумкин. Кейин уларни уй температурасида қуритилади. Олинган қобиқдан эрувчи моделин ажратиш учун қиздирилган ҳаво, иссиқ сув ёки буғдан фойдаланилади.

Маълумки, иссиқ сувли ваннага туширилганда модель материали эриб сувга ўтади. Кейин олинган қобиқли қолипни пухталаш учун уни опокага жойлаб, атрофига кум тўлдириб зичлангач, уни печга киритиб, 800–860°C температурада 3–4 соат қиздириб пиширилади. Бунда модель материалларидан газга ўтувчи моддалар ажралиб, у пухталанади. Бундай қолипга металл қуйилади.

Металл қолипда кристалланиб, қуйма олиниб, кейин ундаги қуиши тизими метали ажратилади. Бу қолиплар бир марта қуймалар олишга ярайди, холос.

178-расмда осон суюқланадиган модельлар ёрдамида тайёрланган қолипларда қуймалар олиш схемаси кўрсатилган.

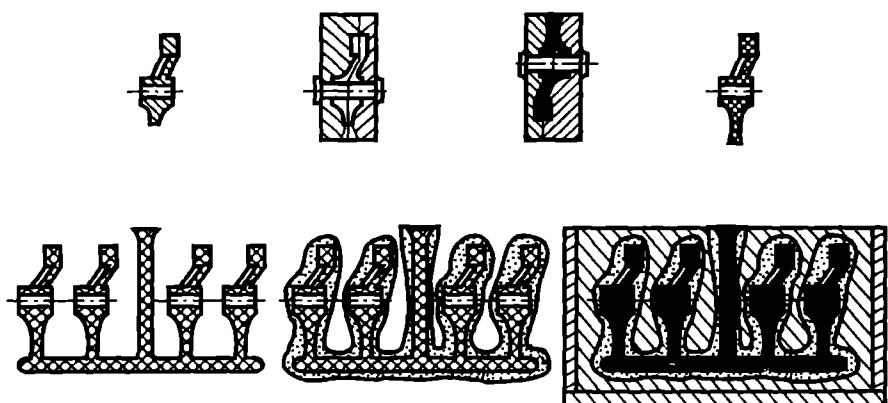

178-расм. Суюқланувчи модельлар ёрдамида қолипларда қуймалар олиш схемаси:
а — қуйма; б — металдан тайёрланган қуйма қолип; в — қолипга қуйилган осон суюқланадиган модда; г — модель; д — модельларнинг умумий қуйма система ҳосил қилувчи модели билан ёпиштирилган блок; е — кум қопламали модель блоки; ж — модель суюлтирилгандан кейип опокага ўрнатилган модель блокига металл қуйилиши

6-§. Құймаларни қобиқли қолипларда олиш

Қобиқли қолиплар майда кварц қумига бояловчи сифатида 5–8% пульвер бакелит (уротропин қүшилгандың фенолформальдегид смола күкүні) ёки боғловчи моддалар арапашмаси қүшилиб, иккі паллали қолип тайёрланади. Бундай бояловчи смола моддаларининг характеристикасы шундаки, улар 140–160°C гача қиздирилганды елимен үхшаш массага айланиб, күм донларини чулғайды. Температураси 250–300°C га күтарилиганды эса бир неча секундда қотади. Уларнинг бу хоссаси қолиплар тайёрлашда құл келади. Қуйида умумий ҳолда қобиқли қолипни тайёрлаш технологияси жараёни кетма-кетлеги көлтирилген:




1. Моделларнинг бир палласи сирти түрли қолдик материаллардан яхшилаб тозаланғач, унда олинувчи қобиқнинг осон ажралиши учун сиртига керосин ёки маңсус эмульсия пуркалиб, модель плитасига үрнатилиб, 200–250°C температурагача қиздириллади. Кейин уни модель плитаси билан 180°C айлантириб, иш юзасини пастта қаратып, бункер устига үрнатилади (179-расм, а).

2. Бункерни модель плита билан биргаликта 180°га айлантириллади. Бунда бункердеги қобиқ материал қызиган модель сиртига тұқылғач, 10–25 секунддан 1–2 минутгача тутиб түрләди. Бунда бояловчи материал эриб, күм донларини пухта боялаб, 6–8 мм ли қобиқ қосыл қилади (179-расм, б).

3. Бункер модель плита билан бирга 180°га айлантирилиб, дастлабки ҳолига қайтарилади.


4. Қобиқли модель плита бункердан ажратылиб, 300–350°C температуралы печга киритилиб, шу температурада 1–3 минут сақланади. Бунда қобиқ зарур пухталикка ўтади.

5. Модель плита печдан чиқарылып, ярим қолип қобиғи ажратып олинади (179-расм, в).

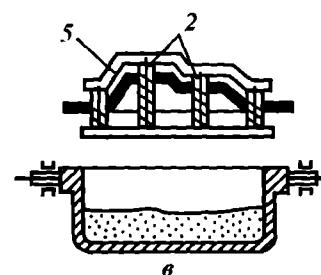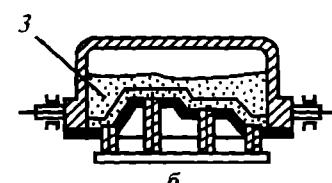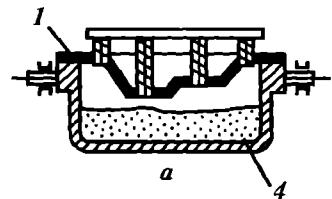

179-расм. Қобиқли қолип тайёрлаш технологияк жараёни схемаси:

1 – модель ярим палласи; 2 – штирь;
3 – қолип материалы; 4 – бункер;
5 – қолип палласи

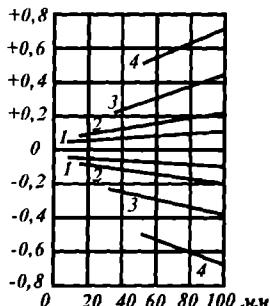

180-расм. Турли усулларда олинган қуймалар ўлчамининг аниқлиги:
1 — босим билан олинганда; 2 — эрувчи моделлар ёрдамида қолилларда олинганда;
3 — қобиқли, гипсли ва металл қолилларда олинганда; 4 — қум қолилларда олинганда

Қолипнинг иккинчи палласи ҳам худди шу тарзда тайёрланади. Кейин уларни йиғишида стерженлар бўлса, ўз жойларига қўйилиб, паллалар скоба ёки струбциналар билан ёки тез қотувчи термопреактив елим билан бириттирилади.

Одатда, қуймалар олишда қобиқли қолилларнинг бир нечтасини опокага жойлаб, атрофи қум билан ёки кичик золдирчалар билан тўлдирилади. Кейин эса уларга ҳар бирига металл қуйилади. Шуни қайд этиш зарурки, бу усулда турли материаллардан, мураккаб шаклли, сирт юзаси текис майда (кўпинча 5—15 кг ли) қуймалар олинади.

Оддий қолилларда қуймаларни олишга қарагандা бу усулда олинган қуймалар ўзининг аниқлиги, механик ишловларга берилмаслиги ва қолип материаллар сарфи камлиги билан ажralиб туради ва уни автоматлаштириш осон бўлганлиги сабабли иш унумдорлиги ҳам кескин ортади.

180-расмда мулоҳаза учун турли усулда тайёрланган қолилларда олинган қуймалар ўлчамлари аниқлик допусклари келтирилган.

40-боб

ҚУЙМАЛАРДА УЧРОВЧИ АСОСИЙ НУҚСОНЛАР ВА УЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ТАДБИРЛАРИ

1-§. Умумий маълумот

Қуймаларни ишлаб чиқарадиган корхоналарда қуйма конструкциясида йўл қўйилган хатолар, белгиланган технологик жараённинг тўғри бажариласлиги ва бошقا қатор сабабларга кўра уларда нуқсонлар учрайди. Жумладан, қуйма шакли ва ўлчамларининг чизмага жавоб бермаслиги, ғоваклар бўлиши, шаклининг деформацияланиб дарз кешиши ва бошқалари.

Маълумки, қуйма сифати кузатилувчи участкалар зарур ускуналар, ўлчов асбоблари ва мосламалар билан таъминланади. Кузатувчилар қуймалар сифатини цехда қабул этилган услубда кузатадилар. Умумий тарздаги кузатишлар қуидагича олиб борилади:

1. Құймаларнинг ташқи қиёфасини кузатиш. Бунда қуймаларда учровчи ташқи нұқсонлар, жумладан, шакл ва ўлчамлар ўзгариши, дарзлар, чала жойлари, сирт ғовакликлари, қолип ва стержень матери-алларининг қуиб қуйма сиртига ёпишгани, тошмалар ва бошқалар ўрганилади.

2. Қуймаларнинг кимёвий таркиби, механик ва бошқа хоссалари аниқланади. Кейин олинган натижалар асосида уларнинг сифати ҳақида хulosага келинади.

3. Қуймаларда ички нұқсонлар бор-йүқлиги кузатилади.

Қуймаларда учровчи нұқсонлар характеристига, катта ва кичиклигига қараб таъмирланадиган ва таъмирланмайдиганларга ажратилади.

Таъмирлаб тузатиш мүмкін бўлган нұқсонлар. Бундай нұқсонлар анча кичик ва майда бўлиб, тузатилиши бирмунча осон бўлган нұқсонлардир. Улар деталнинг меъёрда ишлашига путур етказмайди.

Таъмирлаб тузатиб бўлмайдиган нұқсонлар. Бундай нұқсонлар йирик нұқсонлар бўлиб, уларни ё мутлақо тузатиб бўлмайди ёки тузатиш мүмкін бўлса-да, иқтисодий жиҳатдан қимматга тушади. Бу хил нұқсонли қуймалар яроқсизга чиқарилиб, қайта суюқлантиришга юборилади. Шуни қайд этиш жоизки, техник кузатувчи вакиллар қуймаларнинг сифатинигина кузатиш билан чегараланмасликлари лозим. Улар нұқсонларнинг ҳосил бўлиш сабабларини ўрганишда ва олдини олиш тадбирларини кўришда технолог ва мастерларга ёрдам беришлари ҳам керак.

55-жадвалда баъзи нұқсонлар хили, ҳосил бўлиш сабаблари ва олдини олиш тадбирлари бўйича мисоллар келтирилган.





2-§. Нұқсонли қуймаларни таъмирлаш

Тузатилиши мүмкін бўлган нұқсонли қуймаларни материални хили, шакли ва ўлчамига кўра тузатишда турли технологик усуллардан фойдаланилади. Масалан, муҳим бўлмаган қуймалардаги кичик ғовакликлар бакелит лаки ёки графит кукуни қориширилган замазка билан тўлдирилади. Бунинг учун ғовак жойлар кир, мой ва зангдан тозалангач, замазкаланиб, устидан графит ёки кокс бўлаги билан текислаб пардозланади.

Шунингдек, кичик гидравлик босимда ишлатиладиган канализация чўян трубаларидағи ғовакликни таъмирлашда қуйма аммоний хлориднинг сувдаги эритмасига 8—12 соат ботириб қўйилади.

Маълумки, чўян қуймаларнинг мўртлиги (температура кескін ўзгаришига чидамсизлиги) ундаги нұқсонларни тузатишда бирмунча қийинчиликлар туғдирали. Шу сабабли нұқсонларнинг характеристига (ўлчамлари ва шаклига) кўра улар совуқлайн ёки қиздирилиб (айрим пайтларда нұқсонли жойларгина қиздирилиб), чўян электрод билан электр ёй ёрдамида пайвандланади. Пайвандланадиган жойнинг пайвандлашга қанчалик тайёрланганлигининг ҳам аҳамияти жуда катта.

Нүкөспаралылар	Крёфаси	Хосия бўлиши сабаблари	Оларни олиш таъбирилари
1	2	3	4
Кирпишув бўлиши ва тоқаклар. Улар шакли, спирт юзи газир-буандиклари		Колинда металининг сивиб, кристалдана боринчада колиндаги метал жуманинг юкори кирпишувининг дали суюқ кремидаги металга ҳисобинга тўлиб борини оқибада унинг устроқ кремида настга уйған кирпишув бўлиши. металдан ташқарига чинчила узурмасган газларнинг зегаз тоқакларни хосия қилиди	Кўйма ишакларни қўйма таъабдарига тўла жавоб берасиган бўлмоғи, металликни колинда сониб кирпишувни кўшича метали билган таъминлаб турувчи прівил-винторилор бўйичи, колин материяллари сифати бўлмоғи, колинчи металга настдан юкорига қараб бир текнеда сонишни, колиннинг газ ўтказуванини яхши бўлмоғи ва бошқалар
Шлак бушликлари. Улар куманинг устки кремисидан бўлиб, тўла ски клемсан шлакка тўланган узчамларни турличи бўлиб, куранг тусли, тацир-буандир спиртни бўлсан		Кўйма конструкциясининг помакбулдини, колинга металини кўниш технологиясининг бузилиши оқибада шлакканинг кисман колинига ўтиши, кўниш тизими конструкциясини элементларни ўзчамларнини потўрги белгиланиши ва бошқалар	Кўйма конструкциясининг кўйма таъабдарига тўла жавоб берини, суюқ металнинг чўмида маълум вакъ саклаб, шлакдан бир мунҷа тозалаб белгилансган технологияга ривоҷлаган ҳолда колинни кўнишни ва бошқалар
Газ бушликларда колиб колдан шарчалар. Бу нүкөсп бушликлари силлик, ялтироқ бўлсан		Кўйма тизими конструкциясининг помакбулдини, колинга металини кўниш технологиясининг бузилиши, колинга металини кўнишини бошлантич давринида металнинг узиниши оқибада сачраб, томчиларни колиннинг айрим ерига ўтиб, тезда сониб шарчалар ҳосия қилиши ва унинг сўнгти метални билан окислашиб, газ қобинида уралашини. Бу нүкөспни королькалар дейизлани	Маъкул қўйма тизимидан фойдаланиш, колинга металини белгиландиган температураша узуксиз кўнишни ва бошқалар
Кўйманнинг бир креминин иккичи кремисига ишебдан сийлиши		Моделларнинг модель изгитасига потўрги ўринатилиши ёки уларнинг иш давринида сижишиш, стержень яшкварларнинг ёмон йўйиниши, стерженларнинг таъабларга мувофиқ маслини, колиннинг потўрги йўйиниши, кўюнг равишда ташланниши ва бошқалар	Моделларни шиялатнайдан аввал сифатини кузатиш ва уни модель таг изигига тўтири ўринатиш, колин наималарини яхшилаб йитишни ва бошқалар
Металлнинг колин таркишларидан оқиб кениш		Ярим колин наималарини эътибор билан энч қилиб йигиши, оноказарни ишхана биринкириб, устига зарур бўлса юк бостириши, колинларни яхшилаб йигишни ва бошқалар	Ярим колин наималарини эътибор билан энч қилиб йигиши, оноказарни ишхана биринкириб, устига зарур бўлса юк бостириши, колинларни яхшилаб йигишни ва бошқалар
Колиннинг чаша гувини		Кошладаги металнинг етмаслиги, кўниш тизими йўйиниң ўтириниб тушган материални билан тўйин колинни ёки ўзчамларининг кичикнити, кўйилашиган металга температурасининг настлиги, колин наималарни яхши биринкиришмаслиги	Колинни зарур микдордаги метални узуксиз кўниш элементлари ўзчамларини аниқ хисоблаш, кўйилашиган металга температурасини зарур даражагача кутарни. Ярим колинларни яхши биринкириш

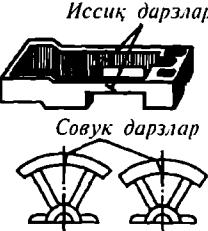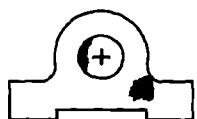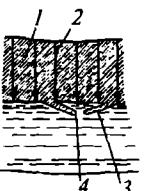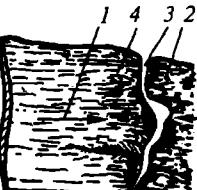1	2	3	4
Дарзлар. Бу нүкесіндердің қосыл бұлышы температурасында күра исесік ва союқ қылаларға ажратылады. Исесік дарзлар чөлшары биртегі, оқсияланған бұлса, союқ дарзлар чи-зинде әкип ишті олди бўлғиб, тошланып тұрады	 <p>Иссик дарзлар Совук дарзлар</p>	Металданын қолынға кири-шувила қолни, стержендер гомонидан қарашылк бўлғанды қосыл бўлған зўрликини, ички құлапшиның қиматы мегалдиниң мустақаммит өзегасынан орынши, қолни турди жойнаршининг түрдиң төзилдес сөвимини, металда кимешин таркибининг газабга жаоб бермасын да бошқалар	Қўйма конструкциялариниң қўйма талабларига тұла жаоб беринши, қолнида металдин бир текнеда сөниси үчүн социеттілардан фойдаланыши, узидан исесінекин яхши ўказадиган да исесінек ингизими юкори бўлған материаллардан фойдаланни да бошқалар
Қўймалар сирғига қолни да стержендер материялдарынан қўйиб ёнишши да союқ металлариниң қолни материалы ғовасникларига тутиши		Қолни да стержендериниң ўга чидаманыннан настаси, қолнилариниң яхши зиччанмаганинни, металдин қолынга ўга қизитган ҳолда катта босымда жуда секин қўйни да бошқалар	Қолни да стержендериниң сифати ўға чидаманы материаллардан зарурин зиччанды гайёрлаш, қолынға нормал температурада металдан равон киригини, тегишши қўйма пизимида фойдаланни да бошқалар
Қўймадатын сиртдан металда қасилем билин қонданған да у қадар чукур бўлғандаған топ ариқналар		Қолыниниң газ ўтазуучан-дитинини настасиги, қолниң күнделек металда ушаги газ-дар босимини кўтараб, кум заррачалар ҳажмишини ортиша қолындан қобиқ ажра-дан. Бу шаронтада союқ металда қобиқни эзиб, ёриқ ҳосил этиб, унга ўгади, бунга "ужимит" дейлапади	Қолыниниң газ ўтазуучан-дитиниң юкори бўлыши, қолниң металда күнделектаңда узсан газларини тұла ажрашиши да бошқалар
Қўймалариниң тоб таислаши		Қўймалар конструкциясынин номаъкулалығы, жумысадан девор қалыннектариниң кескин фракцияшының оқибатида қолынга кўйилган металдиниң түрли ғеззикка сөвии сабаблы деярлі ички зўрликий күчлакинилари ҳосил бўлиши, металдиниң қолында бир меъёрда кўйил-маслиги да уннинг температурасыннан ачка юкорилинги, қолни да стержендер берилувчалигинин кичинликнеги да бошқалар	Қўйма конструкциясын шундан бўломоти керакки, қолнида металда десрни бир текнеда сөниси. Сөниси теззикларини генгизлайтириши, металдин қолында бир меъёрда да нормал температурада қўйиш, қолни да стержендериниң берилувчанинк хоссаларини кўпариш да бошқалар
Қолынга аввалроқ күйилған металда билан кейинроқ күйилған металдиниң биррикб кетмасынги оқибатида ҳосил бўлған ёриқ		Союқ металда физик-механик хоссалариниң қониқарсиз-лиги, қолынин тайёрлаш технологик жараёнининг бузилиши, металдиниң етари босимда қолынга кирмасдиги, қолниң материалиниң исесінекин тез ўтказиши, қолынға металдан киритиш температурасыннан настасиги, секин киритилиши, узилиши да бошқалар	Қолынини зарурий сифатин қолни материалдан белгиланған технология бўйича гайёрлаш, металдин қолынга белгиленған температурада газроқ да узлукен қўйин да бошқалар

Шунинг учун нуқсонли жойлар мой, занг, шлак, қолип материалари ва кирлардан яхшилаб тозаланиб, сўнгра нуқсонлар характерига (пайвандланадиган жойларнинг қалинлигига) кўра бу жойлар V симон ёки X симон қилиб кесилиб тайёрланади.

Бунда қум, гил, шлакли бўшлиқлар совуқлайн, дарз ва ёриқлар қиздирилиб пайвандланади, сўнгра термик ишланади. Йирик қўймалар буткул қиздириб, пайвандлаш қийин бўлган ҳолларда нуқсонли жойлари газ горелкаси алангасида қиздирилади. Шундан кейин улар белгиланган режим ва технология бўйича пайвандланади.

Ўртача ва кичик чўян қўймалардаги нуқсонларни тузатишда улар печларда 700–800°С гача қиздирилиб, қўйма таркибиға мос таркибли чўян электрод симлардан фойдаланиб пайвандланади.

ТАҚРОРЛАШ УЧУН САВОЛЛАР

1. Қўймакорликнинг моҳияти ва машинасозликдаги ўрни.
2. Қўйма деталлар конструкциясини белгилашда нималарга аҳамият бериш лозим.
3. Қўймалар ишлаб чиқариш технологик жараёнини схематик тарзда ифодаланг.
4. Модель ва стерженлар вазифаси, уларга қандай талаблар қўйилади.
5. Қолиплар хиллари, уларнинг материалига қўйиладиган талаблар.
6. Қуишиш тизими элементлари ва уларнинг вазифаси.
7. Қолипларни икки опокага тайёрлаш технологиясини схематик тарзда тушунтириб беринг.
8. Қолиплаш машиналарининг қанақа хилларини биласиз ва улардан қандай қўймалар қолипини олишда фойдаланиш маъқул.
9. Қўймалар олишнинг махсус усусларидан бирида қўймалар қандай олинини схематик тарзда ифодаланг.
10. Қўймаларда учрайлиган нуқсонлар хиллари, ҳосил бўлиш сабаблари ва олдини олиш тадбирларидан баъзилари ҳақида айтиб беринг.

КОНСТРУКЦИОН МАТЕРИАЛЛАРНИ ПАЙВАНДЛАШ, КЕСИШ ВА КАВШАРЛАШ

41-боб

**МАТЕРИАЛЛАРНИ ПАЙВАНДЛАШ, УНИНГ ЯРАТИЛИШИ,
ТАСНИФИ, ПАЙВАНДЛАНУВЧАНЛИГИ, ПАЙВАНДЛАШДА
СТРУКТУРА ЎЗГАРИШЛАРИ ВА ПАЙВАНД БИРИКМАЛАРИ**

1-§. Материалларни пайвандлаш, унинг яратилиши ва ривожланиши ҳақида маълумот

Материаллардан тайёрланган буюмларни ўзаро атомар ва молекуляр боғланишлар ҳисобига ажралмайдиган қилиб бириктириш технологик жараёнига *пайвандлаш* дейилади. Пайвандлашнинг бориши атомлараро тортишувчи кучлар ҳисобига боради. Бунинг учун улар камидаги $1 \cdot 10^{-8}$ см га яқинлашмоги керак.

Маълумки, одатдаги шароитда пайвандланадиган буюмларни пайвандлаш жойларида занг, мой, кирлар бўлади ва улар сифатли чоклар олишга салбий таъсир кўрсатади. Шу боисдан бу буюмларни пайвандлашгача пайвандлаш жойлари улардан тозалансада ҳаво таркибидаги газ молекулалари (O_2 , H_2 , N_2) бу юзага ўтади. Шу боисдан улардан тозалаб, сифатли пайванд чоклар олиш учун пайвандлашда маҳсус таркибли флюс деб аталувчи моддалардан фойдаланилади. Аксари ҳолларда металл буюмлар қаттиқлиги маълум қийинчиллик туғдиради. Шу боисдан пайвандлаш жойлари қиздирилиб эритилади-да, кичик ҳажмили ванна ҳосил қилиниб, унинг совиб кристалланишида пайванд чок олинади, шунингдек, пайвандланувчи буюмларнинг пайвандлаш жойларини юқори пластик ҳолга келгунча қиздириб, уларни бир-бирига зарур босим билан ($1-4 \text{ кг}/\text{мм}^2$) сиқилади. Бунда пайвандлаш юзалиридаги адсорбирланган газ молекула пардалари ажралиб, юзалар шу қадар яқинлашадики, бу шароитда атомар ва молекуляр боғланишлар бориб, пухта чок олинади.

Чок сифатига материаллар хили, пайвандланувчанлиги, пайвандлаш жойларининг қалинлиги, пайвандлаш жойларининг пайвандлашга тайёрланганлик даражаси, пайвандлаш усули, режими, чокни бостириш характеристи, пайвандчининг малакаси ва бошқа кўрсаткичлар таъсир қиласи. Турли металл ва уларнинг қотишмаларидан тайёрланган буюмларни ўзаро ҳамда нометаллар (керамика, графит, шиша, пластмасса ва б.) билан пайвандлаш саноатининг барча соҳаларида одатдаги ер шароитида, сув остида ва коинотда кенг қўлланилади. Чунки бу

усул ажралмайдиган бирикмалар ҳосил қилишдаги бошқа технологик усууларга (кавшарлаш, парчин мих билан бириктириш) қараганда пухта бирикмалар олиниши, иш унумининг юқорилиги, тежамлилиги ва бошқа афзалликлари билан ажралиб туради.

Масалан, бу усулда кемалар тайёрлашда парчин михнинг қўлланилишига қараганда сарфланадиган вақт 5–10 марта қисқа бўлиб, кема массаси 20–25% енгиллашади.

Айниқса, йирик метал блоклар ва конструкциялар тайёрлашда, уларни йиғишда, кўприклар қуришда, резервуарлар тайёрлашда, ейи-либ ишдан чиққан деталларни тикилашда, таъмирлаш ишларида ва бошқа ҳолларда жуда кўл келади. Статистик маълумотларга кўра ҳозирда ишлаб чиқарилаётган пўлат буюмларнинг ярмига яқини пайвандланади.

Металл буюмларни пайвандлаш усули одамларга жуда қадимдан маълум, ўша замонларда металл буюмларни пайвандлаш учун пайвандлаш жойларини ер ўчоқларда обдон қиздириб, кейин уларнинг бирини қаттиқ тагликка қўйиб, унинг устига иккинчисини қўйиб болга билан зарблаб бириктирганлар. Бу ибтидоий, оддий усулда сифатли, пухта бирикмалар олинмаса-да, асрлар давомида қўлланиб келипди. Бу усулиниг назарий асоси факат XIX аср охири XX аср бошларида саноатниг турли тармоқлари илдам ривожланаётган даврига келиб яратила бошланди.


Бу борада рус олимни В.В. Петровнинг (1768–1834 й.) хизмати фоят катта. У 1802 йилда элекстр ёйнинг хусусиятини ўрганиб, ёй иссиқлигига металларни пайвандлаш мумкинлиги ҳақидаги фикрни баён қилди. Элекстр ёй хусусияти ўрганилгандан аича йиллар кейин, яъни 1881 йилда рус ихтирочиси Н.Н. Бенардос (1841–1905 й.) металларни кўмир электрорд билан электр ёй ёрдамида пайвандлаш усулини ихтиро қилди ва бу ихтироси учун унга кўнгина мамлакатларда патент берилди. (Бу ихтироининг оламшумул аҳамияти шарафига 1981 йилда ЮНЕСКО қарорига кўра металл буюмларни кўмир электрорд билан электр ёй ёрдамида пайвандлашниг 100 йиллиги бутун дунёда нишонланди.)

Бу усулиниг ўзгармас ток манбани талаб этиши, пайвандлашда чокка кўмир электрорд атомларининг оз бўлсада ўтиши, кичик ҳажмли металл ванинага ҳаво таркибидағи кислород, азот ва бошқа газлар ўтиб, чок сифатига путур етказиши, пайвандчининг ҳар иккала қўли банд бўлиши ва бошқалар сифатли, пухта чок олишда маълум қийинчиликлар туғдиради.

1888–1890 йилларда рус инженери Н.Г. Славяннов Бенардос усулини такомиллаштириди. У кўмир электрордни металл электрорд билан алмаштириди, металл ваннани ҳавонинг таркибидағи кислород, азот ва бошқа газлардан ҳимоя этиш учун маҳсус таркибли модда (флюс) дан фойдаланди ва пайвандлашда металл электрорд сарфланган сари уни ванна томон зарур тезликда узатиб турувчи оддий механизми ҳам яратди. Шундай қилиб, металларни ярим автоматик ва автоматик пайвандлаши усууларига пойдевор яратди. Бу ихтиrolарининг ҳаммасига патент ҳам олди (181-расм).

Шунин қайл қилиш жоизки. XX аср бошларигача флюс вазифасини ўтайдиган металл электрорд қопламалар, зарур қувватли ускуналар ва технологиялар йўқлиги сифатли чоклар олишда маълум қийинчиликлар туғдирди.

1907 йилда швед олими О. Къелберг маҳсус қопламали элекстрордлар билан металларни пайвандлашни таклиф этди. Бундай электрорд билан металларни дастаки пайвандлашда қоплама эриб, ёйнинг барқарор ёнишини таъминлаб, металл ваннани ҳаво таркибидағи кислород, азот ва бошқа газлардан ҳимоялаб, оксидлардан металлар қайтарилиб, шлакка ўтиши натижасида, ваннанинг секин совуши туфайли сифатли чоклар олинди. Бу даврга келиб зарур қувватли пайвандлаш ускуна ва

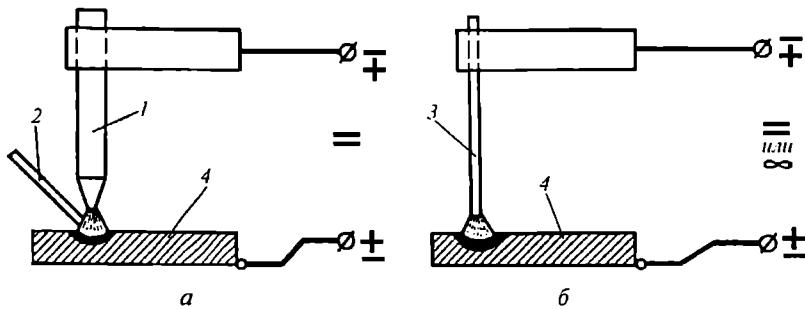

181-расм. Металл буюмларни пайвандлаш усуллари:

a — Бекардос усули; *б* — Славянов усули:

1 — кумир электрод; 2 — чокбоп сим; 3 — металл электрод;

4 — пайвандланувчи металл

технологиялари яратила бориши сабабли металларни пайвандлаш технологик жарайнлари бир мунча такомиллаша борди.

Шу йиллардан бошлаб металлар маҳсус қопламали металл электродлар билан электр ёй ёрдамида дастаки пайвандлашдан кенг күламда фойдаланила бошланди.

1930—1940 йилларга келиб Украина Фанлар академиясининг металларни электр пайвандлаш институти жамоаси академик Е.О. Патон (1870—1953 й.) раҳбарлигига металларни металл электродлар билан электр ёй ёрдамида маҳсус таркибли моддалардан иборат бўлган флюс қатлами остида автоматик пайвандлаш усулини яратди ва бу усулдан саноатда кенг фойдаланила бошланди. Кейинги йилларда юқорида қайд этилган пайвандлаш усулларидан фарқли улароқ, Украинаадаги металларни пайвандлаш институти, ЦНИИТмаш, ВНИИАмаш ва бошқа муассасаларда, лабораторияларда олиб борилган илмий ва амалий ишлар натижасида металларни электрон нурда, ультратовушда, плазмада ва бошқа энергияларда пайвандлаш усуллари яратилиди. Бу усулларда энергия концентрацияси юқорилиги, пайвандлаш жойларининг ҳаво газлари билан реакцияга кирмаслиги, қисқа вақтда сифатли, пухта чоклар олиниши, шунингдек, юқорида танишилган пайвандлаш усулларида кўп углеродли ва кўп легирланган пўллатларни, мис. алюминий ва улар қотишмалари ни пайвандлашнинг қийинлиги эса бу истиқболли усулларни тезроқ қўлланилишига олиб келди.

2-§. Пайвандлаш усуллари таснифи

Металларни пайвандлашдаги мавжуд усуллар ГОСТ 2601-84 га кўра куйидаги синфларга ажратилади:

Термик синф. Бу синфга кирувчи пайвандлаш усулларида металларнинг пайвандлаш жойларини зарур температурагача қиздириш учун иссиқлик энергиясидан фойдаланилади. Бу синфга металларни электр ёй ёрдамида, электр шлакда, плазмада, электрон нурда, газ алансасида пайвандлаш ва бошқа усуллар киради.

Термо-механик синф. Бу синфга кирувчи пайвандлаш усулларида металларнинг пайвандлаш жойларини юқори пластик ҳолатга ўтгунча

қиздириб, сүнгра уларни бирини иккинчисига зарур босим билан сиқиб пайвандланади. Бунда иссиқлик энергия манбаи иссиқлик ажратувчи энергиялардан бири бўлса, босим берувчи манба эса механик энергия бўлади. Бу синфга электро-контактли, пайвандлаш жойларини газ алангасида қиздириб пресслаш, диффузион ва бошқа пайвандлаш усуллари киради.

Механик сиғф. Бу синфга кирувчи пайвандлаш усулларида металларнинг пайвандлаш жойларини зарур температурагача қиздириш механик энергиянинг иссиқликка ўтиши ҳисобига боради. Пайвандлаш жойлари юқори пластик ҳолатга ўтгач, уларнинг бири иккинчисига зарур босим билан сиқиб пайвандланади. Бу синфга металларни совуклайн, ишқалаб, ультратовуш, портловчи моддаларни портлатиб пайвандлаш ва бошқа усуллар киради.

Ёй зонасини ва пайвандлаш жойини ҳимоялаш усулига кўра ҳимоя газлар муҳитида, флюс қатлами остида, вакуумда, механизациялаш даражасига кўра дастаки, механизациялашган ва автоматлашган усулларга; пайвандлашда қўлланилаётган электродларга кўра эрувчи ва эримайдиган электродлар билан пайвандлашга ва фойдаланилаётган ток хилига кўра ўзгарувчи ва ўзгармас токларда пайвандлаш усуллари ажратилади.

3-§. Металл ва қотишмаларнинг пайвандланувчанлиги

Металларни пайвандлашда атомар ва молекуляр боғланишлар натижасида куттилган хоссали, ажралмайдиган бирикмалар бериш хусусиятига пайвандланувчанлик дейилади. Бу хусусият уларнинг хилига, кимёвий таркибиغا, физик-кимёвий хоссаларига, структурасига ва бошқа кўрсаткичларига боғлиқ. Одатда, металларнинг пайвандланувчанлигини аниқлашда олинган чок хоссаси пайвандланадиган металл хоссасига таққосланади. Агар чокда нуқсонлар бўлмай, хоссаси пайвандланиладиган металл хоссасига яқин бўлса, бундай металлар яхши пайвандланадиган ҳисобланади. Маълумки, ҳамма металлар ва уларнинг қотишмалари бирдай яхши пайвандланмайди.

Металлар ва улар қотишмаларининг пайвандланувчанлиги, шунингдек, таркибидаги компонентларнинг ўзаро эрувчанлигининг ҳам аҳамияти катта. Агар қотишма таркибидаги компонентлар пайвандлашда бир-бирида эриб, қаттиқ эритма ёки кимёвий бирикма берса, бу қотишмаларнинг пайвандланувчанлиги яхши кечади. Аксинча, улар бир-бирида мутлақ эримаса ёки кимёвий бирикма бермаса, пайвандланувчанлиги ёмон бўлади. Бундай қотишмаларни пайвандлаш учун уларнинг пайвандлаш юзалари оралиғига кимёвий боғланадиган бошқа металл киритиб пайвандланмоги лозим.

Бир-бирида чекланган миқдорда эрувчи компонентли қотишмаларни пайвандлашда сифатли чоклар олиш қийин, чунки бундай чок метали кристалланганда ажралаётган эвтектика доналар чегарасида

жойланиб, пухталигига путур етказади. Баъзан чок металлнинг чини-киши (ўта тўйинган қаттиқ эритмадан ортиқча компонентларнинг аж-ралиши)да пластиклик пасая боради.

Шуни қайд этиш жоизки, пўлатларда углерод миқдори 0,25% дан ортса, шунингдек, Mn, Si, Cr, W, V, S, P ва бошқаларнинг миқдори меъердан ортса, пайвандланувчанлиги ёмонлашади.

Одатда углеродли ва легирланган пўлатларнинг пайвандланувчанлиги таркибидаги углерод эквивалентига қараб аниқланади:

$$C_{\text{экв.}} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Si}{24} + \frac{Cr}{5} + \frac{Ni}{40} + \frac{Cu}{13} + \frac{V}{14} + \frac{P}{2}.$$

Агар $C_{\text{экв.}} = 0,40\text{--}0,45\%$ дан ортиқ бўлса, пайвандланувчанлигини яхшилаш учун пайвандлашдан аввал улар маълум температурагача қиздирилади ва қиздириш температурасини қуидаги эмпирик формула бўйича аниқлаш мумкин:

$$T_K = 350\sqrt{C_{\text{экв.}} - 0,25} + 273^{\circ}$$

56-жадвалда пўлатлар хили ва маркаларига кўра пайвандланувчанлигига мисоллар келтирилган.


56-жадвал

Гурӯҳи	Пўлатнинг маркалари		Пайвандла-нувчанлиги
	Углеродли	Легирланган	
1	Ст1, Ст2, Ст3, Ст4 08, 10, 15, 20, 25, 12кп, 15кп, 16кп, 20кп	15Г, 20Г, 15Х, 15ХА, 20Х, 10ХГС, 10ХГСНД, 15ХСНД	Яхши
2	СТ5, 30, 35	12УНФ, 14Х 2МР, 20ХГСА, 30Х	Қониқарли
3	Ст6, 40, 45, 50	35Г, 40Г, 45Г, 40Х, 30ХГСА	Чекланган
4	65, 70, 75, 80, У7—У12	50Г, 50Х, 9ХС, 5ХНГ	Ёмон

4-§. Металларни эритиб пайвандлашда чокда ва унга ёндош участкаларда структура ўзгаришлари

Маълумки, металларнинг пайвандлаш жойларини эритиб пайвандлашда кичик ҳажмдаги суюқ металл ва унга ёндошган жой ҳаво таъсирида совишида кристалланиб, структура ўзгаришлари боради (182-расм, а). Бу структура ўзгаришлари металларнинг пайвандланувчанлигига, пайвандлаш усулига, режимига, чок металлининг совиш тезлигига кўра турли участкаларда турлича боради.

Металларни пайвандлашда борувчи структура (хосса) ўзгаришларини яхши пайвандланадиган кам углеродли пўлатларда эриган чок металлдан то унинг бошқа участкаларигача кузатилади (182-расм, б).

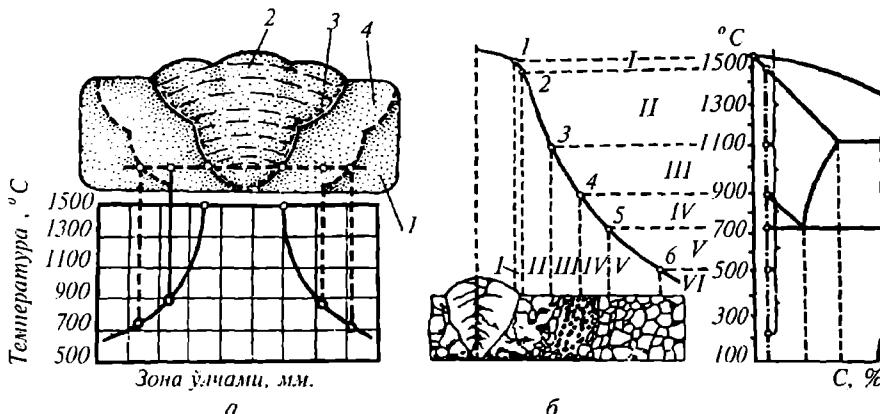

182-расм. Пайвандлашда чок металлининг тузилиши ва кам углеродли пўлатларнинг структура ўзгариши:

а — чок металлининг тузилиши: 1 — пайвандланувчи металл; 2 — чок металли; 3 — чок металли билан термик таъсир зонаси оралиги жойи; 4 — термик таъсир зонаси; *б* — кам углеродли пўлатларни суюлтириб пайвандлашда структура ўзгариш схемаси

1. Чок металл (0–1 участка). Металларни пайвандлашда бу участка метали пайвандлаш жойи ва металл электроднинг бир қисмини суюлтириш натижасида кичик ҳажмли ванна ҳосил бўлади. Унинг ҳавода совиб кристалланишида чок ҳосил бўлади. Бу участка структураси қўйма металл структурасига жудаям яқин бўлиб, унда нометалл материаллар ва газ пуфакчалар ҳам мавжуд. Кимёвий таркиби эса пайвандланувчи металл ва электрод metallarning ўртacha таркибига яқинидir. Лекин чок метали ва электрод ўта қизишида осон булганувчи ва оксидланувчи элементлар (масалан: Mp, C ва Si) миқдори камайди. Шу билан ҳаво кислород, азот билан ҳам қисман тўйинади.

2. Чокка ёндошган жойи (1–2 участка). Металларни пайвандлашда бу участканинг айрим жойлари эриб, қолган жойлари ўта қизиб боради. Шу боисдан бу участканинг ҳавода совишида структураси қисман қўйма металл структурага ва йирик доналардан иборат бўлади.

3. Ўта қизиган жойи (2–3 участка). Металларни пайвандлашда бу участка ўта қизиб, ҳавода совиши натижасида йирик донали бўлади. Шу боисдан қовушоқлиги паст бўлади.

4. Майда структурали жойи (3–4 участка). Металларни пайвандлашда бу участка нормаллаш температурасигача (900 – 1000°C) қизиб, ҳавода совиши натижасида майда донали структурали бўлади.

5. Чала кристаллашган жойи (4–5 участка). Металларни пайвандлашда бу участка 727 – 910°C температуralар оралигида қизиб, ҳавода совиши натижасида йирик ҳамда майда донали структурали бўлади.

6. Қайта кристалланмаган жойи (5–6 участка). Металларни пайвандлашда бу участка 727°C температурадан пастроқ температурадагина қизиб, ҳавода совитиш натижасида структурасида ўзгариш бормайды.


7. Асосий металл жойи (6–7 участка). Металларни пайвандлашда бу участка структураси ўзгармайды. Шуни айтиш керакки, кам углеродли пўлатларни эритиб пайвандлашда термик таъсир зонаси ва у билан боғлиқ бўлган кучланишлар кучлироқ бўлиши сабабли улардан буюмни холи этиб, структурасини яхшилаш учун кўпинча буюм термик ишловга берилади (юмшатилади ёки нормалланади).

5-§. Пайванд бирикмалар ва уларнинг фазодаги ҳолати

Металл конструкция элементларининг ўзаро пайвандлаб олинган ажралмайдиган бирикмасига *пайванд бирикма* дейилади. Амалда кўпроқ турли қалинликдаги металларни пайвандлашда учма-уч, устма-уст, бурчакли, бир-бирига тик ва бошқа хил бирикмалар олинади.


Чокларнинг фазодаги ҳолатига кўра: пастки, горизонтал, вертикал ва шип чокларга ажралади. 183-расмда пайванд бирикмаларининг асосий турлари, 184-расмда эса фазодаги ҳолати схематик келтирилган.

Пастки чокларини бостириш бошқа хил чокларга кўра анча қулай, чунки бунда эритилган металл пайвандлаш бўшлигини осон тўлдиради. Горизонтал ва вертикал чокларни бостириш эса пастки чокларни

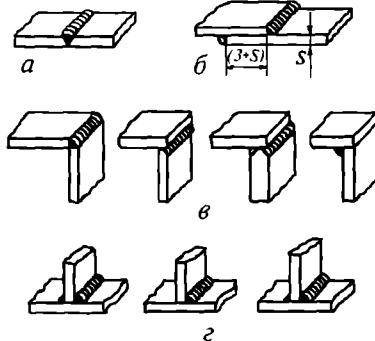

183-расм. Пайванд бирикмаларнинг асосий турлари:

a — учма-уч бирикмалар; б — устма-уст бирикмалар; в — бурчак ҳосил қилган бирикмалар; г — таврсимон бирикмалар

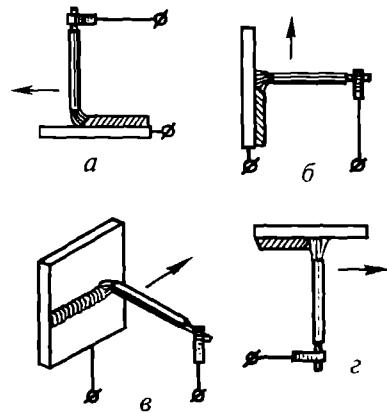

184-расм. Чокларнинг фазодаги ҳолати ва уларни ҳосил қилиш схемаси:

a — пастки чок; б — горизонтал чок; в — вертикал чок; г — шип чок

бостиришга қараганда бирмунча қийинрөк, шип чокларни бостириш эса янада қийин, чунки эриётгән металл пастга оқиши мүмкін. Зарур чора құлланмаса ишчига хавф түғидіради.

Пайвандланувчи металлар хилига, қалинлигига, шакли ва ўлчамла-рига, чокдан күтилгән пухталикка ва бошқаларга күра, пайвандлаш усули, режими, пайвандлаш жойларини пайвандлашга қай тарзда тай-ёрлаш ва чокни қандай бостириш белгиланади.


Пайвандлашни бошлашгача пайвандлаш жойларидә занг, бүек, мой, кир бўлса уларни тозалаб, сўнг буюмни пайвандлаш столига бирини иккинчисига текис қўйиб (зарур бўлса мосламаларга маҳкамлаб) пай-вандлашга тахт қилинади.

42-боб

МЕТАЛЛ БУЮМЛАРНИ ТЕРМИК СИНФГА КИРУВЧИ УСУЛЛАРДА ПАЙВАНДЛАШ

Металларни пайвандлаш усуллари ичидә термик синфга киравчи усууллар оддийлиги, турли қалинликдаги хилма-хил metallарни си-фатли қилиб пайвандлаши, айниқса, юқори иш унумдорлиги ва бош-қа қатор афзалигига кўра саноатда кенг қўлланилади. Айниқса ҳозир metallарни metall электродлар билан электр ёй ёрдамида пайванд-лаш биринчи ўринда туради.

1-§. Электр ёй, уни ҳосил қилиш ва унинг таснифи

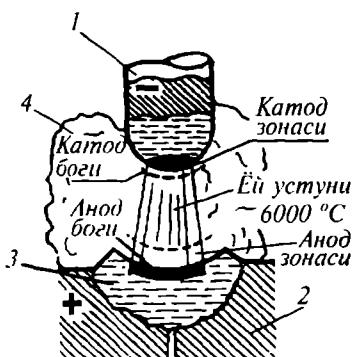


185-расм. Пайвандлаш
ёйининг схемаси:

- 1 — электрод; 2 — пайвандла-
шадиган metallар;
3 — metall ванна;
4 — газ тожиси (ареоли)

Маълумки, электрод билан пайван-
дланадиган metall буюмлар оралиги-
даги ионлашган газ ва буғ муҳитидан
үтиб турувчи кучли электр разряд
электр ёй дейилади (185-расм).

186-расм, а дан кўринадики, электр
ёй бевосита электрод билан пайванд-
ланувчи metall буюмлараро, 186-расм, б
да электр ёй электродлараро ва 186-
расм, в да электр ёй электродлараро ва
электродлар билан пайвандланувчи
metall буюмлараро олдирилади.


Масалан, metallарни электродлар
билин электр ёй ёрдамида дастаки пай-
вандлашда электр ёй ҳосил қилиш учун
электрод учини пайвандланувчи metall
буюмни пайвандлаш жойига қисқа ту-
таштириб, 3—4 мм га ажратилади.

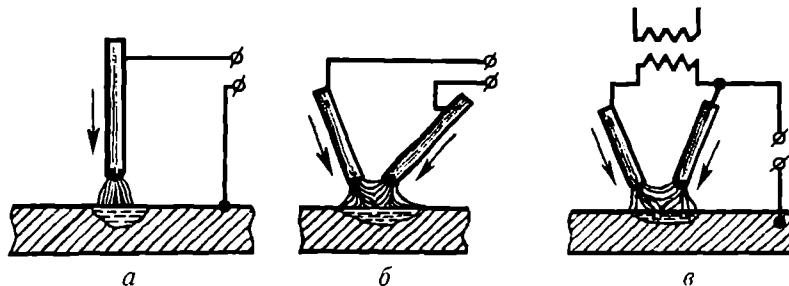

186-расм. Пайвандлаш электродларни ток манбаига улаш схемаси:
а — электрод или пайвандланув металл аро; б — электродлар аро;
в — электродлар аро ва электродлар или пайвандланувчи металл аро

Қисқа туташтирилганида кичик юзадан катта ток ўтишида юзалар ўта қызиди, бир зумда суюқланади. Бунда суюқланаттан газдардың магниттегі сипаттылығынан, сирт тоғынан күчлардың магниттегі сипаттылығынан және газдардың молекулаларының бомбардимонынан қызиди. Манфий қамда мусбат ионларга парчалайды. Манфий зарядли ионлар пайвандланувчи металл буюм юзига, мусбат зарядли ионлар эса электрод юзига келип урилиді, кинетик энергиялары иссиқликке ёруғынан таңдалады. Бунда ҳосил бўлган ёй барқарор ёнади (187-расм). Кузатишлар кўрсатадиги, ажралаётган иссиқликкининг 43% и катодга, 36% и анодга ва қолгани ёй устунида тақсимланади.

Шуни қайд этиш жоизки, ажралаётган иссиқлик пайвандланувчи металл буюмларни қиздириб, эритиш учун фақат 60–70% сарфланади, қолган 40–30% эса ташқи муҳитга тарқалади. Пайвандлашда ток

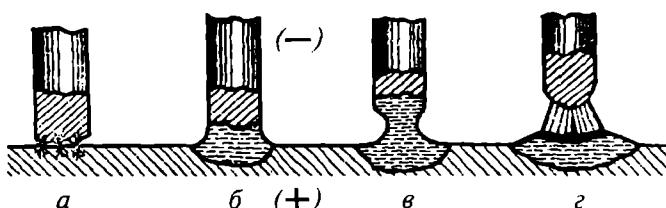

187-расм. Металл электрод билан пайвандланувчи металл орасида
электр ёйни олдириш схемаси:

а — электроднинг қисқа туташуви; б — юпқа суюқ металл пардасининг ҳосил бўлиши; в — бўйин ҳосил бўлиши; г — электр ёйпинг ҳосил бўлиши


кучини 1–3000 А, кучланишни 10–50 В гача ўзгартирила олиниши ва пайвандлаш қувватини 0,01 дан 150 кВт гача ростланиши эса турли қалинликдаги хилма-хил металлар ва уларнинг қотишмаларини пайвандлаш имконини беради. 188-расм, а да ёй кучланишининг ток кучига ва ёй узунлигига нисбатан ўзгариши кўрсатилган.

Мълумки, электр ёй кучланиш қиймати асосан ёй муҳитига, ёй узунлигига боғлиқ. Ёйнинг барқарор ёниши учун ёй муҳити узлуксиз ионланиши зарур. Бу эса электродлар материалига, муҳитга, ташки муҳит босимига ва ток турига боғлиқ. Ёй кучланишининг ток кучига ва ёй узунлигига нисбатан ўзгаришига ёйнинг *статик тавсифи* (характеристикаси) дейилади. Тажрибалар асосида ток кучи 50 А дан ортгандан ток кучланиши ток кучига у қадар боғлиқ бўлмай, асосан ёй узунлигига боғлиқ бўлиши аниқланган, бинобарин, уни қуйидагича ифодалаш мумкин:


$$U_{\ddot{e}} = \alpha + b \cdot l_{\ddot{e}},$$

бу ерда α — катод ва анодларда кучланишининг пасайиш коэффициентлари, металларни пўлат электрод билан пайвандлашда у 8–12 В оралиғида бўлади; b — ёйни 1 мм узунликдаги кучланиши пасайиши, у 2–3 В оралиғида бўлади; $l_{\ddot{e}}$ — ёй узунлиги, мм.

Металл буюмларни пайвандлаш жараёнида ёйни олдиришда кучланиш 55–60 В оралиғида, чокни бостиришда эса кучланиш 15–35 В гача пасаяди. Ёй узунлиги ($l_{\ddot{e}} = \text{const}$) ўзгармай, ток кучи 100 А гача

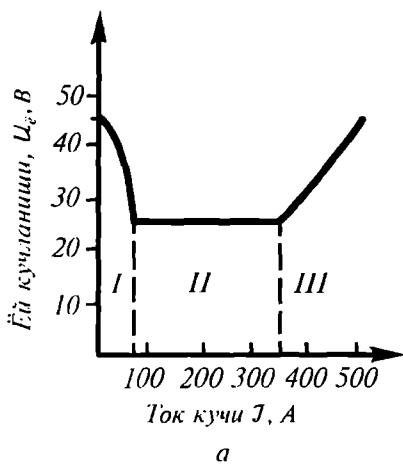

a

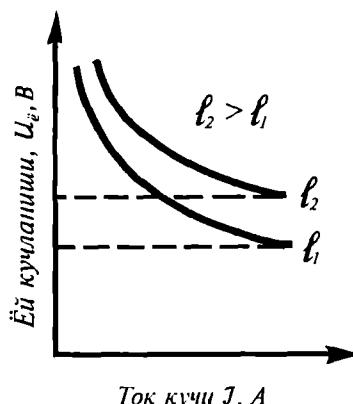

б

188-расм.

а — ёй кучланишининг ток кучига нисбатан ўзгариш графиги;
б — ёй кучланишининг ёй узунлигига нисбатан ўзгариши

күпайғанда зарядланган заррачалар сони ортиб, ёй устуни қаршилиги камаяди. Натижада заррачалар сонининг ортиш тезлиги камаяди. Шу боисдан ёйнинг статик тавсифи пасаювчи бўлади (I участка). Агар ток кучи 100–350 А оралигига бўлса, ёй устуни сиқилиб, газ ҳажми камаяди. Натижада заррачалар сонининг ортиш тезлиги камаяди. Шу боисдан ёйнинг статик тавсифи қатъий бўлади (II участка). Ток кучи 350 А дан ошганда ёй устуни янада кучлироқ сиқилиб, газ ҳажми янада камаяди ва қаршилиги ортади. Шу боисдан ёйнинг статик тавсифи ортувчи бўлади (III участка) (188-расм, а).

2-§. Пайвандлаш ёйини озиқлантирувчи ток манбалари ва уларни танлаш

Пайвандлаш ёйини ток билан узлуксиз таъминловчи агрегатларга ток манбалари дейилади. Пайвандлаш ток манбаларига қўйидаги асосий талаблар кўйилади:


1. Ёйнинг осон олдирилиши билан унинг барқарор ёниши.
2. Токнинг қисқа тугашувининг чекланиши.
3. Ишчининг хавфсиз ишлаши ва бошқалар.

Бу талабларни қондиришда ток манбайнинг ташқи характеристикиси муҳим роль ўйнайди, чунки пайвандлашнинг нормал бориши учун юкланишнинг ортишидан қатъи назар, занжирдаги кучланиш ўзгармаслиги керак. Маълумки, пайвандлаш ёйининг ёнишида ток манбайнинг кучланиши ўзгармаганда ток кучи эҳтиёт курилма ишламагунча ёки ток узатувчи сим узилмагунча узлуксиз орта боради. Шу боисдан ёйнинг барқарор ёниши учун ток манбайнинг характеристикиси шундай бўлмоги лозимки, юкланиш ортишида кучланиш пасайиши ва юкланиш камайишида ортмоги керак. Ёй узунлиги ўзгаришида ток кучининг ўзгариши ток манбайнинг ташқи характеристикиси ёйсимон бўлса, шунча кичик бўлади. Шундай қилиб, пайвандлаш ёйини ток билан озиқлантируви пасаювчи ток манбайнинг ташқи характеристикиси қанча ёпиқ бўлса, шунча яхши бўлади (188-расм, б).

Металл буюмларни электр ёй ёрдамида пайвандлашда ўзгарувчи ва ўзгармас ток манбаларидан кенг фойдаланилади.

Маълумки, ўзгарувчи ток трансформаторларининг тузилиши оддий, бошқариш қулай, енгил бўлиб, ФИК юқори ва бошқа ток манбаларига нисбатан анча арzon. Ўзгармас ток ишлаб чиқарувчи пайвандлаш генераторларидан, ўзгарувчи токни ўзгармас токка айлантириб берувчи агрегатлардан ва ўзгарувчи токни ўзгармас токка тўғрилагичларидан ҳам фойдаланилади.

Пайвандлаш трансформаторлари. Маълумки, пайвандлаш трансформаторлари занжирдаги ток кучланишини пасайтириб, зарур ташқи статик тавсифига эришиш билан зарур пайвандлаш ток кучини рост-

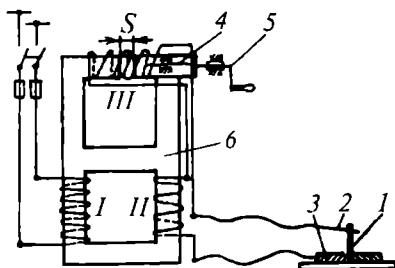

189-расм. СТН типидаги пайвандлаш трансформаторининг схемаси:
 I — бирламчи чулғам; II — иккиламчи чулғам; III — реактив чулғам; 1 — электрод; 2 — электрод тутқыч; 3 — пайвандланувчи металл; 4 — ток күчиппі ростлагиң; 5 — даста; 6 — ўзак


лайди. 189-расмда СТН типидаги пайвандлаш трансформатори тузилиши ва ишлаши күрсатилған.

189-расмдан күринадыки, трансформаторнинг бирламчи ва иккиламчи чулғами ва индуктив қаршилиги темир рамага ўрнатылған. Трансформаторнинг бирламчи чулғами эса ўзгарувчан ток тармогига уланған бўлиб, у орқали 200 ёки 300 В ли ток ўтишида унда ўзгарувчан магнит оқими ҳосил бўлиб, иккиламчи чулғам ўрамлари билан кесишганда, масалан, 50—60 В ли ўзгарувчан ток ҳосил бўлади. Иккиламчи чулғамдаги ток кучланиши унинг ўрамлар сонига боғлиқ. Агар ўрамлар сони кам бўлса, ток кучланиши кичик бўлади ва аксинча.

Трансформаторни қўзғалмас ва қўзғалувчи деталлар орасидаги зазор (*S*) ни ростлаш учун даста 5 ни ўнгга ёки чапга айлантирилади. Агар зазор катталашибирлса, индуктив қаршилик ортади, бинобарин, ток кучи камаяди ва аксинча, чунки индуктив қаршилик электр занжирига кетма-кет уланган. Лекин ток частотасини 50 Гц лиги ва бир сонияда ток йўналиши 100 марта ўзгариши сабабли газ муҳитининг ионланиш даражаси камаяди ва ёй бекарорроқ ёнади. Бу ҳолни олдини олишга электрод қопламаси таркибида газ муҳитининг ионланишини орттирувчи моддалар (K_2CO_3 , $CaCO_3$ ва бошқалар) бўлиши қўмаклашади. Шунингдек, бу мақсадда юқори частотали (10^6 гача) токдан ҳам фойдаланилади.

Шуни қайд этиш жоизки, бу тип трансформаторлар ўрнига кейинги йилларда дrossельсиз магнит майдони кучайтирилган типидаги трансформатор кўплаб ишлаб чиқарилмоқда. Жумладан, металларни қопламали металл электродлар билан электр ёй ёрдамида дастаки пайвандлашда СТШ-500, ТД-300, ТД-500 ва бошқалардан, ҳимоя газлар муҳитида металл электродлар билан электр ёй ёрдамида пайвандлашда, металл электродлар билан электрошлак ёрдамида пайвандлашда ва бошқа усулларда пайвандлашда ТСД-500, ТСД-2000 ва СТ-1000, СТ-2000 ва бошқа трансформаторлардан фойдаланилади.

190-расмда ТСК-500 маркали трансформатор ва унинг тузилиши келтирилған.

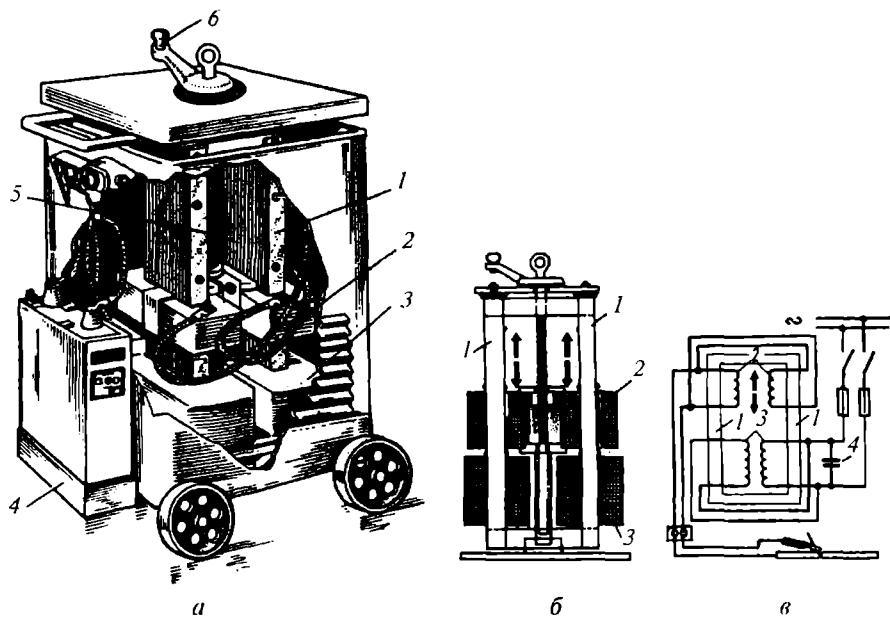

190-расм. ТСК-500 маркали трансформатор:

a — умумий күриниши; *б* — пайвандлаш токли ростлаш схемаси;
в — электр схемаси; 1 — сердечник; 2 — құзғалувчи ва 3 — құзғалмас
 галтак; 4 — конденсатор; 5 — винт; 6 — даста

Бу трансформаторда пайвандлаш режимига сим ўрамли фалтак *J* ни бир текисда юқори ёки пастига сурыш или эришилади.

Агар дастак *b* ни соат мили йұналишида айлантирсақ, фалтаклар *2* галтак *3* томон яқынлашади. Бунда индуктив қаршилик камайиши сабабли пайвандлаш токи ортади ва аксинча. Бу трансформаторларда ток кучи 165—650 А оралығыда ростланиши мүмкін.


Үзгармас ток генераторлари. Металларни үзгармас токда пайвандлашда электр ёй барқарор ёниб, чок сифати үзгарувчан токда пайвандлашдагига қараганда яхшироқ бўлсада, ускуналар нархи трансформаторларга нисбатан 3—5 марта қиммат, электр энергия сарфи 40—50% кўп бўлали. Генератор бир жойдан бошқа жойга кўчириладиган бўлиб, электродвигатель ёки ёниш двигателларида ҳам ишлайди.

Одатда үзгарувчан ток манбалари йўқ жойларда үзгармас ток манбаларидан фойдаланилади. Шуни қайд этиш жоизки, пайвандлашда металл электрод ток манбаининг манфий қутбига уланса *тўғри улаш*, аксинча мусбат қутбига уланса, *тескари улаш* дейилади. Тўғри улашда пайвандланувчи металларни пайвандлаш жойида электрод учига нисбатан иссиқлик кўпроқ ажралади ва аксинча.

Ўзгарувчан токни ўзгармас токка айлантириб берадиган ток ўзгартиргичлар. 191-расмда ПСО-500 маркали ток ўзгартыргич агрегати нинг умумий кўриниши келтирилган.


Расмдаги схемадан кўринадики, электродвигатель 3 муфта орқали генераторга уланган. Генератор якори 5 айланганда статор қутблари нинг магнит оқимини кесиб, галтак ўрамида ўзгармас ток ҳосил бўлали ва у коллектор 6 пластинкаларидан графит чўткалар 7 орқали пайвандлаш занжирига узатилади. Пайвандлашда ток кучини орттириш ёки камайтириш зарур бўлса, корпусдаги вентил 8 зарур томонга бурилади. Бу агрегат аравачага ўрнатилган бўлиб, зарур жойларга олиб борилиши мумкин. Ўзгарувчан ток тармоғи йўқ жойларда металларни пайвандлаш зарур бўлса, агрегатга электр двигателъ ўрнига ички ёниш двигатели ўрнатса ҳам бўлади. Саноатда ПСО-500, ПСО-300, ПСТ-500, ПСТИ-300 ва бошқа маркали ўзгартыргичлар ишлаб чиқарилади.

Ўзгарувчан токни ўзгармас токка ўтказувчи тўғрилагичлар. Ўзгарувчан токни ўзгармас токка ўтказувчи тўғрилагичлар учун яirim ўтказгич материаллардан фойдаланилади ва улар металлар билан контактланганда электрик вентил (прибор)лар ҳосил этади. Электрик вентиллар электр токни бир йўналиш бўйлаб яхши ўтказса, тескари йўналишида ёмон ўтказади. Вентиллар селен, германий ва жуда тоза кремнийдан тайёрланади. Жуда бақувват (юз ва минг ампер) ток тўғрилагичлар учун кремний истиқболли материалдир. Ток тўғрилагичларнинг қув-

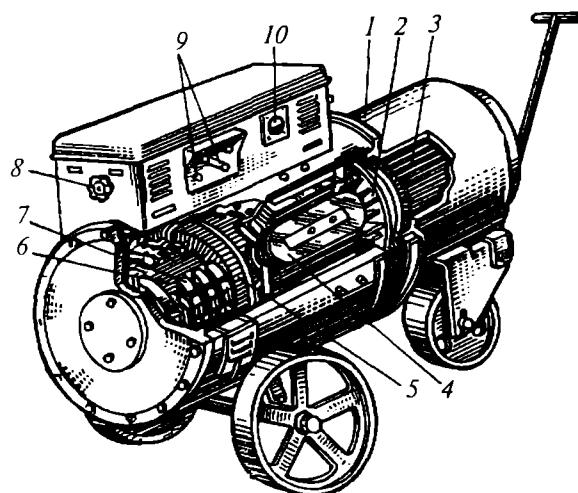

191-расм. ПСО-500 маркали ток ўзгарткич:

- 1 — корпус;
- 2 — вентилятор;
- 3 — двигатель;
- 4 — фалтаклар;
- 5 — якорь;
- 6 — коллектор;
- 7 — чўткалар;
- 8 — вентиль;
- 9 — даста;
- 10 — амперметр

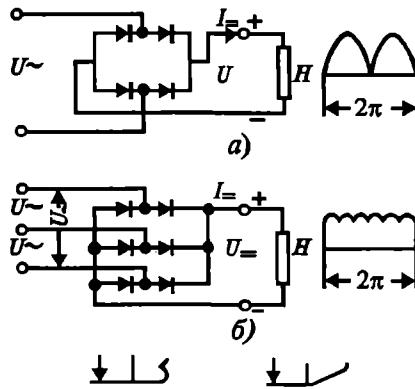

192-расм. Ток түғрилагичнинг типик схемаси

ватини асосан қизиши чеклайди. Шу боисдан уларни мөйерда ишлашини таъминлаш учун вентиляторлар ўрнатилади, ток түғрилагичларда вентиллар сони ток түғрилагичи схемасига, түғриланган ток ва кучланиш қийматига кўра белгиланади. Замонавий ток түғрилагичларда бир ёки уч фазали кўприк схема кўлланилади (192-расм). Бир фазали кўприк схемада вентиллар кўприкнинг тўртта елкасига уланади (192-расм, а). Нагрузка (H) кўприкнинг бир диагоналига уланиб, түғриланган ток (I) дан озиқланади. Бунда түғриланган кучланиш (U) қийматига тенг бўлади. Кўприкнинг бошқа диагоналига эса бир фазали кучланиши (U_{\sim}) қийматли ўзгарувчан ток уланади. Бунда түғриланган ток частотаси 100 Гц бўлади. Уч фазали кўприк схемада вентиллар уч фазали кўприкнинг олти елкасига уланади. Бунда түғриланган кучланиш пульсацияси камаяди ва частотаси 300 Гц бўлади (192-расм, б), уч фазали схемали токни түғрилаш бир фазали системага нисбатан ёй барқарорлиги юқори, ўзгарувчан ток тармоқларининг ҳар уч фазасида нағрузка бир текисда бўлиб, түғрилагични озиқлантирувчи трансформаторлардан яхши фойдаланилади. Шу боисдан пайвандлашда ток түғрилагичлар уч фазали схемада ишлайди.

3-§. Электрод, қоплама ва флюслар

Маълумки, металларни пайвандлашда графит (кўмир) ва металл электродлардан фойдаланилади.

Одатда графит-электродлардан чўян ва юпқа пўлатни, рангли металл ва уларнинг қотишмаларидан тайёрланган буюмларни, шунингдек, ишдан чиқсан деталларни қаттиқ қотишмалар билан пайвандлаб қоплашда фойдаланилса, металл электродлардан турии қалинликдаги пўлатларни пайвандлашда кенг фойдаланилади.

Электродлар диаметри 0,3–12 мм оралигіда бўлади.

Металларни қопламали метал электродлар билан электр ёй ёрдамида дастаки пайвандлашда кўпроқ уларнинг диаметри 2–6 мм ли бўлиб, узунлиги 225–450 мм оралигіда бўлади. Бу электродларнинг электрод тутқичда кесиладиган жойи узунлиги 30–40 мм қопламасиз бўлади. (Металларнинг ярим автоматик ва автоматик пайвандлаш агрегатларида фойдаланилдиган чокбоб симлар диаметри 1–6 мм оралигіда бўлиб, улар ўрам ҳолда бўлади.)

Шуни қайд этиш лозимки, металларни пайвандлашда қўлланиладиган электродлар турлари ва маркаларини танлаш асосан чокдан кутилган механик хоссаларга боғлиқ. Металл электродлар кимёвий таркибида кўра углеродли, легирланган хилларга ажратилади.

ГОСТ 2246-60 га кўра 77 та маркалари бўлиб, буларнинг 6 таси (Св-08, Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА, Св-10ГД, Св-10Г2) дан углеродли, 30 таси (Св-10ГС, Св-12ГС, Св-18ХГС ва бошқалар) дан ўртача легирланган ва 41 таси (Св-12ХНМФ, Св-10Х17Г, Св-30Х25Н6Т7 ва бошқалар) дан кўп легирланган пўлатларни пайвандлашда фойдаланилади.

Электрод маркалардаги шартли белгиларни қуйидагича англамоқ лозим: Св — пайвандлаш симни, рақамлар ундаги углероднинг юздан бир улушини, F — марганецнинг, С — кремнийнинг, X — хромнинг, M — молибденнинг, Ф — ванадийнинг, Н — никелнинг, Т — титаннинг ва бу ҳарфлардан кейинги рақамлар эса айни элементларнинг ўртача фоизини, А — олтингугурт ва фосфорнинг камлигини, АА эса олтингугурт ва фосфорнинг микдори ниҳоятда камлигини билдиради.

Шунингдек, ГОСТ 9467-60 га кўра металл электродларнинг Э34-Э145 типлари бўлади. Масалан, булардаги Э ҳарфи электродлигини, рақамлар эса чок металлнинг чўзилишга бўлган кичик вақти қаршилигини МПа да кўрсатади. Бир тип электродда бир неча маркали электродлар бўлади. Масалан, Э42 ва Э55 тип электродларга ОММ-5, УОНИ-13/55 электрод маркалар киради.

Масалаи, Э34 тип электроддан масъулияти камроқ бўлган кам углеродли пўлатларни, Э42 ва Э46 типидан масъулиятли углеродли пўлатларни, Э50 ва Э55 типидан ўртача углеродли ва кам легирланган пўлатларни ва Э60, Э70, Э85, Э100, Э125, Э145 типлардан юқори пухталиқка эга легирланган пўлатларни пайвандлашда фойдаланилади. Э85-Э145 типларда пайвандланган буюмлар термик ишловларга берилади.

Металларни дастаки пайвандлашда қопламали электроддан, ярим автоматик ва автоматик пайвандлашда фойдаланилган флюслар эриб, ёй атрофидаги газ муҳитининг ионланишини тезлатиб, ёйнинг барқарор ёнишига кўмаклашиб, метал ваннага ҳаводаги кислород, азот ва бошқа молекуляр газларнинг ўтиб оксидлар, нитриidlар ҳосил этиб чок пухталигига путур етказишидан ҳимоялайди. Шунингдек, ваннадаги металл оксидлардан металларни қайтаради. Ваннада эриган газ-

ларнинг ташқарига тўлароқ ўтиши ва оксидлар эса ўзаро бирикиб шлакка ўтиб, ванна сиртига кўтарилиши ваннанинг секин совишини таъминлаши оқибатида чок сифатини яхшилайди. Электродлар қопламаларига кўра юпқа ($0,1\text{--}0,25$ мм) ва қалин ($0,6$ мм дан ортиқ) қоплами электродларга ажратилади.

Юпқа қопламали электродлардан ёйни осон олдириш билан барқарор ёнишини таъминлашда фойдаланилади. Бу қоплама таркибида 70–75% бўр ва қолгани суюқ шиша $[\text{Na}_2\text{O}(\text{SiO}_2)\text{m}]$ бўлади.

Қалин қопламалар таркибида маълум миқдорда ёйни осон олдириб, барқарор ёнишини таъминлаш учун калий карбонат (K_2CO_3) ва кальций карбонат (CaCO_3) ва бошқалар киритилади. Металл ваннани ҳаво таркибидаги молекуляр кислород, азот ва бошқа газлардан муҳофаза қилиш учун крахмал, целлюлоза, дарахт уни, шлак ажратувчилар сифатида дала шпати, титан ва темир рудалар, кварц қуми, оксидлардан металларни қайтарувчилар сифатида ферромарганец, ферросилиций кукунлари ва уларни ўзаро боғлаш учун суюқ шиша киритилади.

Юпқа қопламали электродларни тайёрлаш учун қуйидаги ишлар бажарилади:

1. Тегишли ўлчамли сим тегишли маркали пўлатдан кесиб олиниб, сирт юзи оксид парда, мой ва кирлардан яхшилаб тозаланиб, зарур бўлса текисланади.
2. Қоплама таркибига киритиладиган материаллар қутилиб майдалангач, тегишли кўзли элакда эланади.
3. Қоплама таркибига киритиладиган материаллар маълум миқдорда олиниб, уларни синчиклаб аралаштирилади.
4. Электрод сим тайёрланган қоплама массаси билан қопланади.
5. Қопламали электрод қутилиб, сифати кузатилади.

Шуни қайд этмоқ керакки, электрод симларни қоплама билан қоплаш учун уларнинг бир нечасини металл рамага ўрнатиб, бакдаги тайёрланган қоплама массага туширилиб, маълум вақтдан сўнг олинади. Бунда электрод симларни эритмада тутиш вақти қоплама қалинлигига боғлиқ.

Қалин қопламали электродларни тайёрлаш учун пресс цилиндрига маълум миқдорда қоплама пастаси киритилиб, симлар цилиндрнинг мундштуки орқали 400–800 атмосфера босимда сиқиб ўтказилади. Бунда мундштукдан чиқаётган қопламали электродни электрод тутқичга сиқиш жойи тозалаб турилади. Бундай машиналарда соатига 100–140 тагача қопламали электрод олинади. Электрод қопламаси ёрилмаслиги учун аввалига $40\text{--}50^\circ\text{C}$ температурада, кейин $150\text{--}400^\circ\text{C}$ температурада маълум вақт қиздирилади. Бунда суюқ шиша қоплама таркибидаги моддалар орасидан ўтиб содир бўладиган кимёвий реакция натижасида қопламанинг хоссалари ортади.

4-§. Электрод қопламалари ва уларнинг таркиби

1. Кислота характерли қоплама (шартли белгиси А). Бу қоплама асоси Fe ва Mp оксидлари (одатда рудалар тарзида), SiO_2 , ферромарганец ва маълум миқдорда органик моддалар (крахмал, целлюлоза, дарахт уни ва бошқалар)нинг суюқ шишили қоришимасидан иборат бўлади. Бу қопламали электродларни ОММ-5, ЦМ-7 ва бошқа маркаларидан кам углеродли ва кам легирланган пўлатларни тегишли тип электродларда турли фазадаги ҳолатда ўзгарувчи ва ўзгармас токларда пайвандлашда фойдаланилади. Лекин марганец руда кўплигида ажraluvchi тутун ва вентиляция яхши бўлмаса, ишчига бир оз зарарли бўлгани учун бир мунча чекланган.

2. Асос характерли қоплама (шартли белгиси Б). Бу қоплама материал таркибидан кальций ва магний карбонатлар, кальций фторид, ферроқотишмалар ва бошқа материалларнинг суюқ шишили қотишимасидан иборат бўлади. Металларни пайвандлашда юқори температура таъсирида карбонатларнинг парчаланишида ҳосил бўлувчи газлар (CO_2 ва CO) металл ваннани ҳавонинг таркибидаги молекуляр O_2 , N_2 ва бошқа газлардан муҳофаза этиб, сифатли чоқлар олишни таъминлайди. Бу қопламали электродларни УОНИ 13/45, ОЗС-2 ва бошқаларидан углеродли ва легирланган пўлатларни тегишли тип электродлар билан пайвандлашда кенг фойдаланилади.

3. Рутил қоплама (шартли белгиси Р). Бу қоплама асоси рутил (TiO_2) бўлиб, қолгани SiO_2 , ферромарганец, кальций ва магний карбонатлар суюқ шишили қоришимасидан иборат бўлади. Бу қопламали электродларнинг АМО-3, ОЗС-3 ва бошқа маркалари бўлади. Бу қоплама технологик сифати жиҳатидан кислота характерли қопламага яқин, чоқнинг ташкил топишида металл кам сачраб, газлар кам ажралади, ишчига зарари камроқ бўлади. Бу қопламали электродлардан маъсулиятли, кам углеродли ва кам легирланган пўлатларни тегишли тип электродларда пайвандлашда кўлланилади.

4. Целлюлозали қоплама (шартли белгиси Ц). Бу қоплама асоси целлюлоза, органик смолалар, ферроқотишмалар, тальк, дарахт уни ва бошқа моддаларнинг суюқ шишили қоришимасидан иборат бўлади. Бу қопламали электродларнинг ВСЦ-1, ОЗЦ-1 ва бошқа маркалари бор бўлиб, улар углеродли ва легирланган пўлатларни тегишли тип электродлар билан пайвандлашда фойдаланилади.

Куйида мисол сифатида ОММ-5, ЦМ-7 ва УОНИ 13/45 маркали қопламалар таркиби келтирилган.

ОММ-5 таркибидан 37% титан концентрати, 21% марганец руда, 13% дала шпати, 20% ферромарганец, 9% крахмал ва 30% суюқ шиша бўлса, ЦМ-7 да 33% гемотит руда, 32% гранит, 30% ферромарганец, 5% крахмал ва 30% суюқ шиша бўлади.

УОНИ 13/45 да 53% мармар, 13% кальций фторит, 9% кварц қуми, 3% ферромагнит ва ферросилиций, 15% ферротитан ва 30% суюқ шиша бўлади.

ГОСТ 9466-75 бўйича қопламали электрод диаметри D , сим диаметри d ҳарфлари билан белгиланади. Уларнинг нисбат кўрсаткичларига кўра қопламалар қалинликлари қуидагича аниқланади:

$D : d \leq 1,20$ мм бўлса, юпқа қоплама (шартли белгиси М).

$1,20 < D : d < 1,45$ — ўртача қалинликдаги қоплама (шартли белгиси С).

$1,42 < D : d \leq 180$ — қалин қоплама (шартли белгиси D).

$D : d > 1,80$ — маҳсус қоплама (шартли белгиси Г).

Қопламали электродлар сифатига кўра З гуруҳга (1, 2, 3) ажратилади ва гуруҳ рақами ортиб борган сари чок сифати ҳам ортади.

Чокни фазода ҳосил қилишга рухсат этилган ҳолатга кўра электродлар 4 гуруҳга (1, 2, 3, 4) ажратилади. Биринчи гуруҳ электродларига барча фазовий ҳолатдаги, иккинчи гуруҳ электродларда вертикал чокларни юқоридан пастга қараб ҳосил қилишдан бошқа ҳамма фазовий ҳолатда, учинчи гуруҳ электродларига пастки ҳамда вертикал текисликдаги горизонтал ва пастдан юқорига қараб вертикал чоклар ҳосил қилишда, тўртинчи гуруҳ электродларда пастки ва «қайиқ» ҳолидаги пастки чоклар ҳосил қилиш учун фойдаланилади.

Шу ГОСТ га кўра қопламали электродлар шартли равишда қуидагича белгиланади:

Масалан, Э42А-УОНИ-13/45-5,0-УДЗ.
Е 41 2(5)-Б20

Бу сарда каср суратидаги Э42А — электрод типини; УОНИ-13/45 — электрод маркасини; 5,0 — электрод диаметрини (мм. да); У — углеродли пўлатларнииг пайвандланишини; Д — электрод қалин қопламали эканлигини; З — юқори сифатли чокнинг бостирилишини; Е — электродини; 41 — чокнинг чўзилишга вақтли қаршилигини, МПа (кг. к/мм²); 2 — чокнинг нисбий узайишини; 5 — чокнинг температурага чидамлилигини; Б — асосий қопламалигини; 2 — вертикал чокларни юқоридан пастга қараб ҳосил қилишдан бошқа ҳолатдагиларни; О — ток мағбаи ўзгармас токлигига тескари қутбли уланганилигини билдиради.

Эслатма: Чокнинг нисбий узайиши ва температура чидамлилик қийматлари маълумотномалардан аниқланади. Масалан, нисбий узайиши 2 бўлганида унинг қиймати $\delta \geq 22\%$ бўлади. Температурага чидамлллиги (t_c) 5 бўлганида $t_c = -40$ бўлади. (А.М. Китасев. Справочная книга сварщика. 59-бст. Москва, Машиностроение, 1985.)

Шуни қайд этиш ҳам лозимки, углеродли конструкцион пўлатларни пайвандлашга мўлжалланган бу гуруҳга киравчи тегишли тип электродлар билан металларни пайвандлашда чокнинг чўзилишига кўрсатган вақтли қаршилиги (σ_b) 600 МПа гача бўлади.

Легирланган конструкцион пўлатларни пайвандлашга мўлжалланган гуруҳга киравчи тегишли тип электродлар билан пайвандлашда

чокнинг чўзилишга кўрсатган вақтли қаршилиги (σ_b) 600 МПа дан ортиқ бўлади.

57-жадвалда ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 бўйича ишлаб чиқарилган қопламали электродларга мисоллар келтирилган.

57-жадвал

Маркаси	Шартли белгиланиши	Эриш коэффициенти—К, г/А.соат
АНО-У	Э46-АНО-4УД2 Е432/3/Р31	8-8,5
АНО-4	Э42-АНО-6-УД2 Е412/3/Р31	
АНО-18	Э42-АНО-18-УД2 Е432/3/РЖ31	8,5-9,5

Бу электродлар ҳар пачкасида 5 кг, қутида 20 кг бўлади.

5-§. Металл буюмларни қопламали металл электродлар билан электр ёй ёрдамида дастаки пайвандлаш

Бу усулда пайвандлаш оддийлиги ва турли металларни ҳар хил ҳолатда пухта пайвандлаши сабабли кенг фойдаланилади. Бунда чок сифати, иш унумдорлиги пайвандланувчи металлар хилига, маркасига, типига, қалинлигига, пайвандлашга тайёрланганлигига, фазодаги ҳолатига, ток хилига, пайвандлаш режимига, ишчи малакасига ва бошқа кўрсаткичларга боғлиқ.

Металларни учма-уч қилиб металл электрод билан электр ёй ёрдамида дастаки пайвандлашда уларнинг қалинлигига кўра пайвандлаш жойларини қандай тайёрламоқ лозимлиги 193-расмда кўрсатилган.

Шуни қайд этиш жоизки, барча пайвандлаш ишлари маҳсус хонада бажарилади. Одатда, кичик ва ўртача ўлчамли буюмларни пайвандлаш у қадар катта бўлмаган хонада ($2500 \times 2000 \times 2100$ мм ли), тегишли мосламалар билан жиҳозланган, зарур ток келтирилган, барча хавфсизлик техникиси талаблари кўрилган қуруқ ва ёруғ хонада олиб борилмоги керак. Бу хонада портловчи моддалар, бензин, мойли идишлар ва ишга халақит берадиган буюмлар бўлмаслиги керак. Иш жараёнида хона вақтида шамоллатиб турилмоғи лозим (194-расм).

Пайвандчининг асосий иш асбоби электрод тутқич, тўсқич ва бошқалар бўлади. Электрод тутқичлар (пружинали, пластинкали, винтли) электродни яхши тутиб, контакт берувчи бўлиши билан заруриятда электродни тез алмаштирадиган, енгил ва ишга қулагай бўлиши керак. Пайвандлашда ишчи металл учқунларидан, ёй ажратаетган инфра- ва ультрабинафша нурлардан сақланиш, бостирилаётган чокни кузатиш

193-расм. Металларни электр ёй ёрдамида учма-уч дастаки пайвандлаша қалинлигига (S , мм) кўра четларини тайёрлаш:

- a* — четлари қайрилган; *b* — четлари кертилмаган; *c* — четлари V симон кертилган; *d* — четлари X симон кертилган; *e* — четлари U симон кертилган

учун маҳсус ойнали тўсқич ёки шлем маскада, брезент коржома ва қўлқопда ишлаши шарт. Чок сиртида ёпишган шлакни тозалаб туриш учун пўлат симли чўтка, зубило болгача, чок ўлчамини кузатиб туришда андаза ва ўлчов асбоблари бўлмоги лозим.

Металларни пайвандлашгача унинг хилига, қалинлигига кўра тегишли тип ва диаметрли зарур қопламали, электрод пайвандлаш токи ва кучланиши белгиланиб, ток манбай ростланади.

Одатда, углеродли пўлатларни қопламали металл электродлар билан электр ёй ёрдамида дастаки пайвандлашда пайвандланувчи металл қалинлиги (S) га кўра электрод диаметри (d) куйидаги нисбатда танланади:

S , мм - 1–2; 3–5; 4–10; 12–24; 30–60;



d , мм - 2–3; 3–4; 4–5; 5–6; 6–8.

Ток кучини эса электрод диаметрига, ишчи қисм узунлигига, пайвандланувчи металл хилига, электрод типи, маркасига, чокнинг фазодаги ҳолатига ва бош қа кўрсаткичларига кўра белгиланади. Умумий ҳолда ток кучини қуидагича аниқласа бўлади:

$$I = K \cdot d_3, \text{ A}$$

194-расм. Ўзгармас ток ёрдамида металларни дастаки пайвандлаш пости:

- 1 — ток тармоғи; 2 — рубильник;
3 — ток ўзгарткичи; 4, 5 — электр сими;
6 — заготовка; 7 — электрод тутқич;
8 — тўсиқ; 9 — стол; 10 — ростлагич

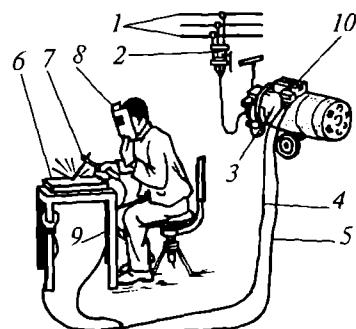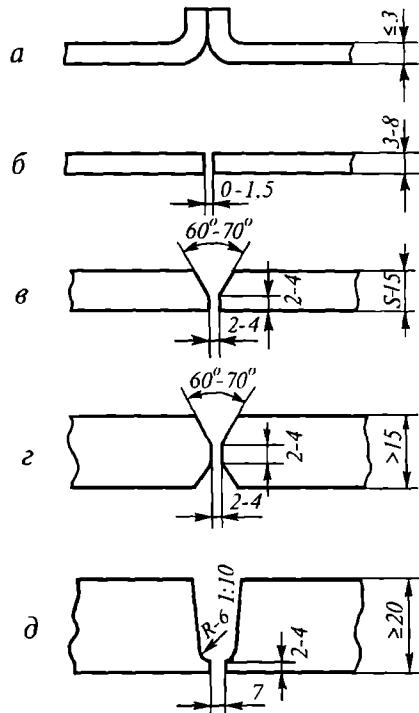

Бу ерда K — ўзгармас коэффициент бўлиб, кам углеродли пўлатларни қопламали металл электродлар билан электр ёй ёрдамида пайвандлашда 40–50А/мм, кўп легирланган пўлатларни пайвандлашда 25–40А/мм олинади.

Шуни қайд этиш жоизки, пайвандлашда ток кучи маълум қийматдан ортса, электрод ўта қизиб, қопламаси куяди, металл сачрайди. Ток кучи меъёрдан камайса, ёй барқарорлиги йўқолади. Шу боисдан углеродли пўлатларни пайвандлашда ток кучи қуйидагича белгиланганлиги маъқул:

$$I = (40-50) \cdot d_s, \text{ А}.$$

Ёй қуввати. Металларни металл электродлар билан электр ёй ёрдамида пайвандлашда чок металини зарурий температурагача қиздириш тезлиги ёй қувватига боғлиқ. Ёй қуввати эса ток кучига, кучланишига, электродлар материалига ва ўлчамларига, электродлараро муҳитга ва бошқа кўрсаткичларга боғлиқдир. Агар электродлар материали, уларнинг оралиқ муҳити бир деб олсак, ёй ёнишида ажралаётган иссиқликни қуйидаги формула бўйича ифодалаш мумкин:

$$Q_e = K \cdot I \cdot U, \text{ Ж/с (ккал/с)}.$$

Бу ерда K — ток кучланишининг носинусоидал коэффициенти (ўзгармас токда $K = 1$, ўзгарувчан токда $K = 0,7-0,8$ олинади), I — ток кучи, А ва U — ток кучланиши, В.

Пайвандлашда сарфланадиган фойдалари иссиқликни қуйидагича ифодалаш мумкин:

$$Q_c = Q_e \cdot \eta, \text{ Ж/с}.$$


Бу ерда η — ёй иссиқлигидан фойдаланиш коэффициенти (масалан, металларни қалин қопламали металл электродлар билан электр ёй ёрдамида дастаки пайвандлашда бу коэффициент 0,7–0,85).

6-§. Металл буюмларни қопламали металл электрод билан дастаки пайвандлаш техникаси

Юқорида қайд этилганидек, пайвандланувчи металларни пайвандлаш жойлари қалинлигига кўра маълум тарзда кертиб тайёрлаб, уларнинг характеристини ҳисобга олган ҳолда пайвандлаш столига ўрнатилиди. Кейин тегишли тип ва қопламали металл электрод олиб, уни электрод тутқичга ўрнатилади-да, вертикал текисликка нисбатан 15–20° қия тутган ҳолда белгиланган ток ва кучланишда ёй олдириб, чок бостирила бошланади. Бунда ёй узунлигини $l_{eu} = (0,5-1,1)d$ оралигига сақлашга ҳаракат қилмоқ керак.


Агар ёй узунлиги бу қийматдан ортса, ёй ўчиши мумкин. Бу ҳолда чок сифатига путур етказувчи ҳаводаги молекуляр газлар (O_2 , N_2) ван-

нага ўтади. Агар ёй узунлиги мөндердаги қийматдан кичик бўлса, электрод ванна метали билан қисқа туташув юз бериши мумкин. Чок бостиришда электрод эриган сари ўқи бўйича ёй узунлигининг мөндерда сақланган ҳолда ванна томон, чок энини қамраш учун кўндалангига ва бостирилган чок бўйича маълум траектория бўйлаб юргизила борилади (195-расм).

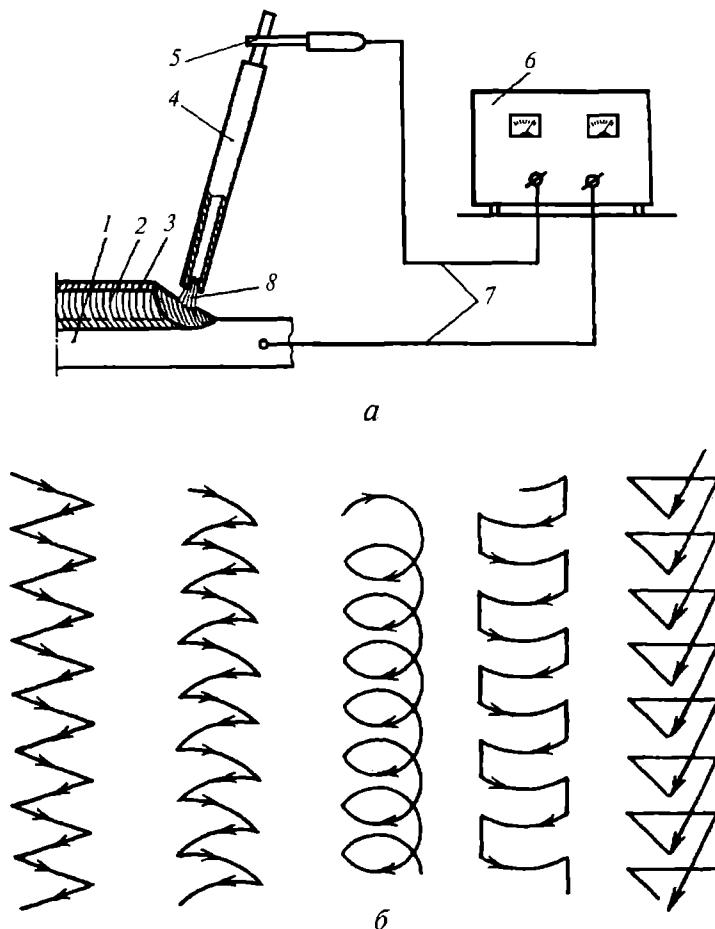

195-расм.

a — металл буюмларни суюқланувчи қопламали металл электродлар билан электр ёй ёрдамида дастаки пайвандлаш схемаси; *б* — пайвандлашда электроддинг ҳаракат йўналиш схемаси; 1 — пайвандланувчи металл буюм; 2 — бостирилган чок; 3 — шлак қатлами; 4 — қопламали металл электрод; 5 — электрод тутқич; 6 — ток манбай; 7 — кабеллар; 8 — электр ёй


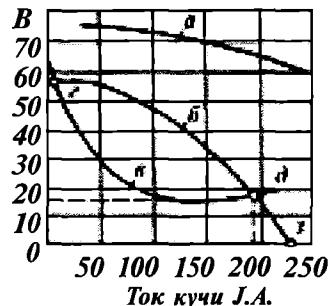


196-расм. Ток манбайи ва пайвандлаш ёйнинг ташки тавсифи:
 а — одатдаги ток манбайнинг тавсифи;
 б — пайвандлаш ток манбайнинг тавсифи; в — ёйнинг тавсифи; г — салт кучланиш; д — ёйнинг барқарор ёниши

саяди. Агар металл буюмларни пайвандлашда электрод эриган сари ва қандайдир сабабларга кўра ёй узунлиги ўзгарса, ёйнинг барқарор ёниш режими ҳам ўзгаради. Ёйнинг барқарор ёниш режими бу ҳолда 196-расмдаги *д* нуқтага тўғри келади.

Агар бунда чоклар узунлиги 300 мм гача бўлса — калта чок, 300 дан 1000 мм гача бўлса — ўртacha чок дейилади. Бу чоклар ўртасидан четларига қараб бостирилиши лозим. Агар чоклар узунлиги 1000 мм дан узун бўлса — узун чок дейилиб, уларни 150–200 мм ли участкаларга ажратиб, ҳар бир участкани пайвандлашда бирини иккинчисига қарши томон бўйлаб чокни бостирмоқ лозим. Шунда буюмда ички зўри-қишиш кучланишлар деярли камайиб, чок сифати ортади. Агар кўп қатламли чоклар бостириладиган бўлса, аввалига чок илдизи пайвандланаб, кейин кертилган жойи пайвандланади. Бунда ҳар қатлам бостирилиб, сирти яхшилаб шлакдан тозалангач, кейинги қатлам бостирилади (197-расм).

Вертикаль чокларни бостиришда калта ёйда пастдан юқорига қараб, шил чокларни бостиришда эса қалин

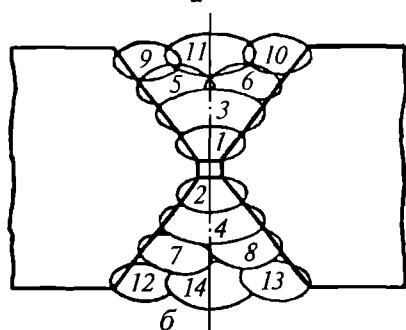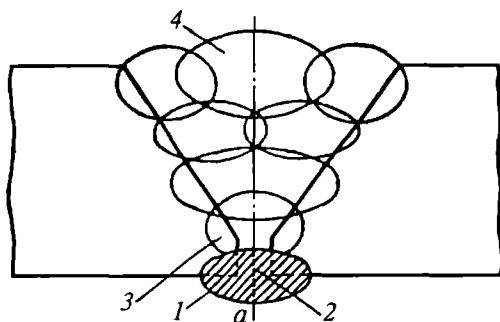

197-расм. Чокларни бостириш схемаси:

а — V симон кертилган металл буюмларни учма-уч пайвандлашда чокларниң бостирилиш кетма-кетлиги;
б — X-симон кертилган металл буюмларни учма-уч пайвандлашда чокларниң бостирилиш кетма-кетлиги

қопламали металл электрод билан калта ёйда чок бостирилмоги керак. Бунда қоплама эришида электрод учиды кичик косача ҳосил бўлиб, ўзида суюқ металлни қисман сақлаб, пастга оғишига йўл бермайди.

Маълумки, металларни учма-уч пайвандлашда ишчи чокнинг орқа томонини кўрмайди. Меъёрдагидан бир оз кичикроқ токда пайвандланса, етарли миқдорда иссиқлик ажралмаслиги сабабли буюм тўла кесими бўйича суюқланмаслиги оқибатида чала чок ҳосил бўлади. Аксинча, пайвандлаш меъёридан катта токда олиб борилса, буюм тўла кесими бўйича суюқланганлиги оқибатида тўла чок ҳосил бўлади, лекин бунда бир оз оқма бериши, куйиши мумкин. Шу боисдан яхшиси меъёридан кичикроқ токда пайвандланаб, орқа томонидаги чала жойини кейин пайвандламоқ маъқул. Металларни пайвандлашда иш унумдорлиги чок ҳосил қилишга сарфланган вақт билан аниқланади.

Агар умумий сарфланган вақтни — T_y десак, $T_y = \frac{T_{\text{ёй}}}{K}$ формула билан аниқланиши мумкин. Бу ерда $T_{\text{ёй}}$ — ёйнинг ётиш вақти, мин; унинг қиймати $T_{\text{ёй}} = \frac{G}{J \cdot K_3}$, мин. формула бўйича аниқланади, бу ерда

G — пайвандлашда электроддан ваннага ўтган суюқ металл миқдори, г; J — пайвандлаш токи, А; K_3 — электроднинг суюқланиш коэффициенти (1 А токда бир соат ичига эриб ваннага ўтган электрод металл). Юпқа қопламали электродларда бу коэффициент 7–8 г/АС, қалин қопламали электродларда 10–12 г/АС бўлади.

G эса $G = K_3 \cdot J \cdot T_{\text{ёй}}$, г формула бўйича аниқланади, бу ерда K_3 — электроднинг суюқланиш коэффициенти (қопламали металл электродлар учун 8–14 г/А.С олинади). J — пайвандлаш токи, А; $T_{\text{ёй}}$ — ёйнинг ёниш вақти, соат.


Пайвандлаш тезлигини аниқлаш учун вақт бирлигига ҳосил қилинган чок узунлиги ёйнинг ёниш вақтига тақсимланади:

$$V = \frac{L}{T_{\text{ёй}}}, \text{ м/с.}$$

Металларни суюқланувчи металл электродлар билан электр ёй ёрдамида дастаки пайвандлашда иш унумининг пастлиги (минутига 8–10 см), электрод металининг 20–25% куйиндига ўтиши ва сачраши, малақали ишчининг талаб этилиши каби камчиликлар юқори унумли усуллар устида изланишларга ундади.

7-§. Металл буюмларни қопламали металл электрод билан электр ёй ёрдамида дастаки пайвандлашнинг юқори унумли усуллари

а) Металларни чуқурроқ эритиб пайвандлаш. Бу усулда металл юқори температурада суюқланадиган қалин қопламали металл электродлар билан меъёрдан каттароқ токда [$J = (60–70) d$] пайвандланади. Бунда

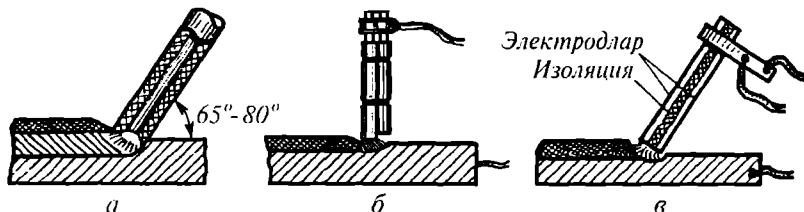

198-расм. Дастаки пайвандлашда иш унумини оширувчи усуллар:

а — метални чуқуррок суюқлантириб чок ҳосил қилиш; *б* — электродлар тутами билан пайвандлаш; *в* — уч фазали токда пайвандлаш

электрод учи эриганда қоплама ҳам эриб, конуссимон қалпоқча ҳосил бўлади ва у электродни пайвандланувчи металл билан қисқа туташувдан сақлаб, кичик участкада иссиқлик концентрацияси ошибб, металл тўлароқ ва чуқурроқ эриши натижасида одатдагидан 1,2–2 марта катта тезлика пайвандланади (198-расм, *а*).

б) Тутам электродлар билан пайвандлаш. Бу усулда икки ёки уч ва ундан ҳам ортиқ қопламали электродларни электрод тутқичга бирини иккинчисидан 30–40 мм узунликда ўрнатиб, аввалига узун электрод билан пайвандланувчи металлараро ёй ҳосил қилиниб, пайвандлаш бошланади. Пайвандлаш вақтида биринчи электрод маълум миқдорда сарфлангач, иккинчisi, кейин учинчиси ишга туша боради. Шу тартибда цикл такрорланади (198-расм, *б*). Ёй иссиқлигидан тўлароқ фойдаланиш, уни қайта-қайта ёндириш ва электродларни алмаштиришга ҳожат қолмаслиги натижасида иш унуми оддий усулда пайвандлашга қараганда 1,5–2 марта юқори бўлади.

в) Уч фазали ёй билан пайвандлаш. Бу усулда пайвандлашда ўзгарувчан ток манбанинг икки фазаси қопламали электродларга, учинчи фазаси эса пайвандланувчи металлга уланади. Пайвандлашда ҳар икката электрод ва электродлар билан пайвандланувчи металлар орасида ёй ёнади (198-расм, *в*).

Пайвандлашда ажралаётган иссиқлик ортиши одатдаги пайвандлашга қараганда 2–3 марта тез пайвандлашга имкон беради ва электр энергияси 25% гача тежалади.

8-§. Металл буюмларни сув остида маҳсус қопламали металл электрод билан электр ёй ёрдамида дастаки пайвандлаш

Бу усулдан сув остидаги металл конструкцияларни таъмирлашда, кесиб ажратиб олишда фойдаланилади. Бу усул 1932 йилда К.К. Хренов томонидан яратилган бўлиб, ҳозирда ҳам кенг фойдаланилади.

Одатда электродлар Св~08, Св~10Г ва бошқа маркали кам углеродли ва кам легирланган пўлат симлардан тайёрланиб, диаметри 4–5 мм бўлади. Электрод сирти эса сув ўтказмайдиган парафин, целялюоза


ёки бакелит билан қопланган бўлиб, ўзгармас токда (180–240 А, 30–35 В) тўғри қутбли уланган ҳолда пайвандланади (199-расм).

Металларни пайвандлашда, шунингдек кесишда ишчи махсус кийим (скафандр) да сув остида ишлашида ёй олдирилгач, унинг разрядларининг ажрататиган иссиқлиги таъсирида сув буғланади, парчаланади ҳамда металл ва қоплама қисман эрийди. Шуни қайд этиш жоизки, қоплама электрод симга нисбатан секин эриши сабабли электрод учидаги қалпоқча ҳосил бўлиб, газ пуфакчаларининг сақланишига, ёйнинг барқарор ёнишига кўмаклашади.

Шу жараёнда темир буғлари, углерод оксиди, азот ва бошқалар ажралади. Бу ҳолда эриган металлга ажралаётган водород ўтиб чокда говаклик берса, темир буғлари сув билан конденсацияланиб, майдада коллоид заррачалар беради. Бу заррачалар анча вақт чўкмай пайвандлаш зонасида қора қўнғир тусли булут берабер, чокни кузатишга халақит беради.

Агар металл конструкцияни сув остида кесиш зарур бўлса, электр ёй зонасига кислород ёки ҳаво ҳайдалмоги лозим.

Маълумки, металларни сув остида пайвандлаш ва кесиб ажратиш шароити жуда оғир (айниқса, 20 м дан пастда), чунки ишчи қонида азот эриши оқибатида соғлиғига птур етади (тиббиётда «Кессон касали» деб юритилади). Шу боисдан бу ҳолга катта эътибор бермоқ зарур.

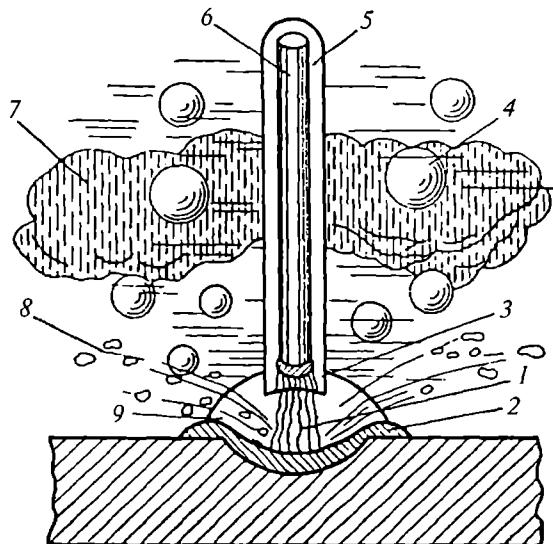

199-расм. Ёйнинг сув остида ёниш схемаси:

- 1 – ёй; 2 – эриган металл ванна; 3 – қалпоқчага ўхшашиб тўсиқ;
4 – газ пуфакчалари; 5 – қоплама; 6 – стержень; 7 – хира булут;
8 – сачраган металл томчилари; 9 – ёй атрофидаги пуфакчалари

9-§. Металл буюмларни флюс қатлами остида металл электродлар билан электр ёй ёрдамида автоматик пайвандлаш

Металларни қопламали металл электродлар билан электр ёй ёрдамида дастаки пайвандлашнинг унумли усуулари яратилса-да оғир жисмоний меҳнат, юқори малака талаб этиши, чок сифатининг бир текисда бўлмаслиги, иш унумдорлиги пастлиги ва бошқа камчиликлари пайвандлаш жараёнини механизациялаш ва автоматлаштириш зарурлигини тақозо этди.

Бу усууда турли қалинликдаги пўлатлар, мис, алюминий, титан ва уларнинг қотишмаларидан тайёрланган буюмларни пайвандлашда барча ишлар механизациялаштирганлик даражасига кўра пайвандлаш автоматларида ва ярим автоматларда олиб борилади. Бунда комплекс машиналар, механизмлар ва мосламалардан фойдаланилади.


200-расмда пайвандлаш автоматининг схематик тасвири келтирилган. Бу автоматда электрод симга ток келтирувчи контактдан ёйгача оралиқ бир неча сантиметр бўлгани сабабли автомат зарур вақтда ёйни ўзи тиклайди. Бу эса автоматнинг муҳим афзалликларидан биридир, чунки электрод симнинг иссиқлигига қизиши камаяди ва деярли катта ток зичлигига ўта қизимай ишлашига имкон беради.

Маълумки, пайванд чок сифатли бўлиши учун ёй барқарор ёниши керак. Бунинг учун электроднинг эриш тезлиги (V_x) унинг пайвандлаш жойи томон узатилиши тезлиги (V_y) га тенг бўлиши лозим ($V_x = V_y$). Агар $V_x > V_y$, бўлса, электрод қисқа туташиш ва аксинча $V_x < V_y$ бўлса, ёй ўчиши мумкин.

Шунингдек, пайвандлашда пайвандланувчи металл сиртидаги но-текисликлар, электрод симнинг тутилиш ҳоллари бўлганда ёй узунлиги ўзгариши мумкин. Шу сабабли пайвандлаш автомати бундай ҳолларда ўзи ростланадиган бўлмоғи лозим. Шу боисдан автоматлар конструкциясига кўра ёй узунлиги қўйидагича ростланиши мумкин:

1) электрод симнинг эриш тезлиги (V_x) ўзгармас бўлса, унинг узатилиш тезлиги ростланади.

2) электрод симнинг узатилиш тезлиги (V_y) ўзгармас бўлса, унинг эриш тезлиги ростланади.

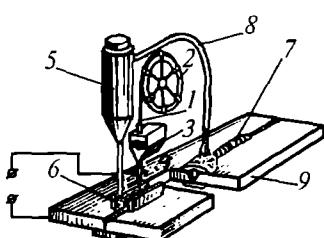

200-расм. Флюс қатлами остида металларни автоматик пайвандлаш схемаси:

- 1 — электрод сим; 2 — кассета; 3 — узатиш механизм; 4 — флюс пўстлоғи;
5 — бункер; 6 — шлак пўстлоғи;
7 — эримаган флюсни сўриш трубкаси;
8 — шлак; 9 — пайвандланувчи металл

Электрод симнинг узатилиш тезлиги (V_y) бўйича ростланадиган автоматларнинг занжирдаги ток ва ёй кучланиши ёй узунлиги билан чизиқли боғланишга ($U_{\text{эф}} = a + b + l_{\text{эф}}$) асосланган. Агар қандайдир сабабларга кўра $V_y > V$, бўлса, ёй узунлиги узаяди, натижада ёй кучланиши ва электрод симнинг узатилиш тезлиги ортади. Ёй узунлиги қисқарса, ёй кучланиши камайиб, электрод симнинг узатилиш тезлиги камайиб, ёй узунлиги тикланади.

201-расмда келтирилган схемадан кўринадики, пайвандлашда электр ёй электрод сим билан пайвандланувчи металлнинг пайвандлаш жойи орасида флюс қатлами остида ёниб, ажратаетган иссиқликда электрод сим учи ҳамда пайвандлаш жойи ва флюснинг бир қисми эриди. Ёйнинг ёниш зонасида эриган флюс билан пайвандлаш ваннаси орасида металл, флюс буглари ва газлар билан тўлган зона ҳосил бўлади. Ёй эса вертикал ҳолатдан пайвандлаш йўналишига тескари томонга бир оз оғади. Суюқ металл ёй оққан томонга сиқила бориб, металл ваннасини ҳосил қиласиди. Ажралаетган суюқ шлак эса металлдан енгиллиги сабабли унинг сиртига кўтарилади.


Шлакнинг иссиқликни ёмон ўтказиши, металл ваннанинг суюқ шлак қатлами остида бўлиши, ваннанинг секин совуши натижасида у эриган газ ва нометалл кўшимчалардан анча тозаланади. Металлар пайвандлаб бўлингач, чок сиртидаги қотган шлак қатлами ажратилади. Бу усулда металларни пайвандлашда пайвандланадиган металлар хилига, қалинлигига кўра флюс тури, электрод сим маркаси, диаметри ва пайвандлаш режими белгиланади.

Маълумки, флюслар пайвандлаш ёйининг барқарор ёниши, чок металли таркибини, структурасини таъминлаш билан пухта, ажралмайдиган пайванд бирикмалар олишда муҳим роль ўйнайди. Флюс хили пайвандланувчи металл хилига, чокдан кутилган пухталикка ва пайвандлаш усулига кўра танланади.

Металл буюмларни флюс қатлами остида электр ёй ёрдамида металл электродлар билан автоматик пайвандлаш усули дастақи пайвандлашга қараганда жараённинг механизацияштирилганлиги, иш унумининг юқорилиги, қопламасиз металл электрод симлардан фойдаланилиши, ёй ва суюқ металл ваннанинг ташқи мухитдан ҳимоя этилиши,

201-расм. Металлни флюс қатлами остида электрод сим билан ёй ёрдамида учма-уч автоматик пайвандлаш чокининг ҳосил бўлиши схемаси:

1 — электрод сим; 2 — флюс;
3 — суюқ шлак; 4 — пайванд чок; 5 — металл ванна; 6 — электр ёй;
7 — асосий металл

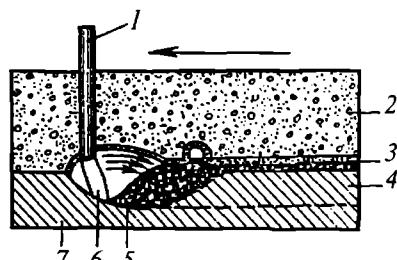

металл ваннанинг деярли секин совуши ҳамда газ ва нометалл қўшимчалардан тозаланиши, иш шароитининг яхшилиги каби афзаликларга эга. Лекин қийин чокларни ҳосил қилиш, айниқса, монтаж ишларида маълум нокулайликларнинг туғилиши каби камчиликларга эга.


Пайвандлаш автоматлари осма, ўзи юрар пайвандлаш тракторига ажратилади. Осма автоматлар (АБС) да сурилиш механизми бўлмайди. Улар вертикал швеллерда ўрнатилиб, заруриятга кўра юқорига ёки пастга суриласди. Бу автоматлар 1500 А гача токларда, тегишли маркали, диаметри 2–6 мм ли электрод симларда ишлайди. Уларда металл буюмларни пайвандлашда уни автомат каллаги тагига суриласди. Одатда уларда доиравий буюмлар пайвандланади.

Ўзи юрар автоматлар (ADC) аравачага ўрнатилган бўлиб, тўғри чизиқли чоклар бостиришда улар бостириладиган чок бўйлаб юргизилади. Агар эгри чизиқли узун чоклар бостириш зарур бўлса, автоматни ёки пайвандланувчи буюмни зарур йўналиш бўйлаб суриш керак. Пайвандлаш флюс қатлами остидаги ёйда тегишли маркали, диаметри 3–6 мм ли электрод симда олиб бориласди.

Пайвандлаш тракторларига келсак, уларнинг конструкцияси оддий, габарит ўлчами кичик ва деярли енгил бўлиб, бошқариш қулай. Бу автоматлар универсаллиги сабабли саноатда кенг тарқалган бўлиб, 1200 А гача бўлган токларда тегишли маркали, диаметри 1,6–5 мм ли электрод симларда ишлайди. Бу автоматларда металл буюмлар ҳалқа бўйича, тўғри чизик бўйича пайвандланади (202-расм).

Автоматни ишга туширишдан олдин заготовкаларнинг пайвандланадиган жойлари мой, зангдан тозаланиб, унинг столига (аравача юриши йўналишига параллел қилиб) ўрнатилади. Сўнгра каллак мундштуки чокнинг бошланиш жойига келтирилиб, бошқариш пультидаги «вниз» деб ёзилган тугма босилади. Бунда пайвандлаш сими заготовка томон сурилиб, унга тегади. Кейин бункер таглиги очилиб, флюс тўклиши

билин «пуск» деб ёзилган тугма босилади. Бунда электр ёй флюс қатлами остида ёниб, аравача йўналтирувчилари бўйлаб автоматик равишида юриб чок бостирила боради.

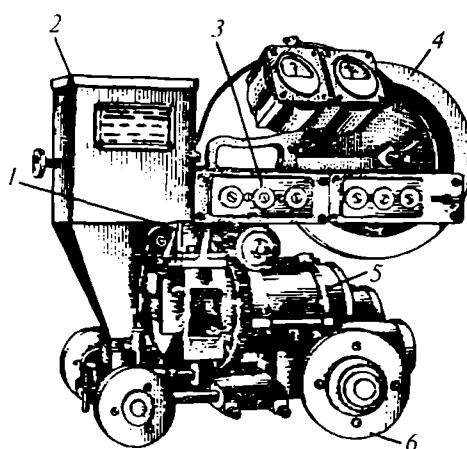

202-расм. ТС-17М маркали пайвандлаш тракторининг умумий кўриниши:

- 1 — узатиш механизми;
- 2 — флюс бункери; 3 — бошқариш пульти;
- 4 — кассета;
- 5 — электр двигатель;
- 6 — аравача

Пайвандлаб бўлингач, «стоп» тугмаси, сўнгра эса ёнидаги иккинчи тугмача босилиб, трактор ток тармогидан ажратилади. Кейин бункер таглиги беркитилиб, автомат дастлабки ҳолатига ўтказилади. Пайвандланган буюм олиниб, сиртидаги шлак пўстлоқ ажратилиб, тозалангач, чок сифати кузатилади.

10-§. Металл буюмларни электрод сим билан электр ёй ёрдамида автоматик ва ярим автоматик пайвандлашда кўлланиладиган флюслар

Маълумки, металл буюмларни пайвандлашда чок сифатида, флюслар хоссаси ва сифатининг таъсири катта, чунки улар чокнинг кимёвий таркибини, структурасини, пухталиги, иш унумдорлигини таъминлашда кўмаклашади.

ГОСТ 9081-81 га биноан флюсларни тайёрлаш усулига кўра суюлтириб ва суюлтирумай тайёрланадиган хилларга ажратилади.

Суюлтириб тайёрланадиган хилларни тайёрлаш учун белгиланган микдорда тегишли моддалар олиниб, майдаланиб, элангач, қориштирилиб, кейин 1400°C температурада қиздириб, эритилиб гранулалар олинади-да, сўнгра қуритилади, майдаланади ва элаб сараланади. Бу флюслар асоси Si, Mn, Ca, Mg, Al ва бошқа элементлар оксидларидан иборат бўлади. Суюлтирилмай тайёрланадиган флюсларни тайёрлашда эса маълум нисбатда майдаланган моддалар олиниб, шиша эритмасида қорилиб, 1–3 мм ли гранулалар олинади. Уларни кейин 300–400°C температурада қиздириб, пиширилади. Бунда суюқ шиша моддаларни пухта боғлайди. Кейин улар майдаланиб, сараланади. Бу флюсларга керамик флюслар дейилади.

58-жадвалда мисол тариқасида кам углеродли пўлатларни пайвандлашда фойдаланиладиган флюслар маркалари ва таркиби фоизда келтирилган.

58-жадвал

Компонентлар	ОСЦ-45	АН-348	АН-148-А
SiO ₂	43–45	42,4–45,5	41,0–43,5
MnO	38–43	31,5–35,5	34,5–37,5
CaF ₂	6,0–8,0	6,0–7,5	3,5–5,5
K ₂ O ва Na ₂ O	—	1,0–1,5	—
CaO	5,0 гача	6,5–9,5	5,5 гача
MgO	1,0	0,7–3,5	5,5–7,5
Al ₂ O ₃	2,5	2,5 гача	3,0 гача
FeO	1,5	1,5	1,5
S	0,15	0,15	0,15
P	0,15	0,15	0,15

59-жадвалда эса кам углеродли пўлатларни ўзгарувчан токда флюс қатлами остида электрод сим билан электр ёй ёрдамида турли қалинликдағи металларни пайвандлашда қўлланиладиган электрод симларнинг диаметри, чок типига кўра пайвандлаш режими ва тезлиги мисол сифатида келтирилган.

59-жадвал


Пайвандланувчи металл қалинлиги, мм	Пайвандлашиш жойи зазори, мм	Чок типи	Электрод сим диаметри, мм	Ток кучи, А	Ток кучланиши, В	Пайвандлаш тезлиги, м/соат
5	0–2	бир томонлама учма-уч	2	400–425	20–30	38–40
10	2–4		5	700–750	34–38	28–30
20	5–7		5	950–1000	40–41	18–20
50	10–12	"-	5	1200–1800	44–48	10–12

11-§. Металл буюмларни флюс қатлами остида электрод сим билан электр ёй ёрдамида ярим автоматик усулда пайвандлаш

Юқорида қайд этилганидек, бу усулдан пайвандлаш автоматларидан фойдаланиш мумкин бўлмаган ҳолларда, яъни калта, эгри чизиқли чокларни бостиришда, монтаж ишларида кенг фойдаланилади.

203-расмда шлангли ярим автомат пайвандлаш автоматининг схемаси келтирилган.

Бу агрегат металл буюмларни пайвандлашдан аввал пайвандлаш жойига электрод сим учини узатиб, устига флюсли воронканинг тагидаги тўсқичи очилади, флюс тўкилади. Кейин уни ишга тушириш

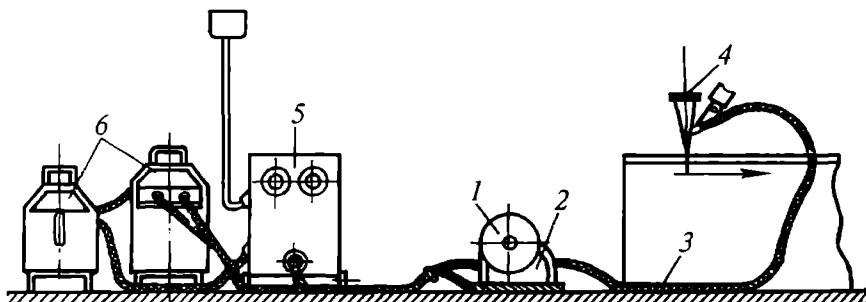

203-расм. Шлангли ярим автоматик пайвандлаш курилмасининг схемаси:

1 — электрод сими кассета; 2 — узатиш механизми;
3 — эгилувчи чоклар электроди; 4 — воронка; 5 — бошқариш шкафи

учун бошқариш шкафидаги ток тармоғига улаш түгмаси босилиб, электр ёй олдирилади. Кейин электродни чок бостириладиган жой бўйлаб юргизишида электрод сим флюс қатлами остида эриб, чок бостирила боради. Бунда электрод сарфланган сари кассетага ўралган симни агрегатнинг узатиш механизми шланг орқали автоматик равишда (согатига 80–600 м тезликда) узатиб туриши билан чок бостирилади. Шланг узунлиги 5 метргача бўлади. Амалда металл буюмларни ярим автоматик усулда пайвандлашда агрегатларнинг ПШ-5, ПШ-54, ДШ-6 марказаларидан кенг фойдаланилади. Пайвандлашда фойдаланиладиган электрод сим диаметри 0,8–2,0 мм бўлиб, пайвандлаш токи 100–500 А оралиғида бўлади.

12-§. Металл буюмларни электр-шлак усулида пайвандлаш

Металл буюмларни бу усулда пайвандлашда электр ёй олдирилгач, унинг ажратётган иссиқлиги таъсирида пайвандлаш жойи, электрод сим учи ва флюс эриши билан шлак ажрала бошлайди. Ёй суюқ шлак билан тўла қоплангач ўчади. Токнинг суюқ шлак орқали ўтишида пайвандлаш жойи эриб, совишида чок ҳосил бўлади.

Ажраётган иссиқлик микдори Жоуль-Ленц қонунига кўра ток кучининг квадратига, кучланишига, шлак қаршилигига ва токнинг ўтиш вақтига тўғри пропорционалдир.


204-расмда металл буюмларни электр-шлак усулда пайвандлаш схемаси келтирилган.

Схемадан кўринишича, пайвандланувчи металл буюмларни, металл таглиқка вертикал ҳолда бир-бираидан 20–40 мм оралиқда учма-уч ўрнатиласди. Шунингдек, пайвандлаш жараёнида суюлтирилган металлни ва шлакнинг пайвандлаш жойидан ташқарига оқмаслиги ва суюқ металл ваннасининг тезроқ совиб, кристалланишига кўмаклашиш учун ён бўшлиқларига соvuқ сув билан совитиб турадиган сурилувчи тўғри тўрт бурчакли мис тўскичлар ўрнатиласди.

Металларни пайвандлашни бошлашдан аввал пайвандланувчи металл буюмлар-

204-расм. Электр-шлак усулида пайвандлаш схемаси:

1 — пайвандланувчи металл; 2 — мис ползуналар; 3 — металл ванна; 4 — шлак ванна; 5 — электрод сим; 6 — мундштук; 7 — чок

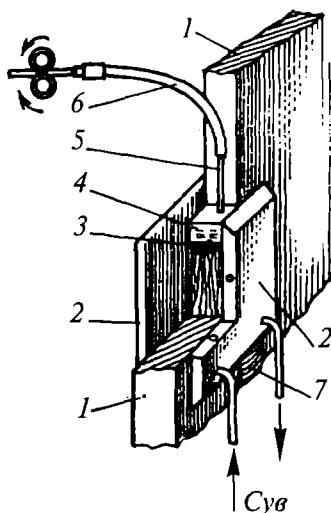

нинг кимёвий таркибига кўра тегишли электрод сим ва флюс маркаси танланади. Кейин электрод симни тагликка тушириб, устига 20–75 мм қалинликда флюс тўклилади-да, ток занжири уланиб, ёй олдирилади. Ёй иссиқлиги таъсирида флюс эриб, шлак ажрала бошлайди. Ёй суюқ шлак билан тўла қоплангач, ёй учади, ток эса суюқ шлак орқали ўта боради. Шу вақтдан бошлаб электр-шлак жараёни боради. Токнинг юқори электр қаршиликли шлак қатламидан ўтишида ажралаётган иссиқлик таъсирида шлак ўта қизиб, электрод сим учини ва металл буюмларни пайвандлаш жойини бутун периметри бўйича эритиб, катта ҳажмли ванна ҳосил бўлади. Металл ванна сиртига кўтарилиган суюқ шлак унинг ҳаво таркибидаги молекуляр O_2 , N_2 ва бошқа газлардан ҳимоялайди. Бу шароитда суюқ металл ванна узокроқ вақт суюқ ҳолида бўлади. Бу эса металлнинг пастдан юқорига қараб кристалланишида унда эриган металл оксидлардан металларнинг қайтарилиши, газ пуфакларининг ажралиши билан нометалл қўшимчалардан тозаланиб, зич, сифатли чоклар олинади.

Шуни қайд этиш ҳам лозимки, агар пайвандланувчи металл буюмларнинг қалинлиги 100–120 мм гача бўлса, пайвандлаш жойларини кертмай, диаметри 2–3 мм ли бир электрод сим билан 750–1000 А токда бир ўтишда пайвандланади. Пайвандлаш вақтида электрод сим автоматик равишда узатилади ва кўндалангига юргизилади, масалан, суюқ металл ванна чуқурлиги 25–70 мм оралигига бўлса, симни узатиш тезлиги соатига 100–150 метр бўлади.

Агар пайвандланувчи металл қалинлиги 120 мм дан ортиқроқ бўлса, бир неча электрод симларда бир ўтишда чок бостириш мумкин. Агар қалинлиги 500 мм дан ортиқ бўлиб, узунлиги 1,5 метрғача тўгри чизиқли чок бостириладиган бўлса, металл пластинкали электрод симлардан фойдаланилади. Бунда пайвандлаш жараёнида пластинка маҳсус механизм билан ваннага тушириб турилади ва ҳар бир пластинкага 1500–2000 А ток юборилади.

Баъзан шаклдор, эгри чизиқди, қалин, кўндаланг кесими ўзгарувчи чокларни бостиришда эрувчи металл мундштукдан фойдаланилади. Эрувчи мундштук электрод симли ва пластинкали электродлар комбинациясидан иборат бўлади. Пайвандлашда металл буюмлар оралигидаги зазорга мундштук киритилади. Унинг шакли ва ўлчами пайвандланадиган жой кесимига teng бўлади. Пайвандлашда мундштукдаги тешик орқали электрод сим пайвандлаш жойига юборилади. Электрод сим мундштук кимёвий таркиби пайвандланадиган металл таркибига яқин олинади. Бу усулнинг унумдорлиги металларни флюс қатлами остида металл электрод билан электр ёй ёрдамида пайвандлашга қараганда 5–10 марта юқори бўлиб, 1,5–2 марта энергия кам сарфланади. Камчилиги чок ва чокка ёндошган жойларининг ўта қизиши сабабли доначалар йириклашади. Шу боисдан уларнинг доначаларини майдалаш мақсадида кўпинча тўла юмшатилади.

Бу усулдан йирик пўлат қўймалар, гидротурбин валлари, йирик металл конструкциялар тайёрлашда кенг фойдаланилади.

13-§. Металл буюмларни ҳимоя газлар мұхитида металл электрод билан электр ёй ёрдамида пайвандлаш

Металларни бу усулда пайвандлашда электр ёй ва пайвандланувчи металларни пайвандлаш жойлари инерт (аргон, гелий) ёки актив газлар (карбонат ангидрид, водород) мұхитида бўлиб, улар ҳаво таркибидаги молекуляр O_2 , N_2 ва бошқа зарарли газлардан чок металлни ҳимоялаб, сифатли чоклар олинади. Айниқса, иш унумининг юқорилиги, турли фазовий чоклар бостирилиши, флюсни талаб этмай, термик таъсир зонасининг кичиклиги, чок тозалиги ва бошқа афзалликлари билан бошқа усуллардан фарқ қиласи. Шу боисдан бу усулдан машинасозлиқда, приборсозлиқда ва бошқа соҳаларда қалинлиги 0,1—100 мм гача бўлган кам углеродли, кам ва кўп легирланган (масалан, зангламайдиган, оташбардош ва бошқа) пўлатларни, шунингдек, Al, Mg, Ti, Ni, Mo ва бошқа элементлар ва улар асосида олинган қотишмаларни пайвандлашда кенг фойдаланилади.

Бу усул металл электрод хилига, ҳимоя газлар турига, ҳимоялаш усулига, ёйнинг ёниш характеристига ва механизациялаштирилган дарајасига кўра фарқ қиласи.


Шуни қайд этиш лозимки, пайвандлаш усули ва режими пайвандланувчи металлар хилига, қалинлигига, бостириладиган чок хилига ва ундан кутилган хоссаларга кўра белгиланади. Пайвандланувчи металл хилига ва ҳосил қилинадиган чок характеристига кўра бу усул икки турга ажратиласи:

- 1) металларни эримайдиган вольфрам электрод ва чокбоб сим билан электр ёй ёрдамида аргон гази мұхитида пайвандлаш;
- 2) металларни эрийдиган металл электрод билан электр ёй ёрдамида аргон гази мұхитида пайвандлаш.

1. Металл буюмларни эримайдиган вольфрам электрод ва чокбоб сим билан электр ёй ёрдамида аргон гази мұхитида пайвандлаш. Бу усулдан қалинлиги 0,1—6 мм гача бўлган углеродли ва легирланган пўлатлар, шунингдек, Al, Mg, Ti ва бошқа металлар ҳамда улар асосида олинган қотишмаларни пайвандлашда кенг фойдаланилади.

205-расмда металл буюмларни эримайдиган вольфрам электрод ва чокбоб сим билан электр ёй ёрдамида аргон гази мұхитида пайвандлаш схемаси келтирилган.

Бу схемадан кўринадики, электр ёй пайвандланувчи металл буюмларни пайвандлаш жойи билан вольфрам электрод оралигига олдирилади. Бунда электродни тутувчи горелканинг ҳалқали каналидан узлуксиз равишда аргон гази маълум босимда келиб, пайвандланувчи металлнинг пайвандлаш жойи атрофидаги ҳавони ташқарига ҳайдаб,

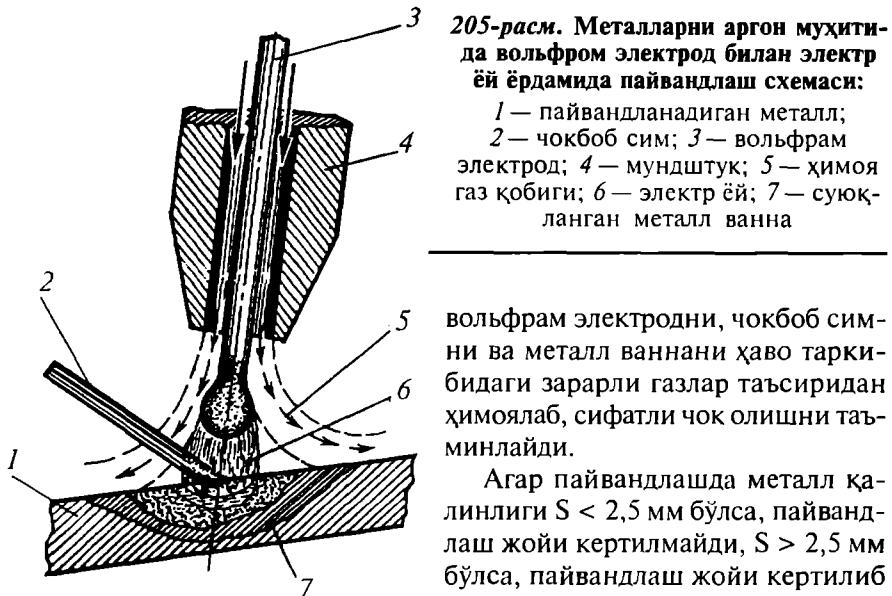

205-расм. Металларни аргон мұхитида вольфром электрод билан электр ёй ёрдамида пайвандлаш схемасы:
 1 — пайвандланадиган металл;
 2 — чокбоб сим; 3 — вольфрам электрод; 4 — мундштук; 5 — ҳимоя газ қобиги; 6 — электр ёй; 7 — суюқланган металл ванна

вольфрам электродни, чокбоб симни ва металл ваннани ҳаво таркибидаги заарарлы газлар таъсиридан ҳимоялаб, сифатли чок олишни таъминлади.


Агар пайвандлашда металл қалинлиги $S < 2,5$ мм бўлса, пайвандлаш жойи кертилмайди, $S > 2,5$ мм бўлса, пайвандлаш жойи кертилиб пайвандланмоғи керак. Масалан, қалинлиги 3 мм ли кўп легирланган пўлатларни учма-уч қилиб пайвандлашда вольфрам электрод диаметри 3—4 мм, чокбоб сим диаметри 1,6—2 мм бўлиб, ток кути 120—160 А, ёй кучланиши 12—16 В бўлади. Бунда ҳар минутда 6—7 литр аргон гази сарфланади. Бу усулда металларни пайвандлашда пайвандланувчи металл сиртига вольфрам электрод 70—80°, чокбоб сим 10—15° бурчак остида тутилади.

Кўп ҳолларда масъулиятли юлқа металл буюмларни пайвандлашда тоза вольфрам ёки титан, 5% лантан қўшилган Вл-15 маркали электроддан фойдаланилади. Бунда ёй барқарорлиги ортиб, вольфрам сарфи камаяди.

Маълумки, аргон (Ar) рангсиз, инерт газ. У ҳаводан 1,38 марта оғир бўлиб, суюқ ва қаттиқ металларда эримайди, ёнмайди ва заҳарли ҳам эмас. Лекин ишлаб чиқариш технологияси бир мунча мураккаб бўлгани учун нархи қимматроқ бўлишига қарамай айниқса, актив металларни пайвандлашда жуда кўл келади. Аргон гази истеъмолчига 40 л. ли пўлат баллонларда 15 МПа босимда юборилади. Баллонлар кулрангга бўялган бўлиб, сиртига «Аргон» деб ўт рангиде ёзилади.

2. Металларни эрувчи металл электродлар билан электр ёйи ёрдамида аргон гази мұхитида пайвандлаш. Бу усул юқоридаги танишилган усулга ўхшаш бўлиб, бунда эрувчи металл электрод пайвандланувчи металлар таркибига яқин бўлиб, бунда пайвандлаш жойи ва электр ёйи аргон гази мұхитида бўлади (206-расм).

206-расм. Металларни аргон мұхитида суюқланадиган металл электрод билан электр ёй ёрдамида пайвандлаш схемасы:
 1 — пайвандланадиган металл; 2 — ҳимоя газ; 3 — мундштук; 4 — металл электрод; 5 — ҳимоя газ қобиғи

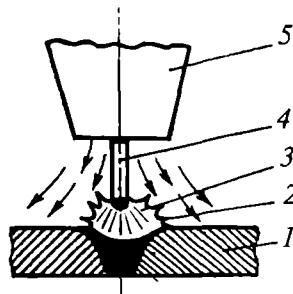


Агар металлар вольфрам электрод ва чокбоб сим билан аргон мұхитида ўзгармас токда ташқи характеристикаси пасаювчи токда манбаларини түгри қутбli улаб фойдаланилган ҳолда дастаки, ярим автоматик ва автоматик усулларда пайвандланса, суюқланадиган электродлар билан фақат автоматик ва ярим автоматик усулларда пайвандланади. Бу усулда металларни пайвандлаш жойлари ва чокбоб электрод сим юзалар занг, мой, бүеклардан тозаланмоғи лозим. Тескари қутбli улаб, металларни пайвандлашда эса, пайвандлаш жойи оксид, нитрид ва кирлардан ўзи тозаланади. Бунинг боиси шундаки, оксид, нитрид пардалар ва кирлар мусбат ионлар билан бомбардимон қилиніб ажралади.

Пайвандлашда электрод учидан эриган металлнинг ваннага ўтиши ва эриган металл чуқурлиги металл таркибиға, ҳимоя газ хилига, ток кучи ва кучланишига боғлиқ. Ток зичлигининг ортиши билан электрод учидан эриган металл ўтиши тезлашади. Бу ҳолда ёй босими ваннага ортиб, натижада металлнинг эриш чуқурлиги ортади.

14-§. Металл буюмларни эрийдиган металл электрод билан электр ёй ёрдамида карбонат ангидрид гази мұхитида пайвандлаш

Бу усул 1950-1951 йилларда ЦНИИТМАШда К.В. Мобовский ва Н.М. Новошилов раҳбарлығида яратылған бўлиб, углеродли, кам ва ўрта легирланган пўлат буюмларни пайвандлашда кенг қўлланилади. Карбонад ангидрид (CO_2) актив, ёнмайдиган заҳарсиз арzon газ бўлиб, истеъмолчига 40 л. ли пўлат баллонларда 6,0–7,0 МПа босим остида суюқ кўринишида юборилади ва баллондан чиқишида газга айланиб, 12,725 m^3 газ беради. Баллонлар қора рангга бўялиб, сиртига сарик рангда карбонад ангидрид деб ёзилади. Шунингдек, қаттиқ ҳолда (куруқ муз) ишлаб чиқарилади. У бугланиб, суюлмай газга ўтади.

207-расмдаги схемадан кўринадики, ток манбаи 1, горелка 2, электрод симни узатиши механизми 3, газ сарфини кузатувчи ротометр 4, редуктор 5 ва газ баллони 6 дан иборат. Металларни пайвандлашда пайвандлаш зонасига юборилган CO_2 гази ёйнинг юқори температураси таъсирида қизиб, диссоцияланади ($\text{CO}_2 = \text{CO} + \text{O}$). Атомлар кислород пайвандлаш жойларини ва электрод сим учини шиддатли оксидлаши учун электрод сим таркибидаги Si, Mn элементлар кўпроқ (Si миқдо-

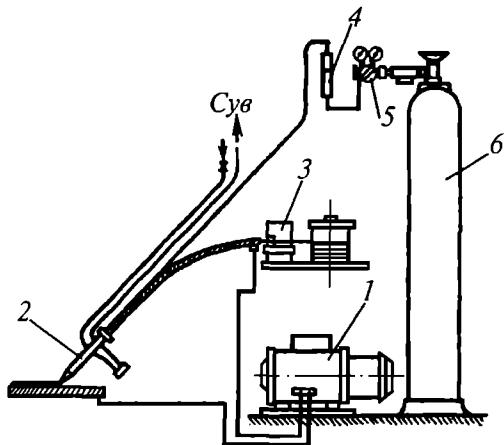

207-расм. Углерод (IV) оксида гази мұхитида электр ёй ёрдамида пайвандлаш схемаси:

1 — ток манбаи; 2 — горелка; 3 — электрод сим узатиш механизми; 4 — ротометр; 5 — редуктор; 6 — газ баллони

вандлаш мүмкін, чунки куқун электрод таркибида ёйнинг барқарор ёнишини таъминловчи моддалар бўлади.

Қопламали металл электродлар билан металларни дастаки пайвандлаш ўрнига CO_2 газ мұхитида ярим автоматик пайвандлашда иш унумдорлиги ортиб, иш шароити анча яхшиланади.

15-§. Металларни чокбоб сим билан электр ёй ёрдамида водород гази мұхитида пайвандлаш

Бу усулда металларни пайвандлашда электр ёй икки вольфрам аро олдирилиб, бу оралиққа горелка ҳалқалари каналидан водород гази маълум босимда ҳайдалади. Бунда пайвандланувчи металлар таркибиға яқин бўлган чокбоб сим ишлатилади. (Шуни ҳам қайд этиш лозимки, кўп ҳолларда водород ўрнига аммиакни диссоциялаб олинган азот-водород аралашма газдан фойдаланилади, чунки у портламайди.)

Бу усулда пайвандлашнинг ўзига хос хусусияти шундаки, пайвандлаш жойига ҳайдалаётган молекуляр водород ёйнинг юқори температурали зонасига ўтганда атомар ҳолатига ўтиб, жуда кўп ($\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H} - 100000$ кал (2 Moll) иссиқликни ютади. Водород атомлари пайвандланувчи металлнинг пайвандлаш жойига бориб урилиши биланоқ молекуляр ҳолатга ўтиб, ютган иссиқликни ажратади ва унинг таъсирида металларнинг пайвандланиш жойи ва чокбоб симнинг учи тезда эриб, совиганда пухта чок олинади (208-расм).

ри 0,7–0,9%, Мп миқдори 1,6–2,0%) бўлган электрод симлардан фойдаланилади.


Бу ҳолда металл ваннада ажраладиган (масалан, FeO дан темир ва бошқа элементлар) Si, Mn лар билан қайтарилади. Ҳосил бўлган оксидлар эса ўзаро бирикиб, шлакка ўтади.

Углеродли пўлатларнинг қалинлиги 0,8–3,0 мм гача бўлса, уларни учма-уч қилиб пайвандлашда диаметри 0,5–1,2 мм ли $\text{C}_{\text{в}}\text{-08tc}$, $\text{C}_{\text{в}}\text{-10Г2С}$ ва бошқа маркали электрод симлардан бирини олиб, ўзгармас токда тескари кутбли улаб туриб пайвандланса, кукунли электрод билан ўзгарувчи токда пайвандлаш мүмкін, чунки куқун электрод таркибида ёйнинг барқарор ёнишини таъминловчи моддалар бўлади.

Копламали металл электродлар билан металларни дастаки пайвандлаш ўрнига CO_2 газ мұхитида ярим автоматик пайвандлашда иш унумдорлиги ортиб, иш шароити анча яхшиланади.

208-расм. Водород мұхитида электр ёрдамида пайвандлаш схемаси:

1 — электродлар; 2 — горелка; 3 — ёй таъсир зонаси; 4 — майдалаш

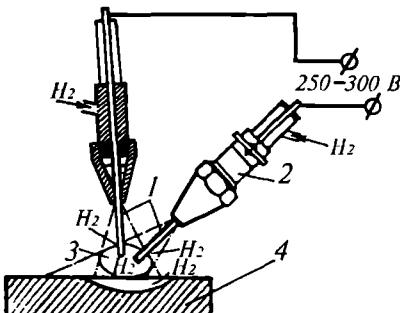

Бу усулда металларни пайвандлашда 300 В гача күчланиш билан водород мұхитида ёйни олдириш Н₂ нинг диссоцияланиши учун зарур. Пайвандлаш жараёнида ток кучи 10—100 А, күчланиш 35—120 В оралиғида бўлади. Масалан, пайвандланувчи металл қалинлиги 0,5—3,0 мм бўлса, вольфрам электрод диаметри 1,5 мм, 3—8 мм бўлганда вольфрам электрод диаметри 3 мм олинади. Пайвандланувчи металл қалинлигига яқин таркибли чокбоб сим олиниб, унинг диаметри 1—5 мм бўлади. Бу усулда турли маркали пўлатлар, шунингдек, алюминий қотишма буюмлари устма-уст, учмачу, бурчакли ва бир-бирига тик қилиб пайвандланиши мумкин.

Бунда водород гази металл ванинда мавжуд бўлган оксидлардан металларни қайтариб, сифатли пайванд бирикмалар олишга кўмаклашади.

16-§. Металл буюмларни плазма ёрдамида пайвандлаш

Бу усулдан суюқланиш температураси юқори бўлган металлар ва уларнинг қотишмалари, шунингдек, Cu, Al ва уларнинг қотишмалари ва нометалл материалларни (керамика, шиша ва бошқаларни) пайвандлашда, кесишда, деталларни ейилишга чидамли қилишда ва ишдан чиққан жойларини зарур metallар билан қоплаб тиклашда ҳам кўлланилади. Бунда иссиқлик манбаи сифатида катта захирили электр энергияли ёй билан ионланган газлар (аргон, гелий, азот ва бошқалар) оқими (плазма) дан фойдаланилади (209-расм). Юқори температурали плазма олинувчи плазматрон дейилади.

Плазматрон (горелка) лар конструкциясига кўра иккига ажратилади. Булардан бири 209-расм, *a* да келтирилган, расмдан кўринадики, электр ёй вольфрам электрод 1 билан пайвандланувчи metallараро олдириллади (электрод горелка корпусидан керамик материаллар билан изоляцияланган). Ёй олдирилгач, горелка каналига аргон, гелий, азот ёки бошқа газлардан бири юбориллади. Газ ёй устидан ўтаётганда сиқилиб энергия зичлиги ва температураси кўтарилиб, натижада ионланаб, горелка соплосидан чиқишида юқори температурали тиник, ярқираган плазмага ўтади. Плазма ёй билан биргалиқда пайвандлаш жойини бир дамда эритади, чунки унинг температураси 10000—20000°С оралиғида бўлади. Шуни айтиш жоизки, иссиқлик электрод учидан узоқ-

лашган сари температураси пасаяди. Масалан, бу оралиқ 6–8 мм бўлганда температураси 6000–8000° бўлади.

Бундай горелкалардан ток ўтказадиган материалларни пайвандлашда фойдаланилади.

Бу усул юқорида кўрилган усулларга қараганда қуйидаги асосий афзаликларга эга:

энергия концентрациясининг жуда кўплиги;


плазмали ёйнинг барқарорлиги;

кичик 0,5–10 А ли токда қалинлиги 0,025–0,8 мм ли металларни пайвандлаш мумкинлиги;

ток кучи ва газ сарфи ҳисобига ёй қувватининг ростланиши.

Бу усулнинг камчилиги шундаки, бунда сопло ва электродлар тез ишдан чиқди.

209-расм, б да фақат плазма оқимида ишлайдиган горелка схемаси келтирилган. Схемадан кўринадики, горелка тузилиши 209-расм, а даги горелкага ўхшаш бўлиб, фақат бунда вольфрам электрод ва сув билан совитилувчи мис ёки унинг қотишмасидан тайёрланган соплоаро ёй олдирилади. Горелкага юборилган ионланувчи газ (аргон, гелий, азот ёки улар аралашмалари) ёй устунини сиқиб, уни чўзади. Шуни қайд этмоқ ҳам жоизки, ионланган газ устуни электр зарядлар турғ-

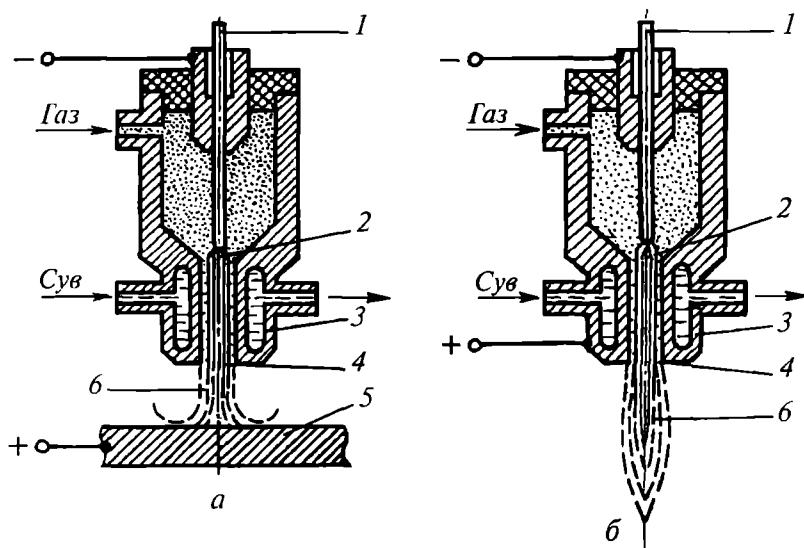

209-расм. Плазма ёрдамида пайвандлаш схемаси:

а – бевосита; б – билвосита; 1 – вольфрам электрод; 2 – ёй; 3 – горелка соплоси; 4 – сопло канали; 5 – заготовка; 6 – плазма оқими

унлигини ва ёй барқарорлигини таъминлайди. Плазма оқими плазматрон соплосидан чиқишида учи ўткир машъалга ўтади. Шу боисдан бу плазматронларда фақат металларнигина эмас, балки ярим ўтказгич ва дизлектрик материаллар (керамика, шиша ва бошқалар) пайвандланади. Бу усулдан машинасозлик корхоналарида қалинлиги 120–140 мм гача бўлган турли материалларни аниқ чегара бўйича кесишида, шунингдек ейилиб ишдан чиққан деталларни тегишли металлар қоплаб тиклашда, ҳимоя металл қопламалар олишда ва бошқа қатор ишларни бажаришда кенг фойдаланилади.


17-§. Металл буюмларни электрон нур билан пайвандлаш


Бу усулдан одатдаги шароитда пайвандлаш қийин бўлган турли қалинликдаги (0,01–100 мм), суюқланиш температураси юқори бўлган (Mo, W, Ti ва бошқалар) ва кимёвий актив металлар (Ze, Ur, Be ва бошқалар) ҳамда уларнинг қотишмаларини пайвандлашда фойдаланилади. Бу усулда вакуум камерага киритилган металларнинг пайвандлаш жойига бир неча сония давомида электрон нур юборилганда пайвандлаш жойи суюқланиб, совиганда кристалланиб пайвандланади. Бунинг учун пайвандланувчи металларни $133 \cdot 10^{-4}$ – $133 \cdot 10^{-5}$ Па босимли вакуумли камерага киритиб, уларнинг пайвандлаш жойига электрон тўпи деб аталувчи қурилманинг вольфрам ўрамли спирал катодига трансформатордан 10–35 кВ ток юборилганда, у тезда 2500°C қизиб, ўзидан жуда катта тезликда (4–5 км/с) электронлар ажратади. Улар электромагнит линзадан ўтганда катта концентрацияли нурга ўтиб, пайвандланувчи металл (анод) юзига ($0,1$ – 20 мм²) узлуксиз ёки импульсли йўналганда, уни бомбардимон қиласи. Натижада нурнинг кинетик энергияси иссиқлик энергиясига айланаб, кўп миқдорда иссиқлик (5000°–6000°C) ажралади. Бу энергия дарҳол пайвандлаш юзасини суюқлантиради ва нур олинини бошқа ерга ўтказилиши билан бу участка кристалланиб пайвандланади (210-расм). Бу усулда чок сифати юқори бўлиб, чокка ёндошган зонаси ўта қизиб кетмайди.

Бу усулда оксидланиш бормай, чокнинг сифати юқори бўлади. Шунингдек, одатдаги шароитда пайвандламайдиган, қийин эрийдиган металлар (W, Mo) пайвандланади.

210-расм. Электрон-нур пайвандлаш қурилмасининг схемаси:

- 1 — катод;
- 2 — учлик;
- 3 — анод;
- 4 — электромагнит линза;
- 5 — заготовка;
- 6 — стол;
- 7 — вакуум камераси

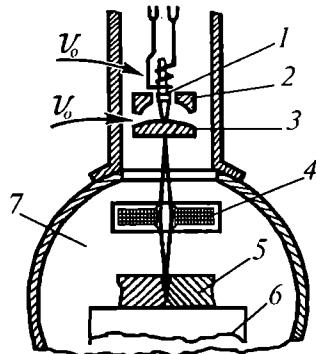

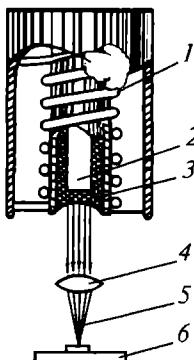

211-расм. Лазер нурида пайвандлаш схемаси:

1 — рубин кристали; 2 — ксенон лампа;
3 — советкич; 4 — линза; 5 — нур;
6 — заготовка.

18-§. Металл буюмларни лазер ёрдамида пайвандлаш

Бу усулда металл буюмларни пайвандлашда иссиқлик манбай оптик квант генераторида олинган юқори зичликдаги монохроматик ёруғлик нури (лазер) бўлади. Бу энергиядан машинасозликда қалинлиги 0,1–1 мм ва ундан ортиқ металларни пайвандлашда, шунингдек, олмос, рубин, қаттиқ қотишмаларни ишлашда кенг фойдаланилади.

211-расмда металларни пайвандлашда қўлланиладиган бундай оддий қурилма схемаси келтирилган, схемадан кўринадики, у ксенон (импульс) лампа 1, рубин ёки синтетик кристалли (Al_2O_3 га бироз Cr_2O_3 кўшилган) стержень 2, советгич 3, линза 4 ва нур 5дан ибрат. Электр конденсаторлар батареясидан озиқланувчи ксенон лампа 1 ёнгандан унинг таъсирида кристалл стержень кучли нурлар ажратади. Ажралаётган нурлар оптик линза 4 да бир нуктага йиғилиб, пайвандлашувчи металл пайвандлаш жойига йўналтирилганда бу жойни бир зумда эритади. Нур йўналиши бошқа жойга ўтказилганда суюқ металл сошиб, пайванд чок ҳосил бўлади.

19-§. Металл буюмларни чокбоб симлар билан ёнувчи газлар алангаси ёрдамида пайвандлаш

Бу усулда металларни пайвандлашда иссиқлик манбай сифатида ёнувчи газлар (ацетилен, водород, табиий газ ва бошқалар) нинг маълум нисбатда кислород билан горелка деб аталувчи асбобда тайёрланган аралашмаси ҳавода ёндирилганда олинган алангадан фойдаланилади. Бу усул электр манбай талаб этмаслигини, ускуналарнинг мураккаб маслигини, алана қувватининг осон ростланиши, пайвандлаш жойларининг текис қиздирилиши, фазода бостирилаётган чокларининг кузатилиши каби афзаликлари билан бирга айрим камчиликлари, жумладан, электр ёйли пайвандлашга қараганда иссиқлик таъсири зонасининг кенглиги, чок пухталигининг пастроқлиги, жараённи механизациялаш қийинлиги, пайвандланувчи металларнинг қалинлиги ортган сари иш унумдорлигининг пасайиши кабиларга қарамай, амалда асосан қалинлиги 0,2–6 мм гача ва баъзан ундан ортиқ бўлган пўлатларни, чўянларни, рангли металл ва улар қотишмаларини пай-

вандлашда, таъмирлаш ишларида, кесишида ва бошқа ишларни бажаришда фойдаланилади.

60-жадвалда металларни пайвандлашда, кесишида ва бошқа ишларни бажаришда фойдаланиладиган ёнувчи газларнинг асосий турлари, хоссалари ва уларнинг ишлатилиш жойлари келтирилган.

60-жадвал

Ёнувчи газлар (буглар) ва суюқликлар

Номи	Зичлиги, кг/м3	Кислород билан аралашмали газ ёнгандаганда аланг температураси, °C	Горелкадаги аралашмада ёнувчи газ билан кислород ниисбати	Аралашма газининг портланд чегараси	
				ҳавода	ксплоролда
Ацетилен	1,09–1,17	3150–3200	1,1–1,7	2,2–82,0	2,3–23,0
Водород	0,084	2200	0,3–0,4	3,3–81,5	4,6–93,0
Кокс гази	0,4–0,55	2000–2200	0,6–0,8	7,0–19,0	—
Нефть гази	0,65–1,45	2300	1,5–1,6	—	—
Табиий газ	0,7–0,9	1850–2200	1,5–1,6	4,5–14,0	3,0–45,0
Бензин (буглари)	0,7–0,76	2500–2600	1,4–1,4	0,7–6,0	2,1–28,4
Керосин (буглари)	0,8–0,84	2400–2500	1,7–2,4	1,4–5,5	2–28
Суюлтирилган газ (пропан- бутан аралаши- маси)	1,95	2400–2500	3,4–3,8	2,17–9,5	2,4–57

Юқоридаги жадвалдан кўринадики, ацетиленнинг кислород билан аралашмаси ёндирилганда унинг аланг иссиқлиги бошқа газлар алангасидан анча юқори. Шу боисдан амалда ундан кенг фойдаланилади.

Ацетилен (C_2H_2). Бу газ нормал шароитда рангиз бўлиб, кучсиз эфир ҳидига эга. 0,2 МПа босимдағи бу газ 500–600°C температурада ўз-ўзидан аланталанади, лекин босим ортган сари аланталаш температураси пасаяди.

Масалан, 2,2МПа босимда аланталаниш температураси 350°C бўлади. Нормал шароитда бир ҳажм ацетонда 20 ҳажмгача ацетилен эрийди. Босим ортишида, температура пасайишида унинг эрувчанлиги ортади. Шунинг учун ҳам у ацетон шимдирилган ғовак массали писта кўмир билан тўлдирилган пўлат баллонларда 1,9 МПа босимда истеъмолчига юборилади. Бу баллонларда ацетилен мөъердаги температурада ва босимда (5 m^3 яқин) бўлади.

Баллонлар оқ рангга бўялиб, сиртига қизил рангда «Ацетилен» деб ёзib қўйилади. Шуни қайд этиш жоизки, техник ацетиленда кўшимчалар (аммиак, фосфорли водород ва бошқалар) бўлиб, унинг сифатига птур етказади.

Ацетилен ишлаб чиқариш.

Ацетиленни кальций карбид (CaC_2) дан олиш аппаратига ацетилен генератор деб аталади. Генераторлар иш унуми, газ босими, ишлаш принципига күра таснифланади (ГОСТ 5190-78).

Соатига $0,5\text{--}3 \text{ м}^3$ гача ацетилен ишлаб чиқариш генераторлари күчма, $5\text{--}160 \text{ м}^3$ гача ацетилен ишлаб чиқарадиганлари стационар генератор дейилади.

Генераторларда газ босими 10 кПа гача бўлса, паст босимли, $70\text{--}150 \text{ кПа}$ бўлса, ўртача босимли генератор дейилади.

Ишлаш принципига кўра улар «карбидга сув», «сувга карбид» ҳамда комбинацияланган хилларга ажратилади. Генераторларнинг тузилиши ва ишлаши билан танишишга ўтишдан аввал кальций карбидни нимадан ва қандай олиниши ҳақида маълумот келтирайлик. Одатда, кальций карбидни коксни сўндирилмаган оҳак билан тегишли нисбатда қўшиб, электр печда $1900\text{--}2300^\circ\text{C}$ температурали вакуум шароитда маълум вақт қиздирилиб, суюқ карбид кальций олинади ($3\text{C} + \text{CaO} = \text{CaC}_2 + \text{CO}$).

Кейин у печдан ковшга чиқарилиб, чўян қолипларга қуйилади. Қотгандан сўнг қолипдан олиб, майдалаб сараланади-да, пўлат листдан тайёрланган қопқоқланадиган барабангага киритиб, зич қопқоқланади. Чунки у ҳаво намини ютиб, тез парчаланади.


Барабангага киритилган кальций карбид ўлчами $2\text{--}80 \text{ мм}$ оралиғида бўлиб, ранги қорамти-сарғиш, зичлиги эса $2,26\text{--}2,4 \text{ г}/\text{см}^3$ оралиғида бўлади, кальций карбидли барабан массаси — $100\text{--}120 \text{ кг}$ оралиғида бўлади. Техник кальций карбидда $20\text{--}30\%$ гача бошқа қўшимчалар бўлгани сабабли 1 кг кальций карбиддан $230\text{--}280 \text{ л}$ ацетилен олинади.


Кейинги вақтда арzonроқ ацетилен табиий газ, нефть ва тошкўмирдан ҳам олинмоқда.

Металларни пайвандлашда бошқа ёнувчи газлардан фойдаланишда уларнинг кислородли аралашмаси ёндирилганда алганга температураси пайвандланувчи металлнинг суюқланиш температурасидан икки марта зиёд бўлишини ҳисобга олмоқ керак.

212-расмда «карбидга сув» таъсириш принципида ишловчи, кўпроқ тарқалган РА типидаги кўчма газ генераторларининг тузилиши ва ишлаши схематик тарзда келтирилган. Бу генераторни ишга тушириш учун унинг корпуси 1 га воронкадан маълум миқдорда сув қуйилади. Кейин ундан ретортга 4 олиниб, унинг саватининг тўридан ўтмаган ҳолда кальций карбид билан тўлдирилгач, ретортага киритилиб, қопқоғи беркитилади. Сўнгра ретортага ниппель 14 ли резина шланг 15 орқали сув киритилади.

Бунда сув кальций карбид билан реакцияга киришади:

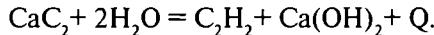

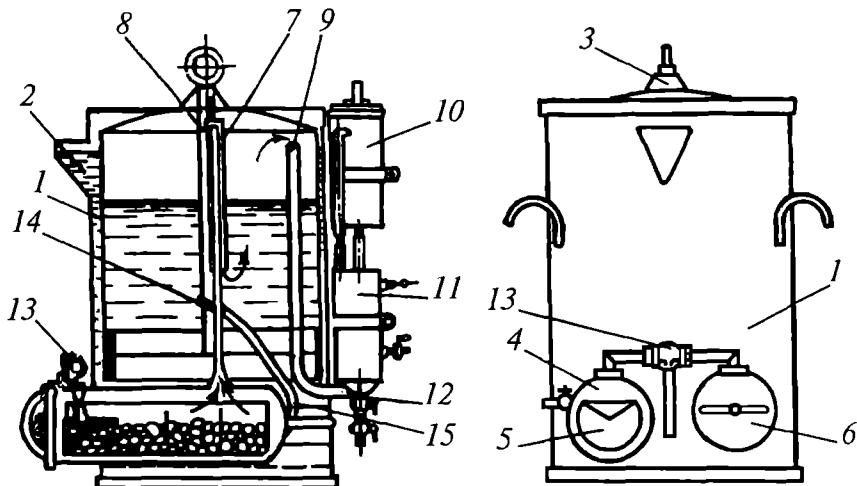

212-расм. Карбидга сув таъсир эттириш принципида ишлайдиган РА типидаги ацетилен генераторининг схемаси:


1 — корпус; 2 — воронка; 3 — қалпоқ; 4 — реторта; 5 — ящик; 6 — қопқоқ; 7 — трубка; 8 — стакан; 9 — трубка; 10 — газ тозалагич; 11 — «сув қулфи»; 12, 13 — жўмрак; 14 — ниппель; 15 — шланг

Ажралаётган ацетилен трубка 7 орқали юқорига кўтарилаётганда унга кийдирилган стакан 8 уни сувдан ўтишда заарли қўшимча газлардан қисман тозалайди ва бу тозаланган ацетилен қалпоқ 3 тагидаги бўшлиққа йиғила боради. Пайвандлашда бу газ трубка 9, газ тозалагич 10дан ўтиб, қолган заарли газлардан яна тозаланиб, «сув қулфи» 11, жўмрак 12 ва шланг орқали горелкага ўтади.

Агар генераторда ажралаётган ацетилен миқдоридан пайвандлашда сарфланаётган ацетилен миқдори ортиқ бўлса, қалпоқ 3 остидаги босим пасайиб, у пастга туша боради. Пайвандламаганда эса, ажралаётган ацетилен қалпоқ тагига йиғила бориб, уни юқорига кўтаради. Бунда қопқоқ стерженга бириктирилган резина шланг уни сувдан чиқади. Энди шланг орқали ретортага сув ўтмайди.

Пайвандлаш жараёни кечәётганда бир ретортадаги ацетилен сув таъсирида тўла парчалангач, уч йўлли жўмрак 13 орқали сув иккинчи ретортага киритилади ва бунда газ ажралиши давом этади.

Эҳтиёт сув қулфи. Агар пайвандлашда горелка мундштукидан чиқаётган ацетиленнинг кислородли аралашмаси тезлиги унинг ёниш тезлигидан кичик бўлса, мундштукнинг газ чиқариш тешиги беркилиб қолганда ацетилен билан кислород аралашмаси шланг орқали генераторга ўтиб, уни портлатиши мумкин. Бунинг олдини олиш учун генераторга эҳтиёт сув қулфи ўрнатилади.

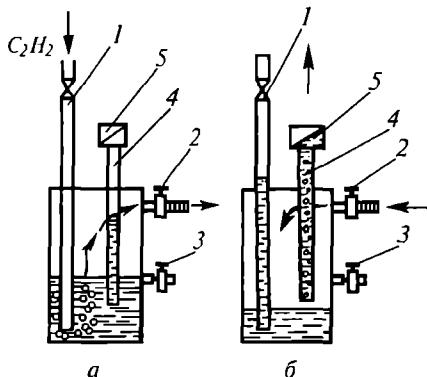

213-расм. Күйи босимда ишлатила-
диган сув қулфининг схемаси:
а — нормал иш даври; б — газ
тескари томонга ўтганда;
1 — газ трубкаси; 2 — жўмрак;
3 — контрол мурват;
4 — эҳтиёт тубка; 5 — шчитча

213-расм, а даги схемада эҳти-
ёт «сув қулфи»нинг нормал иш
даври, 213-расм, б да газ аралаш-
маси газ генератори томонига

тескари ҳаракатида “сув қулфи”нинг ишлаши кўрсатилган.

Генераторни ишга туширишдан аввал «сув қулфи»нинг назорат қилиш жўмраги 3 ни очиб, унга тешикдан сув тушгунча сув қуили-
ди, кейин жўмракни бураб, тешик беркитилади.



Пайвандлаш жараёни нормал кечайдиганда ацетилен «сув қулфи»
нинг трубкаси 1 дан ўтиб, сув орқали жўмрак 2 га, ундан шланг
орқали горелкага ўтади.

Тескари зарб содир бўлган ҳолларда (213-расм, б) «сув қулфи» ка-
мерасида газ босими ортади. Бунда ундаги сувнинг маълум қисми
ацетилен келаётган трубка 1 га ўтиб, эҳтиёт трубкадаги сув камерага
тушади. Бунда генератордан келаётган газ трубка 1 йўли сув билан
беркитилади. Камерада йигилаётган ёнувчи газ босими маълум дара-
жага етгач, эҳтиёт трубка 4 пардасини йиртиб, атмосферага ўтади.
Натижада генератор портлашдан сақланади.

214-расмда ўртача босимда ишлайдиган АСМ 1,25-3 маркали аце-
тилен генераторнинг умумий кўриниши (а), бўйлама кесими (б) ҳамда
сув қулфи ва унинг ишлаш схемаси келтирилган. Расмдан кўринади-
ки, генератор танаси вертикал цилиндрлик аппарат бўлиб, у газ ҳосил
этувчи 2 ва газ ювгич қисм 1 дан иборат. Бу қисмлар стакан 10
кийдирилган трубка 8 билан боғланган. Корпуснинг устки қисмидаги
газ ҳосил этувчи қисмига шахта 9 туширилиб, унга генератор оғзидан
сув найчаси 8 сатҳидан сал юқорироқ назорат жўмраги 11 дан оққунча
куйилади, кейин кальций карбидли сават 4 туширилиб, қопқоғи 5 ни
винт 6 ва ричаг 7 ёрдамида қисиб беркитилади.

Газ ҳосил этувчи қисм — корпус билан шахта оралигидаги бўшлиқда
ҳаво ёстиғи ҳосил бўлади. Генераторнинг ишлашида у сувни сиқиб,
генераторнинг автоматик ишлашини таъминлайди. Ажralаётган аце-
тилен эҳтиёт клапани 15, шланг 16 орқали сув қулфи 17 га ўтади. Газ
ҳосил этиш қисмидаги чиқиндини штуцер 12, газ ювгичдан лойқа
сувни штуцер 13 орқали ташқарига чиқарилади.

Схемадан кўринадики, тескари зарб юз берганда портлаган газ
тўлқини сувни, у эса шарчали клапанни беркитади. Шу билан газ

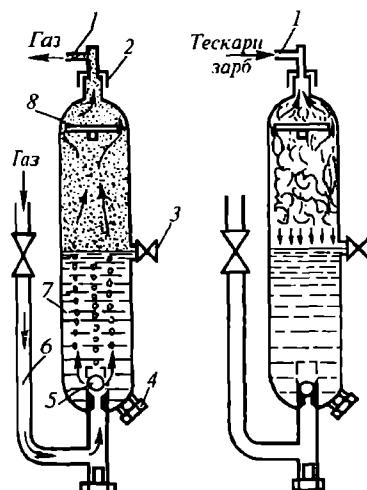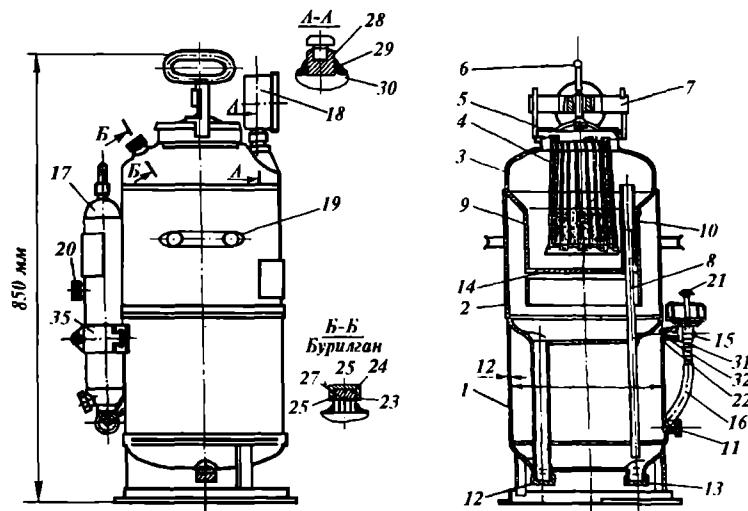

B

214-расм. Ўрта босимда ишлайдиган ACM- 1,25 маркали ацетилен генератори:

1 — ювич қисми; 2 — газ ҳосил этиш қисми; 3 — таглик; 4 — корзина; 5 — қопқоқ; 6 — винт; 7 — ричаг; 8 — трубка; 9 — шахта; 10 — стакан; 11 — назорат крани; 12—13 — чиқындилар чиқарадиган штуцерлар пробкаси; 14 — тешикли тарелка; 15 — эхтиёт клапани; 16 — шланг; 17 — сув қулфи; 18 — манометр; 19 — кўтариш дастаси; 20 — назорат крани; 21 — шток; 22 — штуцер; 23 — гайка; 24 — эхтиёт тўр; 25 — сикувчи ҳалқа; 27 — мембрана; 28 — фибра прокладка; 29 — резина прокладка; 30 — резина прокаткалар оралигидаги тўр


келадиган йўл беркитилади. Шу вақтнинг ўзида газ тўлқини қайтаргич диск ё билан корпус оралигидан ўтиб ўчади.

Генераторни ишга ростлаш

1. Қопқоқ очилиб, сават олинади.
2. Генератор корпусида бегона нарсалар йўқлиги ва тозаланганлигига ишонч ҳосил этилади.
3. Сув қулфи сув билан тўлдирилади. Бунинг учун штуцер очилиб, у орқали назорат жўмраги тешигидан сув оққунича қуилади.
4. Генераторга кальций карбидли сават туширилиб, унинг қопқоги беркитилади. Генераторнинг нормал ишлашида газ найдаси, сув қулфи, ниппельдан горелкага редуктор ва шланг орқали боради (214-расм, а).

Газ редукторлари. Редукторлар баллон ёки тармоқдан келаётган газ босимини зарур босимга пасайтириб, шу босимни сақлашга хизмат қиласиди (215-расм).

Баллондан келаётган юқори босимли газ унинг камераси 4 га ўтади. Бунда пружина 3 клапан 5 ни сиқиб, камера тешигини беркитади. Камера 4 даги босим манометр 2 орқали кузатилади. Винт 10 ўнгга буралганда пружина 9 сиқилиб, шток 12 ни юқорига кўтаради. Натижада пружина 3 сиқилиб, клапан 5 очилиши билан камера 4 дан газ катта ҳажмли камера 8 га ўтиб бораётганда босими пасая боради. Ка-

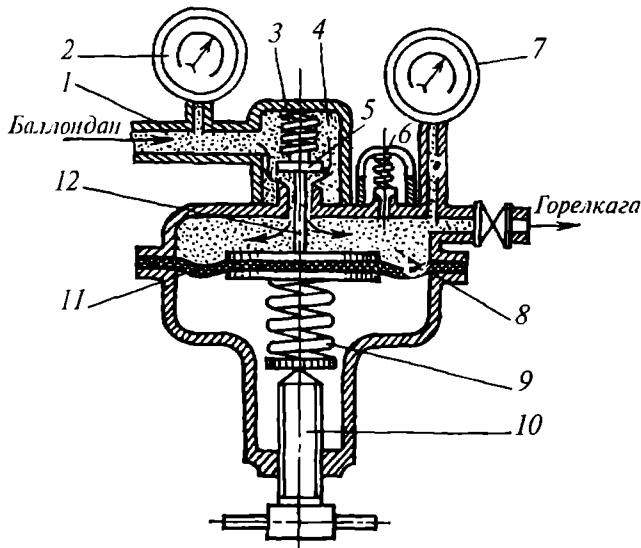

215-расм. Бир камерали газ редукторининг схемаси:

1 — редуктор корпуси; 2, 7 — манометр; 3, 9 — пружиналар;
4 — юқори босимли камера; 5 — эҳтиёт клапани; 8 — қуий босимли
камера; 10 — винт; 11 — мембрана; 12 — шток

мерадаги босим манометр 7 орқали кузатилади. Эҳтиёт клапани 6 камера 8 да газ босимининг ҳаддан ташқари ортиб кетмаслигининг олдини олади. Редукторни баллон винтелига улашдан олдин унинг уланиш винти пазлари мой, кирдан тозаланиб ва штуцер тешигининг очиқлиги кузатилиб, фибра қистирмаси жойига қўйилиши лозим.

Амалда РА-55, АБО-5 ацетилен ва РК-53, РК-53 БМ кислород редукторларидан кенг фойдаланилади.

Ацетилен редукторларининг корпуси оқ рангга, кислород редукторлариники ҳаво рангга бўялади.

Юқорида кўрилган бир босқичли (битта камерали) редукторлардан ташқари, икки босқичли редукторлар (икки камерали) ҳам бор. Уларда газ босими икки босқичда пасаяди. Масалан, кислород редукторида биринчи босқичда 15 дан 5 МПа гача, иккинчи босқичда 5 МПа дан иш босимигача пасайтирилади.

Икки босқичли редукторлар белгиланган босимни анча аниқ сақлаб, иш жараёнида газ босимини тез-тез ростлаб туришининг ҳожати йўқ. Лекин конструкция бир мунча мураккаброқдир.

Кислород ва уни олиш. Маълумки, кислород оддий шароитда рангсиз ва ҳидсиз газ бўлиб, ҳаводан бир оз оғир (1 m^3 массаси 1,33 кг) бўлган актив элемент. Кислород асосан ҳаводан (маълумки, ҳавонинг 78,08% и азот, 20,95% и кислород, 0,94% и инерт газлар, қолган қисми водород ва бошқа газлардан иборат) олинади.


Бунинг учун ҳавони маҳсус қўрилмадаги фильтрлардан ўтказилиб, чанг, углерод (II) оксидидан тозаланиб, қуритилгач, компрессорда 20 МПа босимгача сиқиб, советигичлардан ўтказиб суютирилади.

Суютирилган ҳаводан азотни ва инерт газларни ажратишда уларнинг қайнаш ва буғланиш температуралари фарқидан фойдаланилади. Маълумки, нормал шароитда суюқ азотнинг қайнаш температураси $\sim 196^\circ\text{C}$, суюқ кислородники $\sim 182,9^\circ\text{C}$. Шу боисдан унинг буғланишида аввало газдан азот ажралади, кейин эса кислород аралашади, кислородни газгольдерларга, улардан эса кислород баллонларига 15 МПа босимда тўлдириб, заводдан истеъмолчига юборилади.

ГОСТ 5583—78 бўйича техник кислород тозалигига кўра 1-нав (99,7% O_2), 2-нав (99,5% O_2) ва 3-нав (99,2% O_2) га бўлинади. Баллонлар ҳаво ранг ёки яшилга бўялиб, сиртига оқ ранг билан кислород деб ёзиб қўйилади.

Пайвандлаш горелкалари. Ёнувчи газларни маълум нисбатда кислород билан аралаштириб, барқарор газ алсанга олишига хизмат этувчи асбобга горелка дейилади. ГОСТ 1077-19 га биноан горелкалар конструкциясига, фойдаланиладиган газлар хилига, ишлатилишига ва алсанга қувватига кўра ажралади. Горелка конструкциясига кўра инжекторли ва инжекторсиз хилига ажралади. Амалда кўпроқ ишлатиладиган горелкалар инжекторли горелкалар бўлиб, уларнинг кичик босимда ($0,01$ — $0,02$ МПа), ўрта ва юқори босимда ($0,01$ — $0,1$ МПа) ишловчи маркалари бор.

216-расм, а да инжекторли горелканинг схемаси келтирилган. Уни ишга тушириш учун аввал кислород вентили 3, кейин ацетилен вентили 4 очилади. Бунда кислород канал 1 орқали кириб, инжектор 5

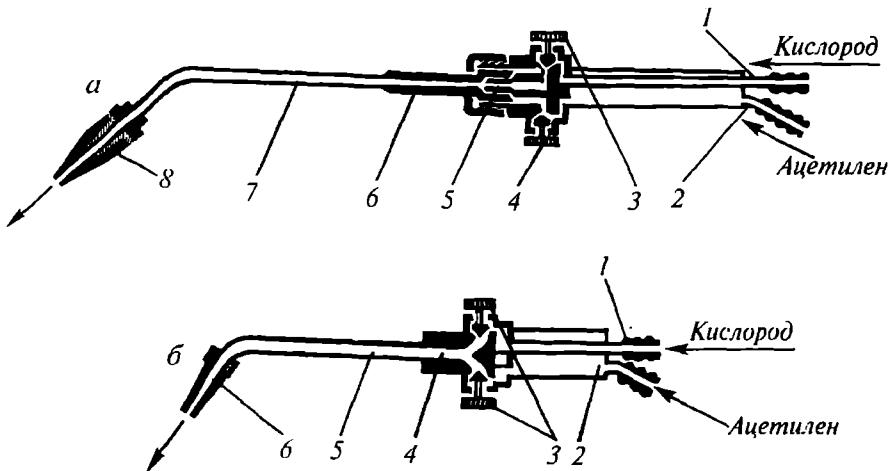

216-расм. Пайвандлаш горелкалари:

а — инжекторли горелка: 1, 2 — трубка; 3, 4 — вентиль; 5 — инжектор;

6 — аралаштириш камераси; 7 — трубка; 8 — мундштук;

б — инжекторсиз горелка: 1, 2 — трубка; 3 — вентиль; 4 — аралаштириш камераси; 5 — трубка; 6 — мундштук

нинг конусли тешигидан катта тезликда (~300 м/с) чиқишида канал 2 дан келаётган ацетиленни сўриб, камера 6 да аралашиб, мундштук тешигидан 100–140 м/с тезликда чиқишида ёндирилса, аланга ҳосил бўлади. Алангани заруриятга кўра ростлашда кислород вентили 3 ва ацетилен вентили 4дан фойдаланилади. Инжекторли горелкаларнинг Г2-04; Г3-03; Г4 хиллари бор бўлиб, турли қалинликдаги металларни пайвандлашда фойдаланилади ва уларнинг аланга қувватини ростлаш учун учликлар кўшиб берилади.

61-жадвалда инжекторли горелкаларга кўшиб бериладиган учликлар ва пайвандланувчи металл қалинлигига кўра фойдаланиш рақамлари келтирилган.

216-расм, *б* да инжекторсиз горелкаларнинг схемаси келтирилган. Бу горелкани ишга тушириш учун аввало кислород вентили 3, кейин эса ацетилен вентили 3 очилади. Бунда кислород трубка 1 дан, ацетилен трубка 2 дан кириб, улар камера 4 да аралашибади. Бу аралаш газлар мундштук тешигидан чиқишида ёндирилса, аланга ҳосил бўлади. Горелкага O_2 ва C_2H_2 , 0,01–0,1 МПа босимда киритилади. Бу горелканинг ГС-1 хили бўлиб, уларга ҳам «000,00,0» рақамли учликлар кўшиб берилади. Масалан, углеродли пўлатларнинг қалинлиги 0,1 мм гача бўлса, «000» рақамли учликтан, қалинлиги 0,2–0,6 мм гача бўлса, «0» рақамли учликтан фойдаланилади.

61-жадвал


Параметрлари	Учликлар рақами									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пайвандланувчи кам углеродлы пүлаттар қалинлiği, мм	0,2–0,5	0,5–1,0	1–2	2–4	4–7	7–11	11–17	17–30	30–50	50 дан ортиқ
Ацетилен сарфи, л/соат	40–50	65–90	130–180	250–350	420–600	700–950	1130–1500	1800–	2500–4500	4500–7000
Кислород сарфи, л/соат	45–55	70–100	140–200	270–380	450–650	750–1000	1200–2000	–2500	3000–5000	4700–9300
Газнинг горелкага кириш босими, МПа ацетилен				0,001–0,1			1650–2800	0,01–0,1		0,03–1
кислород	0,15–0,30	0,15–0,30		0,2–0,3			0,2–0,35		0,25–0,5	

Горелкалар мундштуки иссиқликни яхши ўтказадиган МЗ маркали мис ёки хромли бронзалардан тайёрланади. Уларнинг газ чиқарадиган тешити нафис ишланади, сирти эса жилоланади. Бу сачрайдиган мегаттл томчиларининг ёпишишидан сақлади.

Пайвалаш алашгаси. 217-расмда ацетилен билан кислороднинг аралашмаси ёндирилганда ҳосил бўлган нормал аланга схематик ра-вишида кўрсатилган. У уч зонадан иборат:



I зона. Бу зонага алангча ўзаги (ядроси) дейилиб, унда деярли қизи-ган кислород ва диссоцияланган ацетилен бўлади. Бу зона кўкимтири-тиниқ рангли бўлади ва у ўз чегараси билан ажralиб туради.

II зона. Бу зонада ацетилен кислород ҳисобига ёна бошлайди:

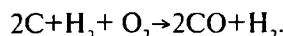

Бу зонада ацетилен чала ёниб, бинафша рангли бўлади. Бу зонада металл оксилланишнинг олдини олувчи CO ва H₂ газларидан иборат бўлиб, энг юқори температурага эга бўлади.

III зона. Бу зонага машъал зонаси дейилади. Бунда CO ва H₂ ат-мосферали кислород ҳисобига тўла ёнади:

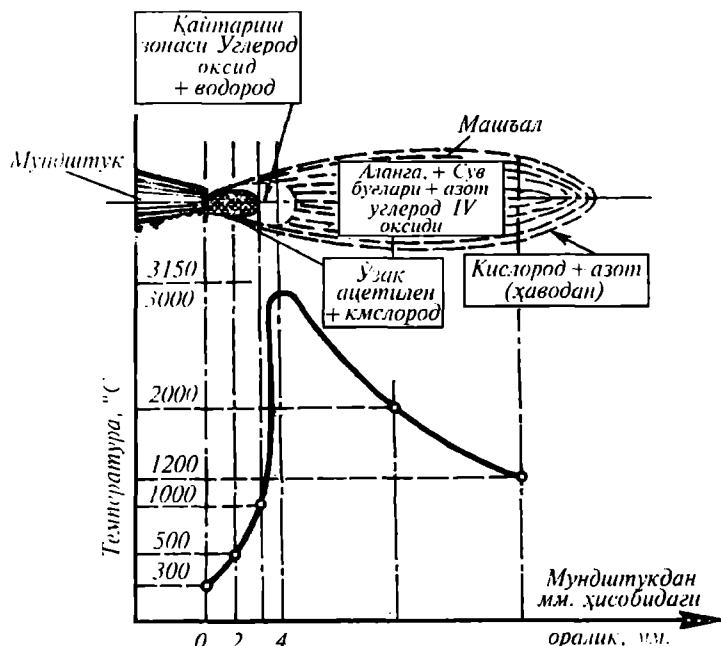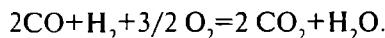

217-расм. Меъердаги ацетилен-кислород алангаси схемаси

Шуни қайд этиш жоизки, металларни пайвандлаш жойлари II зонада қиздирилиши учун бу зонани пайвандлаш зонаси деб ҳам айтилади. Пўлатларни пайвандлашда CO_2 , H_2O буегалири темирни оксидлайди. Шунинг учун бу зона оксидловчи зона дейилади.

Аланга турлари (218-расм):

нормал алангада $\frac{\text{O}_2}{\text{C}_2\text{H}_2} = 1,1 - 1,2$ бўлади.




Аксари металлар ва уларнинг қотишмалари нормал алангада пайвандланади.

Агар $\frac{\text{O}_2}{\text{C}_2\text{H}_2} > 1,1 - 1,2$, яъни $1,3 - 1,5$ бўлса, бундай аланга оксидланувчи аланга дейилади.

Бу хил алангадан латунларни пайвандлашда фойдаланилади. Бунда оксид парда ҳосил этилиб, заҳарли рухнинг бугланиши олди олинади.

Агар $\frac{\text{O}_2}{\text{C}_2\text{H}_2} < 1,1 - 1,2$ бўлса, бундай аланга углеродлантирувчи аланга дейилади. Бу аланга тутаб ёниб, чўзилган қизғиши тусли бўлади. Бу хил алангадан кўп углеродли пўлатлар, чўянларни пайвандлашда фойдаланилади.

Металларни нормал алангада пайвандлашда металл ванна CO ва H_2 , қайтарувчи газлар муҳитида бўлгани шароитида бу газлар металл ваннани ҳавонинг зарарли таъсиридан сақлайди ва металлни оксидларидан қайтаради. Агар аланга оксидловчи бўлса, кислород пўлат таркибидаги Si , Mn , C ва бошқа элементларни жадал оксидлайди. Айниқса, металлда эриган FeO нинг бир қисми ваннадаги Si , Mn , C лар билан реакцияга кириб, SiO_2 , MnO ва бошқа оксидлар ҳосил этади ва улар ўзаро бирикиб, шлакка ўтади. Лекин ваннада қолган FeO нинг қисми чок металлнинг механик хоссаларини, айниқса, қовушоқлигини пасайтиради. Шу билан бирга борувчи $3\text{Fe}_3\text{C} + \text{FeO} \rightarrow 4\text{Fe} + \text{CO}$ реакция оқибатида ажралувчи CO гази металлнинг сачрашини ортириади. Агар аланга углеродловчи бўлса, металл ванна темири CO , H_2 ва углеродлар билан реакцияга киради:

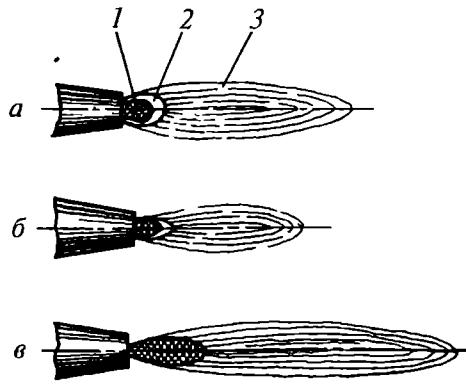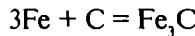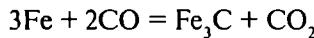

218-расм. Газ алангасининг турлари:
а — нормал аланга; б — оксидловчи аланга; в — углеродлантирувчи аланга; 1 — ўзак қисми; 2 — пайвандлаш зонаси; 3 — машъял

Хосил бүлган темир карбидлар чокда қолиб, унинг механик хоссаларини ёмонлаштиради.

Пайвандлаш технологияси. Маълумки, металларни газ алгангасида пайвандлашда пайвандланувчи заготовкаларнинг пайвандлаш жойи чокбоб сим билан бирга газ алангада қиздирилиб эритилгач, металл ванна ҳосил этилади. Аланга бошқа ерга сурилишида ванна совиб, кристалланиб қотгач, пайванд чок бостирилади. 219-расм, а да газ алгангасида пайвандлашда горелка чокбоб симнинг металлни пайвандлаш жойига нисбатан тутиб турилиши, 219-расм, б да эса металл қалинлигига кўра горелканинг тутилиши қиялик бурчаги мисол сифатида келтирилган.

Маълумки, пайвандланувчи металл хили ва қалинлигига қараб аввало алана иссиқлиги (Q) ёндирилган газ хилига ва миқдорига боглиқ бўлиб, уни қуидагича эмпирик формула бўйича аниқланади:


$$Q = K \cdot S, \text{ л/соат},$$

бу ерда K — тажриба коэффициенти бўлиб, қора металл қотишмаларини пайвандлашда 100—120 л/соат, мис қотишмаларини пайвандлашда 150—200 л/соат ва алюминий қотишмаларини пайвандлашда 75 л/соат олинади; S — пайвандланувчи металл қалинлиги, мм.

Зарур бўлса алана иссиқлигини ростлаш учун горелкага тегишли учлик ўрнатилади. Пайвандланувчи металл қалинлиги (S) га кўра чокбоб симнинг диаметри (d) қуидагича олинади:

$$\text{агар } S < 10 \text{ мм бўлса, } d = 0,5S - 1 \text{ мм, } S > 10 \text{ мм бўлса, } d = \frac{S}{2} \text{ мм.}$$

Бундан ташқари пайвандланувчи металл қалинлигига, пайвандлаш усулига ва бошқа кўрсаткичларга кўра пайвандлаш жойлари маълум тарзда тайёрланади.

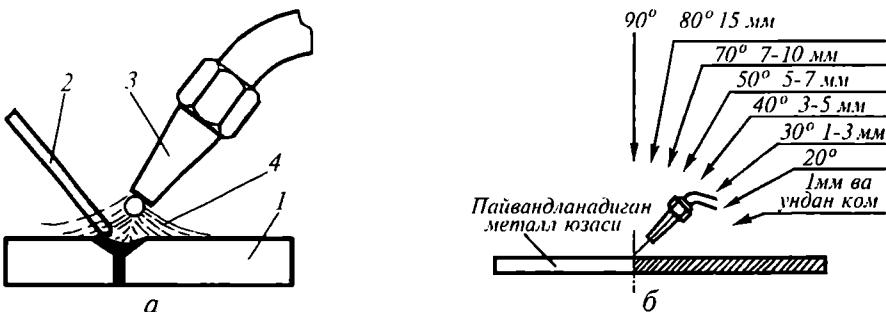


219-расм.

а — газ алангаси ва чокбоп симнинг пайвандлашдаги ҳолати;
б — пайвандланувчи металл қалинлигига кўра горелканинг қиялик бурчаги

62-жадвалда мисол сифатида турли қалинликдаги кам углеродли пўлат листларни чокбоб сим билан газ алангасида учма-уч пайвандлашда уларни пайвандлаш жойларини қай тарзда кертиб тайёлаш зарурлиги келтирилган. Шу билан бирга пайвандлаш жойларини мой, бўёқ, занглардан тозалаб, уларнинг бирини иккинчисига текис қўйиб (зарур бўлса, маҳкамлаб), пайвандлашга тахт қилинади. Пайвандлашда эриган металлни оксидланишдан саклаш, шунингдек, ҳосил бўлаётган оксидлардан металларни қайтариш мақсадида ваннага осон эрийдиган флюслар (бура, борот кислота, борий, калий, литий, натрий, фтор ва бошқа элементлар) тузлари пайвандлаш ваннасига қошиқда сепилади ёки пайвандлаш жойи сиртларига уларнинг пасталари суртилади. Шунингдек, уларнинг кукунлари газсимон ҳолда бевосита горелка орқали алангага киритилади.

62-жадвал

Чок номи	Чок схемаси	Ўччамлари		
		металл қалинлиги, мм	зазор, мм	тўмтоқлар, a_1
Четларни қайнриб, суюқлантириб кўшиладиган металлесиз		0.5-1	—	1-2
Четларни } бир қиялаб томонлама		1.5	0.5-2	—
Четларни } қиялаб икки ишламай томонлама		3-6	1-2	—
V шаклида		6-15	2-4	1.5-3
X шаклида		15-25	2-4	2-4
Ҳар хил қалинликдаги листларни V шаклида		5-20	3-4	1.5-2.5
Ҳар хил қалинликдаги листларни X шаклида		12-30	3-4	2-4

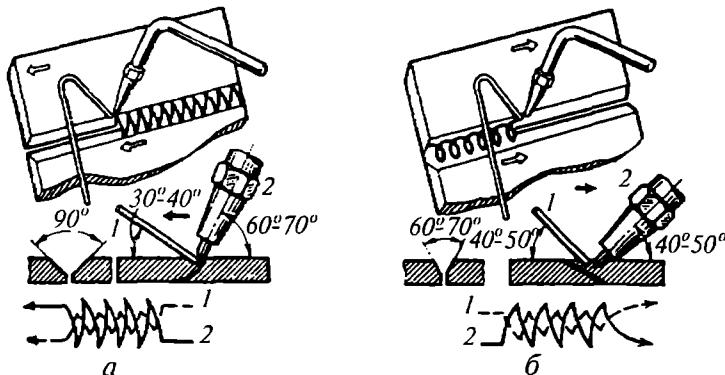

220-расм. Газ алангасида пайвандлаш усуллари ва горелка ҳамда пайвандлаш симининг ҳаракат траекторияси:

a — ўнгдан чапга пайвандлаш; *b* — чапдан ўнгга пайвандлаш;
1 — пайвандлаш сими; 2 — горелка

Масалан, чўянларни пайвандлашда қуруқ бура ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$) дан фойдаланилади. Бунда у Na_2O ва B_2O_3 га парчаланиб, оксидлар билан реакцияга киришиб, уларни шлакка ўтказади. Алюминий ва унинг қотишмаларини пайвандлашда эса таркибида 50% калий хорид, 28% натрий хлорид, 14% литий хлорид, 8% натрий фторит бўлган АФ-4а маркали флюсдан фойдаланилади. Бу флюсни ишлатишдан аввал дистилланган сувда эритиб, пайвандлаш жой юзаларига ва чокбоб сим юзига суртилади. Мис ва унинг қотишмаларини пайвандлашда асоси бура бўлган кукун флюсларнинг БМ-1, БМ-2 маркаларидан фойдаланилади.


Пўлат буюмларни пайвандлашни бошлаш учун горелка 3 ни ўнг кўлга олиб, нормал аланга ҳосил қилинади. Кейин чокбоб симни чап кўлга олиб, пайвандлаш жойига қалинлигига кўра маълум бурчак остида аланга йўналтириб, аланга зонасига эса чокбоб сим киритилиб, металл ванна ҳосил этилиб, чок бостирила боради. Агар металл қалинлиги 5 мм дан юпқа бўлса, ўнгдан чапга қараб чок бостириллади. Агар пайвандланувчи металл қалинлиги 5 мм дан қалин бўлса, чапдан ўнгга қараб чок бостириллади (220-расм). Бунда аланга пайвандлаш жойига йўналтирилиб, чокбоб сим эса горелка орқасида бўлади. Бу ҳолда аланга иссиқлигидан тўлароқ фойдаланиб, металл ванна ҳавонинг зарарли таъсиридан яхшироқ ҳимояда бўлади.

20-§. Металл буюмларни термит ёрдамида пайвандлаш

Бу усулда металл буюмларни пайвандлашда термит деб аталувчи актив металлар (Al , Mg) кукунининг Fe ёки Mg кукуни билан аралашмаси ёндирилганда ажралган иссиқликдан фойдаланилади. Маса-

221-расм. Термит ёрдамида пайвандлаш схемаси:

1 — бункер; 2 — суюқланган термит;
3 — қолип; 4 — пайвандланадиган рельслар

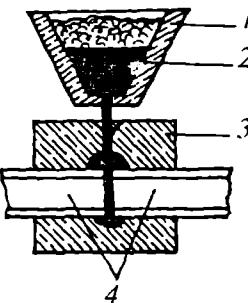

лан, рельсларнинг пайвандлаш жойларида за- зор қолдириб, ўтга чидамли материалдан тай- ёрланган қолипга учма-уч қилиб текис қўйи- либ, унинг устига тигель ўрнатилади. Кейин тигелга маълум миқдорда термит, масалан, 20–23% Al билан 77–80% Fe₂O₃, аралашма кукуни киритилиб, ўт олдирилади. Бунда рўй берувчи шиддатли реакция бориб 2Al+Fe₂O₃=Al₂O₃+2Fe+Q натижасида кўп миқдорда иссиқлик ажралиб оксидизлантирилган темир пайвандлаш жойига оқиб бўшлиқни тўлдиради. Ўта қизиган суюқ темир, рельсни пайвандлаш жойларини қиздириб суюқлантиради, кейин совиб ва кристалланиб пухта чок ҳосил бўлади (221-расм). Чок метали обдон совигач қолинини бузиб, пайвандланган рельс олинади. Бу усулдан металл заготовкалар олишда сирт юзаларини махсус хоссали металлар билан қоплашда ва бошқа ҳолларда қўлланилади.

43-боб

МЕТАЛЛ БУЮМЛАРНИ ТЕРМО-МЕХАНИК УСУЛЛАРДА ПАЙВАНДЛАШ

1-§. Электр-контакт усулда пайвандлаш


Бу усулда металларни пайвандлаш учун пайвандланадиган заготовкалар 1 пайвандлаш машинасининг қисқичлари 2 га қисилиб, махсус механизм воситасида бир-бирига яқинлаштирилиб контактлангач, занжирга катта ток (1000–10000 А) юборилади. Бунда Жоуль-Ленц қонунига мувофиқ маълум миқдорда иссиқлик ажралади:

$$Q = 0.4 I^2 \cdot R \cdot t.$$

Бу ерда I — пайвандлаш токи, А; R — ток занжирининг умумий қаршилиги, Ом; t — ток ўтиш вақти, с.

Пайвандланувчи заготовкаларнинг умумий қаршилиги R_y , контакт юзининг қаршилиги R_k , қисқичлар билан заготовкалар орасидаги қаршилики R_s ва заготовкаларнинг қисқичлардан чиққан қисмларининг қаршилигини R_l билан белгиласак, умумий қаршилиги R_y , R_k ва R_l қаршиликларининг йигиндисига тенг бўлади:

$$R_y = R_k + R_s + R_l, \text{ Ом.}$$

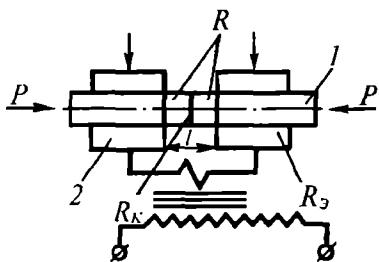

222-расм. Электр-контакт усулида пайвандлаш схемаси:

1 — заготовка; 2 — қисқыч

даги оксид пардалар ажралиб бир-бирига шу қадар яқинлашады, натижада атомлар ўзаро боғланиб пайвандланади (222-расм).

Пайвандланувчи металл заготовкалар материалыга, шакли, ўлчамларига ва бошқаларга кўра ток зичлиги, $j = 100\text{--}360 \text{ A} \cdot \text{мм}^2$, босим, $p = 5\text{--}15 \text{ МПа}$ ва токнинг ўтиш вақти $t = 0,001\text{--}0,01 \text{ сония оралиғида}$ бўлади. Шуни қайд этиш жоизки, заготовкаларни пайвандлашда иссиқликнинг таъсирий зонаси уларнинг иссиқлик сифимига, иссиқлик ўтказувчанилигига ва пайвандлаш усулига боғлиқ. Шу боисдан пайвандлаш жойи ва унга ёндашган жойларида структур ўзгаришлари бўлиши мумкин ва улар механик хоссаларига таъсир этади. Шунингдек, заготовкаларнинг бир-бирига қисувчи куч қийматининг ҳам чок сифатига таъсири бор.

Металларни электр-контакт усулида пайвандлаш чок сифатининг яхшилиги, механизациялаштириш ва автоматлаштириш мумкинлиги, иш унумининг юқорилиги туфайли машинасозликнинг турли тармоқларида, қурилишда ва бошқа соҳаларда кенг қўлланилади.


Металларни пайвандлашнинг электр-контакт усули учма-уч, нуқтали ва роликли пайвандлаш хилларига ажратилади.

Учма-уч пайвандлаш. Металларни учма-уч пайвандлашда пайвандланувчи заготовкалар материалы, шакли, ўлчамлари, чокдан кутилган пухталикка кўра: пайвандлаш жойларини юқори пластик ҳолатича қиздириб, босим билан ёки суюлтириб пайвандлаш турларига бўлинади (223-расм).

а) Пайвандлаш жойларини юқори пластик ҳолатигача қиздириб босим билан пайвандлаш. Бу усулда заготовкаларни пайвандлашда пайвандланадиган жойларни аввало занг, мой, бўёқ ва кирлардан тозалашиб, сўнгра юзалари ўзаро мослаштирилади. Кейин улар пайвандлаш машинасининг қисқичларига қисилиб, бир-бирига кичик босим билан контактланади-да занжирга зарурий ток юборилади. Контакт юзалардан кучли ток бир неча секунд ўтишида контакт юзалар қизиб, юқори пластик ҳолатга ўтиши билан ток занжирни узилади. Кейин эса

R_k қаршиликнинг R_1 ва R_2 қаршиликлардан катталиги сабабли бу юзада ажралувчи иссиқлик миқдори ҳам кўпдир.

Токнинг контактланган кичик юзадан ўтиб, иссиқлик концентрацияси ортишида бу юзалар қисқа вактда қизиб, пластик ҳолатга ўтади. Агар бу ҳолатдаги металл заготовкалар маълум куч билан бир-бирига қисилганда пластик деформацияланиб, янги контакт юзалар ҳосил бўлиши билан, юзалар-

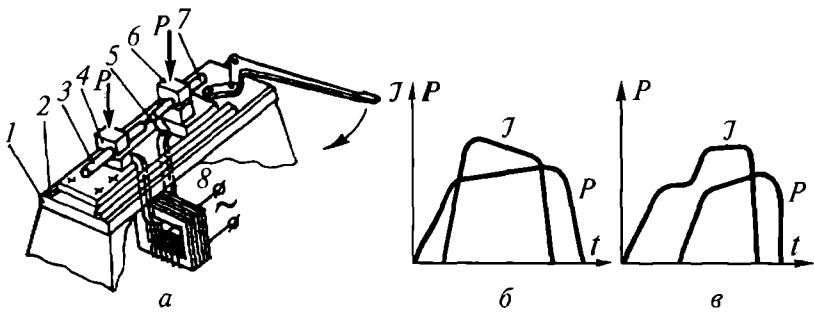

223-расм. Металларнинг қаршиликлари ҳисобига учма-уч пайвандлаш машинасининг схемаси (а):

1 — станина; 2 — плита; 3, 7 — заготовкалар; 4, 6 — қисқичлар;

8 — пайвандлаш трансформаторининг иккиламчи чулғами;

б — пайвандлаш жойларини пластик ҳолга келтириб учма-уч пайвандлаш цикли; в — пайвандлаш жойларини суюқлантириб учма-уч пайвандлаш циклограммалари

босим орттириб борилади. Заготовкаларнинг контакт юзалари эзила бориб, улар шу қадар яқинлаштирилади, бунда атомлар ўзаро боғланиб пайвандланади. Кейин босим олингач пайвандланган заготовка ажратилади. 223-б расмда пайвандлаш жойларини пластик ҳолга келтириб учма-уч пайвандлаш цикли келтирилган.

б) Пайвандлаш жойларини суюлтириб, босим остида пайвандлаш.

Бу усуудан мураккаб шаклли турли кўндаланг кесим юзали кам углеродли, кам легирланган пўлатлар, алюминий ва мис қотишмалар, шунингдек тезкесар пўлат заготовкаларни пайвандлашда фойдаланилади. Бу усуулнинг икки хили мавжуд бўлиб, булардан бирни узлуксиз пайвандлаш бўлса, иккинчиси узлукли пайвандлашдир.

Узлуксиз равишда пайвандлаш. Бу усууда юзаларни суюлтириш билан пайвандлашда заготовкаларни пайвандлаш машина қисқичига ўрнатишида оралиғида зазор қолдирилиб, катта кучли ток занжирга уланади-да, уларнинг бирини иккинчисига яқинлаштирилади. Бу ҳолда заготовкаларни аввалига кичик юзалар бўйича контактлантирилади, улардан ток ўтганда ўта қизиб эрийди ва ҳатто қайнайди ҳам. Бу ҳолда металлнинг бир қисми магнит майдони таъсирида ташқарига отиласи ҳам. Қачонким пайвандланувчи юзалар тозаланиб текис суюқлангач, улар бир-бирига бир мунча каттароқ босимда босилади. Бу усуудан бир хил типдаги заготовкаларни пайвандлашда кенг фойдаланилади.

Пайвандлаш жойларини узлукли суюлтириб пайвандлаш. Бу усууда заготовкаларни пайвандлаш машинасининг қисқичига ўрнатиб ток занжирига токни улаш билан улар бир-бирига қисқа вақт ичидаги бир неча бор kontaktlab ажратилади. Заготовкани пайвандлаш юзи тўла су-


юқланғач, ток занжири узилиб, заготовкалар бирини иккінчисига маълум вақт босим остида сиқиб пайвандланади. Пайвандлаш жараёнида пайвандлаш жойидаги суюқланган металлнинг бир қисми оксидлар ва бошқалар билан бирга ташқарига сиқиб чиқарилади.

223-в расмда пайвандлаш жойларини суюлтириб учма-уч пайвандлаш циклограммаси көлтирилған. Юқоридаги маълумотлардан маълумки, металларнинг пайвандлаш жойларини суюлтириб пайвандлаш суюлтиримай пайвандлашга қараганда қуидаги афзаликларга эга.

1. Пайвандлаш жойларини оксидлар, мой ва бошқа ифлосликлардан тозалашга ва уларнинг пайвандлаш юзаларини мослаштиришга зарурият қолмайды ва катта юзаларни (100000 mm^2 гача) пайвандлаш мүмкін бўлади.

2. Мураккаб кесим юзали, бир хил ўлчамли ва турли металларни пайвандлашда ҳам сифатли чоклар олинади.

Нуқтали пайвандлаш. Бу усулдан қалинлиги 0,5–5 мм гача бўлган металларни устма-уст қилиб, нуқталар билан пайвандлашда кенг фойдаланилади. Бунинг учун металл листларнинг бирини пайвандлаш машинасининг пастки электроди устига, иккинчи листни унинг устига қўйиб, устки электродни унга тушириб, маълум босим билан сиқилгач, зарурий ток занжирга юборилади. (224-расм, а). Катта кучли ток контакт нуқталардан ўтишида пайвандланувчи заготовкаларнинг устки қисми ички қатламига кўра секинроқ қизий бориши сабабли листларнинг электрод билан контактли юзалари контакт нуқтага ёндашган зоналари юқори пластик ҳолатга ўтганда ўзаги суюқланади. Бунда

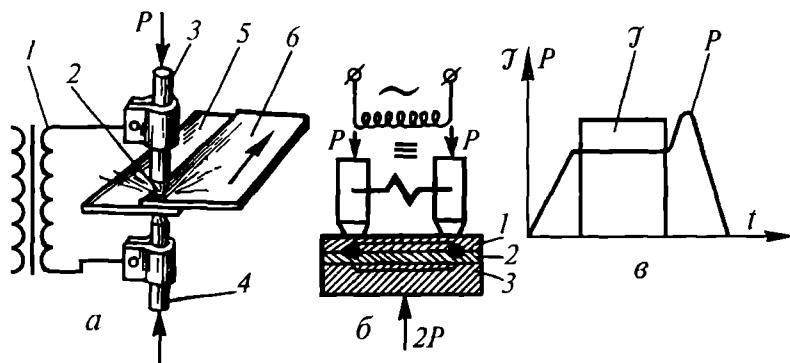

224-расм. Нуқтали пайвандлаш схемаси:

- а — устма-уст пайвандлаш: 1 — трансформатор; 2 — чок;
3, 4 — электродлар; 5, 6 — пайвандланувчи листлар;
б — бир томонлама нуқтали пайвандлаш: 1 — устки лист;
2 — остки лист; 3 — ўриндиқ; в — нормал иш циклограммалари


суюқланган ўзак металли босим остида кристалланиб, нуқта бўйича пайвандланади, кейин эса зарур бўлса бошқа жойини пайвандлаш учун устки электрод кўтарилиб, пайвандлаш жойи электрод тагига сурилиб, жараён такрорланади. Электродлар сонига кўра бир ва қада бир ва бир неча нуқталар пайвандланиши мумкин.

224-расм, б да бир томонлама ўрнатилган электродлар билан пайвандлаш кўрсатилган. Ток устки ва пастки листлар 1 ва 2 орасида тақсимланиши ҳисобига листларни пайвандлаш жойи зарур температурага қизийди. 224-расм, в да нормал иш цикли диаграммаси келтирилган.

Нуқтали пайвандлашда сифатли чоклар олиш учун пайвандлаш жойлари занг, мой, бўёқ ва бошқа кирлардан тозаланади, бир-бирига текис ётиши лозим. Одатда бу усулда пайвандлашда углеродли ва кам легирланган пўлатларни нисбатан кичик зичликдаги токда ($80\text{--}150 \text{ A} \cdot \text{мм}^2$), кичик босимда ($15\text{--}40 \text{ МПа}$) ва $0,5\text{--}3$ сонияда текис қиздириб пайвандланади. Кўп легирланган пўлатлар, алюминий, мис ва уларнинг қотишмаларини каттароқ зичликдаги токда ($160\text{--}400 \text{ A} \cdot \text{мм}^2$), каттароқ босимда ($100\text{--}150 \text{ МПа}$), $0,1\text{--}1,5$ сонияда текис қиздирилиб пайвандланади.

Роликлар ёрдамида пайвандлаш. Бу усулдан қалинлиги $0,8\text{--}3 \text{ мм}$ гача бўлган металл резервуарлар, баклар каби идишларни кўплаб тайёрлашда пўлат, Al, Cu қотишмаларидан фойдаланилади. 225-расм, а да роликлар ёрдами билан пайвандлаш машинасининг схемаси келтирилган.

Бу машиналарда электродлар ўрнига $40\text{--}350 \text{ мм}$ ли мис роликлар 2 ўрнатилади. Пайвандланадиган листлар 5 ва 4 роликлар билан ўзаро сиқилгач, трансформатор 1 дан кичик кучланишли катта ток ($1000\text{--}2000 \text{ A}$) юборилганда контакт юзаси зарур температурагача қизийди.

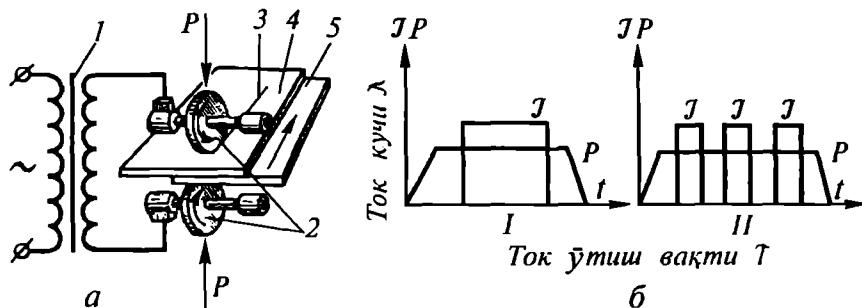

225-расм. Роликлар билан пайвандлаш машинасининг схемаси:

а — машина схемаси: 1 — трансформатор; 2 — роликлар; 3 — пайванд чок; 4, 5 — пайвандлашувчи листлар; б — токни узлуксиз ва узлукли пайвандлаш циклограммалари

Роликлар қарама-қарши томонга айланганда листлар роликлар орасында сурилиб, пайвандлана бошлади. Металларни узлуксиз пайвандлашида листлар муайян тезликда сурилиб, роликлардан ток узлуксиз ўтиб туради. Бунда листлар ўта қизиганда чок сифати бирмунча ёмонлашади ва роликлар тезроқ ейилади.

Узлукли пайвандлашда роликлар тўхтовсиз айланади ва ток узлукли берилади. 225-расм, б да узлуксиз ва узлукли чоклар ҳосил қилиш циклограммаси келтирилган.

Пайвандлаш режимларининг параметрлари (j , P , t) нуқтали пайвандлани каби металл хилига, хоссаларига, қалинлигига қараб белгиланади. Лекин бу ерда умумий ток кучи нуқтали пайвандлашдагига қаранганди бир оз каттароқ белгиланади. Чунки бунда токнинг бир қисми олдинги ҳосил бўлган чок участкаси орқали шунтланади. Масалан, 2 мм қалинликдаги пўлат листларни узлукли пайвандлашда берилувчи босим қиймати $P = 450$ кг.к/мм² (4500 МПа) га етади. Ток импульснинг давом этиш вақти 0,16–0,24 с, танаффус вақти эса 0,08–0,12 с.

Умумий ҳолда материал қалинлигига кўра ток кучи 2000–5000 А, босим 400–600 кг.к/мм² атрофида олинади. Бунда пайвандлаш тезлиги минутига 3,5 м бўлади.

Бу усулнинг камчиликлари сирт юзасининг тайёрланиши, пайвандланувчи металл қалинликларининг бир хиллиги ва бошқалардан иборат.


Металларни учма-уч пайвандлашда МС-403, МС-502, нуқтали пайвандлашда МТ-4001, роликил пайвандлашда МШ-1001, МШ-1601 маркали машиналардан фойдаланилади.

Шуни қайд этиш лозимки, Al, Pb, Cu, Ni, Ag, Au, Zn ва бошқа шу каби хоссали металлар ва уларнинг қотишмалари уй температурасида ва баъзан манфий температураларда нуқтали, роликил ва учма-уч пайвандланади. Бу усулда металл заготовкаларни пайвандлашдан аввал пайвандланадиган юзаларни кир, мой, зангдан тозалаб, текислаб мослаштирилади. Кейин пайвандлаш машинасининг пуансон учликлари оралигига ўрнатилиб, уларни зарур босим билан бир-бирига қисилади. Бунда юзалар эзилиб, шу қадар яқинлашадики, бунда металл бояганиш бориб, пайванд чок ҳосил бўлади.

2-§. Газ алапгасида қиздириб, прессслаб пайвандлаш

Бу усулда заготовкаларнинг пайвандлаш жойлари кўп алангали горелка ёрдамида юқори пластик ҳолга келгунча ёки суюқлангунча қиздирилади. Кейин заготовкалар пневматик ёки гидравлик қурилма воситасида ўқлари бўйлаб бир-бирига 15–25 МПа босим билан қисилади, бунда улар атомлар аро боғланиб пайвандланади (226-расм).

Бу усулдан газ, нефть қувурлари, рельслар, валлар каби заготовкаларни учма-уч пайвандлашда фойдаланилади. Бу усулнинг камчилиги қурилманинг мураккаблиги, иш унумининг пастлигидир.

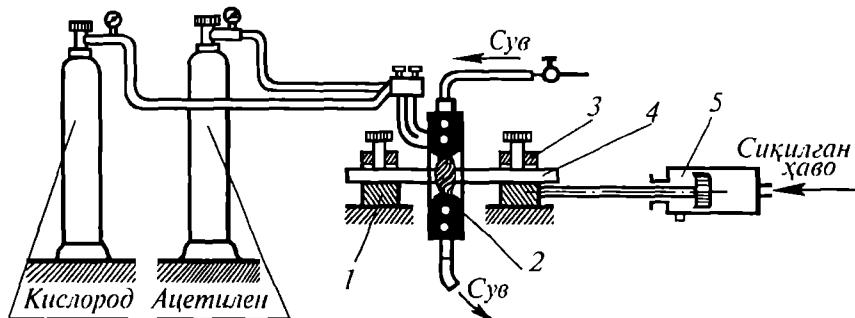

226-расм. Газ алангасида қиздириб, прессслаб пайвандлаш машинасыннинг схемаси:


1 — құзғалмас қисқиң; 2 — күп алғанғали горелка; 3 — құзғалуучы қисқиң; 4 — буюмлар; 5 — компрессор

3-§. Диффузион пайвандлаш

Металларнинг контакт юзлари юқори температурагача қиздирилганды атомларнинг ўзаро диффузияланиши туфайли пайвандланиши диффузион пайвандлаш дейилдиди. Бу усулда радио ва электротехника, асбобсозликда ва бошқа соҳаларда металларни пайвандлашда кенг фойдаланилади.

Пайвандланувчи металлар занг, мой, бүёқлардан тозаланиб, ҳавоси сүрілгач (10^{-1} — 10^{-3} Па босимли) қурилма камерасига киритилади ва зарур температурагача қиздирилади, кейин муайян босим билан сиқилиб, маълум вақт сақланади (бунда бир хил металларни пайвандлашда қиздириш температураси $t = (0,5-0,8)T$, оралиғида, ҳар хил металларни пайвандлашда эса $t = (0,5-0,7)T$, оралиғида, босим металл хилига кўра 3—100 МПа бўлади).

Бундай шароитда пайвандланувчи юза атомлари диффузияланаб атомлар аро боғланиш содир бўлади (227-расм). Масалан, титан қотишмаларини пайвандлашда қиздириш температураси 800—1000°C, босим 5—10 МПа, қиздириш вақти 5—10 минут бўлади. Бу усул бир хил ва турли хил метал-

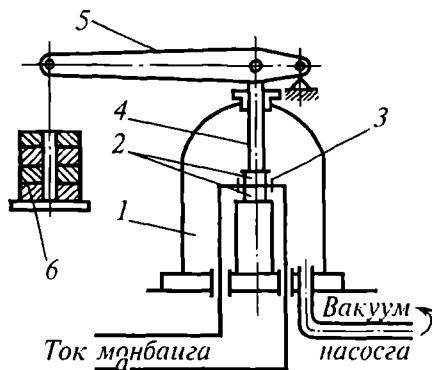

227-расм. Диффузион пайвандлаш схемаси:

1 — вакуум камера; 2 — индуктор; 3 — пайвандланувчи металлар; 4 — шток; 5 — ричаг

лар, шунингдек, бошқа усулларда пайвандланмайдиган, қийин эрийдиган, пластиклиги кичик металларни (масалан, Ti ни Al, Cu ни Mo билан, W ни Ni билан) пайвандлашга имкон беради.

44-боб

МЕТАЛЛ БҮЮМЛАРНИ МЕХАНИК УСУЛЛАРДА ПАЙВАНДЛАШ

1-§. Совуқлайип пайвандлаш


Юқори пластик металларни совуқ ҳолида босим остида пластик деформациялаб бириктиришга совуқлайин пайвандлаш дейилади.

Бу усулда диаметри 05–15 мм гача бўлган Al, Cu, Ni, Mg, Au ва уларнинг қотишмаларидан олинган симлар, чивиқлар, юпқа деворли трубалар учма-уч қилиб, юмалоқ ёки тўғри тўрт бурчакли пуансон билан зарур босимда пайвандланади (228-расм).

Шуни қайд этиш жоизки, заготовкаларни бир-бирига деярли босим билан қисишида пайвандлаш юзаларидаги оксид пардалар парчаланиб, юзалар атом радиуслари ўлчамларигача яқинлатиб пайвандланади. Бу усулда металларни пайвандлашда пайвандланувчи материал хоссасига ва қалинлигига кўра берилувчи босим қиймати мис учун 2000 МПа олинади. Бу усул пайвандлашда сарфланадиган энергиянинг камлиги, пайвандланган металлар хоссасининг унча ўзгармаслиги, жараённи автоматлаштириш мумкинлиги ва иш унумининг юқорилиги сабабли радио ва электротехник деталларни пайвандлашда кенг фойдаланилади.

2-§. Ишқалаб пайвандлаш

Бу усулда пайвандланувчи заготовкалар торец юзалари бўйича ўзаро маълум тезликда ишқаланиб, механик энергия иссиқлик энергияга ўтишида ажралаётган иссиқлик ҳисобига қизиб, босим таъсирида пайвандланади. Бунинг учун пай-

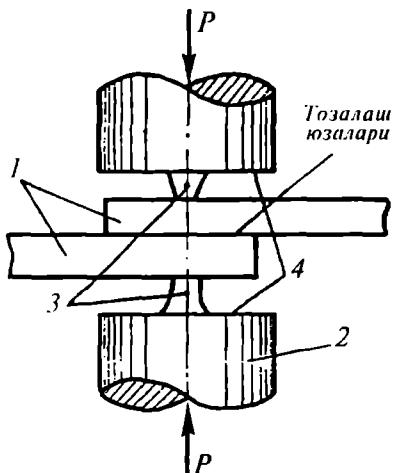


228-расм. Совуқлайин пайвандлаш схемаси:

- 1 – пайвандлайдигап листлар;
- 2 – пуансон;
- 3 – ортиқ;
- 4 – пуфаксимон таянч юзалари

229-расм. Металларни ўзаро ишқалаш, пластик деформациялаб пайвандлаш схемаси:

1 – құзғалмас металл; 2 – қисқич; 3 – ишқаланиш юзалари; 4 – айлануучы металл заготовка

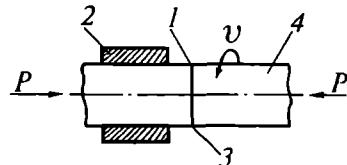

вандланувчи заготовкаларнинг бири пайвандлаш машинасининг айланувчи мосламасига, иккинчиси айланмайдыган қисмiga маҳкам үрнатылади. Кейин заготовканнинг айланувчи мосламасига үрнатылған маълум тезликда айлантирилиб, унга заготовканнинг иккинчиси ўқлари бўйлаб маълум куч билан қисилади.


Заготовкалар тореңлари бўйича ишқаланганда юзалари бир неча секундда пайвандлаш температурасигача қизигач, контакт юзаларидағи оксид пардалар босим остида парчаланиб пластик формацияланиши натижасида пайвандланади. Бунда контакт юзасида ажralувчи иссиклик микдори материалларнинг ишқаланиш коэффицентига, айланиш тезлигига, босимга боғлиқ (229-расм).

Шуни қайд этиш жоизки, бу усулда факат ўзаро айланиб, қисилган бир хил металл заготовкаларнинг ишқаланиши билангина эмас, балки турли хил материаллар (металл керамикани бир-бирига босим билан қисилган) ўзаро илгариланма-қайтма ҳаракат қилувчи заготовкалар ҳам пайвандланади. Бу усулда заготовкаларнинг пайвандлаш юзаларини кир, зандан тозалаш талаб этилмайди. Лекин пайвандланувчи заготовкаларнинг ўқи бир-бирига тўғри келиши шарт. Бу усул кесим юзаси $50-10000 \text{ mm}^2$ бўлган чивиқлар, трубалар, пармалар, метчиклар заготовкаларини пайвандлашда қўлланилади. Масалан, диаметри 50 мм ли углеродли пўлат чивиқларни пайвандлашда заготовканнинг бир минутдаги айланыш сони 400, ўқи бўйлаб берилувчи босим кучи 100 кН, пайвандлаш вақти 2 с бўлади.

Сифатли чоклар олишда пайвандланувчи заготовкалардан бириннинг иккинчисига ўқдошлиги билан пайвандланувчи металлар хилига, хоссасига, пайвандлаш кесим юзасига ва шаклига кўра пайвандлаш режимини тўғри белгилашнинг аҳамияти фойт катта. Бу пайвандлашда куввати 10–20 ва 40 кВт ли МС-20, МСТ-35 ва МСТ-41 маркали пайвандлаш машиналаридан кенг фойдаланилади. Бу усул электр контактли учма-уч пайвандлашга қараганда қуйидаги афзалликларга эга:

1. Заготовкаларнинг пайвандлаш юзаларини мой, кир, занглардан тозаламаса ҳам бўлади.

2. Энергия сарфи 5–10 марта кичик. Бу ишларга одатдаги токарлик, фрезалаш, пармалаш станокларини мослаштириб фойдаланса ҳам бўлади.

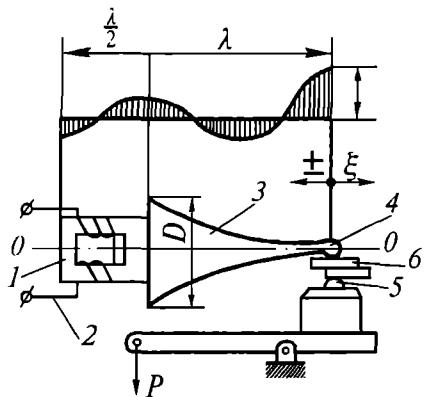

230-расм. Ультратовуш ёрдамида пайвандлаш қурилмасининг схемаси:
 1 — магнитострикцион тебраткич;
 2 — чулғам; 3 — түлқин узаткич;
 4 — учлик; 5 — электрод;
 6 — заготовка

3-§. Ультратовуш ёрдамида пайвандлаш

Бу усулдан қалинлиги бир неча микрондан 1,5 мм гача бўлган бир хил ёки турли хил metallар ва

уларнинг қотишмаларини устма-уст пайвандлашда приборсозликда, радиотехникада, самолётсозликда ва бошқа соҳаларда кенг фойдаланилади. Бу усулда metallарни пайвандлаш учун пайвандланувчи листларни пайвандлаш қурилмасининг пастки учлигига устма-уст ўрнатилилади. Кейин қурилманинг устки учлиги билан маълум босимда қисилади-да, контактланган жойига ультратовуш частотасида (15–100 кГц) механик тебранишлар берилади. Натижада контакт юзаларидағи оксид пардалар парчаланиб, бир неча секунддан сўнг тоза контакт юза зарурий температурага қизиб пластик деформацияланиши натижасида улар жуда яқинлашиши сабабли атомлар bogланиб, пухта чок ҳосил бўлади. Масалан, мисларни пайвандлашда контакт зонада температура 600°C дан, алюминийни пайвандлашда 200–300°C дан ортмайди.


230-расмдан кўринадики, магнитострикцион тебраткич 2 га түлқин узаткич 3 кавшарланган. Түлқин узаткич учлиги 4 одатда асбобсозлик пўлатидан тайёрланган. У билан таянч 5 орасига пайвандланадиган листлар 6 қисилган. Листларнинг контакт юзасида механик тебранишлар ҳосил қилиш учун ўзгарувчан магнит майдони таъсирида ўлчамлари ўзгарадиган никелли темир (пермалой), кобальтли темир қотишмаларидан фойдаланилади. Бунинг учун чулғам юқори частотали ўзгарувчан ток манбаига уланади. Бунда материалда ўзгарувчан магнит майдони ҳосил бўлиб, материалнинг ўлчами даврий ўзгаради. Тебраткич 0-0 ўқи бўйича тебранади (230-расмда түлқин узаткич узунлиги λ ва тебранишлар амплитудаси ε ҳарфлари билан кўрсатилган). Metallарни ультротовуш ёрдамида пайвандлашда УЗСМ-1 ва УЗСМ-2 маркази машиналардан кенг фойдаланилади.

4-§. Портловчи моддалар ёрдамида пайвандлаш

Metallарни пайвандлашнинг бу усулидан конструкцион metall листларни маҳсус хоссали бошқа metallар билан пайвандлашда ва бошқа айрим ишларни бажаришда фойдаланилади. Бу усул портлатилган мод-

231-расм. Портловчи модда ёрдамида пайвандлаш:

1 — бикир асос; 2, 3 — заготовкалар;
4 — заряд; 5 — детонатор

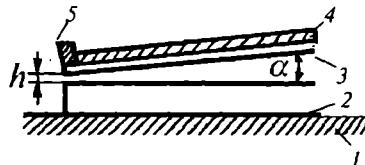

далар ҳосил қилган Энергиядан фойдаланишга асосланган. Бу усулда пайвандланувчи листларнинг бирини қўзғалмас қилиб таянчга ўрнатилади. Иккинчиси эса унга нисбатан α бурчак бўйича h оралиқда ўрнатилади ва унинг юзига бутун бўйи бўйлаб H қалинликда портловчи модда жойланади. Устининг бир чеккасига детонатор 5 ўрнатилади. Детонатор 5 зарди ёндирилиб, портловчи модда портлатилганда ҳосил бўлган газлар ва иссиқлик ажralиши билан ҳосил бўлган кучли импульс тўлқин лист 1 ни иккинчи листга 1,5–2 км/с тезлиқда α бурчак бўйлаб катта босим (10 атм) билан уриб, юзаларидағи оксид пардалар парчаланиб ажralиши, пластик деформацияланиши оқибатида бутун юзалар бўйлаб яқинлашиб, бир неча микросекундада атомлар боғланиб пайвандланади. Бунда ҳосил бўлган чок металлнинг пластик деформацияланиши сабабли унинг пухталиги асосий металлар пухталигидан юқорироқ бўлади. Пайвандлаш режими портловчи модданинг портлаш тезлигига ва α бурчагига боғлиқ бўлади (231-расм).

45-боб

ДЕТАЛЛАР СИРТИГА КАМ ЕЙИЛАДИГАН ОТАШБАРДОШ МАТЕРИАЛЛАРНИ ПАЙВАНДЛАБ ҚОПЛАШ ВА КЎП УТЛЕРОДЛИ ЛЕГИРЛАНГАН ПЎЛАТЛАРНИ ВА ЧЎЯНЛАРНИ ПАЙВАНДЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИ

1-§. Умумий маълумот

Турли хил машина деталлари (валлар, тишли фидираклар, кулачоклар ва бошқалар)ни кескичларнинг ейилиб ишдан чиққанларини тиклаш ва иш шароитига кўра иш муддатини узайтириш мақсадида сирт юзалари кам ейиладиган материаллар билан қопланади.

Бу мақсадда деталлар сиртига қоплашга мўлжалланган материаллар маҳсус пўлат, чўян қўймалар, керамик ва кукун тарзидағи қаттиқ қотишмалар бўлади. Ҳозирда уларнинг 70 дан ортиқ маркали электродлари бор. Улар чивиқ, пластинка кўринишида, кукун тарзида бўлади. Қоплама материалларни деталлар сиртига қоплашда аввало уни 350–500°C температурада қиздириб, кейин эса масалан, электр ёй ёрдамида қоплама эритиб қоплангач, секин совитилади. Амалда қопламаларни электр ёй ёрдамида дастаки, автоматик флюс остида, ҳимоя газлар муҳитида ва бошқа усулларда қопланади. Шунингдек, деталлар юзига

металлар (пўлат, мис, алюминий, металлмас материаллар) суюлтирилиб, газ оқимида пуркаб қоплама олинади. Бунинг учун қопланадиган металл сим қурилмага киритилиб, қиздирилиб суюқлантирилгач, уни газ босимида қурилма сопласидан пуркаб, катта тезликда деталь юзига йўналтирилади. Бунда металл томчилари урилиши билан қоплама ҳосил бўлади. Бунда иссиқлик манбаи сифатида электр ёйдан, газ алангаси плазмадан фойдаланилади.

2-§. Кўп углеродли ва кўп легирланган пўлатларни пайвандлаш хусусиятлари

Кам углеродли ва кам легирланган пўлатлар яхши пайвандланиб, сифатли чоклар бостирилади. Пўлат таркибида углероднинг 0,25% дан ортишида, масалан, пўлатлар 45, 30ХГСА, 40ХНМА ларни одатдаги режимда пайвандлашда термик таъсир зона тобланиб, мартенсит структурага ўтиши боисидан бикр пайванд конструкцияни олишда бу зонада ҳосил бўлган катта зўриқиш кучланишлар таъсирида совуқлигига дарз кетиши мумкин. Бу хил пўлатларни пайвандлашда металл электрол қоплама (флюс) дан ва газлардан ажралаётган атомар водород металлга ютилиб, чокни дарз кетишга мойиллаштиради. Шу боисдан пўлатларни пайвандлаб, сифатли чоклар олиш учун уларни пайвандлашгача маълум температурага қиздирмоқ керак.

Қиздириш температураси ҳақида 1-боннинг 3-§ ида маълумот келтирилган. Маълумки, кўп легирланган, масалан, 10Х18Н9Т пўлатларни пайвандлашда чок метали иссиқликни ёмон ўтказиши сабабли, шунингдек кўпроқ вақт 500–800°C температура шароитида бўлиши оқибатида, аустенит структурали чок ва унга ёндошган участкада доналар чегарасида хром карбитларининг ажралиши сабабли, коррозияга бардошлиги бир мунча пасайиши мумкин. Натижада кристаллитлар аро коррозияланишга мойил бўлиб қолади. Бундай металларни электр ёй ёрдамида пайвандлашда бу ҳолнинг олдини олиш учун кичикроқ қувватли ёйда ва чок тагига мос таглик қўйиб пайвандлаш тавсия этилади ва пайвандланиб бўлингач, маълум вақт 1100°C температурага қиздириб, шу температурада маълум вақт сақлангач, сувда тобланади. Чунки бу қиздириш температурасида карбидлар аустенитда эриб, тез совутилишида аустенит структурада сақланади. Шуни ҳам қайд этиш жоизки, аустенит пўлатларни электр ёй ёрдамида пайвандлашда чок метали совимаганда ҳам дарзлар ҳосил бўлиши мумкин. Чунки легирловчи элементларнинг кўпчилигига кристалланиш температура оралиги кенглиги, олтингугуртнинг кўплиги ва йирик чўзилган кристаллар бўлиши шунга олиб келади. Бу ҳолнинг олдини олиш учун электродларда ва чокбоб симларда металлардаги заарли элементларни камайтириш донлар майдаланишига кўмаклашади.

3-§. Чўянларни пайвандлаш

Маълумки, чўянлар ёмон пайвандланадиган қотишмадир. Лекин, айрим технологик хоссаларининг яхшилиги сабабли улардан мураккаб шакли, ҳар хил ўлчамли қўймалар олишда кенг фойдаланилади. Чўян қўймаларда баъзан турли сабабларга кўра айрим нуқсонлар (ғовакликлар, дарзлар ва бошқалар) учрайди. Шу боисдан уларни бу нуқсонлардан ҳоли этишда, таъмирлаш ишларида пайвандлашда фойдаланилади. Шуни қайд этиш жоизки, чўянларда углероднинг, нометалл қўшимчаларнинг кўплиги, деярли мўртлиги сабабли уларни пайвандлашда сифатли чоклар олиш анча қийинчиликларни туғдиради. Айниқса, пайвандлашдан кейин чок жойида темир карбиднинг структурада бўлиши унинг қаттиқлигини кескин орттиради, мўртлашуви ва ҳосил бўлган ички зўриқишиш кучланишлар катталиги сабабли дарз кетишидан ташқари уни кескичлар билан кесиб ишлаб бўлмайди. Юқорида қайд этилган ва этилмаган сабабларга кўра улардан сифатли чоклар олиш қийин бўлганлигидан бошқа кўпгина пайвандлаш усуллари яратилди.

Кўйида кенроқ фойдаланиладиган усуллар ҳақида маълумот баён этилади.


Чўянларни қиздириб ва совуқлайнин металл электродлар билан электр ёй ёрдамида пайвандлаш.

1. Қиздириб пайвандлаш. Бу усулда чўян буюмнинг характеристи ва ўлчамларига кўра пайвандлашдан аввал нуқсонли жойлари зубила билан маълум тарзда кесилиб, кир, ифлосликлардан тозалангач, печларда 600–700°C гача (тўла ёки пайвандлаш жойигина) бир текис қиздириб олинади (пайвандлашдан аввал буюмни қиздириб олишдан асосий мақсад пайвандлангач совишиб тезлигини камайтириш билан чок дарз кетмаслигининг олдини олиб, чок сифатини яхшилашдир). Кейин 232-расмда кўрсатилгандек таг ва ён томонлари графит блоклари ёки пластинкалари билан ўралиб, қолип материаллари билан қолипланади.

Кейин 8–20 мм ли, узунлиги 700–900 мм, кремнийиси 3,5–4% ли чўян электрод билан металл қалинлигига кўра 400–1200 А ли токда ёй олди-

232-расм. Чўян детални қолиплаш схемаси:

1 – қути; 2 – пластинкалар;
3 – қолип материали

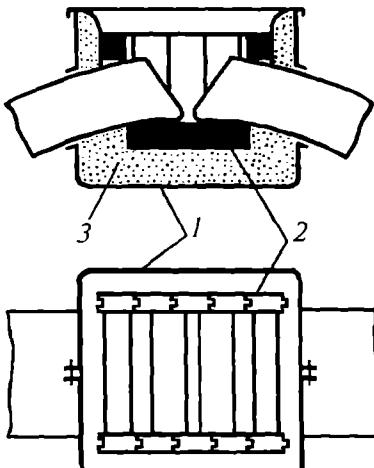

риб, чок бостирилади. Пайвандлаш жараёнида ваннага чўян ва бир оз ферросилиций бўлаклари киритилиб турилади. Зарурий қалинликдаги чок бостирилгач, секин совиши учун устига қуруқ қум тўкилади ёки асбест лист беркитилади. Буюм совигач, у ердан ажратилиб, керакли жойга узатилади.

Пайвандлашда пайвандлаш жойини маълум тарзда тайёрлаш ва қиздириш, керакли электродлардан фойдаланиш, ваннага ферросилиций киритиш ва секин совитиш сифатли пайванд чоклар олишни таъминлайди. Лекин кўп меҳнат талаб этиши, иш унумининг пастилиги сабабли амалда бу усул камдан-кам қўлланилади.

Совуклайн пайвандлаш. Бу усулда пўлат электродлар билан пайвандлаш чок пухталигига кафолат беришда оддий ва арzon усуллиги, пайвандлаш жойларини кертиб ишлашдан бўлак маҳсус тарзда тайёрлашни талаб этмаслиги, ҳар хил фазодаги чокларнинг бостирилиши сабабли пайвандлангандан кейин механик ишловга берилмайдиган йирик чўян буюмлар, жумладан, болғалар станиналари, турбиналар корпусларини пайвандлашда бу усулдан фойдаланилади. Чўян буюмларни совуклайн электр ёй ёрдамида пайвандлашда юпқа қопламали кам углеродли пўлат электродлар билан пайвандлашда чокка ёндашган зонанинг ҳаддан ташқари қаттиқлигини бир мунча юмшатиш учун монель-металл (30% мис ва 70% никелли қотишмасидан) электродлардан фойдаланилади. Бунда ўзгармас токнинг тескари қутбига улаш тавсия этилади.

Кам углеродли пўлат электродлар билан чўян буюмларни совуклайн пайвандлашда асосий металлар билан суюқлантириб қуйиладиган металлнинг мустаҳкам бирикма бериши учун унинг четларига шахмат тартибида пўлат шпилькалар бураб қўйиб, олдин шпилькалар, сўнгра қисқа участкалар бўйича чок кертими пайвандланади.

Чўяnlарни газ алангасида пайвандлаш. Чўян буюмларни таъмирлашда ацетилен-кислород алангасида пайвандлаш анча қулайдир. Бунда пайвандлаш жойи характеристига кўра алангага кувватини шундай олиш керакки, пайвандлаш ваннани углеродсизлантирмаслиги учун алангада ацетилен меъёрдан бир оз кўпроқ олинмоғи лозим. Буюмларни пайвандлашдан аввал пайвандлаш жойларини занг, мой ва кирлардан тозалаб, катта ўлчамлилари печда, кичиклари газ алангага $300\text{--}400^{\circ}\text{C}$ температурага қиздирилади. Чокбоб сим сифатида чўян чивиқ олинади. Бу чивиқ таркибида кремний 3–3,5% бўлмоғи керак. Флюс сифатида, масалан, 50% сувсизланган бура, 47% карбонат натрий ва 3% ли кремнезем олинади. Буюм пайвандланиб бўлингач, уни секин совитиш учун устига қуруқ қум ёки асбест лист ёпилади. Натижада чўян структураси қўйма структурали бўлади. Бу усул оддийлиги учун кичик ҳажмли таъмирлаш ишларини бажаришда кенг қўлланилади.

РАНГЛИ, ҚИЙИН ЭРИЙДИГАН МЕТАЛЛАР ВА УЛАРНИНГ ҚОТИШМАЛАРИНИ ПАЙВАНДЛАШ

Маълумки, техниканинг турли соҳаларида рангли металлар (Cu , Al , Mg) ва уларнинг қотишмалари (латунъ, бронза, дуралюминий ва бошқалар), шунингдек, қийин эрийдиган металлар (Ti , V , Ta , Mo , W ва бошқалар) ва уларнинг қотишмаларидан анчагина фойдаланилади. Улардан тайёрланган буюмлар ўзларига хос хоссалари (актив оксидланиши, атмосфера газларини (H_2 , N_2) ва бошқаларни ютиши, иссиқликни яхши ўтказиши, сирт юзаларида юқори температурада эримайдиган пухта оксидлар бўлиши ва бошқалар) туфайли сифатли чокларни пайвандлаб олишда айрим қийинчиликлар тудиради. Шу сабабли уларни пайвандлашда турли тадбирлар кўришга тўғри келади.

1-§. Мис ва унинг қотишмаларини пайвандлаш

Маълумки, соф мис зичлиги $8,94 \text{ кг}/\text{м}^3$, суюқланиш температураси 1083°C , чўзилишга мустаҳкамлиги $22\text{--}24 \text{ МПа}$ бўлиб, ўзидан иссиқлик ва электрни яхши ўтказади (масалан, кам углеродли пўлатлардан иссиқликни 6 марта ортиқ). Шуни қайд этиш жоизки, мис қиздирилганда атмосферада O_2 билан шиддатли бирикиб, оксидлар (Cu_2O ва CuO) ҳосил қиласи. Cu_2O эса Cu билан суюқланиш температураси 1064°C ли эвтектика ($\text{Cu}_2\text{O} + \text{Cu}$) ҳам беради. Суюқ мисни кристалланиш жараёнида эвтектика доналари аро жойланиб мўртлаштиради. Шунингдек, мис суюқлигига H_2 ни ҳам ютади. Бу ҳолда Cu_2O ва H_2 ларни совиб кристалланётганда реакцияга кириши сабабли сув буғлари ажралади. Сув буғларнинг чокдан ташқарига чиқмагани унда деярли катта босим ҳосил этиб, ғовакликлар беради (бу хил ғовакликларга «водород касали» ҳам дейилади).

Маълумки, техник мисда оз бўлсада Pb , Sb , As , Bi лар борлиги ҳам пайвандланувчанлигига путур етказади. Булар ҳаммаси қўшилиб чокда ички зўриқиши кучланишлар ҳосил этиб, дарз кетишига олиб келади.

Пайвандлашда флюс Cu_2O ни эритиб, уни ўзи билан боғлаб шлакка ўтади.

Латунларни пайвандлаш. Латунларни пайвандлашда мисни пайвандлашдаги қийинчиликларга қўшимча унинг таркибидаги рухни пайвандлашда заҳарли рух буғларининг ажралишидир. Шу боисдан латунларни пайвандлашда пайвандчининг заҳарланиши олди олинса-да, пайвандлаш шамоллатиб турилувчи хонада олиб борилмоғи керак. Латунларни пайвандлашда листни пайвандлаш усулларидан фойдаланилса, рух буғларининг ажралишини камайтирувчи тадбирлар кўрилиши лозим. Жумладан, газ алангасида пайвандлашда ацетилен билан бирга флюс (борли суюқлик) ҳайдалади. Бунда ванна сиртида ҳосил бўлган

бор ангидрид рух буғларини шлакка боғлаб ташқарига ўтишига қаршилик күрсатади. Шунингдек, оксидловчи алангада, вольфрам электрод билан ҳимоя газлар мұхитида электр ёй ёрдамида, электроконтакт ва бошқа усулларда пайвандланади.

Шуни қайд этиш ҳам жоизки, латуннинг ўзидан иссиқликни ўтказувчанлиги мисдан пастроқ бўлгани сабабли қалинлиги 12 мм дан ортиқларини пайвандлашдан аввал 150°C гача қиздириш лозим.

Бронзаларни пайвандлаш. Маълумки, кўпинча бронзалардан турли мураккаб шаклли қўймалар олинади. Уларда турли технологик сабабларга кўра нуқсонлар учрайди. Уларни тиклашда пайвандлашдан фойдаланилади. Бунда мисни пайвандлашдаги каби қийинчиликлар бўлиб, легирловчи элементлар кўзиши ҳам мумкин.

Мисни пайвандлаш усуларидан бронзаларни пайвандлашда ҳам фойдаланилади. Масалан, ацетилен-кислород алангасида пайвандлашда пайвандлаш сими сифатида фосфорли бронза симдан, флюс ёрдамида, ҳимоя газлар мұхитида бронза чивиқлар билан электр ёй ёрдамида пайвандланади.

2-§. Алюминий ва унинг қотишмаларини пайвандлаш

Маълумки, соф алюминий зичлиги 2,7 кг/м³, суюқланиш температураси 660°C, чўзилишга мустаҳкамлиги 8–11 МПа бўлиб, иссиқлик ва электрни ўзидан яхши ўтказади, масалан, кам углеродли пўлатларга қараганда 3 марта ортиқ пластик металлдир. Қиздирилганда ранги ўзгармайди. Шу боисдан қиздирилганлик даражасини кўзда илғаш жуда қийин. Агар 400–500°C температурага қиздирилса, пухталиги қескин пасаяди. Шу боисдан улардан тайёрланган буюмлар бу шароитда массаси таъсирида синиши ҳам мумкин. Алюминийни (қотишмаларини) пайвандлагандага юзасида эриш температураси 2050°C бўлган юпқа Al₂O₃ оксид парда бўлиши, айниқса, катта қийинчилик туғдирали, чунки пайвандлашда ҳар бир томчи металл оксид парда билан ўралиб, пайвандланувчи металл билан пухта чок олишга йўл қўймайди. Шунингдек, пайвандлашда ҳаво намлигига H₂ ни ютиши ҳисобига совиганда газ ғовакликлар, ҳали совимаганда эса дарзлар ҳосил бўлишига мойиллашади.

Шу сабабли Al ва унинг қотишмаларининг пайвандланиладиган жойларини пайвандлашда аввал яхшилаб пўлат сим чўтка билан, бензин ёки каустик сода эритмасида тозалангач, сувда ювилади. Пайвандлашда металл ваннани оксид пардадан тозалаш ва оксидланишидан сақлаш учун флюс кукунидан фойдаланилади. Бундай флюс таркибида 50% KCl, 28% NaCl, 14% LiCl ва 8% NaF бўлади. Пайвандлаш сими таркиби пайвандланувчи металл таркибига яқин олинниб, металл тагликда пайвандланади. Шуни қайд этиш жоизки, Al ва унинг қотишмаларини пайвандлашнинг асосий усуларига ацетилен-кислород алангасида алюминий чивиқ билан флюс ёрдамида, ҳимоя газлар мұхитида алюминий

чивиқ билан вольфрам электродда электр ёй ёрдамида ўзгармас токда, электр контакт усулларда пайвандлашларни кўрсатиш мумкин. Қайси усулдан фойдаланиш буюм қалинлигига, шаклига, ўлчамларига ва чок хилига боғлиқ. Шуни қайд этиш жоизки, термик пухталанмайдиган қотишималари (AMg , $\text{AMp} \sim 3$ ва бошқалар) осон пайвандланса, термик пухталанадиган дуралюминий типдаги қотишималарни пайвандлашда ўта қизиши туфайли механик хоссалари кескин пасаяди. Бу ҳолга эътибор бериш, ўта қизишининг олдини олиш керак.

3-§. Магний ва унинг қотишималарини пайвандлаш

Магний зичлиги $1,74 \text{ кг}/\text{м}^3$, суюқланиш температураси 651°C , чўзи-лишга мустаҳкамлиги $17\text{--}21 \text{ МПа}$ бўлган пластик металл. Техникада Mg нинг Cu , Al , Mn , Zn ли қотишималаридан кенг фойдаланилади. Mg кислород билан шиддатли оксидланиб, суюқланиш температураси 2500°C дан юқори бўлган оксидлар ҳосил қиласди ва шунингдек, қотишималари пайвандлашда қизиб, N_2 , H_2 газларни ютади. Бу хусусияти пайвандлашда маълум қийинчиликлар туғдиради.

Одатда, магний қотишималарни газ алангасида металл ва қўмир электродлар билан электр ёйда, ҳимоя газлар мұхитида электр ёй ёрдамида, электро-контакт усулларда пайвандланади. Газ алангасида, электр ёйда пайвандлашда тегишли чокбоб сим, металл оксидларнинг суюқланиш температурасини пасайтириш ва оксидланишдан саклаш мақсадида флюс сифатида хлорли, фторли тузлар аралащмаларидан фойдаланилади.

4-§. Қийин эрийдиган металлар ва уларнинг қотишималарини пайвандлаш

Маълумки, техникада юқори масъулиятли конструкцияларда қийин эрийдиган металлар (Ti , Zr , Nb , Ta , W , V , Mo ва бошқалар) ва уларнинг қотишималаридан фойдаланилади. Улар қаттиқлиги, шунингдек юқори температураларда атмосферадаги газларга кимёвий актив-лигининг юқорилиги, пайвандлашда говакликлар ва дарзлар ҳосил қилишга мойиллиги ва бошқа хусусиятлари сабабли сифатли чоклар олишда маълум қийинчиликлар туғдиради. Юқорида қайд этилган хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда уларнинг хилига, қотишималар таркибига, қўшимчалардан тозалигига, пайвандлашда чок металининг ҳимояланганлик даражасига, технологик режимга ва бошқа кўрсат-кичларга қаралади.

Қийин пайвандланадиган металлар ва уларнинг қотишималари пайвандланувчанлигига кўра қўйидаги икки гуруҳга ажратилади:

1-гуруҳга Ti , Zr , Nb , V , Ta металлар ва уларнинг қотишималари киради. Бу гуруҳдаги металлар ва уларнинг қотишималари қиздирилганда дарз кетишга чидамли бўлиб, совуклигига дарз кетишга мойил бўлади. Уларнинг совуклигига дарз кетишга мойиллиги H_2 билан боғлиқ. Чунки пайвандлашда унинг металл ваннада эрувчанлигининг

меъёрдан ортишида сув буглари ажралиб, чокда босим ортиб қолади, шунингдек, металл ванна O₂, N₂, С лар билан тўйиниши, ўта қизитганда доналарнинг катталашиши ва улар чегарасида мўрт фазалар ажралишлари натижасида мўртлашади.

2-гуруҳга Mo, W металлар ва уларнинг қотишмалари киради. Бу гуруҳга кирувчи металлар ва уларнинг қотишмаларини деформацияга қаршилигининг юқорилиги, пайвандлашда иссиқлик таъсирида сингиши, элементларга юқори даражада сезгирилиги туфайли қизиганида дарз кетишга мойил бўлади.

Шу сабабларни ҳисобга олган ҳолда пайвандлаб, улардан сифатли чоклар олиш мумкин. Бунинг учун пайвандланувчи металл, чокбоб сим ва суюқ металлнинг ҳимоялаш сифатига, қабул этилган пайвандлаш усули ва технологиясига, олинувчи пайванд бирикма конструкциясига қараб, маҳсус технологик усууллардан фойдаланмоқ керак.

Кўпинча қийин эрийдиган металлар ва уларнинг қотишмаларини инерт газлар муҳитида кислородсиз флюслар остида электр ёй ёрдамида, электрон нурда пайвандлаш жойлари эритиб пайвандланади. Баъзи буюмлар вакуумда ва ҳимоя газлар муҳитида, диффузион ҳамда моддаларнинг портлаши илиа босим билан пайвандланади.

47-боб

ПАЙВАНДЛАНГАН БУЮМЛАРДА УЧРАЙДИГАН НУҚСОНЛАР, УЛАРНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ, ОЛДИНИ ОЛИШ ТАДБИРЛАРИ

1-§. Пайвандланган буюмларда учрайдиган нуқсонлар

Пайванд чокларида учрайдиган нуқсонлар (говаклик, чала ҳосил қилинган чок, дарз, фудда ва бошқалар) хилма-хилдир. Улар одатда ташқи ва ички нуқсонларга ажратилади:

1. Ташқи нуқсонлар. Буларга чок эни ва баландлигининг чизма талабига жавоб бермаслиги, чалалиги, фуддалар, тошмалар, дарзлар, деформацияланиши оқибатида геометрик шаклнинг ўзгариши ва бошқалар киради.

2. Ички нуқсонлар. Буларга кўзга кўринмайдиган газ ва шлак ғоваклари, дарзлар, чала пайвандланган кемтик жойлар ва ҳоказолар киради.

Айрим нуқсонларнинг ҳосил бўлиши сабаблари билан танишиб чиқамиз:

а) чок эни ва баландлигининг чизма талабига мос келмаслиги. Одатда заготовкаларнинг пайвандлаш юзалари қониқарли даражада мосланмаслиги, пайвандлашда электрод ёки горелка ва чокбоб симнинг бир текис юргизилмаслиги, пайвандлаш режимига риоя қилмаслик натижасида ҳосил бўлади;

б) чок ёнида кемтик жойлар бўлиши кўпинча пайвандлаш токи ошириб юборилганда ҳосил бўлади;

в) чала пайвандланган жойлар бўлиши технологияга риоя этмаслик ҳолларида учрайди;

г) гуддалар, одатда, электрод ёки пайвандлаш симиининг асосий металлар юзаси ҳали етарли даражада қизимасдан, суюқланиб оқиши ёки пайвандлаш металларининг ортиқча бўлиши натижасида учрайди;

д) ғовакларнинг чок ваннасида ҳосил бўлишига олатда металлар кристалланаётган паллада унда эриётган газларнинг (O_2, N_2) тўла ажраби чиқишига ултумаслиги, электрод қопламаларининг намлиги, газ аланигасининг потўғри ростланганлиги, пайвандлаш юзаларила занг ва бошқалар бўлиши сабаб бўлади;

е) тоб ташлаш ва дарзлар бўлиши. Одатда заготовкаларни пайвандлашда, тез қизиб совушида ички зўриқиши кучланишлари ҳосил бўлади. Бу кучланишлар катта бўлиши, пайвандланган металларнинг тоб ташлаши ва баъзан чокка яқин жойнинг тоблаппши дарз кетишига олиб келади.

Пайвандлашда ҳосил бўлувчи нуқсонлар, ички зўриқиши кучланишлари қиймати заготовкаларнинг материалига, шаклига ва ўлчамларига, пайвандлаш усуllibарига, чокни ҳосил қилиш технологиясига ва бошқаларга боғлиқ бўлади.

2-§. Пайванд буюмларнинг сифатини кузатиш усулилари

Маълумки, пайванд бирикмаларнинг сифати қатор кўрсаткичларга, жумладан, металларни металл электролиар билан электр ёй ёрдамида дастаки пайвандлашда пайвандланувчи металлар хилига, кимёвий таркибиغا, қалинлигига, электрод маркасига, типига, қоплама хилига, пайвандлаш усулига, режимига ва ишчи малакасига боғлиқ. Металларни бошқа пайвандлаш усуllibаридан пайвандлаш ҳам бевосита юқоридаги кўрсаткичларга боғлиқдир. Шу боисдан айни кўрсаткичларнинг чок сифатига таъсирини ўрганиш мухимдир. Масалан, пўлатларни пайвандлашда уларнинг таркибидаги пайвандланувчанилигига салбий таъсир этувчи элементлар (C, S, P) нинг миқдорига ва уларнинг жойлашиш характеристига қарамоқ лозим, чунки улар миқдоридаги $C > 0.25$ дан, $S > 0.04\%$ дан ортиб, текис ток тақсимланмаса, пайвандлашда чок дарз кетиши мумкин. Шунингдек, аниқланганки, мартен печида олинган пўлат бессемер конвейеридан олинган пўлатдан, қайнамайдиган пўлат қайновчи пўлатдан яхши пайвандланади. Юқорида қайд этилган кўрсаткичлар яна пайвандлаш жойларини пайвандлашга тайёрлашга ва белгиланган технологиянинг бажарилишига боғлиқ. Маълумки, корхоналарда пайвандланган бирикмаларнинг сифатини назоратчилар томонидан кузатиш маҳсус хонада чокдан ва бирикмадан кутилган техник талабларга кўра тегишли асбоблар ва приборлар ёрдамида амалга оширилади.

Күйида пайванд бирикмаларининг сифатини кузатишнинг асосий усуллари ҳақида маълумотлар келтирилган:

1. Пайванд бирикмаларнинг ташқи қиёфасини, чок ўлчамларини кузатиш. Бунда назоратчи баъзан лупа ёрдамида ундаги ташқи нуқсонлар (пайванд бирикманинг ўлчам ва шакл аниқлиги, фоваклик, дарз, кертик жойлар, чокнинг текис бостирилмагани, чок ўлчами ва бошқалар) аниқланади.

2. Чок зичлигини кузатиш. Бунда назоратчи чоқда нуқсонлар (чала пайвандланганлиги, дарз, газ ва шлак кўшимчалари)ни аниқлади. Бу нуқсонларни аниқлашда энг оддий усул кўзда ёки лупа билан керосин ёрдамида кузатиш усули кенг қўлланилади. Масалан, керосин билан синаладиган буюмларнинг бир томонига сувда эритилган бўр суркалади, иккинчи томонига керосин яхшилаб ҳўлланади. Агар чок зич бўлмаса, бўр суртилган томонда керосин қора доғ ҳосил қиласди, бу жойни дарров белгиламоқ зарур, акс ҳолда бу қора доғ тарқалиб, нуқсон жойни аниқлаш қийинлашади. Шуни қайд этиш жоизки, синалувчи чок қалинлигига ва шаклига кўра керосин остида тутиш вақти 15 минутдан 2 соатгacha бўлади. Одатда, аниқланган нуқсонлар кесилиб, бу жой пайвандланади.


Кўп ҳолларда идишларда чок зичлигини ҳаво ва сув босими ёрдамида ҳам аниқланади. Бунда пайванд бирикмали буюмга ҳаво ёки сув (техник шартга кўра) ёрилмайдиган босимда ҳайдалади. Бунда, масалан, буюмнинг ташқи сиртига суюқ совун суртилади-да, ички қисмига ҳаво маълум босимда ҳайдалганда суюқ совун суртилган сиртида (нозич жойда бўлса, шу жойда) ҳаво пуфакчалари кузатилади. Кичик буюмлардаги нозичликни аниқлаш зарур бўлса, у сувли идишга (сув сатҳидан 20–50 мм) ботирилади. Бунда ҳаво пуфакчалари ҳосил бўлган жой нозич жойни кўрсатади.

3. Механик синаш. Пайванд бирикманинг механик хоссаларини бу усулда синаш учун пайванд конструкция ёки маҳсус пайвандланган металл пластинкалар олиниб, улардан цилиндрик ёки ясси намуналар ГОСТ талабига кўра тайёрланади. Кейин уларни синаш машинасида синаб, асосий механик хоссалари (σ_1 , σ_o , δ , ψ) аниқланади. Агар уларнинг эгилишга қаршилигини аниқлаш зарур бўлса, ясси намуналар синаш машинасида дарз ҳосил бўлгунча статик юклаш остида эгилади. Бунда эгилиш бурчагига қараб хулоса чиқарилади. Намуналарнинг зарбий юклама учларга чидамлилигини аниқлашда эса тегишли ГОСТ намуналари маятник коперда зарб билан синдирилиб, зарбий қовушоқлиги аниқланади.

4. Металлографик кузатиш. Пайванд бирикмаларнинг чок ва унга ёндошган участкалари нуқсонларини аниқлашда бу усулдан фойдаланилади. Бунинг учун пайванд бирикмаларнинг чокли жойидан кўндаланг кесими бўйлаб бир неча намуналар кесиб олиниб, аввал макро ва микро шлифлар тайёрланади. Макрошлифларни кўп ҳолда лупа ёрда-

233-расм. Рентген ва гамма нурлар ёрдамида чок сифатини кузатиш схемаси:

- а — рентген нурида: 1 — рентген трубка; 2 — нур; 3 — чок;
 4 — кассета; б — гамма нурида:
 1 — радиоактив элемент;
 2 — қўрошин контейнер; 3 — нур;
 4 — чок; 5 — плёнка; 6 — кассета

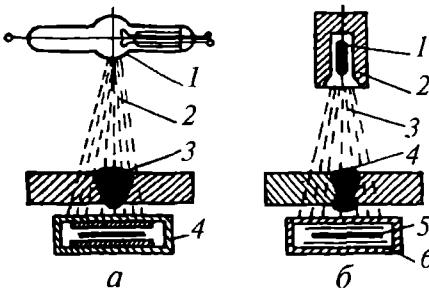


мида 20–30 марта катталаштирилиб кузатишда макро нуқсонлар (дарз, фоваклик, кимёвий нотекисликлар) кузатилади. Чуқурроқ кузатиш учун микрошлифларни бир неча юз марта катталаштириб, микроскоп остида кузатилади. Бу кузатишда структура таркиби, характеристи, эритилган чуқурлик, микродарзлар, микрофовакликлар, кимёвий нотекисликлар ва бошқа микроскопик нуқсонлар аниқланади.

5. Рентген ёки гамма нурлар ёрдамида кузатиш. Бу усул билан масъулиятли пайванд бирикмалар чокининг сифати кузатилади. Мазкур синаш рентген ёки гамма нурлари чокнинг зич ерига нисбатан дарз, фовакларда турли тезлиқда ўтишига асосланган.

233-расмда рентген ва гамма нурлари ёрдамида кузатиш схемаси келтирилган. Ҳосил қилинган чокнинг орқа томонига фотоплёнкали кассета 4 қўйилиб, олд томонидан трубка 1 орқали рентген нурлари 2 юборилади. Кейин бу плёнка маҳсус реактивда ишланганда нуқсонли жойлари қорайиб қўринади. Айниқса, газ ва нефть магистрал қувурлари чокларини кузатишда гамма нурлари (радиоактив кобальт-60) ҳосил қилувчи енгил ва арzon аппаратлар кўл келади.

Радиоактив элемент 1 маҳсус қўрошин филофли ампулага жойланган бўлиб, гамма нурлари синаувчи чокка йўналтирилади (233-расм, б). Рентген усулидаги каби плёнкага туширилган чоклардаги фоваклар, дарзлар, уларнинг шакли ва ўлчамлари аниқланади. Радиоактив изотоплар билан иш олиб бораётган ходимларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун масофадан бошқариладиган қўрошин контейнерлар кўлланилади. Улардаги ампула радиограф учун хавфсиз бўлган масофадан бошқарилади.

6. Магнит оқими ёрдамида кузатиш. Бу усул пайвандланган металл буюмларнинг нуқсонсиз ва нуқсонли жойларидан магнит куч чизиқларининг турлича ўтиш хусусиятига асосланган. Буюмларни синашда чок устига маълум миқдорда темир ёки Fe_3O_4 кукуни (силжувчанлигини ошириш мақсадида уларнинг минерал мойли ёки керосинли суспензияси) ўтказилади. Кейин буюмдан электр магнит ёки унга ўралган сим орқали маълум амперли ўзгармас ток ўтказиб магнитланганда магнит куч чизиқлари магнит ўтгувчанлиги паст бўлган нуқсонли жойида тарқалиб, йўналиши ўзгаради. Натижада металлнинг нуқсонли жойи-

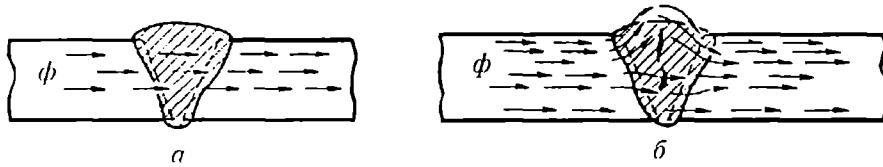


234-расм. Буюмда магнит оқимининг тарқалиши:
а — пайвандчок нуқсонсиз; б — пайванд чокда дарз бор

да шимолий маҳаллий магнит қутби ҳосил бўлиб, ферромагнит зарражаларни тортади (234-расм).

Шуни қайд этиш жоизки, бу усулда чок сиртига яқин нуқсонлар аниқланади. 5–6 мм чуқурликдагилари аниқланмайди.

7. Ультратовуш ёрдамида кузатиш. Бу усул ультратовуш ёрдамида тебранаётган тўлқиннинг нуқсонсиз ва нуқсонли жойларидан турлича тезликла ўтиш хусусиятига асосланган. Бунда синалувчи буюм сиртига маҳсус электрон қурилма ўрнатилиб, унинг ёрдамида ультратовуш ёруғлик нурга ўтказилиб, экранда нуқсонли жойлар импульс жойлашиига кўра аниқланади (235-расм).

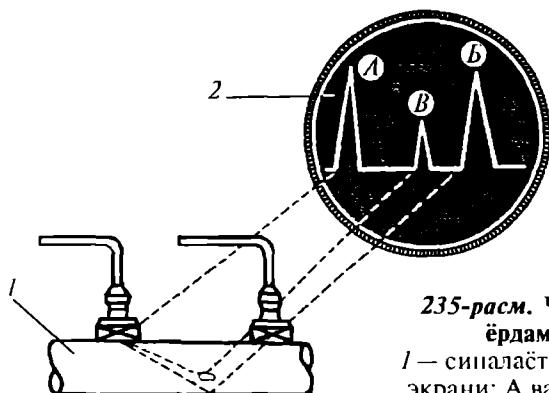

235-расм. Чок сифатини ультратовуш ёрдамида кузатиш схемаси:
1 — синалаётгай деталь; 2 — осциллограф экрани; А ва Б — нуқсонсиз жойлардаги импульс; В — нуқсонли жойдаги импульс

3-§. Нуқсонларнинг олдини олиш тадбирлари

Юқоридаги маълумотлардан маълумки, чокларда учрайдиган нуқсонларнинг келиб чиқишига асосан заготовкаларни пайвандлашда белгиланган технологик талабларнинг тўғри бажарилмаслиги, пайвандлаш юзаларининг яхши тайёрланмаганлиги, электрод ва пайвандлаш симларининг зарур маркаларидан фойдаланмаслик, пайвандлаш усуллари ва режимларини тўғри белгиламаслик, ишчи малакасининг етишмаслиги ва бошқалар сабаб бўлади. Шунинг учун пайванд конструкцияларини лойиҳалашда, чокларни ҳосил қилиш технологиясини


белгилашда юқорида қайд этилган нұқсанларнинг олдини олиш чораларини күриш катта ахамиятга эга. Буларга суюқлантириб қуйиладиган металлар хилининг ҳажми, чокларнинг сони, чок узунлиги ва кесим характеристи, чокларни симметрик равишда ҳосил қилиш ва бошқалар киради. Маълумки, сифатли чок ҳосил қилишда кўп углеродли, кўп легирланган пўлатларни пайвандлашдан олдин уларни маълум температурагача қиздириш, пайвандлангач, юмшатиш ёки нормалаш лозим. Шунингдек, амалда уларнинг деформацияланишини камайтириш мақсадида пайвандлашга қадар тескари томонга деформациялаб пайвандлаш, чокни ҳосил қилишда белгиланган тартиби сақлаш билан деформацияни мувозанатлаштириш, махсус мосламаларга маҳкамлаб пайвандлаш усулларидан заруратга кўра фойдаланиш керак. Масалан, тескари томонга деформациялаб пайвандлашдан аввал юз берувчи деформация қийматига ва йўналишига кўра заготовкани тескари томонга шу қийматда деформациялаб, сўнгра пайвандлаш керак.

Баъзи ҳолларда чокни шундай тартибда ҳосил қилиш керакки, унда аввал вужудга келтирилган чок деформацияси мувозанатлансин.


236-расмда нотўғри пайвандланиши натижасида деформациялашган қўштавр балка кўрсатилган. Агар уни 1-1-2-2 тарзида эмас, балки 1-2-1'-2' тартибда чок ҳосил қилиб пайвандланганда деформацияланишнинг олди олинган бўларди.

237-расмда узун чокларни ҳосил қилиш тартиби ифодаланган. Бундай тартибда пайвандлашда чок нисбатан текис совиди ва қарши деформацияланиш туфайли умумий деформация камаяди. Мураккаб шаклли буюмларни махсус мосламалардан фойдаланган ҳолда пайвандлаш маъқул. Бундай пайвандланган буюм обдон совигач, зарур бўлса, термик ишлов ҳам берилади.

Буюмларни пайвандлашда қиздириш зонасини бирмунча қисқартириш учун унинг фақат пайвандланадиган жойи эмас, балки қолган жойлари ҳам сувга ботирилади, тагига мис пластинка қўйиб ёки унинг кичик каналчалари орқали сув юборилади. Баъзан чокларнинг атрофини нам asbestos билан ўраб пайвандлаш усуллари ҳам қўлланилади.

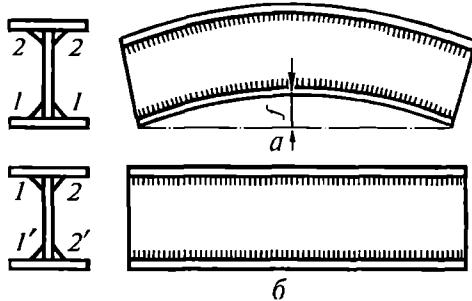

236-расм. Нотўғри пайвандлаш натижасида деформацияланган қўштавр балка (а) ва тўғри пайвандланган қўштавр балка (б)

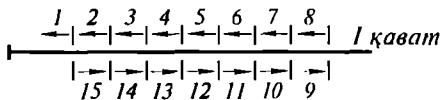

237-расм. Узун чокларни ҳосил қилиш тартиби

МЕТАЛЛ ВА УЛАРНИНГ ҚОТИШМАЛАРИНИ КЕСИШ УСУЛЛАРИ

Металл ва уларнинг қотишмаларини кесишнинг қатор усуллари бўлиб, буларга газ-кислород алангасида кесиш жойларини алангала-ниш температурасигача қиздириб, кейин у ерга кислород ҳайдаш, электр ёйда, плазма оқимида кесиш ва бошқа усуллар мавжуд, лекин бу усуллар ичидагаз-кислород алангасида қиздириб, кислород оқимида кесиш қатор афзаликларига кўра кўпроқ тарқалган.


1-§. Газ-кислород алангасида қиздириб, кислород оқимида кесиш

Металларни бу усулда кесишида аввал унинг кесиш жойи газ алангасида алангаланиш температураси (пўлатлар учун $\approx 900^{\circ}\text{C}$)гача обдон қиздирилиб, кейин у ерга кислород ҳайдалади. Демак, бу жараёнда металлнинг кесилиши унинг кислород оқимида ёнишига асосланган. Шунинг учун бу усулда кесиладиган металларнинг алангаланиш температураси суюқланиш температурасидан паст бўлиши, ёнганда ажralувчи иссиқлик унинг кўйи қатламларини алангаланиш температурасигача қиздира оладиган бўлиб, ҳосил бўлган шлакнинг суюқланиш температураси шу металлнинг суюқланиш температурасидан паст, юқори суюқланувчан бўлиши ҳамда кесилган жойдан осонроқ ажралиши керак.

Юқорида қайд этилган талабларга таркибида углероди 0,7% гача бўлган ва баъзи бир кам легирланган конструкцион пўлатлар тўла жавоб беради. Углероднинг 0,7% дан ортиши билан уларни кесиш қийинлашади. Пўлатлар таркибидаги легирловчи элементларнинг кўплиги, шунингдек, чўяnlар ва рангли металлар ва уларнинг қотишмалари юқорида қайд этилган талабларга тўла жавоб бермайди. Шунинг учун улар кислород оқимида кесилмайди. Мабодо, уларни кесиш зарур бўлса, флюс (кўп ҳолларда темир кукуни) дан фойдаланилади.

Бунда кукун тарзидаги флюс кислород оқими билан бирга кесиш зонасига ўтиб, ёнаётганда қўшимча иссиқлик ажратади. Натижада суюқланиш температураси юқори бўлган оксидлар суюлиб, кесиш зонасидан пуркалиб ташқарига чиқади.

Металларни кислород оқимида кесиш учун кескич асбобларидан фойдаланиб, бу иш дастаки, ярим автоматик ва автоматик равишда бажарилади. Металларни маҳсус кескич горелкалар билан кесилади ва уларга кескич (резак) дейилади. Металларни дастаки усулда кесишида универсал кескич (УР тип)дан фойдаланилади. Бу кескичининг пайвандлаш горелкаларидан фарқи шундаки, бунда у кесувчи кислородни ҳайдовчи қўшимча маҳсус қисми бўлади.

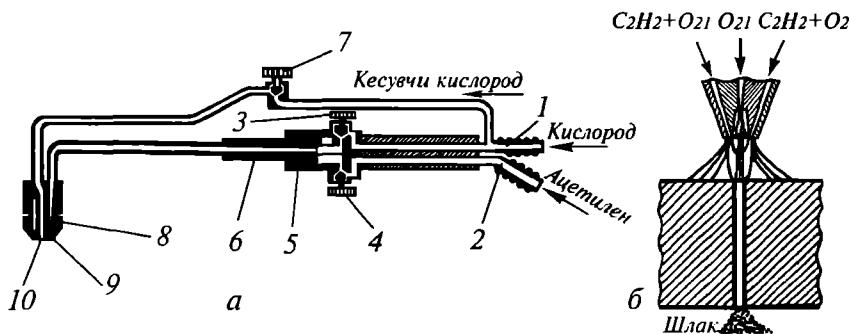

238-расм. УР типидаги кескіч схемаси:
1, 2 — труба; 3, 4, 7 — вентил; 5 — инжектор; 8 — мундштук; 9, 10 — тешик

238-расмда УР типидаги кескічининг схемаси көлтирилған: 1, 2 — труба; 3, 4, 7 — вентил; 5 — инжектор; 8 — мундштук; 9, 10 — тешик. Уни ишга тушириш учун вентиллар 3 ва 4 очилиб, канал 1 орқали кислород, канал 2 орқали эса ацетилен юборилади. Кислород вентиллари очилганда кислород инжектор 5 орқали ўтиб ацетиленни сўради, у камера б да аралашади. Бу аралашма газ мундштуги 8 нинг 9 рақами билан белгиланган тешигидан чиқаётганда ёндирилади. Металл алангаланиш температурсигача қиздирилгач, кесиш асбобининг 10 рақами билан белгиланган тешигидан кислород ҳайдалади. Бунда кескіч мундштугини металлнинг қирқиладиган жойидан 3—6 мм оралиғида тутиб туриб, юзага тик йўналтирилади. Турли қалинликдаги металларни қирқиши учун кескічининг иккита ташқи ва бешта алмаштириладиган мундштуги бўлади.

Кескічининг олга сурилиш тезлиги кесилувчи металлнинг қалинлигига боғлиқ бўлиб, у қанча қалин бўлса, шунча секин сурилади.

Дастаки кескічларда қалинлиги 6—300 мм бўлган кам углеродли пўлатларни 550—800 мм/мин тезликда, маҳсус кескічлар ёрдамида 3 м гача ва ундан ортиқ қалинликдаги металларни кесиш мумкин. Буюмнинг кесилаётган эни 2 дан 10 мм гача бўлади.

Кесиш техникаси. Металларни кислород оқимида кесишдан аввал кесиладиган жойлардаги занг, бўёқ, кир кабилардан тозалаш лозим. Кейин уни зарур мосламага кесиладиган жойини кесишга кулай қилиб ўрнатиб, кейин кесиладиган жойи газ алансига алангаланиш температурсигача обдон қиздирилгач, кислородни бу жойга зарур босимда ҳайдаш билан кесиш чизиги бўйлаб бир текисда олдига сурила боради. Кесиш эни кесилувчи металлнинг қалинлигига боғлиқ. Қалинлиги ортиши билан у ҳам ортади. Бу усуслдан буюмлар сиртидаги ортиқча металларни кесиб ташлашда, чўян ва пўлат буюмларни таъмирлашда ва бошқа шунга ўхшаш ишларни бажаришда ҳам фойдаланилади.

2-§. Күмир (графит) ва металл электрод билан электр ёй ёрдамида кесиш

Бу усулда металларни күмир ёки металл электродлар билан электр ёй ёрдамида кесинида металл ёй иссиқлиги таъсирида эриб, кесиш жойилан ўз оғирлигига ва ёй гази таъсирида ажралиб, қирқилади. Маълумки, кесилувчи металлининг суюқланиш тезлигиги ток кучига боғлиқлиги сабабли күмир электрод билан кесишда ток кучи 400–1500 А, металл электродлар билан кесишда эса 300–600 А орасида бўлади. Бу усулдан кўп углеродли пўлатларни ва чўянларни кесишда фойдаланилади.

3-§. Графит электрод билан электр ёй ёрдамида эритилган металларни сиқилган ҳавода кесиш

Бу усулда графит электрод ўзгармас ток занжири қутбига тескари уланали. Ток кучи 150–400 А атрофида, ҳайдалувчи ҳаво босими эса 0.4 МПа га яқин бўлади. Бу усул қалинлиги 20 мм гача бўлган зангламас пўлат листларни кесишда, қўймаларнинг нуқсонли жойларини қирқинида қўлланилади. Шунингдек, қалинлиги 100–120 мм гача бўлган алюминий, мис ва уларнинг қотишмалари, зангламас пўлатлар плазма оқимида кесилади.

49-боб

МЕТАЛЛ БУЮМЛАРНИ КАВШАРЛАШ

1-§. Умумий маълумот

Металл буюмларни ўзаро эриган кавшарлар билан бириктириб, ажраймайдиган бирикмалар олиш технологик жараёнига кавшарлаш дейилади. Кавшарларнинг суюқланиш температураси кавшарланувчи металл буюмларнинг суюқланиш температурасидан паст бўлади. Кавшарлаш металл буюмларни эритиб, пайвандлашга бир оз ўхласа-да, кавшарлашда металл буюмларнинг кавшарлаш жойлари эrimайди. Амалиётда бу ҳар иккала усулни, масалан, мис ва латунь буюмларни мис кавшарлар билан кавшарлашда чегарасини ажратиш қийин. Кавшарлаб, сифатли ва арzon бирикмалар олишда металл буюм ва кавшар ўзаро эриши ва лиффузияниши, кавшарланувчи юзаларнинг тозалиги, текислиги, кавшарнинг юза бўйлаб оқиши билан яхши ҳўллаши каби қатор техника ва иқтисодий кўрсаткичлар роли муҳим. Одатда, кавшарлар турли рангли металл қотишмалардан иборат бўлади. Айниқса, эвтектик қотишмалар суюқланиш температурасининг пастлиги, суюқланиш бошланиши ва тулаш температурулари интервалининг кичиклиги қўл келади.

Кавшарлашда кавшарланувчи металл буюмларни кавшарлаш жойлари сиртларидағи оксидлар, мой ва кирларни ажратиш, бу юзаларни оксидланишдан ҳимоялаш, сирт юза тортишларини камайтириш, яхши оқиб юза ҳұллашини яхшилаш учун флюслардан фойдаланилади.

Металл буюмларни кавшарлаш бошқа ажралмайдиган бирикмалар олиш усулларига қараганда қуидаги афзаликкларга эга:

1. Металл буюмларни кавшарлаш жойларининг эримаслиги, кимёвий таркибининг ўзгармаслиги, структураси ва механик хоссаларининг сақланиши.

2. Металл буюмнинг кавшарланадиган жойлари тоза, ташқи күриниши яхши, шакли ва ўлчами ўзгармаслиги, ички зўриқиши кучланишлар йўқлиги ва қўшимча ишловлар талаб этмаслиги.

3. Ҳар хил металл буюмларни пухта кавшарлаш имкони борлиги.

4. Кавшарлаш жараёнининг механизациялаштирилиши ва автоматлаштирилиши.

Юқорида қайд этилган асосий афзаликкларига кўра, бу усулдан углеродли ва легирланган пўлатларнинг барча маркаларини, қаттиқ қотишмаларни, чўяnlар, рангли металлар ва уларнинг қотишмалари, шунингдек, нодир металлардан тайёрланган буюмларни кавшарлашда, машинасозлик саноатида машина, механизмлар деталлари тайёрлашда кенг фойдаланилади.

2-§. Кавшарлар хили

Кавшарлар суюқланиш температурасига кўра юмшоқ ва қаттиқ хилларга ажратиласди:

1. Юмшоқ кавшарлар. Бу кавшарларнинг суюқланиш температураси 400°C дан паст бўлади. Одатда, бу кавшарларнинг чўзилишга пухталиги $5\text{--}7 \text{ кг.к/мм}^2$ дан ортмайди. Бу кавшардан 200°C температурадан ортиқ бўлмаган шароитда ишлайдиган металл буюмларни кавшарлашда фойдаланилади.

2. Қаттиқ кавшарлар. Бу кавшарларнинг суюқланиш температураси 500°C дан юқори, чўзилишга пухталиги 50 кг.к/мм^2 гача бўлади. Бу кавшарлардан 200°C температурадан ортиқ бўлган шароитда ишлайдиган металл буюмларни кавшарлашда фойдаланилади.

63–65-жадвалларда юмшоқ ва қаттиқ кавшарларнинг кимёвий таркиби, суюқланиш, қотиш температуралари ва қўлланиш соҳалари келтирилган.

3-§. Флюслар хили ва кавшарлашда фойдаланиладиган асбоб-ускуналар

Юқорида қайд этилганидек, флюслар кавшарланувчи металл буюмларни кавшарлаш юзасидаги оксид пардаларни эритиб тозалаш би-

63-жадвал

Кавшарлар	Кимёвий таркиби, оғирлигі, %		Температураси °C		Күлланиш соҳалари
	Sn	Sb	ликвидус	солидус	
ПОС-90	89–90	£ 0,15	220	183	Кумуш ва олтин билан гальваник усулда қолланған деталларни кавшарлашда
ПОС-61	59–61	£ 0,8	185	183	Мис, латунь, бронза ва пұлаттарни кавшарлашда
ПОС-50	49–50	£ 0,8	210	183	
ПОС-40	39–40	1,5–2,0	235	183	
ПОС-30	29–30	1,5–2,0	256	183	
ПОС-18	17–18	2,0–2,5	277	183	Мис, латунь ва пұлаттардан тайерланған масъулияти пастроқ деталларни кавшарлашда
ПОС-4-6	3–4	5–6	625	2,45	Мис ва темир деталларнинг сирини рух билан қоллашда

* Қолгани құрғошии.

64-жадвал

Кавшарлар	Cu	Кимёвий* таркиби, оғирлигі %		Температураси, °C		Күлланиш соҳалари
		Fe	Pb	ликвидус	солидус	
ПМЦ36	36± 2	0,1	0,5	825	800	Мис, томпан ва латунларни кавшарлашда
ПМЦ48	18± 2	0,1	0,5	870	850	Мис ва томпани кавшарлашда
ПМЦ54	54± 2	0,1	0,5	885	875	Юқоридагилар ва пұлаттарни кавшарлашда
Л62	62± 1,5	—	—	905	900	Мис ва пұлаттарни кавшарлашда
ЛОК 62-96-04**	62± 1,5	0,2	0,1	905	900	Юқоридагиларни кавшарлашда

* — қолгани рұх.

** 0,6% Sn; 0,4% Si: қолгани рұх.


Кавшар-лар	Кимёвий таркиби, оғирлигі, %				Температураси, °C		Күлланиш соҳалари
	Ag	Cu	Zn	күшимчалар ортма-ган	ликвидус	солидус	
ПСр70	70± 0,5	26± 0,5	4± 1	0,5	755	730	Электр ўтказувчалыгы юқори бўлган мис, латунь, бронза ва пўлатларин кавшарланида
ПСр65	65± 0,5	20± 0,5	15 ⁺⁸⁰ _{-1,5}	0,5	—	740	Электр ўтказувчалыгига пастроқ бўлган юқорилагиларни кавшарлаша
ПСр45	45± 0,5	30± 0,5	25 ⁺³⁰ _{-1,5}	0,5	725	600	Мис, латунь, бронза ва пўлатларин кавшарланида
ПСр25	25± 0,3	40± 1	35 ^{+1,5} _{-2,0}	0,5	775	745	Мис, бронза ва пўлатларин кавшарланида
ПСр12М	12± 0,3	52± 1	36 ^{+1,5} _{-2,0}	0,5	825	780	Мис, бронза ва пўлатларин кавшарланида
ПСр10	10± 0,3	53± 1	37 ^{+1,5} _{-2,0}	0,5	850	815	—

лан бу юзаларни оксидланишдан сақлайди. Уларнинг суюқланиш температураси ва зичлиги кавшарларнидан паст бўлиши, кавшарланувчи металл буюмлар билан бирикмаслиги, куймаслиги, коррозияга берилмаслиги керак, флюслар сифатида хлорид кислотанинг сувдаги эритмасидан, рух билан тўйинтирилган хлорид кислота $ZnCl_2$, бура ($Na_2B_4O_7$), аммоний хлорид (нашатир) NH_4Cl , канифол ва бошқалардан фойдаланилади.

Масалан, хлорид кислотанинг сувдаги эритмасини тайёрлаш учун кўзойннак тақиб, қўлқоп кийиб эҳтиётлик билан кислотали идишга оз-оз сув қўйиб борилади. Ундан буғ ажралиш тугагач, сув қўйиш тўхтатилиади. Шундай қилиб, эритма тайёр бўлади.

Шунингдек, рух билан тўйинтирилган хлорид кислотани тайёрлаш учун идишдаги хлорид кислотанинг сувдаги 50% ли эритмасига унинг 1/5 қисми чамасида рух қўшилиб, обдон эригач, олинган эритмасига 2–3 ҳисса сув қўшилиб, эритма тайёрланади. Булардан асосан юмшоқ кавшарлар билан металл буюмларни кавшарлаша фойдаланилади. Қаттиқ кавшарлар билан металл буюмларни кавшарлаша флюс сифатида бурадан, сувли бура ($Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$) дан, шунингдек бурага қисман бор кислота $B(OH)_3$ қўшилади. Натижада унинг таъсири ортиши билан қуюқроқ ва қовушоқ бўлади. Флюслар кукун, паста ва суюқ эритма (масалан, буранинг иссиқ сувдаги эритмаси), баъзан кавшар чивиқ сиртига флюс қопланган ҳолда бўлиши ҳам мумкин.

Металл буюмларни кавшарлашнинг тури усувлари (газ алансасида қиздиришда, сиртига флюс қатлами суюлтирилган кавшар ёки тузли

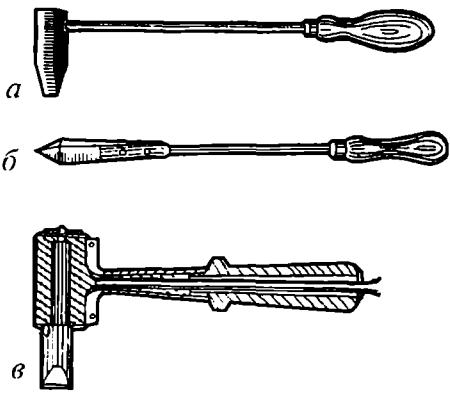

239-расм. Ковиялар:

a — болғасимон; *b* — қирралы (торсели); *c* — электр

ваннага тушириш билан, электр токда кавшарлаш жойларини қиздириш) да турли ускуна ва асбоблардан фойдаланилади.

Одатда, юмшоқ кавшарларда металл буюмларни кавшарлаша күпроқ кавиялардан фойдаланилади. Кавияларнинг иш қисми мисдан ясалган бўлиб, шакли бириктириш шаклига мос бўлиши, ўлчами шундай бўлмоғи керакки, тез совимасдан кавшарлаш жойларини зарур температурага қиздириши билан ишлатишга кулай бўлмоғи керак. 239-расмда ковияларга мисоллар келтирилган.

Металл буюмларни юмшоқ кавшарларда кавшарлаш. Металл буюмларни кавшарлашгача, кавшарлаш юзаларининг бириктирилиш характеристига кўра, юзалари ишланиб, оксид пардалар ва кирлардан механик тарзда, кислоталар эритмасида тозаланиб, зарур тарзда мослаштирилади. Кейин юзаларга, масалан, рух билан тўйинтирилган хлорид кислотанинг сувдаги эритмаси чўтка билан суркалади-да, уларни қиздиришда ва кавшарлашда силжимасликлари учун сим ўралади ёки қисқич билан қисиб қўйилади, бунда кавшарнинг оралиққа яхши ўтиши учун 0,05—0,15 мм зазор қолдирилади. Кавшарланмайдиган жойлар, кавшарлашдан аввал кавшарни металл буюм сиртига ёпишмаслиги учун борли пасти билан қопланади. Сўнгра кавиянинг учидаги оксидлар кирларни тозалаш учун рух билан тўйинтирилган хлорид кислотанинг сувдаги эритмасига ботирилган чўткада суртилади. Кейин кавия учига кавшар олиб, уни кавшарланувчи металл буюмларни кавшарлаш жой зихидан юргизиш билан кавшарни улар тирқишига ўтказилади.

Кавшар тўла қотгач, кавшарланган буюм ажратиб олиниб, аввалига уни каустик сода эритмада, сўнгра сувда ювиб, қуруқ латта билан артиб қуритилади.

Металл буюмларни қаттиқ кавшарлар билан печда кавшарлаш.

Юқорида кўрилгандек, металл буюмларнинг кавшарланадиган жойлари оксид пардалар, мой, кирлардан эгов, шабер, жилвир қоғоз ёки кислота эритмасида яхшилаб тозалангач, ўзаро мослаштирилади, кейин кавшарлаш жойига бура сепилиб, устига кавшар (фольга лента) қўйилиб ёқилгач, печга киритиб, зарур температурагача қиздирилади. Бунда суюқланган кавшар кавшарланувчи металл буюмлар орасига ўтиб, уларни кавшарлайди. Кейин кавшарланган буюм печдан оли-

ниб, аввалига қаустик соданинг сувдаги эритмасида, сўнгра сувда ювилиб, қуруқ латта билан артиб қуритилади. Шуни қайд этиш жоизки, бундай печларда металл буюмларни қаттиқ кавшарлар билан кавшарлаш ишлари анча оғир бўлгани учун малакали ишчи талаб этилади. Шу боисдан йирик корхоналарда маҳсус, қайтарувчи муҳитли электр қиздиргич печлардан кенг фойдаланилмоқда. Бу печларда кавшарлашувчи металл буюм оксидларини қайтарувчи газ сифатида водороддан фойдаланилади. Бу ҳолда флюсга зарурият қолмайди, оғир ишлар енгилланиб, кавшарлаш анча арzonлашади ва сифатли, пухта бирикмалар олинади.

ТАКРОРЛАШ УЧУН САВОЛЛАР

1. Металларни пайвандлаш деб қандай технологик жарабёнга айтилади ва бу технологик жарабённинг бўлак ажралмайдиган металл буюмлар олиш усусларига қараганда қандай афзалликлари бор?
2. Металларнинг пайвандланувчанлиги қандай кўрсаткичларга боғлиқ ва ёмон пайвандланадиган металларни пайвандлаб сифатли, пухта бирикмалар олиш учун нималар қилмоқ керак?
3. Кам углеродли пўлатларни металл электродлар билан электр ёй ёрдамида пайвандлашда иссиқлик таъсирли участкаларда қандай структура ўзгаришлар боради ва бунинг сабаби нимада?
4. Кўп утрайдиган пайванд бирикмалар турлари, чокларнинг фазадаги ҳолати ва улар қандай бостирилади?
5. Термик, термо-механик ва механик синфга кирувчи пайвандлаш усуслари ни айтиб беринг.
6. Металларни қопламали металл электродлар билан электр ёй ёрдамида дастаки пайвандлаш технологиясини айтиб беринг.
7. Металларни сим билан электр ёй ёрдамида флюс қатлами остида автоматик ва ярим автоматик пайвандлашлар қандай олиб борилади ва бу усусларнинг қандай афзаллик ва камчиликлари бор?
8. Металларни металл электродлар билан электр ёй ёрдамида ҳимоя газлар муҳитида пайвандлаш усусларида қандай металлар пайвандланади ва қандай пайвандланади?
9. Металларни газ алангасида пайвандлашда қўлланиладиган ускуналар, асборлар тузилиши ва ишлаши билан пайвандлаш технологиясини айтиб беринг.
10. Металларни электр-контакт пайвандлаш усуслари ва қўлланиш соҳаларини айтиб беринг.
11. Металларни электрон нур, ультратовуш усусларда пайвандлаш технологиясини айтиб беринг.
12. Металлар портловчи моддаларни портлатиш билан қандай пайвандланади?
13. Кўп углеродли, легирланган пўлатларни пайвандлаш қандай қийинчиликлар тудгидари ва нима учун?
14. Чўян ва рангли металларни пайвандлаш технологиясини айтиб беринг.
15. Пайванд бирикмаларда учрайдиган нуқсонлар ва уларни аниқлаш усуслиридан асосийларини айтиб беринг.
16. Металлар кислород оқимида қандай кесилади?
17. Металларни юмшоқ ва қаттиқ кавшарлар билан кавшарлаш технологик жараёни қандай бажарилади?

КОНСТРУКЦИОН МАТЕРИАЛЛАРНИ КЕСИБ ИШЛАШ АСОСЛАРИ, КЕСКИЧЛАР, СТАНОКЛАР ВА УЛАРДА БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР

50-боб

МАТЕРИАЛЛАРНИ КЕСИБ ИШЛАШ АСОСЛАРИ

Бу бүлімда конструкцион материалларни кесиб ишлаш технологик жараёнларининг физик асослари, кескичлар, станоклар хили, тузилиши ва уларда бажариладиган хилма-хил ишлар, шунингдек механизациялаш ва автоматлаштириш йўллари баён этилади.

1-§. Умумий маълумот

Машина деталларини тайёрлашда заготовка қўйимини кескичлар ёрдамида қиринди тарзида йўниш билан уни чизма талабига ўтказиш жараёни кесиб ишлаш дейилади.

Материалларни кесиб ишлаш усуллари одамларга жуда қадимдан маълум. XII асрда ёки рус хунармандлари қурол-аслача ишлаб чиқаришда қўл билан ишлатиладиган пармалаш, токарлик ва бошқа хил дастгоҳлардан фойдаланганлар. Шу даврдан бошлаб материалларни кесиб ишлаш жараёни ўрганила бошланди. Бу борада рус олимларидан И.А. Тимснинг ишлари алоҳида ўрин тутади. У 1870 йилда нашр этилган асарида («Сопротивление металлов и дерева резанию») материалларни кесиб ишлашда қириндисининг ажратиш қонутиятини тушунтириди. 1893 йилда К.А. Зворикин кесиши кучини ўлчовчи гидравлик динамометр яратди. 1912 йилда эса Я.Г. Усаичев кесиши жараёнида кескиччиниг турли участкаларидаги температурани термо-пара ёрдамида ўлчади ва структураларни ўрганди.

Материалларни кесиб ишлаш усулларининг илдам қадамлар билан ривожланиши индустрлаштириш йилларига тўғри келади. Бу борада олимлардан В.Д. Кузинцов, В.А. Кривоухов, Н.Н. Зорев, Г.И. Грановский, новатор ишчилардан Г.С. Борткевич, П.Н. Биков, В.К. Семинский, В.А. Колесов ва бошқаларининг хизматлари катта.

Хозирда машинасозлик заводларидағи станоклар парки илфор технология бўйича тузилган дастур асосида бошқариладиган, яrim автоматик ва автоматик ишлайдиган турли хил станоклар билан жиҳозланган.

Уларни бошқаришда эса компьютерлар ва ЭҲМдан кенг фойдаланылмоқда. Лекин шунга қарамай ҳали ҳал этилмаган муаммолар борки, уларни ўрганиш борасида қатор илмий текшириш институтларида, завод лабораторияларида, олий ўқув юртларида мутахассислар кузашибилар олиб бормоқдалар.

2-§. Кесиб ишлаш усулларининг машинасозликда тутгаи ўрни

Маълумки, қўймалар, прокат маҳсулотлар, поковкаларни тайёрлашнинг илгор усуллари яратилгани қўйим қийматини камайтирса-да, кўпгина масъулиятли деталлар кескичлар билан (металл заготовкалар) кесиб тайёрланади. Бунинг боиси шундаки, саноатнинг турли соҳали (электроника, атом ва ракетасозлик)нинг ривожланиши бир томондан турли муҳитларда, катта режимларда ишловчи пухта, коррозия-бардош ва кам ейиладиган конструкцион материалларга эҳтиёжни ортириса, иккинчи томондан деталларнинг геометрик аниқлигига, юзанинг текислигига бўлган талаблар ортиб бораётир. Деталларнинг сифатини таъминлашда заготовкаларни кескичлар билан ишлаш ва бошқа усуллар кенг қўлланилади.

Шу боисдан бундай комплекс хоссали деталларни тайёрлашда улар зарурий техника-иқтисодий талабларга тўла жавоб бермоги лозим. Бу борада айниқса кесиб ишлаш усулларининг роли катта. Ҳисоблар кўрсатадики, турли хил деталларни тайёрлашда сарфланадиган меҳнатнинг 40–60% и кесиб ишлов усулларига тўғри келмоқда. Шу сабабли ҳам материалларни кескичлар билан кесиб ишлашда борувчи мураккаб физика-кимёвий жараёнларни тўлароқ ва чуқурроқ ўрганишга, янги янги такомиллашган ишлов усуллари, кескичлар, станоклар, мосламалар яратилиши, ўз навбатида техника-иқтисодий талабларга тўла жавоб берадиган технологик жараёнлар бўйича деталлар тайёрлашга имкон беради.

3-§. Деталларнинг ўзаро алмашинувчанлиги, геометрик шакл ўлчамлари аниқлиги, сирт юзалар ғадир-бутирлиги ҳақида маълумот

Маълумки, ҳар қандай машина қисмлардан, улар эса деталлар мажмуидан иборат бўлади.

Лойиҳачилар деталларни лойиҳалашда уларнинг иш шароитига қўра техника-иқтисодий талабларни ҳисобга олган ҳолда материали, геометрик ўлчамлар аниқлиги, сирт юзалар ғадир-бутирлиги, физикамеханик хоссаларини чизмада қайд этади. Деталларнинг қайси заводда тайёрланганлигидан қатъи назар, улар ГОСТ, ОСТ (халқаро тизимларга) тўла жавоб бермоги керак. Шундагина улар қўшимча ишловларсиз ўзаро алмашувчан бўлади. Агар бу талаблар тўла бажарилса, техник ҳужжатлар алмашуви, халқаро савдо-сотиқ ишлари кенгаяди.

Заготовкаларни кескичлар билан станокларда кесиб ишлашда станок деталлари ва мосламаларнинг ноаниқлиги, кескичларнинг эластик деформацияланиши, қизиши ва ейилиши, СМКД (станок-мослама-кескич-деталь) тизимининг тебраниши ва бошқа сабабларга қўра деталларнинг ҳақиқий ўлчамлари чизмада кўрсатилган ўлчамлардан бир оз фарқланади.

Шу боисдан уларнинг чизиқли номинал ўлчамлари 0,001–20000 мм оралиғида яхлитланади. Деталлар иш вазифасига кўра номинал ўлчамларига рухсат этилган чегарадагина тайёрланади.

Уларнинг рухсат этилган энг катта ўлчамидан энг кичик ўлчам айирмасига допуск (δ) дейилади:

$$\delta = d_{\text{кат.}} - d_{\text{кич.}}$$

240-расмда тешик ҳамда вал допусклари кўрсатилган.


Деталларнинг номинал ўлчамларидан йўл қўйилган четга чиқишли чегарасида (допуск майдончада) тайёрланса, бу деталь яроқли бўлади. Масалан, номинал диаметри 60 мм вални тайёрлаш керак бўлсин. Бунда йўл қўйилган энг катта диаметри ($d_{\text{кат.}}$) 60,05 мм, йўл қўйилган энг кичик диаметри ($d_{\text{кич.}}$) 59,90 мм бўлсин дейлик, бу ҳолда допуск (δ) қиймати қўйидагича аниқланади:

$$\delta = d_{\text{кат.}} - d_{\text{кич.}} = 60,05 - 59,90 = 0,15 \text{ мм.}$$

Демак, валнинг ҳақиқий диаметри допуск майдончасида 60,05 дан 59,90 мм гача оралиқда бўлиши керак.

Допуск қиймати бириктириладиган деталларнинг номинал ўлчамларига, бириктирилиш характеристига кўра геометрик ўлчамлар аниқлиги ва сирт юза фадир-будирлик синфлари тегишли ГОСТ ларда белгиланади.

Деталларнинг геометрик шакл ўлчамлари аниқлиги ва синфлари. Деталларнинг геометрик ўлчамлари аниқлиги деб уларнинг ҳақиқий

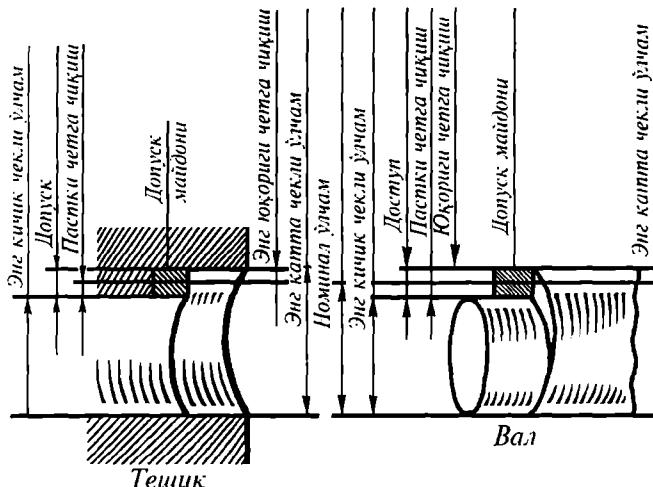

240-расм. Тешик ҳамда вал допусклари

геометрик ўлчамларининг чизмада рухсат этилган номинал ўлчамларга яқинлик даражасига айтилади.

Маълумки, деталларнинг геометрик ўлчамлари аниқлик даражаси ортган сари уларга эришиш қийинлашиши, нархини ошириш билан ишлаб чиқариш унумдорлигига путур етказади. Деталларни тайёрлашда уларнинг геометрик ўлчамларига ва аниқлик даражасига заготовка ва кескич материали, кескич геометрияси, ишлов усули ва режими, станок ва мосламалар аниқлиги, СМКД тизим бирлиги, ишчи малакаси ва бошқаларнинг таъсири катта.

Машинасозликда материалларнинг геометрик ўлчамлари аниқлиги — 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9-синфларга бўлинган бўлиб, ҳар бир синф вал ва тешиклар ўлчамларига кўра ўз синфларининг тегишли кесиб ишлаш усуллари билан таъминланади.

Масалан, 1-синф нафис жилолаш ила, 2- ва 2а синфлар зепкерлаш, развёрткалаш ила, 4–5-синфлар тозалаб йўниш, рандалаш, фрезалаш ила ва 7, 8, 9-синфлар прокатлаш, болғалаш, хомаки йўниб ишловлар билан эришилади.

Халқаро тизим бўйича ГОСТ 25346-82 (СТ СЭВ-145-75) аниқлик даражаси квалитетлар бўйича белгиланади. Масалан, 1 мм дан 10 000 мм гача бўлган номинал ўлчамлар учун 19 та аниқлик квалитети 01, 0,1,2,3, 4 .. 17 бўлади. Квалитет номерлари ортган сари допуск қиймати катталашади.

Деталларнинг геометрик ўлчамлар аниқлиги (Δ) ни қуёйдаги аниқлаш мумкин:


$$\Delta = \frac{d_{\text{каг.}} - d_{\text{кич.}}}{2};$$

Агар деталлар аниқлик қиймати допуск қийматидан кичик ёки унга тенг ($\Delta \leq \delta$) бўлса, улар ишга яроқли бўлади.

Деталларнинг сирт юза ғадир-бутирлик синфлари. Заготовкалардан кескич билан қиринди йўниб деталларни тайёрлашда уларнинг сирт юзаларида турли даражада ғадир-бутирликлар ҳосил бўлади (241-расм). Жумладан, хомаки йўниб, ишловдан кейин сирт юзага қараиса кўзга ташланадиган, нафис ишловдан кейин сирт юзага эса кўз илгамас ғадир-бутирликлар бўлади. Сирт юзадаги бу ғадир-бутирликлар даражаси асосан микроскоп остида катталаштирилиб кўрилади ва улар заготовка ва кескич хоссасига, кескич геометриясига, кесиб ишлаш усулига, режимига, мойловчи-совитгич суюқликлардан фойдаланилган ёки фойдаланилмаганликка ва бошқаларга боғлиқ.

Шуни айтиш жоизки, сирт юзада ғадир-бутирлик даражаси қанча катта бўлса, деталларнинг пухталиги, коррозияга бардошлиги шунча камаяди.

ГОСТ 2309-79 бўйича ғадир-бутирлик даражаси 14 синфга ажратилади ва улар ўз навбатида яна а, б ва в разрядларга бўлинади. Синфлар номери ортган сари сирт юза ғадир-бутирлиги камаяди.

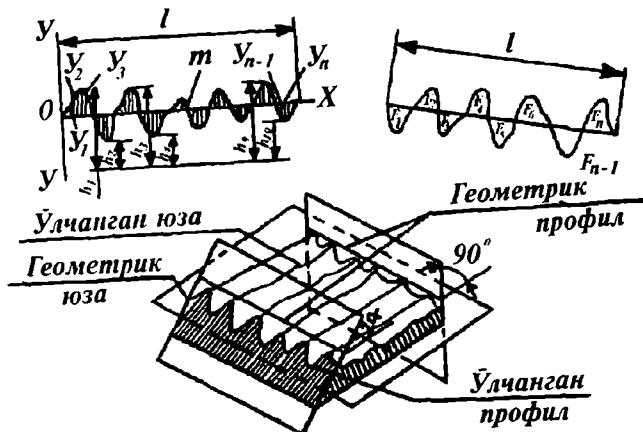

241-расм. Ишлов берилган юзанинг ғадир-будирлик профили

Ғадир-будирликлар чизмада профиль баландлиги R_z ёки профил нинг ўртача арифметик профилидан тафовути R_a ишора кўринишида кўрсатилади.

Шунун айтиш керакки, 1–5, шунингдек, 13–14-синф ғадир-будирликлари R_z бўйича, 6–12-синф ғадир-будирликлари R_a бўйича аниқланади. Бунда 1, 2-сийф ғадир-будирликларни аниқлашда база узунлиги (l) 8 мм, 3–4-синф учун 2,5 мм, 6–8-сийф учун 0,8, 9–11-синфлар учун 0,25 мм ва 12–14-синфлар учун 0,08 мм олинади.

R_z бўйича ғадир-будирликтин аниқлашда база узунлиги чегарасига ғадир-будирликтининг бешта энг баланд нуқтаси билан бешта энг паст нуқталари орасидаги масофа ўртасидан ўтган ўрта чизик (m) дан ўлчапади.

Аниқланган қийматларни қўйидаги формулага қўйиб, ғадир-будирликлар қиймати аниқланади:

$$R_z = \frac{(h_1 + h_3 + h_5 + h_6 + h_7 + h_9) - (h_2 + h_4 + h_6 + h_8 + h_{10})}{5} \quad \text{ёки}$$

$$R_z = \frac{H_1 + H_2 + H_3 + H_4 + H_5}{5}.$$

Бу ерда H – ғадир-будирлик профилининг энг юқори нуқтаси билан энг пастки нуқтаси орасидаги масофаалар:

$$H_1 = (h_1 - h_2); H_2 = (h_3 - h_4); \dots H_5 = (h_9 - h_{10}).$$

Ғадир-будирликтин R_a бўйича аниқлашда профилнинг айрим нуқталаридан « m » чизиққача бўлган $Y_1, Y_2, Y_3, Y_4, Y_5, \dots, Y_n$ масофалар ораликлари ўлчаниб, бу қийматларга кўра R_a қўйидагича аниқланади:

$$R_a = \frac{\sum(Y_i)}{n};$$

Бу ерда Y_i — ўлчанган профиль нүкталаридан « m » чизиққача бўлған масофа; n — ўлчашда олинган профиль нүкталари сони. Бунда: $F_1 + F_3 + \dots + F_{n-1} = F_2 + F_4 + \dots + F_n$ бўлади.


Ғадир-будирлик қийматларини ўлчаща микрогоеметрик шчуп асбоблар (профилометр, профилограф) ва оптик асбоблар (кўш интерференцион микроскоплар), баязи ҳолларда эталонларга таққослашдан ҳам фойдаланилади.

4-§. Деталларни йигишида биринчи тизими

Машина деталлари қисмларини йигиши пайтида уларнинг бирини иккинчиси билан боғланниши зарурлиги ўтқазилилар тизими дейилади.

Маълумки, двигателнинг цилиндр-поршень гуруҳида поршеннинг ташқи диаметри ва цилиндрнинг ички диаметр ўлчамлари ўзаро боғланган бўлади. Бунда поршень қамралувчи, цилиндр қамровчи детали бўлади. Бу тушунчани оддийроқ қилиб айтсан, ҳар қандай қамралувчи детални вал, қамровчи детални тешик жойи деса бўлади. Шунингдек, шпонкали вални тишли ғилдирак ўйифига киритиб йигишиларда ҳам шу ҳол кўрилади.

Агар деталларни йигишида қамровчи деталлар тешиги асос бўлиб, қамровчи деталь допуски ҳисобига бажарилса, тешик тизими бўйича йигилган бўлади. Аксинча қамралувчи деталь ўлчами асос бўлиб қамровчи тешик ўлчам допуски ҳисобига амалга оширилса, вал тизими бўйича йигилган бўлади (242-расм).

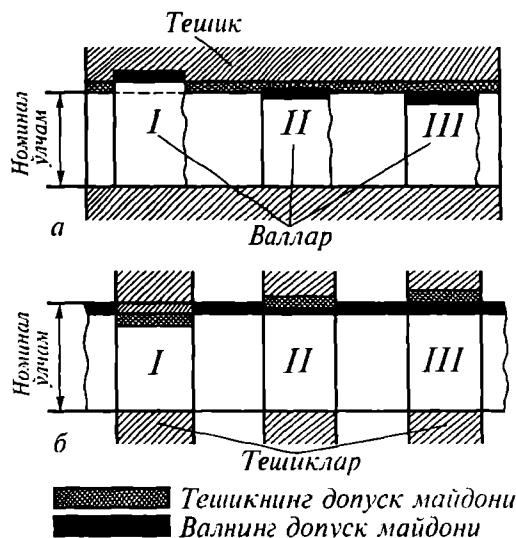

242-расм.

Чизмада тешик ва вал тизимидағи допуск майдончаси *A* ва *B* ҳарфлари билан, геометрик ўлчам аниқлик синфлари эса шу ҳарф индексида күрсатиласы. Масалан, 50 А₃, 50 В₃ аниқлик синф допусклари эса номинал ўлчамларига күра тегишли маълумотномалардан белгиланади. Деталларининг эркин ўлчамлари, масалан, втулка узунилиги конструктив нұқтаи назардан белгиланади.

Деталларни қысмлардан йиғишида, одатда, машина қысмларидан бир деталь иккинчисига нисбатан сурладиган, сурлайдиган ва оралиқ боғланишлар учрайди. Бир деталь иккинчисига нисбатан сурладиган боғланишли тизимга поршень цилиндрда бемалол сурлиш мисол бўлади. Чунки цилиндрнинг ички диаметри поршень ташқи диаметридан бирмунча катта бўлади. Тешик диаметри билан вал диаметри ўлчамлари тафовутига эса зазор дейилади. Деталларни йиғишида сурлувчи (скользящая) — С, кўзгалувчи (движущая) — Д, ҳаракатланувчи (ходовая) — Х, енгил ҳаракатланувчи (легкоходовая) — Л, кенг ҳаракатланувчи (широкоходовая) — Ш ва иссиқлигига ҳаракатланувчи (теплоходовая) — ТХ ўтқазишлар кўп учрайди.

Бир деталь иккинчисига нисбатан сурлайдиган боғланишли тизимли ўтқазишларда бир деталь иккинчисига нисбатан қўзғалмас бўлади.

Бундай боғланишга эришиш учун, масалан, вал диаметри иккинчи деталь тешиги диаметридан бир оз каттароқ бўлади. Бунинг учун вални тешикка пресслаб киритилади. Вал диаметри билан тешик диаметри ўлчамлари ўргасидаги тафовут — таранглик берилади ва бунга на-тиг дейилади.

Бу хил ўтқазишларга қиздириб йигилган (горячо) — Г_р, пресслаб йигилган (прессовая) — Пр1, Пр2, Пр3 ва осон пресслаб йигилган (легко прессовая) — Пл ўтқазишлар киради.

Оралиқ ўтқазишлардан тешикнинг яхши марказлашувини таъминлашда фойдаланилади. Бу боғланишларга мутлақо тифиз (глухая) — Г, тифиз (тугая) — Т, таранг (напряженная) — Н, зич (плотная) — П ўтқазишлар киради.

Чизмаларда ўтқазишлар шартли равишда тегишли ҳарф ва индекслар билан ёзилади.

Масалан, 4-синф аниқликдаги енгил ҳаракатли ўтқазиш чизмада А₁ деб кўрсатиласы.

51-боб

МАТЕРИАЛЛАРНИ СТАНОКЛАРДА КЕСКИЧЛАР БИЛАН КЕСИБ ИШЛАШ УСУЛЛАРИ

1-§. Умумий маълумот

Маълумки, заготовкаларни станокларда кескичлар билан кесиб ишлашда кескич заготовкага ботирилиб, унга нисбатан маълум қатлам

йўналиш бўйлаб илгариланма ҳаракатланаётганда зарур қалинликдаги металл қатламини қиринди тарзида йўниб, уни кутилган шакл ва ўлчамга ўтказилади.

Материалларни кескичлар билан кесиб ишлаш турлари хилма-хил бўлиб, уларнинг асосийларига йўниш, пармалаш, рандалаш, фрезалаш ва жилвирлаш усулларини кўрсатиш мумкин (66-жадвал).

66-жадвал


Тартиб номери	Ишлов берининг схематик тасвири	Ишлов беринш усули	Бош ҳаракат	Сурʼи ҳаракати
1		токарлик станокларида йўниш	заготовканинг айланмаси	кескичининг ўқи бўйлаб илгарилама ҳаракати
2		пармалаш станокларида пармалаш	парманинг айланма ҳаракати	парманинг ўқи бўйинча илгарилама ҳаракати
3		бўйига рандалаш станокларида рандалаш	заготовканинг тўғри чизикдун илтарилама-қайтма ҳаракати	кескичининг бош ҳаракатта тик йўналишида узукти ҳаракати
4		горизонтал фрезалаш станокларида фрезалаш	фрезанинг ўқи бўйлаб айланма ҳаракати	заготовканинг тўғри чизикдун илгарилама ҳаракати
5		доиравий жилвирлаш станокларида жилвирлаш	чарх тошининг ўқи бўйлаб айланма ҳаракати	заготовканинг ўқи бўйлаб айланма, илгарилама ҳаракати

Токарлик станогида заготовкани кескич билан кесиб ишлашдаги схемадан кўринади, заготовка станокнинг патронига маҳкам ва текис айланадиган қилиб ўрнатилгач, унинг маълум тезликда айлантирилишида кескичининг материалдан зарур қалинликдаги қиринди йўниши учун уни кесувчи қатламга ростлаб, кесиш йўналиши бўйлаб юргизилади.

2-§. Токарлик кескичлар хили, конструкцияси ва геометрияси

Маълумки, деталларни бажарадиган ишларига кўра тегишли материаллардан сифат талабларига биноан турли хил станокларда кескичлар билан ишловлар натижасида тайёrlанади. Кузатишлар кўрсатадики, заготовкаларни кескичлар билан кесиб ишлаш кўпроқ токарлик станокларига тўғри келади. Шу боисдан қуйида токарлик кескичлар хили, конструкцияси ва геометрияси ҳақида маълумотлар келтирилган.

Токарлик кескичларининг бажарадиган иш характеристига кўра: йўнувчи, тешик кенгайтирувчи, торец юзани ишловчи, ариқчалар очувчи, кесиб туширувчи, ўтмас бурчак бўйича галтель ишловчи, шаклдор юзалар ишловчи, резьбалар ишловчиларга ажратилади.

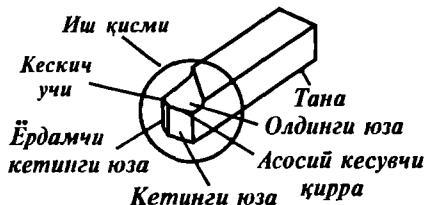


243-расм. Кескич элементлари

да токарлик кескичлар билан станокда бажариладиган асосий ишлар хиллари келтирилган. 245-расмда токарлик йўнувчи кескич ва унинг геометрияси келтирилган.

Материални яхши кесиб ишлаш учун кескичларнинг иш қисми (каллаги) маълум бурчаклар бўйича ўткирланиб, асосий ва ёрдамчи кесув қирралари ҳосил қилинади. Маълумки, заготовкани кескич билан кесиб ишлашда қиринди кескичининг олд юзаси бўйлаб чиқади. Кескичнинг заготовкага қараган юзаларидан бири асосий, иккинчиси эса ёрдамчи бўлади.

Асосий кесувчи қирра қиринди йўнишда асосий ишни, ёрдамчи қирра ёрдамчи ишни бажаради.


Кескичнинг асосий кесувчи қирраси билан ёрдамчи кесувчи қирраси туашган нуқтада кескич учи бўлади. Кескичнинг уч бурчаги заготовкани хомаки йўнишда ўткир, нафис йўнишда радиус бўйича ўтмасланган бўлади.

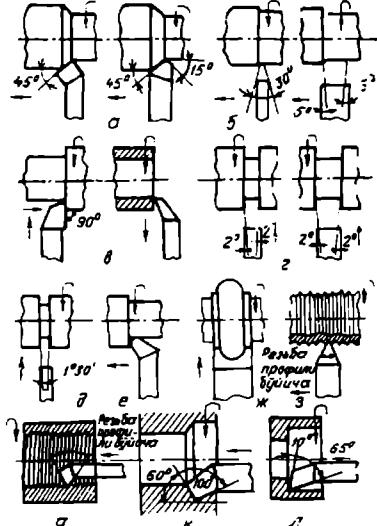

244-расм. Токарлик кескичларда бажариладиган асосий ишлар хили

Кескичларни конструкциясига кўра иш қисми (каллак) ва тана қисмига ажратилади. Каллак қисмида асосий ва ёрдамчи кесувчи қирралари бўлади. Каллаги тўғри, ўнгга ва чапга қайрилган, учи ўткир, радиус бўйича ўтмасланган бўлади. 243-расмда токарлик кескичлар хили кўрсатилган. 244-расмда токарлик кескичлар билан станокда бажариладиган асосий ишлар хиллари келтирилган. 245-расмда токарлик йўнувчи кескич ва унинг геометрияси келтирилган. 244-расмда токарлик кескичлар билан станокда бажариладиган асосий ишлар хиллари келтирилган. 245-расмда токарлик йўнувчи кескич ва унинг геометрияси келтирилган.

Токарлик станогида заготовкани йўниб ишлашда кескич асосий текисликда ётади (245-расм, а). Кескичнинг бу вазиятидаги геометрик параметрларини аниқлаш учун уни кесувчи қиррасидан асосий текислик билан кесиш текислигига тик қилиб ўтказилган текисликда ўлчамоқ керак (245-расм, б). Кескичнинг кесувчанлиги, узоқ муддат ишлаши, энергия сарфи, иш унуми ва ишлов сифати унинг материалига ва геометрик бурчаклари қийматларига ҳам боғлиқ. Заготовка материалида хоссаси кутилган сифат кўрсаткичларига кўра кескич материалларни ва унинг геометрик параметрларини тўғри танлашнинг аҳамияти foят катта.

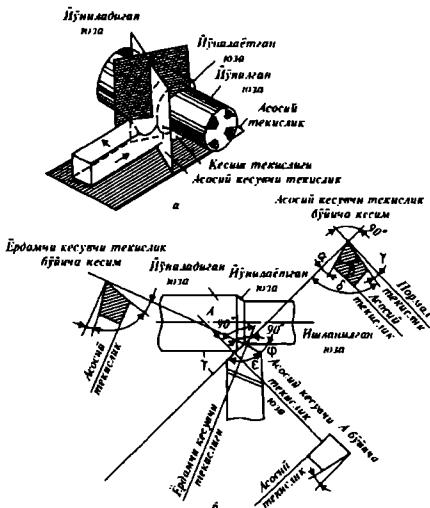

245-расм. Кесиқ геометриясы:

a — кесувчи текисликларнинг фазода үтиши,
б — кесувчи текисликларнинг излари ва кесиқченнинг бурчаклари

Токарлық йұнувчи кесиқчининг асосий геометрик параметр бурчаклари:

1. Олдинги бурчаги (α). Кесиқченнинг олдинги бурчаги деб кесиқченнинг олдинги юзаси билан асосий кесувчи қиррасидан үтвучи кесиши текислигига тик текислик орасидаги бурчакка айтилади. Бу бурчак кесилаёттан металл қатламининг деформацияланишида ҳосил болувучи кучланишларни камайтириша, қиринді ажралышда мұхим роль үйнайды. Одатда, бу бурчак 8–20 градус оралигига олинади. Агар кесиқченнинг олдинги юзаси асосий кесувчи қиррасидан пастда бўлса, мусбат ($+ \gamma$) ва аксинча, юқорида бўлса, манфий бурчак ($- \gamma$) бўлади.

2. Асосий кетинги бурчак (α). Кесиқченнинг асосий кетинги бурчаги деб унинг асосий кетинги юзаси билан кесиши текислигига уринма үтган текислик орасидаги бурчакка айтилади. Бу бурчак кесиқченнинг кетинги юзаси билан заготовканинг кесиши юзаси оралигидаги ишқаланиш кучини камайтиришга хизмат қиласи. Одатда, бу бурчак 6–12 градус оралигига олинади.

3. Үткірлик бурчаги (β). Кесиқченнинг үткірлик бурчаги деб кесиқченнинг олдинги юзаси билан кетинги юзаси орасидаги бурчакка айтилади ва унинг қиймати қуйидагича аниқланади:

$$\beta = 90^\circ - (\alpha + \gamma).$$

4. Кесиши бурчаги (δ). Кесиқченнинг кесиши бурчаги деб кесиқченнинг олдинги юзаси билан кесиши текислигига орасидаги бурчакка айтилади ва унинг қиймати қуйидагича аниқланади:

$$\delta = 90^\circ - \gamma^\circ$$

5. Кесиши қиррасининг қиялик бурчаги (λ). Кесиқченнинг кесиши қиррасининг қиялик бурчаги деб унинг асосий кесиши қирраси билан унинг учидан

асосий тескисликка параллел ўтказилган тескислик орасидаги бурчакка айтилади. Агар бу бурчак мусбат бўлса, λ (+ λ) ажралаётган қиринди ишлангани юза томонга, аксинча, магниий (- λ) бўлса, ишланадиган юза томонга йўналади.

6. Кескич учининг пландаги бурчаги (ε). Кескич учининг пландаги бурчаги деб кескичининг асосий ёрдамчи кесувчи қирраларининг асосий тескисликдаги проекциялари орасидаги бурчакка айтилади ва унинг қиймати куйидагича аниқланади: $\varepsilon = 180^\circ - (\varphi + \psi)$; бу бурчак қанча катта бўлса, кескич турғунлиги шунчага ортади.

7. Пландаги асосий бурчак (φ). Кескичининг пландаги асосий бурчаги деб кескичининг асосий кесувчи қиррасининг асосий тескисликдаги проекцияси билан унинг сурилиш йўналиши орасидаги бурчакка айтилади. Бу бурчак кичрайини билан заготовканинг ишлангани сирт юзи иотекислиги камайди ва шу билан бирга кескичининг асосий кесувчи қирра узуилиги ортади. Бу эса контакт юза температурасининг пасайишига олиб келиб, кескич турғулигини ортириади. Бу бурчак ортишида эса унинг уч пухталиги заифланаб, тезроқ сийлишнинг олиб келади, одатда, бу бурчак 40–45 градус оралигига олинади.

8. Кескичининг пландаги ёрдамчи бурчаги (φ_1). Кескичининг пландаги ёрдамчи бурчаги деб кескичининг ёрдамчи кесувчи қиррасининг асосий тескисликдаги проекцияси билан унинг суриш йўналиши орасидаги бурчакка айтилади. Бу бурчак камайганда заготовканинг ишлангани сирт юза иотекислиги камайди ва шу билан кескичининг уч пухталиги ортиб, камроқ сийлади.

Шуни қайд этган ҳолда хulosа қилиш керакки, материалларни кескичлар билан кесиб ишлашда заготовка материали ва хоссасига кўра кескич материалларни, геометрик параметрларини, кесиш режимини тўғри танлаб, мумкин қадар станок қувватидан тўла фойдаланган ҳолда, бикир станок ва мосламалар тизимида сифатли деталларни унумли ишлаш мумкин.

3-§. Металларни кескичлар билан кесиб ишлаш жараёнининг физик асоси

Материалларни кескичлар билан кесиб ишлашда қиринди ажралиш механизми ниҳоятда мураккаб жараёндир. Шу боисдан бу жараённи англаш мақсадида қуйидаги мисолга назар ташлайлик (246-расм). Айтайлик, бир фўла ўтинни ёриш зарур. Бунинг учун унга пона шаклли пўлат болт маълум P куч билан урилади. Бунда материал заррачаларининг ўзаро боғланиш қаршилик кучи P_m , болта юзаларига тик таъсир этувчи нормал қаршилик кучи P_N , қирра юзаларида ҳосил бўлувчи ишқаланиш қаршилик кучи — P_u билан белгиланса, бу қаршилик кучлар йиғиндисидан болтага қўйилган P куч катта бўлгандагина ўтин ёрилади:

$$P > P_m + P_N + P_u. \quad (1)$$

Расмдаги схемадан кўринадики:

$$P_N = P_N \cdot \sin \frac{\beta}{2}, \quad P_u = P_N \cdot \mu \cdot \cos \frac{\beta}{2}.$$

Агар формула (1) даги P_N ва P_u ўрнига уларнинг қийматлариниң кўйсак, формула қўйидаги кўринишга ўтади:

$$P > P_m + P_N \cdot \sin \frac{\beta}{2} + P_N \cdot \mu \cdot \cos \frac{\beta}{2};$$


$$P > P_m + 2P_N \left(\sin \frac{\beta}{2} + \mu \cdot \cos \frac{\beta}{2} \right).$$

Маълумки, P_m , P_N ва P_u кучларнинг қийматлари ўтин хилига, хоссасига, болта материалига, унинг пухталигига, геометриясига боғлиқ бўлади.


Металл заготовкалардан кескич билан станокларда қиринди йўниб ишлашни кузатсан, қўринадики, заготовкага пона шаклли кескич маълум P куч билан ботира борилганда кесилувчи қатлам ва ишланувчи юза тагидаги сирт маълум чуқурликкача аввалига эластик, кейин пластик деформацияга берилади (247-расм). Деформацияга берилаетган бу қатлам доналари маълум текислик бўйича силжиб, бурилиб, майданашиб, деформация йўналиши бўйича чўзилиб, физик пухталаниши сабабли кескичга кўрсатаётган қаршилиги орта боради.

Демак, қиринди ажралиши учун кескичга бериладиган куч заготовка қаршилигини енгиши керак. Кучли деформацияга берилган қатламнинг қиринди тарзида ажралиши учун унга таъсир қилувчи кучланиш (s) материалнинг оқиши чегара кучланишидан катта ($s > s_u$) бўлиши лозим. Бу ҳолда ажралиш текислиги деб атaluвчи A–A текислиги бўйича қириндининг дастлабки элементи ажралади. A–A текислиги ишланилган юздан у бурчак бўйлаб ўтади, унинг қиймати заготовка ва кескич материалларига, кескич геометриясига, ишлов режимига кўра 145–155° оралигида бўлади.

Ажралаетган қириндининг кескичининг олдинги юзасига ишқаланиши ва унинг яна кўшимча деформацияга берилиши туфайли элементларнинг ўзаро B–B текислиги бўйича силжиш жараёни ҳам боради. Бу силжиш бурчаги (θ) эса металл хоссасига, ишлов шароитига кўра 0°–30° оралигида бўлади. Демак, металларни кесиб ишлашда қириндининг ажралиш жараёнини қўйидаги уч босқичга ажратиш мумкин:

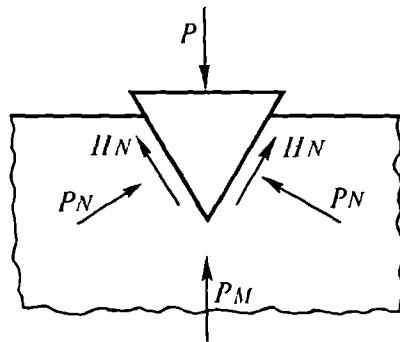

246-расм.

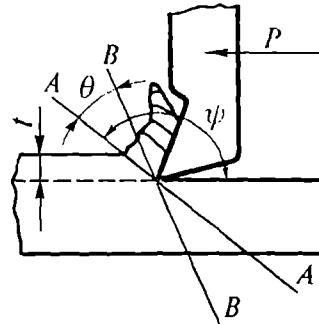

247-расм. Қириндининг ажралиш схемаси

1. Кесиладиган қатламнинг эластик ва пластик деформацияланиши.
2. Қиринди элементларининг ажралиши.
3. Қириндininинг кескич олдинги юзаси бўйича ишқаланишида элементларининг ўзаро матъум бурчак бўйлаб силжиши боради.

Металл қанча пластик бўлса, қиринди элементларининг ўзаро силжиш бурчаги шунча катта ва аксинча, металл қаттиқ бўлса, бу бурчак шунча кичик бўлади.

Материалларни кесиб ишлашда сарфланадиган иш қийматини қуидагида ифодалаш мумкин:

$$A = A_e + A_{pl} + A_{shk} + A_s \quad \text{Ж (кГм)},$$

бу ерда: A_e — эластик деформация учун сарфланадиган иш;

A_{pl} — пластик деформация учун сарфланадиган иш;


A_{shk} — қириндininинг кескич олди юзасига ва кескич орқа юзасини ишланадиган юзага ишқаланишига сарфланадиган иш;

A_s — кесиб ишлаш жараёнида янги силжиш текисликлари ҳосил бўлиши учун сарфланадиган иш.

Шуни ҳам қайд этиш жоизки, A қийматни камайтириш учун кесиб ишлашда пластик формасига (A_{pl}) ва ишқаланиш ишларига (A_{shk}) сарфланадиган ишларни камайтиришга, пластиклиги паст бўлган материалларни кесиб ишлашда эса A_e ва A_{shk} ишларга сарфланадиган ишларни камайтиришга ҳаракат қилиш керак.

Кузатишлар натижасида аниқланганки, материалларни кесиб ишлаш жараёнида сарфланадиган барча ишлар деярли тўла иссиқликка ўтади, шу боисдан кескичининг кам ейилишини таъминлаш билан катта режимларда, унумли ишлаш мақсадида сарфланган барча ишларни камайтиришга ҳаракат қилиш керак.

Металларни кесиб ишлашда шароитга қараб қириндininинг пластик деформацияланиш даражаси турлича бўлиши унинг ташқи кўринишига таъсир кўрсатади. Жумладан, геометрик ўлчамлари ўзгаради, яъни қириндininинг узунлиги (l) кескичининг босган йўли (l_o) дан кичик бўлади (248-расм). Кўндаланг қирқим кесими ($f = a \cdot b$) кесилувчи қатлам кесими ($f_o = a_o \cdot b_o$) дан катта бўлади. Қириндininинг бўйига киришуви (K) ни қуидагида ифодалаш мумкин:

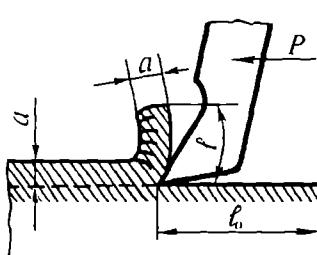

248-расм. Қириндininинг бўйлама киришув схемаси

$$K = \frac{l_o}{l};$$

Шуни қайд этиш жоизки, кесилувчи қатлам эни (b_o) қириндininинг эни (b) дан фарқ қилмайди. Шу сабабли кўндаланг қирқим ўлчам ўзаришини қуидагида ифодалаш мумкин:

$$K_f = \frac{b}{b_0} = \frac{a}{a_0}$$

Бу ерда: a — қиринді қалинлиги, мм; a_0 — кесилаёттан қатlam қалинлиги, мм.

Агар металл юқори даражада деформацияланғанда К нинг қиймати 3–6 ва ортиқ бўлиши мумкин. Мўрт металларни ишлашда бу сон бирга яқин бўлади.

Металларни кесиб ишлашда қириндининг киришуви ва унга таъсир этувчи омилларни, кесиб ишлаш жараёнининг физик моҳиятини ўрганишининг илмий аҳамияти катта.

Шунинг учун ҳам бу масалага доир кўпгина кузатишлар ўтказилған. Масалан, А.Н. Ерёмин ўз кузатишлари натижасида куйидаги холосаларга келган:

1. Қириндининг киришув қиймати ишланувчи металл хоссасига, кескичининг кесиши бурчагига ва кесиши температурасига боғлиқ.

2. Қириди қалинлигини оширишда қириндининг киришувига асосий сабаб кесиши температураси бўлиб, у кесиши жараённида ишқаланиш коэффициентини ўзgartиришиб билан металлининг пластиклик хоссасига ва ҳақиқий кесиши бурчагига таъсир этади.

3. Қириндининг қалинлиги ва эни унинг киришувига фақат температура орқали таъсир кўрсатади.

А.Н. Ерёмин маълумотларига кўра, қириндининг киришуви фақат ишқаланиш коэффициентига боғлиқ. Демак, қириндининг киришуви қийматига қараб кескичининг олд юзасидаги ишқаланиш коэффициенти ҳақида фикр юритиш мумкин.

М.И. Клушкин ва М.Б. Гордон ўз кузатишлари натижасида шундай холосага келдилар: кескичининг олд юзасидаги ишқаланиш кучи кесиши жараёнига катта таъсир кўрсатади, яъни ишқаланиш кучининг камайиши кесиши жараёнини осонлаштиради.

Н.Н Зорев кесиши жараёнидаги ишқаланиш таъсирини ўрганиб, у ҳам қириндининг киришувини кескичининг олд юзасидаги ишқаланиш кучи билан боғлайди.


Г.И. Якунии металларни кесиши жараённида турли газ мұхитининг (азот, ҳаво ва кислород) қириди киришувига таъсирини ўрганиб, кескич ишқаланиувчи юзасининг оксидланиши туфайли ишқаланиш коэффициенти ўзгаришини кўрсатди.

Муаллиф metallарни кесиши жараённанда электр токи ва газ мұхитининг алоҳида-алоҳида ва биргаликда қириндининг бўйига киришувига таъсирини ўрганди ҳамда куйидаги холосага келди:

1. Металларни кесиши жараёнидаги мұхит ва ҳосил бўлувчи термоток кесиши жараёнининг боришига катта таъсир кўрсатади.

2. Ҳосил бўлувчи термоток газ мұхитининг ишқаланиш юзасига таъсирини оширади ва конкрет ҳол учун ўзининг оптимал қийматига эга бўлади.

Қириндининг киришув қийматига ишланувчи материалнинг физик-механик хоссалари, кескич геометрияси, ишлов режимлари, мойлаш-совитиш суюқликларининг хили ва бошқа омиллар катта таъсир этиши ҳам муаллиф томонидан кузатилди.

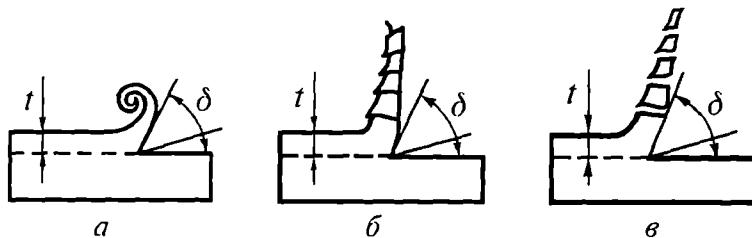

249-расм. Қириндининг турлари:
а — туташ қиринди; б — ёриқ қиринди; в — увоқ қиринди

4-§. Қиринди турлари

Юқорида қайд этилганидек, заготовкалар хоссасига ва уларни кескичлар билан кесиб ишлаш шароитига кўра ажралувчи қиринди турлари ҳам ҳил бўлади.

1. Туташ қиринди. Одатда, пластик металларни (Pb , Al , Cu ва кам углеродли пўлат) катта тезликда, юпқа қатламни олдинги бурчаги катта бўлган кескичлар билан кесиб ишлашда спираль, лента тарзидаги туташ қириндилар ажралади (249-расм, а).

2. Ёриқ қиринди. Бу ҳил қиринди пластиклиги пастроқ бўлган металларни ўртача режимда кесиб ишлашда ажралади. Қириндининг элементлари бир-бири билан бўш bogланган бўлади (249-расм, б). Бу қириндиларнинг кескич томондаги юзаси силлиқ, тескарисида майдамайда тишчалари бўлади.

3. Увоқ қиринди. Қаттиқ, мўрт металларни (чўян, бронза) кесиб ишлашда элементлари ўзаро bogланмаган турли шаклдаги увоқ қиринди ажралади. Бундай қириндилар ажралаётганда йўнилган юзада излар қолади (249-расм, в). Қириндининг характеристики ишлананаётган заготовканинг аниқлигига, юза текислиги ва иш унумига катта таъсир этади. Масалан, туташ қиринди ажралаётганда юза текис, ёриқ қиринди ажралаётганда ғадир-будир ва увоқ қиринди ажралаётганда эса янада ғадир-будир бўлади. Бунинг учун ишлананаётган металл ва кескичининг хили, геометрияси ўзгармагандага кесиш тезлигини ошириб, кесиладиган қатлам қалинлигини камайтириш билан мақсадга мувофиқ бўлган туташ қиринди ҳосил қилиш мумкин.

5-§. Материалларни кесиб ишлаш режими

Кесиш жараёнини характеристловчи муҳим кўрсаткичлар кесиш режими дейилади. Унга кесиш тезлиги, кескични (заготовкани) суриш тезлиги ва кесиш чуқурлиги киради.

Кесиш тезлиги (δ). Кескич тигининг заготовкага нисбатан асосий ҳаракат йўналишида вақт бирлиги ичida босган йўли кесиш тезлиги

дайилади. Кесиш тезлиги м/минда, жилвирлашда, ёгочларни ишлашда м/с да ўлчанади. Токарлик станокларида ишлашда кесиш тезлиги қуидаги формула бўйича аниқланади:

$$\vartheta = \frac{\pi Dn}{1000}, \text{ м / мин,}$$

бу ерда π — айлана периметрининг диаметрига нисбати; D — заготовканинг диаметри, мм; n — заготовканинг минутдаги айланишлар сони. Рандалашда, протяжкалашда эса кесиш тезлиги қуидагича аниқланади:

$$\vartheta = \frac{L}{1000 \cdot t_k}, \text{ м / мин,}$$

бу ерда L — кескич ёки заготовканинг бир минутда босган йўли, мм; t_k — кескичининг ишлаш вақти, мин.

Суриш тезлиги (S). Заготовканинг тўла бир айланишида кескичининг босган йўли кескичининг суриш тезлиги дайилади.

Суриш тезлиги айл/мин ёки мм/мин ҳисобида ўлчанади.

Кесиш чуқурлиги (t) заготовкани йўнишда кескич бир марта ўтганда ишланувчи юза билан ишланган юза орасидаги масофа бўлиб, бу масофа ишланган юзага тик ҳолда ўлчанади.

Токарлик станогида бўйлама йўнишда кесиш чуқурлиги қуидагича аниқланади:

$$t = \frac{D_3 - d}{2}, \text{ мм,}$$

бу ерда D_3 — заготовканинг йўнишдан аввалги диаметри, мм; d — заготовканинг йўнишдан кейинги диаметри, мм.

Юқоридаги маълумотлардан маълумки, металларни кесиш режимини аниқ ҳол учун танлаш бирмунча мураккаб. Шу боисдан амалда шу соҳага доир маълумотномаларда келтирилган жадвалилардан фойдаланилади.

6-§. Қириндини йўнишга сарфланадиган вақтни аниқлаш

Маълумки, деталь тайёрлашда ҳар бир операция учун сарфланадиган вақт иш унумини характерлайди. Шунинг учун ҳар бир операциянинг вақт нормаси муайян ташкилий-техник шароитни ҳисобга олиб, илфор технология даражасига жавоб берадиган тарзда белгиланади.

Битта детални тайёрлаш учун кетган вақт T_d қуидаги формула бўйича аниқланади,

$$T_d = T_a + T_e + T_{\text{ихк}} + T_{\text{тп}}, \text{ мин,}$$

бу ерда T_a — асосий технологик вақт, мин; T_e — ёрдамчи вақт, мин;

$T_{\text{нк}}$ — иш ўрнига хизмат кўрсатиш вақти, мин; $T_{\text{тф}}$ — дам олиш ва табиий заруратлар учун танаффус вақти, мин.

Асосий технологик вақт (T_a). Детални ишлаш жараёнида заготовка-нинг шаклини, ўлчамларини ўзгаририш учун сарфланадиган вақт асосий технологик вақт дейилади. Агар бу иш бевосита станокда бажарилса, бу вақт машина вақти деб юритилади.

Ёрдамчи вақт (T_e). Заготовкани ишлаш давомида ишчи қўй билан бажариладиган барча ишлар: заготовкани станокка ўрнатиш, станокни юргизиш ва тўхтатиш, айланишлар сони ва суриш тезлигини ростлаш, кесувчи асбобни ўрнатиш, уни зарур ерга суриш, ишланаётган заготовка ўлчамларини ўлчаш каби ишларга сарфланадиган вақт ёрдамчи вақт деб аталади.

Иш ўрнига хизмат кўрсатиш вақти ($T_{\text{нк}}$). Иш пайтида иш ўрнига қараб туриш учун сарфланадиган вақт.

Дам олиш ва табиий зарурат вақти ($T_{\text{тф}}$) оператив вақт ($T_o = T_a + T_e$) га нисбатан 5–7% ҳисобида олинади.

Заготовкани токарлик станогида бир йўла йўнишда T_a қўйидаги формула бўйича аниқланади:


$$T_a = \frac{L}{n \cdot s}, \text{ мин};$$

бу ерда L — кескичнинг суриш йўналиши томон бир минутда юрган тўла йўли, мм; n — заготовканинг бир минутдаги айланишлар сони; s — кескичнинг заготовка бир марта айлангандаги сурилиши, мм/айл.

250-расмдаги схемадан

$$L = l_1 + l_2 + l_3,$$

бу ерда l — ишланган юзанинг узунлиги, мм; l_1 — кескичнинг йўниш бошланишидан аввалги юрган йўли, мм; l_2 — кескичнинг заготовкани йўниб ўтгандан кейинги босган йўли, мм.

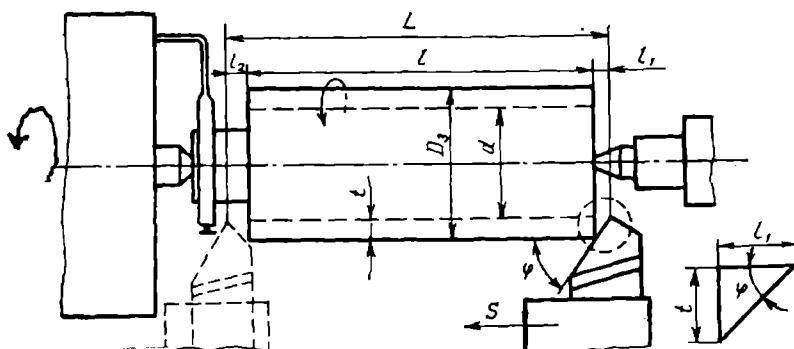

250-расм. Заготовкани бўйлама йўниш схемаси

Заготовка бир неча ўтишда ишлаганда T_a қуидаги кўринишга эга бўлади:

$$T_a = \frac{L}{n \cdot s} \cdot i, \text{ мин}, \quad (1)$$

бу ерда i — кескичнинг ўтишлар сони бўлиб, унинг қиймати ишлаш қўйимига ва кесиш чуқурлигига кўра белгиланади.

$$i = \frac{h}{t},$$

h — кесиб ишлаш қўйими, мм; t — кесиш чуқурлиги.

Агар i қийматини (1) тенгламадаги i ўрнига қўйсак, формула қуидаги кўринишга эга бўлади:

$$T_a = \frac{L \cdot h}{n \cdot s \cdot t}, \text{ мин.}$$

T_a вақтга кўра вақт бирлигига ишланган деталлар сони аниқланади:

$$A = \frac{60}{T_a} = \frac{60}{T_a + T_{\text{в}} + T_{\text{жк}} + T_{\text{тф}}}.$$

Демак, металл кесиш станокларида иш унумини ошириш учун асосий технологик ва ёрдамчи вақтни камайтиришга интилиш керак. Металл хоссасига, қўйим қийматига, кескич материалига, техник талабларга кўра кесиш режимлари, ўтишлар сонини рационал белгилаш билан бунга эришиш мумкин.

Бу мақсадлар учун тез ишлайдиган мосламалардан фойдаланиш, ўлчаш усулларини такомиллаштириш каби ишларнинг аҳамияти ҳам катта.

7-§. Материалларни кескичлар билан кесиб ишлашда ҳосил бўлувчи қаршилик кучлари

Маълумки, материалларни кесиб ишлашда кескичга ташқаридан берилувчи куч қиймати заготовканинг деформацияланишига, қириндининг ажралишига, уни кескичнинг олд юзасига ва орқа юзасининг ишлов берилган юзасига ишқаланишига сарғланган кучлар йигинди-сидан катта бўлгандагина қатлам металл қиринди тарзинда ажралади. Шуни қайд этиш жоизки, кесиш жараёнида заготовка структурасининг бир текисда бўлмаслиги, қўйим қийматининг ўзгариши, ўсимта ҳосил бўлиши, кескичининг ейилиши ва бошқалар таъсирида қаршилик кучи қиймати ва унинг қўйилиш нуқтаси ўзгариб туради. Шу боисдан уни аниқлаш қийин. Шунинг учун ишланувчи материал томонидан кескичга таъсир этувчи бу қаршилик кучи кескичининг асосий кесувчи қиррасининг «A» нуқтасига қўйилган деб қаралади, унинг қийматини ҳисоблашлар билан аниқлашда бир-бирига тик координат


ўқлары йўналишига йўналган кучлар (P_z , P_y ва P_x) га ажратилиб, ҳар бирининг алоҳида-алоҳида қийматларини динамометр ёрдамида ўлчанили (251-расем). Кўйида бу қаршилик кучлари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Кесиши кучи (P_z) деб материални кескич билан токарлик станокда кесиб ишлаш жараёнида кесиши тезлиги бўйлаб асосий ҳаракат йўналишига тик таъсир этувчи кучга айтилади. Бу куч бўйича станок шпинделелаги буровчи момент, самарали кесиши қуввати, кескич стерженини эгувчи момент, шунингдек, станокнинг тезлик кутиси механизм деталлари ҳисобланади. P_z куч қийматини кўйидаги эмпирик формула бўйича аниқлаш мумкин:

$$P_z = C_{p_z} \cdot t^{sp_z} \cdot s^{yp_k} \cdot \vartheta^{np_z} \cdot K^{mp_z}, \text{ кгк (Н).}$$

бу ерда C_{p_z} — ишланилаётган заготовка материалининг физико-механик хоссасини ҳисобга олувчи коэффициент; t — кесилаётган қўйим қалинлиги, мм; s — суриш тезлиги, м/мин; ϑ — кесиши тезлиги, м/мин; K^{mp_z} — кесиб ишлаш жараёнида юқоридаги формулага кирмаган кўрсаткчлар (кескич материали, геометрияси ва бошқалар)ни ҳисобга олувчи коэффициент.

Формуладаги даражада кўрсаткичлар (X_{p_z} , Y_{p_z} ва n_{p_z} , K^{mp_z}) қийматлари аниқ ишлов шароитига кўра тегишли маълумотномаларда берилади.

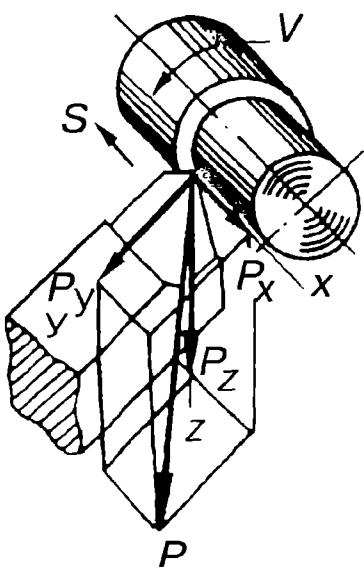

251-расем. Кескичга таъсир этувчи кучлар

Радиал куч (P_x) деб материални кесиб ишлаш жараёнида заготовка радиуси бўйлаб кескичга таъсир этувчи кучга айтилади. Бу куч қийматига кўра заготовкадан кескични эластик сиқилиш ва эгилиш қийматлари аниқланади.

Сурилиш кучи (P_y) деб ишланилаётган заготовка ўқига параллел, кескичини сурилиш йўналишига тескари йўналган кучга суриш кучи дейилади. Бу куч қиймати станокни заготовка ўқи бўйлаб суриш механизми деталлари ва кескич стержени ҳисобланади. P_y ва P_x кучлар қийматларини аниқлашда ҳам шундай эмперик формулалар бор. Кесиб ишлаш жараёнида кескичга таъсир этувчи умумий куч — P ни аниқлаш учун P_z , P_y ва P_x кучлар қийматлари асосида параллелепипед курилади ва унинг қиймати параллелепипед диагоналига тенг бўлади:

$$P = \sqrt{P_z^2 + P_y^2 + P_x^2}, \text{ кг(Н).}$$

P_z , P_y ва P_x кучлар орасидаги тақрибий нисбатлар асосан заготовка материалига ва хоссасига, кескич материали ва геометриясига, кесиш режими (ϑ , s , t) га ва бошқа күрсаткычларга бояныштырылады:

Одатда, пўлатларни ўтқир бурчакли ($\gamma = 15^\circ$, $\varphi = 45^\circ$ ва $\lambda = 0$) кескичлар билан, мойловчи совитиш суюқликларсиз кесиб ишлашда бу кучларнинг тақрибий нисбатлари қўйидагича бўлади:

$$P_y = (0,3-0,5) \cdot P_z;$$

$$P_x = (0,05-0,3) \cdot P_z.$$

8-§. Материалларни кескичлар билан йўниб ишлашда станокнинг эфектив қувватини аниқлаш

Металларни бўйига йўниб ишлашга сарфланувчи эфектив қувват (N_v) ни P_z кучга нисбатан аниқланади, чунки P_x кучни енгашга сарфланадиган қувват станок қувватининг 1–2 % дан ошмайди. Шу боисдан уни ҳисобга олмаса ҳам бўлади. P_y куч эса нолга tengdir.

$$N_v = \frac{P_z \cdot \vartheta}{60 \cdot 102}, \text{ кВт};$$

бу ерда P_z — кесиш кучи, кг; v — кесиш тезлиги, м/мин; 102 кгм/с эса 1 кВт га тенг.

Кесишида станок электр двигателининг қуввати (N_d) ни аниқлаш учун N_v қувватни станокнинг фойдали иш коэффициентига тақсимлаш керак.


$$N_d = \frac{N_v}{\eta}, \text{ кВт}.$$

бу ерда η — станокнинг фойдали иш коэффициенти бўлиб, у ўртача 0,7–0,8 олинади. Демак, $N_d > N_v$.

Демак, станок қисмлари ва деталларнинг оқилона конструкцияларини яратишда қаршилик кучлари қийматларини билиш, бинобарин, сифатли деталларга самарали ишлов беришни таъминлаш мухимдир.

9-§. Кесиш жараёнида иссиқлик ажралиши


Металларни кесиб ишлашда заготовканинг пластик деформацияларни, қиринди кескичининг олд юзасига ва йўнилган юзани кескичининг кетинги юзасига ишқаланиши натижасида кесиш зонасида анча иссиқлик ажралади (252-расм). Қиринди, кескич ва заготовка бу иссиқлик таъсирида қизийди. Кескич маълум даражагача қизигач, структура ўзгаришлари ҳисобига юмшаб, ишлов беришда тез ейлади.

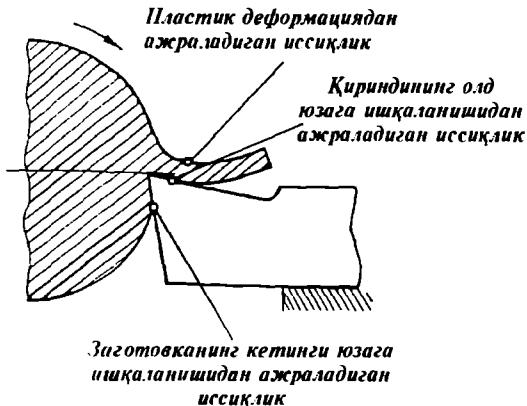

252-расм. Кесиш жараёнида иссиқлик ажралиш схемаси

га ва иссиқлик сифимига кўра) қириндига, кескичга, заготовкага, ташки мухитга тарқалади (253-расм). Юқоридаги маълумотларга асосланаб, иссиқлик баланси тенгламасини куйидагича ифодалаш мумкин:

$$Q_{\text{пл}} + Q_{\text{олд}} + Q_{\text{кст}} = Q_{\text{кир}} + Q_{\text{к}} + Q_{\text{з}} + Q_{\text{тн}},$$

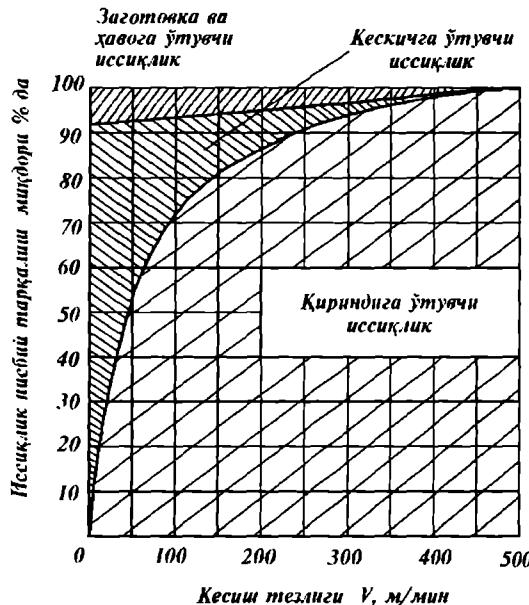

253-расм. Металларни кесиш ишлашда қаралаётган иссиқликнинг тарқалиш графиги

Бу эса заготовкани ишлаш аниқлигига, юзағадир-будирлигига ва ишлаш унумдорлигига птур етказади. Шунинг учун ажралувчи иссиқликнинг манбалари, тақсимланиши ва турли зоналардаги ҳақиқий температураларни билмасдан туриб, рационал ишлов йўлларини белгилаш қийин. Маълумки, ишлов пайтида контакт юзаларидағи иссиқлик турли тезликда (металлнинг иссиқлик ўтказувчанлигига ва иссиқлик сифимига кўра) қириндига, кескичга, заготовкага, ташки мухитга тарқалади (253-расм). Юқоридаги маълумотларга асосланаб, иссиқлик баланси тенгламасини куйидагича ифодалаш мумкин:

бу ерда $Q_{\text{пл}}$ — металл эластик ва пластик деформацияланганда ажralувчи иссиқлик, ккал; $Q_{\text{кин}}$ — қиринди кескичнинг олд юзасига ишқаланганда ажralувчи иссиқлик, ккал; $Q_{\text{кет}}$ — заготовканинг ишланган юзасини кескичнинг кетинги юзасига ишқаланганда ажralувчи иссиқлик, ккал; $Q_{\text{кип}}$ — қириндига ўтувчи иссиқлик, ккал; $Q_{\text{к}}$ — кескичга ўтувчи иссиқлик, ккал; $Q_{\text{тм}}$ — ташқи мұхитга ўтувчи иссиқлик, ккал.

Металларни кесиш жараёнида ажralувчи иссиқликнинг тақсимланишини Я.Г. Усачев калориметр ёрдамида ўрганды; унинг кузатишиларига кўра токарлик ишларида ажralаётган иссиқликнинг 50–80% и қириндига, 10–40% и кескичга, 3–9% заготовкага ўтади ва 1% и нурланиш орқали ташқи мұхитга тарқалади.

Кесиш тезлиги (ϑ) нинг ва суриш қиймати (s) нинг ошиши, кесиш чуқурлиги (t)нинг ортишига нисбатан кескичнинг қизишига кучлироқ таъсир кўрсатади. Бунинг сабаби шундаки, контакт юзасида ажralувчи иссиқлик миқдори ортиши билан бир вақтда кескич тифининг ишланаётган металлга контакт узунилиги ҳам ортади. Демак, металларни кесиб ишлашда иш унумдорлигини ошириш учун кесим юзаси қиймати (t_{xs})ни кесиш чуқурлиги t ҳисобига орттириш мақсадга мувофиқдир.

Профессор А.М. Даниелян 40ХМ пўлатни кесиша ажralадиган иссиқликни ҳисоблашда қуйидаги эмперик формуладаи фойдаланишини таъсия этди:

$$Q = 148,8 \cdot v^{0,4} \cdot s^{0,24} \cdot t^{0,1},$$

бу срда 148,8 — 40ХМ пўлати учун ўзгармас коэффициент.

Мълумки, металларни кесиш жараёнида сарфланувчи ҳамма механик иш иссиқликка айланади. Кесишга сарфланувчи иш қиймати қуйидагича ифодаланади:

$$A = P_z \cdot \vartheta, \text{ кгм/мин.}$$


Ажralувчи иссиқликнинг умумий миқдорини эса қуйидагича формула билан аниқлаш мүмкин:

$$Q = \frac{A}{427} = \frac{P_z \cdot \vartheta}{427}, \text{ ккал / мин, (Ж)}$$

бу ерда P_z — кесиш кучи, кг; v — кесиш тезлиги, м/мин. 427 — ишнинг иссиқлик эквиваленти, кгм/ккал.

10-§. Кесиш зонасидаги температурани ўлчаш үсулләри

Металларни кесиш жараёнида ажralувчи иссиқлик миқдорини аниқлаш кескичнинг қизиб ейилишини камайтириш йўлларини излашга

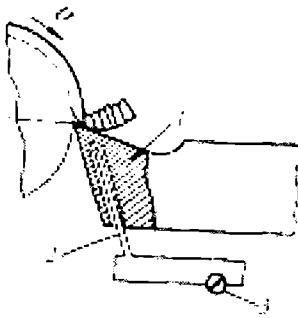

254-расм. Сунъий термопаралар тузилиш схемаси:


1 — кескич; 2 — термопара;
3 — гальванометр

ришлари асосида аниқланади.

3. Бевосита ўлчаш усули. Бу хилдаги усулларга сунъий, ярим сунъий ва табиий термопара усуллари киради. Металларни кесиб ишлаш жараёнида температурани ўлчашда сунъий ва, айниқса, табиий термопара усули ўзининг оддийлиги, температурани аникроқ ўлчаш мумкинлиги сабабли саноатда кенг тарқалган. Бу усуллар билан қисқача танишиб ўтамиз.

Сунъий термопара усули (254-расм). Бу усулдан фойдаланилганда кескич 1 нинг температураси ўлчанадиган юзага 0,2—0,4 мм етмайдиган қилиб, 2—3 мм диаметрли тешик очилади. Бу тешикка 0,15 мм диаметрли темир-константан симлардан ясалган, ўзаро изоляцияланган термопара 2 киритилади. Термопаранинг кавшарланган жойи тешик тубига сиқиб қўйилади. Термопаранинг очиқ учларига сезгир гальванометр 3 уланиб, унинг стрелкаси кавшарланган жой температурасини кўрсатади.

Табиий термопара усули. Бу усулда кесувчи асбоб билан йўнилаётган материал термопара элементлари вазифасини ўтайди. Кескичининг йўнилаётган юзага тегиб турган жойи термопаранинг кавшарланган жойи вазифасини ўтайди. Бу усулнинг схемаси 255-расмда кўрсатилган. Йўнилаётган заготовка 1 нинг бир томони, патрон 3 кулачоклари билан ва иккинчи томони эса айланадиган марказ 4 билан маҳкамланади. Бунда

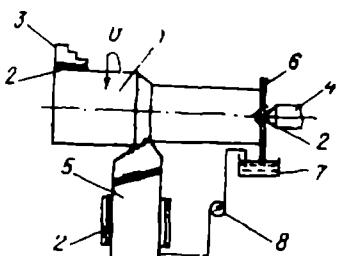

имкон беради. Металларни кесиб ишлашда кескичининг турли қисмларидаги температураларни ўлчашда қатор оригинал усуллар тавсия этилган бўлишига қарамай, уларни қуйидаги уч асосий хилга ажратиш мумкин: аналитик, билвосита, бевосита ўлчаш усуллари.

1. Аналитик ўлчаш усули. Бу усулда кесиш жараёнида ажралувчи иссиқлик миқдори тузилган тенгламалар ёрдамида аниқланади.

2. Билвосита ўлчаш усули. Бу хилдаги усуллар металлнинг тобланиш турага қараб термобўёқлар ёрдамида, калориметр воситасида ва структура ўзга-

255-расм. Табиий термопаранинг тузилиш схемаси:

1 — заготовка; 2 — қистирма; 3 — патрон;
4 — марказ; 5 — кескич; 6 — ҳалқа;
7 — симоб ваннаси; 8 — гальванометр

заготовка билан кескич 5 қистирмалар 2 воситасида бир-биридан изоляцияланади. Йўнилаётган заготовка ўнг ёқдаги ҳалқа 6 билан бир қилиб бириктирилган бўлиб, ҳалқа 6 ванна 7 даги симобга теккизилган. Сезгир гальванометр 8 нинг бир сими кескич 5 га, иккинчи сими эса ванна 7 даги симобга уланган.

Кесиш жараёнида контакт жойининг қизиши натижасида термоэлектр юритувчи куч ҳосил бўлади, гальванометр унинг қийматини кўрсатади. Унга асосан температура аниқланади.

Табиий термопара усули қуйидаги камчиликлардан ҳам ҳоли эмас:

1. Турли материалларни турли кескичлар билан ишлашда ҳар сафар термопарани даражалаб туриш лозим.

2. Даражалашда кескич билан заготовканинг кесиб ишлашдаги ҳақиқий ҳолатини белгилаш жуда ҳам қийин.

Профессор А.М. Даниелян табиий термопараларни даражалашда кескич билан заготовканинг ҳақиқий вазиятига таъсир этувчи асосий омиллар жумласига заготовка билан кескичининг химиявий таркиби, микроструктура ўзгаришлари ва бошқаларни киритган. Демак, табиий термопара усулида ҳам маълум хатоликларга йўл қўйилади.


С.С. Четвериков ва И.И. Здорогов нормалланган 18ХГТ пўлатини Р18 кескич билан 5% ли эмульсиянинг сувдаги эритмасидан фойдаланиб кесиш режимларида $d=53,3$ м/мин, $s=0,38$ мм/айл ва $t=3$ мм йўнгандага кескичининг турғулигини аниқлашда қуйидаги натижага эришганлар.

Мойлаш-совитиш суюқлигидан (МСС) одатдагича фойдаланилганда кескичининг турғулиги 2,3 мин, мойлаш-совитиш суюқлиги (МСС) босим остида кескичининг тағидан кесиш зонасига ҳайдалганда кескичининг турғулиги 12—46 мин бўлган. МСС кескичининг тағидан кесиш зонасига босим остида ҳайдалганда кескич анчагина совиганилиги учун турғунлиги ортган. Лекин табиий термопара усулида ўлчапган температуралар деярли бир-бира га яқин бўлган. Бу ерда қандайдир мантиқий боғланиш йўқ.

Муаллиф томонидан ЗОХГСА ва СТЗ пўлатларни Р9 маркали кескич билан МСС сиз ва оддий водопровод сувини кесиш зонасига қуйиб йўнишда ҳам шундай натижаларга эришди. Термопаранинг бу хатолик сабабини аниқлаш устида муаллифнинг ўтказган экспериментал тажрибалари натижасида кесиш жараёнида заготовка билан кескичининг ишқаланиш юзасида вужудга келувчи оксид пардалар туфайли содир бўлиши аниқланди.

11-§. Металларни кесиб ишлаш жараёнида кескич учидаги ўсимтанинг ҳосил бўлиши, унинг кескич турғунлигига ва ишлов сифатига таъсири

Пластик металларни кескичлар билан кесиб ишлашда маълум шароитда кесиш зонасида катта босим ва температура таъсирида ажралаётган қириндininинг кескич олд юзасида ишқалана боришида кучли

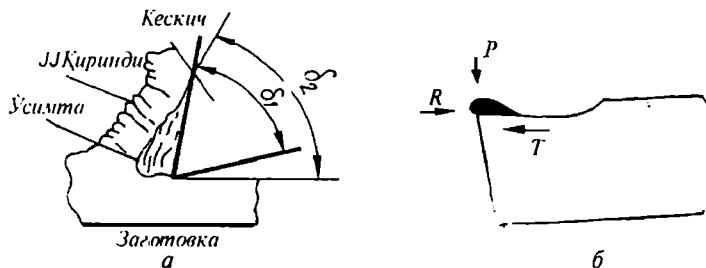

256-расм. Үсімтанинг ҳосил бўлиш схемаси:


a — кескичда ҳосил бўладиган үсімта: δ_1 — үсімтанинг ҳосил бўлишига қадар кескичининг кесиш бурчаги; δ_2 — үсімта ҳосил бўлгандаған кейин кескичининг кесиш бурчаги; *b* — кескичга таъсир этувчи кучлар

деформацияланган заррачаларниң бир қисми йұналиши бўйича тутила бориши оқибатида кескич учига понага ўшаб пайвандланиб боради ва у үсімта деб аталади (256-расм). Бевосита ишлов жараёнида ишқаланиш, босим, чўзиш кучлари (T , P , R) таъсирила унинг шакли ва ўлчамлари ўзгара боради. 257-расмда чўзилишга пухталиги 55 кг/мм² бўлган пўлатнинг $t = 4,5$ мм; $s = 0,67$ мм/айл ва турли тезликда кесиб ишлашда үсімтанинг ҳосил бўлиш графиги келтирилган.

Графикдан кўринадики, кесиш тезлиги 3–5 м/мин бўлганда контакт юзада температуранинг пастлиги сабабли үсімта ҳосил бўлмайди. Кесиш тезлиги 5–6 м/мин дан ошганда үсімта ҳосил бўла бошлайди ва ишлов тезлиги 18–20 м/мин дан ортганда эса үсімтанинг ўлчами кичрая бориб, 70–80 м/мин тезликка етганда үсімта ҳосил бўлмайди.

Үсімта ҳосил бўлиши асосан, ишланувчи заготовка ва кескич материаллари хоссаларига, кескич геометриясига ва кесиш режими (ϑ , s , t) га боғлиқ. Үсімтанинг ҳосил бўлиши кескичининг кесиш бурчаги (δ_2) ни кичрайтириб, қиридинининг осонроқ ажралишига ёрдам беради ва заготовкага нисбатан бир неча бор қаттиқлиги сабабли ўзи қиридини ҳам йўниб, кескичининг кесиш қиррасини ейлишдан сақлади.

Лекин кесиш шароити ўзгаришида үсімтанинг барқарормаслиги, кесиш кучининг ўзгаришига олиб келиши сабабли СМКД (станок-мослама-кескич-деталь) тизимида тебраниш пайдо бўлади. Натижада, ишланган юзада юлуқлар бўлиб, ўлчам аниқлиги ва юза текислиги ёмонлашади.

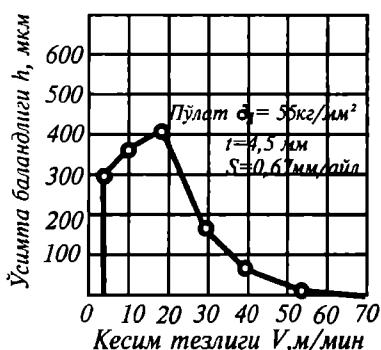

257-расм. Үсімтанинг кесиш тезлигига кўра ҳосил бўлиш графиги


Юқоридаги маълумотлардан хulosса қилиб шуни айтиш мумкинки, ўсимта хомаки ишловларда фойдали бўлса, нафис ишловларда зааралидир.

12-§. Кесиб ишлашда сирт қатламларниң пухталаниши

Пластик металларни кесиб ишлашда кесувчи қатламгина эмас, ўйнилган юза ҳам маълум чуқурликда деформацияланади. Натижада, металл донлари деформация йўналишига силжиб, бурилиб, майдала-ниши сабабли юза пухталанади. Масалан, алюминийни кесиб ишлашда ишланган юзанинг қаттиқлиги ишланмагандаги қаттиқликка нисбатан икки баравар, юмшоқ пўлатларни кесиб ишлашда эса бир ярим баравар ортади.

Пухталанган қатламнинг чуқурлиги (h) ўртача қаттиқликдаги пўлат учун хомаки йўнишда $0,4\text{--}0,5$ мм ни, тозалаб йўнишда $0,07\text{--}0,80$ мм ни ташкил этади. Металларни кесиб ишлашда юза пухталанишининг физик моҳиятини англамоқ учун кесиш жараёнида қиринди ажралиш схемасига назар ташлайлик (258-расм, a).

Фараз қилайлик, пўлатдан ясалган тезкесар кесувчи қирраси учининг юмaloқланиш радиуси (r) қиймати $0,005\text{--}0,008$ мм

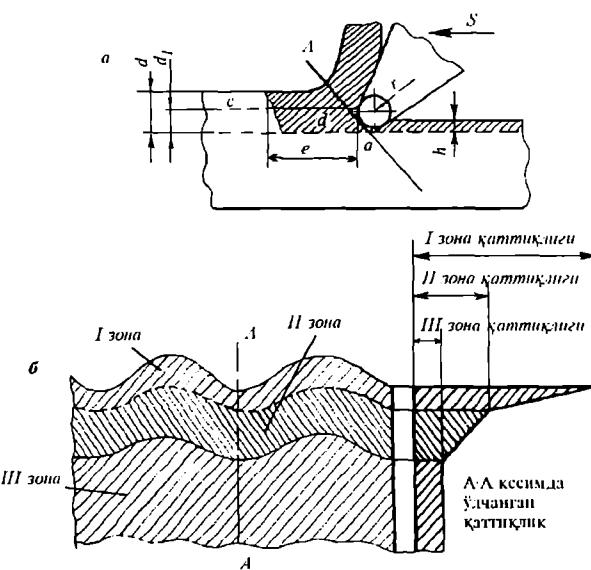

258-расм. Ишлов берилган юза қатлами хоссасининг ўзгариши:
 a — кесиш жараёнида қиринди ажралиш схемаси; b — кесиш жараёнида ишланган қатламнинг қалинлигига кўра қаттиқлигининг ўзгариш эпюраси

оралиғида бұлсın. Иш давомида унинг ўтmasланиши сабабли бу радиус орта боради. Кескіч қырраси учининг радиуси туфайли кесиш жа-раёни кечганды, металл қатламининг ҳаммаси эмас, балки cd чизиги-дан юқори қисмігіна қириндига ўтади. cd чизигидан пастки қисми эса эластик деформацияланып, йўнилган юзани ҳосил қиласы. Демак, кескіч бир йўла йўниб ўтишида деформацияланган қатламда h , элас-тик қаїтиш рўй беради. h , ўлчами қанча катта бўлса, кескіч орқа юзасининг ишланган юзага тегиш жойи шунча ортиб, ишқаланиш кучини оширади. Шу билан ишланган юзадан нормал босим (N) ва ишқаланиш кучлари таъсирида эластик деформация қиймати катта бўлса, ишқаланиш кучи ҳам шунча ортади. Ишқаланиш кучини ка-майтириш учун кескічнинг кетинги бурчак (α_0 ва α_1) лари чархланади.

Металларни кесиш жараёнида ишланган қатламнинг қалинлигига кўра унинг қатлам хоссаларининг ўзгариш эпюраси 258-расм, б да келтирилган. Ишланган юзанинг нотекислиги шартли равища илон изи тарзида тасвирланган. Пухталанган қатлам чуқурлиги қуйидаги уч зонага бўлинади:

I зона. Бу жуда юпқа зона бўлиб, донларнинг майдалашиб, янги структура ҳосил бўлиши билан характерланади. Бу юзада микродарзлар бўлиши туфайли у нуқсонли зона деб юритилади.

II зона. Пухталанган зона.

III зона. Асосий металл зонаси. Схемадаги эпюрадан қўриниб ту-рибдикি, ишланган юзанинг қалинлик бўйича қаттиклиги кескин ўзга-ради, яъни юзадан асосий металл қатламига ўтгунча қаттиклик аста камайиб боради. Бунинг сабаби шундаки, кесиш жараёнида кескічнинг орқа юзасига тегадиган қатлам пластик деформацияга кўпроқ берилади.

Экспериментал тадқиқотлар шуни кўрсатадики, кескічнинг кесиш чуқурлиги — t , сурилиш тезлиги — s , кесиш бурчаги — δ ва кесувчи қирранинг юмалоқланиш радиуси — r , катталашган сари пухталаниш даражаси ва чуқурлиги ортади. Бу омиллар ичida кескічнинг сурилиш гезлиги (s) пухталанишга айниқса катта таъсир кўрсатади.

Кесиш тезлиги ϑ ортиши билан пухталаниш камаяди. Тозалаб ишлаша сиртқи қатламдаги қолдик кучланиш характеристи ва қиймати машина деталларининг иш муддатига катта таъсир кўрсатади. Агар қолдик кучланиш сиқувчи бўлса, юза пухталаниши фойдали бўлиб, бу деталнинг толиқиши чегарасини оширади.

Юзанинг дагал йўнишдаги пухталаниши юзани узил-кесил тозалаб ишлашга ўтишда кескічини тез ўтmasлаштиради, ишлов жараёнига сал-бий таъсир этади. Кесиш жараёнида ишланган юзанинг пухталаниши билан танишиш механик ишлов учун қолдирилган қўйимнинг охирги қатламини тозалаб йўнишда қатламни имкони борича юпқа йўниш кераклигини билдиради.

13-§. Материалларни кесиб ишлашда ҳосил бўладиган тебранишларнинг кескич ейилишига ва деталь сифатига тъсири

Маълумки, материалларни кескичлар билан станокларда кесиб ишлашда баъзан қатор сабабларга кўра станок-мослама-кескич-деталь (СМКД) тизимида даврий тебранишлар бўлади. Агар бу тебранишлар анча кучли бўлса, кескич тез ейилиб, деталнинг сифатига путур етказиши билан станок деталларнинг тезроқ ейилишига, шовқин кучайишига ва ишчини тезроқ толиқишига олиб келади. Шунинг учун бу масалага алоҳида эътибор берилади. Металларни кескичлар билан узлуксиз кесиб ишлашда ортиб борувчи кесиш ва ишқаланишларда кесилаётган қатлам кўндаланг кесими юзининг ўзгариши, ўсимта ҳосил бўлиши, заготовка ва кескичнинг эластик деформацияланиши, станок ва мосламаларнинг ҳаракатдаги деталларнинг мувозанатланмаганилиги, заготовка сирт юзининг нотекислиги, кескичнинг ейилиши, станокнинг етарли даражада бикрмаслиги туфайли ёнидаги ишлаётган станокларнинг пойдеворлари орқали ўтувчи тебранишлар тъсирида СМКД тизими мажбуран тебранади ва натижада кесиш жараёни меъёрида бормайди.

Автотебранишлар частотаси 50–500 Гц оралиғида бўлса паст частотали, 800–6000 Гц оралиғида бўлса, юқори тебранишлар дейилади. Кузатишлар натижасида аниқланганки, паст частотали тебранишларда ишланган заготовка сирт юзи тўлқинсимон бўлса, юқори частотали тебранишларда ишланган заготовка сирт юзида майда-майда чуқурчалар бўлади. Тажрибалар кўрсатадики, қиринди эни ва суриш тезлигининг ортиши тебранишни оширади. Кесиш тезлиги то 50–150 м/мин га етгунга қадар тебраниш ортиб боради. Кесиш тезлиги бу кўрсатичдан ошганда СМКД тизими тебраниши камаяди.

Шунингдек, кескичнинг олдинги бурчаги (γ) нинг кичрайиши ва кетинги бурчаги (α) нинг катталashiши билан тизим тебраниши кучаяди. Пландаги асосий бурчак (φ) кичрая борган сари тизимнинг тебраниши ҳам кучая боради. Кескич учининг юмалоқланиш радиуси (r) катталашганда тебраниш сусаяди. Материалларни кесиб ишлашда бу тебранишларни камайтириш мумкин. Бунинг учун ҳосил бўлиш сабаблари олдини олиш лозим, жумладан ҳосил бўлувчи кесиш ва ишқаланиш кучларини камайтириш, станок бикрлигини ошириш, станокка заготовканни ва кескични тўғри (тебраниш кам даражада берадиган тарзда) ўрнатиш, кескич геометриясини тўғри танлаш, маъқул кесиш режимини белгилаш, каттароқ тезликда ишламоқ керак.

Шуни ҳам қайд этиш жоизки, айниқса, кесиб ишланиши қийин бўлган материалларни кесиб ишлашда тизим тебранишлардан тўғри фойдаланилса ижобий натижаларга эришиш мумкин.

Бунинг учун кескичга сунъий йўналиш ёки кесиш тезлиги бўйича зарур частотали тебраниш берилади. Жумладан, тебраниш частотаси

200–2000 Гц, амплитуда 0,02–0,002 бўлади. Бундай берилувчи сунъий тебраниш манбай сифатида механик тебраткичлар ёки юқори частотали генераторлардан фойдаланилди.

Бу хил ишлов анъанавий ишловларга қараганда қуйидаги афзаликларга эга бўлади. Жумладан, қиринди айрим элементлар тарзида майдалаб, зарурый самарали қувватни камайтиради. Ўсимта кескичда ва ишланган юзада майда тишли заррачалар ҳосил бўлмайди, лекин баъзи ҳолларда кескичнинг турғунык вақти камаяди.

14-§. Мойлаш-совитиш суюқликларининг роли

Ўтган асрнинг 70, 80-йилларида ёқ пўлатларни кесиб ишлашда со-вуннинг сувдаги эритмаларидан, XX асрнинг бошларида эса тезкесар пўлатдан ясалган кескичлар билан металларни хомаки йўнишда эмульсиялардан, тозалаб йўнишда минерал мойлардан фойдаланилган. Кейинроқ эса майда олtingугурт кўнуни қўшиб ишлатила бошланди.

Тажрибалар шуни кўрсатадики, металларни кесиб ишлашда мойлаш-совитиш суюқликлари (МСС) дан фойдаланиш кесувчи асбоблар турғунилигини ошириб, сифатли деталлар ишлашда энг арzon омиллардан биридир.

Улар суюқ, газ, газсимон ва қаттиқ ҳолда бўлади. Суюқларига минерал мойлар, мойли сув эмульсиялари, совуннинг сувли эритмалари, керосинга ва мойга киритилган графит, парафин ва бошқалар, газ ва газсимонларга CO_2 , N_2 , сирт юзи актив мойлар буғлари ва бошқалар, қаттиқларига эса мум, парафин, петролатум, битум, совун кукунлари киради.

Мойлаш-совитиш суюқликларининг асосий функциялари: а) кесиш жараёнида контакт юзаларидан ажралувчи иссиқлик ҳисобига қизиган кескич, қиринди ва заготовкани совитиш; б) кескичнинг олд юзасига қириндininинг, кетинги юзасига ишланган юзанинг ишқала-нишини камайтириш; в) заготовканинг ташқи юзаларидаги микродарзларга кириб, уларни пона сингари кериб, қиринди ажралишига кўмаклашиш.

МСС нинг хили ва таркиби ишланилаётган заготовканинг хилига, ишлов характеристига, кутилган сифат талабларига, кесиш режимларига ва бошқаларга кўра белгиланади.

Шу билан бирга МСС ишчининг саломатлиги учун заарсиз бўлиши билан бирга деталларни коррозияламайдиган бўлиши ҳам лозим.


МСС нинг хиллари жуда кўп бўлишига қарамай, уларни икки гуруҳга бўлиш мумкин: I гуруҳ — совитиш хусусияти юқори, мойлаш хусусияти паст бўлган МСС; II гуруҳ — мойлаш хусусияти юқори, совитиш хусусияти паст бўлган МСС. I гуруҳга соданинг сувдаги 2–5% ли эритмалари, совуннинг сувдаги 5–10% ли эритмалари ва бошқалар киради. II гуруҳга минерал мойлар ва ўсимлик мойлари, олtingугурт қўшилган мой (сулфофрезол) ва бошқалар киради.

Амалдаги металларни дағал йўнишда I гуруҳга киравчи МСС, тозалаб йўнишда ва резьбалар очишида эса II гуруҳга киравчи МСС ишлатилади. Баъзида чўян ва алюминий қотишмаларини тозалаб йўнишда ва пардозлаш ишларида новшадил ва керосиндан фойдаланилади. Ишлов усулига, кесиш режимига ва бошқа кўрсаткичларга кўра МСС кесиш зонасига асосан устидан паст босимда [$P=1,1 \text{ кг}/\text{см}^2 (0,11 \text{ МН}/\text{м}^2)$], юқори босимда [$(P=10-25 \text{ кг}/\text{см}^2 1-2,5 \text{ МН}/\text{м}^2)$] пастидан пуркаш усулидан ҳам фойдаланилади (259-расм).

МСС сарфи кесиш усулига, кесиш режимига ва бошқа кўрсаткичларга кўра 5–50 л/мин бўлади.

Чўян, бронза каби қотишмаларни кесиб ишлашда МСС ишлатилмайди, чунки улар кескичининг турғунлигини бир оз оширгани билан увоқ қиринди станокни ифлос қилиб, унинг қўзғалувчи деталларига зарар етказади. Шу сабабли бундай ҳолларда кейинги йилларда МСС ўрнига сиқилган ҳаво ва карбонат ангидрид ишлатилмоқда.

Кесиш жараёнида МСС нинг кескичига таъсири ҳақида адабиётларда турили фикрлар ҳам учрайди. Баъзи муаллифлар кесиш жараёнида ташқи мухит зарралари (молекулалари) кескичининг контакт юзаларига ўтишини рад этса, баъзилари, аксинча, ташқи мухит заррачалари контакт юзаларига ўтишини таъкидлайди. Бизнинг кузатишларимизда ҳам кесиш жараёнида МСС заррачаларининг кесиш юзасига ўтиши ва бунинг натижасида оксид пардалар ҳосил бўлиши аён бўлди. Шуннингдек ҳосил бўлувчи оксид пардалар характеристига термоток ва гальванотоклар таъсир этиши ҳам аниқланди.

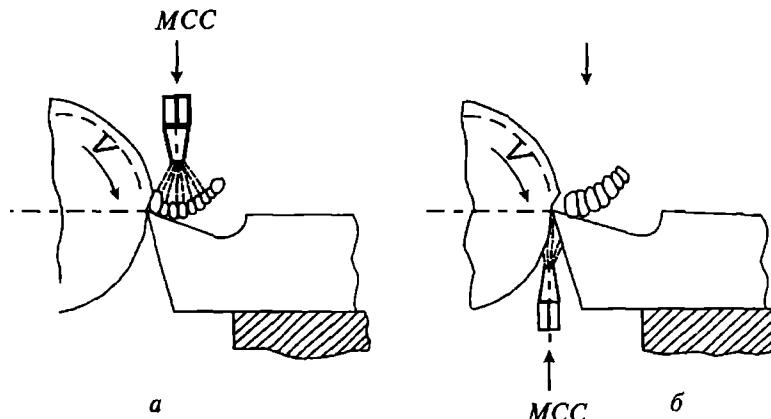

259-расм. МСС ни кесиш зонасига пуркаш схемаси:

a — суюқликни устидан пуркаш; *b* — суюқликни босим остида тагидан пуркаш

15-§. Материалларни кесиб ишлаш жараёнида кескичнинг ейилиши

Маълумки, металларни кесиш жараёнида маълум ҳажмдаги металлнинг эластик-пластик деформацияниши, кескичнинг олд юзасига ажралётган қиридининг ва кетинги юзасига ишланган юзанинг ишқаланиши натижасида кескич қизиб, ейила боради.

Кескичнинг ейилиш суръати заготовканинг хоссасига, кескич материали ва геометриясиغا, кесиш режимига ҳамда бошқа омилларга боғлиқ. Кескичнинг тез ейилиши аввал металларнинг юқори режимда самарали ишлашини чеклади. Шунинг учун унинг ейилиш тезлигини камайтиришга оид ишлар бу мураккаб жараённи чуқур ўрганмай туриб, мазкур масалани ҳал этишга имкон бермайди.

Кескичларнинг иш жараёнида ейилиш сабабларини ўрганиш асосан механикавий, термик ва адгезион ейилишга ажралади. Материалларни МСС сиз кесиб ишлашда кескичнинг сирт юза ғадир-будирликлари ейилиши механик (абразив) ейилиш дейилади. Агар кескичнинг юқори температурада қизиганида юмашши ва контакт юзадаги босим таъсирида сиртидаги оксид парларнинг парчаланишига термик (оксидланиш) ейилиш дейилади. Агар кескич материал заррачалари қиринди билан молекуляр bogланиш ҳисобига ейилса адгезион ейилиш дейилади.


Шуни қайд этиш жоизки, кичик тезликларда ишловчи кескичлар (парма, зенкер, развертка, метчик ва бошқалар) кўпинча адгезион ва абразив ейилишларга берилади.

Кузатишлар шуни кўрсатадики, кескич юзасининг ғадир-будирлиги маълум даражада камайтирилса, у кам ейилади, лекин юза ғадир-будирлиқ даражасининг ҳаддан ташқари камайтирилиши кескичнинг ейилиш суръатини оширади. Масала шундаки, кескич юзасининг ғадир-будирлиги жуда ҳам камайтирилганда унинг олд ва кетинги юзаларига тушувчи босим ҳар бир cm^2 юзада бир неча юз кг га етади. Натижада унинг қиринди билан боғланиш кучининг қиймати айрим заррачаларнинг боғланиш кучидан ошгани учун майда заррачалар кескич юзидан қириндига ёпишиб бориб кескичнинг ейилиши ортади.


$t < 0,2 \text{ мм}$ бўлганда, МСС дан фойдаланмай кесишида кескичнинг кетинги юзаси тезроқ ейилади.

Агар $t = 2 \text{ мм}$ ва ундан ортиқ бўлганда ўртача тезликда МСС лардан фойдаланиб кесишида кескичнинг кетинги юзаси ҳам, олд юзаси ҳам ейила боради. Агар $t \geq 0,2$ бўлиб, сиз катта тезликда ишлашда кескичнинг олд юзаси кўпроқ ейилади (260-расм).

Маълумки, ейилган кескичларни дастлабки геометрик шаклига келтириш учун у чархланади. Бунда кескичнинг олд ва кетинги юзаларидан маълум қалинликда қатлам йўнилади. Кескичнинг чархланиши лозим бўлган даражада ейилиши йўл қўйиладиган ейилиш дейилади.

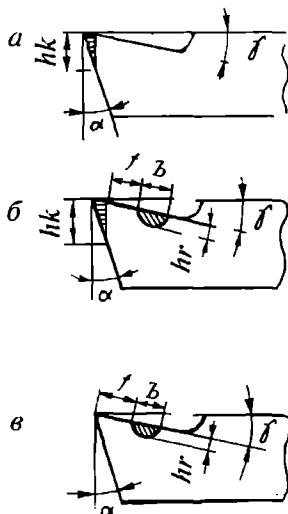

260-расм. Кескичнинг ейилиши:
а — кетинги юзасидан; б — бир
вактда ҳам олд, ҳам кейинги
юзасидан; в — олд юзасидан

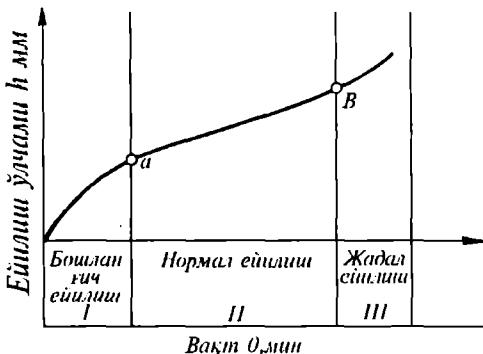

261-расм. Кескичнинг ейилиш тавсифи схемаси

Кескичнинг ейилиш характерини ўрганиш бу қийматни аниқлашга имкон беради.

Кескичнинг ейилиш эгри чизигидаги I давр унинг бошлангич ейилиш даври бўлиб, бунда юзаларнинг ғадир-будирликлари ейилади. II давр кескичнинг нормал ейилиш даври бўлади (261-расм).

Кесувчи асбобларнинг йўл қўйиладиган ейилиш қийматининг миқдорий ифодаси ейилиш критерияси (h_k) дейилади. Масалан, тезкесар пўлатдан ясалган кескичларда пўлатларни кесишда $h_k = 1,5-2,0$ мм (МСС сиз ишлов беришда $h_k = 0,4-0,5$ мм), қаттиқ қотишма пластикалари, кавшарланган кескичларда эса бу критерия $h_k = 0,5-0,8$ мм қилиб белгиланади.

Пўлатларни ишлашда кесиш юзасида ялтироқ йўллар, чўяnlарни ишлашда эса қора доғларнинг ҳосил бўлиши кескичнинг ейилиши эгри чизигидаги III даврни, яъни унинг тез ейилиши бошланганлигини билдиради. Баъзи нафис ишловларда кескичнинг ейилиш критерияси технологик кўрсаткич бўйича, деталь ўлчамининг аниқлиғи, ғадир-будирлик даражасига қараб ҳам белгиланади. Агар ишланган деталь ўлчамлари чизма талабига жавоб бермаса, унда кескич қайта чархланади.

Кескичларнинг қайта чархланмай ишлаш вақти унинг турғунлиги дейилади. Маълумки, кескичларни чархлашда йўнилган қалинликка қараб бир неча бор чархлашга тўгри келади. Шунга кўра кескичлар-

нинг умумий турғунылигини қўйидаги формула бўйича аниқлаш мумкин:

$$T_{\text{ум}} = (N + 1) \cdot T_{\text{мин}},$$

бу ерда N — йўл қўйиладиган чархлашлар сони, T — кескичнинг турғунылиги, мин.

Конкрет ҳоллар учун N ва T нинг қийматлари маълумотномалардан олинади.

16-§. Кесиш тезлигини оқилюна белгилаш

Металларни кесиб ишлашда кесиш тезлиги кесиш режимининг муҳим элементи бўлиб, унинг ортиши билан ишлашга сарфланадиган асосий технологик вақт камаяди ва йўнилган юза ғадир-будирлиги текисланади. Бироқ металларни юқори тезликда кесиб ишлашни кескич турғунылиги, станок қуввати ва бошқалар чеклайди. Амалий ишларда кескичнинг турғунылиги иқтисодий жиҳатдан белгиланиб, кесиш тезлиги конкрет ҳол учун аниқланади.

Металларни кесиб ишлашда оптималь кесиш тезлигини белгилаётганда кескичнинг турғунылиги, ишланадиган материалнинг физик-механик хоссалари, кескич кесувчи қисмининг материали, кескич геометрияси, кесиш элементлари ва бошқа омилларга алоҳида эътибор берилиши лозим.

Кескичнинг турғунылиги. Кесиш жараёнини қузатиш кесиш тезлиги билан кескичнинг турғунылиги орасида маълум болганиш борлигини кўрсатди, бу боғланишни қўйидагича ифодалаш мумкин:

$$\vartheta = \frac{C_p}{T^m}, \text{ м/мин},$$

бу ерда C_p — кескич, заготовка материали, кесиш чуқурлиги, суриш қиймати, кескич геометрияси каби омилларга боғлиқ бўлган коэффициент; T — кескичнинг турғунылиги, мин; m — нисбий турғунылик. Бунинг қиймати йўнилаётган материалга, кескич материалига, кесиш чуқурлигига, суриш қийматига, ишлов характерига боғлиқ бўлиб, тез-кесар пўлатдан тайёрланган кескич учун 0,1–0,125, қаттиқ қотишмали кескичлар учун 0,2–0,3, минерал-керамик кескичлар учун 0,4–0,5 олинади. Кесиш асбобининг турғунылигини станокнинг иш унуми энг юқори ва деталнинг танинвархи арzon бўладиган қилиб белгилаш керак. Ана шундай кескичнинг турғунылиги иқтисодий турғунылик дейилиб, унга тўғри келадиган кесиш тезлиги иқтисодий кесиш тезлиги деб аталади.

Заготовкани битта кесиш асбоби билан ишлашда ишлатиладиган кескич материалига кўра қўйидаги чегарада турғунликлар қабул қилинган: тезкесар пўлатдан ясалган кескич учун 30–60 мин, қаттиқ қотишма

пластинка учун 45–50 мин, минерал-керамик пластинка учун 30–40 мин, резьба йўнадиган ва шаклдор кескичлар учун 120 мин.

Заготовкани бир неча кескичлар билан ишлашда тургунлик катта-роқ олинади, чунки кесиш асбобини ростлаш ва алмаштириш учун анча вақт талаб этилади. Токарлик автоматларида кескичнинг турғуни-лиги 180–200 мин белгиланади.

Кесиш жараёнида v_1 тезликдан v_2 тезликка ўтишда кесиш асбоби-нинг турғунилигини қуйидаги боғланишлардан аниқлаш мумкин.

Агар $\vartheta_1 = \frac{C_1}{T_1^m}$, $\vartheta_2 = \frac{C_2}{T_2^m}$ бўлганда бу ифодалар ҳадма-ҳад бўлинса, қуйидаги ифода ҳосил бўлади:

$$\frac{\vartheta_1}{\vartheta_2} = \frac{C_1 T_2^m}{C_2 T_1^m} = \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^m,$$

бундан

$$\vartheta_1 = \vartheta_2 \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^m \text{ ёки } T_2 = T_1 \left(\frac{\vartheta_1}{\vartheta_2} \right)^{\frac{1}{m}}$$

келиб чиқади, бунда $\vartheta_1 = T_1$ турғунилкка мувофиқ келадиган кесиш тезлиги; $\vartheta_2 = T_2$ турғунилкка мувофиқ келадиган кесиш тезлиги. Энди кесиш тезлигига таъсир этувчи асосий омиллар билан танишамиз.

Ишланувчи материалларнинг физик-механик хоссалари материални кесиш тезлиги, унинг чўзилишга мустаҳкамлиги, қаттиқлиги, иссиқлик ўтказувчанлиги ва сирт қатламишининг ҳолати ва бошқалардан иборат.

Материалнинг мустаҳкамлиги, қаттиқлигининг ортиши билан иссиқлик ўтказувчанлигининг камайиши унинг кесиб ишлашга қаршилигини ошириб, кесиш зонасида анчагина иссиқлик ажралишига олиб келади, бунда кескич тез ейилади. Бу кесиш тезлигини камайтирншга мажбур этади. Заготовкадаги карбидлар, юзадаги кум, шлак ва бошқа қўшимчалар ҳам кескичнинг тез ейилишига олиб келади.

52-боб

КОНСТРУКЦИОН МАТЕРИАЛЛАРНИНГ КЕСИБ ИШЛАНУВЧАНЛИГИ ВА УНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ

1-§. Материалларнинг кесиб ишланувчанлиги

Маълумки, материаллар хили, кимёвий таркиби ва структураси, шунингдек, физика-механик ва технологик хоссаларига кўра, кескичлар билан турлича кесиб ишланади. Материалларнинг кесиб ишланувчанлиги — уларнинг кескич билан ишлана олиш хусусияти дейилади.

Бу хусусияти кесиш тезлиги, кескич турғунлиги, кесиш кучи (кесиб ишлашга сарф қилинадиган қувват), ишланиш аниқлиги ва юзанинг ғадир-будирлиги билан характерланади. Бу кўрсаткичлар ўз навбатида иш унумига ва деталнинг таннархига таъсир кўрсатади. Шу сабабли, конструкторлар деталларнинг материалини белгилашда конструкция нуқтаи назардангина эмас, балки кесиб ишланувчанлигини ҳам ҳисобга олишлари керак.

Қўйида темирнинг углеродли қотишмалари, рангли металл қотишмалари ва пластик массаларнинг кесиб ишланувчанликлари ҳақида маълумотлар баён этилган:

1. Маълумки. углеродли конструкцион пўлатларда $C \leq 0,6\%$ гача, $Si = 0,3\%$ гача, $Mn = 0,65\%$ гача, $P \leq 0,05\%$ ва $\leq 0,05\%$ гача бўлади. Пўлат таркибида углероднинг миқдори 0,3% дан ортиши билан унинг мустаҳкамлиги ортади. Бу ҳолда пўлатнинг кесиб ишланувчанлиги қийинлашади.

Бундай ҳолда кесиш зонасида температура кўтарилиб, кескич ўта қизиб, ейилиши бирмунча тезлашади.

Агар пўлат таркибида $C \leq 0,1 - 0,2\%$ бўлса, унинг юқори пластиклиги сабабли кесиб ишланган юзада юлиқлар ҳосил қилишга мойил бўлади. Шу боисдан йўнилган юзанинг ғадир-будирлиги ортади. Пўлат таркибида Si нинг силикат абразив қўшимчалар ҳосил қилиши уларнинг кесиб ишланувчанлигини ёмонлаштиради. Mn пўлатнинг мустаҳкамлигини орттиради. Агар пўлатда унинг миқдори 2% дан ортса, кесиб ишланувчанлиги анча ёмонлашади. Пўлатда P миқдори 0,15% гача бўлса, унинг кесиб ишланувчанлиги яхшиланади. Маълум пўлатда S сульфидлар (FeS , MnS) ҳосил қилиб, унинг кесиб ишланувчанлигини осонлаштиради.

Легирланган пўлатларга келсак, улар таркибидаги легирловчи элементлар миқдори ортиши натижасида пўлат мустаҳкамлиги ортиши билан иссиқлик ўтказувчанлиги пасаяди. Бу эса пўлатнинг кесиб ишланувчанлигини қийинлаштиради.

Маълумки, чўянлар оқ, кулранг, мустаҳкамлиги юқори, богланувчан хилларга ажратилади. Буларнинг ичидаги оқ чўянларнинг кесиб ишланувчанлиги легирланган пўлатларницидан ҳам ёмонрок, чунки уларнинг ҳам иссиқлик ўтказувчанлиги паст бўлиши билан уларда цементит, корбидлар ва бўлак қаттиқ қўшимчалар бўлиши кесиб ишланувчанлигини ёмонлаштиради. Кулранг чўянлар, шунингдек, мустаҳкамлиги юқори ва болгаланувчан чўянларда графитнинг бўлиши унинг (кесиб ишланувчанлигини яхшилайди, аммо ишланилган юзанинг ғадир-будирлик даражаси ортади.

Чўянида Si миқдори 2,75% гача бўлса, кесиб ишланувчанлик яхшиланади, аммо 3% дан ортса, феррит пухталанади, натижада кесиб ишланувчанлиги ёмонлашади. Шунингдек, чўян таркибида Mn миқдори

1,5% дан ортиқ бўлса, кесиб ишланувчанлиги ёмонлашади. Рангли металл қотишмалари ичida Cu, Al қотишмаларнинг заготовкалари кўпроқ кесиб ишловларга берилади. Уларнинг ҳам кесиб ишланувчанлиги механик хоссалари кимёвий таркибига, структурасига боғлиқ. Маълумки, мис қотишмаларида Zn, Sn, Pb, Fe, Mn ва бошқалар бўлади, уларнинг иссиқлик ўтказувчанлигининг юқорилиги, қовушоқлиги ва баъзиларининг мўрт бўлиши каби хоссаларига кўра кесиб ишланувчанликлари ўзгаради. Масалан, қўроғшинли ва қалайли бронзалар нисбатан осон кесиб ишланади. Лекин ундаги Mn миқдори ортган сари ишланувчанлиги ёмонлашади.

Алюминий қотишмаларга одатда Cu, Zn, Mg, Sn бошқа элементлар маълум миқдорда қўшилган бўлиб, ёмон кесиб ишланадиган алюминийнинг кесиб ишланувчанлигини яхшилайди.

Бироқ алюминий қотишмасига 5–12% Mn ёки Si қўшилган бўлса, унинг кесиб ишланувчанлигини ёмонлаштиради. Пластик массаларга келсак, маълумки, улар полимерлар асосида олинган бўлиб, улар оддий, яъни ёлгиз полимерлардан иборат бўлган полиэтилен, полистерол, капрон ва бошқалардир. Мураккаб пластмассаларда полимерлар тўлдирувчиларни, пластификаторларни ва бошқа киритувчиларни ўзаро бояглайди.

Шуни қайд этиш жоизки, пластик массалар иссиқлик таъсирида кимёвий жиҳатдан ўзгариши натижасида улар аста-секин пухталигини йўқотадиган ва иссиққа бардошли турларга ажратилади. Пластик массалар, бу айниқса, иссиқликни ёмон ўтказиши (термореактив) сабабли, уларни кесиб ишлашда кесиш зонасида ҳосил бўлаётган иссиқликнинг деярли ҳаммаси кескичда йигилади. Заготовканинг бироз қизишида у юмшаб, кескичнинг олд юзасига ёпишиб қолиши ҳам мумкин. Натижада кескич ўта қизиб ўтмасланади. Бу эса пластик массанинг кесиб ишланувчанлигини қийинлаштиради.

2-§. Материалларнинг кесиб ишланувчанлигини аниқлаш усуллари

Материалларнинг кесиб ишланувчанлигини баҳолаш учун кесиш тезлигининг кескич турғулигига боғлиқлигини аниқлашнинг бир неча усули бор. Материалнинг кесиб ишланувчанлигини характерловчи энг аниқ натижаларни кесиш тезлиги (ϑ)нинг кескич турғулиги (T), кесиш чуқурлиги (t) ва кескични суриш тезлиги (s) га боғланишини ифодаловчи муносабатдан олиш керак:

$$\vartheta = f(T, t, s).$$

Материалларнинг кесиб ишланувчанлигини аниқлашнинг бундай усули энг аниқ натижалар беради, аммо бу усул тадқиқот учун кўп

вақт, сарфланадиган күпгина металл ва кескич талаб этади. Шу сабабли синов вақтини қисқартириш учун, гарчи унча аниқ бўлмаса-да, қуйидаги тез аниқлаш усулларидан амалда фойдаланилади. Бунга диск-намуна торецини йўниш, температуравий усул ва радиоактив изотоплар усуллари киради.

Диск-намуна торецини йўниш усули. Бу усульнинг моҳияти шундан иборатки, синаладиган металлнинг тореци, марказидан бошлаб четига томон, тобора ошадиган кесиш тезлиги билан йўнилади (262-расм), бунда айланишлар сони ўзгармас бўлади.

Йўниш диск — намунанинг тореци бўйлаб, кескич ўтмаслангунча давом эттирилади. Шу сабабли айланишлар сони кескич бир ўтиш давомида ўтмасланадиган қилиб танланади.

Синаладиган диск-намунанинг диаметри (D) камида 300 мм, тешигининг диаметри (d) эса 30 мм қилиб олинади.


Ортиб борувчи кесиш тезлиги билан ўtkазилган синовлардан кейин синовларнинг натижалари қуйидаги болганиш тарзида ифодаланиши мумкин:

$$V = f(t, S).$$

Ана шу ифода кесиб ишланадиган материалнинг кесиб ишланувчалигини характерлайди.

Температуравий усул. Бу усульнинг моҳияти шундан иборатки, кесиш температураси кесиш режимлари (v, t, s) қийматига қараб аниқланади. Олинган натижалар асосида $V = f(t, s)$ болганиш келтириб чиқарилади. Кесиш температураси ўзгармас бўлса, кескичининг барча режимларида кескич турғунлиги бир хил деб ҳисбланади.

Радиоактив изотоплар усули. Материалнинг кесиб ишланувчалигини аниқлаш учун кескичининг кесувчи қисми радиоактив нурлантирилади. Масалан, қаттиқ қотишмадан тайёрланган кескич нурлантирилганда унда вольфрамнинг, кобальт ва титаннинг радиоактив изотопи ҳосил бўлади. Кесиш жараёнида кескич олдинги ва кетинги юзаларининг ҳамда кескич кесувчи қиррасининг ейилиши натижасида радиоактив металл заррачалари йўнилган юзага, кесиш юзасига ва ажралаётган қириндига ўтади. Ейилишнинг радиоактив маҳсулотлари Гейгер счётчиги ёрдамида аниқланади. Йўнилаётган заготовка нинг ёки қириндininг радиоактивлик даражасига қараб кескичининг ейилиши аниқланади.

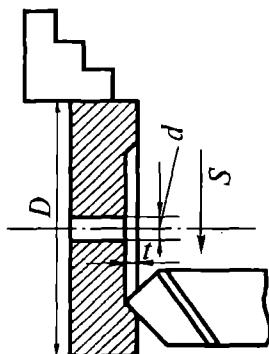

262-расм. Торец йўниш методи

МАТЕРИАЛЛАРНИ КЕСКИЧЛАР БИЛАН КЕСИБ ИШЛАШ СТАНОКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТАСНИФИ

1-§. Умумий маълумот

Конструкцион материалларни кескич билан кесиб (баъзан кесмай, босим остида) ишлаш, уларда заготовкани чизма талабидаги шакл ва ўлчамларга келтириш учун хизмат қиладиган машиналарга станоклар дейилади. Станокларнинг турли конструкциялари бўлишига қарамай, ҳар бир станокда двигатель, узатмалар ва ҳар хил ҳаракатларни бажа-рувчи механизмлар бўлиб, улар ўзаро узвий боғланган.

Гениял рус механигиги ва ихтироочиси А.К. Нартов XVIII асрининг бошларида токарлик кесиш асбоби ўрнатилган кескич тутгични механик тарзда ҳаракатга келтирадиган (суппорт) станогини ихтиро этди. Нартовнинг винтли токарлик винткесар, тишкесар ва бошқа станоклари, соатсоз Л. Собакин ҳамда тулалик уста А. Суркин кабиларнинг бу соҳада олиб борган ишлари итижасида станокларнинг конструкциялари такомиллаша бориб, янги-янги маҳсус станоклар яратилди.

Станоклар ихтисослаштирилганлик даражасига, конструкциясига, ишлов аниқлиги даражасига ва бошқа кўрсаткичларига кўра қўйида-гича тавсифланади:

1. Ихтисослаштирилганлик даражасига кўра универсал ва маҳсус станоклар.
 2. Бажариладиган иш характеристига ва фойдаланиладиган кескичлар хилига кўра токарлик, пармалаш, рандалаш, фрезалаш, жилвирлаш ва бошқа станоклар.
 3. Конструкциясининг хусусиятига (асосий иш қисмларининг жойлашишига) кўра вертикал, горизонтал ва универсал станоклар.
 4. Аниқлик даражасига кўра нормал ва юқори аниқликда ишлайдиган станоклар.
 5. Сирт юза ғадир-будирлигига қараб дагал ва текис юзалар ишлайдиган станоклар.
 6. Автоматлаштирилганлик даражасига кўра ярим автомат ва автоматлар.
 7. Массасига кўра енгил (1 тоннагача), ўртача (10 тоннагача) ва оғир (10 тоннадан ортиқ) станоклар.
- Станоксозлиқ саноатида ишлаб чиқарилаётган металл кесувчи станокларнинг типи кўп. Уларни гурухларга ажратишида ЭНИИМС (машинасозлик бўйича экспериментал илмий-текшириш институти) тавсия этган тизимидан фойдаланилади. Бу тизим бўйича барча станокларни 9 та гурухга (1-гурухга токарлик; 2-гурухга пармалаш ва тешик кенгайтирувчи; 3-гурухга жилвирлаш ва чархлаш каби станоклари) ажратилган ва ҳар қайси гуруҳ ўз навбатида 9 та типга бўлинган (67-жадвал).

Металл кесишиш станокларининг таснифи

Станоклар хили	Гурухлар	Станокларнинг типлари								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Токарлик	1	Автоматлар ва ярим автоматлар		Револьвер	Пармалаш-киркб тушириш	Карусель	Токарлик лобовой	Кўп кескичили	Ихтисослаширилган	Хар хил токарлик
Пармалаш ва тешик кенгайтириш	2	бир шпинделли Вертикал пармалаш	кўп шпинделли Бир шпинделли ярим автоматлар	Кўп шпинделли ярим автоматлар	Координат-тешик кенгайтириш	Радиал пармалаш	Тешик кенгайтириш	Олмосли-тешик кенгайтириш	Горизонтал пармалаш	Хар хил пармалаш
Жилвирлаш, жило-лаш ва эгилтириш	3	Доираний жилвирлаш	Ички жилвирлаш	Дагал жилвирлаш	Ихтисослаштирилган жилвирлаш	—	Чархлаш	Яси жилвирлаш	П тиркалаш ва жилолаш	Абразив кес-кичлар билан ишлайдиган
Комбинацияланган маҳсус	4	Универсал	Ярим автоматлар	Автоматлар	—	—	—	—	—	—
Тиш ва резьба ўйиш	5	Цилиндрик шестернилар учун тиш рандалаш	Конус шестернилар учун тиш кесиши	Цилиндрик шестернилар ва шиншли валлар учун	Червяк узатмалар учун	Шестерни тишлари торешларини йўниш	Резьба фрезалаш	Тиш пардозлаш станокларини текшириш ва обкаткалаш	Тиш ва резьба жилвирлаш	Тиш ва резьба ишлайдиган
Фрезалаш	6	Вертикал фрезалаш		—	Копировкалаш, гравирлаш	Консолисиз вертикал	Бўйлама	Консолли фрезалаш, операциялар	Консолли горизонтал	Хар хил фреза
Рандалаш, ўйиш ва протяжкалаш	7	Консолли фрезалаш	Узуксиз инглайдиган	Кўндаланг рандалаш	Ўйиш	Горизонтал протяжкалаш	—	Вертикал протяжкалаш	—	Хар хил рандалаш
Кесиб ажратиш	8	бир стойкали Токарлик кескичи билан	иккى стойкали Абразив тош билан	Фрикцион диск билан	Тўгрилаб кесиб тушириш	Арралар			—	—
Хар хил станоклар	9	Эговлаб	Арра тишлари билан	Тўгрилаб марказисиз дагал йўниш	Балансирловчи	лентали Парма ва жилвирлаш тишлари	дискли Бўлиш машиналари	ножовкалар	—	—

масалан, 1К62, 2А135 ва ҳоказо. Бу маркалардаги шартли белгиларни англаш учун бир мисол келтирамиз. Масалан, 1К62 маркадаги 1 рақами токарлик гурүхини, К ҳарфи такомиллаштирилганлигини, 6 рақами типини ва 2 рақами эса станицаси юзадан марказ учиғача бўлган оралиқ 200 мм лигини билдиради, 2А135 моделида ҳам худди шундай. 2-гуруҳдаги пармалаш станоги эканлиги, А — такомиллаштирилганлигини, 1 рақами биринчи типга оидлигини, яъни вертикал пармалаш станоги эканлигини ва 35 рақами пармаланиши мумкин бўлган энг катта тешик диаметрини билдиради.

2-§. Станокларда қўлланиладиган узатмалар ва юритмалар

Ҳар қандай станок ҳаракатлантирувчи, ҳаракатни иш қисмларига узатувчи ва иш бажарувчи қисмлардан иборат бўлади. Станокнинг иш бажарувчи қисмларига зарурий ҳаракат электр двигателдан узатма механизmlар орқали узатилади. Бу механизmlарнинг мажмусига *юритма* дейилади.

Узатмалар. Ҳаракатни станокнинг битта элементидан (валидан) иккинчи элементига (валига) тасма, тишли фидирлак ва бошқа кинематик занжир орқали узатувчи ёки ҳаракатни ўзгартирувчи механизmlар узатмалар деб аталади.

Ҳар қандай узатма узатиш нисбати билан характерланади.

Узатиш нисбати. Етакланувчи элемент минутига айланишлар сони n_2 нинг етакчи элемент минутига айланишлар сони n_1 га нисбати узатманинг узатиш нисбати деб аталади ва у i ҳарфи билан белгиланади.

$$i = \frac{n_2}{n_1}.$$

Станокларда қўпинча тасмали, занжирли, тишли-фидирлакли, червякли, рейкали, винтли ва бошқа узатмалардан фойдаланилади (263-расм). Қуйида етакчи вал I дан етакланувчи вал II га ҳаракат узатиш воситаларига мисоллар келтирилган:

а) узатма тасмали бўлганда (263-расм, а) тасманинг таранглиги туфайли унинг шкивларидағи чизиқли тезликлари ўзаро тенг бўлади, яъни $\vartheta_1 = \vartheta_2$:

$$\vartheta_1 = \pi d_1 \cdot n_1 \text{ ва } \vartheta_2 = \pi \cdot d_2 \cdot n_2.$$

бўлгани учун

$$\pi d_1 \cdot n_1 = \pi \cdot d_2 \cdot n_2$$

бўлади, бинобарин

$$i = \frac{d_1}{d_2} = \frac{n_2}{n_1};$$

б) ҳаракат тишли фидирлаклар воситасида (занжирли узатмаларда) узатилса (263-расм, б, в) узатиш нисбатининг сон қиймати етакчи тишли

Филдирак тишлари сони z_1 нинг етакланувчи тишли филдирак тишлари сони z_2 га нисбати билан аниқланади, яъни:


$$i = \frac{z_1}{z_2} = \frac{n_2}{n_1};$$

в) червякли узатмада (263-расм, 2) червяк бир марта тўла айланганда тишли филдирак $\frac{1}{z}$ марта айланади:

$$i = \frac{1}{z}.$$

Агар червяк киримлари сонини K десак, унда z тишли червяк филдирагининг бир марта тўла айланниши червякнинг $\frac{z}{K}$ айланнишига тўғри келади. Шундай қилиб, червякли узатманинг узатиш нисбати червяк киримлари сони (K) нинг червяк филдираги тишлари сони (z) га нисбати сон жиҳатидан тенг, яъни

$$i = \frac{K}{z};$$

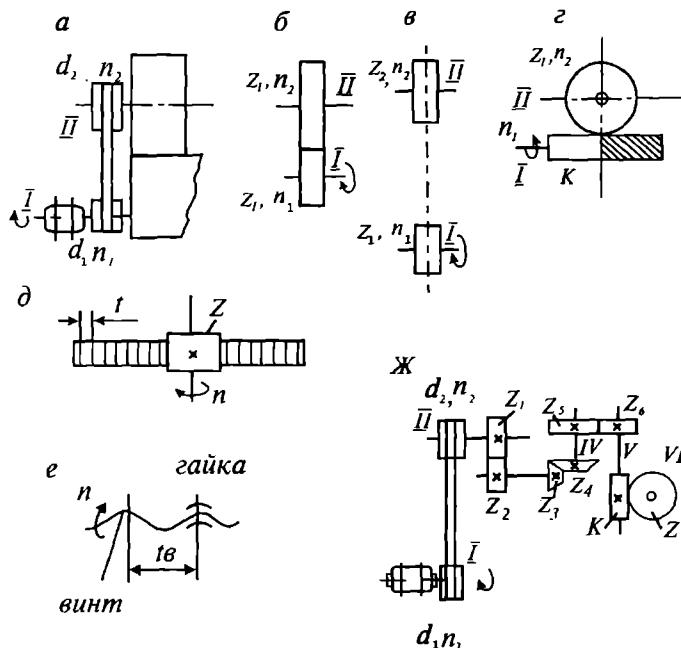

263-расм. Узатмалар схемаси:

а — тасмали; б — тишли-филдиракли; в — занжирли; г — червякли;
д — рейкали; е — винтли; ж — бир неча звеноли

г) рейкали узатма (263-расм, д) тишли фидирекнинг айланма ҳаракатини рейканинг тўғри чизиқли ҳаракатига ўзгартиради. Рейканинг тўғри чизиқли сурилиш қиймати қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$s = t \cdot z \cdot n = \pi \cdot m \cdot z \cdot n,$$

бу ерда t — рейка тишиларининг қадами, мм; z — тишли фидирек тишиларининг сони; n — тишли фидирекнинг айланышлар сони; m — тишли фидирек модули;

д) винтли узатма (263-расм, е). Бу узатма винтнинг айланма ҳаракатини гайканинг тўғри чизиқли ҳаракатига ўзгартиради. Гайканинг сурилиш қиймати қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$S = n \cdot t_v \cdot K,$$

бу ерда n — винтнинг минутига айланышлар сони; t_v — винтнинг қадами, мм; K — резьбанинг киримлар сони.

Агар кинематик занжир бир неча звенодан тузилган бўлса (263-расм, ж), умумий узатиш нисбати (i_{y_m}) шу занжирга кирувчи барча узатмаларнинг узатиш нисбатлари кўпайтмасига тенг бўлади, яъни

$$i_{y_m} = \frac{d_1}{d_2} \cdot \frac{Z_1}{z_2} \cdot \frac{z_3}{z_4} \cdot \frac{z_5}{z_6} \cdot \frac{K}{z}.$$


Станокларда юритмалар асосий ва суриш ҳаракатлари тезликларини берилган диапазондан узлуксиз ва текис ростлашга, бу эса заготовкани кесиб ишлашда самарали кесиш режимларини ҳосил қилишга имкон беради. Ишлаш характеристига кўра, поғонасиз юритмалар: механик, гидравлик ва электр юритмаларга бўлинади.

Механик юритмалар (вариаторлар). Суридувчан конусли юритмалар (264-расм, а) одатда, токарлик, айниқса, қирқиб туширувчи, револьвер ва пармалаш станокларида ишлатилади. Марказ 4га нисбатан ричаг 3 воситасида суриладиган иккита етакланувчи шкив 2 ни тасма 1 айлантиради.

264-расм, б да В.А. Светозаров конструкциясидаги вариаторнинг схемаси тасвиirlанган. Бу вариаторда узатиш нисбатлари оралиқ 1 ва 2 роликларнинг қиялигини ўзгартириш йўли билан ростланади. Роликлар бурилганда унинг етакловчи косача 3 ва етакланувчи косача 4 билан ҳосил қилган контакт радиуслари ўзгаради. Бу ерда узатиш нисбати қуйидагича ифодаланади:

$$i = \frac{r_1}{r_2} \cdot \eta,$$

бу ерда r_1 — роликнинг етакчи косача билан ҳосил қилган контакт радиуси, мм; r_2 — роликнинг етакланувчи косача билан ҳосил қилган контакт радиуси, мм; η — ишқаланиш юзаларининг сирпаниш ҳисобига айланышлар сонини ҳисобга олувчи коэффициент (у 0,95—0,98 га teng).

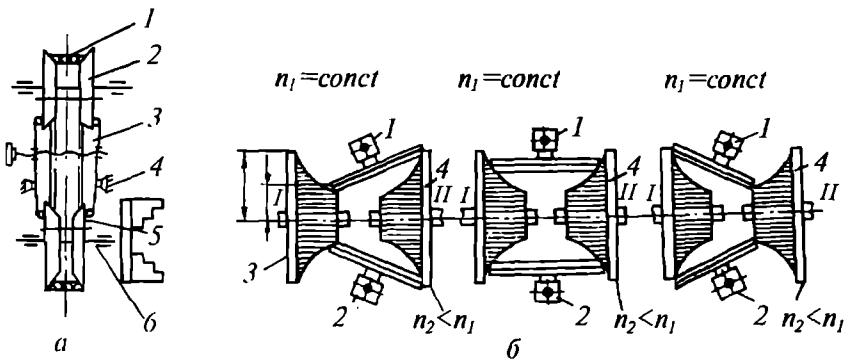

264-расм. Механик юритма схемаси:

a — тасмали: 1 — тасма; 2, 5 — шкив; 3 — ричаг; 4 — марказ; 6 — вал;
б — роликли: 1, 2 — ролик; 3 — етакчи косача; 4 — етакланувчи косача

Шундай қилиб, роликларнинг қиялиги ўзгаргандан узатиш нисбатлари ва демак, етакланувчи косачанинг айланишлар сони ўзгаради. Вариаторнинг ростлаш диапазони 8 гачадир. Бундай механик вариатор ростлаш диапазонининг кичикилиги ва ишқаланувчи юзаларнинг нисбатан тез ейилиши туфайли бу узатмадан металл кесиш станокларида кенг фойдаланиш имконини бермайди.

Гидравлик юритмалар. Уларнинг механик юритмаларга қараганда афзаликлари шундан иборатки, улар айланишлар сонини кенг диапазонда погонасиз ростлайди, иш органларининг бир текис юришини таъминлайди.

Гидравлик юритмалар тўғри чизиқли ва айланма ҳаракатни ҳамда тўғри чизиқли суриш ҳаракатини, шунингдек, ёрдамчи ҳаракатларни амалга ошириш учун ишлатилади. Гидравлик юритмалардан жилвирлаш, фрезалаш, протяжкалаш станокларида фойдаланилади. Айланма ҳаракат узатадиган гидравлик юритманинг ишлаш схемаси 265-расмда кўрсатилган. Электр двигатель 1 насос 2 нинг роторини тасмали узатма воситасида айлантириб, трубопровод орқали гидравлик двигатель 4 нинг статорига резервуар 3 дан мой ҳайдайди. Мой гидравлик двигателнинг роторига ўтиб, уни айлантиради. Босим ҳисобий босимдан катта бўлса, мойнинг ортиқаси клапан орқали резервуарга тушади. Ишлатилган мой гидравлик двигателдан резервуарга қайтиб келади. Манометр 6 мойнинг тизимдаги босимини кўрсатиб туради. Гидравлик двигатель роторнинг айланишлар сони вақт бирлиги ичida ҳайдаладиган мой миқдорини ўзгартириш йўли билан ростланади.

Юритмаларда айланишлар сонини ёки юришлар қийматини поғонасиз ростлаш учун икки, уч ва тўрт тезликли ўзгарувчан ток двигателларидан фойдаланилади. Улар ёрдамида айланишлар сонини ростлашда ток частотаси ўзгартирилади. Ўзгармас токда ишлайдиган электр


265-расм. Гидравлик юритманинг ишлаш схемаси:

1 — электр двигатель; 2 — насос;
3 — резервуар; 4 — гидравлик двигатель;
5 — трубка; 6 — манометр

двигателлардан фойдаланилганда айланишлар сони занжирга уланган реостат ёрдамида ток кучини ўзгартириш билан ростланади. Айланишлар сонини ростлаш диапазони $C = \frac{n_{\max}}{n_{\min}} = 3 \div 5$ бўлади.

Хозирги вақтда токарлик станоклари шпинделни ва суппортининг ҳаракати тезликлари, асосан, тишли фидиракли (шестеряли) тезликлар қутиси ва шестеряли суришлар қутиси ёрдамида ростланади. Уларда айланишлар сони валлар орасидаги турли шестеряли узатмаларни бирин-кетин қўшиш билан ўзгартирилади. Айланишлар сонини катта диапазонда ўзгартириш мумкин бўлсин учун тезликлар қутиси (суришлар қутиси) кўп валли қилиб ясалади. Булар элементар механизмлар ва уларнинг модификацияларининг йигиндисидан иборат бўлади. Бундай механизмларнинг баъзилари билан танишамиз.

266-расм, а да шестерялар блоки сирпанувчи механизммининг кинематик схемаси келтирилган. Шестеряли блок ўнгга сурилганда шестерялар z_5 билан z_6 ёки чапга сурилганда z_1 билан z_2 тишлашади. 266-расм, б да сирпанувчи 3 ва тушириладиган б шестерялари бор конус 7 га эга бўлган механизмнинг кинематик схемаси келтирилган. Айланишлар сонини ўзгартириш учун дастани тортиб, шестеря 6 ни тишлашган шестернядан ажратиб, шестеря 3 билан бирга шестерялар 7 нинг исталгани билан тишлаштирилади. 266-расм, б да сурилувчи шпонкали механизмнинг кинематик схемаси келтирилган. Бу механизм доим тишлашиб турадиган тўрт жуфт шестернядан иборат бўлиб, уларнинг баъзилари етакчи вал билан бикр боғланган (расмда z_3 , z_4 билан) шпонканни уясидан чиқариб суриб, исталган бошқа жуфт шестеряларни бирин-кетин тишлаштириш мумкин. Бунда тишлашмаган жуфт шестерялар салт айланади. 266-расм, г да одий тезликлар қутисининг кинематик схемаси келтирилган. Биринчи ва иккинчи вал орасидаги икки хил узатмали блок A тишли фидиракларни тишлаштиради, бинобарин, иккинчи вал ва икки хил айланишлар сонига эга бўлади. Блок B туфайли иккинчи валнинг ҳар бир айланиш сонида учинчи вал уч хил айланишлар сонига эга бўлади. Шундай қилиб, учинчи вал олти хил тезлик билан айланиши мумкин. Блок C айланишлар сонини шпинделга икки марта ошириб узатади, яъни бунда шпиндель 12 хил тезлик билан айланиши мумкин. Ёнма-ён икки вални боғловчи бир

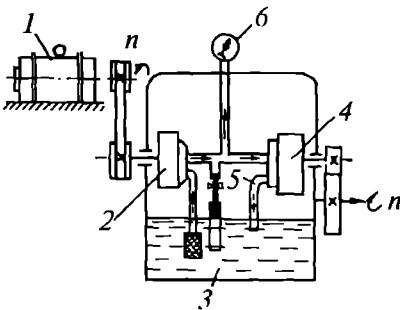

неча узатма узатмалар группаси деб аталади. Турли узатмаларнинг боғланиш схемасини тушуниб олиш учун кинематик боғланиш формууларидан фойдаланилади. Юқорида танишилган мисолдаги (266-расм, г) тезликлар қутиси учун структура боғланиши қуидагича бўлади:

I	II	III	валлар
63	42		
<u>105</u>	<u>126</u>		
48	72	132	
<u>120</u>	<u>96</u>	<u>36</u>	
24	48		
<u>144</u>	<u>120</u>		


Шпиделнинг айланишлар сони $n_{шп}$ занжирнинг кинематик баланс тенгламаси деб аталувчи тенглама ёрдамида аниқланади:

$$n_{шп} = n_d \cdot i_d \cdot i_{т.к.}$$

бу ерда n_d — электр двигателнинг минутига айланишлар сони; i_d — доимий кинематик жуфтларнинг узатиш нисбати; $i_{т.к.}$ — тезликлар қутисининг ўзгара оладиган узатиш нисбати.

Тезликлар қутисининг ўзгара оладиган узатиш нисбати узатманинг айрим гурӯҳ блоклар узатиш нисбатлари кўпайтмасига тенг бўлади, яъни

$$i_{т.к.} = i_A \cdot i_B \cdot i_C.$$

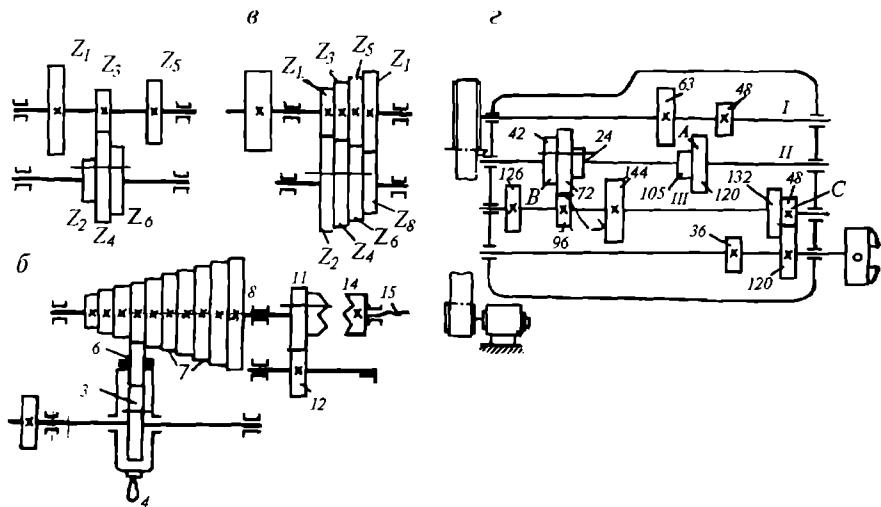

266-расм. Турли механизмларнинг кинематик схемаси:

а — сирпанувчи; б — ташланма; в — сурилувчи шпоңкали;
г — оддий тезликлар қутиси

3-§. Реверслаш механизмлари

Станоклар иш органларининг ҳаракат йўналишини ўзгартириувчи механизмлар *реверслаш механизмлари* деб аталади. Улар механик, электр ва гидравлик бўлиши мумкин.

Механик реверслаш. Токарлик станокларини ишга тушириш, вал ва винтнинг айланиш йўналишини ўзгартиришга хизмат қилувчи механизм бўлиб, унга трензель ҳам дейилади.


Агар даста *A* вазиятда бўлса (267-расм, *a*), айланма ҳаракат z_1 шестернидан z_4 шестернига қуидаги занжир орқали узатилади:

$$i_A = \frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{z_2}{z_3} \cdot \frac{z_3}{z_4} = \frac{z_1}{z_4}.$$

Агар даста *B* вазиятда бўлса, айланма ҳаракат z_1 шестернидан z_4 шестернига қуидаги занжир орқали узатилади:

$$i_B = \frac{z_1}{z_3} \cdot \frac{z_3}{z_4} = \frac{z_1}{z_4}.$$

Агар даста *0* вазиятда бўлса, занжир уланмаган бўлади. 267-расм, *a*, б да цилиндрик шестернилар, 267-расм, *b* да эса кулачокли реверслаш механизмлари тасвирланган. Бу механизмларнинг ишлаш принципини юқоридаги маълумотлар асосида схемадан тушуниб олиш қийин эмас.

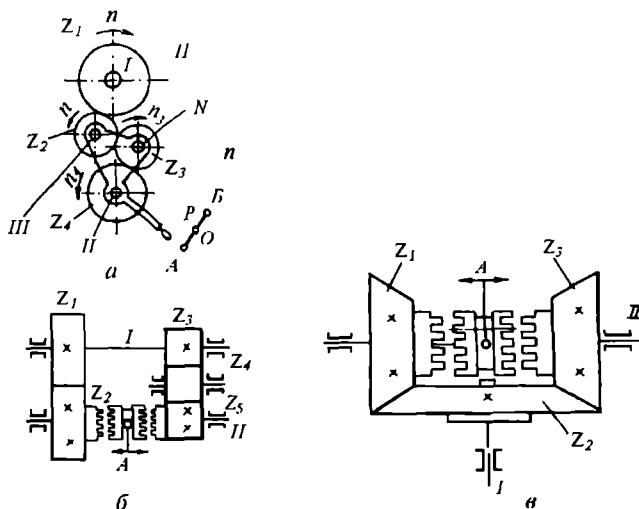

267-расм. Реверслаш механизмларининг ишлаш схемаси:

a, b — цилиндрик шестернилар; *c* — кулачокли реверслаш механизмлари


Электр реверслаш. Амалда бундай механизмларда реверслаш: а) юритма двигателининг айланиши йўналишини ўзгартириш йўли билан; б) тўғри ва айқаш тасмали узатмаларда электромагнит муфта ёрдамида амалга оширилади.

Гидравлик реверслаш. Насос двигателига келаётган мой йўналиши мойни цилиндрнинг ўнг ёки чап томонига киритиш билан ўзгартирилади.

Узлукли ҳаракат узатувчи механизмлар. Станокнинг иш органлари га узлукли ҳаракат узатиш учун даврий ишлайдиган механизмлардан фойдаланилади. Бундай механизмлардан, масалан, рандалаш, ўйиш, станоклар столини ёки кесиш асбобини суриш каби ишларни бажаришда фойдаланилади. Буларнинг ичидаги кўпроқ ишлатиладиганлари устида тўхталамиз.


Храповикли механизмлар. Бу механизмлардан, одатда, етакчи звенонинг узлуксиз айланма ҳаракатини етакланувчи звенонинг узлукли ҳаракатига ўзгартиришда фойдаланилади (268-расм, а). Етакчи вал 1 айланганда унга қимириламайдиган қилиб ўрнатилган тишли гилдирак 2 ҳам айланади. Бунда тишли гилдирак пазида ўрнатилган кривошипли бармоқ 3, у билан бириктирилган шатун 4 орқали планка 5 га ўрнатилган собачка 7 ни ҳаракатга келтиради. Собачка маълум бурчакка бурилиб, тишли гилдирак 8 нинг тишларига кириб, уни маълум томонга айлантиради. Агар собачканинг бурилиш бурчагини ўзгартириш зарур бўлса, радиал пазда бармоқ суриб маҳкамланади.

Малъта крестли механизим (268-расм, б). Бу механизим ҳам храповикли механизим вазифасини ўтайди. Етакчи вал 1 айланганда водило

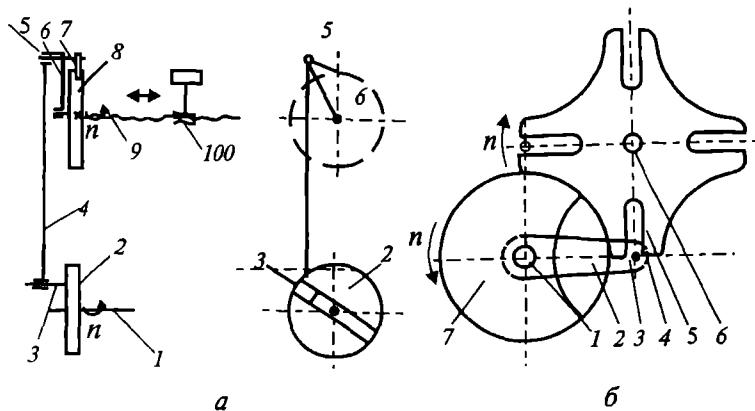

268-расм. Храповикли механизимлар схемаси:

- а — храповикли: 1 — етакчи вал; 2, 8 — тишли гилдирак; 3 — бармоқ; 4, 6 — шатун; 5 — планка; 7 — собачка; 9 — винт; 10 — гайка;
- б — малъта крестли: 1 — етакчи вал; 2 — водило; 3 — бармоқ; 4 — малъта крестли; 5 — паз; 6 — етакланувчи вал; 7 — диск

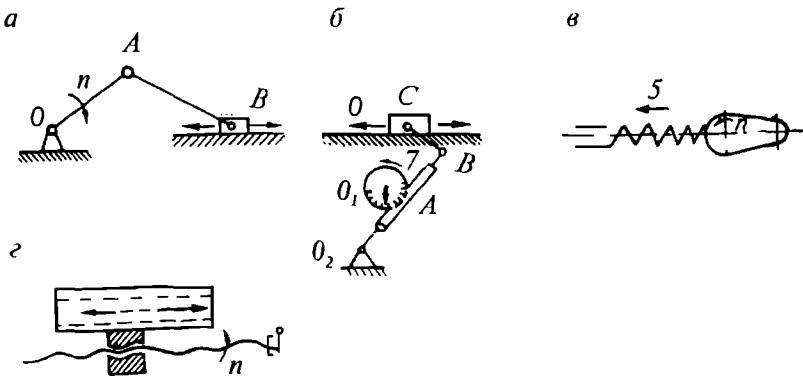

269-расм. Илгарилама-қайтма ҳаракат узатувчи механизмлар схемаси:
а — кривошип-шатунли; б — кулисали; в — кулачокли; г — винтли

2 га ўтқазилған бармоқ 3 малытка кресті 4 нинг пазы 5 га кириб, уни етакланувчи вал 6 билан биргә бармоқ 3 пазы 5 дан чиққунча буради. Шундан кейин водило билан қимирламайдынган қилиб бириктирилған диск 7 малытка крестининг ёйсімон ўйигига кириб, уни қотиради. Етакчи вал ұар гал айланғанда ана шу цикл тақрорланаверади. Диск 7 даги ёйсімон ўйік малытка крестни бармоқ 3 бураётганданда уни бүшатиши учун хизмат қиласы.

Айни малытка кресті механизмнің узатиши нисбати қуидагиға тенг:

$$i = \frac{1}{z},$$

бу ерда z — малытка крестининг пазлар сони (одатда, $z = 3-8$).

269-расм, а, б, в, г да рандалаш, протяжкалаш станокларида фойдаланыладын илгарилама-қайтма ҳаракатни таъминловчи айрим механизмлар схемаси көлтирилған.

4-§. Станок шпинделининг айланыш сонлари, сурыш қийматлари қатори

Металл кесиш станокларида түрли хоссалы материалларни ұар хил кесиш асбобларыда унумли ва сифатлы ишлаш рационал кесиш режимларини белгилашта боғылғы. Шу сабабли асосий ҳаракат механизмларини лойиҳалашда бу механизмларнинг айланма ҳаракат тезликлари диапазони C ни билиш лозим:

$$C = \frac{n_{\max}}{n_{\min}},$$

Бу ерда n_{\max} ва n_{\min} станок шпинделининг минутига максимал ва минимал айланишлар сони.

$$n_{\max} = \frac{1000 \cdot v_{\max}}{\pi \cdot D_{\min}} \text{ айл / мин};$$

$$n_{\min} = \frac{1000 \cdot v_{\min}}{\pi \cdot D_{\max}} \text{ айл / мин};$$

бу ерда D_{\min} ва D_{\max} — айни станок учун заготовка ёки кесиш асбоби-нинг диаметри, мм. Универсал станоклар учун $C = 50 - 100$ бўлади. n_{\min} дан n_{\max} гача бўлган айланишлар сони оқилона белгиланиши, юқорида айтилгандек геометрик қатор ҳосил қилиши ва бу қатор геометрик прогрессия қонуниятларига мос келиши керак.

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{n_2}{n_3} = \frac{n_3}{n_4} = \dots, = \frac{n_{\kappa}-1}{n_{\kappa}} = \frac{1}{\varphi} = \text{const.}$$

ёки $n_1 = n_{\min}; n_2 = n_1 \cdot \varphi; n_3 = n_2 \varphi = n_1 \varphi^2; n_4 = n_3 \cdot \varphi = n_1 \varphi^3;$

$$n_{\kappa} = n_{\max} = n_{\kappa} - 1 \cdot \varphi = n_1 \varphi^{\kappa-1},$$

бу ерда φ — геометрик прогрессиянинг маҳражи; κ — тезлик погонала-ри сони ёки ҳар хил айланиш сонлари қиймати. Бинобарин, юқорида-ги охирги тенгламадан φ нинг қийматини топиш мумкин:

$$\varphi = \sqrt[\kappa-1]{\frac{n_{\kappa}}{n_1}} = \sqrt[\kappa-1]{\frac{n_{\max}}{n_{\min}}} = \sqrt[\kappa-1]{R}.$$

Айланишлар сонининг геометрик қатори йўниладиган заготовка-ларнинг барча диаметрлар учун айланишлар сонини тартибга солиши-нинг барча диапазонида кесиш тезликлари фарқининг ўзгармас бўли-шига имкон беради.

Амалда бу тезликлар фарқи фоиз ҳисобида аниқланади:

$$A = \frac{\varphi-1}{\varphi} \cdot 100\%.$$

Геометрик прогрессия маҳражининг қиймати стандартлаштирилган бўлиб, тезликларнинг қуйидаги фарқларига тўғри келади:

j	1.06	1.12	1.26	1.41	1.58	1.78	2.0
A%	5	10	20	30	40	45	50


Кўндаланг рандалаш ва ўйиш станоклари ползунларининг минути-га қўш юришлари сони ва суриш қийматлари ҳам геометрик прогрес-сия қонуни асосида белгиланади.

5-§. 1К62 универсал токарлик-винтқирқиши станогининг тузилиши

Токарлик-винтқирқиши станогининг умумий кўриниши 270-расмда келтирилган. Бу универсал замонавий станок конструкцион материалларни катта тезликларда кесиб ишлашга мўлжалланган.

1К62 станогининг техник характеристикаси:

Заготовканинг станицадап юқорида кесиб ишланиши мумкин бўлгали энг катта диаметри, мм	400
Заготовканинг суппорт пастки қисмидан йўналиши мумкин бўлган энг катта диаметри, мм	200

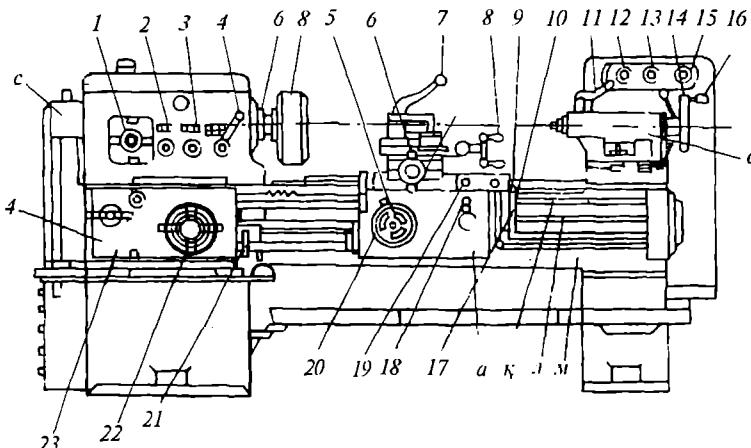

270-расм. 1К62 токарлик винт қирқиши станогининг асосий қисмлари ва бошқариш органлари:

- a* — юритма; *b* — олд бабка; *c* — шпиндель; *d* — патрон; *d* — суппорт;
- e* — кетинги бабка; *ж* — юргизиш кутиси; *и* — фартук; *к* — юргизиш винти;
- л* — юргизиш вали; *м* — станица; *1* ва *4* — шпиндель айланишлар сонини ростлаш дасталари; *2* — резьба қадамини ростлаш дастаси; *3* — ўнақай ёки чапакай резьбага ва юргизишга ўрнатиши дастаси; *5* — каретканни дастаки юргизиш маҳовикчаси; *6* — суппортии кўпдалангига суриш дастаси;
- 7* — кескич ўрнатиладиган каллакни буриш дастаси; *8* — суппортии юқориги қисмини юргизиш дастаси; *9* — суппорт кареткасини тез суришга улаш кнопкаси; *10* — суппорт кареткасиниг сурилишини бошқариш дастаси; *11* — кетинги бабка пинолини маҳкамлаш дастаси; *12* — совитиш насоси включатели; *13* — юргизиш включатели; *14* — кетинги бабканни маҳкамлаш дастаси; *15* — иш ўрнини ёритиш включатели; *16* — кетинги бабка пинолини юргизиш маҳовикчаси; *17* ва *21* — шпинделни юргизиш, тўхтатиш ва реверслаш дасталари; *18* — асосий гайкани биринчириш дастаси; *19* — асосий юритмани ишга тушириш ва тўхтатиш кнопкалари станциялари; *20* — резьба кесишида рейка шестернясини қўшиш ва ажратиш кнопкаси; *22* — резьба қадами ва юргизиш қийматини ростлаш дастаси; *23* — юргизишга ва резьба қадамига улаш дастаси

Кесиб ишланадиган чивикларнинг энг катта диаметри, мм,	36
Марказлар оралиғи, мм,	700, 1000 ва 1400
Йўнилиши мумкин бўлган энг катта узунлик, мм,	640, 930 ва 1330
Шпиндель тешигининг диаметри, мм,	38
Суппортини жадал сурishi тезлиги, мм/мин	34
Асосий электр двигателининг куввати, кВт	10
Шпинделининг айланиш тезликлари сони,	24
Шпинделининг минутига айланишлар сони, айл/мин	12,5–2000
Суппортиниң бўйлама сурилиш чегаралари, мм/айл	0,07–4,16
Суппортиниң кўндаланг сурилиш чегаралари, мм/айл	0,035–2,08
Қирқилиши мумкин бўлган резьбалар қадами:	
метрик резъба учун, мм,	1–192
дюймли резъба учун (бир дюймга тўғри ксладиган йўллар сони) ^{1..}	24–2
модулли резъба учун, мм	0,5–48
питчли резъба учун ²	96–1 питч
'Дюйм	25,4 мм.

¹Питчли резьбалар червякларда қўлланилади. Масалан, қадами 2 питч бўлса, унда у $\frac{\pi}{2}$ дюймга тенг бўлади.


Станокнинг асосий қисмлари

Станина станокнинг асосий қисми бўлиб, унга станокнинг барча қолган қисмлари ўрнатилади ва маҳкамланади (271-расм).

Станинанинг тўртта йўналтирувчиси бўлиб, улар станок суппорти билан кетинги бабканинг аниқ вазиятда ўрнатилишини, ҳаракатлашишини таъминлайди. Шу боисдан станинанинг йўналтирувчилари ҳаракат йўналтирувчилари ва ўрнатиш йўналтирувчиларига бўлиниади.

Ҳаракат йўналтирувчилари 1 ва 2 да суппорт сурилади, ўрнатиш йўналтирувчилари 3 ва 4 да кетинги бабка заруратга қараб суриб ростланади.

Йўналтирувчиларнинг бундай тузилиши станок олд ва кетинги бабкаларнинг ўқдошлигини таъминлайди, чунки суппорт иш жараёнида тез-тез сурилиб туриши натижасида унинг йўналтирувчилари кетинги бабка йўналтирувчиларига нисбатан тезроқ ейилади. Шу сабабли йўналтирувчиларнинг юзаси узил-кесил силликланишидан олдин юқори частотали ток ёрдамида 2,5–3,0 мм қалинликда тобланади.

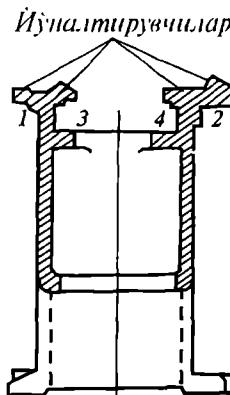

271-расм. Токарлик станоги станинанинг кўндаланг кесими:


- 1, 2 – ҳаракат йўналтирувчилари;
- 3, 4 – ўрнатиш йўналтирувчилари

Станина йўналтирувчиларининг аниқлиги деталнинг сифатига анча таъсир этади. Шунинг учун йўналтирувчилар тўғри чизиқди бўлиши ва тузатилган йўналтирувчиларнинг 1000 мм узунликда тўғри чизиқликдан четга чиқиши 0,02 мм дан ошмаслиги керак. Тажриба шуни кўрсатадики, токарлик станоклари нормал шароитда бир сменада ишлаганда станинани йўналтирувчиларнинг йиллик ейилиши 20–30 мкг га етади. 0,3 мм ва ундан ортиқ ейилганда станок капитал ремонт қилинади.

Олд бабка станинанинг чап томонига қўзғалмайдиган қилиб маҳкамланган кути бўлиб, унга шпиндель ва асосий ҳаракат узатиш механизми (тезликлар қутиси) жойлашган.

Шпиндель станокнинг муҳим элементи бўлиб, у деталь шаклининг аниқ чиқишини таъминлайди. Шу сабабли шпиндель етарли дарражада бикр бўлиши керак (у ўзига ўрнатилган шкив ёки шестерняда ҳосил бўладиган кучланишлар, шунингдек ишлов берилаётган заготовканинг массаси таъсиридан деформацияланиши маълум чегарадан ошмаслиги керак).

272-расмда 1К62 моделли станокнинг шпиндели ва шпиндель таянчлари келтирилган. Шпиндель ҳавол валдан иборат бўлиб, унинг олд уни Конус шаклида қилиб 5 номерли Морзе тизимида ишланган. Шпинделнинг олд томонидаги конус тешигига марказ ўрнатилади. Шпинделнинг олд сиртида патрон ёки планшайбани бураш учун резьба қирқилган. Унинг олд конуссимон бўйни икки қатор роликли ростланувчи подшипник 3 да, кетинги бўйни эса шарикли иккита радиалтирак подшипник 7 да айланади. Роликли подшипникни ростлаш (люфтини йўқотиш) учун гайка 2 дан фойдаланилади, бунинг учун ундаги стопор винти 1 бўшатилиб, гайка 2 ўнгга буралади. Бунда подшипник 3 нинг ички ҳалқаси шпинделнинг конуссимон бўйнига

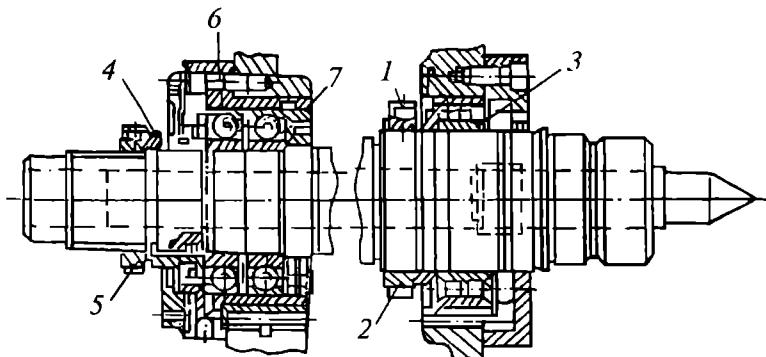


272-расм. 1К62 моделли станокнинг шпиндели ва таянчлари:
1 — стопор винт; 2 — гайка; 3 — роликли подшипник; 4 — шайба;
5 — гайка; 6 — шарикли подшипник; 7 — гайка

суриласи, натижада ҳалқаның диаметри катталашып, зазорни камайтиради ва подшипникда дастлабки таранглик ҳосил қиласи. Бу эса шпинделнинг бикрлигини оширади.

Кетинги таянч радиал-тирак подшипникларнинг дастлабки таранглиги температура компенсатори вазифасини бажарувчи оралиқ шайба 4 орқали (бу шайбада кесиклар бўлади) гайка 5 воситасида ҳосил қилинади. Бунда шайба 4 деформацияланиб, шпинделнинг кетинги учи узайганда тарангликни сақлаб қолади. Подшипникларнинг уриниш юзаларидағи зазор зарур даражага келтирилгандан кейин таранглик гайка 5 ни 18–20° га бураш йўли билан вужудга келтирилади. Радиал-тирак подшипникларнинг сиртқи ҳалқалари олд бабка корпусига ўрнатилиб, гайка 7 воситасида охиригача бураб қўйилади. Мой сизиб чиқмаслиги учун подшипник билан шайба 4 оралиғига зичлагич қўйилади.


Кетинги бабка асосан, узун заготовкаларни марказларга ўрнатиб ишлашда уларнинг иккинчи учини тутиб туриш, камдан-кам ҳолларда эса парма, зенкер, развёртка, метчик ва бошқа кесиш асбобларини ўрнатиш учун ҳам хизмат қиласи. Кетинги бабканинг асосий қисмлари (273-расм) станок станинаси йўналтирувчиларида сурила оладиган плита 2 га ўрнатилган корпус 1, пиноль 3 дан иборат. Пинолга гайка 4 ўрнатилган. Пиноль бабка корпусида даста 9 ли винт 10 ёрдамида бўйлама йўналишда силжиши мумкин. Пинолнинг олд учига конус шаклида тешик очилган бўлиб, бу тешикка марказ 5 ёки кесиш асбобининг қўйруғи киритилади. Даста 11 бабка корпусидаги тешикнинг кертикли қисмини тортиб, пинолни қотиравчи винтни бураш учун хизмат қиласи. Станок шпинделининг ўқи билан пиноль ўқини мос келтириш учун корпус 1 плита 2 бўйлаб кўндаланг томонга винт 6 воситасида силжитилади. Кетинги бабкани станина йўналтирувчиларининг исталган жойига суриб маҳкамлаш учун шу йўналтирувчиларнинг остки сиртига скоба 8 сиқиб қўйилган. Бунинг учун эксцентрикли валнинг дастаси 7 буралади.

Суриш қутиси кескични суришнинг талаб этиладиган қийматга ростлаш панелидаги дасталари хизмат қиласи.

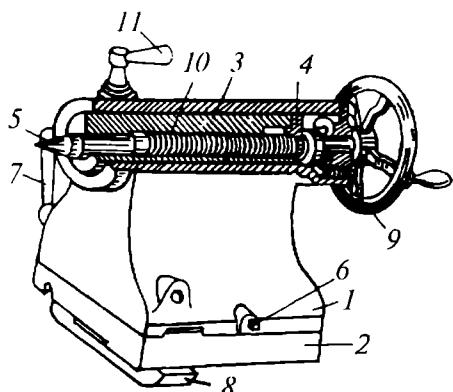

273-расм. Кетинги бабка:

- 1 — корпус; 2 — плита;
- 3 — пиноль; 4 — гайка;
- 5 — марказ; 6, 10 — винт;
- 7, 9, 11 — даста; 8 — скоба

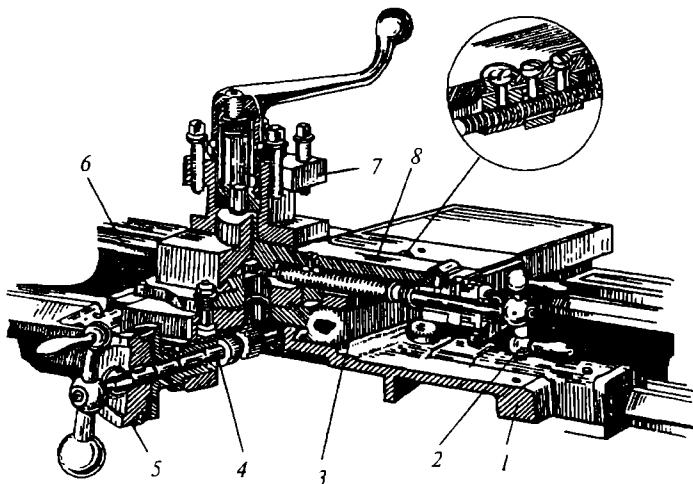

274-расм. Суппорт:

1 — бүйлама салазка; 2 — даста; 3 — күндаланг салазка;
4, 5 — күндаланг суриш лимби; 6 — айланы оладиган салазка;
7 — кескич-түткіч; 8 — устки салазка

Зарур механик суришни ҳосил қилиш учун барабан дискни даста 22 дан ушлаб тортилади. Дискни буриб, ростлаш чизиқчаси зарур суришни күрсатувчи сонга түғриланади. Сүнгра дискни охиста итариб, дастлабки вазиятта қайтарилади ва дасталар тегишли жойга ўтказилади.


Суппорт кескичли бүйлама, күндаланг ва бурчак ҳосил қилиб ҳара-катлантиришга хизмат қиласы. У бүйлама 1, күндаланг 3, устки 8 ва бурила оладиган салазкалар бдан иборат (274-расм).

Үзаро боғланған йұналтирувчилар жуфтларидаги лиқиллашни йўқто-тишга имкон берувчи маҳсус қурилмалар суппорт салазкаларининг тебранмасдан бемалол ва аниқ ҳаракатланишини таъминлаш учун хиз-мат қиласы.

Пастки салазка 1 кескични бүйламасига, күндаланг салазка 3 эса күндалангига суришни таъминлади.

Фартук юргизиш валининг ёки юргизиш винтининг айланма ҳара-катини суппорtnинг түғри чизиқли ҳаракатига ўзгартирувчи механизми жойлаштириш учун хизмат қиласы. Фартукнинг олд қисмiga суп-порт ҳаракатини бошқарыш дасталари ўрнатилған.

275-расмда фартук механизми келтирилған. Суппорtnинг бүйлама йұналишдаги ҳаракати шпонка ариғи 2 ли вал 1 дан червяқ 3 орқали червяқ гидриаги 4 даузатилади. Механик суриш бажарилғанда червяқ гидриаги 4 шестерня бли илашиш муфтасига даста 5 воситасида ула-

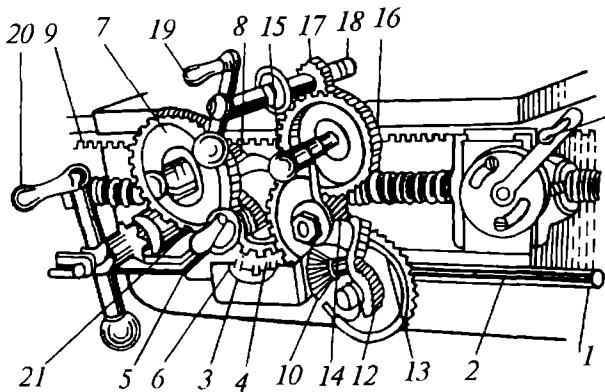

275-расм. Станок фартуги:

1 — юргизиш вали; 2 — шпонка ариғи; 3 — чесрвяқ; 4 — чесрвяқ ғилдираги; 5, 11 — дасталар; 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 21 — шестернядар; 9 — рейка; 10 — конуссимон шестерня; 15 — даста; 18 — винт; 19, 20 — ласта

нади. Шестерня 6 эса ўз навбатида тишли гилдирак 7 билан тишлишган бўлади. Тишли гилдирак 7 ўтказилган валга шестерня 8 ўрнатилган. Шестерня рейка 9 бўйлаб айланниб суппортни ҳаракатга келтиради.

Юргизиш вали 1 га конуссимон шестерня 10 чесрвяқ 3 билан ёнмаён қилиб ўтказилган. Бу шестерня шпонкаси ариқча 2 бўйлаб сирпана олади. Шестерня 10 нинг айланма ҳаракати шестернядар 12; 13 орқали шестерня 14 га узатилади. Агар шестерня 16 шестернядар 14 ва 17 билан даста 15 воситасида тишилаштирилса, шестерня 17 кўндаланг салазкаларнинг винти 18 қўзғалмас қилиб ўтказилгани учун гайкани юргизиб илгариланма ҳаракатга келтиради.

Салазкаларни кўндалангига қўлда суриш даста 19 воситасида, бўйламасига суриш эса даста 20 воситасида шестернядар 21, 7, 8 ва рейка 9 орқали амалга оширилади.


Суппорт фартукнинг ўнг томонида жойлашган ажралувчи гайкани винтга бириктириб, юргизиш винтидан бўйлами ҳаракатланади.

Одатда, супортни юқори аниқликда суриш зарур бўлган ҳолларда ва резьба қирқишида юргизиш винтидан фойдаланилади. Юргизиш винтлари кам ейилувчан ва жуда аниқ ишланган қадамининг номинал ўлчамидан фарқи ± 12 микрон атрофида бўлиши керак.

Юргизиш винтининг тасодифий нагрузжалар таъсирида ишдан чиқишининг олдини олиш учун у юргизиш валининг чап учига маҳсус сақлаш қурилмалари ўрнатилади.

Станокни бошқариш. Станок бошқариш органлари воситасида бошқарилади. Бу органлар тезликлар кутиси ва суришлар кутисининг олд панелларида жойлашган. 1К62 моделли станокда бошқариш дасталарининг қайси жойларда ва қандай жойлашганлиги 276 ва 277-расмларда кўрсатилган.

*Даста 2 нинг
вазиятлари схемаси*

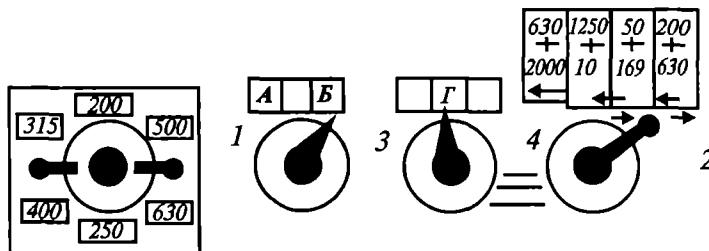

276-расм. 1К62 станоги тезликлар қутиси панелидаги дасталарнинг жойлашиш схемаси:

1 ва 2 – шпиндель айланишлар сонини ростлаш дасталари,
3 – резьба қадамини (нормал ва катталаштирилган қадамини) кўп
киримли резъбага ростлаш дастаси; 4 – ўнақай ёки чапақай резъбага
ростлаш дастаси

Нормал суреб ишлашда даста 3 ҳамма вақт Б вазиятда, даста 4 эса
Г вазиятда туриши керак. Шпинделни берилган тезликда айланишга
ростлашда шпиндель тўхтатилиди, кейин даста 2 ни (277-расмдаги схе-
мага қаранг) суреб, зарур тезликка ўtkазилади. Сўнгра даста 1 шпин-
делнинг минутига айланишлари сонига ростланади.

6-§. Станокнинг кинематик схемаси

Маълумки, станокларда заготовкаларни кескичлар билан кесиб
ишлашда хилма-хил операциялар бажарилади. Кутилган шаклли ва
ўлчамли ҳар хил деталлар тайёрлашда уларнинг иш органлари ўзаро
маълум муносабатда ҳаракатланиши лозим. Станокларнинг тузилишини,
турли органларининг ҳаракатларини таҳлил қилишни осонлаштириш
мақсадида шартли қабул қилинган белгилар бўлиб, улар асосида
кинематик схемаси тузилади (68-жадвал).



**277-расм. 1К62 станоги суреб қутиси панелида
дасталарнинг жойлашиш схемаси:**


I – диск иш вазиятида (ичкарига киритилган); II – диск салт вазиятида
(чиқарилган)

Элементтарнинг схемаси

Электр двигатель

Тишли гидравиклар:
 а— цилиндрик түғриқишик ва шевролли;
 б— конуссимон;
 в— винтли;
 г— червякли;
 д— рейкали;
 е— храповикли

Шартты белгилапниши

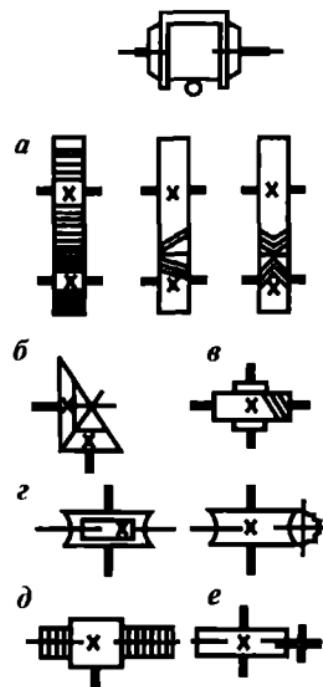

68-жадвал


Элементларниң ехемаси	Шартты белгиланиши
<p>Валдаги сирпаниш ва юмалаш подшипниклари:</p> <p>а— умумий белгиланиши;</p> <p>б— сирнаниш;</p> <p>в— роликли радиал;</p> <p>г— шарчали; радиал;</p> <p>д— роликли; радиал— таянч;</p> <p>е— шарчали;</p>	<p>а </p> <p>б </p> <p>в </p> <p>г </p> <p>д </p> <p>е </p>

Вал**Тасмали узатма:**

- а*— түғри ясси тасмали;
- б*— кесишгән ясси тасмали;
- в*— түғри трапециодал тасмали

Деталларның вал билан бириктирилиши:

- а*— эркин;
- б*— йўналтирувчи пона билан;
- в*— қотирилган пона ёрдамида;
- г*— шлиц билан;
- д*— тортса уясидан чиқадиган пона билан;
- е*— втулкага икки деталь қотирилган

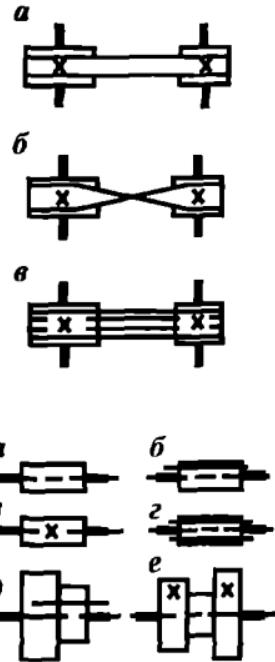

68-жадвалнинг давоми

Таянч

Занжирил узатма:

- а* — роликли;
- б* — шовқисиз

Винтли узатма:




- а* — винт;
- б* — ажралмайдиган гайка;
- в* — ажралдиган гайка


Кулачокли боғланиш муфталари:

- а* — бир томонлама;
- б* — икки томонлама

Фрикцион боғланиш муфталари:

- а* — конусли;
- б* — дискли;
- в* — колодкали

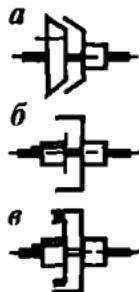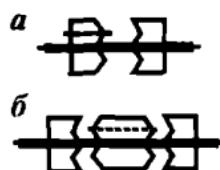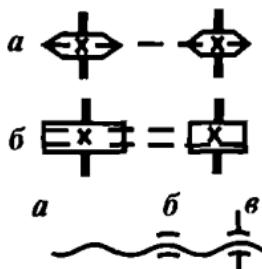

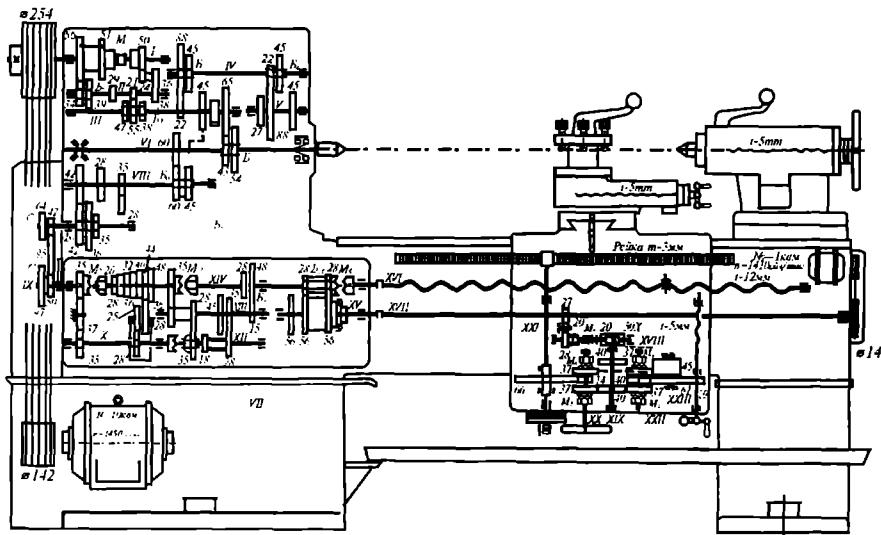

278-расм. 1К62 токарлик-винт қирғиши станогининг кинематик схемаси

Станокларнинг кинематик схемасига қараб электродвигателдан тортиб уларнинг иш органларигача бўлган ҳаракатларни кузатиш, тузилган кинематик тенгламалар орқали шпинделнинг айланниш тезлигини, кескичнинг (заготовканинг) сурилиш қийматларини аниқлаш мумкин.

278-расмда замонавий, кўп ишлатиладиган, универсал токарлик винт кескич станокнинг кинематик схемаси келтирилган.

Кинематик схемадаги асосий ҳаракатлар занжири билан танишиб, асосий ҳаракатларнинг тенгламаларини тузамиз.

Асосий ҳаракат занжири. Кинематик схемадан кўриниб турибдики, қуввати 10 кВт бўлган электр двигатель валига ўрнатилган диаметри 142 мм ли шкивдан айланма ҳаракат вал I га ўрнатилган диаметри 254 мм ли шкивга трапециодал тасмали узатма орқали узатилади. Бунда вал I даги фрикцион муфта M_1 чап томонга сурисб уланганда айланма ҳаракат 56–34 та тишли гидриаклар ёки 51–39 та тишли гидриаклар орқали I валдан II валга узатилади. Бинобарин, блок B_1 воситасида бу валга икки хил тезлик узатилиши мумкин. Ҳаракат II валдан III валга блок B_2 нинг тегишли тишли гидриакларини II валдаги тишли гидриаклар билан (масалан, 21–55 та тишли) тиашлаштириб узатилади. Шундай қилиб, III вал блоклари B_1 ва B_2 воситасида олти хил тезликка эришиллади. Айланма ҳаракат III валдан шпинделга блоклар B_3 , B_4 ва B_5 орқали узатилади. Ҳаракатни III валдан IV валга узатиш учун блок B_3 нинг ўзига тегишли тишли гидриакларини III валга қўзгалмас қилиб ўрнатилган тишли гидриаклар билан тиашлаштириш керак.

Шпинделнинг айланишлар сонини аниқлаш учун бу занжирнинг тенгламаси қўйидагича ёзилади:

$$n_{шп.ш} = 1450 \cdot \frac{142}{258} \cdot 0,985 \cdot \frac{56}{34} \cdot \frac{29}{47} \cdot \frac{65}{43} \text{ айл / мин.}$$

$$\begin{array}{r} 51 \quad 21 \\ \hline 39 \quad 55 \\ \hline 38 \end{array}$$

Тезликлар сони $1 \times 2 \times 3 \times 1 = 6$.

Агар блок B_5 ни ўнг ёққа силжитиб, 54 та тишли фидирекни 27 та тишли гидирек билан тишлаштирилса, айланма ҳаракат III валдан бевосита тишли фидиреклар $z = 65$ ва $z = 43$ орқали ёки блоклар B_3 , B_4 ва B_5 орқали IV валга, ундан V ва VI валларга узатилади.

Механизмнинг B_3 ва B_4 қўшалоқ блокларини улашнинг гарчи тўрт варианти бўлса-да, улардан фақат учтаси иш варианти ҳисобланади, чунки $1/4$ узатиш нисбати икки марта такрорланади:

$$\frac{22}{88} \cdot \frac{22}{88} = \frac{1}{16} \cdot \frac{45}{45} \cdot \frac{22}{88} = \frac{1}{4} \cdot \frac{22}{88} \cdot \frac{45}{45} = \frac{1}{4} \cdot \frac{45}{45} \cdot \frac{45}{45} = 1.$$

Бинобарин, занжир воситасида бу механизм шпинделда қўйидагича тезликлар ҳосил қилиши мумкин:

$$n_{шп.ш} = 1450 \cdot \frac{142}{254} \cdot 0,985 \cdot \frac{56}{34} \cdot \frac{21}{55} \cdot \frac{22}{88} \cdot \frac{22}{88} \cdot \frac{27}{54} \text{ айл / мин.}$$

ёки

$$\frac{29}{47} \cdot \frac{22}{88} \cdot \frac{45}{45}$$

ёки

$$\frac{51}{39} \cdot \frac{38}{38} \cdot \frac{45}{45} \cdot \frac{45}{45}$$

Тезликлар сони $1 \times 2 \times 3 \times 3 \times 1 = 18$.

Шундай қилиб, 1К62 становига шпиндель тўғри айланганда $6+18=24$ хил айланишлар сони ҳосил бўлади. Кинематик схемадан кўриниб турибдики, энг катта айланишлар сони блоклар B_3 , B_4 тишли фидирекларини қўйидагича улаб ҳосил қилинади:

$$n_{шп. max} = 1450 \cdot \frac{142}{254} \cdot 0,0985 \cdot \frac{56}{34} \cdot \frac{38}{38} \cdot \frac{65}{43} = 2000 \text{ айл / мин.}$$

Шпинделнинг энг кичик айланишлар сони блоклар B_3 ва B_4 воситасида ҳосил қилинади.

$$n_{шп. min} = 1450 \cdot 0,985 \cdot \frac{142}{254} \cdot \frac{51}{39} \cdot \frac{21}{55} \cdot \frac{22}{88} \cdot \frac{22}{88} \cdot \frac{27}{54} = 12,5 \text{ айл / мин.}$$

Агар фрикцион муфта M_1 ўнг томонга суриса, I валдаги 50–24–36–38 та тишли ғилдираклар орқали ҳаракат II валга узатилади. Натижада II валнинг айланыш йўналиши ўзгаради.

Айланма ҳаракат VI валдан VII валга блок B_6 орқали узатилади. VII валдан эса VIII валга блок B_1 , воситасида қўйидаги узатмалар орқали узатилади:

$$\frac{42}{42}, \quad \frac{28}{56}, \quad \frac{35}{28} \cdot \frac{28}{35}.$$

Ҳаракат VIII валдан IX валга гитаранинг алмаштириладиган тишли ғилдираклари орқали узатилади, IX валдан суришлар қутисига қўйидаги кинематик занжир орқали узатилади.

1. $\frac{35}{37} \cdot \frac{37}{35}$ та тишли узатмалар орқали ҳаракат X валга, кейин эса $\frac{28}{25}$ та тишли узатмалар орқали тишли узатманинг 36 та тишли ғилдирагига ўтади. Бу 36 та тишли ғилдирак эса тишли конуссимон ғилдираклар (26, 28, 32, 36, 40, 44, 48) нинг бирортасига қўшилади ва улар орқали ҳаракат XI валга, кейин $\frac{35}{28} \cdot \frac{28}{35}$ узатма орқали XII валга, у ердан блок B_x нинг 28 ва 18 та тишли ғилдираклари воситасида $\frac{28}{35}$ ёки $\frac{18}{45}$ узатма орқали XIII валга, сўнгра блок B_9 нинг 48 ва 28 та тишли ғилдираклари воситасида $\frac{15}{48}$ ёки $\frac{35}{28}$ узатма орқали XIV валга, ундан блок B_{10} нинг 28 та тишли ғилдираги орқали XV валга узатилади.

2. Муфта M_2 ни чап ёққа суриб қўшилганда (дастлаб $\frac{37}{35}$ ажралган) IX ва XI валлар уланиб, ҳаракат X валга тишли конус ва ташлама 36 та тишли ғилдирак орқали узатилади. X валдан (муфта M_4 уланганда) ҳаракат XII валга тўғри узатилади, кейин эса биринчи варианнтдаги каби узатилади.

M_1 , M_2 ва M_4 муфталар воситасида IX, XI, XIV ва XV валлар уланиб, ҳаракатни бевосита XVI валга (юритиш винтига) узатиши мумкин.

Супортнинг бўйлама суриш ҳаракати тишли ғилдирак ($z = 10$) ва рейка ёрдамида, кўндаланг суриш ҳаракати эса қадами $t = 5$ мм бўлган кўндаланг суриш винти билан гайкаси ёрдамида қўйидагича ҳосил қилинади. Суриш вали XVII дан ҳаракатни $\frac{27}{20} \cdot \frac{20}{28}$ шестернялар орқали киримли червякли жуфт $\frac{4}{20}$ орқали XIX валга узатади. Шундай қилиб, айланма ҳаракат XVII валдан XIX валга, ундан XX валга $\frac{40}{37} \cdot \frac{14}{66}$ узатма орқали рейкали шестерня ($z = 10$) га узатилади. Рейка станицада қўзгалмас қилиб ўрнатилиши сабабли шестерня ($z = 10$) рейкада ғилдирайди, натижада фартук бўйламасига сурилади. XVIII валдаги эҳтиёт муфта M_8 суриш механизмини ўта нагрузкадан сақлайди.

Күндаланг суриш ҳаракатини ҳосил қилиш учун муфта M_6 қўшилиб, M_8 ажратилади. Бунда ҳаракат XXIII валга, $\frac{37}{40} \cdot \frac{40}{37} \cdot \frac{40}{61} \cdot \frac{61}{20}$ занжир бўйича винтга узатилади. Винт гайкаси кареткага кўзгалмас қилиб ўрнатилгани сабабли каретка кўндалангига ҳаракатланади. Тескари томонга кўндаланг юришда эса M_8 уланади, $\frac{40}{61} \cdot \frac{61}{20}$ занжир бўйича винтга тескари томонга айланади. Бунда муфта M_6 узиб қўйилган бўлади. Суппортнинг жадал ҳаракати қуввати 1 кВт, айланишлар сони 1410 айл/мин бўлган маҳсус электр двигатель ёрдамида ҳосил қилинади.

Бўйлама суришнинг кинематик занжири шпинделнинг бир марта тўла айланишида қўйидагича аниқланиши мумкин:

$$S_{бўйл} = I_{шп.айл} \cdot i_{тр} \cdot i_{алм} \cdot i_{сқ} \cdot i_{φ} \cdot \pi m \cdot z, \text{ мм / айл,}$$

бунда $i_{тр}$ — трензелнинг узатиш нисбати; $i_{алм}$ — гитаранинг алмаштирувчи шестеряларининг узатиш нисбати; $i_{сқ}$ — сурилишлар қутисининг узатиш нисбати; $i_{φ}$ — фартук механизмининг узатиш нисбати; m — рейка тишли фидирагининг модули; z — рейка тишли фидирагининг тишилари сони. Бинобарин, нормал суришда занжирнинг бўйлама суриш tenglamasi қўйидаги кўринишда бўлади:

$$S_{бўйл} = I_{шп.айл} \cdot \frac{60}{60} \left| \begin{array}{c} \frac{42}{42} \\ \frac{28}{56} \\ \text{реверс} \\ \frac{35}{28} \end{array} \right| \cdot \frac{42}{95} \cdot \frac{95}{50} \cdot \frac{26,28,32,36,40,44,48}{36} \cdot \frac{25}{28} \cdot \frac{28}{35} \left| \begin{array}{c} 18 \\ 45 \end{array} \right| \cdot \frac{15}{48} \cdot \frac{28}{56} \cdot \frac{27}{20} \cdot \frac{20}{28} \cdot \frac{4}{20} \cdot \frac{40}{37} \cdot \frac{14}{66} \pi \cdot 3 \cdot 10 \text{ мм / айл.}$$

Шпинделнинг бир марта тўла айланишида супортни кўндалангига сурилиш занжирининг tenglamasi қўйидагича бўлади:

$S_{кўнд} = I_{шп.айл} \cdot i_{тр} \cdot i_{алм} \cdot i_{сқ} \cdot i \cdot t_k$ мм/айл, бу ерда t_k — кўндаланг суриш винтининг қадами, мм, яъни

$$S_{кўнд} = I_{шп.айл} \cdot \frac{60}{60} \left| \begin{array}{c} \frac{42}{42} \\ \frac{28}{56} \\ \text{реверс} \\ \frac{35}{28} \end{array} \right| \cdot \frac{42}{95} \cdot \frac{95}{50} \cdot \frac{26,28,32,36,40,44,48}{36} \cdot \frac{25}{28} \cdot \frac{28}{35} \left| \begin{array}{c} 18 \\ 45 \end{array} \right| \cdot \frac{15}{48} \cdot \frac{28}{56} \cdot \frac{27}{20} \cdot \frac{20}{28} \cdot \frac{4}{20} \cdot \frac{40}{37} \cdot \frac{40}{61} \cdot \frac{61}{20} \cdot 5 \text{ мм / айл.}$$

7-§. Токарлик станогига қўшиб бериладиган керак-яроғлар

Станок ишлаб чиқарувчи завод станокка қўшимча равишда марказ, патрон, планшайба, люнет, оправка, ҳар хил втулка ҳамда бошқа керак-яроғлар қўшиб беради. Айрим ишларни бажаришда булардан фойдаланиш ишлов иш унумини, сифатини оширади. Қуйида бу мосламаларнинг хиллари, ишлатилиши ҳақида қисқача маълумотлар келтирилади.


Марказ. Улар ўрнатилиш жойига кўра олд ва кетинги бабкалар марказларига бўлинади ва заготовкаларни ишлашда уларни сиқиб, кўтариб туриш учун ҳам хизмат қиласди.

279-расмда токарлик станоги марказларининг асосий хилларидан баъзилари келтирилган:

- нормал марказ, ундан оғир заготовкаларни ишлашда фойдаланилади;
- тескари марказ, бундан учи конуссимон валларни ишлашда фойдаланилади;
- кесик марказ, ундан торең юзаларни ишлашда фойдаланилади;
- шарсимион учли марказ, ундан кетинги бабка марказини силжитиб, конуссимон юзалар йўнишда фойдаланилади;
- тишли (рифли) марказ, ундан тешикли заготовкаларни кесиб ишлашда фойдаланилади;
- айланувчи марказ, ундан заготовканинг марказий тешиги билан кетинги бабка марказининг ишқаланишини камайтиришда фойдаланилади.

Патрон. Узунлигининг диаметрига нисбати тўртдан кичик бўлган

заготовкаларни кесиб ишлашда патрондан фойдаланилади. Патронларнинг асосий хилларига қўйидагиларни мисол қилиб кўрсатиш мумкин (280-расм, *a*, *b*, *c*, *e*):



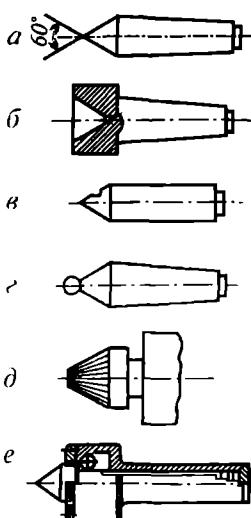


- ўзи марказловчи уч кулачокли патрон;
- тўрт кулачокли патрон;
- цангали патрон.

г) пневматик патрон. Бундай патронларда кулачокларнинг пазларда юргизилиши, поршенинг сиқилган ҳаво воситасида ҳаракатланиши тортқи ва бурчакли ричаглар ёрдамида амалга оширилади. Натижада кулачоклар бир-бирига яқинлашади ёки бир-биридан узоқлашади.

279-расм. Марказлар тури:

- a* — нормал; *b* — тескари; *c* — кесик; *d* — шарсимион; *e* — айланувчи марказлар

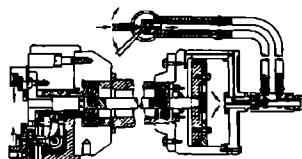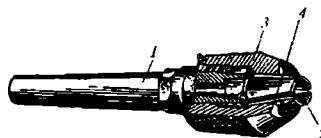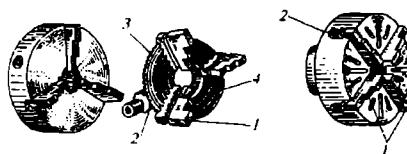

280-расм. Патронлар:


a — ўзи марказловчи уч кулачокли патрон: 1 — кулачоклар; 2 — кичик конуссимон шестерня; 4 — спираль ариқча; б — тўрт кулачокли патрон: 1 — кулачоклар; 2 — винт; в — цангали патрон; 1 — кўйруқ; 2 — цанга; 3 — гайка; 4 — цанга кертими; г — пневматик патрон

Планшайба. Бу диск шаклида бўлиб, шпинделга патрон ўрнига бураб қўйилади. Унинг радиал пазларига заготовканинг планкали маҳкамлаш болтлари кийгизилади.

Одатда, тўрт кулачокли планшайбаларнинг кулачоклари мустақил равишда суриласди, зарур бўлиб қолган ҳолларда улар чиқариб олиниши ҳам мумкин. Буларда симметрик шаклдаги катта диаметрли заготовкалар ҳам, ассимметрик шаклли заготовкаларни ҳам ўрнатиб маҳкамлаш учун ишлатилади. 281-расмда асимметрик заготовканинг планшайба 1га қандай ўрнатилиши кўрсатилган. Расмдан кўринадики, бурчакли планка 3 планшайбанинг иш текислигига маҳкамланиб, унга заготовка 2 ўрнатилган ва болтлар ёрдамида маҳкамланган. Заготовка ва бурчакли посанги 4 воситасида мувозанатланади.

281-расм. Симметрик бўлмаган заготовкани планшайбага ўрнатиш:

1 — планшайба; 2 — заготовка;
3 — бурчакли планка; 4 — посанги

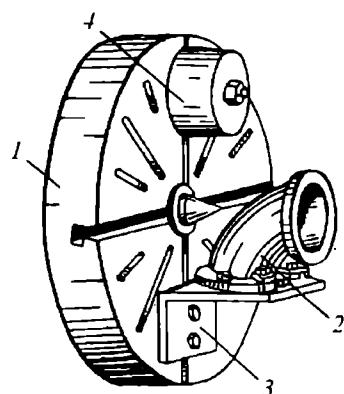


ди. Планшайбанинг камчилиги шуки, кулачокларни ростлаш ва ўрнатилган заготовкани текшириб кўриш кўп вақт олади.

Люнетлар. Люнетлар конструкциясига кўра иш даврида қўзгалмайдиган, қўзгалувчи бўлиб, улардан бикирлиги етарли бўлмаган валлар заготовкаларини ишлашда фойдаланилади. Қўзгалмас люнет станок станинасининг йўналтирувчилари 2 га ўрнатилиб, тагидан планка воситасида болт 3 билан қотирилади (282-расм).


Қўзгалувчи люнет суппортга винтлар ёрдамида маҳкамланади. Унинг иккита кулачоги заготовканинг ишлов бериладиган юзасига бир текисда теккизилиб кўйилади. Бу кулачоклар иш жараёнида кескич кетидан сурила бориб, кесиш кучи таъсирида заготовканинг букилишига йўл қўймайди.

Шуни қайд этиш жоизки, заготовкаларни марказларга қисиб ишлаш усулидан, одатда, $4 < \frac{l_3}{d_3} < 10$ бўлган ҳолларда фойдаланиш тавсия этилади. Агар $\frac{l_3}{d_3} > 10$ бўлса, люнетдан фойдаланмоқ керак.

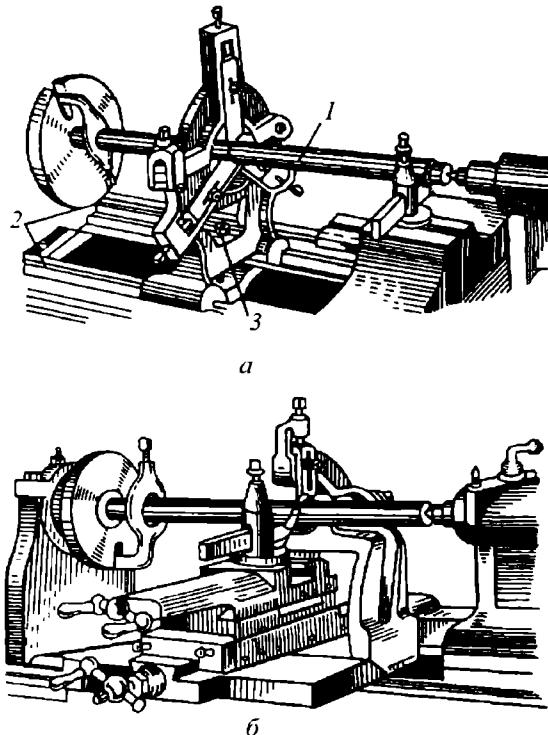

282-расм. Люнетлар:

a — қўзгалмас; *1* — заготовка; *2* — йўналтирувчилар; *3* — болт;
b — қўзгалувчан

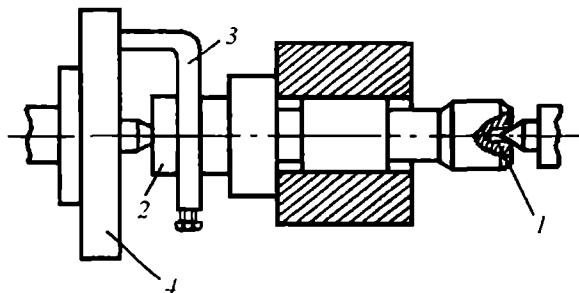


283-расм. Втулка заготовкани яхлит оправкага ўрнатиш схемаси:
1 — марказ; 2 — бүйин; 3 — ҳолат; 4 — патрон тешик

Оправкалар. Оправкалар металл кесиш станокларида ишлашда заготовкани ўрнатиш ва маҳкамлашга имкон беради ва заготовканинг қандай ўрнатилганлигини текшириб ўтиришга ҳожат қолмайди. Оправкалар заготовканинг түғри ўрнатилишини, йўниладиган сиртқи юзаларнинг тешик база юасига н исбатан аниқ жойлашишини таъминлайди. Шу билан бирга, оправкага янгидан ўрнатиладиган ҳар қайси заготовка шундан олдин ўрнатилган заготовка вазиятини эгаллайди. Оправкалар яхлит ва кериладиган бўлади.

Яхлит оправкалар (283-расм) кичикроқ (1:1000 дан 1; 2000 гача) конусликка эга қилиб тайёрланади ва заготовканинг тешигига пресс-лаб ўрнатилади. Заготовканинг тешиги базаловчи тешик бўлганлигидан жуда аниқ қилиб ишланган бўлиши керак.

Яхлит оправкаларнинг тореҷларида станок марказларига ўрнатиш учун марказ тешиклари 1, хомут 3 билан қамраш учун эса бўйин 2 бўлади. Кесиб ишланадиган заготовкага поводокли (етакловчи) патрон 4 ва хомут ёрдамида айланма ҳаракат берилади.

Кериладиган оправка 284-расмда тасвирланган, бу оправканинг яхлит оправкадан фарқи шуки, у конус тешикили цилиндр шаклидаги қирқма втулка 1дан иборат бўлиб, йўниладиган заготовкани ўрнатиш учун хизмат қиласди. Қирқма втулканинг конус юзаси стержень 2 нинг конус сиртига кийдирлади. Гайка 3 буралганда втулка керилади ва ўзининг цилиндрик юзаси билан заготовкани оправкага маҳкамлайди. Гайка 3 бураб бўшатилганда втулка сурилади ва ундан кесиб ишланган деталь олинади. Оправка куйидаги шарт бажарилгандагина нормал ишлай олади:

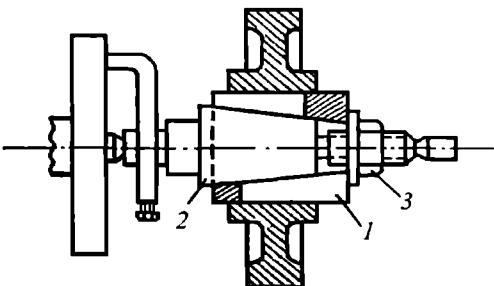

284-расм. Кериладиган оправка
471

$$M_{\text{кес}} < M_{\text{ишк}}$$

бунда $M_{\text{кес}}$ — кесиш моменти; $M_{\text{ишк}}$ — заготовка ва оправка юзаларида-ги ишқаланиш моменти.

8-§. Токарлик станикларида бажариладиган ишлар

Токарлик винтқирқыш станоклари белгиланган ишларни бажаришга ўтгунча станок, мосламалар ва кескичларни ишга яроқлиги кузатилиб, сўнгра заготовка станокка, тегишли кескич кескич-тутқичга ўрнатилиб, станок зарур режимга ростланади.

Кўйида бажариладиган асосий ишлар келтирилган:


1. Марказий тешиклар очиш. Бунинг учун патронга калта қилиб сиқилган заготовка кескич билан текисланиб марказ белгилангач, кетинги тореци бабка пинолига ўрнатилган парма заготовка томон аста сурилади (285-расм).

2. Сиртқи цилиндрик юзаларни йўниш. Амалда заготовканинг шакли ва ўлчамларига кўра уни патронга ёки мосламаларга ўрнатиб кескич билан йўнилади.

3. Заготовкадаги тешикни зенкерлаш ёки развёрткалаш. Бу ишларни бажариш учун заготовка станок патронига, зенкер ёки развёртка кетинги бабканинг пинолига ўрнатилади. Кетинги бабка дастасини ўнгга айлантириш билан кесиш асбоби илгариланма сурилиб, айланётган заготовкада тешик ишланади.

4. Доиравий эксцентрик юзаларни кесиб ишлаш. Бундай ишларни бажариш учун заготовкани 0—0 ўқли марказ тешигига ўрнатиб, юзалар 1, 2, 3 ва 5 кескич билан ишланади, кейин эса оправка 0,—0, ўқли марказ тешигига ўрнатилиб, цилиндрик юза 4 йўнилади (286-расм).

5. Конуссимон юзаларни ишлаш. Заготовкаларга бу хил ишлов беришда кескични маълум бурчак остида силжитиш билан қиринди йўни-

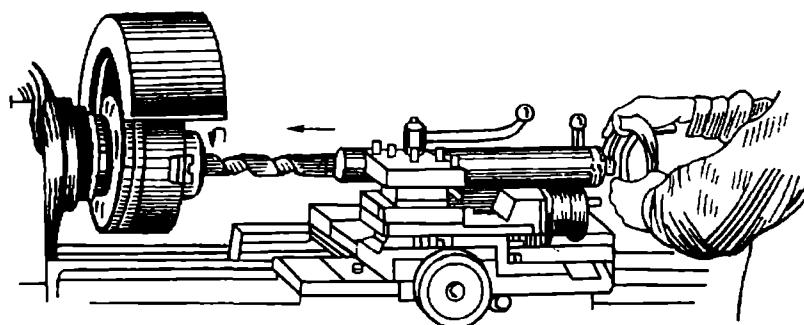

285-расм. Пармалаш схемаси

лади. Ишланаётган конуснинг ўлчамларига кўра қўйидаги усулардан фойдаланиш тавсия этилади:

а) кенг токарлик кескичларида ишлаш. Бу усулдан қалта конусларни (ясовчилири 23–30 мм гача) ҳосил қилишда фойдаланилади. Бу кескичларнинг пландаги асосий бурчаги ишланувчи конус бурчагининг ярмига тенг бўлади. Кескич тигининг узунлиги эса конус ясовчисидан узунроқ бўлади. Конус ҳосил қилиш учун заготовка айланиб турганда кескич кўндалангига маълум қийматга сурилади;

б) суппортнинг устки кареткасини заготовка ўқига нисбатан маълум бурчакка буриб конус юзаларни ишлаш. Бу усулдан, одатда, патронга ўрнатилган цилиндрик заготовка турли бурчакли қалта конус юзаларини ишлашда фойдаланилади.

Конус ҳосил қилиш учун устки каретка зарур α бурчакка созлангач, устки каретканинг дастасини ўнгга бураб, кескични олдинга суриш йўли билан маълум қалинликдаги қириндини йўниб, конус юза ишланади (287-расм).

в) кетинги бабка корпусини кўндалангига маълум масофага суриш билан конус юзаларини ишлаш. Одатда, бу усулдан кичик бурчакли ($2\alpha \leq 10^\circ$) узун конус юзаларини ишлашда фойдаланилади.

Бунда бабка корпусининг асосига нисбатан кўндалангига сурилиш қиймати (h) қўйидаги формула билан аниқланади:

$$h = L \sin \alpha \quad (\text{A})$$


$$\operatorname{tg} \omega = \frac{D-d}{2l},$$

бу ерда $\sin \omega = \frac{D-d}{2l} \cos \omega$.


$\sin \omega$ нинг қийматини формула (A) даги $\sin \omega$ ўрнига қўйсак, қўйидагини ҳосил қиласиз:

$$h = L \cdot \frac{D-d}{2l} \cdot \cos \omega.$$

Бу усулда заготовка марказий тешикларда ноқулай

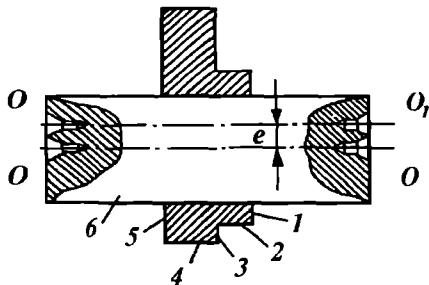

286-расм. Доиравий эксцентрик юзаларни ишлашда заготовкани ўрнатиш схемаси

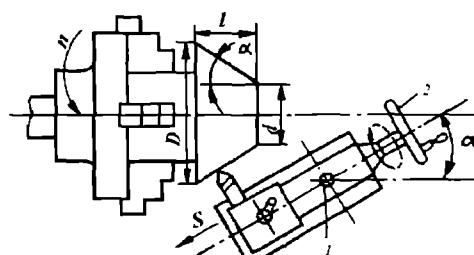

287-расм. Суппорт устки салазкасини буриш билан конус юзаларини йўниш: 1 – устки салазка; 2 – даста

турганлыги сабабли кичик конус ($\omega = 8-10^\circ$) юзалари ишланади. $\cos 8^\circ$ -
қиймати бирга яқын бўлганлиги сабабли юқоридаги формулани қуий-
дагича ёзиш мумкин:

$$L = b \text{ бўлса, } h = \frac{D-d}{2} \text{ бўлади.}$$


Шуни ҳам айтиш керакки, заготовкани марказий тешикка яхши-
лаб ўрнатиш мақсадида станок марказларининг учи шарчали қили-
нади.

г) конус ясашда ишлатиладиган нусха кўчириш линейкаси ёрдами-
да конус юзаларини ишлаш. Амалда учбурчак конуслиги $30-40^\circ$ гача
бўлган узун конус юзаларни кўплаб ишлашда бу усулдан фойдалани-
лади (288-расм).

Схемадан кўриниб турибдики, станок станицасига маҳкамланган
кронштейн 1 да нусха кўчириш линейкаси 2 бўлиб, у бармоқ 3 тевара-
гида маълум бурчакка бурила олади ва зарур вазиятда болтлар 4 билан
қотирилади. Нусха кўчириш линейкасида ползун 5 нинг йўналтирув-
чилари сурила олади. Суппортнинг кўндаланг салазкаси 6 га тортқи
қисқич 8 орқали бириктирилади.

Заготовкага ишлов бериш учун линейка станок марказлари чизи-
ғига нисбатан конус бурчагининг ярим қийматига қўйиб маҳкамлан-
гач, кўндаланг суппортни суриш винтининг гайкаси ажратилади.

Супорт салазкаси 9 ни станок ўқи бўйлаб юргизиша ползун 5
линейка 2 да сирпаниб, кўндаланг ҳаракатга келади. Ҳар икки ҳара-

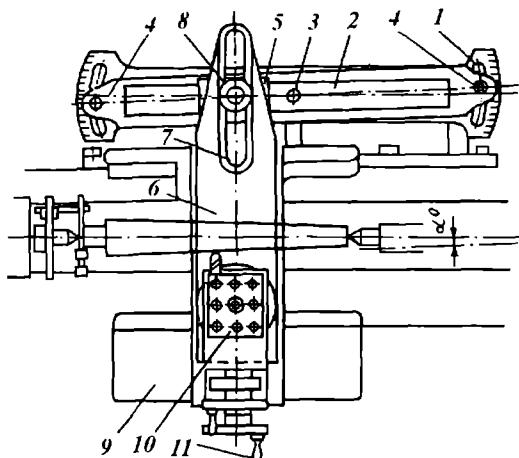

288-расм. Нусха кўчириш линейкаси ёрдамида конус ишлаш:

- 1 — кронштейн; 2 — линейка; 3 — бармоқ; 4 — болтлар; 5 — ползун;
- 6 — кўндаланг салазка; 7 — паз; 8 — қисқич; 9 — бўйлама салазка;
- 10 — кескич-тутқич; 11 — даста

катнинг (бўйлама ва кўндаланг) қўшилиши натижасида кескич станок марказлари чизигига нисбатан ишланувчи конус бурчагининг ярим қиймати бурчагида ҳаракатланади.

Кескич зарур қатламни йўниши учун кўндаланг салазка бдан фойдаланилади, бунинг учун даста 11 буралади.

7. Мураккаб шаклли юзаларни ишлаш. Мураккаб шаклли юзаларни ишлаш учун аввал шу шаклга мос кескичлар тайёрланиб, сўнгра улар зарур вазиятга ўрнатилгач, заготовкани кўндаланг йўналишга юргизиб ишлаш мумкин. Одатда, бу мақсад учун маҳсус кескичлардан фойдаланилади. Кўпинча, кўплаб мураккаб шаклли юзаларни шаклдор копир ёрдамида кескичларда ишлашда юқорида кўрилган копир-линейка ўрнида шаклдор копир ўрнатилиб ишланади. Универсал токарлик станокларида бундай ишларни самарали бажариш учун интилишлар натижасида гидравлик нусха кўчириш суппорти яратилди (289-расм).


8. Резьба қирқиши. Маълумки, резьбалар ташқи, ички ва турли профилли ҳамда қадамли бўлади. Улар плашка ва метчиклар ёрдамида кўлда қирқилса, маҳсус кескичлар ёрдамида станокларда қирқилади.


Бунинг учун аввал кескич қирқилувчи резьба профилга мос қилиб чархланади, сўнгра унинг униг учи шаблон ёрдамида станок марказлари ўқига тик қилиб ўрнатилади. Кейин эса станок шу резьбани қирқишига созланади (290-расм). Шуни қайд этиш керакки, кескичининг заготовка бўйлаб қириндини бир йўниб ўтишида резьбани узил-кесил қирқиб бўлмайди. Шунинг учун сўнгги ўтишда кескични бошланғич вазиятга қайтариб, у янги ўтишдан аввал йўнилувчи қатлам қалинлигига кўндаланг сурилади.

Маълумки, кутйлган қадамли резьба қирқиши учун шпинделнинг тўла бир айланишида кескич заготовка бўйлаб, резьба қадамига тенг оралиқда сурилиши керак. Демак, станок шпиндели бир марта тўла айланганда юргизиш винтини $\frac{t_{kp}}{t_{kv}}$ га айланадиган қилиб созлаш керак (бунда t_{kp} — қирқилувчи резьба қадами; t_{kv} — юргизиш винтининг қадами).

289-расм. КСТ-1 гидросуппортиниг ишлаш схемаси:

- 1 — кўзгалмас асос; 2 — кўзгалувчан салазка; 3 — поршнь;
- 4 — мой насоси; 5 — шток;
- 6 — пружина; 7 — цилиндр;
- 8 — плунжерлар; 9 — копир;
- 10 — кескич-тутқиц

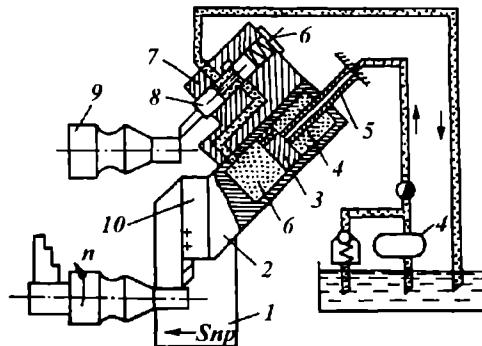

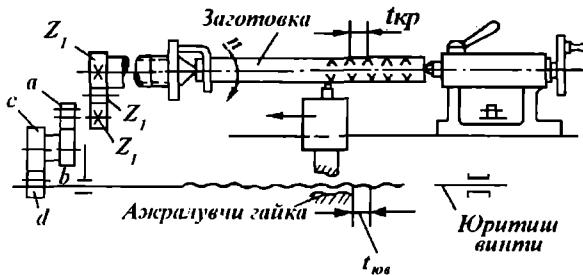

290-расм. Резьба очища станокни ростлаш схемаси

Станокни кутилган қадамли резьба қирқишига созлаш. Одатда, станоклар турли қадамли стандарт резьбаларни қирқишига осонгина созланади. Бунинг учун суриси барабан дискини олдинга тортиб, маълум бурчакка айлантириб, белгили чизиги кесиладиган резьба қадами рўпарасига келтирилади. Сўнгра диск дастлабки вазиятга, А, Б ва Г дасталар эса кўрсатилган ҳолга ўтказилади (290-расм).

Агар станокнинг кинематик баланс тенгламасини ёзсан, қирқилувчи резьба қадами қўйидагига тенг бўлади:

$$t_{kp} = l \cdot i_{y_3} \cdot i_{nit} \cdot t_{kv},$$

бу ерда t_{kp} — шпинделнинг бир марта тўла айланишига тўғри келадиган қирқилувчи резьба қадами, мм; i_{y_3} — ўзгармас кинематик жуфтнинг, масалан, трензелнинг ҳаракат узатиш нисбати; i_{nit} — гитаранинг алмаштирилувчи шестерняларининг ҳаракат узатиш нисбати; t_{kv} — юритиш винтининг қадами, мм.

Станокни созлашда юритиш винтининг қадами (t_{kv}) ва ўзгармас узатиш ҳаракат нисбати (i_{y_3}) маълум бўлганлиги, қирқилувчи резьбанинг қадами (t_{kp}) берилганлиги учун гитаранинг алмаштирилувчи шестерняларининг узатиш нисбати қўйидаги тенгламадан аниқланади:

$$i_{nit} = \frac{t_{kp}}{i_{y_3} \cdot t_{kv}} \text{ ёки } \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{t_{kp}}{i_{y_3} \cdot t_{kv}}$$

Одатда, станокда алмаштирилувчи шестернялар тўплами керак-яроғлар билан қўшиб берилади, бу тўплам тишлиларининг сони 20 та бўлган иккита шестернядан, қолгани эса тишлиларининг сони 5 та дан ортиб борадиган 25, 30, 35 ..., 125 та тишли шестернядан иборат, яна битта 127 тишли шестерня ҳам қўшиб берилади.

Агар станокни ностандарт резьбаларни қирқишига созлаш зарур бўлса, тўпламда тишли ғилдираклар шундай жуфт ёки шундай икки жуфт шестерня ҳисоблаш асосида танлаб олиниб, гитарага ўрнатилади. Аммо танлаб олинган шестерняларининг тишлиши текширилиб қўрилиши зарур, чунки уларнинг бири гитара бармоғига тирадиб қолиши ҳам мумкин. Бундай ҳол юз бермаслиги учун қўйидаги шартларни бажариш талаб этилади. Биринчи жуфт шестерня тишлилари сонларининг

йигиндиси ($a+b$) учинчи шестерня тишлари сони (c) дан камида 15 та тиш ортиқ бўлиши, иккинчи жуфт тишлар сонларининг йигиндиси ($c+d$) иккинчи шестерня тишлари (b) дан камида 15 та тиш ортиқ бўлиши керак. Қирқиши жараёнида қирқилувчи резьбалар қадами жуфт ва тоқ бўлишига эътибор бериш керак (маълумки юритиш винти қадамининг қирқувчи резьба қадамига нисбати бутун сонлар бўлса, жуфт резьба ҳосил бўлади). Жуфт резьбани қирқишида винтнинг ажралувчи гайкасини ажратиш мумкин. Тоқ резьбани қирқишида эса винтнинг ажралувчи гайкасини ажратишда кескич кейинги ўтишида дастлабки йўлига тушмагани учун ажратиб бўлмайди. Шпиндель тескари томонга айлантирилиб, кескич дастлабки жойига ўтказилади.

Куйида баъзи резьбаларни қирқиши учун токарлик-винтқирқиши становогини созлашга оид мисоллар келтирилган.

1-мисол. Юритиш винтнинг қадами 12 мм бўлган токарлик становоги қадами 4 мм ли резьба қирқишига созлансин.

Юқоридаги формула асосида

$$i_{\text{нит}} = \frac{4}{12} = \frac{2 \cdot 2}{4 \cdot 3} = \frac{40}{80} \cdot \frac{60}{90}.$$

Олинган натижаларнинг қанчалик тўғри аниқланганлигини текшириш учун уни тишли фидиракларнинг тишлашишига солиштирайлик. Кузатишлардан маълумки,

$$a + b \geq c + 15$$

$$c + d \geq b + 15$$

бўлгандагина бу аниқланган тишли фидираклар мавжудлигида зарур шестернялар тўғри аниқланган бўлади. Топилган қийматларни юқоридаги формулага қўямиз:

$$\text{a) } a + b \geq c + 15$$

$$\text{б) } c + d \geq b + 15$$

$$40 + 80 \geq 60 + 15$$

$$60 + 90 \geq 80 + 15$$

$$120 \geq 75;$$

$$150 \geq 95.$$

Демак, масала тўғри ечилган.

2-мисол. Юритиш винтнинг қадами 12 мм бўлган токарлик становоги бир дюймга 10 та йўл тўғри келадиган резьба қирқиши учун созлансин.

$$i_{\text{алм}} = \frac{127}{5 \cdot 10 \cdot 12} = \frac{127}{60} \cdot \frac{1}{10} = \frac{127}{100} \cdot \frac{20}{120}.$$

Тишлашув шартига кўра

$$127 + 100 > 20 + 15.$$

$$20 + 120 > 100 + 15.$$


Юқоридаги мавзуда токарлик-винтқирқиши станогининг тузилиши, кинематик схемаси ва баланс тенгламалари ҳақида тұла маълумоттар берилғанлығы ва бу масалалар ўкувчиларнинг амалий машгулоттарда ўрганишлари сабабли бошқа токарлик гурухига киравчы станоклар тузилиши, ишлаши ўхшашигини назарда тутиб, қисқача маълумоттар көлтириш билан чекланилади.

9-§. Токарлик станокларининг баъзи хиллари ҳақида умумий маълумотлар

Маълумки, станокларнинг токарлик гурухига оддий, винтқирқиши, лобовой, карусель, револьвер, яримавтомат ва автомат ҳамда бошқа станоклар киради.


Бу станокларда доира шаклидаги заготовкаларнинг сиртқи ва ички юзаларини кесиб ишлаш натижасида уларга цилиндрик, конус ҳамда шаклдор күриниш берилади ва бошқа қатор ишлар бажарилади. Бу гурухга киравчы станокларнинг айримлари билан танишиб чиқамиз.

Лобовой токарлик станоклари габарит ўлчами катта вазнли заготовкалар, жумладан маховиклар, шкивлар, дискларни кесиб ишлашга мүлжалланған. Бу станокларда кетинги бабка бўлмайди, уларнинг марказлари баланд бўлади (291-расм). Заготовка планшайбага маҳкамланаиди. Кўндаланг станина олд бабка билан боғлиқ бўлмаган ҳолда айрим плитага ўрнатилган. Юқориги салазка кескич тутқич билан бирга, суппорт кареткасига ўрнатилган бўлиб, буриш плитаси йўналтирувчилари бўйлаб сурилади. Планшайбанинг диаметри 1000 мм дан 4000 мм гача.

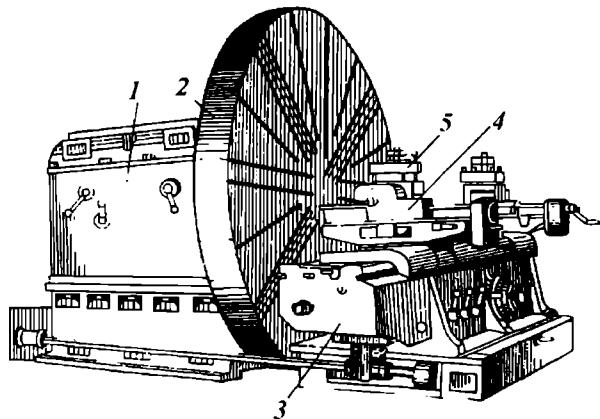

291-расм. Лобовой токарлик станоги:

- 1 — олд бабка; 2 — планшайба; 3 — кўндаланг станина;
4 — устки салазка; 5 — кескич тутқич

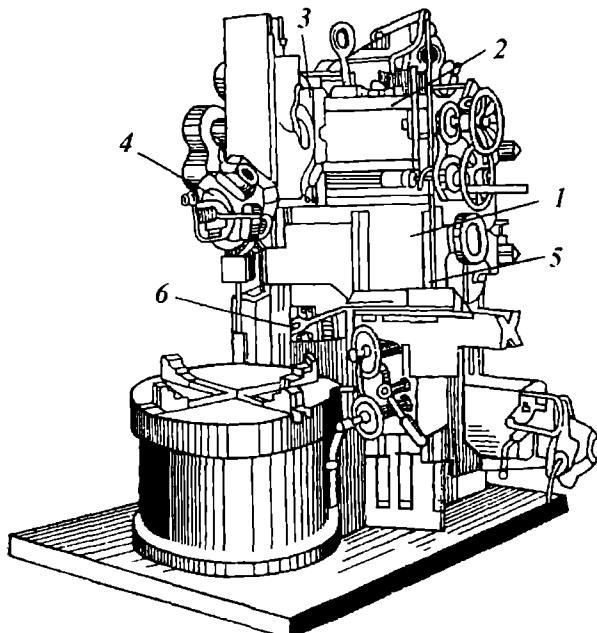

292-расм. Карусель станоги:


1 — вертикал стойка; 2 — траверса; 3 — горизонтал суппорт карсткаси;
4 — бурилувчи кескич тутқич; 5 — ён суппорт учун вертикал стойка
йўналтирувчилари; 6 — ён суппортиниң кескич тутқичи

Бу станокларнинг асосий камчилиги шундан иборатки, уларга оғир заготовкаларни ўрнатиш ва уларнинг қанчалик түғри ўрнатилганлиги ни текшириб кўриш қийин. Бундан ташқари, шпинделнинг деформацияланishi оқибатида ишлов аниқлиги пасаяди.

Токарлик карусель станоклари. Бу станокларда планшайбага ўрнатилган заготовканинг айлантирувчи ўқи вертикал ўрнатилганлиги сабабли лобовой токарлик станокларидағи айрим камчиликлардан ҳоли бўлади. Бу станокларда габарит ўлчами катта ва оғир вазнли заготовкаларни йўниб ишлашдан ташқари пармалаш, зенкерлаш, резьбалар ишлаш ҳам мумкин.

Карусель станогининг столи горизонтал текисликда жойлашган бўлиб, вертикал ўқда айланади. Карусель станоклари бир стойкали (ишланувчи заготовканинг диаметри 2000 мм гача) ва икки стойкали (ишланувчи заготовканинг диаметри 2000 мм дан катта) бўлади. Бу станокларда 2–4 та суппорт бўлади (292-расм).

Токарлик револьвер станоклари. Токарлик револьвер станогининг токарлик станогидан фарқи шундаки, унинг кетинги бабкаси бўлмайди, бабка ўрнига револьвер каллаги ва бўйлама суппорти бўлади. Унинг

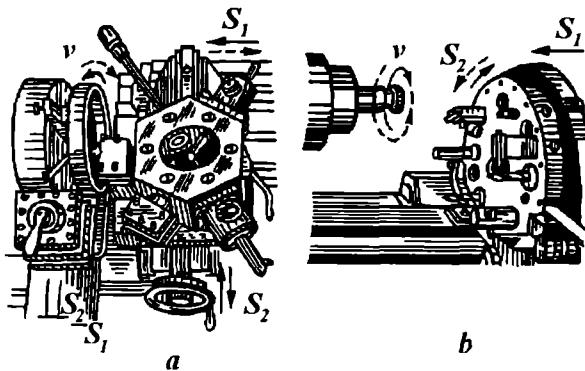

293-расм. Револьвер станоги каллаклари:

а — вертикаль ўқ атрофида айланадиган; *б* — горизонтал ўқ атрофида айланадиган

суппорти суриш қутисидан юргизиш вали ва фартук орқали бўйлама ҳаракатланади. Бу станокда чивиқ заготовкалардан деталлар тайёрлаш учун уни шпинделнинг тешигидан ўтқазиб, цангали патрон билан сиқилади. Бу станок ҳар хил кесиш асбоблари (кескич, парма, зенкер, метчик ва бошқалар) билан турли токарлик ишларини бир ўрнатишида бажаришга имкон беради.


Токарлик-револьвер станоклари, одатда, вертикаль ва горизонтал ўқ атрофида айланувчи каллакли қилиб ишлаб чиқарилади. Вертикаль ўқ атрофида айланувчи каллак, одатда, олти қиррали қилиниб, унинг ҳар бир қиррасидаги учига турли кескичлар ўрнатилади. Револьвер каллагини 60° га буриб, бир ёки бир неча кесиш асбоби маълум кетма-кетлиқда иш позициясига ўтказилади. Горизонтал ўқ атрофида айланувчи каллакли станокларда кўндаланг суппорт бўлмайди. Каллакнинг тешикларига зарур кескичлар ўрнатилади.

Каллакларни даврий равишда айлантириб, зарур кескични заготовкага яқинлаштириш ёки секин, узлуксиз равишда айлантириш билан заготовкаларда ариқчалар очиш, кесиб тушириш каби ишларни бажариш мумкин.

Вертикаль каллакли станокларда яна кўндаланг суппорт бўлиб, у бўйига ва кўндалангига сурила олади (293-расм).

Токарлик яримавтоматларнинг токарлик автоматлардан фарқи шундаки, уларда заготовкани станокка ўрнатиш ва ишланган буюмни станокдан олиш ишини токарнинг ўзи бажаради.

Токарлик автоматлари иш жараёнини автоматлаштириш нуқтаи назаридан қараганда револьвер станокларининг янада такомиллаштирилганидир. 294-расмда чивиқларни ишлашга мўлжалланган бир шпинделли автоматнинг принципиал схемаси келтирилган. Шпиндель З

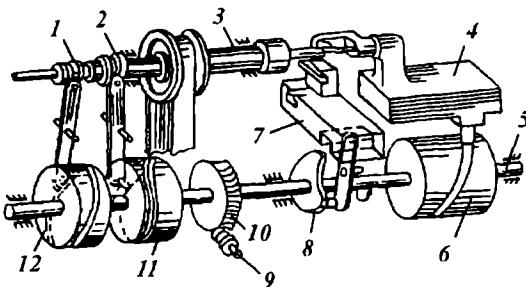

294-расм. Бир шпинделли автомат станокнинг схемаси:

1 — узатиш механизми; 2 — сиқиш ва бўшатиш механизми; 3 — шпиндель; 4 — бўйлама суппорт; 5 — тақсимлаш вали; 6, 11, 12 — барабанлар; 7 — кўндаланг суппорт; 8 — кулачок; 9, 10 — узатмалар



айланма ҳаракатни тасмали узатма, тақсимлаш вали 5, червякли узатма 9, 10дан олади. Тақсимлаш валига бўйлама суппорт 4 ни силжитувчи барабанли кулачок 6, кўндаланг суппорти 7 ни ҳаракатлантирувчи дискли кулачок 8, чивиқни сиқиш ва бўшатиш механизми 2, чивиқни шпиндель ичига узатиш механизми 1 ни бошқарувчи барабанлар 11 ва 12 бикир қилиб маҳкамланган. Бутун иш цикли тақсимлаш вали 5 нинг бир тўла айланishiда бажарилади.

54-боб

МАТЕРИАЛЛАРНИ ПАРМАЛАШ КЕСКИЧЛАРИ, СТАНОКЛАРИ ВА УЛАРДА БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР

1-§. Умумий маълумот

Материаллардан пармалар билан турли диаметрли (очиқ ёки берк) тешиклар очишга *пармалаш* дейилади. Бу усул кўп қўлланиладиган усуллардан биридир. Шу боисдан пармалаш станоклари станоклар паркининг 12–15% ини ташкил этади. Заготовкаларда тешиклар очишида ишлатиладиган пармаларнинг бир неча хиллари бор (масалан, заготовка торецида марказий тешик очувчи спирал, перосимон пармалар). Спирал пармаларнинг диаметри кўпинча 1–80 мм оралиғида бўлади. 295-расмда спирал цилиндрлик парма элементлари кўрсатилган. Расмдан кўринадики, унинг иш қисмida иккита винтли ариқчаси ва иккита кесувчи тиш бўлади. Пармалашда ариқчалар орқали ажralувчи қиринди ташқарига чиқади. Кесувчи тифлари ҳар бирининг олд юзи, кетинги юзи ва кесувчи қирралари бўлади, улар чегарасида кўндаланг кромкаси бўлади. Парманинг калибрловчи қисмida лентаси бўлади, у пармалашда пармани тўғри йўналтиришга ва унинг тешик деворига

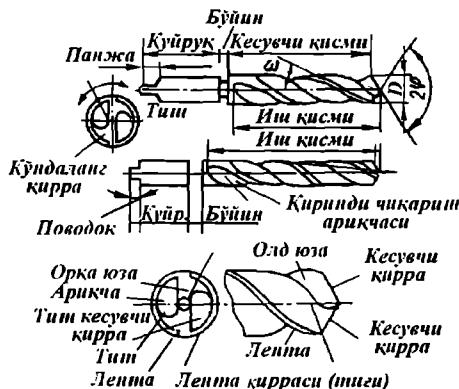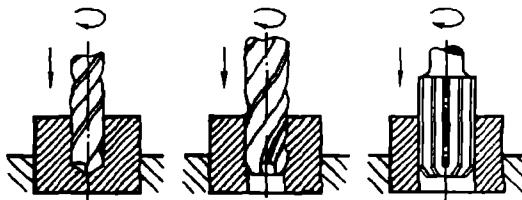

295-расм. Парма ва унинг элементлари

ишқаланишини камайтиришга хизмат қиласи. Парманинг қўйруқ қисми шакли конусли ёки цилиндрик бўлади. Конуслиги бевосита станок шпинделининг конусли ёки ўтиш втулкаси конусига киритилиб ўрнатилса, цилиндриклиги патронга ўрнатилади. Панжаси уни шпинделдан чиқаришга кўмаклашади. Парманинг бўйин қисми эса жилвирлашга, чарх тошнинг чиқишига хизмат қиласи.

2-§. Спирал парма геометрияси

Материалларни пармалашда парма материали ва геометриясининг очилувчи тешик диаметри аниқлиги, сирт юза текислиги, иш унумдорлигига таъсири катта.

Кўйида парма геометрияси ҳақида маълумот келтирилган.

Парман кесувчи тигларнинг уч бурчаги (ϕ). Юқори пластик материаллар (алюминий, мис, баббит...) ларни пармалашда $80-90^\circ$, пўлат, айрим чўянларни пармалашда $116-118^\circ$, мармар каби жуда мўрт материалларни пармалашда эса 140° гача олинади.

Винтсимон ўйиқнинг қиялик бурчаги (ω). Бу бурчак қиймати $\operatorname{tg}\omega = \frac{\pi \cdot D}{H}$ бўлади. Бу ерда D — парма диаметри, мм; H — винтсимон ўйиқнинг қадами, мм. Мўрт материалларни пармалашда $10-15^\circ$, пўлат-

ларни пармалашда 30° ва юмшоқ материалларни пармалашда эса 45° гача олинади.

Олдинги бурчаги (γ). Олдинги бурчак деб парманинг асосий кесувчи тифидан ўтказилган тик текислик билан олдинги юза оралиғидаги бурчакка айтилади. Бу бурчак парма ўқи томон кичрая боради. Масалан, парманинг ташқи диаметри яқинида $25\text{--}30^\circ$ бўлса, ўқи яқинида нолга яқин бўлади.

Кейинги бурчаги (α). Бу бурчак асосий кесувчи тифларининг парма ўқига параллел текислик ўтказилиб аниқланади. Бу бурчак кейинги юзанинг кесиши юзасида ишқаланишни камайтиради, парманинг ташқи диаметри ёнида $8\text{--}12^\circ$, марказ ёнида эса $20\text{--}25^\circ$ бўлади.

Кўндаланг тифининг қиялик бурчаги (λ). Бу бурчак $50\text{--}55^\circ$ атрофида олинади. Парманинг диаметри ортган сари у ҳам ортади, масалан, 1—12 мм диаметрли пармаларда $47\text{--}50^\circ$ бўлса, 12 мм дан катта диаметрли пармаларда эса 55° олинади.

3-§. Пармалаш станоклари ва уларда бажариладиган ишлар

Пармалаш станокларини конструкциясига кўра бир шпинделли ва кўп шпинделлilarга; шпинделларининг ўрнатилишига кўра вертикал, горизонтал; бажариладиган иш характеристига кўра агрегат ва радиал; механизациялаштирилганлик даражасига кўра дастаки, ярим автомат ва автомат станокларга ажратилади. Пармалаш станоклари хиллари ва марказлари кўп албатта.

296-расмда вертикал пармалаш станоги 2A 150 моделининг умумий кўриниши ва кинематик схемаси келтирилган.

297-расмда горизонтал пармалаш, 298-расмда радиал пармалаш ва 299-расмда эса горизонтал тешик кенгайтирувчи станокларининг умумий кўриниши ва бажариладиган ишлар келтирилган.

Шуни айтиш ҳам зарурки, пармалаш жараёнини бажариш учун парма станок шпиндель тешигига киритилиб маҳкамланади. Заготовкани станок столига ўрнатишда эса маҳсус мосламалардан (патрон, тиски, кондуктор ва бошқалар) фойдаланилади (300-расм).


Пармалаш, зенкерлаш ва развёрткалашда кесиши режими элементларига кесиши чуқурлиги (t), суриши тезлиги (s) ҳамда кесиши тезликлашибири (ϑ) киради.

Пармалашда кесиши чуқурлиги тешик диаметрининг ярмига teng.

$$t = \frac{D}{2}, \text{мм.}$$


Зенкерлашда ва развёрткалашда кесиши чуқурлиги қуйидагича аниқланади:

$$t = \frac{D-d}{2}, \text{мм};$$

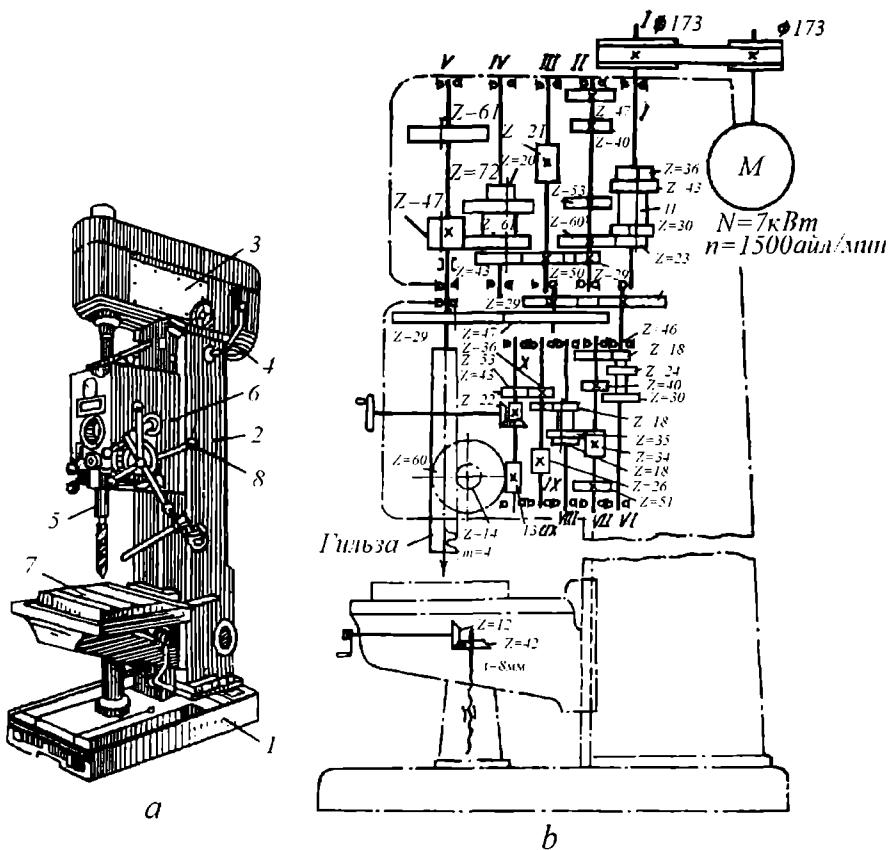


**296-расм. 2A150 маркали пармалаш станогининг кўриниши (а)
ва кинематик схемаси (б):**

1 — пойдевор плита; 2 — станина; 3 — тезликлар қутиси;
4 — электр двигатель; 5 — штробель; 6 — суриш қутиси; 7 — стол

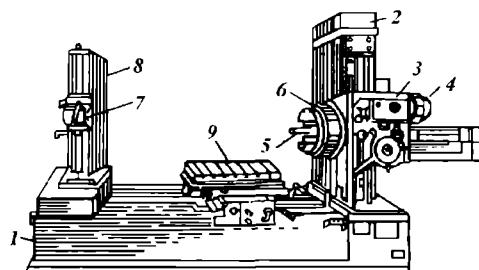


297-расм. Горизонтал пармалаш станогининг кўриниши:

1 — станина; 2 — олд стойка; 3 — штиндель бабкаси; 4 — двигатель;
5 — шпиндель; 6 — плашайба; 7 — люнет; 8 — кетинги бабка; 9 — стол

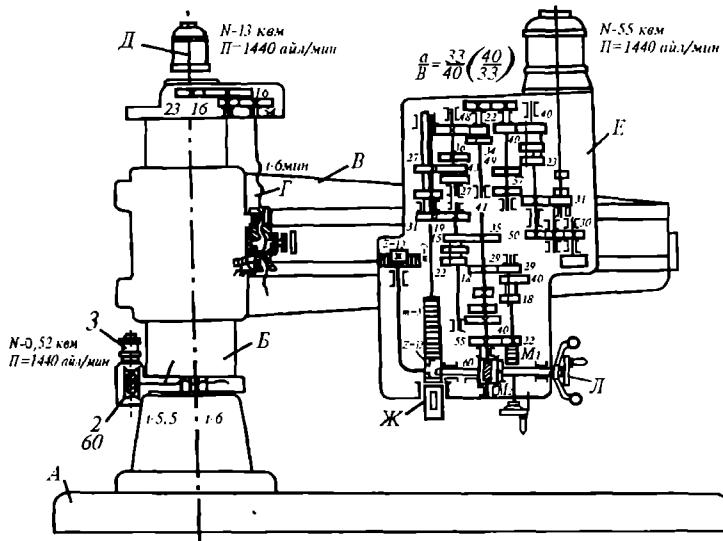

298-расм. Радиал пармалаш станоги

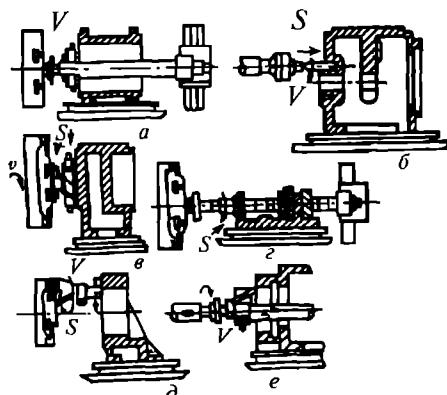


299-расм. Горизонтал тешик кенгайтириш станокларида бажариладиган ишлар:

a — борштанг ёрдамида тешик кенгайтириш; *б* — пармалаш (зенкерлаш, развёрткалаш); *в* — торец фреза билан вертикал юзаларни ишлаш; *г* — фрезалар түплами билан ишлаш; *д* — планшайбадаги суппорт ёрдамида кескич билан торец юзаларини ишлаш; *е* — кескич билан резьба қирқиш

бу ерда D — ишланган тешик диаметри, мм; d — ишланадиган тешик диаметри, мм.

Суриш тезлиги (s) деб кескич тұла бир марта айланғанда унинг үқи бүйлаб юрган йүлига айтилади: $s = c_s D^{x_s}$, мм/айл. Бу ерда c_s , x_s — ишланадиган материалга ва ишлеш шароитига бояғылған коэффициент; c_s ва x_s қыйматлари маълумотномалардан олинади.

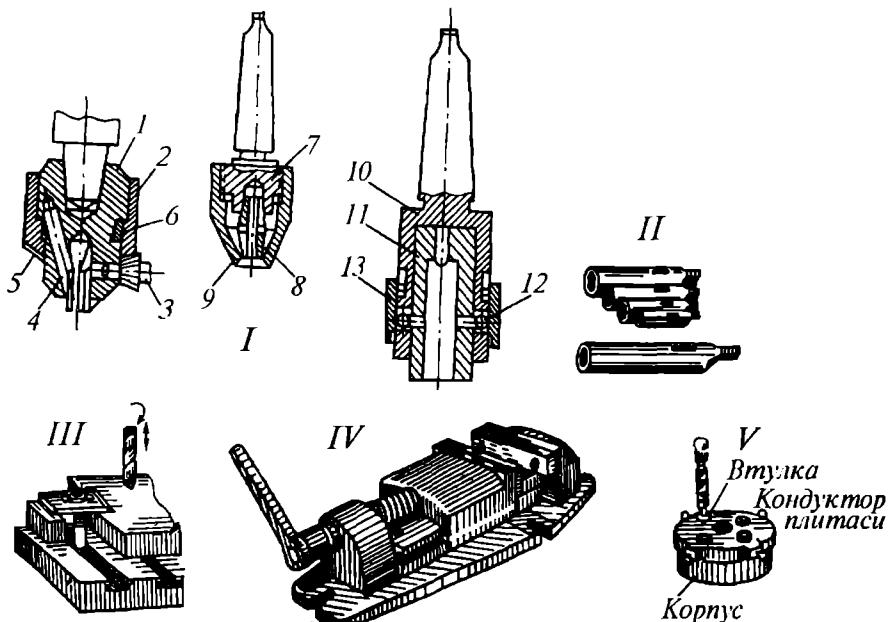

300-расм. Патронлар ва бошқа мосламалар

I: 1 — корпус; 2 — гильза; 3 — калит; 4 — кулачок; 5 — конуссимон тиш; 6 — гайка; 7 — корпус; 8 — кесик гайка; 9 — қисувчи гайка; 10 — корпус; 11 — втулка; 12 — шарна; 13 — ҳалқа; II — ўтиш втулкалари; III — қисқичда пармалаш; IV — тиски; V — кондукторда пармалаш

Зенкерлашда с қиймати пармалашға нисбатан 2—2,5 марта ортиқ олинади.

Пармалаш, зенкерлаш ва развёрткалашда кесиш тезлиги қуйидаги аниқланади:

$$\vartheta = \frac{\pi D \cdot n}{1000}, \text{ м / мин.}$$

бу ерда D — кесиш асбобининг диаметри, мм; n — кесиш асбобининг бир минутдаги айланиш сони. Кескічда рұхсат этиладын кесиш тезлиги қуйидаги эмперик формула бүйіча аниқланади:

$$\text{Пармалашда } \vartheta = \frac{C_{\vartheta} \cdot D^q}{T^m \cdot s^{y\vartheta}}, \text{ м / мин.}$$

Зенкерлашда ва развёрткалашда $\vartheta = \frac{C_{\vartheta} \cdot D^q}{T^m \cdot t^{x\vartheta} \cdot s^{y\vartheta}}$, м / мин; бу ерда

C_{ϑ} — материал ва кесиш шароитини характерловчы коэффициент; T — кескічининг турғунлилигі, мин; m — нисбий турғунлик күрсатқичи. C_{ϑ} , T , m , q , x_{ϑ} , y_{ϑ} қийматлар нормативи маълумотномадан олинади.

Пармалашда суриш кучи қуйидаги формула бўйича маълумотномалардан аниқланади:

$$P_o = C_o \cdot D^{x_p} \cdot s^{y_p}, \text{Н (кг);}$$

бу ерда C_o — ишланадиган материалга ва пармалаш шароитига боғлиқ коэффициент. x_p, y_p қийматлари маълумотномалардан олинади.

Айлантирувчи момент эса қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$M_{ali} = C_m \cdot D^{x_m} \cdot s^{y_m}, \text{Н \cdot м;}$$

бу ерда C_m — ишланадиган материалга, пармалаш шароитига боғлиқ коэффициент. x_m, y_m қийматлари маълумотномадан олинади.

Пармалашга сарфланувчи самарали эффективив қувватни қуйидаги формула бўйича аниқлаш мумкин:

$$N_3 = \frac{M_{kp}}{716,2 \cdot 1,36}, \text{квт.}$$

Станок двигателининг қуввати $N_d = \frac{N_3}{\eta}$ бўлади, бу ерда η — станокнинг ФИК.

Пармалаш, зенкерлаш ва развёрткалашда асосий технологик вакт қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$t_o = \frac{L}{n \cdot s} = \frac{l + l_1 + l_2}{n \cdot s};$$

бу ерда L — ишловни ҳисоблаш узунлиги, мм; l — ишланадиган тешик узунлиги, мм; l_1 — кириш узунлиги, мм; l_2 — чиқиш узунлиги, мм.


55-боб

МАТЕРИАЛЛАРНИ ФРЕЗАЛАШ, ФРЕЗАЛАР, ФРЕЗАЛАШ СТАНОКЛАРИ ВА УЛАРДА БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР


1-§. Умумий маълумот

Материалларни фреза деб аталувчи кўп тигли кескичлар билан кесиб ишлашга фрезалаш дейилади. Бунда горизонтал, вертикал, қия текисликлар, шаклдор юзалар, резьбалар ишлаш каби хилма-хил ишлар тегишли фреза билан станокларда бажарилади. Бунда фреза маълум тезликда асосий ҳаракат қиласа, станок столига ўрнатилган заготовка суриш ҳаракати қиласи. Бунда фрезанинг ҳар бир тиши заготовканда қиринди кесади.

Фрезалашнинг икки усули бўлиб, улардан бири йўлакай, иккинчиси эса қарши фрезалашдир (301-расм).

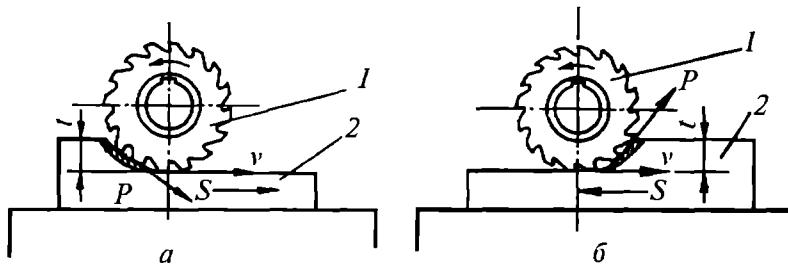

301-расм. Фрезалаш усуллари:
а — йўлакай; б — қарши фрезалаш

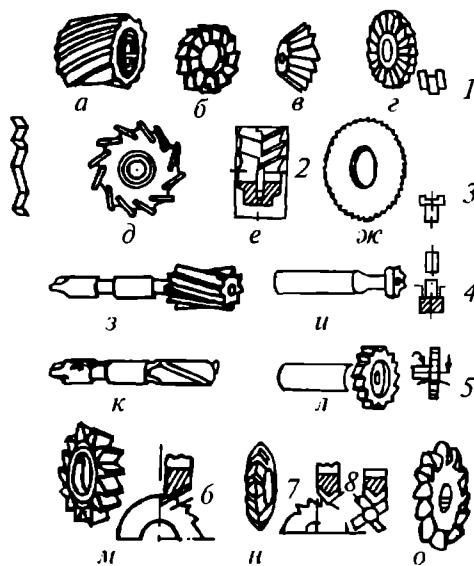

302-расм. Фрезаларнинг асосий турлари:

а — цилиндрик фреза; б — торец фреза; в — бурчакли торец фреза;
г — пазлар I учун диск фреза; д — «зиг-заг» диск фреза; е — йигма диск
фреза (қистирима 2 ни алмаштириш йўли билан зарур кенгликдаги паз
фрезаланиши мумкин); ж — шлиц кесиш фрезаси; з — цилиндрик фреза;
и — Т-симон паз; 4 — ўйиш фрезаси; к — призматик шпонка пазларини
ўйиш фрезаси; л — сегмент шпонка пазлари; 5 — ўйиш фрезаси;
м — храповик тишлари; б — ўйиш фрезаси; н — ариқлар; 7, 8 — ўйиш учун
ишлиатиладиган икки бурчакли фреза; о — тишли гилдиракларнинг заго-
товкаларига тиш ўйиш учун ишлиатиладиган моделли фреза

Йўлакай фрезалашда фрезанинг айланиш йўналишига заготовка-нинг суриш йўналиши тушади.

Қарши фрезалашда эса фрезанинг айланиш йўналишига заготовка-нинг сурилиш йўналиши қарши келади.


Йўлакай фрезалашда фреза заготовкадан максимал қалинликдан энг кичик қалинликкача қиринди йўниб боради. Бунда фрезанинг тишларига тушувчи нагрузка энг катта даражадан энг кичик даражагача камая боради, заготовкага таъсир этувчи куч уни станок столига сиқиб, бикирлигини оширади ва заготовкага ишлов бера бошлиш даврида фреза тишларининг сирпанмай ишлаши камайиб, сифат кўрсаткичини оширади. Шу сабабли бу усул нафис ишлов беришда қўлланади.

Қарши фрезалашда фреза заготовкадан минимал қалинликдан максимал қалинликдаги қириндини йўниб боради. Бунда фрезанинг тишларига тушувчи нагрузка энг кичик даражадан энг катта даражагача орта боради. Заготовкага таъсир этувчи куч уни станок столидан ажратишига интилади, натижада у тебраниб, сирт гадир-будурлиги ортади. Шу сабабли бу усулни хомаки ишлов беришда қўллаган маъкул.


Ишланадиган заготовка ташқи юзасида қаттиқ қобиқ, куйинди бўлса, қарши фрезалаш усулидан бошқа ҳолларда йўлакай фрезалаш усулини қўллаш тавсия этилади.

Фрезаларнинг асосий турлари. Фрезаларни ишлатиш жойига кўра, уларнинг турлари (конструкцияси, тишларининг шакли, геометрияси), ўрнатиш характери ҳар хил бўлади. Масалан, конструкциясига кўра, фрезалар яхлит, йифма, кавшарланган ва ўрнатма тишли; ўрнатилишига кўра эса ўрнатма, қўйруқли ва тороцли турларга бўлинади.


Ўрнатма фрезалар шпиндель оправкасига маҳкамланса, қўйруқли фрезалар шпинделга бевосита маҳкамланади. Тороцли фрезалар шпиндель тороцига болтлар билан маҳкамланади. 302-расмда фрезаларнинг асосий турлари ва улар билан бажариладиган ишлар, 303-расмда фрезалашда фойдаланиладиган баъзи мосламалар келтирилган.

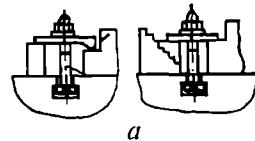

a

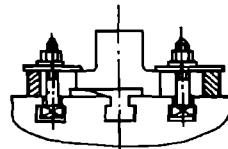


b

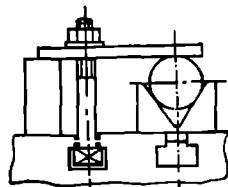

c

303-расм. Фрезалаш ишларини бажаришда фойдаланиладиган асосий мосламалар:

- a* — фрезаланадиган деталларни маҳкамлашда ишлатиладиган қамрагич ва остқўймалар;
- b* — заготовқани станок столига ўрнатишида попа ишлатиш;
- c* — заготовкани столга призмалар ёрдамида маҳкамлаш

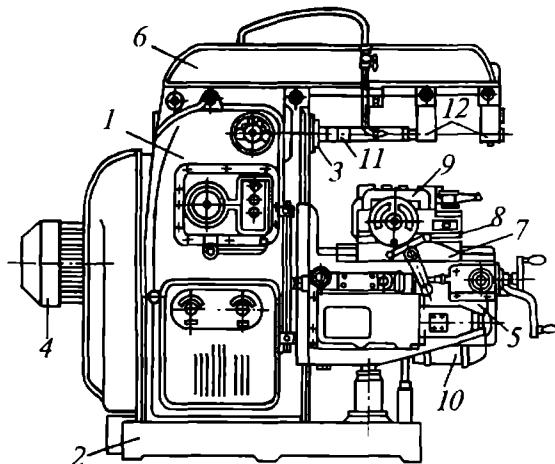

304-расм. 6Н82 моделли универсал фрезалаш станоги:

- 1 — станина; 2 — плита; 3 — шпиндель; 4 — электр двигатель; 5 — консоль;
- 6 — хартум; 7 — күндаланг салазка; 8 — буриш плитаси; 9 — стол;
- 10 — электр двигатель; 11 — оправка; 12 — осма таянчлар

2-§. Фрезалаш станоклари ва уларда бажариладиган ишлар

Фрезалаш станокларининг конструкциясига кўра консолли, бўйлама, карусель ва маҳсус хилларга, шпинделниң ҳолатига кўра горизонтал, вертикал, шунингдек, оддий ва универсал хилларга ажратилади.

Универсал фрезалаш станоги горизонтал фрезалаш станогидан шу билан фарқланадики, кўндаланг салазка ва станок столининг орасида бурила оладиган қисми бўлиб, у столнинг горизонтал текисликда $\pm 45^\circ$ га бурилишини таъминлайди. Натижада бу станокда винтли тишли гилдиракларни кесиш мумкин бўлади.

Консолли фрезалаш станокларида калта бўйли ва оғир бўлмаган заготовкалар ишланади. Бу станокларда шпиндел торецидан столгача бўлган оралиқ 500 мм гача бўлади. 304-расмда 6Н82 моделли консолли горизонтал фрезалаш станоги тасвирланган, расмдан кўринадики, унинг станинаси 1 пойдевор плита 2 га ўрнатилган. Станинада электр двигатель 4 дан станок шпиндели 3 га айланма ҳаракатни узатувчи асосий ҳаракат юритмаси жойлашган. Станинанинг вертикал йўналтирувчилари бўйлаб консоль 5, горизонтал йўналтирувчилари бўйлаб хартум 6 сурилади. Консолнинг йўналтирувчиларига кўндаланг салазка 7 ўрнатилган бўлиб, унда буриш плитаси 8 ўрнатилган.

Станокнинг иш столи 9 плитанинг йўналтирувчиларига ўрнатилиб, унда бўйлама йўналишда сурила олади. Консоль ичига столни суриш юритмаси жойлашган. Суриш юритмасининг механизмлари мустақил электр двигатель 10 дан ҳаракатланади.

Оправка 11 ли фреза шпиндель 3 нинг уясиға ўрнатилиб, қымирламай-диган қилиб маҳкамлана-ди. Қисқа оправкалар, қўшимча таянчсиз узун оправкалар осма 12 тар-зидаги қўшимча таянч-ларга ўрнатилади. Оправ-ка узунлигига кўра таянчлар хартум бўйлаб су-рилиши мумкин.


Вертикал фрезалаш станоги. Бу станоклар ўртача ўлчамдаги хилма-хил заготовкаларни дона-лаб ва сериялаб ишлаш-да фойдаланилади. 305-расмда 6Н12П6 моделли вертикал-фрезалаш станогининг умумий кўриниши тасвирланган. Бу станоклардан ташқари бўйлама фрезалаш станоклари ҳам бўлиб, булар-дан катта ўлчами ёки ўрта ўлчами заготовкалар ишланади. 306-расм-да бўйлама фрезалаш станогининг умумий кўриниши тасвирланган.

Бўйлама фрезалаш станоклари катта ўлчами заготовкаларни ёки ўртача ўлчами бир неча заготовкаларни бир йўла фрезалашга мўлжалланган.


Бу станокларнинг столи қўзгалмас станинага ўрнатилган бўлиб, столни фақат бўйлама йўналиш-да суриш мумкин. Уларда заго-товка икки ва ҳатто уч томон-лама фрезаланиши мумкин. Бундай станокларнинг баъзи турлари буриувчи каллаклар билан таъминланади. Бу эса ста-нокларда қия юзаларни фреза-лашга имкон буради.

Шуни ҳам айтиш жоизки, шпиндель бабкалари стойкаларга кўндаланг ўрнатилган бўлиб, улар тезлик қутилари орқали ҳаракат олади.

Фрезалаш станок мослама-лари. Бу станокларда заготов-каларнинг столига тисклар (дас-

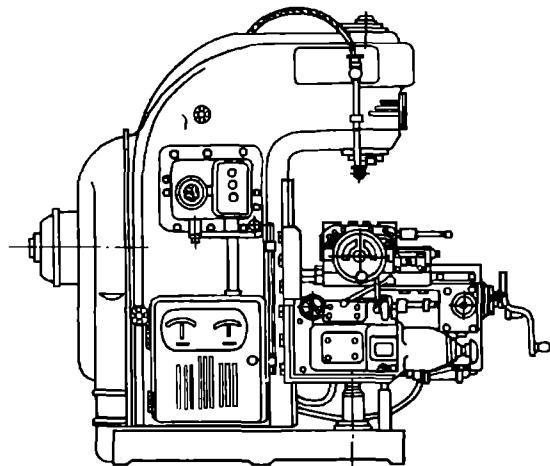

305-расм. 6Н12П6 моделли вертикал фрезалаш станоги

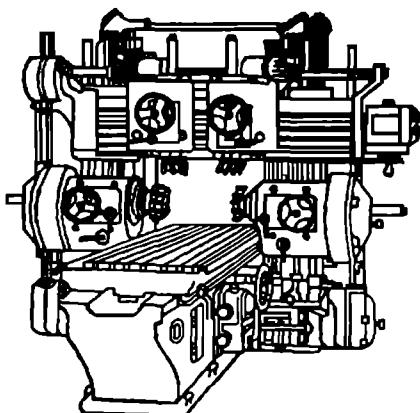

306-расм. Бўйлама-фрезалаш станоги

таки, пневматик, гидравлик), бўлиш каллаклари, призмалар ва бошқа маҳсус мосламалар ўрнатилади.


Фрезалаш станокларида бажариладиган ишлар юқорида айтилганидек хилма-хил бўлиши мумкин. 69-жадвалда горизонтал ва вертикал фрезалаш станокларида бажариладиган ишлар келтирилган.

69-жадвал

Ишлар тuri	Кесиш асбоблари ва бажариш усули	
	Горизонтал фрезалаш станокларида	Вертикал-фрезалаш станокларида
Горизонтал юзани фрезалаш	Оправага ўрнатилган цилиндрик фреза билан (302-расм, <i>a</i>)	Торец фреза ва фрезалаш каллаги билан (302-расм, <i>b</i>)
Вертикаль юзани фрезалаш	Уч оправакага ўрнатилган торец фрези ёки марказий оправакага ўрнатилган икки ёки уч томонли диск фреза билан (302-расм, <i>b</i>)	Уч ва торец фреза билан (302-расм, <i>c</i> , <i>d</i>)
Кия юзани фрезалаш	Оправакага ўрнатилган бир бурчакли фрезалар билан (302-расм, <i>e</i>)	Шпиндель каллагини буриб торец фреза ва уч фреза билан (302-расм, <i>e</i>)
Паз ва ариқча фрезалаш	Тўғри тўртбурчаклик пазлар — уч ёкли диск фрезалар билан (302-расм, <i>ж</i>). Кия юзали пазлар — бурчакли фрезалар билан (302-расм, <i>с</i> , <i>к</i>)	Тўғри тўртбурчакли пазлар уч фрезалар билан (302-расм, <i>з</i>)
Шаклдор юзаларни фрезалаш	Шаклдор фрезалар ёки цилиндрик фрезаларни оправакага йигиш (302-расм, <i>м</i>)	Эгри юзалар — бармоқ фрезалар билан. Бунда заготовка бурилувчи столга ўрнатилади. Кўплаб ишланида копир бўйича иш бажарилади
Цилиндрик тишли ғилдиракни ишлаш	Тишли ғилдиракнинг ёлғиз тишлилари модулли диск фрезалаш билан копирлаш усулида ишланади (302-расм, <i>н</i>). Тишли ғилдираклар партиялаб ишланганда тиши қиркувчи маҳсус станоклар кўлланилади	Ёлғиз тишли ғилдираклар модули бармоқ фрезаларда копирлаш усулида айрим-айрим тишлилар ишланади (302-расм, <i>о</i>)

Юқоридаги маълумотлардан маълумки, мураккаб бўлмаган ишларни бажаришда заготовка тискга ўрнатилиб, тегишли фреза билан ишланса, кўп қиррали деталларнинг ҳар бир қирраларини, ариқчаларни, тишли ғилдирак тишлиларини ишлашда бўлиш каллакларидан фойдаланилади. 307-расм, *а* да универсал бўлиш каллаги (УБК) нинг умумий кўриниши, 307-расм, *б* да кинематик схемаси келтирилган. УБК 1 ва бабка 2 фрезалаш станоги столига ўрнатилган. Бу мослама ёрдамида тегишли фрезалар билан кўп қиррали текисликлар, тишли ғилдирак тишлилари ишлатилади.

Бўлиш каллагига бир неча диск қўшиб берилади. Унинг ҳар икки томонида концентрик айланаларда тешиклар бўлади. Масалан, УДГ 135 ва УДГ 160 каллаклари дискларининг бир томонида 24, 25, 28, 30, 34,

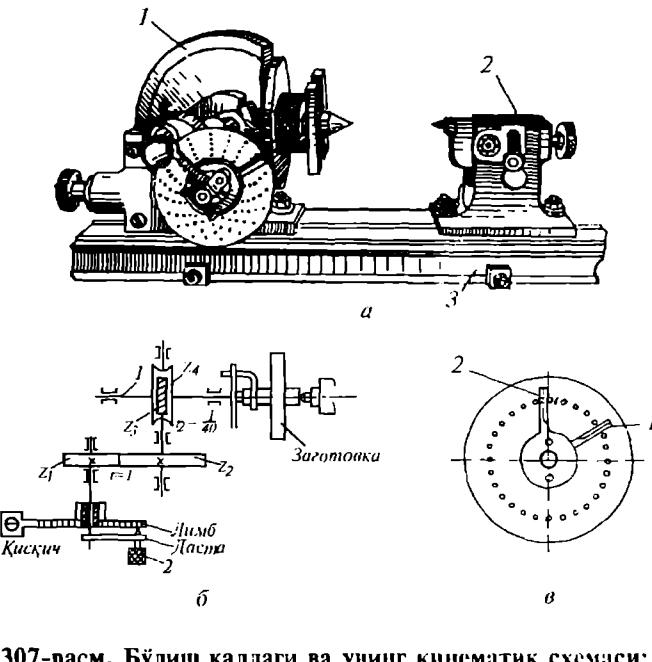

307-расм. Бўлиш каллаги ва унинг кинематик схемаси:

а — бўлиш каллаги; *1* — каллак; *2* — орқа бабка; *3* — горизонтал фрезерлаш станогининг столи; *б* — кинематик схемаси; *1* — шпиндель; *2* — штифт;

в — циркуль; *1*, *2* — оёқчар

37, 39, 41, 42, 43 тадан, иккинчи томонида 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 тадан тешик бор.

Бўлиш каллагини оддий бўлишга ростлаш. Бу усул бевосита бўлиш мумкин бўлмаган ҳолларда фойдаланилади. Бу ишловда заготовкани тегишли бурчакка буриш учун штиф *2* тешигидан чиқариб ҳисоблаб топилган сонда дастани айлантирилди-да, кейин тегишли лимб тешигига киритилади. Кинематик схемасидан кўринадики, дастани айлантиришида шестернялар билан бир киримли червяк гидрираги тишлассади. Червяк гидрираги ҳаракатни шпинделга узатади. Заготовкани бир тўла айлантириш учун дастани неча марта айлантириш зарурлигини қуидаги тенгламадан топамиз.

$$n_a = \frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{z_3}{z_4};$$

Одатда червяк киримлар сони $z_3=1$, червяк гидрирак тишлар сони $z_4=40$ бўлади. Унда $n_a = 1 \cdot \frac{1}{40}$ бўлади. 40 ни тақсимлаш каллагининг характеристикаси (*N*) дейилади. Агар заготовкада *z* қиррали юза иш-

ланадиган бўлса, дастани неча марта айлантириш зарурлиги (n_d) қуийдагича ёзилиши мумкин:

$$n_d = \frac{N}{z} = \frac{40}{z};$$

Агар n_d бутун сон билан ифодаланса, у ҳолда заготовкани $\frac{1}{40}$ қийматга буриш учун даста лимбнинг исталган қатори бўйлаб бутун сон марта айлантирилади, бунда қулфлаш штифти бўлиш бошланганда қайси тешикдан чиқарилган бўлса, ўша тешикка туширилади.

Агар n_d каср сон бўлса, лимбнинг қаторларидан бирида шундай сондаги тешиклар олиш керакки, у сон касрнинг маҳраж сонига қолдиқсиз бўлинсин.

1-мисол. Бўлиш каллаги тишлари сони 20 та бўлган шестерня тишлари орасидаги ботиқларни фрезалаш учун ростлансан.

Ечиш. $n_d = \frac{40}{20} = 2$; дастани ўз ўқи атрофида тўла 2 марта айлантирилади.

2-мисол. Бўлиш каллаги тишлари сони 35 та бўлган шестерня тишлари орасидаги ботиқликларни фрезалаш учун ростлансан.

Ечиш.

$$n_d = \frac{40}{35} = \frac{8}{7} \cdot \frac{4}{4} = \frac{32}{28} = 1 \frac{4}{28}.$$

Бу ҳолда дастанинг қулфлаш штифти лимбнинг тешиклари сони 28 та бўлган қаторга қўйилади ҳамда бу қатор бўйлаб даста бир марта тўла айлантирилади ва яна 4 қадам санаб қўйилади. Ҳар қайси навбатдаги тишни фрезалашда заготовка айланасини бўлишни осонлаштириш учун циркуль 1 дан фойдаланилади (307-расм, в).

Циркуль иккита 1 ва 2 оёқчалардан иборат бўлиб, улар бўлишлар сонига қараб ростланади. Оёқчалар орасидаги тешиклар сони қадамлар сонидан битта тешик ортиқ бўлиши керак; бизнинг мисолда $4+1=5$.

Фрезаланадиган заготовкани бўлиш сони билан эмас, балки β бурчак билан берилган бўлса, заготовка бўлинадиган қисмлар сони қуийдагича топилади:

$$\zeta = \frac{360^\circ}{\beta}$$

бу ерда β — заготовканинг қисмлари сонини градус ҳисобида белгиловчи бурчак.

У ҳолда:

$$n_d = \frac{40}{z} = \frac{40\beta}{360^\circ} = \frac{\beta}{9}.$$

Бўлиш каллагини дифференциал бўлишга ростлаш. Бу усулдан штифтдаги мавжуд тешиклар заготовка айланасини оддий усул билан бўлишга имкон бермайдиган, масалан, $\zeta = 67, 73, 99$ ва ҳоказо бўлган ҳолларда қўлланилади. Дифференциал бўлишга созлашда бўлиш каллагининг шпинделни гитарага ўрнатилган алмаштириувчи $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}$ шестернялар во-ситасида z_5 шестерня вали билан уланади. Шундай қилиб, даста узели $\frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{z_3}{z_4}$ лимб узели $\frac{z_5}{z_6} \cdot \frac{z_7}{z_8}$ билан боғланади (308-расм). Дифференциал бўлишнинг моҳияти шундан иборатки, даста лимбга нисбатан айлантирилганда заготовкани шпинделгина эмас, балки алмаштириувчи шестернялар ёрдамида лимб ҳам ҳаракатга келтирилади. Лимб эса дастанинг қўшимча равишда бурилишига имкон беради. Дифференциал бўлишда шпиндель айлананинг муайян қисмига айланishiша даста билан лимбнинг бурилишлари натижасида эришилади.

Бўлиш каллаги дифференциал бўлишга қўйидагича созланади: тишлари сони z бўлган шестерняни фрезалаш керак деб фараз қилайлик. Бунинг учун бўлиш каллагининг шпинделини $\frac{1}{z}$ марта айлантириш керак: $n_d = \frac{40}{z}$. Бу формуладан фойдаланиб, бўлиш каллагини оддий бўлишга созлаш мумкин.


Аммо берилган z тишлар учун тегишли сондаги тешиклар бор лимб танлаб олиш мумкин бўлмаса, бу ҳолда дифференциал бўлиш усулидан фойдаланилади. Бунда берилган z тишлар тақрибий z_{ta_k} тишларга алмаштирилади. Бунда $z = z_{ta_k}$ бўлади. Унда $n_d = \frac{40}{z_{ta_k}}$ деб белгилаймиз. Бунда энди дифференциал бўлиш вақтида оддий бўлиш усулидан фойдаланса бўлади.

Аммо бундай созлашда дастанинг юқорида кўрсатилган ифодадан ҳисоблаб топилган айланышларининг ўзи кифоя қилмайди ва лимбни қўшимча буриш ҳам талаб этилади. Лимбнинг бу қўшимча бурилиши z ни z_{ta_k} га алмаштириш оқибатида йўл қўйилган хатони тузатишга имкон бериши керак.

Мъалумки, дастанинг қўшимча айлантирилиш қиймати лимбнинг бурилиш қиймати n_d га teng бўлади:

$$n_d = \frac{40}{z} - \frac{40}{z_{ta_k}}.$$

Лимбнинг бурилиш бурчаги қиймати эса шпинделнинг бурилиш қиймати ва шпинделдан лимбга ҳаракат узатувчи алмаш-

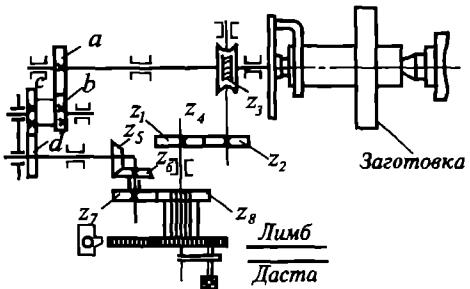

308-расм. Дифференциал бўлиш каллагининг схемаси

тириладиган шестерняларнинг узатиш нисбати $i_{\text{алм}}$ билан аниқланади. Бўлиш вақтида шпиндель ҳамма вақт бир тўла айланишнинг $\frac{1}{z}$ қисмига бурилади ва демак, лимб қуйидаги оралиқса сурилади:

$$n_d = \frac{1}{z} \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} \cdot \frac{z_5}{z_6} \cdot \frac{z_7}{z_8} = \frac{1}{x} \cdot i_{\text{алм}},$$

чунки, одатда $\frac{z_5}{z_6} \cdot \frac{z_7}{z_8} = 1$ бўлади.

Бинобарин, юқоридаги тенгламага n_d ўрнига $\frac{40}{z} - \frac{40}{z_{\text{тақ}}}$ қийматини қўйиб, $i_{\text{алм}}$ ни топсак, унда у $i_{\text{алм}} = 40 \cdot \left(1 - \frac{z}{z_{\text{тақ}}}\right)$; $i_{\text{алм}} = \frac{40}{z_{\text{тақ}}} (z_{\text{тақ}} - z)$ га тенг бўлади. Агар $z_{\text{тақ}}$ нинг қиймати z нинг қийматидан кичик бўлса, натижা манфий ишора; агар катта бўлса, мусбат ишора билан чиқади, Агар ишора манфий бўлса, бўлиш лимби даста айланадиган томоннинг тескарисига, агар мусбат бўлса, бўлиш лимби даста айланадиган томонга айлантирилиши керак. Бунинг учун шпинделни шестерня z_s инг вали билан бирлаштирувчи алмаштириладиган шестернялар оралиғига оралиқ шестерня ўрнатилиди.

Мисол: Тишларининг сони 67 та бўлган шестерняни фрезалаш керак дейлик.


Юқоридаги келтирилган формуладан фойдаланиб, алмаштириладиган шестерняларнинг узатиш нисбати $i_{\text{алм}}$ ҳисоблаб топилади ва дастанинг қанчага бурилиш кераклиги n_d аниқланади. Агар $z_{\text{тақ}} = 70$ та деб олинса, унда

$$n_d = \frac{40}{z_{\text{тақ}}} = \frac{40}{70} = \frac{4}{7} = \frac{16}{28},$$

$$i_{\text{алм}} = \frac{40}{z_{\text{тақ}}} (z_{\text{тақ}} - z) = \frac{40}{70} (70 - 67) = \frac{4 \cdot 3}{7} = \frac{12}{7} = + \frac{60}{35}.$$

Бинобарин, тишлар сони $z = 67$ бўлган шестерняни фрезалаш учун дастанинг қулфлаш штифтини лимбдаги 28 та тешекки қатор рўпарасига келтириб қўйиш ва ана шу қатордан 16 та қадам санаб олиш керак. Лимбни қўшимча буриш учун алмаштириладиган $\frac{60}{35}$ шестернялардан фойдаланилади. $a = 60$ шестерня шпиндель валига, $b = 35$ шестерня эса z_s шестерня валига ўрнатилиб, алмаштириладиган шестернялар оралиқ шестернялар ёрдамида ўзаро бирлаштирилади. Бу ҳолда даста билан лимб бир томонга айланади.

Винтсимон ариқчалар фрезалаш. Заготовкада винтсимон ариқчаларни модулли фрезалар билан универсал фрезалаш станокларида бўлган каллагидан фойдаланиб ишланади. Заготовкада винтсимон ариқча ҳосил қилиш учун заготовкага бир вақтнинг ўзида икки хил ҳаракат — ай-

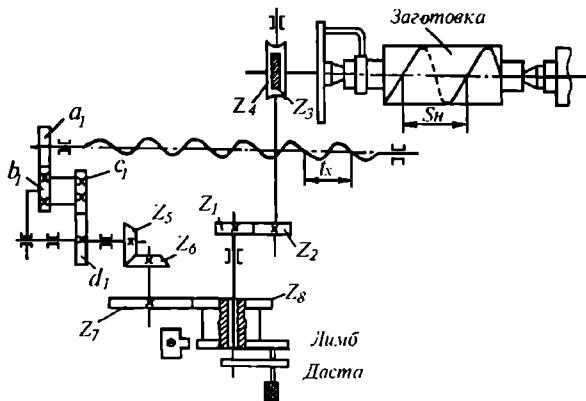

309-расм. Винт қирқиши каллагининг схемаси

ланма ва бўйлама суриш ҳаракати берилади. 309-расмдаги схемадан кўриниб турибдики, бўйлама суриш винти алмаштириладиган $\frac{a_1}{b_1} \cdot \frac{c_1}{d_1}$ шестернялар ёрдамида бўлиш каллагининг шпиндели билан уланади. Бунда даста штифти лимбнинг бирор тешигига кирган бўлади. Бунда станок столи юргизиш винти ва тақсимлаш каллаги шпиндели билан заготовканинг сурилиб айланиш кинематик занжири уланади. Фрезалаш станогини ва бўлиш каллагини винтсизон ариқчаларни фрезалашга ростлаш учун:

- 1) алмаштириладиган шестернялар ҳисоблаш йўли билан танланади;
- 2) станок столини қанча бурчакка буриш зарурлиги аниқланади;
- 3) заготовкани бўлишда дастани лимб бўйича бир неча марта айлантириш кераклиги аниқланади.

Алмаштириладиган шестерняларнинг узатиш нисбати $i_{\text{алм}}$ шу йўсинда ҳисобланади, бунда стол винт қадами (t_x) заготовка винт қадами (s_n) га тенг масофани ўтишида заготовка бўлиш каллагининг шпиндели билан бирга бир марта тўла айланадиган бўлсин:

$$s_n = I_{\text{айлан}} \cdot \frac{z_4}{z_3} \cdot \frac{z_2}{z_1} \cdot \frac{z_8}{z_7} \cdot \frac{z_6}{z_5} \cdot \frac{d_1}{c_1} \cdot \frac{b_1}{a_1} \cdot t_x; \text{ ёки } s_n = \frac{40}{1} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{i_{\text{алм}}} \cdot t_x.$$

Бинобарин, гитарани созлаш тенгламаси $i_{\text{алм}} = \frac{40}{s_n} \cdot t_x$; кўринишда ёзилади: бу ерда s_n — заготовка винт чизигининг қадами, мм; t_x — столни бўйлама суриш винтининг қадами, мм.

Фрезалашда станок столини фрезанинг ўқи, фрезаланадиган заготовканинг ўқи билан винт чизигининг кўтарилиш бурчаги μ га тенг бурчак ҳосил қиласидиган тарзда буриш керак. Кўтарилиш бурчаги μ га

тeng бўлган винтсимон ариқча фрезалашда станокнинг столини ноль вазиятдан винт чизиқнинг қиялик бурчаги β га буриш зарур.

Винт чизиқнинг қиялик бурчагини қўйидаги ифодадан топса бўлади:

$$\operatorname{tg}\beta = \frac{\pi D}{s_h},$$

бу ерда D — фрезаланадиган заготовканинг диаметри, мм; s_h — заготовка винт қадами, мм.

Агар бу иш модулли бармоқ фреза ёки буриладиган фреза каллаги билан бажарилса, бу каллакдан фойдаланиб, модули диск фрезани β бурчакка буриш мумкин. Бундай ҳолларда фрезалаш станогининг столи бурилмайди. Винтсимон шестерняларни фрезалашда заготовкани зарур бурчакка буришда оддий бўлиш усулидан фойдаланилади.

Мисол. 6Н82 моделли станокда спираль тишли цилиндрик шестерня фрезалансин; шестернянинг кесиладиган тишлари сони $z = 28$, заготовканинг диаметри $D = 70$ мм, винт чизиқнинг қадами $s_h = 500$ мм, станок суриш винтининг қадами $t_x = 6$ мм.

Ечиш. Заготовкани битта тишга буриш учун дастани айлантириш сонини топамиз.

$$n_l = \frac{40}{z} = \frac{40}{28} = 1 \cdot \frac{12}{28}.$$

Гитарага ўрнатиладиган алмаштириладиган шестеряларнинг узатиш нисбати

$$i_{\text{алм}} = \frac{40}{s_h} \cdot t_x = \frac{40 \cdot 6}{500} = \frac{2 \cdot 6}{5 \cdot 5} = \frac{30}{75} \cdot \frac{60}{50}.$$

Столнинг бурилиш бурчаги:

$$\operatorname{tg}\beta = \frac{\pi D}{s_h} = \frac{3,14 \cdot 70}{500} = 0,439 \quad \text{ёки} \quad \beta = 23^\circ 43'.$$

Конуссимон шестеряларни фрезалаш. Конуссимон шестерня заготовкаси оправка билан бирга бўлиш каллагининг шпинделига ўрнатилади. Шундан кейин бўлиш каллагининг шпинделй вертикал текисликда айлантирилиб, қўшни икки тиш орасидаги ботиқлик туби h_x станок столи текислигига параллел бўлган горизонтал вазиятга келтирилади. Кейин 310-расмда кўрсатилган тарзда қиринди йўнилади.

Фрезалаш режимини белгилаш. Заготовкаларни фрезалашда кесиш тезлиги (v), суриш тезлиги (s), кесиш қалинлиги (t) ва эни (B) ҳисобга олинади. Кесиш тезлиги қўйидагича аниқланади:

$$\vartheta = \frac{\pi D \cdot n}{1000}, \text{ м / мин},$$

бу ерда D — фреза диаметри, мм; n — фрезанинг бир минутдаги айланышлари сони.

Суриш тезлиги (s) деб фреза тұла бир айланғаннанда заготовканинг унга нисбатан сурилиши (s_o) га айтилади. Агар бу суришнинг бир минутдаги (s_m) қиймати аниқланадиган бўлса, уни қуйидагича ёзиш мумкин:

$$s_m = s_o \cdot n, \text{ мм/мин.}$$

Маълумки, цилиндрик фреза билан фрезалаш жараёнида фрезанинг ҳар бир тишига R_1, R_2, R_3 , кучлар таъсир этади. Уларни $P_{z_1}, P_{z_2}, P_{z_3}$, ва $P_{y_1}, P_{y_2}, P_{y_3}$, кучларга ажратиш мумкин.

Бу кучларнинг тенг таъсир этувчиларини аниқласак, улар P_z ва P_y кучларга тенг бўлади.

Доиравий, яъни уринмаба P_z куч қийматини қуйидаги эмперик формула бўйича аниқлаш мумкин:

$$P_z = C_p \cdot t_{x_l} \cdot s_z^{yp} \cdot B \cdot Z \cdot D^{qp}, \text{Н(кг),}$$


бу ерда C_p — ишланувчи материал ва ишлаш шароитига боғлиқ бўлган коэффициент; t — қириндини кесиш чуқурлиги, мм; s_z — ҳар бир фреза тишига берилувчи сурилиш, мм/айл; B — фрезанинг эни, мм; Z — фреза тишларининг сони; D — фрезанинг диаметри, мм.

x_p, y_p, q_p , қийматлари маълумотномадан аниқ ҳол учун олинади.

Фрезалашда самарали қувват қуйидагича топилади:

$$N = \frac{P_z \cdot \vartheta}{60 \cdot 1000}, \text{kВт.}$$

Фрезалашда кесиш режими элементларини белгилаш. Иш унумдорлиги ва сифати ишланувчи материал ва иш характеристига кўра кесиш режими қанчалик оқилона белгиланганлигига боғлиқ. Одатда, кесиш чуқурлигини белгилашда қўйим қийматига, кутилган аниқлик, сирт ғадир-будирлигига ва станок қувватига қаралади. Масалан, заготовкаларга хомаки ишлов беришда (станок қуввати етса) қўйимни энг катта суриш тезлигига бир ўтишда ёки икки ўтишда фрезалаш маъқул. Нифис ишлов беришда ишланувчи ва фреза материалига кўра ишлов бериш режимлари справочниклардан белгиланади. Маълумки, фрезанинг чидамлилиги унинг материали ва диаметрига, кесиш режимига боғлиқ. Шу сабабли фрезалаш учун кесиш тезлиги қуйидаги формуладан аниқланади:

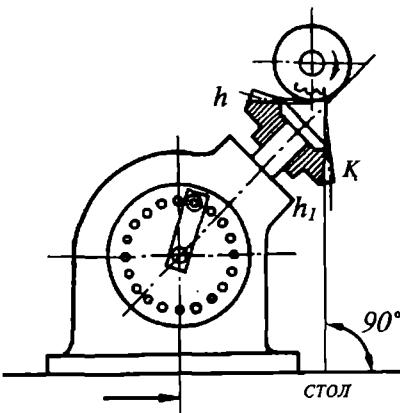

310-расм. Горизонтал-фрезалаш станогида конуссимон шестеряни фрезалаш

$$\vartheta = \frac{C_{\vartheta} \cdot D^{q_{\vartheta}}}{T^{m^{x_{\vartheta}}} \cdot i^{y_{\vartheta}} \cdot s_z^{z_{\vartheta}} \cdot B^{z_{\vartheta}} \cdot z^{n_{\vartheta}}} K, \text{ м / мин},$$

бу ерда C_{ϑ} — ишлов шароитини характерловчи коэффициент; T — турғунлик күрсаткичи; e — кесиш чуқураги, мм; s_z — суриш тезлиги; m — нисбий турғунлик күрсаткичи; z — фреза тишиларининг сони; B — фрезалаш эни, мм; K — ишлов шароитининг ўзгаришини тузатиш коэффициенти; C_{ϑ}, K ва дараја күрсаткичлари аниқ ҳол учун маълумотномадан олинади.

Фрезалашда асосий (технологик) вақт қуидаги аниқланади:

$$t_a = \frac{z}{s_m} \cdot i, \text{ мин},$$


бу ерда z — фрезалаш узунлиги, мм; s_m — суриш тезлиги, мм/мин; i — фреззанинг ўтиш сони.

Тишли гилдиракларни тишилдириштириш станокларда тайёрлаш

Маълумки, машинасозлик корхоналаридан ҳар куни конструкцион материалдан минг-минглаб хилма-хил сифатли тишли гилдираклар ишлаб чиқарилади ва уларни тайёрлашда кенг кўлланиладиган усулларга нусха кўчириш (копирлаш) ва обкаткалаш усуллари киради.

1. Копирлаш усули. Бу усулда заготовкадан тишли гилдирак тайёрлашда кескични кесувчи қирралар шакли икки тиши оралиғида олинувчи ботиқлик шаклига мос бўлган модулли фрезалар билан горизонтал ёки универсал фрезалаш станогида бўлиш каллаги ёрдамида кесиб ишланади (311-расм).

Бунда тишилар оралигидаги олинувчи ботиқлик профили унга мос кесувчи қиррали фреза билан металл кесилиб, биринчи ботиқлик ишлангандан кейин бўлиш каллаги узатмалари ёрдамида дастакни айлан-

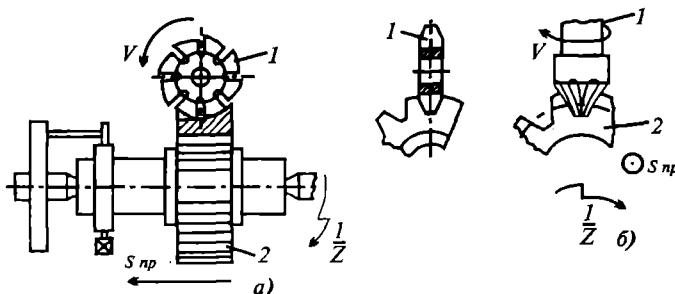

311-расм. Копирлаш усулида тишли гилдираклар тишиларини фрезалаш схемаси:

1 — фрезалаш; 2 — кесиб ишлар жараёни

тирилиб, заготовкани битта тишига бураб, фреза билан иккинчи тиш ботиқлик металл кесилади. Шу йўсинда тишларнинг ҳамма ботиқлиги бирин-кетин ишланади.


Шуни қайд этиш лозимки, бу усул маҳсус станоклар талаб этмайди, аммо иш унумли, тиш профил аниқлиги ва сирт юза текислиги пастроқ бўлади. Шу сабабли бу усулдан таъмирлаш ишларида, бир нечагина ёки майда сериялаб тишли гилдираклар тайёрлаш корхоналарида, шунингдек, йирик модулли ёки катта диаметрли тишли гилдираклар тайёрлашда фойдаланилади.

2. Обкаткалаш усули. Бу усулда заготовкадан тишли гилдирак тайёрлашда ишлатиладиган кескич червякли фреза бўлиб, унинг винтси-мон ўрам профили тишли рейка кўринишида бўлади. Фрезанинг кесувчи қирралари ўрамлар йўналишига перпендикуляр бўлган бўйлама ариқчалар билан кесишувидан ҳосил бўлади (312-расм).

Червяк фрезалар бир киримли ва икки киримли бўлади, икки киримлиларнинг иш унуми бир киримлиларига қараганда анча юқори, аммо киримлар сони ортган сари ишлов аниқлиги, сирт текислиги пасаяди. Шу сабабли икки киримли червяк фрезалардан хомаки ишловларда фойдаланилади.

Заготовкани червяк фреза билан кесиб ишлаш жараёнига назар ташласак, фреза ва заготовка гўё ўзаро тишкашгандек ҳаракатланади. Улар контактда, масалан, червякли жуфт, цилиндрик шестернялар сингари тишкашувини эслатади. Шуни қайд этиш жоизки, бу усулда маҳсус тиши қирқиши станоклар талаб этилади.

Мъълумки, тишли гилдираклар тишлар сони муайян интервалли гуруҳларга бўлинади ва ҳар қайси гурух битта фреза билан ишланади. Шунингдек, ҳар бир модулнинг модулли фрезалари 8 ва 15 фрезадан иборат комплектлари бўлади. Тишли гилдираклар тишлари сонига қараб (70-жадвалда) тегишли фреза олинади.

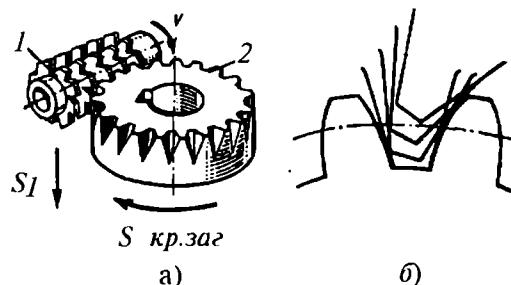

312-расм. Обкаткалаш усулида червяк фреза билан тишли гилдирак тишларини фрезалаш схемаси:

1 — червяк фреза; 2 — кесиб ишлангаётган заготовка

Фрезалар комплекти

Модуллиг фреззанинг номери	1	2		3		4		5		6		7		8		
Кир- қила- диган гил- дирак- даги тиш- лар сони	8 фреза- дан иборат комплек- тект	12-13	—	14-10	—	17-20	—	21-25	—	26-34	—	35-54	—	55-134	135 ва тиши рейка	
	15 фре- зандан иборат комплек- тект	12	13	14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-25	26-29	30-34	35-41	42-54	55-79	80-134	135 ва тиши рейка

Шуни қайд этиш лозимки, 8 фрезадан иборат комплект модулидан $m \leq 8$ мм бўлган тишли гилдираклар тайёрлашда, 15 фреза комплектидан $m \geq 8$ мм бўлган тишли гилдираклар тайёрлашда фойдаланилади.

Обкаткалаш усули копирлаш усулига қараганда қуйидаги афзаликларга эга:

- 1) биргина модулли кескич билан турли сондаги тишли гилдираклар ишлаш мумкин;
- 2) тишли гилдираклар тишлар аниқлиги юқори бўлади;
- 3) ишлашда бир неча кесувчи қирраларнинг узлуксиз иштироки туфайли иш унумдорлиги юқори бўлади;
- 4) жараённи автоматлаштириш мумкин.

Шуни ҳам айтиш жоизки, тишли гилдиракларни обкаткалааб тиш ўйиш станогида тайёрлашда ўйувчи кескич (долбяқ) бўлади.

Бунда уларнинг ҳаракат тезлиги шундай ростланган бўлмоғи керакки, бунда долбяқ бир тишга бурилганда ишланилаётган заготовка ҳам бир тишга бурилиб, долбяқ заготовкага ўқи бўйлаб тўғри чизиқли илгарилама-қайтма ҳаракатланмоғи лозим.



Конус тишли гилдиракларга келсак, улар тиш рандаловчи станокларда кесиб ишланади.

56-боб

РАНДАЛАШ, ЎЙИШ, ПРОТЯЖКАЛАШ, ЖИЛВИРЛАШ СТАНОКЛАРИ ВА УЛАРДА БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР

1-§. Рандалаш ва ўйиш станоги

Рандалаш ва ўйиш станокларининг юқорида танишилган станоклардан фарқи шундаки, бу станокларда бош ҳаракат тўғри чизиқли

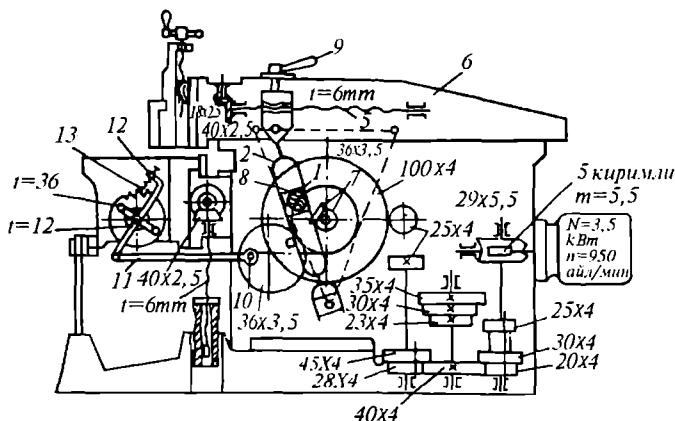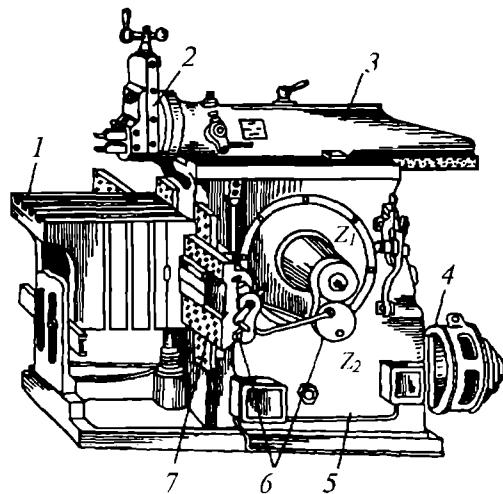


313-расм. Кўндаланг рандалаш станоги:

- a* — умумий кўриниши: 1 — стол; 2 — суппорт; 3 — ползун; 4 — двигатель; 5 — станина; 6 — храповикли механизм; 7 — кўндаланг йўналитиргич; б — кинематик схемаси: 1 — бармоқ; 2 — кулиса; 3 — тош; 4 — ползунча; 5 — винт; 6 — ползун; 7 — тишли гилдираклар; 8 — винт; 9 — даста; 10 — бармоқ; 11 — шатун; 12 — ричаг; 13 — собачка

илгарилама-қайтма ҳаракат бўлиб, бир йўналишда иш ҳаракати, иккинчи йўналишда салт юриш содир бўлади.

Бу станокларда салт юриш ҳаракати мавжудлиги, ҳаракат йўналишининг ўзгаришида инерция кучларининг зўрайиши оқибатида юқори тезликкларда кесиш қийинлиги, иш унумининг пастлиги бу станокларнинг асосий камчилигидир. Аммо бу станокларда заготовкалар оддий

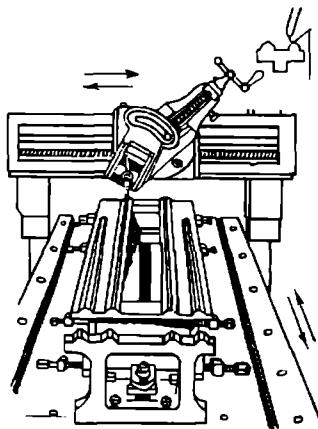

314-расм. Станинанинг бўйлама-рандалаш станогида шаблон бўйича ишлаши

ва арzon кесиш асбоби билан ишланади. Рандалаш ва ўйиш станоклари индивидуал ва майда сериялаб ишлаб чиқаришда ишлатилади.

Рандалаш станоклари кўндаланг ва бўйлама рандалаш хилларига ажратилади:

Кўндаланг рандалаш станоги. Бу станоклар у қадар катта бўлмаган заготовкаларни ишлашга мўлжалланган бўлиб, буларда қириндини йўнишда бош ҳаракатни кескич, сурish ҳаракатини заготов-

ка бажаради. 313-расмда станокнинг умумий кўриниши ва кинематик схемаси келтирилган. Станина 5 нинг горизонтал йўналтирувчилирида ползун 3 илгариланма-қайтма ҳаракат қилади. Ползуннинг энг катта йўли 400–700 мм оралигида бўлади. Ползуннинг олд каллагида буриш плитаси, салазкалар ва кескич тутқичли қайтарма плитадан иборат суппорт 2 маҳкамланган. Станинанинг вертикал йўналтирувчилири бўйлаб кўндаланг йўналтиргич 7 ўрнатилган. Зарур бўлса, стол 1 ни ана шу йўналтиргичда дастани айлантириб ёки храповикли механизм бўрдамида юргизиб, горизонтал йўналишда сурилади.

Бўйлама рандалаш станоги. Бу станокларда деярли йирик ва узун заготовкалар рандаланади. Асосий ҳаракатни заготовка, сурish ҳаракатини кескич бажаради. 314-расмда станина олд торецига ўрнатилган шаблон бўйича заготовканни ишлаш кўрсатилган.

Рандалаш кескичлари, одатда, эгик қилиб ясалади, чунки улар иш жараёнида тасодифан деформацияланганда ҳам уларнинг тиги берилган ўлчам чизигидан паст бўлмайди.


Ўйиш станоги. Кескичнинг вертикал равишда илгарилама-қайтма ҳаракати билан рандалаш жараёни ўйиш деб аталади (315-расм чапдаги). Бу станоклар ишлаш станогининг бир туридир.

Ўйиш станокларидан индивидуал ишлаб чиқаришда, таъмиглаш ус-таконаларидан тажриба цехларидан втулкаларга, шкив гупчакларидан ишлов беришда, шпонка ариқчалари очишда, тешикларда шлицалар ҳосил қилишда ва шу каби ҳолларда фойдаланилади.

Рандалаш станокларидан ишлашда асосий (технологик) вақт қуидагича аниқланади:

$$t_a = \frac{B}{S \cdot n} \cdot i, \text{ мин},$$

бу ерда B — рандалаш эни, S — иш ва салт юришдаги сурish тезлиги, $\text{мм}/\text{айл}$; n — бир минутда юриш сони, i — ўтиш сони.

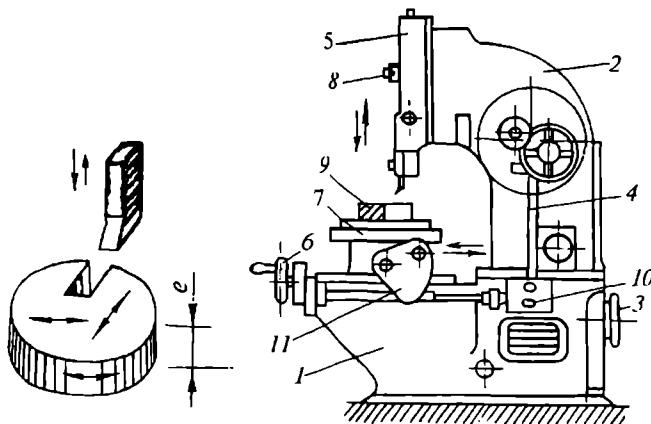

315-расм. Ўишиш станогининг умумий қўриниши:

1 — станина; 2 — колонна; 3 — электр двигатель; 4 — суриш механизми-
нинг вали; 5 — ўйгич; 6 — дастаки суриш маҳовикчаси; 7 — бўйига ва
кўндалангига сурилувчи стол; 8 — ўйгични мослаш қисқичи;
9 — заготовка; 10 — реверсор кутиси; 11 — доиравий суриш кутиси


2-§. Протяжкалаш станоклари ва уларда бажариладиган ишлар

Протяжкалашда тегишли профилдаги тишли жўва ёки рейка қўри-
нишдаги кўп тигли асбоб (протяжка) ишланадиган тешикдан (ташқи
сиртдан) тортиб ўтказилади. 316-расм, *a* да кўрсатилган протяжка қўйи-
даги қисмлар: 1 — қуйруқ (протяжкани станок патронига ўрнатиш
учун); 2 — бўйин; 3 — ўтиш конуси; 4 — йўналтирувчи қисм (иш
бошланишида протяжкани олдиндан ишланган тешик бўйлаб йўналти-
риш учун); 5 — кесувчи қисм (бу қисмга асосий қўйимни қиркувчи
тишлар жойланган); 6 — калибрловчи қисм (бу қилемга тешикни ка-
либрлаб, юзанинг тозалигини зарур даражасига етказувчи тишлар жой-
лашган); 7 — кетинги йўналтирувчи қисмдан иборат (бу қисм узун
протяжканинг шикастланишидан сақлаш ва протяжкалаш охирида за-
готовканинг қийшайишига йўл қўймаслик учун хизмат қиласди).

Протяжка тишлари, кўп тигли асбоб, масалан, ишланадиган тешикдан ёки ташқи сиртдан тортиб ўтказилади. Унинг ҳар бир тиши маълум қатламни қиринди тарзида йўнади.

316-расм, *a* да цилиндрик протяжкада тешикнинг ишланиши, 316-
расм, *b* да прошивкалаш ва 316-расм, *c* да доиравий протяжкалаш
схемаси келтирилган.

Протяжканинг кесувчи қисмидаги навбатдаги ҳар бир тиши ўзидан
олдинги тишдан бирор *s₂* ўлчам юқори бўлади. Бу ўлчам тишга тўғри
келадиган кўтарилиш ёки бир тишга тўғри келадиган суриш деб ата-

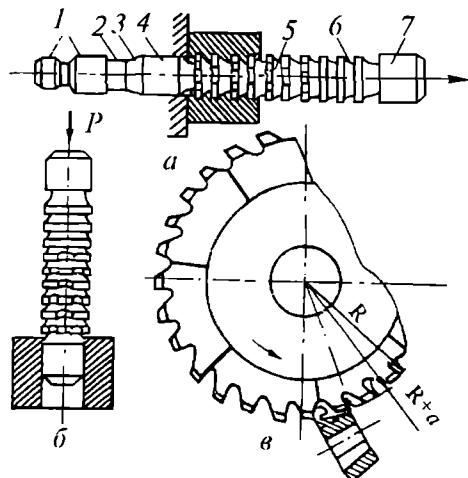


316-расм. Протяжка ва прошивканинг ишлаш схемаси:

- a* — протяжкалаш; *1* — қүйрүк;
- 2* — бўйин; *3* — ўтиш конуси;
- 4, 7* — йўпальтирувчи қисм;
- 5* — кессувчи қисм; *6* — калибр;
- б* — прошивкалаш;
- в* — доиравий протяжкалаш

лади. Ишланувчи метал хосасига, протяжка материалига ва геометриясига қараб, s_2 қиймати $0,015\text{--}0,2$ мм оралигига бўлади. Протяжканинг ҳар бир тишида кескичдаги каби элементлар бор. Протяжка тишларида қириндиди майдалаш учун шахмат тарзидан маҳсус ариқчалар қилинади. Калибрловчи тишлар эса бир текис бўлади.

Прошивкалаш ҳам протяжкалашга ўхшайди. Лекин бунда прошивка деб аталувчи кескич ишланадиган тешикдан босиб ўтказилади. Прошивка иш жараёнидаги бўйига эгилмаслиги учун калтароқ қилинади. Одатда, унинг узунлиги диаметрнинг 15 баробаридан ортиқ бўлмайди. Прошивкалаш усулидан калта тешиклар ишланади.

Бажарадиган иш ҳаракат йўналишига — горизонтал ва вертикал, ҳаракат характеристига — узлуксиз ва узлукли ҳамма кесиш асблолари сонига — бир ва бир неча кескичли турларга ажратилади. Бундай станокларнинг характеристиковчи параметрига протяжкани тортиш кучи ва юриш йўли узунлиги киради. Тортиш кучи $2,5\text{--}120$ т гача, юриш йўли эса $350\text{--}2000$ мм га етади.

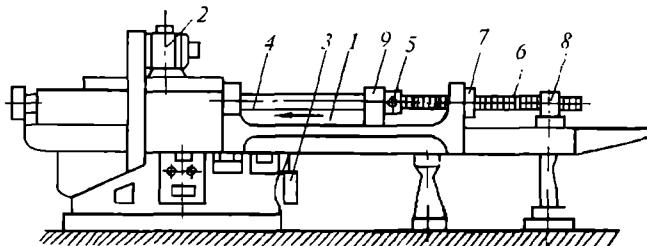

317-расм. Горизонтал-протяжкалаш станогининг схемаси:

- 1* — станина; *2* — электр двигатель; *3* — гидроюритма;
- 4* — поршень штоки; *5* — протяжкани маҳкамлаш мосламаси (патрон);
- 6* — протяжка; *7* — ишланадиган заготовка; *8* — қўзгалувчи люнета;
- 9* — қўзгалувчи ползунча

317-расмда горизонтал протяжкалаш станогининг умумий кўриниши тасвирланган. Станокда ишлаш шундан иборатки, заготовка ўрнатилгач, унинг тешигига протяжка қўйруғи киритилиб, у патрон билан маҳкамланади, сўнгра станок юргизилади. Сидириш тугагач, буюм станокдан олинади, протяжка патрондан ажратилади ва цикл яна таҳорланади.

Сидириб ишлашда асосий вақт қуидагича аниқланади:

$$t_a = \frac{z}{6000 \cdot \vartheta} \cdot K, \text{ мин},$$

бу ерда L — протяжканинг юриш йўли, мм; ϑ — кесиш тезлиги, мм/мин; K — протяжканинг орқага юришини ҳисобга оловчи коэффициент ($K = 1,1 - 1,5$).

3-§. Материалларни жилвирлаш, жилвир кескичлар, жилвирлаш станоклари ва уларда бажариладиган ишлар

Заготовкаларни абразив кескичлар (жилвир тошлар, қайроқлар, жилвир қофозлар) билан ишлаб, турли шаклли, аниқ геометрик ўлчамили ва текис юзали деталлар тайёрлаш жараёнига жилвирлаш дейилади.

Абразив материаллардан турли хил кескичлар тайёрлаш қадимдан маълум бўлганлигига қарамай, саноат миқёсида бу иш 1860 йилдан бошланди ва борган сари уларга талаб орта борди. Масалан, 1967 йилда ишлаб чиқариш 1940 йилга нисбатан 11,5 марта ортди. Шуни қайд этиш жоизки, уларнинг кескирлиги абразив материаллар хилига, доналар ўлчамига, боғловчилар структурасига ва бошқа кўрсаткичларига боғлиқ. Масалан, тобланган пўлатларни жилвирлашда оқ электрокорунддан, оташбардош пўлатларни жилвирлашда монокорунддан, чўяналарни ва рангли металл қотишмаларни жилвирлашда қора кремний карбиддан, титан қотишмаларни жилвирлашда ўт ранг кремний карбидлардан тайёрланган абразив кескичлардан фойдаланилади. Абразив материалларнинг асосий кўрсаткичларига юқорида қайд этилгандек, материаллар хили, донадорлиги, боғловчилар хили, қаттиқлиги ва структураси кабиллар киради.

Донадорлиги деб абразив материалларнинг доналар ўлчамига айтилади. ГОСТ бўйича улар 26 номерга ажратилади. Йирик абразивлар ўлчами 2000 дан 160 мкм оралигига бўлиб, буларга жилвир донлар дейилади. Уларнинг номери 200—16 оралигидадир. Майдароқларининг ўлчами 125 дан 28 мкм оралигига бўлиб, уларга жилвир кукунлар дейилади, уларнинг номери 12—3 оралигига бўлади.

Янада майдароқларининг ўлчамлари 40 дан 3 мкм оралигига бўлиб, уларга микрокукунлар дейилади. Уларнинг номери М40 дан М5 оралиғига бўлади. Шуни қайд этиш жоизки, йирикроқ донлардан тайёрланган кескичлардан металларни хомаки ишловда, майда доналилардан

нафис ишларда фойдаланилади. Ишланган сирт юза ғадир-будирлиги (R_z) билан донлар ўлчами (d_o) оралиғида тахминан қуидагича боғла-ниш бор:

$$R_z = C_R \sqrt{d_o}.$$

бу ерда C_R — заготовка ва кескич материалига болғық коэффициент бўлиб, унинг қиймати 6–7 R_z оралиғида бўлади. Богловчилар деб абразив кескичларнинг тегишли номерли материал доналарини ўзаро пухта боғловчи материалларга айтилади. Богловчилар сифатида ноорганик ва органик моддалардан фойдаланилади.

Ноорганик боғловчи моддаларга керамик (шартли белгиси — к), силикат (шартли белгиси — с) ва магнезиал (шартли белгиси — м)лар киради, буларнинг ичидаги кўпроқ ишлатиладигани керамик боғловчи бўлиб, таркибида маълум миқдорда гил, дала шлаги, тальк, бўр, кварц ва суюқ шиша бўлади. Бу боғловчилар билан тайёрланган кескичлар пухталиги, иссиққа бардошлилиги, намиқмаслиги ва чидамлилиги сабабли совитиш суюқлигидан фойдаланган ҳолда материалларни унумли жилвирлаш имконини беради.

Органик боғловчиларга бакелит (шартли белгиси — Б), вулканит (шартли белгиси — В) ва бошқалар киради. Бакелит синтетик смола бўлиб, юқори эластикликка эга, бундан тайёрланган кескич ғовакларига ишлаш пайтида ажралаётган заррачалар ва совитиш суюқлиги кириши оқибатида унинг пухталиги заифлашади. Шу боисдан бу боғловчилар ёрдамида тайёрланган кескичлардан фақат нафис ишловлардағина фойдаланилади.

Вулканит боғловчи (шартли белгиси В) синтетик каучукка 20–30% олтингугурт ва бошқа моддалар қўшиб тайёрланади. Бу боғловчи юқори пухталика ва эластикликка эга бўлгани билан иссиқликни ўзидан яхши ўтказмайди. Одатда, бу боғловчидан юпқа абразив тошлар тайёрланиб, улардан материални кесиб тушириш ишларида фойдаланилади.

Металл боғловчилар. Бу боғловчиларнинг асоси қалай, алюминий, мис ва бошқалардан иборат бўлиб, уларга тўлдиригичлар қўшилади. Бу боғловчилар заррачаларни пухта боғлайди, шу сабабли улардан кўпинча сунъий олмос тошлар тайёрлашда фойдаланилади.

Боғловчи моддаларнинг қаттиқлиги деб материални жилвирлашда ташқи кучлар таъсирида абразив заррачаларнинг кескичдан ажратишга кўрсатган қаршилигига айтилади. Қаттиқлик 7 синфга ажратилади, уларнинг ҳар бири ўз навбатида бир неча даражага ажратилади (71-жадвал).

Шуни қайд этиш керакки, қаттиқлиги юқори бўлган абразив тошлар билан ишлов беришда ўтмасланган доналар ажралмасдан ишланувчи юза куйиши билан нормал ишлов бериш бузилади ва, аксинча,

юмшоқ абразив тошлар билан ишлов беришда ҳали кесувчанлик хоссасини йүқтөмаган доналар ажралиб, унинг тез ейилишига олиб келади.

Қандай қаттиқликдаги жилвир тошдан фойдаланиш конкрет ишланадиган материалнинг қаттиқлигига, юза талабларига ва бошқа күрсаткічларга боғлиқ. Умуман ишланадиган материал қанчалық қаттиқ бўлса, жилвир тош шунчалик юмшоқ ва, аксинча, қанча юмшоқ бўлса, шунча қаттиқ бўлиши керак. Бунда ейилган доналар ўрнига тагидан янги ўтқир доналар чиқиб, жилвир тош чархланиб боради.

Абразив тошларнинг абразив донлари ва боғловчилик орасидаги ғоваклиklärга уларнинг структураси дейилади. Ғоваклик иш жараёнида кескичнинг совишига кўмаклашиб, ижобий таъсир кўрсатади. Абразив кескичлар структураси деб, доналари, боғловчи моддалар ва ғоваклиklärнинг муайян нисбатлари тушунилади. Улар структуралари бўйича 12 номерга ажратилади.

71-жадвал


Абразив кескичлар қаттиқликларининг белгиланиши

Қаттиқлик сиғи	Белгиланиши	Қаттиқлик даражаси
Юмшоқ	M	M1, M2, M3
Юмшоқлиги ўртача	СМ	СМ1, СМ2
Ўртача	С	С1, С2
Қаттиқлиги ўртача	СТ	СТ1, СТ2, СТ3
Қаттиқ	Т	Т1, Т2
Жуда қаттиқ	ВТ	ВТ1, ВТ2
Ниҳоятда қаттиқ	ЧТ	ЧТ1, ЧТ2

Эслатма: Жадвал белгиларидаги рақамлар ортиши билан қаттиқлик ҳам ортади.

1, 2, 3 рақамлари зич структура; 4, 5, 6, 7 ўртача зичликдаги структура ва 8, 9, 10, 11, 12 очиқ структура.

318-расмда маркалашга мисол келтирилган. Бу ерда ЧАЗ Челябинск шахридаги абразив заводда тайёрланган ЭБ — оқ электро корундданлигини, 32 — донадорлигини, СМ — қаттиқлигини, К — боғловчини, 300 — ташқи диаметрини, 50 — баландлигини, 127 — тешик диаметрини ва 35 м/с рухсат этилган доиравий ишлов тезлигини билдиради, уларнинг диаметри 5 мм дан 2500 мм гача бўлади.

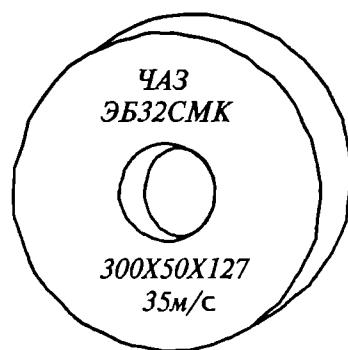

318-расм. Жилвир тошлар маркаланиши

Шуни қайд этиш жоизки, абразив кескичларнинг материали, шакли ва ўлчамлари заготовкалар материалы ва уларнинг ишловдан кутилган сифат кўрсатгичига кўра ГОСТ бўйича белгиланади.

72-жадвалда абразив тошларнинг асосий хиллари ва ишлатилиш жойлари келтирилган.

72-жадвал


Шакли	Номи	Шартли белгиси	Ишлатиш соҳаси
	Тўғри профилли ясси	ПП	Сиртқи ва ички доираний жилвирлаш. Сиртқи ва ички марказзиз жилвирлаш (тошнинг чети билан кескичларни чархлаш)
	Икки ёқдама конуссимон профилли ясси	2П	Шестерня тишларини жилвирлаш
	Конуссимон профиллинг бурчаги кичик (кўти билан 30°) бўлган ясси	4П	Кесувчи асбобларни чархлаш, шестернялар тишларини чархлаш
	Цилиндрик косачалар	Ц	Жилвир тошнинг тореци билан ясси жилвирлаш
	Конуссимон косачалар	Ч	Кесувчи асбобларни чархлаш ва қайраш
	Тарелкасимон	1Т	Кесувчи асбобларни чархлаш ва қайраш
	Чарх тош	К	Косилкалар (ўриш машиналари) пичоқларини чархлаш

Кескич (тош)ларини танлашда заготовка материалига, ишлов усулiga, кутилган сифат кўрсаткичларига ва бошқа кўрсаткичларга қаралади. 73-жадвалда бунга мисоллар келтирилган.

Унумли ва хавфсиз ишлаш учун жилвир тош станок шпинделига маҳкам ўрнатилиб, яхши мувозанатланиши ва эҳтиёт филофи билан пухта ҳимояланиши керак. Жилвир тошнинг шпинделига кийгизиладиган тешигининг диаметри шпиндель диаметридан 0,5–0,8 мм катта-

Ишлануучи материаллар	Абразив кескін қаттықдиги	Белгиланышы
Тобланмаган ва тобланған пұлаттар, тезкесар пұлаттар қотишмалар	Юмпюқ, юмшоқлиги ўртаса	M1, M2, M3 CM1, CM2
Тобланмаган пұлаттар, тезкесар пұлаттар, бронзалар	Ўртаса	C2, C1
Тобланмаган пұлаттар, алюминий қотишмалар, бронзалар	Қаттықлиги ўртаса	CT1, CT2, CT3
Металл құйма ва поковкаларни хомаки ишлашда, пайвандалған жойларни текислаб ишлашда	Қаттық	T1, T2
Шарчаларни ишлашда	Жуда қаттық, ниҳоятда қаттық	BT1, BT2, ЧТ1, ЧТ2

роқ бўлади, бу эса шпинделнинг иш вақтида қизиб, бирикмада таранглик ҳосил бўлишидан сақтайди. Агар абразив тошнинг ички тешиги ҳаддан ташқари катта бўлса, унда оралиққа пұлат втулка ўрнатилади. Абразив тош икки томондан ҳалқасимон чиқиқлари бор фланец билан кесиб қўйилади. Фланец билан абразив тош орасига қалинлиги 0,5—1,5 мм бўлган картон, чарм ёки резина қистирма қўйилади (319-расм, а). Фланешлар гайка билан маҳкамланади, бунда гайка резьбасининг йўналиши кесища абразив тошга таъсир этувчи қаршилик кучи гайкани бўшатиб юбормайдиган бўлиши лозим. Косачасимон абразив тошларни маҳкамлаш усуллари 319-расм, б, в дан тушунарлидир. 319-расм, г да шпинделни, одатда, конус қўйруқли жилвирлаш станокларида қўллани-

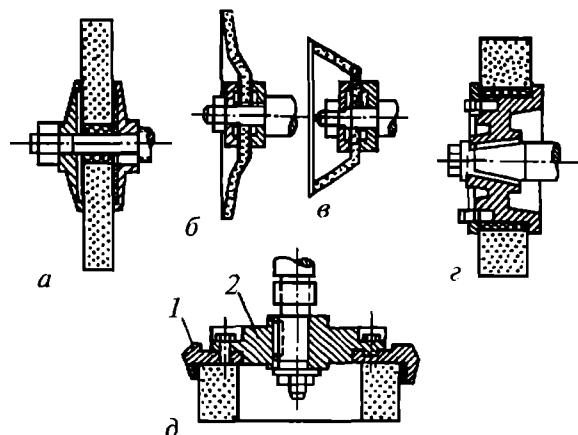

319-расм. Жилвир тошларнинг шпинделга ўрнатилиши:

1 — ҳалқа; 2 — втулка

ладиган маҳкамлаш усули кўрсатилган. Абразив тош планшайбага ҳалқасимон фланец ёрдамида қисилади. Фланец пазида сурила оладиган сухарлар бор, улар ёрдамида абразив тош мувозанатланади. Яssi юзаларни жилвирлаш станокларида ҳалқасимон абразив тош ҳалқа 1 ва втулка 2 ёрдамида маҳкамланади (319-расм, д). Абразив тош билан ҳалқа 1 орасидаги зазор баббит, кўргошин ёки маҳсус қотишма қуйиб тўлдирилади.

Жилвир тош огирилик марказининг шу тош айланиш ўқига тўғри келмаслиги мувозанатнинг бузилишига сабаб бўлади.

Абразив тошларни чархлаш. Абразив тошлар ейилиб ўтмасланганда улар маҳсус оправкага ўрнатилган олмоснинг ўтқир учи билан чархланади. Баъзан олмос ўрнига 0,01–0,2 каратли олмос заррачалар вольфрам билан bogланган олмос-металл қаламдан, карбид кремний, қаттиқ металлокерамик қотишмалардан тайёрланган чархловчи ҳалқачали чархлаш асбоби (шарошка) дан фойдаланилади.


4-§. Жилвирлаш станоклари ва уларда бажариладиган ишлар

Маълумки, деталлар шакли ва ўлчамлари ва улардан кутилган сифат кўрсаткичлари турлича бўлиши турли хил станоклардан фойдаланишни тақозо этади, масалан, қўймаларни, поковкаларни сирт юзаларидан қаттиқ қатламни хомаки йўниш, нафис ишлаш, кескичларни чархлаш ва бошқа ишларни бажаришга белгиланган станоклар мавжуд. Тубандা бу станокларнинг асосий хиллари, тузилиши ва уларда абразив кескичлар билан бажариладиган ишлар ҳақида маълумотлар келтирилган.

Доиравий универсал жилвирлаш станоги. Станина 1 йўналтирувчи-ларига стол 2, унга олд бабка 3 ва кетинги бабка 4 ўрнатилган (320-расм, а). Заготовка олд ва кетинги бабкалар марказларига заготовка ўрнатилади. У айланма ҳаракатни олд бабка двигателидан олади. Жилвир тош эса айланма ҳаракатни ўз двигателидан олади. Жилвирлаши бошлашдан аввал даста 6 ни ўнгга айлантириб, кўндаланг салазкага ўрнатилган жилвирлаш бабкани олдига суриласди. Кейин столнинг бўйига илгарилама-қайтма юриш йўли кулачоклар 5 билан ростлангач, жилвир тош ва заготовкани зарурий тезликда айлантирилиб тегишли қалинликдаги қўйимни жилвирлаш учун жилвиртош ростлангач, жилвирлаш бошланади (320-расм, б). Баъзи ҳолларда заготовкани жилвирлаш сирт юзи узунлигига жилвиртош катта бўлмаганда (масалан, тирсакливал бўйинларини жилвирлашда) жилвиртошни кўндалангига юрғизиб ҳам доиравий заготовкалар жилвирланади.


Маълумки, заготовкаларнинг доиравий ташки юзаларини жилвирлашда унга R қаршилик кучи таъсир этади. Агар бу кучни бир-бирига тик йўналган уч йўналишга ажратсак, у P_z , P_y ва P_x кучларни беради.

Бу күчлар қийматлари заготовка материалига, абразив материал ишили ва характеристикаси, ишлов усулига ва бошқа күрсаткичларга боғлиқ. P_z күчни тангенциал күч дейилиб, унинг қийматини қыйидаги эмпекрик формула бўйича аниқлаш мумкин:

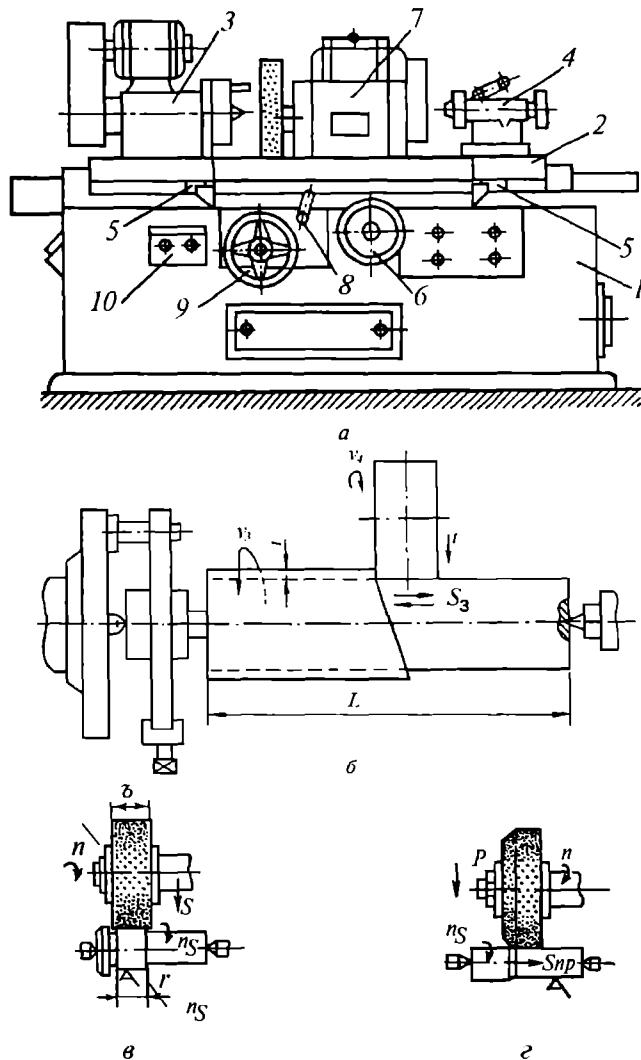

320-расм. Доиравий жилвирлаш станоги:

a — станокнинг умумий кўриниши: 1 — станина; 2 — олд бабка; 4 — кетинги бабка; 5 — кулачок; 6, 8, 9 — дасталар; 7 — жилвирлаш бабкаси; 10 — бошқариш кнопкалари; *b* — бўйлама доиравий жилвирлаш схемаси; *c* — кўтадлангига доиравий жилвирлаш схемаси

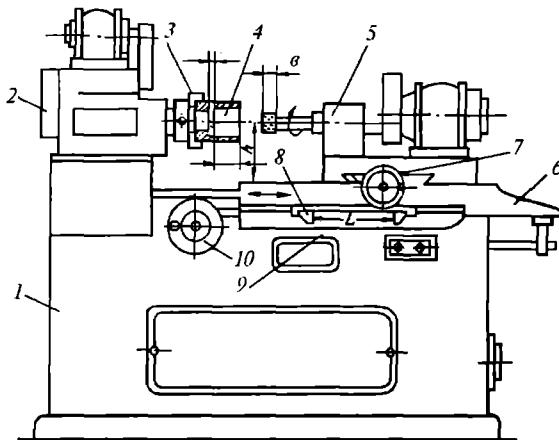

321-расм. Ички жилвирлаш станогининг схемаси:

1 — станина; 2 — олд бабка; 3 — сиқиши қурилмаси; 4 — заготовка;
5 — жилвирлаш бабкаси; 6 — стол; 7, 10 — маховикчалар; 8 — кулачок;
9 — ричаг

$$P_z = C_{P_z} \cdot \vartheta_3^a \cdot S_{бүй.}^6 \cdot t^c, \text{Н(кг),}$$

бу ерда C_{P_z} — заготовка ва кескич материалини ишлаш шароити ва бошқа күрсаткычларга болғылған коэффициент, бу коэффициент масалан, тобланган пўлатларни жилвирлашда 2,2, тобланмаган пўлатларни жилвирлашда 2,1 олинади; v — жилвирлашнинг айланниш тезлиги, м/с; $S_{бүй.}^6$ — заготовканинг бўйига сурилиш тезлиги, м/мин; t^c — заготовканинг жилвирлаш чукурлиги, мм. Одатда радиал куч қиймати $P_y = (1,5-3)P_z$ бўлса, ўқ куч (P_x) қиймати P_z кучидан деярли кичик бўлади. Жилвирлаш жараёни бориши учун зарурий қувват қўйидагича аниқланади:

$$N_t = \frac{P_z \cdot \vartheta_3}{1000 \cdot \eta}, \text{kВт,}$$

бу ерда N_t — жилвиртошнинг айланниш тезлиги, м/с; η — фойдали иш коэффициенти. Заготовкани айлантириш учун зарурий қувват қўйидагича аниқланади:

$$N_3 = \frac{P_z \cdot \vartheta_3}{107 \cdot 60}, \text{kВт,}$$


Доиравий жилвирлашда асосий жилвирлаш вақти қўйидагича аниқланади:

$$t_a = \frac{L \cdot h}{n_3 z_{бүй.} + t} \cdot K, \text{мин,}$$


бу ерда L — стол бўйича юриш узунлиги, мм; h — қўйим, мм; n_3 — заготовканинг айланиш сони, айл/мин; t — кесиш чуқурлиги, мм; $s_{бүй.}$ — бўйига суриш тезлиги, мм/мин; K — қўшимча ўтиш коэффициенти. Одатда $K=1,2-2$ бўлади.

Ички юзаларни жилвирлаш станоги. 321-

расмда бу станоклардан бири мисол тариқасида келтирилган. Станок станинаси 1 га олд бабка 2 қўзғалмас қилиб ўрнатилган. Унинг шпинделела сиқиши қурилмаси 3 бўлиб, ишланувчи заготовка 4 ана шу қурилмага маҳкамланади. Стол 6 станина йўналтирувчиларида бўйига суриласди. Стол 6 га жилвирлаш бабкаси 5 ўрнатилган. Жилвирлаш бабкаси кўндалангига, бў-

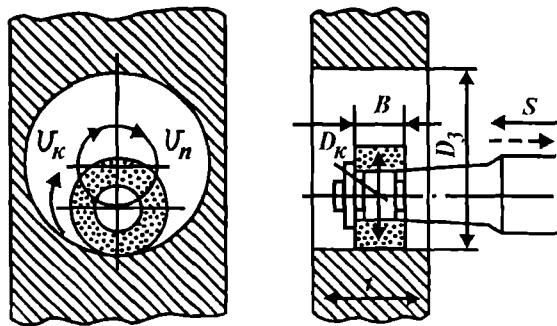


322-расм. Ички юзали жилвирлаш схемаси

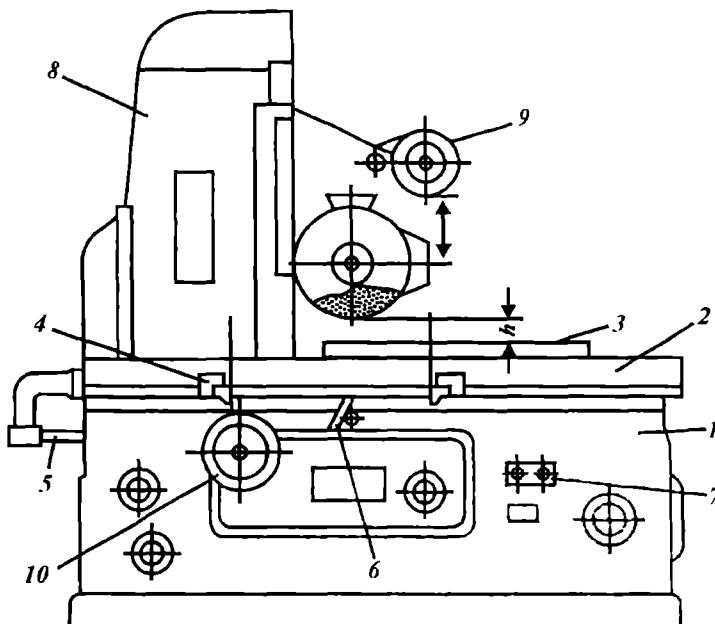

323-расм. Ясси юзали жилвирлаш станогининг схемаси:

1 — станина; 2 — стол; 3 — плита; 4 — кулачок; 5 — трубка;
6 — ричаг; 7 — кнопка; 8 — колонна; 9, 10 — дасталар

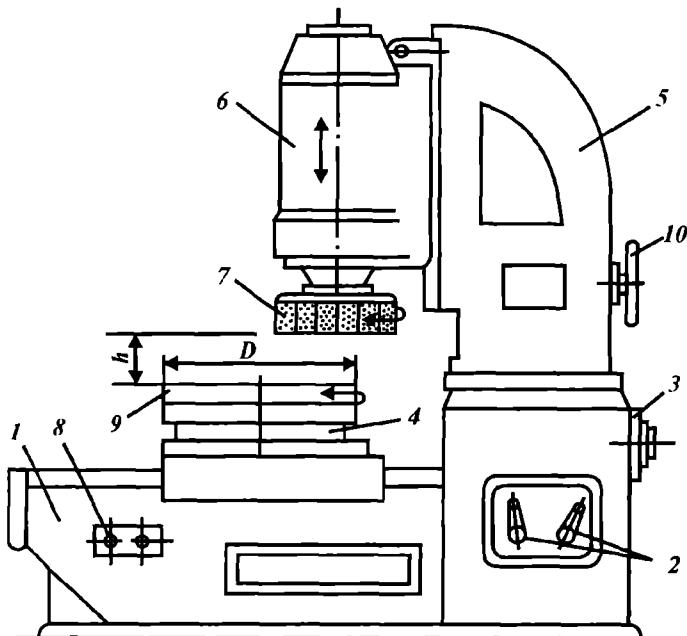


324-расм. Жилвир тошнинг тореци билан ишлайдиган жилвирлаш станогининг схемаси:

- 1 — станина; 2 — бошқариш дастаси; 3 — электр двигатель;
- 4 — айланувиш стол; 5 — колонна; 6 — жилвирлаш бабкаси;
- 7 — жилвиртош; 8 — кюпкапли станция; 9 — электромагнитли плита;
- 10 — станокни созлашда жилвирлаш бабкасини тез юргизиш учун маҳовикча

йига маҳовикчалар 7, 10 воситасида қўлда сурилиши мумкин. Столнинг бўйига автоматик ҳаракати кулачок 8 ва ричаг 9 орқали ростланади.

Юқорида кўрилган ички жилвирлаш станогининг ишлаш принципидан бошқа принципда ишлайдиган ички жилвирлаш станоклари ҳам бўлиб, бунга планетар ички жилвирлаш станоги ҳам киради, ишлаш схемаси 322-расмдаги схемадан кўриниб турибди. Жилвирлашда заготовка қўзгалмас қилиб ўрнатилгап бўлиб, жилвиртош шпиндель ва унини ўқи билан бирга жилвирланувчи тешик ўқи яқинида айланади.

Ясси юзаларни жилвирлаш станоклари. Жилвиртошнинг периферияси ёки тореци билан ишлайдиган бундай станокларнинг схемалари 323, 324-расмларда келтирилган. 323-расмдаги схемадан кўринадики, унинг станинасини йўналтирувчиларда стол 2 ўрнатилган бўлиб, у илгарилама-қайтма ҳаракат қила олади. Столга заготовкани маҳкамлаш учун магнит плита ўрнатилган. Столнинг юриш йўли кулачоклар

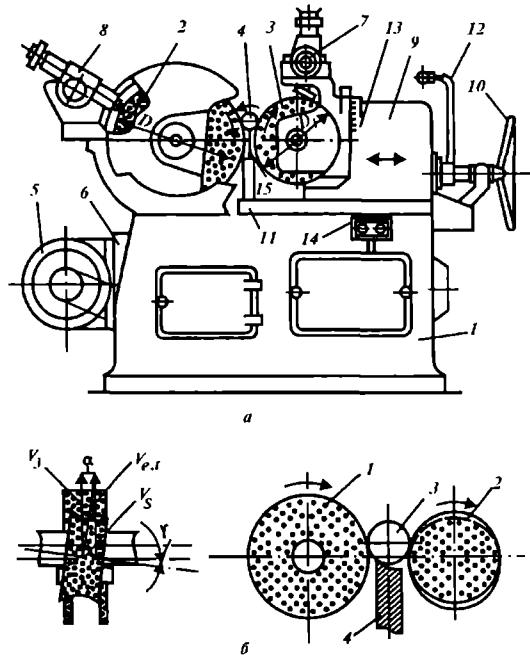

325-расм. Заготовкани марказсиз ташқи доиравий жилвирлаш станогининг схемаси:

a — станокнинг умумий кўриниши: 1 — станица; 2, 3 — жилвиртош; 4 — заготовка; 5 — электр двигатель; 6 — таглик; 7, 8 — тошларни қайтариш механизмлари; 9 — стакчи тош бабкаси; 10 — стакчи бабкасининг суриш маховиги; 11 — плита; 12 — трубка; 13 — стакчи тош ўқининг бурилиш бурчагини хисоблаш шкаласи; 14 — кюпкали станция;

б — марказсиз ташқи доиравий жилвирлаш схемаси;
1, 2 — жилвиртошлар; 3 — заготовка; 4 — таянч

4 ва ричаг 6 билан ростланади, схемада 5 рақами билан гидроюритма трубкаси белгиланган. Колонна 8 нинг йўналтирувчиларида жилвирлаш бабкасининг кареткаси сурилади. Кўлда бошқариш учун дасталар 9 ва 10 дан фойдаланилади. 7 рақам билан бошқариш кнопкаси пульти белгиланган. Жилвиртошнинг тореци билан ишланадиган ясси юзалар жилвирланади.

Марказсиз ташқи доиравий заготовкаларни жилвирлаш. Бунда иккита жилвиртошдан фойдаланилади (325-расм). Бу тошлардан бири 1 кесиши ишини бажаради, иккинчиси 2 эса ишламаётган заготовка 3 ни айлантиради ва зарур бўлганда унга бўйлама суриш ҳаракатини узатади. Ишлов бериладиган заготовка маҳкамланмайди, балки ана шу тошлар орасида силжиб, четлари кесилган пичоқ 4 га таянади. Жилвиртошларнинг иккаласи ҳам бир томонга айланади, бу ҳол заготовканинг узлуксиз айланишига имкон беради (325-расм, б).

Марказсиз жилвирлаш усули билан силлиқ валлар, поршень ҳалқалари, думалаш подшипникларининг қисмлари, поршень бармоқлари ва бошқа шу каби деталлар ишланади.

Марказсиз жилвирлашнинг афзаликлари:

- иш унумининг анча юқорилиги;
- марказлашнинг йўқлиги (марказлашнинг йўқлиги жилвирлаш учун анча кичик қўйим қолдиришга имкон беради);
- станокни автоматлаштиришнинг осонлиги.

Марказсиз жилвирлашнинг камчиликлари:

- сиртқи ва ички цилиндрик юзаларни аниқ концентрик қилиб бўлмаслиги;
- погонали валикларнинг ҳар қайси погонаси айрим-айрим жилвирланадиган бўлса, уларнинг концентриклигига эришиб бўлмаслиги;
- қайта ростлаш узоқ вақт талаб этиши ва бошқалар.

Маълумки, заготовкаларни ташқи доиравий жилвирлашда унга P_z кучи таъсир этади. Агар бу кучни тангенциал P_x , радиал P_y ва ўқ P_x кучларга ажратиб, уларнинг қийматлари ўлчаб кўрилганда ўлар жилвирлаш шароитига боғлиқ бўлиши ойдинлашади. P_z кучи қиймати қўйидаги эмперик формула бўйича аниқланади:

$$P_z = C_{P_z} \cdot \vartheta_3^a \cdot S_{бўй.}^u \cdot t^c, \text{Н(кг)},$$

бу ерда C_{P_z} — заготовка материалига ва ишлаш шароитига боғлиқ бўлган коэффициент; ϑ_3^a — доиравий суриш тезлиги; $S_{бўй.}^u$ — заготовкани бўйига суриш тезлиги; t^c — кесиш чуқурлиги.

Одатда, радиал куч қиймати $P_y = (1,5-3,0)P_z$ бўлса, P_x қиймати P_x кучидан деярли кичик бўлади.

Жилвирлашда абразив тошни айлантириш учун зарур қувват қўйидагича аниқланади:

$$N_T = \frac{P_z \cdot \vartheta_3}{10^3 \cdot \eta_1}, \text{кВт},$$

Заготовкани айлантириш учун зарур қувват қўйидагича аниқланади:

$$N_3 = \frac{P_z \cdot n_3}{60 \cdot 10^2 \eta_2},$$

бу ерда η_1 ва η_2 абразив тошни ва заготовкани айлантириш узатма занжирининг кинематикасига тегишли ФИКларидир.

Жилвирлашда асосий жилвирлаш вақти қўйидагича аниқланади:

$$t_a = \frac{L \cdot h}{n_3 z_{бўй.} l} \cdot K, \text{мин},$$


бу ерда L — стол бўйича юриш узунлиги, мм; h — қўйим, мм; n_3 — заготовканинг айланиш сони, айл/мин; t — кесиш чуқурлиги, мм; $s_{бўй}$ — бўйига суриш тезлиги, мм/мин; K — қўшимча ўтиш коэффициенти. Одатда $K = 1,2\text{--}2$ бўлади.

57-боб

ЗАГОТОВКАЛАРНИ ҚИРИНДИ ЙЎНМАЙ ИШЛАШ УСУЛЛАРИ

1-§. Умумий маълумот

Кейинги йилларда заготовкалардан деталлар тайёрлашда бўлак деталлар билан қамралувчи ёки ўзлари қамровчи цилиндрик, конус, ясси ва шаклдор ташқи ва ички юзаларининг фадир-будирлигини текислаш, геометрик шакл ва ўлчам аниқликларини орттириш, юза қатламига зарурий физика-механик хоссалар бериш билан ишлов унумдорлигини орттириш мақсадида қиринди йўниб ишлаш усуллари ўрнига қиринди йўнмай ишлаш усулларидан кенг фойдаланилмоқда. Бу ишлов усуллари металларнинг пластик хоссаларига асосланган бўлиб, бунда заготовканинг ишланувчи юзига махсус асбоб (тобланган пўлат шарча ёки ролик) станок ёрдамида босиб юргизилади. Бунда сирт юза пластик деформацияланишида фадир-будирлиги эзилиб, доналари деформация йўналиши томон чизилиб, элементлар ҳажмларнинг қайта тақсимланиши туфайли кутилган шаклли ва ўлчамли текисланиб пухталанади. Натижада юзанинг коррозия бардошлиги, толиқишига қаршилиги ортиб, кам ейиладиган бўлади. Шуни қайд этиш жоизки, бу ишловда заготов-

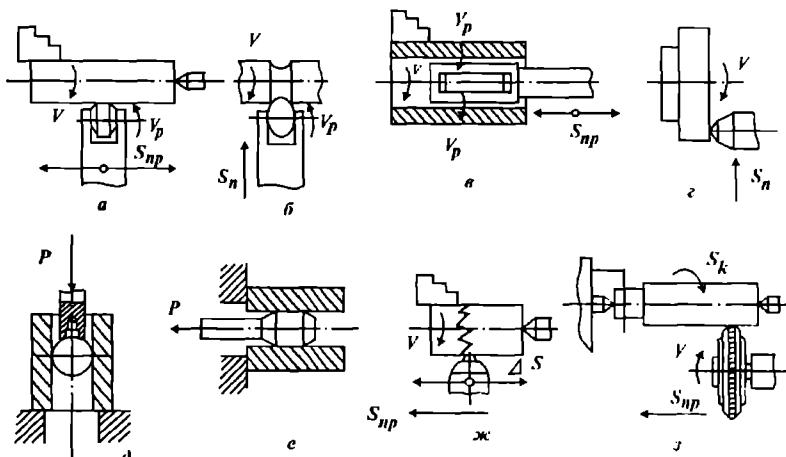

326-расм. Қиринди йўнмай ишлов бериш схемалари

ка билан асбобнинг контакт юзаси деярли қизимайди. Бинобарин, ишловда совитиб туриш талаб этилмайди. Агар ишқаланишни камайтириш зарур бўлса, машина мойи ёки керосиндан фойдаланилади.

326-расмда заготовкалардан қиринди йўнмай ишлов усуllibаридан баъзи мисоллар схематик тарзда келтирилган.

а) айланадиган цилиндрик металл заготовка юзига тобланган пўлат роликни бостириб, заготовка бўйи бўйлаб юргизиб ишлаш;

б) айланадиган цилиндрик металл заготовка ариқасига тобланган силлиқ пўлат роликни кўндалангига юргизиб босиб ишлаш;

в) айланадиган цилиндрик металл заготовканинг тегишли юзини консоль оправкага ўрнатилган тобланган пўлат роликни бостириб бўйига юргизиб ишлаш;

г) айланадиган цилиндрик пўлат заготовка тореци юзига тобланган пўлат роликни бостириб, кўндаланг йўналишга юргизиб ишлаш;


д) цилиндрик тешикдан диаметри ундан бироз каттароқ бўлган тобланган пўлат шарчани шток билан бостириб ўтказиб ишлаш;

е) цилиндрик тешикдан диаметри ундан бироз каттароқ бўлган тобланган пўлат оправка (дорн)ни тортиб ўтказиб ишлаш;

ж) айланадиган цилиндрик пўлат заготовка эластик элементлар орқали асбобга босим берилиб, бўйланма юргизиб ишлаш;

з) айланадиган цилиндрик пўлат заготовка айланувчи оправкага ўрнатилган тобланган пўлат шарчалар босимида бўйлама юргизиб ишлаш.

Юқорида кўрилган ишлов усуllibаридан ишлов режимлариға контакт юзага — берилувчи босим, заготовканинг айланиш тезлиги, босим, ўтиш

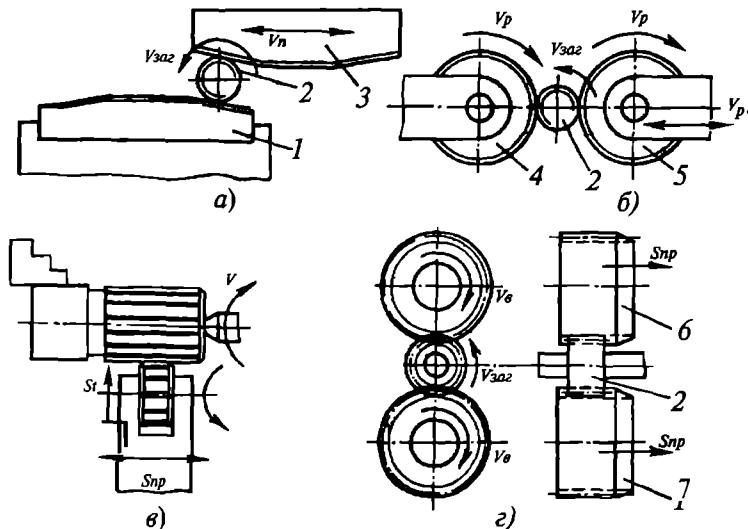

327-расм. Резьба очиш схемаси

сони ва тезликлари киради. Сифатли ишловлар учун ишлов режими меъердан ошмаслиги керак, акс ҳолда сирт ёрилиб, айрим жойлар қатлами ажралиши ҳам мумкин. Бу ишловда 327-расмда кўрсатилган мисоллардан фарқли ўлароқ заготовкаларга маҳсус асбоблар билан резьбалар, кичик ўлчамли шлишлар, валларга кичик модулли цилиндрик ва конусли тишли фидираклар ва бошқа хил ишлар ҳам бажарилади.

327-расм, *a* да заготовкага плашкалар ёрдамида резьба очиш схемаси келтирилган. Схемадан кўринадики, заготовка 2 иш юзасида очилувчи резьба шакли ва қадамига мос резьбаси бўлган қўзғалмас плашка 1 билан қўзгалувчи плашка 3 оралигига жойланган бўлиб, қўзғалувчи плашка 3 ни заготовкага босиб юргизишида, плашкалар оралифида у эзилиб, юмалаб шу аснода резьба ҳосил бўлади.

327-расм, *b* да заготовкага очилувчи резьба шакли ва қадамига мос резьбаси бўлган тобланган пўлат роликлар ёрдамида резьба очиш схемаси келтирилган. Схемадан кўринадики, заготовка 2 роликлар 4 ва 5 оралифида ўрнатилган бўлиб, унга зарурий босим ролик 5 орқали берилади. Бунда заготовка айланувчи роликлар оралифида эзилиб, эркин юмалаб, сиртида резьба ҳосил бўлади.


327-расм, *c* да валларга майда шлишларни олиш учун шлишлар шаклига мос роликни бостириб ишлаш схемаси келтирилган. Схемадан кўринадики, ролик айланниб, вал бўйи бўйлаб бостириб юргизилишида заготовка сиртида шлиш очилади.

327-расм, *d* да кичик модулли цилиндрик ва конусли тишли гидиракни ишлаш схемаси келтирилган. Схемадан кўринадики, токарлик станокнинг суппортига асбоб (накат) 6 ва 7 ўрнатилиб, уни босиб заготовка бўйи бўйлаб юргизилишида тиш очилади.

Мураккаб шаклли ва аниқ ўлчамли тешиклар, ариқчалар олиш зарурлиги ва турли хил нафис ишловларни бажаришда электрофизикавий ва электрокимёвий ишлов усулларидан фойдаланилади. Бу усулларда борувчи электрофизикавий ва электрокимёвий жараёнларда материаллардан заррачалар ажралиб, унга ишлов берилади.

2-§. Металларга ниҳоятда нафис ишлов бериш усуллари

Жилвиртош усуллари билан тайёрланган деталлар анча аниқлиги ортганлигига қарамай, катта нагрузка ва тезликда ишловчи кўпгина автомобиль цилинтри, плунжер гильзалари ва бошқаларга юқори сифат талаблари қўйилади. Шу боисдан бу хил деталлар ниҳоятда нафис ишланади. Бу ишловлар натижасида деталлар сирт юзалари ниҳоятда текис, силлиқ бўлади ($R_a \leq 0,08-0,01$ мкм). Аниқлик ўлчамлари юқори квалитет (01-5) да бўлади. Натижада бу ишловлардан ўтган деталлар машина ва механизмларнинг эксплуатацион муддатларини оширади. Куйида саноатда кўпроқ фойдаланиладиган нафис ишлов усуллари ҳақида маълумотлар келтирилади.

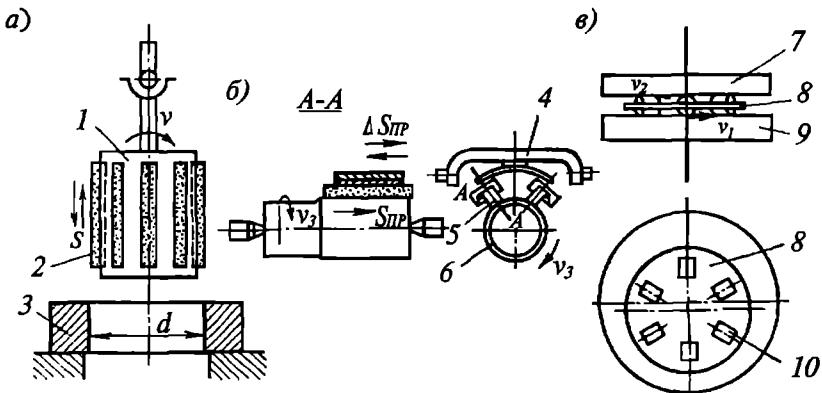

328-расм.

a — Хонинглаш; *1* — хонинглаш каллаги; *2* — майдонли абразив бирикмалари; *3* — заготовка; *b* — суперфинишилаш; *4* — каллак; *5* — брускалар; *6* — заготовка; *c* — притиркалаш; *7* — водчисклар; *8* — сепаратор

Хонинглаш. Бу усулда асосан ички ёниш двигателлари, компрессорнинг цилиндрлари, плуншер гильзаларининг ички юзалари ишланади. 328-расм, *a* да хонинглаш каллаги кўрсатилган. Хонинглаш каллагига ниҳоятда майда абразив материаллардан тайёрланган бир нечта қайроқлар *2* ўрнатилган бўлиб, заготовка *3* нинг ишлашида, ўз ўқи атрофида маълум тезликда айланиш билан, ўқи бўйлаб илгарилама-қайтма ҳаракат қиласиди. Ҳар бир ёки бир нечта марта илгарилама-қайтма ҳаракатидан сўнг каллак қайроқларни пружиналар ишланадиган юзага бир оз сиқа боради. Бунда у ишланувчи тешик диаметрига кўра белгиланади.

Суперфинишилаш. Бу усулдан заготовкаларнинг ташқи юзаларини нафис ишлашда фойдаланилади. 328-расм, *b* да суперфинишилаш каллаги кўрсатилган. Унинг каллаги *4* га абразив қайроқлар *5* ўрнатилган бўлиб, иш жараёнида ўқи бўйлаб маълум тезликда илгарилама-қайтма ҳаракатланганда, заготовка *6* ҳам мой муҳитида маълум тезликда айланади, илгарилама-қайтма ҳаракатланади.

Иш жараёнида қайроқлар ишланувчи юзага пружиналар билан 0,5—3 кг.к/см² босимда сиқилиб туради. Бу ишловда МСС ажралувчи заррачаларни ювиб туриши билан мой пардан ҳосил этади ва у кесиб ишлаш жараёнида мой парда йўқ бўлган юзалар ғадир-будирлиги ишланади. Улар оралигидаги мой парда абразив зарраларни заготовка сиртидан заррачаларни йўнишга қаршилик кўрсатади ва бунда ишлов тугайди.

Притиркалаш. 328-расм, *c* да цилиндрик заготовкаларнинг сирт юзини притиркалаш схемаси кўрсатилган. Схемадан кўринадики, за-

готовкалар 10 сепараторли диск 8 инларига (ўйиқларига) эркин кири-тилади. Бунда чүян, латунь ёки ёғочдан тайёрланган дисклар 7 ва 9 орасида бўлади. Бу дисклар сиртида эса абразив паста ёки мой ара-лаштирилган абразив кукунлари бўлади. Дискларнинг турли томонга ҳар хил тезликда айланишида сепаратор диск уларга нисбатан эксцен-трик айланади. Бу ҳолда заготовкалар дискда юмалаб сирпаниши билан бир вақтда сепаратор билан радиал йўналиш бўйлаб дискларга нисбатан суриласди. Натижада заготовкалар абразивлар билан притир-каланиб ишланади.

58-боб

КОНСТРУКЦИОН МАТЕРИАЛЛАРГА ИШЛОВ БЕРИШНИНГ ЭЛЕКТРОФИЗИК ВА ЭЛЕКТРОКИМЁВИЙ УСУЛЛАРИ

1-§. Умумий маълумот


Машинасозликда борган сари кенг қўлланилаётган, қийин кесиб ишланадиган махсус хоссали легирланган пўлатлар, қаттиқ қотишмалар, ярим ўтказгич материаллар, рубин, кварц ва бошқаларни кескичлар билан кесиб ишлаш қийин ва баъзан ишлаб бўлмайди, аммо оғир шароитда ишловчи штамплар, пресс қолилларга эҳтиёж ортган, улар баъзи деталларда жуда кичик мураккаб шаклли ўйиқлар ишлашда кўлланади.

2-§. Электрофизик ишлов усуслари

Бу ишлов усули материалнинг ишланувчи жойига электр разрядларнинг таъсирига асосланган. Бунда анод (асбоб) ва катод (заготовка) бўлиб, улар орасида ҳосил этилган электр разрядлар ишланувчи заготовкага ўтиб, катта миқдорда иссиқлик ажралади. Ишлов жойи буғланиб емирилади. Бу усулга электр учқунли, электроимпульсли, анод-но-механик, ультратовушли усуслар киради.

Электр учқунли усул. Бу усул материалларнинг ишланадиган жойига юбориладиган электр учқун разрядлар таъсирида юзанинг емирилиш хусусиятига асосланган. Мазкур усулни 1943 йилда Б.Р. Лазоренко ва Н.И. Лазоренко кашф этишган. Ушбу усулда ишлов бериладиган материал (заготовка) ўзгармас ток манбанинг мусбат қутбига, асбоб эса манфий қутбига уланади. Ток кучланиши остидаги асбобни заготовкага маълум оралиқقا (0,05 мм) яқинлаштирганда электр майдони таъсирида электронлар оқими катоддан анодга ўта бошлайди, натижада электродлар орасида электр учқун разрядлари ҳосил бўлади.

Бунда заготовканинг ишлов бериш зонасида температура кўтарилади. Бундай юксак температурада материал суюқланади ва қисман буғланади ҳамда суюқланган материал заррачалари электр учқунининг

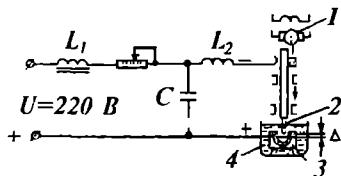

329-расм. Электр учқунли усулда ишлаш схемаси:

1 – электр двигатель; 2 – асбоб; 3 – заготовка; 4 – ванна

динамика күчлери таъсирида ташқарига отилади, натижада заготовкада емирилиш бошланади.

Агар асбобни заготовканинг ишлов берилаётган жойига секин-аста яқинлаштирилиб борилса, бу жойда асбоб шаклига монанд тешик ҳосил бўлади. Асбоб билан заготовка орасидаги зарур тирқиши ўзгартирган ҳолда асбобни суриб туриш учун маҳсус реледан фойдаланилади. Жараён давомида заготовканинг суюқланган қисми асбобга ўтириб қолмаслиги учун учқун зонаси ток ўтказмайдиган суюқлик, масалан, минерал мой ёки керосин билан тўлдирилади.


Учқун разряднинг интенсивлиги ва давом этиши вақти конденсаторлар сигими, ток кучи ва кучланишига, асбоб-электрод ҳамда заготовка материаллари ва бошқа омилларга боғлиқ.

329-расмда электр учқунли усулда ишлаш схемаси келтирилган. Шуни айтиш жоизки, қурилма конденсатори сигими 0,25 дан 600 мкф гача, ток кучи 0,2 дан 300 А гача, кучланиш эса 10 дан 220 В гача бўлади. Асбоб мис ёки латундан тайёрланиб, кўндаланг кесим шакли ишлов натижасида олинувчи шаклига мос бўлади.

Заготовкани ишлашда асбоб унга яқинлашганида электродлараро зазор (Δ) зарур қийматга етганда конденсатор (С) нинг заряди дижлектрик оралиқдан ўтади. Бунда конденсатор зарядсизланиб, асбоб ва ишланувчи юза оралиғида секундига бир неча мингтacha импульс заряди ҳосил бўлади.

Жараённинг узлуксизлигини таъминлаш мақсадида электродни электр двигатель ёрдамида маълум тезликда суриб бориш йўли билан электродлараро зарур ўзгармас зазор (Δ) таъминлаб турилади. Бу усулда у қадар катта бўлмаган ўлчамдаги мураккаб шаклли очиқ ва берк тешиклар, буюмда синиб қолган парма, метчик каби асбобларни ишлашда ҳам фойдаланиш мумкин. Бу усулда аниқ ва текис юзали буюмлар олинади, серунум усул, лекин жараён кўп электр энергияси сарфлашни талаб этади.

Электроимпульсли усул. Бу усулда маҳсус генератордан олинадиган электр импульсларидан фойдаланилади. Бу усулнинг юқорида танишилган электр учқунли усульндан фарқи ўндуқи, бунда асбоб анод вазифасини, ишланувчи заготовка эса катод вазифасини ўтайди. Жараён кичик кучланишда (25–30 В), катта токда (50–500 А) у қадар катта бўлмаган частотали импульсда (400–800 имп/с) олиб борилади.

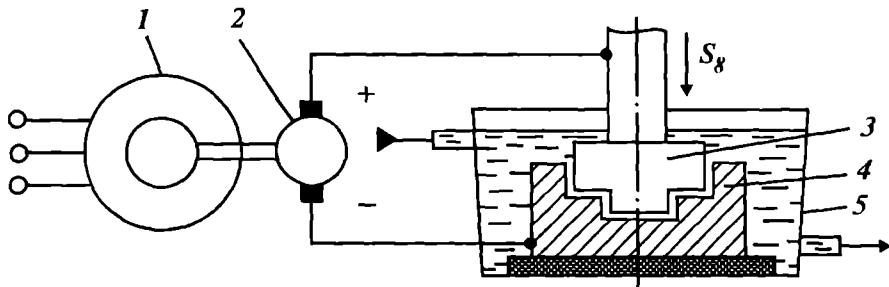

330-расм. Электроимпульслаш схемаси:


1 — электродвигатель; 2 — алоқали ўзгармас ток генератори;
3 — электрод асбоб; 4 — электрод-заготовка; 5 — ванна


330-расмда электроимпульсли ишлаш схемаси келтирилган. Схемадан күринадики, электр двигатель 1 дан ҳаракат генератор 2 га узатилади, қайсики, бир йұналишда кучли импульс беради. Ванна 4 даги электрод (асбоб) 3 ва заготовка 3 оралигіда электр разрядлар ҳосил бўлади. Иш жараённің заготовка томон сурилиш йұналиши бўйича тебранишида металл заррачалари ажрала боради. Бу усул электр учқунли усулдан 8–10 баробар унумлидир.

Анод-механик усул. Бу усулни 1943 йилда В.Н. Гусев кашф этган бўлиб, ундан фақат пўлат заготовкаларни кесиб ажратишда, қаттік қотишмали кескічларни чархлашда, штамп ва матрицаларни узил-ке-сил (пировард) ишлашда ва бошқа шу каби буюмларни тайёрлашда фойдаланилади (331-расм). Мазкур усулда заготовка ўзгармас ток манбанинг мусбат кутбига, асбоб эса манфий кутбига, улар оралиғидаги зазорга маҳсус суюқ электролит (натрий силикатининг сувдаги эритмаси) киритилади. Бунда заготовка сиртида борувчи электрокимёвий жараён натижасида металл эритма маҳсулоти бўлмиш ток ўзказмайдиган парда ҳосил бўлади. Асбоб сурилганда унинг учи заготовкадан осонгина парда кеса боради. Бу парда ўрнига янги парда ҳосил бўлиб, у ҳам кесилади. Шу йўсинда жараён такрорланиб, заготовка тўла кесилгунча ёки кутилган шаклли ва ўлчамли иш бажарилгунча давом этади. Ишланиувчи заготовка юзидағи ғалир-будирилик бўйи асбобдан у қадар катта оралиқда бўлмагани учун у орқали қисқа вақт ичида ёй разряди ўта боради. Бунда микроскопик сирт эриб, заррачалар ажралади. Бу ишловла

331-расм. Анод-механик усулда ишлаш схемаси:

1 — металл диск; 2 — заготовка

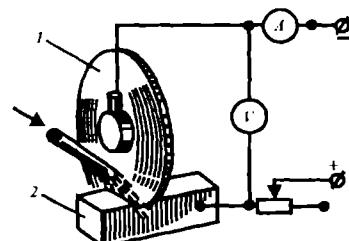

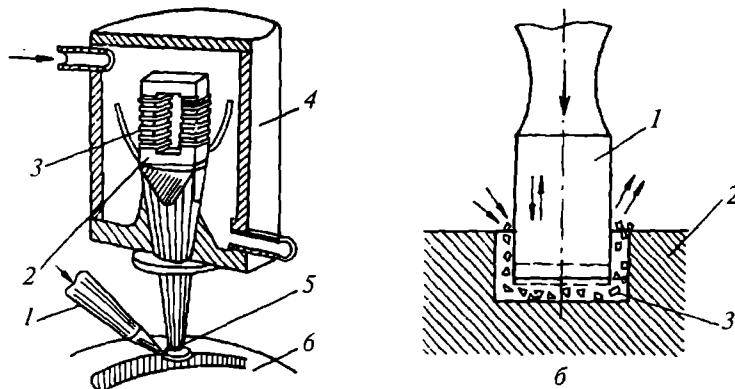

332-расм. Ультратовуш қурилмасининг ишлаш схемаси:

a – қурилма: 1 – сопол; 2 – пакет; 3 – чулғам; 4 – корпус; 5 – асбоб;
b – заготовка; 6 – ишлов бериш схемаси: 1 – асбоб; 2 – заготовка;
 3 – абразив заррачалар

шакл ва ўлчам аниқлиги 2, юза ғадир-будирлиги эса 8–9 синфга бўлинади. Занжирдаги ток зичлиги 15 A/cm^2 дан кичик бўлганда асосан электрокимёвий жараён бориб, ҳосил бўлган парда механик равишда ажратилиди. Бунда заготовка анод-механик жараёнда жилвирланиб, ток зичлиги ундан ортиб, сирт юзидан металлни ишлаш электроэрро-зия жараёни ҳисобига боради.

Ультратовушли усул. Металларга ишлов беришнинг бу усули ишланувчи зонага маҳсус акустик каллакларда ҳосил этилган товуш частотасидан катта частота ($16\text{--}20 \text{ кГц}$) билан эластик-механик тарзда тебратилишига асосланган.

Бунда сув ёки мойли абразив заррачалар катта частотада эластик тебраниб, заготовканинг ишланиш жойига зарб беради. Бу усулдан турли қаттиқ, мўрт ва ток ўтказмайдиган материалларни ишлашда, турли шаклли ва ўлчамли тешиклар очишда ва бошқа ҳолларда фойдаланилади.

Шуни айтиб ўтиш керакки, бу қадар юқори ультратовуш тебранишлари магнитострикцион ўзгарткичларда электр тебранишни товуш тебранишига айлантириш йўли билан олинади. Маълумки, айрим металлардан (никель, кобальт қотишмалари) ясалган ўзакни магнит майдон таъсирига бериб, магнит майдон кучланишини ўзгартирсак, уларнинг ўлчамлари $10^{-4}\text{--}10^{-3}\%$ гача ўзгаради (магнитострикцион эффект), бинобарин, юқори частотали ўзгарувчан ток ўтадиган фалтакка жойлаштирилган ўзакнинг қисқариб ва узайиб туриши натижасида ультратовуш частотали электр тебранишлари ҳосил этиш мумкин. 332-расмда бундай қурилманинг ишлаш схемаси келтирилган.

Схемадан кўринадики, магнитострикцион материалдан пакет 2 (тебраткич) тайёрланган бўлиб, у корпус 4га жойлашган.

Магнит майдон ҳосил этиш учун пакет 2 ни ўраган чулгам 3 га ўзгарувчан юқори частотали электр ток юборилади, натижада пакет 2 ультратовуш частотали электр тебранишига эга бўлади. Бу ишловда сирт ғадир-будирлиги $R_o = 0,62$ га етади.

3-§. Электрокимёвий ишлов усуллари

Бу усулда ишланувчи заготовка анод бўлиб, катод пластинкалар занглалийдиган пўлат, Pb, Cu ва бошқа материаллардан тайёрланиб, электролит (кислота, туз эритма) солинган идишга туширилади, катод пластинкалари ўзгармас токнинг манфий қутбига, анод (заготовка) мусбат қутбига уланади. Бунда маълум зичликдаги ўзгармас токнинг ўтишида борувчи кимёвий реакция туфайли анод юзи эриб, электролитга ўтади.

Бу усул заготовка (деталлар) сиртидаги қуйиндилар, занглар ва бошқаларни тозалашда жилвирилаш, жилолаш каби ишловларда кўлланилади. Шуни қайд этиш жоизки, агар заготовка (деталь) сиртидаги механик ифлосликлар (ёф пардалар ва бошқалар)ни тозалаш зарур бўлса, бунда электролит сифатида кислота ёки туз эритмаси эмас, ишқорий кислота олиниб, худди юқорида кўрилгандек, кичик токда ишланади. Бу хил ишловни электролитик тозалаш дейилади.

Агар кескичлар (парма, фреза), гилдирак тишлари, клапан ва бошқаларни жилолаш зарур бўлса, электролитик жилоланади, Бунда, масалан, агар улар углеродли ва кам легирланган пўлатлардан тайёрланган бўлса, электролит таркибида 40% фосфор кислота, 5–12% сульфат кислота, 6–8% хром ангидрид ва 12–15% сув бўлади. Ўзгармас ток зичлиги ишлаш характеристига кўра танланади.

Жилолангандан кейин юзалар нафис ишланиб, уларнинг коррозия-бардошлиги, пухталиги ортади.

59-боб

КОНСТРУКЦИОН МАТЕРИАЛЛАРНИ КЕСИБ ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРИНИ АВТОМАТЛАШТИРИШ

Сифатли, арzon деталлар ишлаб чиқариш борасида технологик жараёнларни такомиллаштириш, оғир жисмоний ишларни енгиллаштириш ва бутунлай сиқиб чиқариш кабилар муҳандис ва техниклар олдилда турган долзарб масалалардандир.

Агар технологик жараёнларни бошқариш одам иштирокисиз, автоматик ишлайдиган қурилмалар билан бажарилса, деталларни тайёрлаш автоматлаштирилган бўлади.

Кейинги йилларда бу борада қилинган ва қилинаётган ишларга назар ташласак, улар асосан қуйидаги йўналишлар бўйича бораётгани

яққол кўзга ташланади. Масалан, деталларни оммавий ва кўп серия-лаб ишлаб чиқарувчи корхоналарда универсал яримавтомат ва автомат станоклар ишлатилмоқда. Бунинг сабаби шундаки, масалан, кўпшиппинделли токарлик автомати 20 га яқин универсал токарлик станоклар ишини бажаради. Бу корхоналарда бир типли деталларни кўплаб ишлаб чиқаришга интилишлар натижасида маҳсус автоматлар яратилди. Кейинроқ эса автоматик ишловчи станоклар линиялари, цехлар ва корхоналар ишлай бошлади.

Лекин деталларни доналаб ва кам сериялаб ишлаб чиқарувчи корхоналарда деталлар ишлаб чиқариш технологик жараёнларини автоматлаштиришни массалаб ва кўп сериялаб ишлаб чиқариш йўли билан ечиб бўлмайди. Кузатишлар кўрсатдикси, бу масалани ечишда дастур бўйича автоматик бошқариладиган станоклар кўллаш даркор бўлади.

Дастур бўйича автоматик бошқариладиган станоклар. Станокларни дастур бўйича автоматик бошқариш (СДАБ) шундан иборатки, бунда станок иш қисмларининг ҳаракати олдиндан тузуб қўйилган дастур асосида автоматик равишда бошқарилади. СДАБ нинг афзаллиги шундаки, заготовкани деталга ўтқазиш учун станок иш қисмларининг ҳаракатлари станок конструкциясига боғлиқ бўлмайди, бу станокларда оддий станокларни бошқарувчи механик тизимлар электромеханик бошқариш тизимлари билан алмаштирилган. Бунда маҳсус қурилма ёрдамида дастур командаси станок қисмларига электросигналлар ёрдамида юборилади. Бу станок автоматик ва ярим автоматик циклда ишлайди. Дастур бўйича бошқариладиган тизим станоклар конструкциясига кўра циклли ва рақамли бошқариладиган станокларга ажратилиди:

1. Дастурни циклли бажарадиган станоклар. Бу станоклар дастур бўйича станокни ҳаракатлантирувчи элементлар мажмуаси (штекер, ток йўналишини ўзгартиргичлар) орқали бажарилади. Айни тизим станокка ўрнатилади, лекин шу билан станок нархи бир оз қимматлашади. Уни бошқа дастурга ростлаш кўпроқ вақт талаб этади. Шу боисдан бу станокларни кўп партияли деталлар тайёрлашдагина кўллаш маъкулдир.

2. Дастурни рақамли бошқарувчи автомат станоклар. Бу станокларда дастурни бажаришда рақамли тизимдан фойдаланилади. Станоклар иккита мустақил агрегатлар, яъни металл кесувчи станок ва рақам бўйича бошқариш тизимидан иборат бўлади, бошқариш тизими эса электрон қурилмали шкаф тарзида бўлиб, бошқариш панелига ўрнатилади.

Дастур маҳсус дастур ташувчига ёзилади, у эса станокнинг иш қисмларига команда бериб туради. Дастур ташувчилар сифатида перфокарта, перфолента, магнитли ленталар ишлатилади. Перфокарта ёки перфолентага станок иш қисмларининг ҳаракатини амалга ошириш ко-

мандалари кодлар билан ёзилади. Рақамлардан иборат кодлар күпроқ ишлатилади. Дастанурни кодлаш учун ҳар хил станок тизимлари: иккилик, ўнлик ва икки-ўнлик тизимлари ишлатилиши мумкин.

Айтайлик, 333-расм, *a* даги поғонали валикни тайёрлаш зарур дейлик. Бунинг учун йўнувчи кескични турган жойидан маълум кетма-кетлика I_o , I_1 , I_2 , I_3 ва I_4 жойга юргизмоқ керак. Бу ҳаракатлар қадамли электродвигатель ёрдамида бажариладиган бўлсин, дейлик (маълумки, бу электродвигателларнинг статор ўрамларига бир импульс электр ток юборилса, якори маълум бурчакка бурилади).

333-расм, *b* дан кўринадики, қадамли двигатель 6 , редуктор 7 ва тишли фиддираклар 8 ва 9 орқали, масалан, станокни кўндалангига юборадиган салазкаси винт 10 билан боғланган дейлик. Редукторни ҳаракат узатиш нисбати шундай бўлмоги лозимки, бунда бир импульс токда кескич 11 , айтайлик, $0,1$ мм га сурилсин.


Агар кескични 2 мм га суриш зарур бўлса, унда двигателга 20 импульс ток юбормоқ керак. Демак, двигательга юбориладиган ток импульслар сони кескични қай оралиқقا сурилишини, частотаси эса унинг сурилиш тезлигини беради. Двигательга юбориладиган ток йўналишининг ўзариши эса кескичнинг юриш йўналишини ўзгартиради, қадамли, двигателга юборилувчи ток импульслар сони ва вақти дастанур ташувчи перфокартада белгиланади. Бунинг учун маҳсус қурилма-перфораторнинг аниқ жойига тешиклар очилади.

333-расм, *c* да перфокартанинг бир қисми келтирилган, у вертикал чизиқлар билан 12 та йўлга, горизонтал чизиқлар қаторларига бўлинган. Двигатель импульслар сони тешикларнинг биринчи саккиз йўлига ёзилган.

Бунда биринчи йўлда — 128 , иккинчисида — 64 , учинчисида — 32 , саккизинчисида — 1 импульс токлар тўғри келади.

Агар бир қатордаги тешиклар бир неча йўлда бўлса, қадамли двигателга уларнинг йигинди импульслари берилади. Масалан, перфокартанинг биринчи қаторидаги йўлда 1 , 2 ва 5 та тешик бўлса, импульслар сони $128+64+8=200$ та бўлади. Шунингдек, иккинчи қатордаги йўлда 3 , 4 ва 7 тешиклар тешилган бўлса, унда двигателга $32+16+2=50$ та импульс берилади. Қолган командалар 9 , 10 , 11 ва 12 -йўллар қаторида очилган тешиклар билан кодланади. 333-расм, *d* да мисол сифатида белгилаш мумкин бўлган кодланган команда тешик белгилари келтирилган. 11 - ва 12 -йўлларнинг биринчи қаторида очилган тешиклар кескичнинг секин унга томон сурилишини, иккинчи қатордаги йўлда тешилган тешиклар 10 , 11 ва 12 кескичнинг чапга секин сурилишини билдиради. Тўрт йўлдаги қаторларда 10 дан ортиқ команда ёзиш мумкин.

333-расм, *e* га қаралса, металл пластинка 1 га ўрнатилган ҳисобловчи қурилмадаги перфокарта 2 , станок томонидан навбатдаги команда

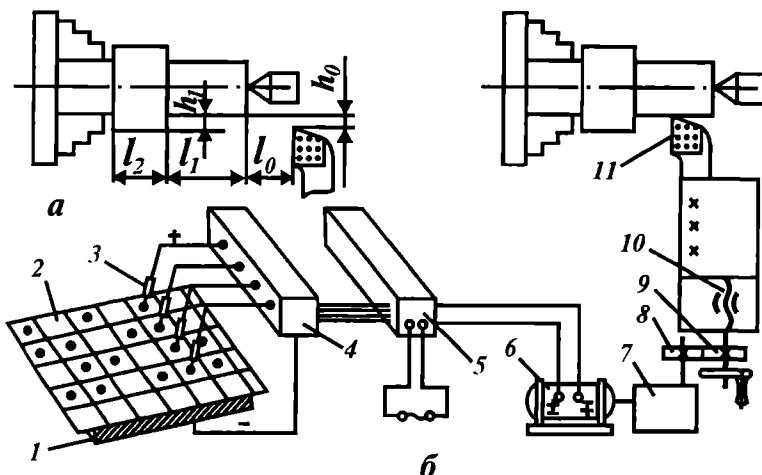

б

Командалар	Йүллар №			
	9	10	11	12
Кескіч үнгга секін			•	•
Кескіч чапға секін		•	•	•
Кескіч олдинга секін		•	•	
Кескіч орқага секін	•	•	•	

б

Йүллар №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Катор лар №	<i>n</i>	128	64	32	16	8	4	2	1	Командалар		
<i>Қадамлы электродвигательга юбориладыған импульслар сони</i>												
1	•	•				•					•	•
2				•	•			•		•	•	•

с

333-расм. Дастан бүйіча бошқариш схемаси

бажарилгач, бир қаторга илгарилама сурлади, ҳар бир катақ йўлида шчётка З бир-биридан изоляцияланган ҳолда сурлади. Шчётка рўп-расига тешик келган вақтда металл пластинкага контактланиб, электр занжир уланади, тақсимловчи қурилма 4 га электр сигнал келади. Бу қурилма барча сигналларни кучайтирувчи қурилма 5 билан боғланган бўлиб, у орқали станокнинг қисмларига (электродвигатель 6, редуктор 7, тишли узатмалар 8 ва 9, винт 10 орқали) узатади, белгиланган иш кескич билан бажарилгач, перфокарта автоматик равишда сурлиб, бошқа командани бажаришга ўтади.

Мураккаб шакли деталларни тайёрлашда бир перфокартага ёзилиши зарур бўлган командаларнинг ёзилиши иложи бўлмаса, ҳисоблаш қурилмасидаги кассетадаги перфокарталарга ёзиб, уларни маълум кетма-кетликда шчёткалар тагига юборилади.

ТАКРОРЛАШ УЧУН САВОЛЛАР

1. Металларни кесиб ишлашнинг асосий усуллари ва бу усулларнинг машинадозликдаги ўрни.
2. Кўйим нима, у нима асосида белгиланади ва у кесиб ишлаш унумдорлигинга қандай таъсир этади?
3. Деталларнинг геометрик аниқлиги, юза текислиги, допуск ўтказишлар тизими ҳақида тушунтириб беринг.
4. Кескичининг материали, асосий қисмлари, элементлари ва геометрик параметрларнинг вазифалари нималардан иборат?
5. Кесиш жараёнида кескичта таъсир этувчи кучларнинг бир-бирига писбатан тақрибий нисбати ва улар қиймати қандай аниқланади?
6. Кескичининг сейлиш сабаблари ва унинг олдини олиш тадбирлари нималардан иборат?
7. 1К62 моделли токарлик-винт қирқиши становогииш тузилиши, ишлаши ва унда қандай ишлар бажарилишини айтинг.
8. Пармалаш, фрезалаш становлари тузилиши, ишлаши ва уларда қандай ишлар бажарилиши ҳақида гапириш.
9. Рандалаш, ўйиш, протяжкалаш, жилвираш становларининг тузилиши, ишлаши ва уларда қандай ишлар бажарилиши ҳақида сўзланг.
10. Абразив материаллар таркиби, хили ва ишлатилиш жойлари ҳақида тушунча беринг.
11. Заготовкаларга пафис ишлов бериш усуллари ва уларнинг аҳамияти.
12. Материалларга ишлов беришнинг электрофизикавий ва электрокимёвий усуллари, бу усулларнинг қаниқа хилларини биласиз ва улар қандай ишлайди?
13. Материалларни кесиб ишлаш технологик жараёниларини автоматлаштириш йўллари ҳақида айтиб беринг?
14. Дастур бўйича автоматик бошқариладиган становлар қандай ишлайди?

АДАБИЁТ

1. Авагимов В. Д. Машинасозлик материалларини кесиб ишлаш. «Ўқитувчи», Тошкент, 1972 й.
2. Аксёнов П. Н. Литейное производство. Машгиз, 1950 г.
3. Архипов В. В. и др. Технология металлов. Москва, 1959 г.
4. Бережковский Д. И. Нагрев металла перед ковкой и штамповкой (для бригадиров, мастеров и рабочих). Машгиз, 1960 г.
5. Болховитинов Н. Ф. Металловедение и термическая обработка. «Машиностроение», г. Москва, 1965 г.
6. Брюханов А. Н. Kovka и объемная штамповка. Машгаз, 1960 г.
7. Васильев Г. Л. Металлар технологияси (металларни пайвандлаш, кавшарлаш ва кесиш). «Ўқитувчи», Тошкент, 1965 й.
8. Гелин Ф. Д. и др. Технология металлов. «Высшая школа», Минск, 1970 г.
9. Гладилин А. Н. и др. Технология металлов. Москва, 1952 г.
10. Глизманенко Д. Л. Металларни пайвандлаш ва кесиш. «Ўқитувчи», Тошкент, 1971 й.
11. Губкин С. И. Теория обработки металлов давлением. Металлургиздат, 1947 г.
12. Гуляев А. П. Металловедение. Металлургиздат, Москва, 1966 г.
13. Долматовский Т. А. Справочник технолога по обработке резанием. Машгиз, 1962 г.
14. Дубинин М. П. Технология металлов. «Высшая школа», Москва, 1964 г.
15. Иванова Г. А. Основы теории резания, инструменты, станки, Москва, 1963 г.
16. Исаченко Е. И. Штамповка резиной и жидкостью. Машгиз, 1960 г.
17. Кнорозов Б. В. и др. Технология металлов. «Металлургия», Москва, 1974 г.
18. Кравсовцев Н. И. Металлургия чугуна. Металлургиздат, 1952 г.
19. Литвак Л. К. Современные методы горячей штамповки. Профтехиздат, 1963 г.
20. Малов А. И. Технология холодной штамповки. Оборонгиз, 1963 г.
21. Мирбобоев В. А. Металлар технологияси (1-қисм). «Ўқитувчи», Тошкент, 1963 й.
22. Мирбобоев В. А. Қора металлар ва унинг қотишмалари. «Ўқитувчи», Тошкент, 1961 й.
23. Мирбобоев В. А., Васильев Т. П. Металлар технологияси. «Ўқитувчи», Тошкент, 1971 й.
24. Мирбобоев В. А. и Якунин Г. И. Влияние окисления на показания естественной термопары. Известия ВУЗов СССР. № 6, «Машиностроение», 1962 г.
25. Мирбабаев В. А. и др. Повышение стойкости токарных резцов при помощи магнитных полей. Издат. ИЗИНТИ, 1971 г.
26. Мирбобоев В. А. Конструкцион материаллар технологияси. «Ўқитувчи», Тошкент, 1977 й.
27. Мирбабаев В. А. и др. Влияние гальванических токов на стойкость быстрорежущих резцов. Издат. АНУзССР, № 3, 1967 г.
28. Материалы в машиностроении. «Машиностроение», Москва, 1969 г.
29. Навроцкий Г. А. Прессы-автоматы для холодной штамповки. Машгиз, 1966 г.
30. Налчан А. Г. Металлорежущие станки. Машгиз, 1957 г.
31. Орешкин В. Д. Основы литейного производства. Машгиз, 1956 г.
32. Остапенко Н. Н., Кровицкий Н. Н. Технология металлов, «Высшая школа», Москва, 1970 г.

33. Охрименко Я. М. Основы технологии горячей штамповки. Машгиз, 1957 г.
34. Скобников К. М. и др. Технология металлов и др. констр. материалов. «Машиностроение», Ленинград, 1972 г.
35. Смирнов В. И. Металлургия меди и никеля. Металлург, изд., 1950 г.
36. Трубин К. Г. и Ойке Г. Н. Металлургия стали. Металлург, изд., 1950 г.
37. Тўраҳонов А. С. Металлшунослик ва термик ишлаш. «Ўқитувчи», Тошкент, 1968 й.
38. Тўраҳонов А. С. Металлар технологияси. «Ўқитувчи», Тошкент, 1974 й.
39. Учебник металлурга, труд резер. издат. 1959 г.
40. Хренов К. К. Сварка, резка и пайка металлов. Машгиз, 1959 г.
41. Шувалов Ю. А., Введенский В. А. Металлорежущие станки. Кинематические и гидравлические схемы. Машгиз, 1959 г.
42. Прейс Г. А., Сологуб Н. А. и др. Технология конструкционных материалов. Киев, «Высшая школа», 1984 г.
43. Кузьмин Б. А., Абраменко Ю. Е. и др. Технология металлов и конструкционные материалы. Москва, «Машиностроение», 1981 г.
44. Полухин П. И., Гринберг Б. Г. и др. Технология металлов и сварка. Москва, «Высшая школа», 1977 г.
45. Кнорозов Б. В., Усова А. Ф. и др. Технология металлов и материаловедение. Издательство «Металлургия», 1987 г.
46. Дальский А. М., Арутюнова А. и др. Технология конструкционных материалов. Издательство «Машиностроение», 1985 г.
47. Китаев А. М., Китаев Я. М. Справочная книга сварщика. Москва, «Машиностроение», 1985 г.
48. Мозберг Р. К. Материаловедение. Москва, «Высшая школа», 1991 г.
49. Илхом Носир. Материалшунослик. «Ўзбекистон», Тошкент, 2002 й.
50. Под редакцией Прейса Г. А. Технология конструкционных материалов. Головное издательство «Высшая школа», Киев, 1984 г.

МУНДАРИЖА

Сўз боши	3
Муқаддима	4

Биринчи бўлум

ҚОРА ВА РАНГЛИ МЕТАЛЛАР МЕТАЛЛУРГИЯСИ

1-боб. Металларни ишлаб чиқариш усулларининг босқичлари	
ва уларнинг машинасозликдаги ўрин	7
1-§. Металларни ишлаб чиқариш усулларининг босқичлари	7
2-§. Металл ва унинг қотишмаларини ишлаб чиқариш усуллари ва уларнинг машинасозликдаги ўрни	10
2-боб. Чўянларни домна печларда ишлаб чиқариш	14
1-§. Чўяп ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган материаллар	14
2-§. Рудаларни бойитишнинг асосий усуллари	16
3-§. Ёқилғилар хили, таркиби ва хоссалари	18
4-§. Флюслар ва уларнинг аҳамияти	20
5-§. Ўтга чидамли материаллар, таркиби, хоссалари ва ишлатилиш жойлари	21
6-§. Домна печи ва унинг тузилиши	23
7-§. Домна печининг ёрдамчи курилмалари	25
8-§. Домна печини ишга тушириш ва унда кечадиган жараёнлар	27
9-§. Домна печининг маҳсулотлари ва уларни пеҷдан чиқариш	31
10-§. Домна печи ишининг техник-иктисодий кўрсаткичлари	36
3-боб. Пўлатларни ишлаб чиқариш усуллари	37
1-§. Умумий маълумот	37
2-§. Конвертордаги суюқ чўян сатҳига кислород ҳайдаш йўли билан пўлат ишлаб чиқариш	38
3-§. Мартен печларидаги пўлатлар ишлаб чиқариш усуллари	42
4-§. Мартен печлари ишининг техник-иктисодий кўрсаткичлари ва уларнинг упумдорлгини ошириш йўллари	47
5-§. Иккни вайниали мартен печларидаги пўлат ишлаб чиқариш	48
6-§. Электр печларда пўлат ишлаб чиқариш	49
7-§. Электролдари вертикал ўрнатилган электр ёй печларда пўлат ишлаб чиқариш	50
8-§. Кислотали электр ёй печларда пўлат ишлаб чиқариш	53
9-§. Электр ёй печларининг техник-иктисодий кўрсаткичлари	53
10-§. Индукцион электрпечларда пўлатларни ишлаб чиқариш	54
11-§. Пўлат ишлаб чиқаришинг истиқболли усули	55
4-боб. Пўлатларни қўшимчалардан тозалаш ва жуда юқори сифатли пўлат ишлаб чиқариш усуллари	56
1-§. Умумий маълумот	56
2-§. Пўлатларни қўшимчалардан тозалаш усуллари	57
3-§. Жуда ҳам юқори сифатли пўлатлар ишлаб чиқариш усуллари	58
5-боб. Пўлат қўймаларни олиш усуллари	59
1-§. Умумий маълумот	59
2-§. Пўлатни металл қолипларга устидан қўйиш	61
3-§. Пўлатни металл қолипларга тагидан киритиб қўйиш	61

4-§. Пўлатни махсус металл қолип (кристаллизатор) устидан узлуксиз	62
қўйиш	62
5-§. Пўлат қўйманинг тузилиши	63
6-§. Пўлат қўймаларда учрайдиган асосий нуқсонлар ва уларнинг олдини олиш тадбирлари	64

6-боб. Рангли металлар ва уларни ишлаб чиқариш	64
1-§. Умумий маълумот	64
2-§. Мис ва уни ишлаб чиқариш	65
3-§. Алюминий ва уни ишлаб чиқариш	71
4-§. Магний ва уни ишлаб чиқариш	74
5-§. Титан ва уни ишлаб чиқариш	76

Иккинчи бўлим

МАТЕРИАЛШУНОСЛИК АСОСЛАРИ

7-боб. Материалларнинг тузилиши	79
1-§. Умумий маълумот	79
2-§. Идеал (соф) ва реал металларнинг тузилиши, фазовий кристалл пайжаралари ва хоссалари	81
3-§. Металларнинг кристалланиши	85
4-§. Металларнинг аллотрофик шакл ўзгаришлари	89
8-боб. Металл қотишма, уларнинг тузилиши ва ҳолат диаграммаларининг асосий типлари	90
1-§. Умумий маълумот	90
2-§. Қотишмаларнинг ҳолат диаграммалари ва уларнинг тузилиши	94
3-§. Компонентлари қаттиқ ҳолида механик аралашма берувчи қотишманинг ҳолат диаграммасини тузиш	95
4-§. Фазалар миқдорини аниqlаш	98
5-§. Фазалар қоидаси ҳақида тушунча	101
9-боб. Темир-углерод қотишмаларининг ҳолат диаграммаси, структуралари ва таснифи	102
1-§. Умумий маълумот	102
2-§. Темир-углерод қотишмаларининг асосий структуралари ва уларнинг хоссалари	107
3-§. Пўлатлар хоссаларига С, Si, Mn, S ва Р элементларнинг таъсири	109
4-§. Углеродли пўлатларнинг турлари, маркалари ва ишлатилиш жойлари	110
10-боб. Легирланган пўлатлар ва легирловчи элементларнинг уларнинг хоссаларига таъсири	114
1-§. Умумий маълумот	114
2-§. Легирланган пўлатлар таснифи	115
3-§. Легирланган конструкцион пўлатлар ва уларнинг ишлатилиш жойлари	117
4-§. Темир-графит қотишмаларнинг ҳолат диаграммаси	118
5-§. Чўяnlарнинг хили, улардаги мавжуд элементларнинг хоссаларига таъсири ва маркаланиши	119
11-боб. Рангли металл қотишмалари	126
1-§. Умумий маълумот	126
2-§. Мис қотишмалари, маркалари ва ишлатилиш жойлари	126
3-§. Алюминий қотишмалари, маркалари ва ишлатилиш жойлари	129

4-§. Магний қотишмалари, маркалари ва ишлатилиш жойлари	131
5-§. Титан қотишмалари, маркалари ва ишлатилиш жойлари	132
6-§. Антифрикцион қотишмалар, маркалари ва ишлатилиш жойлари	132
12-боб. Қаттиқ қотишмалар, абразив ва композицион материаллар	134
1-§. Умумий маълумот	134
2-§. Қаттиқ қотишмалар гурӯҳлари, маркалари ва ишлатилиш жойлари	134
3-§. Абразив материаллар хиллари ва ишлатилиш жойлари	136
4-§. Композицион материаллар	137
13-боб. Кукун материаллардан деталлар тайёрлаш	138
1-§. Умумий маълумот	138
2-§. Кукун материаллардан деталларни тайёрлаш технологияси	139
3-§. Кукун материаллар ўлчами, шакли ва технологик хоссалари	140
4-§. Кукун материаллардан тайёрланган деталлар конструкциясига кўйилувчи асосий талаблар	140
5-§. Кукун материаллардан деталлар тайёрлаш усуслари	141
14-боб. Металларнинг коррозияга берилиши ва унинг олдини олиш тадбирлари	143
1-§. Умумий маълумот	143
2-§. Металл буюмларни коррозияга берилишининг олдини олиш усуслари	145
15-боб. Металл ва унинг қотишмаларини термик ишлаш	147
1-§. Умумий маълумот	147
2-§. Металларни термик ишлашда фойдаланиладиган печлар ва бошқа анжомлар	147
3-§. Пўлатларни термик ишлаш	148
4-§. Углеродли пўлатларни қиздиришда структура ўзгариши	154
5-§. Пўлатларни қиздиришда аустенит доналарининг ўсиши	156
6-§. Аустенит структуралари углеродли пўлатларни тури тезликларда совитишида структура ўзгариши	158
7-§. Пўлат буюмларни термик ишлашда қиздириш вақтини аниқлаш	160
8-§. Пўлатларни термик ишлашда ҳосил бўладиган структуралар ва уларнинг хоссалари	161
9-§. Тобланган пўлат буюмлардаги қолдиқ аустенитни мартенситга ўтказиш ..	162
16-боб. Пўлатларни тоблаш усуслари, тобланган қатлам қалинлигини аниқлаш ва уларда учрайдиган нуқсонлар	162
1-§. Пўлатларни тоблаш усуслари	162
2-§. Пўлат буюмларнинг сирт юзаларининг тоблаш	163
3-§. Пўлат буюмларнинг тобланган қатлами қалинлигини аниқлаш	165
4-§. Пўлат буюмларга термоциклик ишлов бериш	165
5-§. Пўлат буюмларга термомеханик ишлов бериш	166
6-§. Пўлат буюмларга термик ишлов беришда учрайдиган нуқсонлар	167
7-§. Легирланган пўлатларни термик ишлашнинг хусусиятлари	167
17-боб. Пўлат буюмларни кимёвий-термик ишлаш усуслари	169
1-§. Умумий маълумот	169
2-§. Пўлат буюмларнинг сиртқи қатламини углеродга тўйинтириш (цементлаш)	169
3-§. Пўлат буюмларнинг сиртқи қатламини азотга тўйинтириш	173
4-§. Пўлат буюмларнинг сиртқи қатламини бир вақтда углеродга ҳамда азотга тўйинтириш (цианирлаш)	174

5-§. Пўлат буюмларнинг сиртқи юзаларини металл ва нометаллоидлар билан тўйинтириш	175
18-боб. Чўян буюмларни термик ҳамда кимёвий термик ишлаш усуллари	177
1-§. Умумий маълумот	177
2-§. Бофланувчан чўян қўймаларни олиш	177
19-боб. Рангли металл қотишмаларни термик ишлаш усуллари	179
1-§. Умумий маълумот	179
20-боб. Нометалл материаллар, уларнинг тузилиши ва улардан деталлар тайёрлаш усуллари	180
1-§. Умумий маълумот	180
2-§. Пластик массалар ва уларнинг тузилиши	181
3-§. Термо ва термопрессив пластик массалар хиллари, хоссалари ва фойдаланиш жойлари	182
4-§. Пластик массаларнинг технологик хоссалари	187
5-§. Пластик массалардан тайёрланадиган деталлар конструкциясига қўйиладиган асосий талаблар	189
6-§. Пластмассалардан деталлар тайёрлаш усуллари	189
7-§. Резина ва ундан буюмлар тайёрлаш	190
8-§. Мойловчи, зичловчи, қистирма ва елимлаш материаллари	192

Учинчи бўлум

МАТЕРИАЛЛАРНИ БОСИМ БИЛАН ИШЛАШ

21-боб. Материалларни босим билан ишлаш усуллари, унинг ривожланиши босқичлари, физик асоси ва ишлов усуллари	194
1-§. Умумий маълумот	194
2-§. Материалларни босим билан ишлаш усулларининг физик асоси	195
3-§. Материалларни босим билан ишлаш усуллари	198
22-боб. Металл заготовкалар тури, уларнинг пластиклигини ошириш мақсадида фойдаланиладиган қиздиргич қурилмалар	200
1-§. Заготовкалар тури	200
2-§. Қиздиргич қурилмалар	200
23-боб. Материалларни прокатлаш	208
1-§. Умумий маълумот	208
2-§. Прокат станлари, тузилиши ва ишлаши	208
3-§. Бўйлама прокатлаш	211
4-§. Прокат маҳсулотлари ва уларни ишлаб чиқариш	215
24-боб. Материалларни пресслаш	219
1-§. Умумий маълумот	219
2-§. Пресслаш ускуналари ва асбоблари	220
25-боб. Материалларни кирялаш	222
1-§. Умумий маълумот	222
2-§. Кирялаш ускуналари, киря материали ва конструкцияси	223
26-боб. Материалларни эркин болғалаш	226
1-§. Умумий маълумот	226

2-§. Эрккі болғалаш ускуналари	228
3-§. Эрккі болғалашдаги асосий операциялар	231
4-§. Поковкаларни болғалаш йўли билан тайёрлаш технологиясини лоиҳалашга доир масалалар	232
27-боб. Материалларни ҳажмий штамплаш	236
1-§. Умумий маълумот	236
2-§. Штамплар, материалларни хили ва конструкияси	237
3-§. Материалларни ҳажмий штамплаш ускуналари ва уларда заготовкаларни штамплаш	239
4-§. Поковкаларни узил-кесил ишлаш	246
28-боб. Лист материалларни штамплаш	247
1-§. Умумий маълумот	247
2-§. Лист материалларни штамплаш пресслари ва уларда бажариладиган ишлар	249
3-§. Оддин штамплаш усуллари	251
4-§. Илгор штамплаш усуллари ҳақида маълумот	252

Tўртинчи бўлим

МЕТАЛЛ ҚУЙМАЛАРНИ ОЛИШ

29-боб. Қуймакорлик, қуймаларни лойихалаш ва уларнинг таниархига таъсир этувчи кўрсаткичлар	254
1-§. Умумий маълумот	254
2-§. Қуймалар конструкциясини лойихалашга доир талаблар	255
3-§. Қуймаларнинг таниархига таъсир этувчи асосий кўрсаткичлар	256
30-боб. Қолиллар хили, уларни тайёрлаща фойдаланиладиган технологик мосламалар ва асбоблар	257
1-§. Қолиллар хили	257
2-§. Технологик мосламалар ва асбоблар	258
31-боб. Бир марта қуймалар олишга яроқли қолип материалларига қўйилувчи талаблар, таркиби ва уларни тайёрлаш	264
1-§. Қолип материаллари ва уларга қўйилувчи талаблар	264
2-§. Қолип материаллар таркиби	265
3-§. Махсус қолип материаллари	268
4-§. Қолип материалларини тайёрлаш	269
32-боб. Стерженлар ва уларнинг вазифаси, таснифи, синфлари ва уларни тайёрлаш	274
1-§. Стерженлар ва уларнинг материали	274
2-§. Стерженлар таснифи, синфлари ва таркиби	274
3-§. Стерженларни тайёрлаш	275
33-боб. Металларни қолилга кири тувиш тизим турлари, уларнинг шакли ва ўлчамларини аниқлаш	279
1-§. Металларни қолилга киритиш тизими	279
2-§. Металларни қолилга киритиш тизими шакли ва ўлчамларини аниқлаш	279
34-боб. Қолилларни тайёрлаш усуллари	284
1-§. Қолилларни дастаки тайёрлаш	284
2-§. Қолилларни аидозалар ёрдамида дастаки тайёрлаш	285
3-§. Қолилларни иккита опокада дастаки тайёрлаш	286

35-боб. Қолилларни машиналар ёрдамида тайёрлаш	290
1-§. Умумий маълумот	290
2-§. Қолилларни прессловчи машиналарда тайёрлаш	291
3-§. Қолилларни кумотар машиналарда тайёрлаш	293
4-§. Қолилларни қуритиш	295
36-боб. Қуйма материаллари	296
1-§. Умумий маълумот	296
2-§. Қуйма материалларнинг технологик хоссалари ва уларни аниқлаш	297
3-§. Қуйма чўянларни эритувчи печлар, уларнинг тузилиши ва ишлаши	298
37-боб. Пўлат ва рангли металл қотишмалардан сифатли қўймалар олиш тадбирлари	302
1-§. Пўлатлардан қўймалар олиш	302
2-§. Мис ва алюминий қотишмалардан қўймалар олиш	302
3-§. Магний ва титан қотишмалардан қўймалар олиш	302
38-боб. Металл қўймаларни тозалаш ва сифатини кузатиш	303
1-§. Умумий маълумот	303
2-§. Қўймаларни тозалаш ва сифатини кузатиш	303
39-боб. Қўймалар олишнинг махсус усуслари	305
1-§. Қўймаларни металл қолилларда эркин қўйиб олиш	305
2-§. Қўймаларни металл қолилларда босим остида қўйиб олиш	306
3-§. Қўймаларни қўзғалмас ва қўзғалувчи камералти компрессорли қўйиш машиналарда олиш	308
4-§. Қўймаларни айланувчи металл қолилларда олиш	309
5-§. Қўймаларни эрувчи моделлар ёрдамида тайёланган қолилларда олиш	311
6-§. Қўймаларни қобиқли қолилларда олиш	313
40-боб. Қўймаларда учровчи асосий нуқсонлар ва уларнинг олдини олиш тадбирлари	314
1-§. Умумий маълумот	314
2-§. Нуқсонли қўймаларни таъмиrlаш	315

Бешинчи бўлим

**КОНСТРУКЦИОН МАТЕРИАЛЛАРНИ ПАЙВАНДЛАШ,
КЕСИШ ВА КАВШАРЛАШ**

41-боб. Материалларни пайвандлаш, унинг яратилиши, таснифи, пайванд- ланувчанлиги, пайвандлашда структура ўзгаришлари ва пайванд бирикмалари	319
1-§. Материалларни пайвандлаш, унинг яратилиши ва ривожланиши ҳақида маълумот	319
2-§. Пайвандлаш усувлари таснифи	321
3-§. Металл ва қотишмаларнинг пайвандланувчанлиги	322
4-§. Металларни эритиб пайвандлашда чокда ва унга ёндош участкаларда структуря ўзгаришлари	323
5-§. Пайванд бирикмалар ва уларнинг фазодаги ҳолати	325
42-боб. Металл буюмларни термик синфга кирувчи усувларда пайвандлаш	326
1-§. Электр ёй, уни ҳосил қилиш ва унинг таснифи	326

2-§. Пайвандлаш ёйипи озиқлантирувчи ток манбалари ва уларни таплаш	329
3-§. Электрод, қоплама ва флюслар	333
4-§. Электрод қопламалари ва уларнинг таркиби	336
5-§. Металл буюмларни қопламали металл электродлар билан электр ёй ёрдамида дастаки пайвандлаш	338
6-§. Металл буюмларни қопламали металл электрод билан дастаки пайвандлаш техникаси	340
7-§. Металл буюмларни қопламали металл электрод билан электр ёй ёрдамида дастаки пайвандлашпинг юкори унумли усуллари	343
8-§. Металл буюмларни сув остида маҳсус қопламали металл электрод билан электр ёй ёрдамида дастаки пайвандлаш	344
9-§. Металл буюмларни флюс қатлами остида металл электродлар билан электр ёй ёрдамида автоматик пайвандлаш	346
10-§. Металл буюмларни электрод сим билан электр ёй ёрдамида автоматик ва ярим автоматик пайвандлашда кўлланиладиган флюслар	349
11-§. Металл буюмларни флюс қатлами остида электрод сим билан электр ёй ёрдамида ярим автоматик усулда пайвандлаш	350
12-§. Металл буюмларни электр-шлак усулида пайвандлаш	351
13-§. Металл буюмларни химоя газлар муҳитида металл электрод билан электр ёй ёрдамида пайвандлаш	353
14-§. Металл буюмларни эрийдиган металл электрод билан электр ёй ёрдамида карбонат аингидрил гази муҳитида пайвандлаш	355
15-§. Металларни чокбоб сим билан электр ёй ёрдамида водород гази муҳитида пайвандлаш	356
16-§. Металл буюмларни плазма ёрдамида пайвандлаш	357
17-§. Металл буюмларни электр нур билан пайвандлаш	359
18-§. Металл буюмларни лазер ёрдамида пайвандлаш	360
19-§. Металл буюмларни чокбоб симлар билан ёпувчи газлар алангаси ёрдамида пайвандлаш	360
20-§. Металл буюмларни термит ёрдамида пайвандлаш	374
43-боб. Металл буюмларни термо-механик усулларда пайвандлаш	375
1-§. Электр-контакт усулда пайвандлаш	375
2-§. Газ алангасида қиздириб, пресс slab пайвандлаш	380
3-§. Диффузион пайвандлаш	381
44-боб. Металл буюмларни механик усулларда пайвандлаш	382
1-§. Совуқлайин пайвандлаш	382
2-§. Ишқалаб пайвандлаш	382
3-§. Ультратовуш ёрдамида пайвандлаш	384
4-§. Портловчи моддалар ёрдамида пайвандлаш	384
45-боб. Деталлар сиртига кам ёйиладиган оташбардош материалларни пайвандлаб қоплаш ва кўп углеродли легирланган пўлатларни ва чўянларни пайвандлаш хусусиятлари	385
1-§. Умумий маълумот	385
2-§. Кўп углеродли ва кўп легирланган пўлатларни пайвандлаш хусусиятлари	386
3-§. Чўянларни пайвандлаш	387
46-боб. Рангли, қийин эрийдиган металлар ва уларнинг қотишмаларини пайвандлаш	389
1-§. Мис ва унинг қотишмаларини пайвандлаш	389
2-§. Алюминий ва унинг қотишмаларини пайвандлаш	390

3-§. Магний ва унинг қотишмаларини пайвандлаш	391
4-§. Қийин эрийдиган металлар ва уларнинг қотишмаларини пайвандлаш	391
47-боб. Пайвандланган буюмларда учрайдиган нұксонлар, уларни анықлаш	
усуллари, олдини олиш тадбиrlари	392
1-§. Пайвандланған буюмларда учрайдиган нұксонлар	392
2-§. Пайванд буюмларнинг сифатини күзатиш усуллари	393
3-§. Нұксонларпенг олдини олиш тадбиrlари	396
48-боб. Металл ва унинг қотишмаларини кесиш усуллари	398
1-§. Газ-кислород алангасида қыздыриб, кислород оқимидә кесиш	398
2-§. Күмир (графит) ва металл электрод билан электр ёй ёрдамида кесиш	400
3-§. Графит электрод билан электр ёй ёрдамида эритилған металларни сиқилған ҳавода кесиш	400
49-боб. Металл буюмларни кавшарлаш	400
1-§. Умумий маълумот	400
2-§. Кавшарлар хили	401
3-§. Флюслар хили ва кавшарлашда фойдаланиладиган асбоб-ускуналар	401

Олтинчи бўлим

**КОНСТРУКЦИОН МАТЕРИАЛЛАРНИ КЕСИБ ИШЛАШ АСОСЛАРИ,
КЕСКИЧЛАР, СТАНОКЛАР ВА УЛАРДА БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР**

50-боб. Материалларни кесиб ишлаш асослари	406
1-§. Умумий маълумот	406
2-§. Кесиб ишлаш усулларининг машинасозликда тутган ўрни	407
3-§. Деталларниң ўзаро алмашинувчанлиги, геометрик шакл ўлчамлари аниқлиги, сирт юзалар ғадир-будурлиги ҳақида маълумот	407
4-§. Деталларни йиғишда бириткириш тизими	411
51-боб. Материалларни станокларда кескичлар билан кесиб ишлаш	
усуллари	412
1-§. Умумий маълумот	412
2-§. Токарлик кескичлар хили, конструкцияси ва геометрияси	413
3-§. Материалларни кескичлар билан кесиб ишлаш жараёнининг физик асоси	416
4-§. Қиринди турлари	420
5-§. Материалларни кесиб ишлаш режими	420
6-§. Қириндидини йўнишга сарфланадиган вақтни аниқлаш	421
7-§. Материалларни кескичлар билан кесиб ишлашда ҳосил бўлувчи қаршилик кучлари	423
8-§. Материалларни кескичлар билан йўниб ишлашда станокниң эфектив кувватини аниқлаш	425
9-§. Кесиб жараёнда иссиқлик ажралиши	425
10-§. Кесиб зонасидаги температурани ўлчаш усуллари	427
11-§. Материалларни кесиб ишлаш жараёнда кескич учida ўсимтанинг ҳосил бўлиши, унинг кескич турғулилигига ва ишлов сифатига таясири	429
12-§. Кесиб ишлашда сирт қатламларининг пухталиши	431
13-§. Материалларни кесиб ишлашда ҳосил бўладиган төбраницеларниң кескич ейилишига ва деталь сифатига таясири	433
14-§. Мойлаш-совитиш суюқликларининг роли	434

15-§. Материалларни кесиб ишлаш жараёнида кескичнинг сўилиши	436
16-§. Кесиш тезлигини оқилона белгилаш	438
52-боб. Конструкцион материалларнинг кесиб ишланувчанлиги ва уни аниқлаш усуллари	439
1-§. Материалларнинг кесиб ишланувчанлиги	439
2-§. Материалларнинг кесиб ишланувчанлигини аниқлаш усуллари	441
53-боб. Материалларни кескичлар билан кесиб ишлаш станоклари ва уларнинг таснифи	443
1-§. Умумий маълумот	443
2-§. Станокларда қўлланиладиган узатмалар ва юритмалар	445
3-§. Ресиверлаш механизмлари	451
4-§. Станок шпинделининг айланиш сонлари, суриш қийматлари қатори	453
5-§. ИК62 универсал токарлик-винт қирқиши станогининг тузилиши	455
6-§. Станокнинг кинематик схемаси	461
7-§. Токарлик станогига қўшиб бериладиган керак-яроқлар	468
8-§. Токарлик станокларида бажариладиган ишлар	472
9-§. Токарлик станокларининг баъзи хиллари ҳақида умумий маълумотлар	478
54-боб. Материалларни пармалаш кескичлари, станоклари ва уларда бажариладиган ишлар	481
1-§. Умумий маълумот	481
2-§. Спирал парма геометрияси	482
3-§. Пармалаш станоклари ва уларда бажариладиган ишлар	483
55-боб. Материалларни фрезалаш, фрезалар, фрезалаш станоклари ва уларда бажариладиган ишлар	487
1-§. Умумий маълумот	487
2-§. Фрезалаш станоклари ва уларда бажариладиган ишлар	490
56-боб. Рандалаш, ўйиш, протяжкалаш, жилвирилаш станоклари ва уларда бажариладиган ишлар	502
1-§. Рандалаш ва ўйиш станоги	502
2-§. Протяжкалаш станоклари ва уларда бажариладиган ишлар	505
3-§. Материалларни жилвирилаш, жилвир кескичлар. жилвирилаш станоклари ва уларда бажариладиган ишлар	507
4-§. Жирпририлаш станоклари ва уларда бажариладиган ишлар	512
57-боб. Заготовкаларни қиринди йўнмай ишлаш усуллари	519
1-§. Умумий маълумот	519
2-§. Металларга ниҳоятда нафис ишлов бериш усуллари	521
58-боб. Конструкцион материалларга ишлов беришнинг электрофизик ва электрокимёвий усуллари	523
1-§. Умумий маълумот	523
2-§. Электрофизик ишлов усуллари	523
3-§. Электрокимёвий ишлов усуллари	527
59-боб. Конструкцион материалларни кесиб ишлаш технологик жараёнларини автоматлаштириш	527
Адабиёт	532

Воҳид Алиевич Мирбобоев

КОНСТРУКЦИОН МАТЕРИАЛЛАР ТЕХНОЛОГИЯСИ

Тошкент, «Ўзбекистон», 2004

Муҳаррирлар *С. Мирзааҳмедова, Г. Каримова, М. Саъдуллаев*

Бадиий муҳаррир *Ҳ. Мәҳмонов*

Техник муҳаррир *Т. Харитонова*

Мусаҳҳихлар *Ш. Мақсудова, М. Раҳимбекова*

Компьютерда саҳифаловчи *Ф. Тугушева*

Теришга берилди 23.02.03. Босишга рухсат этилди 23.04.04.
Бичими $60 \times 90^1/_{16}$. Шартли б.т. 34,0. Нашр т. 38,50. Нусхаси 1000.

Буюртма № 257.

Баҳоси шартнома асосида

«Ўзбекистон» нашриёти. 700129, Тошкент, Навоий кўчаси, 30.

Нашр № 27-2002

Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг

Тошкент китоб-журнал фабрикасида босилди.

Тошкент, 700194. Юнусобод даҳаси, Муродов кўчаси, 1-уй

Мирбобоев В.А. Конструкцион материаллар технологияси. /
Техника олий ўқув юртлари учун дарслик/ — Т. «Ўзбекистон», 2004. — 544 б.

ISBN 5-640-02964-7

ББК 30.4 я73

M $\frac{200400000-118}{353(04)2003}$ 2004